



# 38DL PLUS

## Medidor de espesores por ultrasonidos

### Manual del usuario

DMTA-10004-01ES — Rev. D  
Septiembre de 2022

El presente manual del usuario contiene información esencial sobre el uso seguro y eficaz de este producto Evident. Antes de utilizar este producto, lea minuciosamente el presente manual del usuario. Utilice el producto tal como se indica en las instrucciones.

Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro y accesible.

EVIDENT SCIENTIFIC INC., 48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, USA

Derechos de autor © 2022 por Evident. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, traducción o distribución de esta publicación, ya sea total o parcial, sin el consentimiento expreso por escrito de Evident.

Versión original en inglés: *38DL PLUS — Ultrasonic Thickness Gage: User's Manual*  
(DMTA-10004-01EN – Rev. F, September 2022)  
Copyright © 2022 by Evident.

Este documento ha sido preparado y traducido con las precauciones de uso para asegurar la exactitud de la información. Éste corresponde a la versión del producto fabricado anteriormente a la fecha que aparece en la página de título. Por ello, podrían existir diferencias entre el manual y el producto si este último fue modificado ulteriormente.

La información de este documento puede ser modificada sin previo aviso

Número de referencia: DMTA-10004-01ES

Rev. D

Septiembre de 2022

Impreso en Estados Unidos de América

Todas las marcas son marcas comerciales o marcas registradas de sus propietarios y entidades de terceros respectivos.

---

---

# Índice

---

<b>Lista de abreviaturas .....</b>	<b>11</b>
<b>Información importante: léala antes de usar el producto .....</b>	<b>13</b>
Uso previsto .....	13
Manual de instrucciones .....	13
Compatibilidad del instrumento .....	14
Reparaciones y modificaciones .....	14
Símbolos de seguridad .....	15
Señales y términos de seguridad .....	15
Términos de prevención .....	16
Seguridad .....	17
Advertencias .....	17
Precauciones relativas a la(s) batería(s) .....	18
Reglamento para el envío de productos con baterías de iones de litio .....	19
Eliminación del instrumento .....	20
BC (cargador de batería: Regulaciones de California, Comunidad estadounidense) .....	20
CE (Comunidad europea) .....	20
UKCA (Reino Unido) .....	21
RCM (Australia) .....	21
Directiva RAEE .....	21
China RoHS .....	22
Comisión Coreana de Comunicaciones (KCC) .....	23
Conformidad con la directiva CEM (EMC) .....	23
Conformidad con la directiva FCC (EE. UU.) .....	24
Conformidad ICES-001 (Canadá) .....	25
Información sobre la garantía .....	25
Servicio técnico .....	26

<b>Introducción .....</b>	<b>27</b>
<b>1. Descripción del medidor de espesores .....</b>	<b>29</b>
1.1 Descripción del producto .....	29
1.2 Índice de protección ambiental .....	32
1.3 Componentes del hardware (instrumentación) .....	33
1.4 Conectores .....	34
1.5 Funciones del teclado .....	36
<b>2. Activación del medidor de espesores 38DL PLUS .....</b>	<b>43</b>
2.1 Indicadores de alimentación .....	43
2.2 Uso de la alimentación de CA .....	44
2.3 Alimentación por batería .....	45
2.3.1 Duración de la batería .....	46
2.3.2 Carga de baterías .....	46
2.3.3 Reemplazo de la batería .....	48
<b>3. Elementos de la interfaz gráfica del software .....</b>	<b>51</b>
3.1 Pantalla de medición .....	51
3.2 Menús y submenús .....	53
3.3 Pantallas de parámetros .....	55
3.4 Selección del modo de modificación de texto .....	56
3.4.1 Modificación de los parámetros de texto con el teclado virtual .....	57
3.4.2 Modificación de los parámetros de texto mediante el método tradicional .....	58
<b>4. Configuración inicial .....</b>	<b>61</b>
4.1 Idioma de la interfaz del usuario y otras opciones del sistema .....	61
4.2 Selección de la unidad de medición .....	62
4.3 Ajuste del reloj .....	63
4.4 Modificación de los ajustes de pantalla .....	63
4.4.1 Paletas de colores .....	65
4.4.2 Iluminación de la pantalla .....	66
4.4.3 Rectificación de la forma de onda .....	66
4.4.4 Trazo A-scan .....	68
4.5 Rango de pantalla A-scan .....	69
4.5.1 Selección del valor del rango .....	69
4.5.2 Ajuste del valor de retardo .....	70
4.5.3 Activación de la función de ampliación/disminución .....	70
4.6 Frecuencia de refresco de la medición .....	73
4.7 Modificación de la resolución de espesor .....	74

<b>5. Operaciones básicas .....</b>	<b>75</b>
5.1 Configuración de la sonda/palpador .....	75
5.2 Calibración .....	78
5.2.1 Calibración del equipo .....	79
5.2.2 Bloques de calibración .....	82
5.2.3 Compensación cero de la sonda .....	82
5.2.4 Calibración de la velocidad del sonido y calibración cero en el material .....	83
5.2.5 Introducción de la velocidad del sonido conocida del material .....	84
5.2.6 Calibraciones bloqueadas .....	85
5.2.7 Factores perjudiciales para el funcionamiento y la fiabilidad .....	85
5.3 Medición de espesores .....	88
5.4 Almacenamiento de datos .....	89
5.5 Medición con los palpadores THRU-COAT D7906 y D7908 .....	91
5.5.1 Activación de la función THRU-COAT .....	91
5.5.2 Calibración THRU-COAT .....	92
5.6 Modos de detección de ecos con sondas duales .....	93
5.6.1 Ajuste del parámetro supresión en el modo de detección manual eco a eco .....	97
5.6.2 Selección de sonda dual en los modos eco a eco .....	98
5.6.3 Indicadores del registrador de datos en el modo eco a eco .....	99
5.7 Salida VGA .....	100
<b>6. Uso de las sondas de tecnología EMAT .....</b>	<b>101</b>
6.1 Conexión de la sonda EMAT E110-SB .....	102
6.2 Calibración del equipo con la sonda EMAT E110-SB .....	103
<b>7. Opciones software .....</b>	<b>105</b>
7.1 Activación de las opciones software .....	106
7.2 Opción software Alta resolución .....	107
7.3 Opción software Capa de óxido .....	108
7.3.1 Cubierta de magnetita en tubos de calderas a vapor .....	108
7.3.2 Configuración para medir capas de óxido .....	109
7.3.3 Calibración de la medición de la capa de óxido .....	111
7.3.4 Medición del espesor del tubo de caldera y de la capa de óxido .....	112
7.4 Opción software Medición múltiple .....	113
7.4.1 Medición activa .....	115
7.4.2 Medición múltiple en modo normal .....	115
7.4.3 Medición múltiple en el modo Lente blando .....	118
7.4.4 Medición múltiple en el modo de porcentaje total del espesor .....	119
7.5 Opción B-scan de codificación .....	120

7.6	Opción software Alta penetración .....	127
<b>8.</b>	<b>Funciones especiales .....</b>	<b>129</b>
8.1	Activación y configuración de un modo diferencial .....	129
8.2	Modo de espesor mínimo, máximo o mínimo y máximo .....	131
8.3	Lecturas falsas del espesor mínimo/máximo .....	133
8.4	Alarmas .....	134
8.5	Sistema de bloqueo del equipo .....	140
8.6	Congelación de A-scan .....	142
<b>9.</b>	<b>Configuración del equipo .....</b>	<b>143</b>
9.1	Configuración de los parámetros de medición .....	143
9.2	Configuración de los parámetros de sistema .....	146
9.3	Configuración de comunicaciones .....	148
<b>10.</b>	<b>Funciones avanzadas de medición .....</b>	<b>153</b>
10.1	Ajuste de la ganancia con las sondas duales y EMAT E110 .....	153
10.2	Ajuste la supresión extendida con las sondas duales .....	155
10.3	B-Scan .....	157
10.3.1	B-Scan .....	162
10.3.2	Modo de alarma B-scan .....	163
10.3.3	Almacenamiento de lecturas B-Scan, A-Scan o de espesor .....	163
10.4	MATRIZ BD .....	165
10.4.1	Activación y configuración de la matriz BD .....	166
10.4.2	Modificación al seleccionar una celda en la matriz BD .....	170
10.4.3	Almacenamiento de lecturas de espesor en la matriz BD .....	171
10.4.4	Celdas visualizadas e introducidas en la matriz BD .....	171
10.5	Configuración de la medición de promedio/mínima .....	172
10.6	Medición AVG/MÍN .....	173
10.7	Compensación de la temperatura .....	175
<b>11.</b>	<b>Registrador de datos .....</b>	<b>179</b>
11.1	Registrador de datos .....	179
11.2	Creación de un archivo .....	183
11.2.1	Tipos de archivos de datos .....	185
11.2.1.1	Archivo de tipo incremental .....	185
11.2.1.2	Archivo de tipo secuencial .....	187
11.2.1.3	Tipo de archivo secuencial con puntos personalizados .....	189
11.2.1.4	Archivo de tipo matriz 2D .....	190
11.2.1.5	Tipo de archivo de matriz 2D con puntos personalizados .....	194
11.2.1.6	Archivo de tipo matriz 3D .....	196

11.2.1.7	Archivo de tipo caldera .....	198
11.2.1.8	Tipo de archivo 3D con puntos personalizados .....	200
11.2.2	Tipos de datos de archivos .....	202
11.3	Administración de archivos .....	204
11.3.1	Apertura de un archivo .....	204
11.3.2	Copia de un archivo .....	205
11.3.3	Modificación de archivo .....	206
11.3.4	Supresión de un archivo o de su contenido .....	208
11.3.5	Supresión de una serie de números de identificación (ID) .....	210
11.3.6	Supresión de todos los archivos de datos .....	211
11.4	Notas .....	212
11.4.1	Creación o modificación de las notas .....	213
11.4.2	Asociación de una nota a un ID o a una serie de números de identificación (ID) .....	214
11.4.3	Supresión de una nota de un archivo .....	215
11.4.4	Copia de una tabla de notas .....	216
11.5	Protección contra escritura de los números de identificación de medidas ....	217
11.6	Pantalla de revisión de números de identificación (ID) .....	218
11.6.1	Consulta de los datos almacenados y modificación del ID activo .....	220
11.6.2	Modificación de ID .....	220
11.6.3	Supresión de los datos del archivo activo .....	222
11.7	Creación de informes .....	223
<b>12.</b>	<b>Configuración de sondas duales .....</b>	<b>231</b>
12.1	Palpadores estándares D79X y otras sondas duales .....	232
12.2	Creación de una configuración para sondas duales no estándares .....	232
12.3	Consulta y activación de las configuraciones almacenadas de sondas duales .....	235
12.4	V-Path .....	236
12.4.1	Activación de la función V-Path .....	236
12.4.2	Creación de la curva del recorrido en V para una sonda dual no estándar .....	237
<b>13.</b>	<b>Configuraciones personalizadas de sondas monocristales .....</b>	<b>241</b>
13.1	Creación de una configuración personalizada para una sonda monocristal .....	241
13.2	Ajuste rápido e individual de los parámetros del A-scan para sondas monocristales .....	245
13.3	Modos de detección .....	246
13.4	Primer pico .....	248
13.5	Tensión del impulso .....	249

13.6	Curva de la ganancia en función del tiempo .....	250
13.6.1	Ganancia máxima .....	251
13.6.2	Ganancia inicial .....	252
13.6.3	PENDIENTE TDG .....	252
13.7	Supresión del impulso principal .....	253
13.8	Pantalla eco .....	255
13.8.1	Detección del eco 1 y del eco 2 .....	256
13.8.2	Zona de supresión del eco de interfase .....	258
13.8.3	Supresión del eco de interfase en el modo 3 .....	260
13.9	Almacenamiento de los parámetros de configuración .....	261
13.10	Consulta rápida de una configuración personalizada para sondas monocristales .....	263
<b>14.</b>	<b>Administración de la comunicación y transferencia de datos .....</b>	<b>265</b>
14.1	GageView .....	266
14.2	Configuración de la comunicación USB .....	266
14.3	Configuración de comunicación de serie RS-232 .....	268
14.4	Transferencia de datos mediante un dispositivo remoto .....	270
14.4.1	Envío de archivos completos (RS-232) .....	271
14.4.2	Envío de una serie de números de identificación desde un archivo (RS-232) .....	272
14.4.3	Envío de las medidas en la pantalla (RS-232) .....	273
14.4.4	Exportación de un archivo a la tarjeta de memoria extraíble .....	274
14.4.5	Importación de un archivo a partir de la tarjeta de memoria extraíble .....	275
14.4.6	Descarga de un archivo a partir de un PC .....	277
14.5	Captura de imágenes en el 38DL PLUS .....	278
14.5.1	Envío de una captura de pantalla a GageView .....	278
14.5.2	Envío de una captura de pantalla a la tarjeta microSD extraíble .....	280
14.6	Formatos de salida de los datos de serie RS-232 .....	281
14.7	Reinicialización de los parámetros de comunicación .....	283
<b>15.</b>	<b>Mantenimiento y diagnóstico de problemas del 38DL PLUS .....</b>	<b>285</b>
15.1	Mantenimiento rutinario del equipo .....	285
15.2	Limpieza del equipo .....	286
15.3	Mantenimiento de las sondas .....	286
15.4	Reinicialización del equipo .....	286
15.5	Ensayos de diagnóstico del hardware .....	289
15.6	Ensayo de diagnóstico del software .....	292
15.7	Visualización del estado del equipo .....	292



15.8 Interpretación de los mensajes de error .....	293
15.9 Problemas con la batería y el cargador .....	294
15.10 Problemas de medición .....	295
<b>Apéndice A: Especificaciones técnicas .....</b>	<b>297</b>
<b>Apéndice B: Velocidad del sonido .....</b>	<b>305</b>
<b>Apéndice C: Accesorios y piezas de repuesto .....</b>	<b>309</b>
<b>Lista de figuras .....</b>	<b>313</b>
<b>Lista de tablas .....</b>	<b>319</b>



---

## Lista de abreviaturas

---

2D	bidimensional
3-D	tridimensional
AEtoE	eco a eco automático
AGC	control de ganancia automático
ASCII	<i>American standard code for information interchange</i>
AVG	promedio
CA	corriente alterna
CC	corriente directa
CSV	<i>comma separated value)</i>
DB	base de datos
DIA	diámetro
DIAG	diagnóstico
DIFF	diferencial
EFUP	<i>Environment-Friendly Usage Period</i> (período de uso medioambiental óptimo)
EMAT	<i>Electromagnetic Acoustic Transducer</i> (transductor acústico electromagnético)
ESS	<i>Electronic Stress Screening</i> (ensayo de verificación de la sonda dual)
EXT	extendida
FRP	polímeros reforzados con fibra
GB	giga bytes
GRN	verde
HDPE	Polietileno de alta densidad
HI	alta
HR	alta resolución (por sus siglas en inglés)
ID	identificación
LDPE	polietileno de baja densidad
Li-ion	iones de litio
LOS	<i>loss-of-signal</i> (pérdida de señal)
MÁX	máximo
MB	impulso inicial
MEtoE	eco a eco manual
MIL	militar
MÍN	mínimo
MM	medición múltiple

MTI	intervalo de tiempo medido
MULTI	múltiples
N.º	número
NiMH	<i>nickel-metal hydride</i> (níquel e hidruro metálico)
PDSTL	pedestal
PRF	frecuencia de repetición de impulsos
PVC	policloruro de vinilo
SE	un solo elemento (monocristal)
SEC	segundos
SP	especial
STD	estándar
SW	<i>software</i>
SWC	acoplante para ondas transversales
TDG	ganancia en función del tiempo
TFT	transistor de película fina (tecnología de pantalla de cristal líquido)
TOF	tiempo de vuelo
USB	<i>universal serial bus</i>
V CA	tensión de corriente alterna
YEL	amarillo

---

## Información importante: léala antes de usar el producto

---

### Uso previsto

El instrumento 38DL PLUS han sido desarrollado para efectuar análisis no destructivos de materiales industriales y comerciales.



#### **ADVERTENCIA**

Utilice el instrumento 38DL PLUS únicamente para su uso previsto.

Nunca debe ser usado para inspeccionar o examinar partes del cuerpo en humanos o animales.

---

### Manual de instrucciones

El presente manual de instrucciones contiene información esencial sobre el uso seguro y eficaz de este producto. Antes de utilizar este producto, lea minuciosamente el presente manual de instrucciones. Utilice el producto tal como se indica en las instrucciones. Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro y accesible.

---

### **IMPORTANTE**

Puede que algunos detalles de los componentes, que se ilustran en este manual, difieran de aquellos instalados en su instrumento. No obstante dicha diferencia, los principios operativos permanecen invariables.

---

## **Compatibilidad del instrumento**

El instrumento debe ser utilizado sólo con los accesorios auxiliares provistos por Evident. El equipamiento provisto y aprobado para su uso por Evident se describe más adelante en el presente manual.



### **ATENCIÓN**

Utilice siempre los productos y los accesorios que cumplan con las especificaciones de Evident. El uso de accesorios incompatibles con el instrumento podría causar disfunciones o daños internos en él y, también, lesiones corporales en el usuario.

---

## **Reparaciones y modificaciones**

Este instrumento no contiene ninguna pieza cuyo mantenimiento o reparación pueda ser realizada por el usuario. De desmontar o abrir el instrumento, la garantía será anulada.



### **ATENCIÓN**

Para evitar daños corporales o materiales, no intente desmontar, modificar o reparar el instrumento.

---

## Símbolos de seguridad

Los símbolos de seguridad a continuación pueden aparecer en el instrumento y en la documentación suministrada:



Símbolo de advertencia general

Este símbolo indica la posibilidad de un peligro. Todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo deben respetarse para evitar posibles lesiones corporales o daños materiales.



Símbolo de advertencia de alta tensión

Este símbolo indica la posibilidad de un peligro de descarga eléctrica superior a 1000 voltios. Todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo deben respetarse para evitar posibles lesiones.

## Señales y términos de seguridad

Las señales y los términos de seguridad a continuación pueden aparecer en la documentación del instrumento:



**PELIGRO**

El término de seguridad PELIGRO indica un peligro inminente. Este llama la atención sobre un procedimiento, una utilización o una condición similar que, de no seguirse o respetarse adecuadamente, puede causar una lesión corporal grave o, incluso, la muerte. No proceda más allá del término de seguridad PELIGRO hasta que las condiciones indicadas hayan sido perfectamente comprendidas y cumplidas.



**ADVERTENCIA**

El término de seguridad ADVERTENCIA indica un peligro potencial. Este llama la atención sobre un procedimiento, una utilización o una condición similar que, de no seguirse o respetarse adecuadamente, podría causar una lesión corporal grave o,

incluso, la muerte. No proceda más allá del término de seguridad ADVERTENCIA hasta que las condiciones indicadas hayan sido perfectamente entendidas y cumplidas.



### **ATENCIÓN**

El término de seguridad ATENCIÓN indica un peligro potencial. Este llama la atención sobre un procedimiento, una utilización o una condición similar que, de no seguirse o respetarse adecuadamente, podría causar una lesión corporal menor o moderada, un daño al material (especialmente al producto), la destrucción del producto o de una de sus partes, o la pérdida de datos. No proceda más allá del término de seguridad ATENCIÓN hasta que las condiciones indicadas hayan sido perfectamente entendidas y cumplidas.

## **Términos de prevención**

Los términos de prevención a continuación pueden aparecer en la documentación suministrada con el instrumento:

### **IMPORTANTE**

El término de prevención IMPORTANTE llama la atención sobre una nota que contiene información importante o esencial para el cumplimiento de una tarea.

### **NOTA**

El término de prevención NOTA llama la atención sobre un procedimiento, una utilización o una condición similar que requiere de especial atención. Asimismo, indica una información complementaria que es útil, pero no imperativa.

### **CONSEJO**

El término de prevención CONSEJO llama la atención sobre un tipo de nota que ayuda a aplicar las técnicas y los procedimientos descritos en el manual para satisfacer necesidades específicas, u ofrece un consejo sobre la manera más eficaz de utilizar las funciones del producto.



## Seguridad

Antes de encender el instrumento, verifique que se hayan tomado las precauciones de seguridad apropiadas (ver las advertencias a continuación). Asimismo, preste atención a las marcas externas que aparecen en el instrumento, y que son descritas en la sección «Símbolos de seguridad».

## Advertencias



### ADVERTENCIA

#### Advertencias generales

- Lea detenidamente las instrucciones contenidas en este manual de instrucciones antes de encender el instrumento.
- Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro para toda referencia ulterior.
- Siga los procedimientos de instalación y de funcionamiento.
- Respete escrupulosamente las advertencias de seguridad indicadas en el instrumento y en el manual de instrucciones.
- Si las especificaciones de uso del fabricante no son respetadas, la protección provista por el instrumento podría ser alterada.
- No instale piezas de sustitución, ni efectúe modificaciones no autorizadas en el instrumento.
- Las instrucciones de reparación, si hubiesen, se dirigen sólo al personal técnico calificado. Para evitar riesgos de descargas eléctricas, no intente efectuar reparaciones ni trabajos de mantenimiento en el instrumento a menos que esté calificado para hacerlo. De presentarse un problema o si tiene dudas respecto al instrumento póngase en contacto con Evident o un representante autorizado de Evident.
- No toque los conectores directamente con las manos; De lo contrario, podría producirse una disfunción en el instrumento o un riesgo de carga eléctrica.
- No permita que objetos extraños o metálicos penetren en el instrumento a través de los conectores u otras aberturas. De lo contrario, podría producirse una disfunción en el instrumento o un riesgo de carga eléctrica.



## **ADVERTENCIA**

### **Advertencias relativas a la electrónica**

El instrumento debe estar conectado solamente al tipo de fuente de energía que indica la etiqueta de clasificación.



## **ATENCIÓN**

Evident no garantiza la seguridad eléctrica del instrumento si se utilizan cables exentos de aprobación por Evident para la conexión de la fuente de alimentación.

### **Precauciones relativas a la(s) batería(s)**



## **ATENCIÓN**

- Antes de hacer uso de una batería, verifique las normas, leyes o reglas relacionadas con el uso de baterías de su localidad y cumpla con ellas adecuadamente.
- El transporte de las baterías de iones de litio es regulado por las Naciones Unidas bajo las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. Se espera que los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y otros organismos internacionales cumplan con los principios establecidos de dichas regulaciones para garantizar la armonización en este ámbito. Las organizaciones internacionales que intervienen son, entre otras, la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés), Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT, por sus siglas en inglés), el Ministerio de Transportes de Canadá (TC), entre otros. Póngase en contacto con la agencia operadora de transporte y confirme las regulaciones en vigor antes de hacer transportar baterías de iones de litio.
- Solamente en California (EE. UU.):  
Puede que el instrumento contenga una batería CR. Debido a que éstas se componen de perclorato, deben ser manipuladas con precaución. Para obtener

mayor información visite la página  
<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>.

- No abra, aplaste o perforo las baterías; de lo contrario, podría causar daños eléctricos en la unidad o daños corporales.
- No incinere las baterías. Mantenga las baterías alejadas del fuego o de otras fuentes de calor extremo. Si las baterías son expuestas al calor extremo (por encima de los 80 °C) pueden explotar y producir lesiones corporales.
- No permita que las baterías se caigan, se golpeen o se usen en forma abusiva. Esto podría provocar la exposición del contenido corrosivo y explosivo de las celdas.
- No ponga en cortocircuito los terminales de las baterías. Un cortocircuito puede causar daños serios en las baterías, incluso volverlas inutilizables.
- No exponga las baterías a la humedad ni a la lluvia; de lo contrario, podría producir un cortocircuito.
- Utilice sólo el instrumento 38DL PLUS o un cargador externo aprobado por Evident para cargar las baterías.
- Asimismo, utilice solamente las baterías suministradas por Evident.
- No almacene ninguna batería que tenga menos del 40 % de su capacidad de carga restante. Recargue las baterías entre un 40 % y un 80 % de su capacidad antes de almacenarlas.
- Durante su almacenamiento, mantenga la carga de la batería entre un 40 % y un 80 % de su capacidad.
- No deje las baterías dentro del instrumento 38DL PLUS si necesita almacenarlo.

## Reglamento para el envío de productos con baterías de iones de litio

---

<b>IMPORTANTE</b>
-------------------

Cuando envíe una batería de iones de litio, asegúrese de respetar las regulaciones de transporte de su localidad.

---



## **ADVERTENCIA**

Las baterías dañadas no pueden ser enviadas por medios de transporte normales. NO envíe baterías dañadas a Evident. Contacte con su representante local Evident o con los profesionales de servicio y prácticas adecuadas de eliminación de materiales.

---

## **Eliminación del instrumento**

Antes de desechar el instrumento 38DL PLUS, verifique las normas, leyes o regulaciones de su localidad y cumpla con ellas adecuadamente.

### **BC (cargador de batería: Regulaciones de California, Comunidad estadounidense)**



La marca BC indica que este producto ha sido probado y cumple con las Regulaciones para Aparatos Eficientes tal como se expresa en el Código de Regulaciones de California, Título 20, desde la Sección 1601 hasta la Sección 1608 para los Sistemas de Carga de Baterías. El cargador de batería interno integrado en el instrumento ha sido probado y certificado en conformidad con los requisitos de la Comisión de Energía de California; este instrumento se encuentra listado en la base de datos CEC (T20), disponible en línea.

### **CE (Comunidad europea)**



Este instrumento cumple con los requisitos de la directiva 2014/30/UE relativa a la compatibilidad electromagnética, la directiva 2014/35/UE relativa a la baja tensión y la directiva 2015/863 que modifica la 2011/65/UE relativa a la restricción de sustancias peligrosas (RoHS). La marca CE es una declaración que especifica la conformidad del producto con todas las directivas aplicables de la Comunidad Europea.

## UKCA (Reino Unido)



Este instrumento cumple con los requisitos de las Regulaciones de compatibilidad electromagnética de 2016, las Regulaciones (de seguridad) de instrumentos eléctricos de 2016 y las Regulaciones de restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en instrumentos eléctricos y electrónicos de 2012. La marca UKCA indica que el producto es conforme con los estándares previamente mencionados.

## RCM (Australia)



La etiqueta con la marca de cumplimiento normativo (RCM) indica que el producto cumple con todos los estándares aplicables y cuenta con la certificación de la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de información (Australian Communications and Media Authority [ACMA]) para su comercialización en el mercado australiano.

## Directiva RAEE



En conformidad con la directiva europea 2012/19/UE sobre los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), este símbolo indica que este producto no puede ser desechado junto con los residuos domésticos, sino que debe ser objeto de una recogida y un reciclado por separado. Póngase en contacto con el distribuidor Evident de su localidad para obtener más información sobre los puntos de recogida y reciclado disponibles.

## China RoHS

El término *China RoHS* es utilizado en la industria para referirse a la legislación implementada por el Ministerio de la Industria de la Información (MII) de la República Popular de China para el control de la polución/contaminación de los productos electrónicos de información.



La marca China RoHS indica el período de uso medioambiental óptimo (EFUP, por sus siglas en inglés). Es decir, la cantidad de años durante los cuales las sustancias reguladas por esta directiva no presentarán fugas o deterioro químico en el producto. El período de uso medioambiental óptimo del 38DL PLUS ha sido determinado a 15 años.

**Nota:** el uso medioambiental óptimo no debe ser interpretado como el período durante el cual la funcionalidad y el rendimiento del instrumento están garantizados.



电器电子产品有害  
物质限制使用  
标志

本标志是根据“电器电子产品有害物质限制使用管理办法”以及“电子电气产品有害物质限制使用标识要求”的规定，适用于在中国销售的电器电子产品上的电器电子产品有害物质使用限制标志。

（注意）电器电子产品有害物质限制使用标志内的数字为在正常的使用条件下有害物质等不泄漏的期限，不是保证产品功能性能的期间。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称		有害物质					
		铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr( VI ))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主体	机构部件	×	○	○	○	○	○
	光学部件	×	○	○	○	○	○
	电气部件	×	○	○	○	○	○

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr( VI ))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
附件	×	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。						

## Comisión Coreana de Comunicaciones (KCC)



Se informa al vendedor y al usuario que este producto es compatible con el uso de equipos electromagnéticos en áreas de trabajo de oficina (clase A) y, también, fuera de casa. Este instrumento cumple con las disposiciones de las normas de Corea.

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다 .

## Conformidad con la directiva CEM (EMC)

Este instrumento genera y usa energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa correctamente (es decir, en estricto cumplimiento de las instrucciones del fabricante), puede provocar interferencias. Las pruebas efectuadas en el 38DL PLUS ponen en manifiesto su adecuación a los límites estipulados relativos a un instrumento industrial, conforme a la directiva EMC.

## Conformidad con la directiva FCC (EE. UU.)

---

### NOTA

Las pruebas han permitido establecer que este producto es conforme a los límites impuestos para los aparatos digitales de la clase A en virtud del Apartado 15 de la Norma de la Federal Communications Commission (FCC). Estos límites están destinados a proporcionar una protección suficiente contra las interferencias nocivas en instalaciones comerciales. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado o utilizado adecuadamente según las instrucciones del manual, puede provocar interferencias nocivas a las radiocomunicaciones. El uso de este producto en entornos residenciales podría causar interferencias nocivas, deberá tomar las medidas necesarias para corregirlas a su propio cargo.

---

---

### IMPORTANTE

Los cambios o las modificaciones, que no hayan sido expresamente aprobados por la parte encargada del cumplimiento de las regulaciones, podrían anular la autorización del usuario para utilizar el producto.

---

### Declaración de conformidad FCC del proveedor

Se declara que el producto:

Nombre del producto: 38DL PLUS

Modelo: 38DL PLUS-MR/38DL PLUS-CW

Es conforme a las siguientes especificaciones:

Norma FCC, Parte 15, Subparte B, Sección 15.107 y Sección 15.109.

Información adicional:

Este instrumento cumple con el Apartado 15 de la Norma de la Federal Communications Commission (FCC). Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este instrumento no puede causar interferencias perjudiciales.



- (2) Este instrumento debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que podrían causar un funcionamiento indeseado.

Nombre de la parte responsable:

EVIDENT SCIENTIFIC INC.

Dirección:

48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, USA

Número de teléfono:

+1 781-419-3900

## **Conformidad ICES-001 (Canadá)**

Este aparato digital de Clase A cumple con la norma canadiense ICES-001.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

## **Información sobre la garantía**

Evident garantiza que su producto, tanto a nivel del material como de la fabricación, estará exento de todo defecto durante el período y según las condiciones especificadas en los Términos y Condiciones disponibles (sólo en inglés) en <https://www.olympus-ims.com/es/terms/>.

Esta garantía Evident cubre solamente el producto utilizado correctamente, tal como se describe en el presente manual del usuario, y que no haya sido sujeto a uso excesivo ni intento de reparación o modificación no autorizada.

Después de recibir la unidad, verifíquela cuidadosamente para constatar toda evidencia de daño externo o interno que haya podido ser ocasionado durante el transporte. De ser éste el caso, hágaselo saber inmediatamente al transportista que efectúa el envío, ya que generalmente él es el responsable de tales daños. Conserve el material de embalaje, los conocimientos de embarque y los documentos relativos al transporte para apoyar todo reclamo de indemnización. Después de notificar al transportista de todo daño, contacte con Evident para asistirlo en el reclamo de indemnización y, de ser necesario, reemplazar el producto.

El objetivo de este manual es intentar explicar el funcionamiento apropiado del producto Evident. Sin embargo, la información contenida en el presente documento debe considerarse solamente como un complemento profesional y no

debe usarse en aplicaciones particulares sin la verificación o control independiente del operador o supervisor. Dicha verificación independiente de los procedimientos se vuelve más importante conforme aumenta la importancia de la aplicación. Por esta razón, Evident no garantiza — de forma expresa o implícita— que las técnicas, los ejemplos o los procedimientos descritos en el presente documento correspondan a las normas de la industria o respondan a las exigencias de una aplicación en particular.

Evident se reserva el derecho de modificar todo producto sin ser tenido responsable de modificar los productos previamente fabricados.

## **Servicio técnico**

Evident se compromete a brindar un servicio de atención y un servicio técnico al cliente de la más alta calidad. Si experimenta dificultades al usar el instrumento o si éste no funciona como descrito en la documentación, le recomendamos primero consultar el manual del usuario. Si, después de la consulta, no puede resolver el problema, contacte con nuestro servicio de posventa. Para ubicar el centro de servicio más cercano, visite la página Centro de servicios en el cbersitio Evident Scientific.

---

# Introducción

---

Este manual brinda instrucciones operativas básicas y avanzadas para el medidor de espesores por ultrasonidos 38DL PLUS. La información contenida en el presente manual ha sido determinada para explicar adecuadamente la tecnología, las medidas de seguridad, el *hardware* y el *software* de este equipo. Asimismo, existen ejemplos prácticos de medición que ayudarán al usuario a familiarizarse con las capacidades del equipo.

---

## IMPORTANTE

La lista de documentos adicionales para el medidor de espesores por ultrasonidos 38DL PLUS se brindan en la sección «Manual de instrucciones» en la página 13.

---



**Figura i-1 Medidor de espesores por ultrasonidos 38DL PLUS**



---

# 1. Descripción del medidor de espesores

---

Este capítulo describe las características y funciones principales, y los componentes del *hardware* del equipo 38DL PLUS.

## 1.1 Descripción del producto

El 38DL PLUS es un medidor de espesores portátil por ultrasonidos. Éste ha sido fabricado para cubrir una amplia variedad de aplicaciones de medición de espesor. Con este equipo sólo es necesario acceder a un lado de la pieza que desea medir de manera no destructiva. De esta manera, es posible medir el espesor de materiales corroídos, picados, en cascarilla, granulares u otros más complejos. Véase la Figura 1-1 en la página 30.



**Figura 1-1 Medición de espesores con el 38DL PLUS**

El 38DL PLUS muestra simultáneamente una lectura de espesor y la representación A-scan para verificar las formas de las ondas. El microprocesador del 38DL PLUS ajusta continuamente la configuración del receptor. De esta manera, cada medición será optimizada para ofrecer fiabilidad, rango, sensibilidad y precisión. El registrador de datos integrado puede almacenar hasta 475 000 medidas de espesor y 20000 representaciones A-scan.

El 38DL PLUS opera con una línea completa de sondas monocristales y duales para medir el espesor del material entre 0,08 mm y 635 mm. El rango de temperatura de los materiales medidos puede variar entre  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  y  $500\text{ }^{\circ}\text{C}$  debido a las características del material, la sonda y al modo de medición. También, es posible utilizar sondas monocristales y duales para las mediciones echo-to-echo (eco a eco).

Es posible conectar el equipo 38DL PLUS a una impresora y a un PC utilizando los puertos de comunicación de serie bidireccional USB/RS-232.

### **Funciones de medición avanzada**

- Medición THRU-COAT.
- Medición de temperatura compensada.
- Modo de promedio mínimo.

- Capacidad de sonda EMAT.
- Indicadores y alarmas relacionados al estado de la medición.
- Pantalla a colores VGA transflectiva con retroiluminación LED.
- Reconocimiento automático de sonda para los palpadores de serie D79X y MTD705.
- Optimización dinámica de la ganancia predefinida.
- Calibración de la trayectoria V-Path para crear tablas de corrección personalizadas V-Path para cualquier sonda dual.
- Advertencia relativa a la duplicación de calibración.
- Calibración de la velocidad del ultrasonido en materiales desconocidos y calibración de compensación cero de las sondas.
- Mediciones echo-to-echo (eco a eco).
- Modo de escaneo rápido con 30 lecturas por segundo.
- Ajuste manual de la ganancia en incrementos de 1 dB.
- Retención o supresión de la lectura del espesor bajo condiciones de pérdida de señal (LOS).
- Función de retención de los valores mínimo, máximo o ambos (mínimo y máximo).
- Visualización del espesor diferencial relativo al punto de ajuste en valores absolutos o porcentaje.
- Selección de las funciones bloqueadas protegidas por una contraseña.
- Resolución seleccionable: baja de 0,1 mm, estándar de 0,01 mm, y alta (opcional) de 0,001 mm [opción no disponible para todos los palpadores).

### **Opciones de visualización A-scan y B-scan**

- A-scan en tiempo real para verificar mediciones críticas.
- Modo de congelación manual para un procesamiento de datos.
- Ampliación/disminución manual y control de rango de la visualización A-scan.
- Detención automática en pérdidas de señal (LOS, por sus siglas en inglés) y ampliación/disminución automática (focalización en eco medido).
- Supresión extendida
- Supresión después del primer eco recibido en el modo echo-to-echo (eco a eco).
- Lectura de la ganancia recibida.
- Capacidad para capturar y visualizar representaciones A-scan asociadas al espesor mínimo durante mediciones de escaneos.

- Visualización de representaciones A-scan almacenadas y descargadas.

### **Características del registro de datos integrado**

- Almacenamiento de datos interno y capacidad para exportar datos a una tarjeta de memoria microSD extraíble.
- Capacidad de almacenamiento de hasta 475 000 lecturas de espesor completamente documentadas, o hasta 20 000 representaciones A-scan con lecturas de espesor.
- Optimización de la base de datos, incluyendo nombres de archivos de hasta 32 caracteres y nombres de identificación de medición de hasta 20 caracteres.
- Incremento automático (secuencia programada) o manual (uso del teclado) de los números de identificación.
- Almacenamiento de la lectura o A-scan con un número de identificación.
- Visualización simultánea del número de identificación (ID), comentarios almacenados y referencias de espesores almacenadas con la visualización del espesor y A-scan en curso.
- Nueve formatos de archivos disponibles.
- Supresión de los datos seleccionados o de todos los datos almacenados.
- Guardar o enviar lecturas detenidas o congeladas a la pantalla de espesor.
- Transmisión de los datos seleccionados o de todos los datos almacenados.
- Parámetros de comunicación programables de teclado.
- Comunicación bidireccional estándar USB y RS-232.

## **1.2 Índice de protección ambiental**

El 38DL PLUS es un medidor de espesores robusto y duradero que puede ser utilizado en ambientes hostiles. Éste ha sido fabricado para cumplir con los requisitos del estándar internacional IP67 (índice de protección).





### **ATENCIÓN**


Evident no puede garantizar ningún nivel de protección si los sellos o las juntas del equipo han sido manipulados. Deberá usar su propio criterio y tomar las precauciones necesarias antes de exponer el equipo ante condiciones adversas.

Para que el equipo mantenga el índice de protección original, es necesario dar un cuidado apropiado a todas las juntas tóricas, de estanqueidad y de membrana, expuestas habitualmente. Además, el usuario es responsable de devolver el equipo, cada año, a un centro de servicio autorizado de Evident para asegurar el correcto estado de dichas juntas.

---

## **1.3 Componentes del *hardware* (instrumentación)**


El panel frontal del 38DL PLUS presenta una pantalla a colores y un teclado. El equipo cuenta además con una correa de mano, una funda protectora, que incluye una cubierta contra el polvo para la fuente de alimentación CC y los conectores de comunicación de serie, cuatro anillos de fijación en sus cuatro esquinas y un soporte posterior. Véase la Figura 1-2 en la página 34.

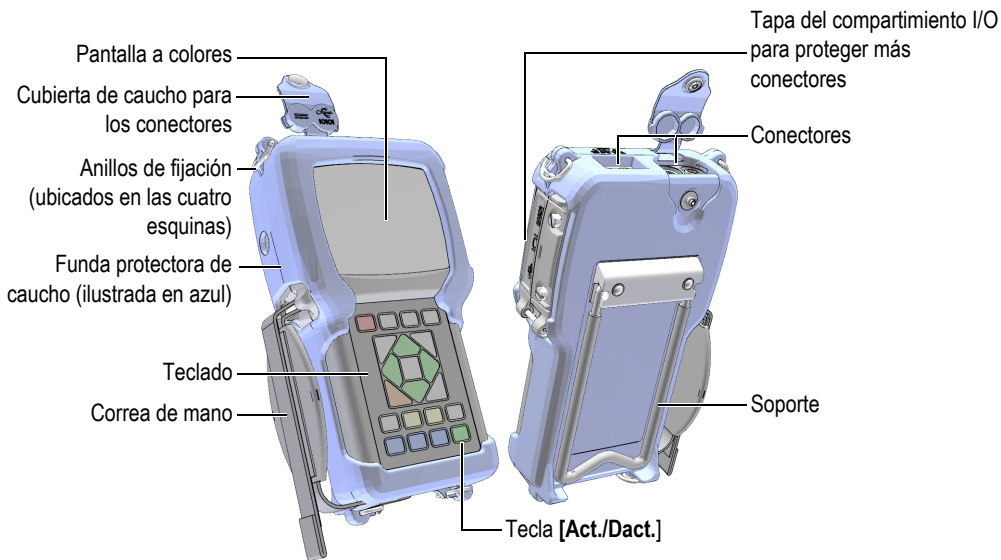

**Figura 1-2 Componentes del *hardware* del equipo 38DL PLUS**

## 1.4 Conectores

La Figura 1-3 en la página 34 ilustra las conexiones posibles del 38DL PLUS con los dispositivos externos.

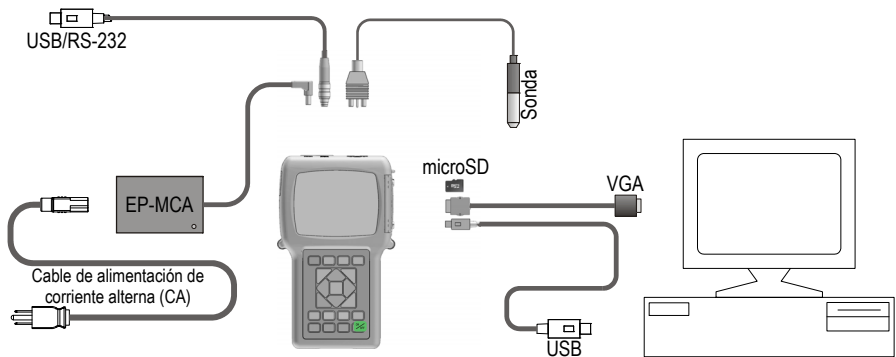


**Figura 1-3 Conexiones del medidor de espesores 38DL PLUS**



## ATENCIÓN


Para evitar riesgos de lesiones corporales o daños en el equipo, utilice solamente el cable de alimentación CA que es suministrado con el equipo 38DL PLUS. No utilice este cable de alimentación de CA con ningún otro producto.

El conector de alimentación de CC, el conector de comunicación USB/RS-232, y los conectores de las sondas T/R (emisión/recepción) se encuentran ubicados en la parte superior del equipo 38DL PLUS. Véase la Figura 1-4 en la página 35.

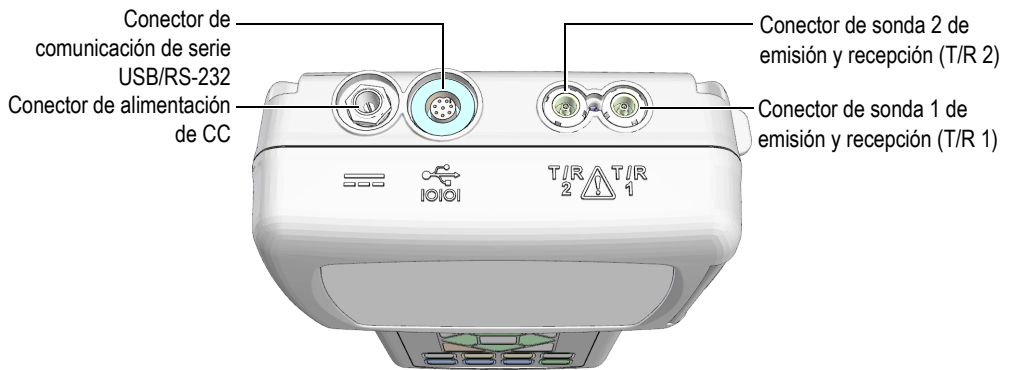

**Figura 1-4 Parte superior del equipo y conectores**


El puerto cliente USB, el conector de salida VGA y la ranura de la tarjeta de memoria externa microSD se encuentran ubicados en la parte lateral derecha del equipo, detrás de la tapa del compartimiento de entrada y salida (I/O). Véase la Figura 1-5 en la página 36.

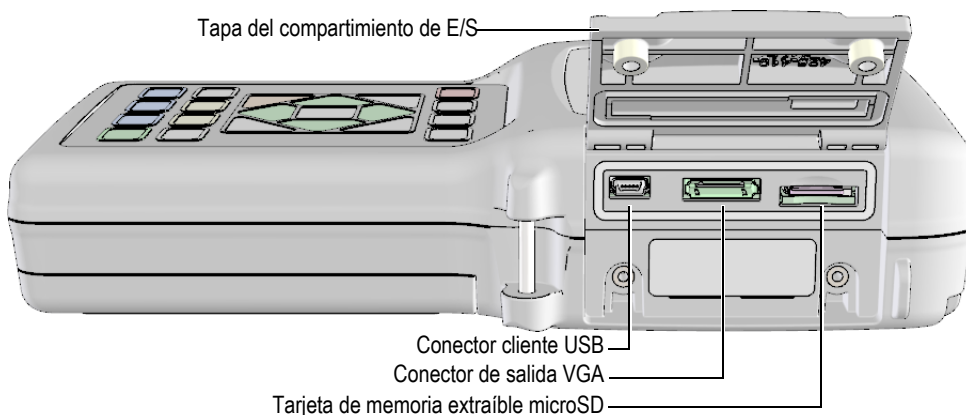


**Figura 1-5 Conectores detrás de la tapa del compartimiento de entrada y salida (I/O)**

## 1.5 Funciones del teclado

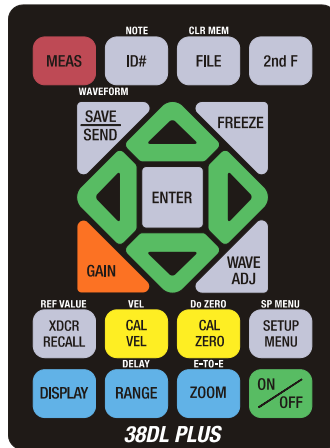
El equipo 38DL PLUS dispone de cuatro configuraciones: inglés, símbolos internacionales, chino o japonés (véase la Figura 1-6 en la página 37). Las funciones son las mismas en todos los teclados. En el teclado con símbolos internacionales, varias teclas contienen etiquetas con pictogramas en lugar de etiquetas con texto. En el presente manual, las teclas del teclado en inglés son mostradas en **negrita** y entre corchetes (p.ej., **[MEAS]**).




Teclado en inglés

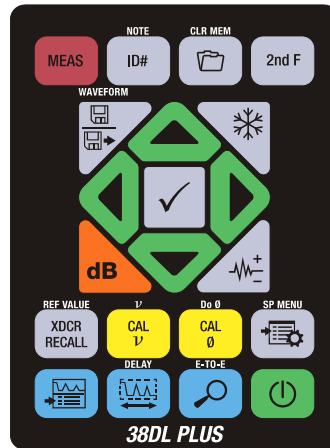

Teclado con símbolos internacionales

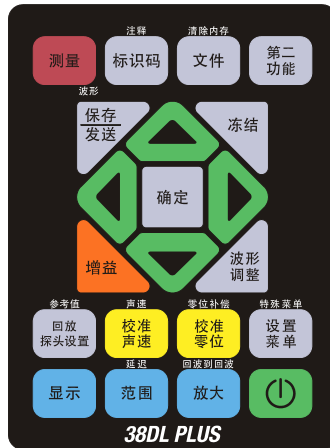

Teclado chino

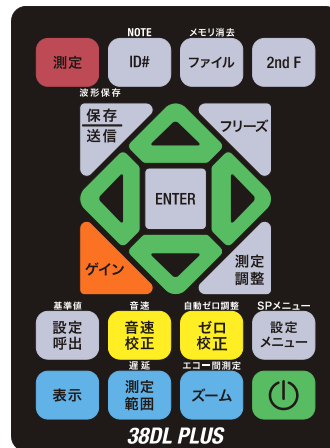

Teclado japonés

Figura 1-6 Teclados del medidor de espesores 38DL PLUS

Cada tecla indica una función principal. En la parte inferior de algunas teclas, se indica su función secundaria. Esta función secundaria puede ser activada al pulsar primero la tecla [2nd F]. En el presente manual, las referencias relativas a las funciones secundarias serán descritas de la siguiente manera: [2nd F], [principal] (secundaria). Por ejemplo, la instrucción para activar la función de supresión de memoria es descrita de la siguiente manera: «Pulse la tecla [2nd F] y la tecla [FILE] (CLR MEM)».

Las teclas de dirección [▲], [▼], [◀] y [▶], junto con la tecla [ENTER], son utilizadas para seleccionar opciones del menú o parámetros de pantalla, y para modificar los valores de dichos parámetros. Pulse la tecla [MEAS] en cualquier momento para regresar a la pantalla de medición. Las teclas amarillas dan acceso a las funciones y herramientas de calibración. Las teclas azules están relacionadas con la configuración de pantalla.

La Tabla 1 en la página 38 lista las funciones de las teclas disponibles en el teclado del equipo 38DL PLUS.

Tabla 1 Funciones del teclado



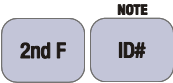


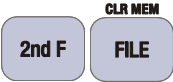



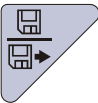


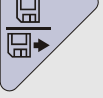











Inglés	Internacional	Funciones
		MEAS (medición): finaliza la operación en curso y regresa a la pantalla de medición.
		ID (número de identificación): da acceso a varias funciones relacionadas con los números de identificación de las medidas de espesor.
		NOTE (notas): permite crear o seleccionar comentarios para almacenarlos con un número de identificación en una ubicación de la memoria.
		FILE (archivo): abre el menú de archivo para acceder a los comandos del archivo — abrir, consultar, crear, copiar, modificar, borrar, enviar, importar, exportar, copiar nota, memoria e informe.
		CLR MEM (supresión de memoria): sirve como método alternativo para suprimir un archivo completo. También, puede borrar una gama de datos en un archivo o en una ubicación con un sólo número de identificación.
		2nd F (función secundaria): necesita ser pulsada antes que otra tecla para activar la función secundaria de dicha tecla.
		SAVE/SEND (guardar o enviar): almacena una medida y el A-scan correspondiente (opcional) en el registro de datos con el número de identificación en curso.

Tabla 1 Funciones del teclado (*continuación*)

Inglés	Internacional	Funciones
 		WAVEFORM (guardar A-scan): almacena una medición y el A-scan correspondiente en el registro de datos con el número de identificación en curso.
		FREEZE (congelación): detiene inmediatamente el A-scan visualizado hasta que la tecla es pulsada nuevamente.
		GAIN (ganancia): inicia el ajuste del valor de la ganancia cuando se utilizan las sondas duales.
		Wave adjustment (ajuste del A-scan): muestra sucesivamente en la pantalla los parámetros de adquisición de señal que contienen un valor modificable.
		ENTER (confirmación): selecciona un elemento resaltado o acepta un valor introducido.
		Tecla de dirección hacia arriba <ul style="list-style-type: none"> <li>Desplaza el cursor a la opción anterior, en la pantalla o en una lista.</li> <li>En algunos parámetros, sirve para incrementar el valor (p. ej., el parámetro <b>Gain</b>).</li> </ul>
		Tecla de dirección hacia abajo <ul style="list-style-type: none"> <li>Desplaza el cursor a la siguiente opción, en la pantalla o en una lista.</li> <li>En algunos parámetros, sirve para disminuir el valor (p. ej., el parámetro <b>Gain</b>).</li> </ul>
		Tecla de dirección hacia la izquierda <ul style="list-style-type: none"> <li>Selecciona el valor anterior del parámetro seleccionado.</li> <li>En el modo de modificación de texto, desplaza el cursor una posición a la izquierda.</li> </ul>

**Tabla 1 Funciones del teclado (continuación)**



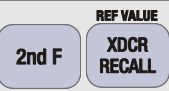

























Inglés	Internacional	Funciones
		Tecla de dirección hacia la derecha <ul style="list-style-type: none"><li>• Selecciona el siguiente valor del parámetro seleccionado.</li><li>• En el modo de modificación de texto, desplaza el cursor una posición a la derecha.</li></ul>
		XDCR RECALL (consulta de sondas): permite consultar las configuraciones predefinidas o personalizadas de las sondas o palpadores (XDCR).
		REF VALUE (valor de referencia): algunas funciones permiten abrir una pantalla para introducir un valor de referencia, como el modo diferencial o la compensación de temperatura.
		CAL VEL (velocidad de calibración) <ul style="list-style-type: none"><li>• Cambia al modo de calibración semiautomático del bloque de calibración.</li><li>• Al utilizar el modo THRU-COAT, pulse dos veces la tecla [CAL VEL] para visualizar y ajustar la velocidad del ultrasonido sobre el revestimiento.</li><li>• Solamente en el modo de modificación de texto tradicional, puede borrar el carácter sobre la posición del cursor.</li></ul>
		Velocidad <ul style="list-style-type: none"><li>• Abre una ventana que permite ver y modificar manualmente el valor de la velocidad acústica en el material.</li><li>• En el modo THRU-COAT, o con la opción de oxidación interna, es posible pulsar la tecla una vez más para poder visualizar y ajustar la velocidad del ultrasonido sobre revestimientos y capas de óxido.</li></ul>



Tabla 1 Funciones del teclado (*continuación*)

Inglés	Internacional	Funciones
		Calibración cero <ul style="list-style-type: none"> <li>Compensa el desplazamiento de la sonda a cero o activa la calibración del bloque de calibración a cero.</li> <li>Solamente en el modo de modificación de texto tradicional, esta función introduce un carácter sobre la posición del cursor.</li> </ul>
2nd F 	Do Ø 	Do Ø (compensación cero): compensa el retardo de la señal de la sonda en el caso de las sondas duales y de aquellas M2008.
		SETUP MENU (menú de configuración): brinda acceso a los parámetros del equipo —medición, sistema, alarma, modo diferencial, comunicación, B-scan, cuadrícula DB, valor promedio/mínimo, corrección de temperatura, múltiples capas (opcional), oxidación (opcional), ajuste de contraseña, bloque de calibración).
2nd F 		SP MENU (menú especial): brinda acceso a los parámetros especiales del equipo —reloj, idioma, opciones, reinicialización, ensayos, diagnóstico de <i>software</i> , estado de equipo.
		DISPLAY (visualización): brinda acceso a los parámetros de visualización (paletas de colores, iluminación, rectificación A-scan, trazo A-scan y salida VGA).
		RANGE (rango): modifica el rango de visualización del A-scan al siguiente valor disponible.
2nd F 		DELAY (retardo): permite modificar el valor que inicia la visualización del A-scan.
		ZOOM (ampliación/disminución): cambia dinámicamente el rango de visualización del A-scan para que el área, que rodea el eco medido, sea mostrada en amplia dimensión.

**Tabla 1 Funciones del teclado (continuación)**

Inglés	Internacional	Funciones
 		E-TO-E (eco a eco): al utilizar sondas duales, éste abre un menú para seleccionar el modo de medición (estándar, eco a eco, o eco a eco manual).
		Encender/Apagar: enciende o apaga el equipo.

## 2. Activación del medidor de espesores 38DL PLUS

Este capítulo describe la manera de operar el 38DL PLUS mediante las distintas opciones de alimentación.

### 2.1 Indicadores de alimentación

El indicador de alimentación siempre está presente al lado derecho de la pantalla del equipo. Éste muestra el nivel de carga de batería y el tipo de alimentación utilizada para operarlo. Véase la Figura 2-1 en la página 43.

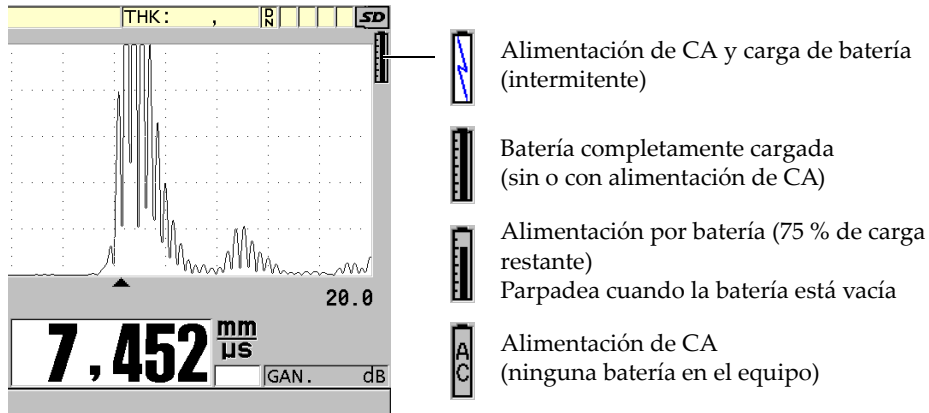


Figura 2-1 Indicador de alimentación de CA y por batería

Cuando el equipo opera por batería, la barra vertical negra del indicador muestra la carga restante de dicha batería. Cada marca de graduación representa un 12,5 % de carga.

## 2.2 Uso de la alimentación de CA

Es posible operar el equipo 38DL PLUS mediante la alimentación de CA gracias al cargador/adaptador EP-MCA [U8767042]. El cargador/adaptador se dota de una entrada de tensión universal de CA que puede operar con cualquier línea de tensión de 100 V CA a 120 V CA o de 200 V CA a 240 V CA, y con una línea de frecuencia de 50 Hz a 60 Hz.

### Para utilizar la alimentación de CA


1. Conecte el cable de alimentación de CA al cargador/adaptador (N.º de referencia: EP-MCA [U8767042]) y a una toma de tensión apropiada. Véase la figura Figura 2-2 en la página 44.



### ATENCIÓN


Para evitar riesgos de lesiones corporales o daños en el equipo, utilice solamente el cable de alimentación CA que es suministrado con el equipo 38DL PLUS. No utilice este cable de alimentación de CA con ningún otro producto.

---

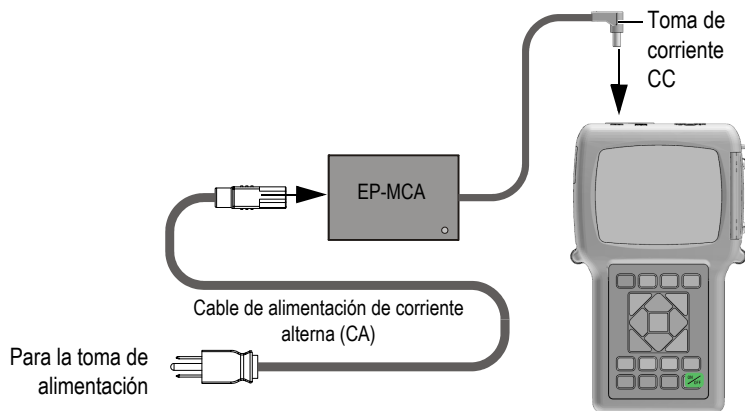

**Figura 2-2 Conexión del cargador/adaptador**

2. En la parte superior del equipo 38DL PLUS, levante la cubierta protectora de caucho que cubre el conector del adaptador de CC. Véase la Figura 2-3 en la página 45.

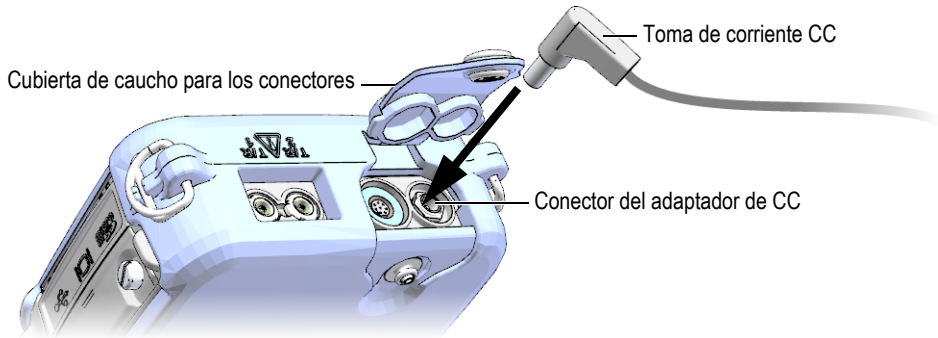

**Figura 2-3 Conexión del cable de alimentación de CC**

3. Conecte la toma de corriente CC (del cargador/adaptador) al conector del adaptador de CC. Véase la Figura 2-3 en la página 45.
4. Pulse la tecla [ON/OFF] para encender el equipo 38DL PLUS.

## 2.3 Alimentación por batería

El equipo 38DL PLUS es suministrado con una batería de iones de litio (Li-ion) — N.º de referencia 38-BAT [U8760054]. Éste carga automáticamente la batería 38-BAT cuando la fuente de alimentación de CA se encuentra conectada en él.

También, es posible alimentar el equipo 38DL PLUS mediante baterías (o pilas) alcalinas de tamaño AA o de níquel e hidruro metálico (NiMH) gracias a un portabaterías para pilas AA (N.º de referencia 38DLP/AA [U8780290]). Sin embargo, el equipo 38DL PLUS no recarga las baterías NiMH. Es necesario recargar las baterías (o pilas) de tamaño AA con un cargador de baterías externo (no incluido).

---

**NOTA**

La batería suministrada con el equipo 38DL PLUS no se encuentra totalmente cargada debido a la expedición. Por ende, debe cargar completamente la batería antes de operar el equipo a partir de ella.

---

### 2.3.1 Duración de la batería

La duración de una batería depende del tipo de batería que está siendo utilizada, los años de dicha batería y los ajustes del equipo. Para brindar tiempos de funcionamiento realistas, el 38DL PLUS ha sido probado con los parámetros de operación ajustados a un nivel intermedio (frecuencia de refresco a 4 Hz e iluminación de la pantalla al 50 %).

El tiempo de funcionamiento nominal de una batería nueva es:

- Iones de litio recargable: de 12 a 14 horas
- NiMH de tamaño AA: de 4 a 5 horas (recarga externa)
- Alcalinas de tamaño AA: de 2 a 3 horas (no recargable)

### 2.3.2 Carga de baterías

**ADVERTENCIA**

El cargador/adaptador del equipo 38DL PLUS (N.º de referencia: EP-MCA [U8767042]) ha sido fabricado para cargar sólo las baterías del 38DL PLUS (N.º de referencia: 38-BAT [U8760054]). No intente cargar otro tipo de batería (como las baterías alcalinas o NiMH) ni utilice otro cargador/adaptador para cargar las baterías 38DL PLUS (N.º de referencia: 38-BAT [U8760054]). De lo contrario, podría causar una explosión o una lesión corporal grave.

---

**ADVERTENCIA**

No intente encender o cargar otro equipo electrónico con el cargador/adaptador del equipo 38DL PLUS (N.º de referencia: EP-MCA [U8767042]); ya que, esto podría causar una explosión y, por ende, lesiones corporales graves o, incluso, la muerte.

---

**Para cargar la batería dentro del equipo**

- ◆ Conecte la alimentación de CA al equipo 38DL PLUS (consúltese «Uso de la alimentación de CA» en la página 44).  
La batería carga mientras el equipo se encuentra encendido (ON) o apagado (OFF); sin embargo, el índice de carga es menor cuando el equipo se encuentra encendido.

---

**NOTA**

Cuando la batería se encuentra completamente cargada, el símbolo de carga (rayo) cambia por el símbolo de «carga completa» (una batería con una barra completa). Esto permite determinar si la batería está cargada completamente (consúltese «Indicadores de alimentación» en la página 43). Generalmente, es necesario entre 2 y 3 horas para cargar completamente una batería según sus condiciones iniciales.

---

---

**NOTA**

Pueden pasar varios ciclos de carga completos antes de que la batería alcance su capacidad total. Este proceso de acondicionamiento es normal para este tipo de baterías recargables.

---

**Instrucciones de uso de la batería**

- Si la batería es utilizada diariamente o frecuentemente, conecte el cargador/adaptador al equipo (con la batería) cuando este último no esté siendo utilizado.


- Siempre que sea posible, el equipo debe ser conectado al cargador/adaptador EP-MCA para que la batería cargue completamente durante la noche o el fin de semana.
- La batería debe ser cargada completamente según una base regular para mantener adecuadamente su capacidad y autonomía.
- Cargue completamente la(s) batería(s) descargada(s) e inmediatamente después de haberla(s) utilizado.

### Instrucciones de almacenamiento para las baterías

- Nunca almacene baterías cuando presentan un nivel de descarga.
- Conserve las baterías en un lugar fresco y seco.
- Evite el almacenamiento prolongado de las baterías bajo la luz directa del sol o en lugares de mucho calor (p. ej., el baúl de un vehículo).
- Al almacenar las baterías, asegúrese de recargarlas por lo menos una vez cada dos (2) meses.

### 2.3.3 Reemplazo de la batería

La batería se encuentra ubicada en el compartimiento de baterías, que es accesible desde la parte posterior del equipo 38DL PLUS. Véase la Figura 2-4 en la página 48.

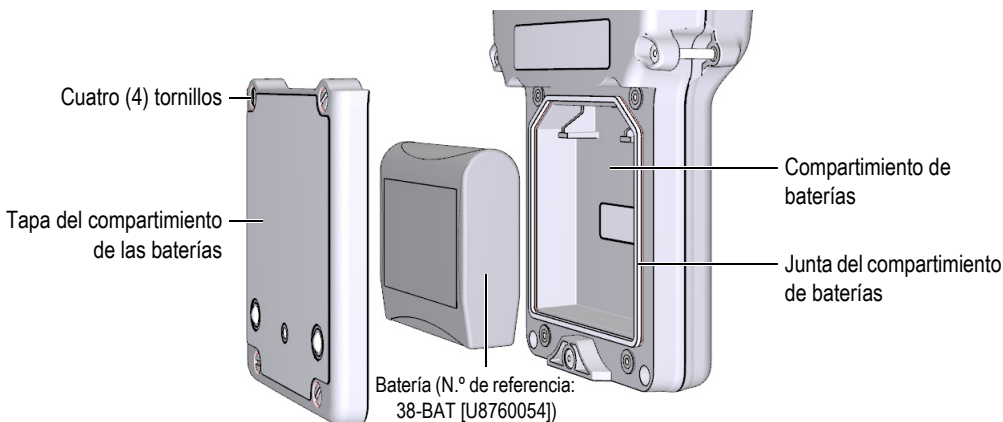

**Figura 2-4 Apertura del compartimiento de baterías**



**ATENCIÓN**

No intente reemplazar la batería cuando el equipo está encendido (ON) o se encuentra conectado al cargador/adaptador. Elimine las baterías usadas rápidamente. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. El uso inadecuado de las baterías con el equipo podría generar incendios o quemaduras químicas. No desarme las baterías ni las someta a una temperatura superior a los 50 °C ni la incinere. Reemplace la batería sólo por otra batería Evident (N.º de referencia: 38-BAT [U8760054]).

---

**Para reemplazar la batería**

1. Desconecte el cargador/adaptador del equipo.
2. Asegúrese de que el equipo 38DL PLUS esté apagado.
3. Desconecte cualquier otro cable que esté conectado al equipo 38DL PLUS.
4. Retire la correa de mano.
5. Retire la funda protectora de caucho.
6. En la parte posterior del equipo, desatornille los 4 tornillos de la tapa del compartimiento de baterías. Véase la Figura 2-4 en la página 48.
7. Retire la tapa del compartimiento de baterías.
8. Retire la batería y desconecte cuidadosamente su conector.
9. Conecte la nueva batería en el compartimiento para dicho propósito.
10. Asegúrese de que el compartimiento de baterías esté limpio y en buenas condiciones.
11. Reinstale la tapa del compartimiento de baterías en la parte posterior del equipo y, después, ajuste los cuatro tornillos.
12. Reinstale la funda protectora de caucho y la correa de mano.
13. Pulse la tecla **[ON/OFF]** para encender el equipo 38DL PLUS.
14. Para responder a la pregunta que aparece en la parte posterior de la pantalla del equipo (véase la Figura 2-5 en la página 50):
  - ◆ Seleccione la opción **Li-ion** cuando utilice la batería 38-BAT.
  -

Seleccione la opción **NiMH** o **Alcalina** cuando utilice cuatro baterías NiMH de tamaño AA o cuatro baterías alcalinas de tamaño AA con un portabaterías de tamaño AA.

MÍN.			mm
MÁX.			µs
SE-M1:Max			LOS
¿Nuevo tipo bate.?	Li-ion	NiMH	Alcalina

Figura 2-5 Selección del nuevo tipo de baterías

**NOTA**

Al reemplazar la batería recargable 38-BAT, cargue completamente la nueva batería para asegurar la precisión del tiempo de carga restante (estimado) que es mostrado en el indicador de alimentación. Consúltese «Indicadores de alimentación» en la página 43.

### 3. Elementos de la interfaz gráfica del software

Las siguientes secciones describen los elementos principales de las pantallas y menús del *software* del medidor de espesores por ultrasonidos 38DL PLUS.

#### 3.1 Pantalla de medición

El equipo 38DL PLUS inicia con la pantalla de medición. En ella es posible visualizar el eco del ultrasonido en el A-scan y leer los valores de espesor medidos (véase la Figura 3-1 en la página 51). La pantalla de medición es la pantalla principal del *software* 38DL PLUS. Es posible pulsar la tecla [MEAS], desde cualquier menú del *software* 38DL PLUS, para regresar a la pantalla de medición. El indicador de alimentación se encuentra siempre en la esquina derecha de la parte superior de la pantalla del equipo (consúltese «Alimentación por batería» en la página 45 para obtener mayores detalles).


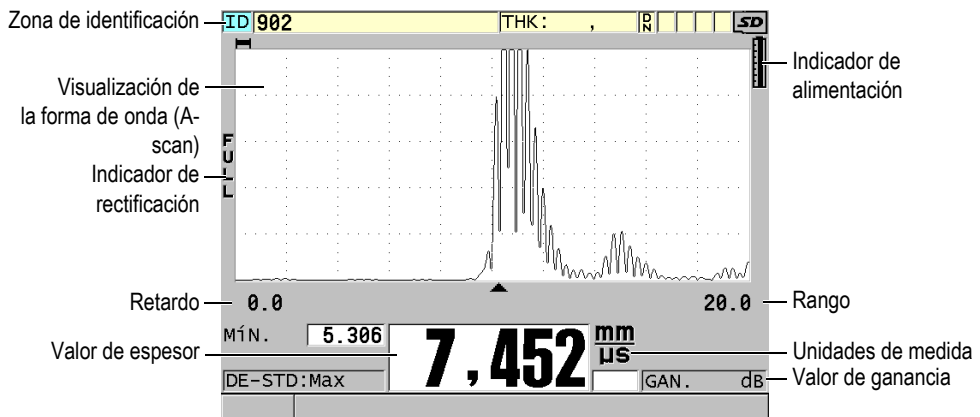


Figura 3-1 Elementos principales de la pantalla de medición

El trazo de la onda, conocido también como A-scan, permite a operadores capacitados verificar si la señal utilizada en la medición es un eco de fondo correcto y no es una interferencia de ruido, una anomalía del material o un eco múltiple secundario. El A-scan, también, permite observar defectos muy pequeños que pueden ser difíciles de medir con el equipo.


La barra de identificación (ID), que se encuentra en la parte superior de la pantalla de medición, contiene el número de identificación de la ubicación de la medida de espesor en curso, el valor previamente almacenado y los indicadores de las notas (véase la Figura 3-2 en la página 52). El indicador de descarga (R) aparece cuando la medida previamente almacenada proviene de un archivo en vez de un valor recientemente adquirido.

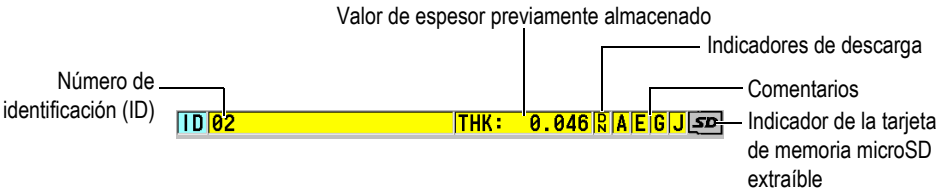

**Figura 3-2 Barra de identificación (ID)**

El indicador de la tarjeta de memoria microSD extraíble aparece en la esquina derecha de la parte superior de la pantalla, cuando la tarjeta de memoria microSD es introducida en la ranura del compartimiento de E/S que se encuentra en la parte lateral derecha del equipo (véase la Figura 1-5 en la página 36). El equipo 38DL PLUS reconocerá la tarjeta de memoria microSD extraíble al (re)iniciar el equipo.


Según el contexto y las diversas funciones disponibles, varios indicadores y valores numéricos aparecerán alrededor de la imagen A-scan y del valor de la medida principal (véase la Figura 3-3 en la página 53). La zona de mensajes de ayuda, ubicada en la parte inferior de la pantalla, indica las teclas que deben ser utilizadas para navegar y seleccionar una opción en el contexto del menú.

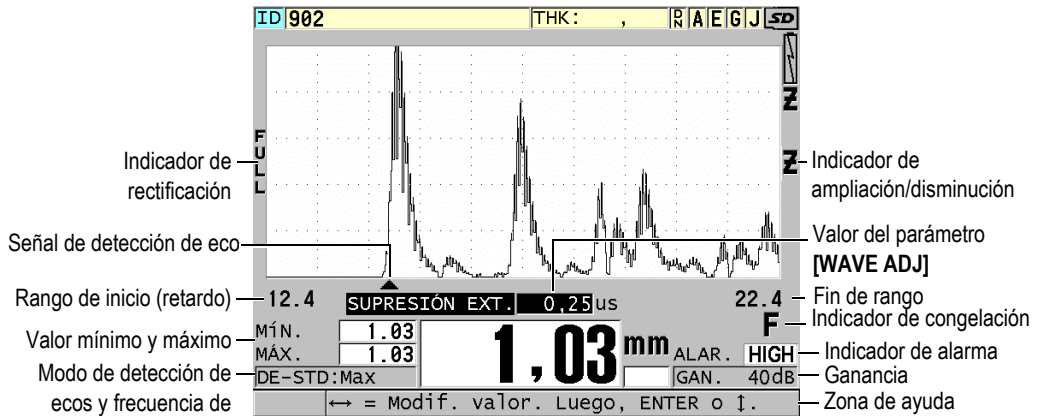

**Figura 3-3 Ejemplos de los elementos que pueden ser visualizados en la pantalla de medición**

La pérdida de señal (LOS) es visualizada y el valor de espesor es borrado cuando el equipo no identifica más ecos de los ultrasonidos.

Véase la Figura 3-4 en la página 53.

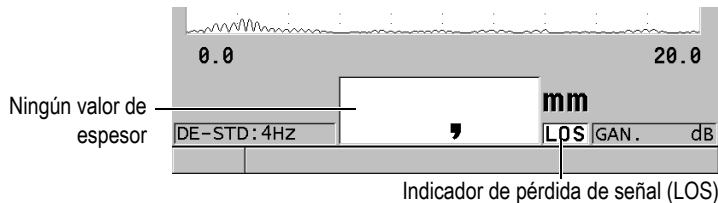

**Figura 3-4 Indicador de pérdida de señal (LOS)**

## 3.2 Menús y submenús

El 38DL PLUS muestra menús y submenús cuando algunas de las teclas de su panel principal (parte frontal del equipo) son pulsadas. El menú aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla (véase la Figura 3-5 en la página 54). Muchas veces, un submenú aparece y muestra los parámetros disponibles de la opción del menú seleccionada.

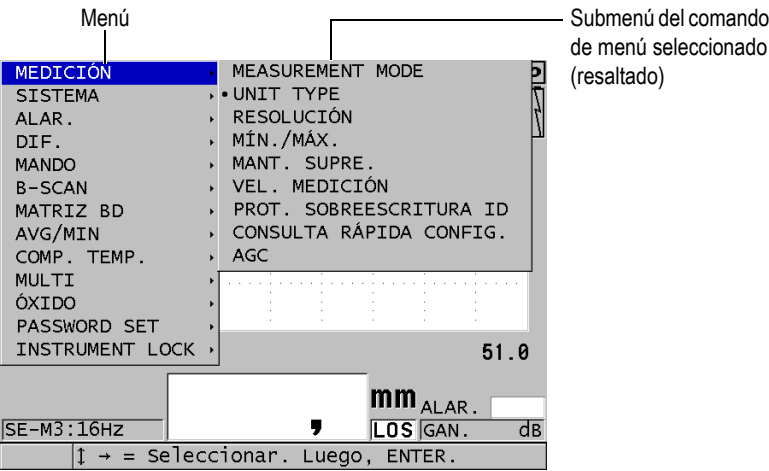


Figura 3-5 Ejemplo de menú y de submenú

Para seleccionar un comando de menú o submenú


1. Pulse una de la teclas del panel frontal del equipo para visualizar un menú.
2. Utilice las teclas de dirección [▲] y [▼] para seleccionar (resaltar) el comando de menú deseado.
3. De ser necesario o de aplicarse, utilice la tecla de dirección [▶] para seleccionar el submenú y, después, utilice la tecla de dirección [▲] y [▼] para seleccionar (resaltar) el comando de submenú deseado.
4. Pulse la tecla [ENTER] para aceptar la selección del menú o del submenú requerido.

NOTA

En las siguientes secciones, los procedimientos descritos previamente serán resumidos con una simple instrucción para seleccionar un comando de menú o submenú específico. Por ejemplo: «En el menú, seleccione el comando **MEAS**».

### 3.3 Pantallas de parámetros

Los parámetros del 38DL PLUS están agrupados lógicamente (en orden) en pantallas a las cuales se accede mediante las teclas del panel frontal o mediante la selección de los comandos del menú. La Figura 3-6 en la página 55 muestra la pantalla del parámetro **MEAS**.

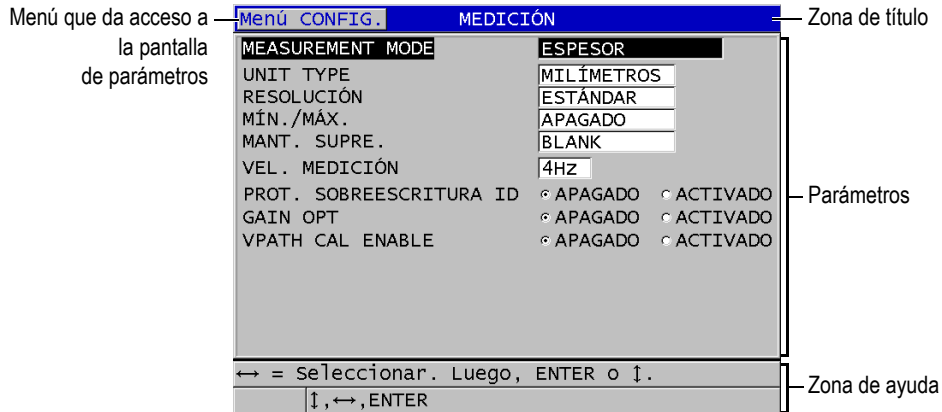

**Figura 3-6 Ejemplo de una pantalla de parámetros**

La zona de título, ubicada en la parte superior de la pantalla de un parámetro principal, indica el nombre de dicho parámetro. Al acceder a una pantalla de parámetro desde un menú, el botón del menú aparece en la parte lateral izquierda de la zona de título. Es posible seleccionar este botón para regresar fácilmente al menú de origen. Además, una o dos zonas de mensajes de ayuda aparecen en la parte inferior de la pantalla para indicar las teclas que deben ser utilizadas, o para seleccionar uno de sus parámetros (secundarios) y modificar sus valores.

#### Para seleccionar un parámetro y modificar su valor

1. Utilice las teclas de dirección [▲] y [▼] para seleccionar (resaltar) el parámetro deseado.
2. En el caso de parámetros con valores predefinidos, utilice las teclas de dirección [▶] y [◀] para seleccionar uno de los valores.
3. En las pantallas de parámetros que presentan listas de parámetros alfanuméricos:

- En una lista, utilice las teclas de dirección [▲] y [▼] para resaltar la opción deseada de la lista.
  - En el caso de parámetros alfanuméricos, utilice las teclas de dirección [▲] y [▼] para introducir los caracteres deseados. Consúltase «Selección del modo de modificación de texto» en la página 56 para obtener mayores detalles.
  - Pulse la tecla [2nd F] y la tecla de dirección [▼], o la tecla [2nd F] y la tecla [▲], para omitir una lista o un parámetro alfanumérico y dirigirse respectivamente a la opción de la siguiente pantalla o aquella anterior.
4. Para salir de la pantalla del parámetro:
- ◆ Pulse la tecla [MEAS] para regresar a la pantalla de medición.  
O  
Cuando un botón de menú aparece en la esquina izquierda de la zona de título, utilice la tecla de dirección [▲] para seleccionar (resaltar) el botón del menú y, a continuación, pulse la tecla [ENTER] para abrir nuevamente el menú.

---

<b>NOTA</b>
-------------

En las siguientes secciones, los procedimientos descritos previamente serán resumidos con una simple instrucción para seleccionar un parámetro o una lista específica y sus valores. Por ejemplo:  
«En la pantalla **MEAS**, ajuste el parámetro **MODO MEDICIÓN** a **ESPESOR**».

---

## 3.4 Selección del modo de modificación de texto

El equipo 38DL PLUS ofrece dos métodos para modificar el valor de los parámetros alfanuméricos. Es posible utilizar el teclado virtual o el método tradicional. El teclado virtual aparece en la pantalla del equipo y muestra todos los caracteres disponibles (consúltase «Modificación de los parámetros de texto con el teclado virtual» en la página 57 para obtener mayores detalles). Con el método tradicional, es necesario seleccionar los caracteres a partir de una lista oculta de letras, números y caracteres especiales estándares (consúltase «Modificación de los parámetros de texto mediante el método tradicional» en la página 58 para obtener mayores detalles).

### Para seleccionar el modo de modificación de texto

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla [SETUP MENU].



2. En el menú, seleccione el comando **SISTEMA**.
3. En la pantalla del parámetro **SISTEMA**, seleccione (resalte) el parámetro **MODO MODIF. TEXTO**; después, seleccione el modo de su interés: **VIRTUAL** o **TRADICIONAL**.
4. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.

### 3.4.1 Modificación de los parámetros de texto con el teclado virtual

Cuando el modo de modificación de texto ha sido ajustado a **VIRTUAL**, el teclado VIRTUAL aparecerá cada vez que seleccione un parámetro alfanumérico. Véase la Figura 3-7 en la página 57.

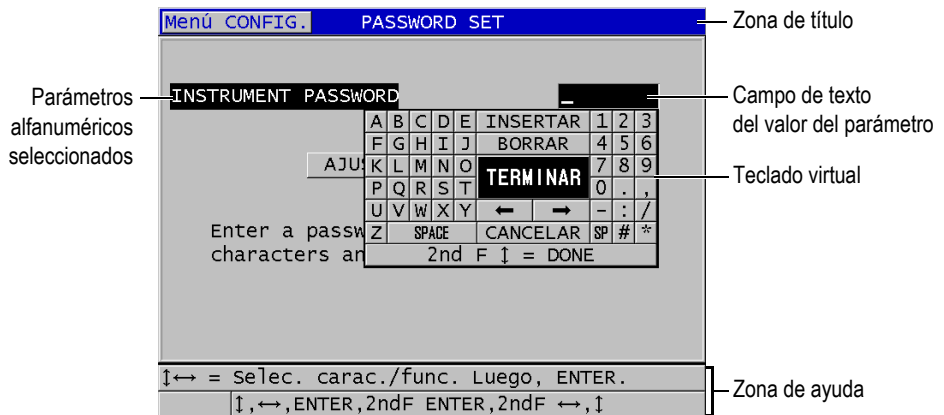


Figura 3-7 Ejemplo del teclado virtual

#### Para modificar el valor de un parámetro alfanumérico mediante el teclado virtual

1. Seleccione un parámetro alfanumérico; a continuación, el teclado virtual aparecerá.  
A continuación, el teclado virtual aparecerá.
2. Utilice las teclas de dirección **[▲]**, **[▼]**, **[▶]** y **[◀]** para seleccionar (resaltar) el carácter que desea introducir y, a continuación, pulse la tecla **[ENTER]**.  
El carácter seleccionado aparece en el campo de texto del valor del parámetro, y el cursor se desplaza a la posición del siguiente carácter.
3. Repita los pasos previamente mencionados para introducir otros caracteres.

4. Si necesita desplazar la posición del cursor en el campo de texto del valor del parámetro, seleccione (resalte) la flecha derecha e izquierda del teclado virtual (debajo del botón **TERMINAR**); después, pulse la tecla [ENTER]. El cursor se desplaza una posición a la derecha.
5. Si necesita borrar el carácter:
  - a) Desplace el cursor al carácter que será borrado.
  - b) En el teclado virtual, seleccione (resalte) el botón **BORRAR** y, después, pulse la tecla [ENTER].
6. Si necesita introducir un carácter:
  - a) Desplace el cursor delante del carácter en donde desea introducir un carácter.
  - b) En el teclado virtual, seleccione (resalte) el botón **INSERTAR** y, después, pulse la tecla [ENTER].
  - c) Introduzca el carácter deseado en el espacio deseado.
7. Si desea cancelar la operación de modificación y regresar al valor del parámetro inicial, seleccione (resalte) el botón **CANCELAR** en el teclado virtual y, después, pulse la tecla [ENTER].
8. Para completar la modificación del valor del parámetro, seleccione el botón **TERMINAR** en el teclado virtual y, después, [ENTER].

---

<b>NOTA</b>
-------------

Al modificar un valor de parámetro de múltiples líneas, seleccione (resalte) el botón **TERMINAR** y, después, pulse la tecla [ENTER] para desplazar el cursor a la siguiente línea. También, es posible pulsar la tecla [2nd F] y la tecla de dirección [▼] para aceptar el texto y desplazar el cursor a la línea siguiente.

---

### 3.4.2 Modificación de los parámetros de texto mediante el método tradicional

Cuando el modo de modificación de texto está ajustado a **TRADICIONAL**, es posible seleccionar cada carácter a partir de una lista circular oculta que contiene letras, números, y caracteres especiales variados (véase la Figura 3-8 en la página 59). En esta lista, sólo las letras mayúsculas están disponibles.



**Figura 3-8 Ciclo de caracteres por el método de modificación de texto tradicional**

### **Para modificar el valor de un parámetro alfanumérico mediante el método tradicional**

1. Seleccione un parámetro alfanumérico.
2. Utilice las teclas de dirección [▲] y [▼] para seleccionar el carácter que desea introducir. Mantenga presionada la tecla para desplazarse rápidamente a través de las letras, números y caracteres especiales.
3. Utilice la tecla [▶] para pasar al siguiente carácter.
4. Repita los pasos 2 y 3 para introducir otro carácter.
5. Si necesita desplazar la posición del cursor en el campo de texto del valor del parámetro, utilice la tecla de dirección [▶] o [◀].
6. Para introducir un carácter en la posición del cursor, pulse la tecla [CAL ZERO]. El carácter en la posición del cursor y todos aquellos ubicados a su derecha se desplazan de una posición a la derecha; esto forma un espacio para introducir un nuevo carácter.
7. Para borrar el carácter en la posición del cursor, pulse la tecla [CAL VEL]. El carácter en la posición del cursor es borrado y todos los caracteres que se ubicaban a su derecha se desplazarán de una posición a la izquierda.
8. Pulse la tecla [ENTER] para aceptar las líneas de caracteres y desplazarse al siguiente parámetro.



---

## 4. Configuración inicial

---

Las siguientes secciones describen las configuraciones básicas del medidor de espesores 38DL PLUS.

### 4.1 Idioma de la interfaz del usuario y otras opciones del sistema

Es posible configurar la interfaz del equipo 38DL PLUS en los siguientes idiomas: inglés, alemán, francés, español, japonés, chino, ruso, sueco, italiano, noruego, portugués, checo. También, es posible seleccionar el separador decimal que delimitará la parte entera y la parte fraccional de un número decimal.

El 38DL PLUS cuenta con un generador de tono acústico (zumbador). Éste confirma cuando una tecla es pulsada y notifica la condición de una alarma. El zumbador (indicador acústico) puede ser activado o desactivado.

Para conservar la carga de la batería mientras que el equipo no está siendo utilizado, puede activar la función de inactivación para que el instrumento se apague automáticamente cuando ninguna tecla ha sido pulsada o no se ha realizado ninguna medición en un intervalo de aproximadamente 6 minutos.

#### Para cambiar el idioma de la interfaz y otras opciones del equipo

1. Pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
2. En el menú, seleccione el comando **SISTEMA**.
3. En la pantalla **SISTEMA** (véase la Figura 4-1 en la página 62):
  - a) Ajuste el **ZUMBADOR** a **ACTIVADO** o **APAGADO**.
  - b) Ajuste el parámetro **TIEMPO INACTIVO** a **ACTIVADO** o **APAGADO**.
  - c) Ajuste el parámetro **IDIOMA** al idioma deseado.

- d) Ajuste el **SEPARADOR DECIMAL** al carácter deseado (punto o coma) para separar la parte entera y la parte fraccional de un número decimal.

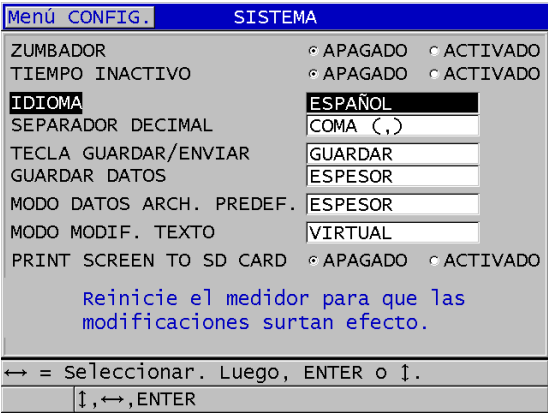


Figura 4-1 Selección del idioma de la interfaz del usuario

4. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.
5. Apague el equipo 38DL PLUS y, después, enciéndalo nuevamente para activar la modificación relativa al idioma.

## 4.2 Selección de la unidad de medición

Es posible ajustar el equipo 38DL PLUS para visualizar las medidas de espesor en pulgadas o milímetros.

### Para ajustar las unidades de medición

1. Pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
2. En el menú, seleccione el comando **MEAS**.
3. En la pantalla **MEAS**, ajuste el parámetro **UNIDAD** a **PULGADAS** o **MILÍMETROS**.
4. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.

### 4.3 Ajuste del reloj

El equipo 38DL PLUS cuenta con un sistema de tiempo (calendario y reloj) integrado. La fecha y la hora pueden ser configuradas de acuerdo al formato requerido. El equipo 38DL PLUS guarda todos los valores medidos con la fecha respectiva de adquisición.

#### Para ajustar el reloj

1. Pulse la tecla **[2nd F]** y la tecla **[SETUP MENU]** (SP MENU).
2. En el menú, seleccione el comando **RELOJ**.
3. En la pantalla **RELOJ** (véase la Figura 4-2 en la página 63):
  - a) Ajuste los parámetros a la fecha y hora en curso según el modo de fecha y hora deseado.
  - b) Seleccione **AJUSTAR**.

Menú ESPEC. RELOJ	
MES	6
DÍA	18
AÑO	2010
FORMATO DE LA FECHA/DD/MM/AAAA	
HORA	11
MINUTO	11
MODO HORA	24 h
<input type="button" value="AJUSTAR"/> <input type="button" value="CANCELAR"/>	
↔ = Modif. valor. Luego, ENTER o ↓.	
↓, ↔, ENTER	

Figura 4-2 Selección de los parámetros del reloj

### 4.4 Modificación de los ajustes de pantalla

Es posible cambiar la apariencia de los elementos mostrados en la pantalla, tales como los colores, la iluminación, la rectificación y el trazo de la forma de onda (A-scan).

## Para cambiar los ajustes de pantalla

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[DISPLAY]**.
2. En la pantalla **AJUSTES DE LA PANTALLA** (véase la Figura 4-3 en la página 64) seleccione los parámetros deseados y el valor de dichos parámetros:
  - **PALETA DE COLORES** — sirve para seleccionar el tipo de visibilidad **INTERIOR** (Indoor) o **EXTERIOR** que optimizará la visualización de la pantalla. Consúltase «Paletas de colores» en la página 65 para obtener mayores detalles.
  - **BRILLO DE LA PANTALLA** — sirve para seleccionar uno de los niveles de iluminación predefinidos. Consúltase «Iluminación de la pantalla» en la página 66 para obtener mayores detalles.
  - **RECTIFICACION A-SCAN** — sirve para seleccionar los modos de rectificación. Consúltase «Rectificación de la forma de onda» en la página 66 para obtener mayores detalles.
  - **TRAZO A-SCAN** — sirve para seleccionar uno de los tipos de trazos. Consúltase «Trazo A-scan» en la página 68 para obtener mayores detalles.
  - **SALIDA VGA** — sirve para activar (**ACTIVADO**) o desactivar (**APAGADO**) la salida VGA. Consúltase «Salida VGA» en la página 100 para obtener mayores detalles.

AJUSTES DE LA PANTALLA	
PALETA DE COLORES	EXTERIOR
BRILLO DE LA PANTALLA	25 %
RECTIFICACION A-SCAN	COMPLETA
TRAZO A-SCAN	CONTORNO
SALIDA VGA	<input type="radio"/> APAGADO <input checked="" type="radio"/> ACTIVADO

↔ = Seleccionar. Luego, ENTER o ↓.

↑, ↔, ENTER


Figura 4-3 Pantalla AJUSTES DE LA PANTALLA

3. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.



#### 4.4.1 Paletas de colores

El equipo 38DL PLUS ofrece dos paletas de colores (esquemas de color) estándares diseñados para brindar la mejor visibilidad bajo diversas condiciones de luz en interiores o exteriores (véase la Figura 4-4 en la página 65). En la pantalla de medición, pulse la tecla [DISPLAY] para acceder al parámetro **PALETA DE COLORES**.

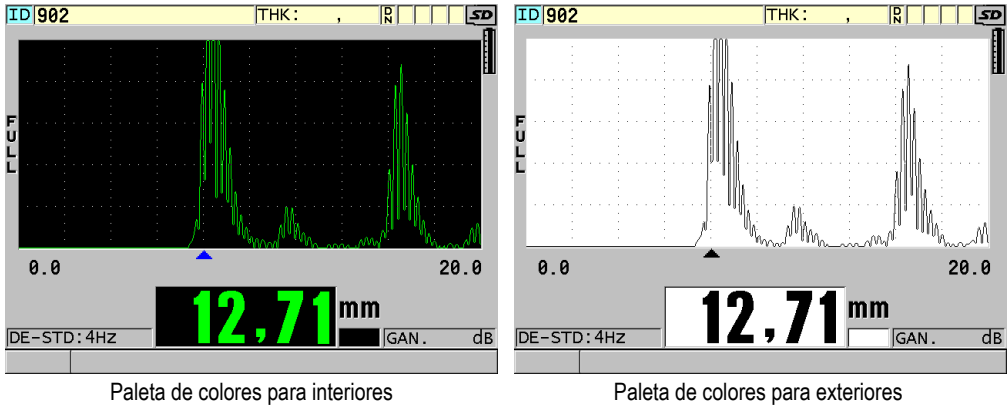

**Figura 4-4 Ejemplo de las paletas de colores para exteriores e interiores**

La paleta de colores para interiores brinda visibilidad superior cuando utiliza el equipo en ambientes interiores o bajo condiciones de luz tenue. Esta paleta de colores presenta los caracteres y el trazo de la sonda en un fondo negro.

La paleta de colores para exteriores brinda visibilidad superior cuando utiliza el equipo directamente bajo la luz del sol. Esta paleta de colores presenta los caracteres en negro y el trazo de la sonda sobre un fondo blanco. Para una mejor legibilidad, la mayoría de las capturas de pantalla del presente documento han sido efectuadas con la paleta de colores para exteriores.

#### NOTA

Las medidas a colores, propias a las condiciones de alarma, solamente aparecen si la paleta de colores para interiores ha sido seleccionada.

## 4.4.2 Iluminación de la pantalla

Es posible ajustar la intensidad de retroiluminación con el parámetro de iluminación de pantalla del 38DL PLUS. Ésta puede ser ajustada conforme a uno de los siguientes niveles: 0 %, 25 %, 50 %, 75 % o 100 %. Mientras más alto sea el porcentaje, mayor es el brillo de la pantalla. Por defecto, la iluminación está ajustada al 25 %. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[DISPLAY]** para acceder al parámetro **BRILLO DE LA PANTALLA**.

El 38DL PLUS se dota de una pantalla transreflectiva a colores que refleja la luz del ambiente y se ilumina, aún más, bajo condiciones de luz directa. Por ende, bajo condiciones ambientales de fuerte iluminación, puede ajustar el parámetro de iluminación a un nivel porcentual más bajo.

---


<b>NOTA</b>
-------------

Mientras más bajo sea el porcentaje que ha sido introducido en el parámetro **BRILLO DE LA PANTALLA**, mayor es la duración de la batería. Las especificaciones de la duración de la batería han sido determinadas conforme a la intensidad de retroiluminación que se establece al 50 %.

---

## 4.4.3 Rectificación de la forma de onda

El modo de rectificación es la forma en que los ecos de ultrasonidos son representados en la pantalla de A-scan (véase la Figura 4-5 en la página 67). Este modo no afecta las medidas de espesor de ninguna manera. El indicador de rectificación (**COMPLETA**, **POS**, **NEG** o **RF**) aparece en la parte lateral izquierda de la pantalla de A-scan. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[DISPLAY]** para acceder al parámetro **RECTIFICACION A-SCAN**.

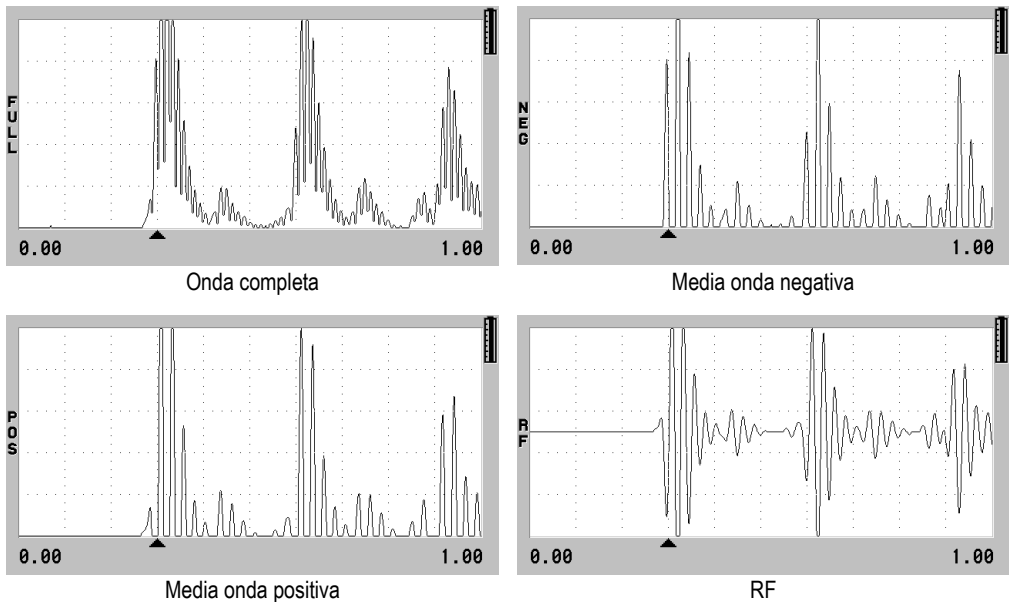

**Figura 4-5 Ejemplos de los modos de rectificación**

Los modos disponibles son:

### **COMPLETA**

Éste muestra la porción negativa de un eco replegada sobre la línea de base para que los lóbulos positivos y negativos de la forma de onda aparezcan. Este modo ofrece la mejor representación general de la posición y de la magnitud en la mayoría de aplicaciones de medición de espesor. El parámetro **COMPLETA** es el modo predefinido para las sondas duales.

### **MEDIA- (indicador NEG)**

Este parámetro muestra los lóbulos negativos de la forma de onda, y no muestra los lóbulos positivos.

### **MEDIA+ (indicador POS)**

Este parámetro muestra los lóbulos positivos de la forma de onda, y no muestra los lóbulos negativos.

## RF

Este parámetro muestra los lóbulos negativos y positivos en ambos lados de la línea de base. El parámetro **RF** es el modo predefinido para las sondas monocristales.

### 4.4.4 Trazo A-scan

El equipo 38DL PLUS puede mostrar el trazo de la forma de onda como una línea (**CONTORNO**) o un **ÁREA LLENA** (véase la Figura 4-6 en la página 68). En la pantalla de medición, pulse la tecla **[DISPLAY]** para acceder al parámetro **TRAZO A-SCAN**.

#### NOTA

El área llena del trazo A-scan puede ser activada cuando el modo de rectificación está ajustado a **COMPLETA**, **MEDIA+** o **MEDIA-**.

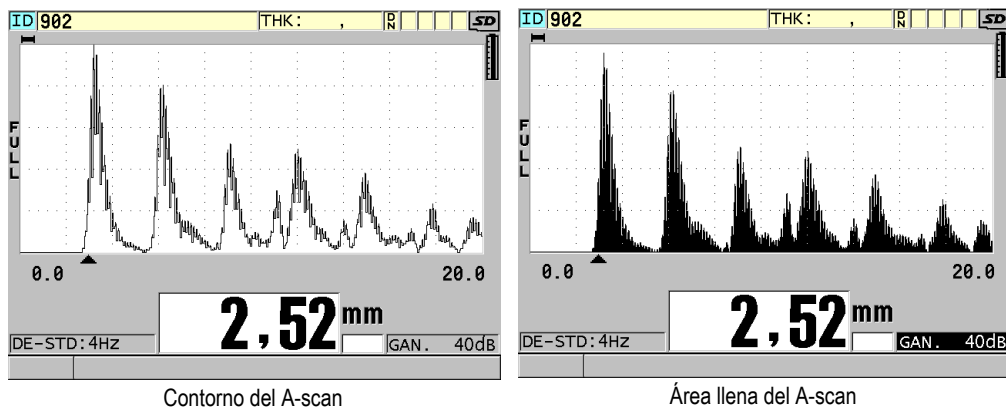


Figura 4-6 Ejemplos de los modos de trazos A-scan (forma de onda)

## 4.5 Rango de pantalla A-scan

El rango del A-scan es el campo abarcado por el eje horizontal de la pantalla A-scan. El extremo izquierdo del eje horizontal — el retardo — generalmente está predefinido a cero. Es posible ajustar el valor del retardo manualmente para modificar el punto de inicio del rango (consúltese «Ajuste del valor de retardo» en la página 70) y seleccionar su punto final (consúltese «Selección del valor del rango» en la página 69). Asimismo, es posible activar la función de ampliación/disminución para ajustar automáticamente el retardo y el rango con el fin de obtener una mejor visualización del eco (consúltese «Activación de la función de ampliación/disminución» en la página 70).

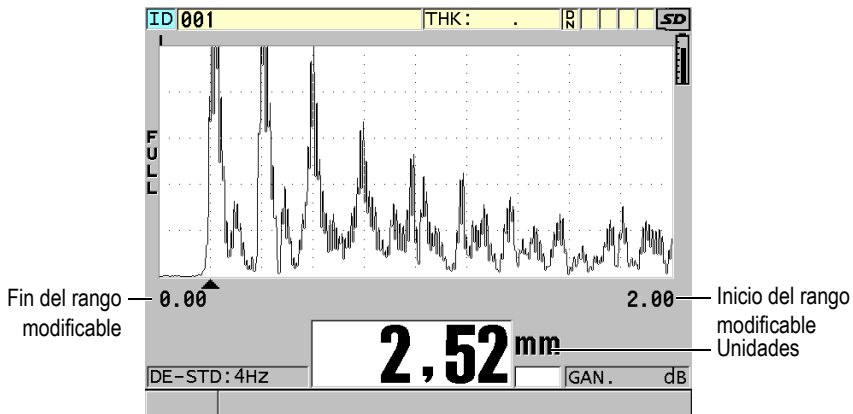


Figura 4-7 Rango del A-scan

### 4.5.1 Selección del valor del rango

Diversos rangos predefinidos están disponibles según la frecuencia de la sonda. Los rangos disponibles también dependen de la velocidad de propagación del ultrasonido en el material. Los rangos seleccionables permiten ajustar la cobertura de espesor del A-scan para visualizar solamente el espesor que está siendo medido y, así, obtener la máxima resolución del A-scan en cada aplicación. Las opciones del rango afectan únicamente la representación A-scan. Incluso, es posible efectuar mediciones si el rango no muestra el eco detectado desde el cual el espesor es medido. El rango no puede ser ajustado mientras la función de ampliación se encuentra activa.

## Para seleccionar el valor del rango

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[RANGE]**.  
El rango del A-scan cambia al siguiente valor superior disponible.
2. Pulse seguidamente la tecla **[RANGE]** hasta obtener el rango deseado.  
El valor del rango, al alcanzar el valor inferior, reinicia con el siguiente valor superior.

### 4.5.2 Ajuste del valor de retardo

El retardo de la representación A-scan ajusta el inicio del rango horizontal. Es posible ajustar el retardo para visualizar la forma de onda (eco) deseada en el centro del A-scan. Esta función es muy útil cuando se usan sondas de línea de retardo o sondas de inmersión, o cuando se miden materiales de espesor grueso, para que los ecos medidos puedan ser visualizados con mayor detalle.

## Para ajustar el valor de retardo

1. Pulse las teclas **[2nd F]** y **[RANGE] (DELAY)**.
2. Utilice las teclas de dirección para ajustar el valor del retardo.
3. Pulse nuevamente las teclas **[2nd F]** y **[RANGE] (DELAY)** para detener la modificación del valor de retardo.

---

<b>CONSEJO</b>
----------------

Pulse y mantenga presionada la tecla **[RANGE]** para reinicializar el valor del rango a cero.

---

### 4.5.3 Activación de la función de ampliación/disminución


La función de ampliación/disminución ajusta automática y dinámicamente los valores del retardo y rango para seguir y mostrar el eco detectado en el A-scan.

## Para activar la función de ampliación/disminución

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[ZOOM]**.  
El indicador de ampliación/disminución (**Z**) aparece en la parte lateral derecha de la pantalla de A-scan, debajo del indicador de alimentación.

2. Pulse nuevamente la tecla **[ZOOM]** para desactivar esta función.

El A-scan ampliado depende del modo de medición en curso. La función de ampliación/disminución, para los palpadores duales D79X y las sondas monocristales en el modo 1, centra el primer eco de fondo en la pantalla. Véase la Figura 4-8 en la página 71.

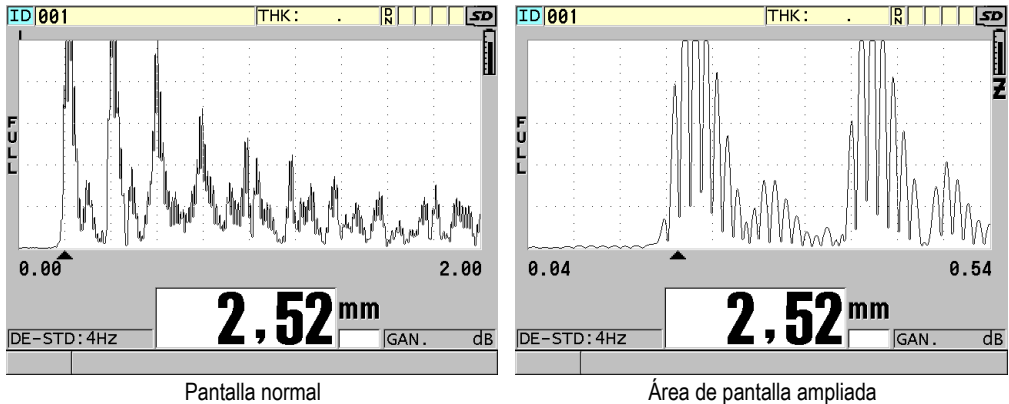

**Figura 4-8 Comparación entre la pantalla normal y la pantalla ampliada en el modo 1**

La función de ampliación/disminución con las sondas monocristales, en el modo 2, ajusta el rango y el retardo de la forma de onda para que el eco de interfase y el primer eco de fondo aparezcan en la pantalla A-scan. Véase la Figura 4-9 en la página 72.

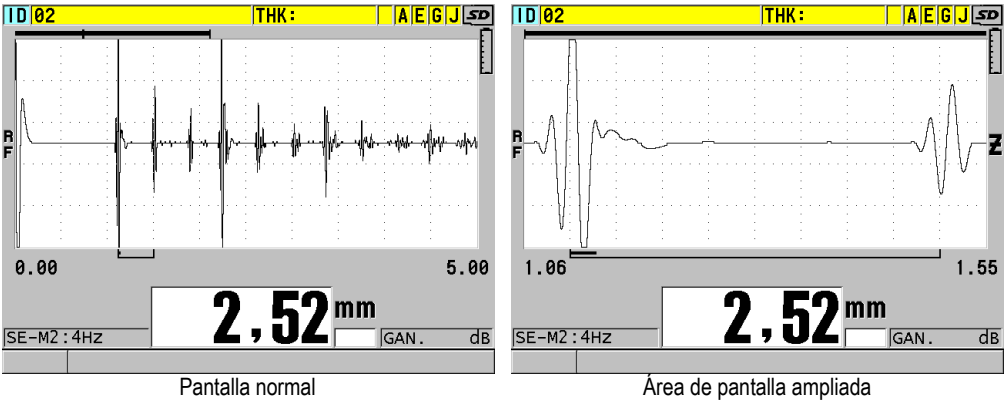


Figura 4-9 Comparación entre la pantalla normal y la pantalla ampliada en el modo 2

La función de ampliación/disminución con las sondas monocristales, en el modo 3, ajusta el rango y el retardo de la forma de onda para que el eco de interfase y el segundo eco de fondo aparezcan en la pantalla A-scan. Véase la Figura 4-10 en la página 72.

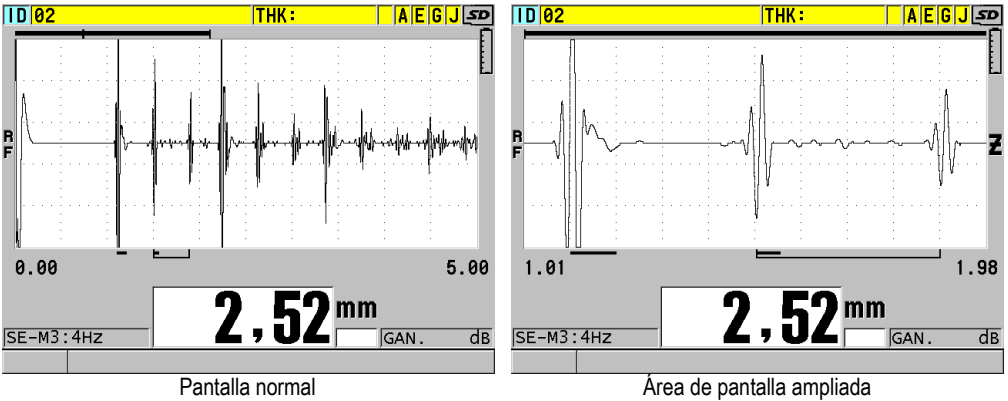


Figura 4-10 Comparación entre la pantalla normal y la pantalla ampliada en el modo 3



## 4.6 Frecuencia de refresco de la medición

Seleccione un valor de frecuencia de refresco predefinida para la medición: **4 Hz**, **8 Hz**, **16 Hz**, **20 Hz** o **MAX**). La frecuencia de refresco de medición aparece en la parte inferior izquierda al lado de la medida de espesor. Véase la Figura 4-11 en la página 73.



**Figura 4-11 Indicador mostrando la frecuencia de refresco de medición**

La frecuencia de refresco máxima (**MÁX.**) es de 30 Hz y depende del tipo de medición. Esta opción es útil cuando se efectúan mediciones de espesor bajo condiciones de alta temperatura, ya que permite definir el límite de contacto de la sonda, o también en aplicaciones que requieren un escaneo sobre un área para identificar el espesor mínimo.

### NOTA

El 38DL PLUS utiliza por defecto la frecuencia de refresco más rápida en los modos mínimo (**MÍN**) o máximo (**MÁX**). Consúltase «Modo de espesor mínimo, máximo o mínimo y máximo» en la página 131.

### Para ajustar la frecuencia de refresco de medición

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
2. En el menú, seleccione el comando **MEAS**.
3. En la pantalla **MEAS**, ajuste el parámetro **VEL. MEDICIÓN** al valor deseado
4. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.

## 4.7 Modificación de la resolución de espesor

Es posible modificar la resolución de medición del espesor mediante la cantidad de dígitos que aparecen en la parte fraccionaria del número decimal. El ajuste de la resolución afecta todas las lecturas y todos los datos adquiridos a partir de los valores de espesor. En ellos se incluyen las medidas de espesor, los valores de referencia diferencial y los puntos de ajuste de alarma. La resolución de espesor más alta con sondas duales es de 0,01 mm. La velocidad siempre es detallada con una resolución completa de 4 dígitos.

Es posible disminuir la resolución en algunas aplicaciones, donde no sea necesaria una lectura precisa del último dígito o cuando la superficie externa o interna excesivamente rugosa del material hace que la lectura del último dígito sea dudosa.

La opción *software* Alta resolución (N.º de referencia 38DLP-HR [U8147015]) permite incrementar la resolución a 0,001 mm. Esta opción está disponible para medir espesores inferiores a 102 mm. La opción *software* Alta resolución no se activa cuando las sondas de baja frecuencia se encuentran instaladas ni cuando la opción *software* Alta penetración se encuentra activa.

### Para modificar la resolución de medición del espesor

1. Pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
2. En el menú, seleccione el comando **MEAS**.
3. En la pantalla **MEAS**, ajuste el parámetro **RESOLUCIÓN** a la opción deseada:
  - **ESTÁNDAR**: 0,01 mm (por defecto)
  - **BAJA**: 0,1 mm
  - **ALTA** (opcional): 0,001 mm
4. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.

---

## 5. Operaciones básicas

---

La siguiente sección describe las operaciones básicas para utilizar el medidor de espesores 38DL PLUS.

### 5.1 Configuración de la sonda/palpador


El equipo 38DL PLUS opera con una línea completa de sondas monocristales y duales. Éste puede reconocer automáticamente los palpadores duales D79X y cargar automáticamente su configuración predefinida de manera apropiada.

La configuración predefinida se dota de una velocidad acústica del ultrasonido para el bloque de calibración en acero inoxidable, que es suministrado con el equipo. En el caso de sondas duales, es necesario efectuar el procedimiento de compensación cero de dichas sondas.

En el caso de las sondas monocristales, u otras sondas duales, es necesario cargar manualmente su configuración apropiada. El 38DL PLUS es configurado de fábrica con condiciones predefinidas según las sondas adquiridas. Esto es posible mediante una velocidad acústica que se basa principalmente en el bloque de calibración de acero inoxidable suministrado con el equipo. Las condiciones predefinidas son seleccionables para facilitar su utilización en las aplicaciones deseadas.


#### Para configurar una sonda

1. Instale la sonda en el(los) conector(es) dedicado(s) a este instrumento, el (los) cual(es) se encuentran en la parte superior de la carcasa del 38DL PLUS (véase la Figura 5-1 en la página 76). Utilice el conector T/R 1 para las sondas monocristales.

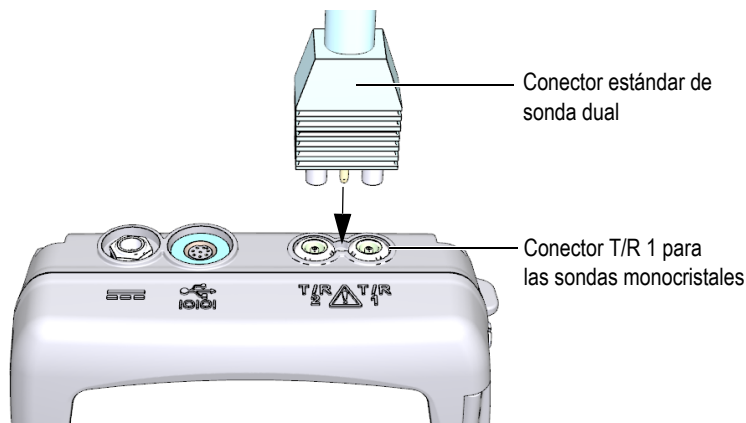

**Figura 5-1 Instalación de la sonda**


2. Pulse la tecla [ON/OFF] para iniciar el equipo. La pantalla de medición aparece. En el caso de los palpadores duales D79X, la pantalla de medición mostrará el mensaje «Do--». Véase la Figura 5-2 en la página 76.

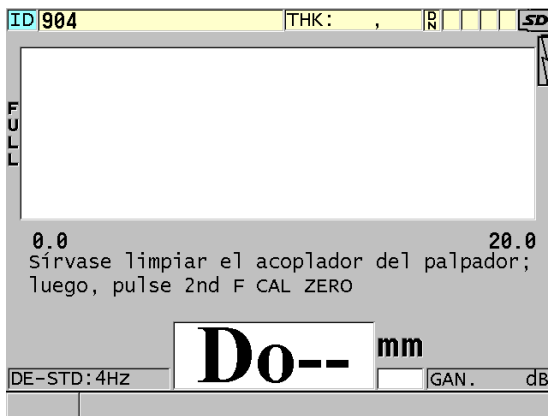


**Figura 5-2 Pantalla de inicio con un palpador dual estándar D79X**

3. Con las sondas duales, efectúe la compensación cero:
  - a) Limpie el acoplante de la punta de la sonda.

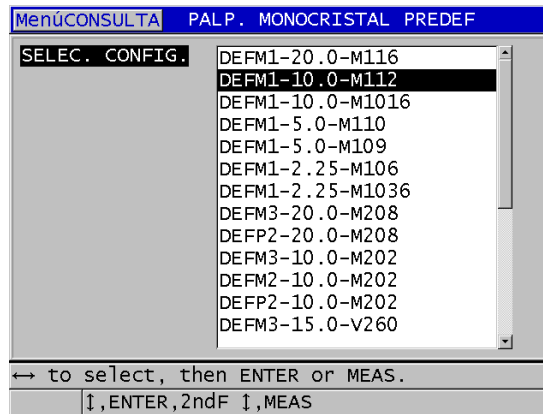- b) Pulse las teclas **[2nd F]** y **[CAL ZERO] (Do ZERO)**.
4. Con las sondas monocristales, u otras sondas duales, cargue la configuración apropiada:
- a) Pulse la tecla **[XDCR RECALL]**.
- b) En el menú, seleccione una de las opciones predefinidas según el tipo de sonda que utiliza (p. ej.,: **PALP. MONOCRISTAL PREDEF**).
- c) En la pantalla **PREDEFINIDO** (véase la Figura 5-3 en la página 77), dentro de la lista de configuraciones predefinidas disponibles, resalte la configuración según la sonda que está utilizando.



**Convención de nomenclatura para las configuraciones predefinidas:**

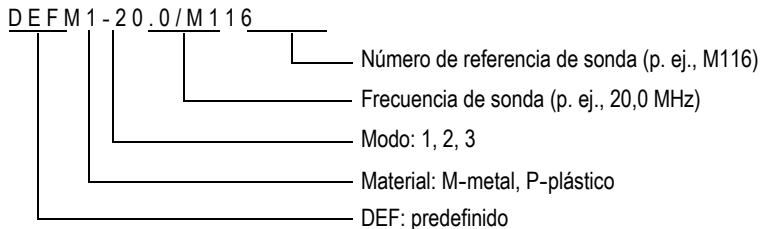

**Figura 5-3 Selección de la configuración para una sonda monocristal**

---

**NOTA**

Es posible modificar el nombre de las configuraciones para aplicaciones especiales de la siguiente manera: de USER-1 a USER-35. Consúltase «Configuraciones personalizadas de sondas monocristales» en la página 241 para obtener mayores detalles sobre las configuraciones.

---

- d) Pulse la tecla **[MEAS]** para consultar automáticamente los parámetros de la configuración seleccionada y regresar a la pantalla de medición.

## 5.2 Calibración

La calibración es el proceso que sirve para ajustar el equipo y permitir la obtención de medidas correctas en materiales particulares mediante la utilización de una sonda y según una temperatura precisa. La calibración del equipo siempre es necesaria antes de inspeccionar el material específico. La precisión de las medidas es tan buena como la calibración que ha efectuado.

Generalmente, es necesario efectuar los siguientes tres tipos de calibración:

### Compensación cero de la sonda (**[Do ZERO]**)

Sólo en el caso de las sondas duales, sirve para calibrar el tiempo de propagación del sonido en cada línea de retardo de dichas sondas. La compensación varía en cada unidad de sonda y según la temperatura. Es necesario efectuar la calibración cero de una sonda cuando el equipo se encuentra encendido, la sonda es cambiada y la temperatura de la sonda cambia significativamente. Consúltase «Configuración de la sonda/palpador» en la página 75 y la sección «Compensación cero de la sonda» en la página 82.

### Calibración de la velocidad del sonido (**[CAL VEL]**)

Sirve para calibrar una velocidad mediante el espesor grueso (conocido) del bloque de calibración del material específico, o mediante la introducción manual de una velocidad de sonido (propia del material) previamente determinada. Es necesario repetir este procedimiento en cada nuevo material medido. Consúltase «Calibración del equipo» en la página 79 y «Calibración de la velocidad del sonido y calibración cero en el material» en la página 83).

### Calibración cero (**[CAL ZERO]**)

Sirve para calibrar el equipo a cero mediante el espesor delgado (conocido) del bloque de calibración del material específico. Este procedimiento, a diferencia

de la compensación cero y la calibración de la velocidad del sonido en el material, no es requerido a menos de desear la mejor precisión absoluta (mejor que  $\pm 0,10$  mm). Además, puede ser realizado sólo una vez para cada nueva sonda y combinación de material. No es necesario repetir la calibración cero cuando la temperatura de la sonda cambia; la compensación cero de la sonda es responsable de esta operación (véase la «Calibración del equipo» en la página 79 y la «Calibración de la velocidad del sonido y calibración cero en el material» en la página 83).

### 5.2.1 Calibración del equipo

Cuando desea obtener medidas fiables y precisas, es necesario efectuar las siguientes calibraciones:


- Calibración de la velocidad del sonido en el material
- Calibración cero

Es necesario efectuar las calibraciones mediante un bloque de calibración de espesores gruesos y delgados conocidos precisamente. El bloque de calibración debe ser del mismo material que el de la pieza para inspeccionar. Consúltese «Bloques de calibración» en la página 82 para obtener mayores detalles sobre el bloque de calibración).

En el siguiente procedimiento se ilustra la calibración con una sonda dual y un bloque de calibración de 5 espesores. Consúltese «Calibración» en la página 78 para obtener mayores detalles sobre el proceso de calibración.

#### Para calibrar el equipo


1. Para calibrar la velocidad del sonido en el material (véase la Figura 5-4 en la página 80).
  - a) Agregue una gota de acoplante sobre la superficie del espesor más grueso en el bloque de calibración.
  - b) Coloque la sonda sobre el espesor más grueso del bloque de calibración y ejerza una presión moderada a firme.  
La forma de la onda (A-scan) y la lectura de espesor aparecen en la pantalla.
  - c) Pulse la tecla **[CAL VEL]**.
  - d) Cuando la lectura de espesor se estabiliza, pulse la tecla **[ENTER]**.
  - e) Utilice las teclas de dirección para modificar el valor de espesor y hacer que corresponda con el espesor grueso conocido del bloque de calibración.

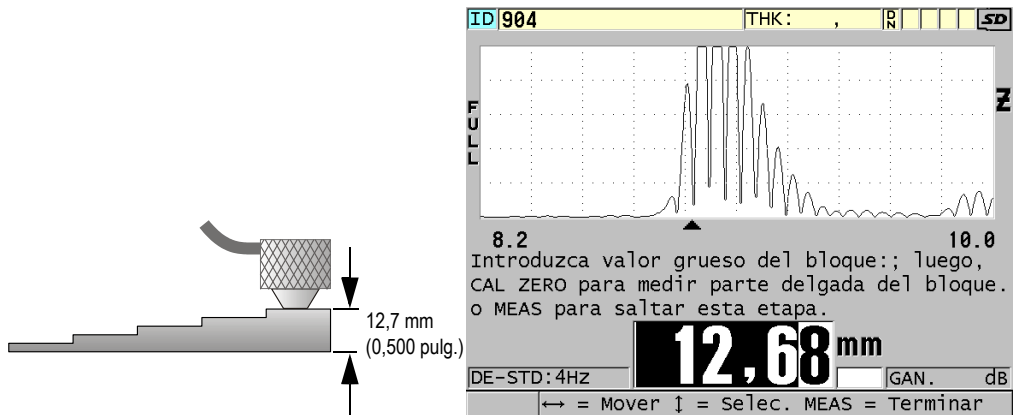

**Figura 5-4 Calibración de la velocidad del sonido en un bloque de calibración de 5 espesores**

2. Para efectuar una calibración cero (véase la Figura 5-5 en la página 81):
  - a) Agregue una gota de acoplante sobre la superficie del espesor más delgado en el bloque de calibración.
  - b) Coloque la sonda sobre el espesor más delgado del bloque de calibración; después, pulse la tecla [CAL ZERO].
  - c) Cuando la lectura de espesor se estabiliza, pulse la tecla [ENTER].
  - d) Utilice las teclas de dirección para modificar el valor de espesor y hacer que corresponda con el espesor delgado conocido del bloque de calibración.



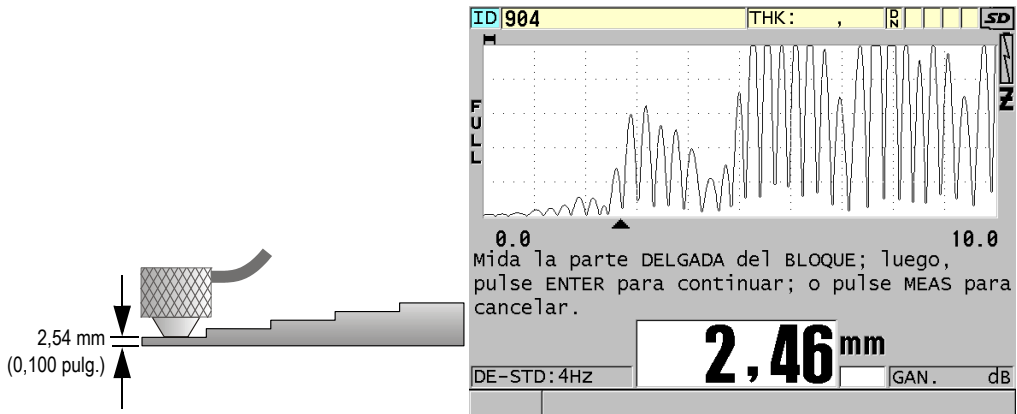

**Figura 5-5 Calibración cero sobre el bloque de calibración de 5 espesores**

3. Pulse la tecla **[MEAS]** para finalizar la calibración y regresar a la pantalla de medición.

#### **IMPORTANTE**

De apagar el equipo antes de pulsar la tecla **MEAS**, el nuevo valor de la velocidad no será refrescado; por ende, el equipo permanecerá con el valor previamente determinado.

#### **NOTA**

Cuando el equipo 38DL PLUS identifica un error en el procedimiento de calibración, éste mostrará los siguientes mensajes en la zona de ayuda antes de regresar a la pantalla de medición:

«¡Posible eco erróneo detectado!»

«¡Resultados de calibración inválidos!»

En estos casos, la velocidad no será modificada. Generalmente, puede que un valor de espesor incorrecto haya sido introducido.

## 5.2.2 Bloques de calibración

El equipo 38DL PLUS es suministrado con un bloque de calibración cilíndrico de 2 espesores en acero inoxidable. Es posible utilizar estos dos espesores conocidos del bloque de calibración para efectuar la calibración de velocidad del sonido y la calibración cero en el material.

Los bloques de calibración de varios espesores son utilizados generalmente cuando más de 2 espesores conocidos son requeridos (véase la Figura 5-6 en la página 82).



**Figura 5-6 Ejemplo de un bloque de calibración de 5 espesores**

Al efectuar la calibración de la velocidad del sonido en el material y la calibración cero, es necesario utilizar un bloque de calibración que respete las siguientes características:

- Ser del mismo material que el de la pieza bajo ensayo.
- Contar con dos o más espesores conocidos y precisos.
- Contar con un espesor tan delgado como la parte más delgada de la pieza bajo ensayo para poder efectuar la calibración cero. Contar con las mismas condiciones superficiales de la pieza bajo ensayo. Generalmente, las superficies rugosas disminuyen la precisión de la medición; sin embargo, el hecho de reproducir la condición real de la superficie de la pieza bajo ensayo, a través de la superficie del bloque de calibración, puede ayudar a obtener mejores resultados.
- Contar con un espesor tan grueso como la parte más gruesa de la pieza bajo ensayo para poder efectuar la calibración de la velocidad del sonido en el material. Contar con superficies (frontal y posterior) lisas y paralelas.
- Presentar la misma temperatura de la pieza bajo ensayo.

## 5.2.3 Compensación cero de la sonda

Efectúe la compensación cero de la sonda cuando el mensaje «**Do—**» o el indicador cero aparece. Para ello, pulse las teclas [2nd F] y [CAL ZERO] (**Do ZERO**). Es importante efectuar este procedimiento cada vez que la temperatura de la sonda dual haya sido modificada.

La frecuencia utilizada durante el procedimiento de compensación cero de una sonda depende del índice de modificación de la temperatura interna de dicha sonda dual. Esto está relacionado con la temperatura superficial del material, la frecuencia de la aplicación de la sonda, el período de contacto entre la sonda y el material, y la precisión deseada.

---

**NOTA**

Cuando se miden superficies que se encuentran significativamente sobre la temperatura ambiental, el nivel cero debe ser recalibrado regularmente. Esta operación es de menor prioridad en el caso de los palpadores D790-SM, D791-RM, D797-SM y D798, a diferencia de otras sondas que cuentan con varios tipos de líneas de retardo de resina.

---

Para mediciones a alta temperatura, Evident recomienda desarrollar un programa de compensación cero de la sonda que tome en cuenta estos factores. Por ejemplo, utilice los palpadores D790-SM, D791-RM o D797-SM para aplicaciones de alta temperatura y, así, minimice la frecuencia de compensación cero. También, es posible utilizar los palpadores D790-SM y D791-RM para aplicaciones generales.

#### **5.2.4 Calibración de la velocidad del sonido y calibración cero en el material**

El equipo 38DL PLUS optimiza la ganancia del material durante el procedimiento de calibración de la velocidad cuando esta función está activa. Consúltese «Configuración de los parámetros de medición» en la página 143.

En el caso de las sondas duales, la optimización de la ganancia del material (**OPT. GAN** en la pantalla **MEAS**) evalúa la señal del bloque de calibración y ajusta automáticamente una ganancia inicial predefinida basada en los niveles de sensibilidad de la sonda y ruido del material. Cuando la ganancia requerida (predeterminada) está fuera del rango permitido, un mensaje aparece e informa que la sonda no está funcionando correctamente.

El 38DL PLUS efectúa una verificación de duplicación de calibración para prevenir pérdidas de calibración en muestras de espesor delgado. La duplicación ocurre cuando el equipo mide el tiempo del segundo eco de fondo en vez de detectar el primer eco de fondo. El equipo compara el tiempo de vuelo medido y el tiempo de vuelo deseado según la velocidad del sonido en curso. Éste advertirá mediante

un mensaje si existe duplicación. La duplicación puede ocurrir al medir un espesor debajo del rango mínimo de la sonda, o cuando una sonda está desgastada o presenta sensibilidad baja.

**NOTA**


También, es posible efectuar la calibración de la velocidad del sonido en el material y la calibración cero de manera inversa, es decir, se inicia con la calibración cero y se continúa con la calibración de la velocidad del sonido en el material.

**5.2.5 Introducción de la velocidad del sonido conocida del material**

Si conoce la velocidad del sonido del material, al medir espesores en piezas de diferentes materiales, es posible introducir directamente este valor sin necesidad de efectuar la calibración de la velocidad del sonido en el material.

**Para introducir la velocidad del sonido conocida del material**

- 1. En la pantalla de medición, pulse las teclas [2nd F] y [CAL VEL] (VEL).
- 2. En la pantalla **VELOCIDAD** (véase la Figura 5-7 en la página 84), utilice las teclas de dirección para modificar el valor conocido de la velocidad del sonido.

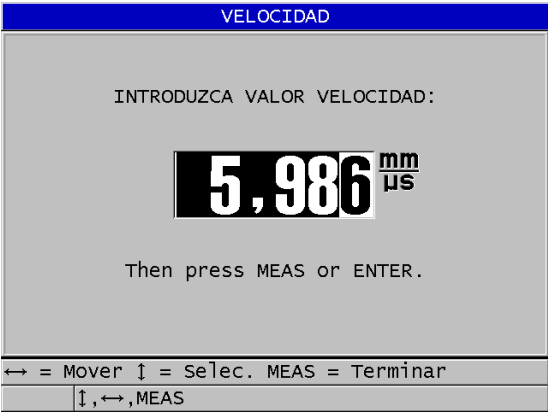

**Figura 5-7 Introducción de la velocidad de sonido conocida del material**

3. Pulse la tecla [MEAS] para regresar a la pantalla de medición.

### 5.2.6 Calibraciones bloqueadas

El equipo 38DL PLUS brinda una función de protección por contraseña para prevenir modificaciones en las configuraciones e impedir el acceso a algunas funciones. La modificación de la calibración es una operación que puede ser bloqueada. De ser este el caso, el mensaje que visualiza en la Figura 5-8 en la página 85 aparecerá momentáneamente en la zona de ayuda. Consúltase «Sistema de bloqueo del equipo» en la página 140 para obtener mayores detalles.



Figura 5-8 Mensaje de bloqueo de calibración

### 5.2.7 Factores perjudiciales para el funcionamiento y la fiabilidad

Los siguientes factores afectan el funcionamiento del equipo y la fiabilidad de las mediciones de espesores.

#### Calibración

La fiabilidad de las mediciones por ultrasonidos es tan buena como el cuidado y la precisión provista para calibrar el equipo 38DL PLUS. El equipo es enviado de fábrica con configuraciones estándares para una gran cantidad de sondas y aplicaciones. En algunos casos, es preferible optimizar dichas configuraciones para situaciones específicas de medición. En todos los casos, siempre es necesario calibrar la velocidad del sonido en el material y calibrar a cero el equipo cuando el material bajo ensayo o la sonda son modificados. Las verificaciones periódicas, con los bloques de calibración de espesor conocido, son recomendadas para controlar el buen funcionamiento del equipo.

#### Superficie rugosa de la pieza bajo ensayo

Para obtener la mejor precisión posible es necesario que la superficie frontal y posterior de la pieza bajo ensayo sean lisas. Cuando la superficie es rugosa, el espesor mínimo medido incrementará debido a la reverberación del sonido que se produce en el espesor incrementado formado por la capa del acoplante. Asimismo, cuando las dos superficies son rugosas, las múltiples y ligeramente

diversas trayectorias de sonido, consideradas por la sonda, pueden causar distorsión cuando el eco retorna. Todo ello generará imprecisiones.

### Técnica de acoplamiento

Durante las mediciones en el modo 1 (contacto de la sonda), el espesor de la capa del acoplante deviene parte de la medición y es compensado por una porción del desplazamiento cero. De requerir una máxima precisión, la técnica de acoplamiento deberá ser uniforme. Para poder obtener mediciones coherentes: utilice un acoplante de viscosidad reducida; utilice suficiente acoplante para obtener una lectura apropiada, y coloque la sonda ejerciendo una presión moderada. Durante la operación, será posible discernir el grado de presión (de moderada a firme) que genera lecturas repetidas. Generalmente, las sondas de diámetro pequeño —a diferencia de aquellas de mayor diámetro—, requieren menos presión durante el acoplamiento para retirar el exceso de acoplante. En todos los modos, la inclinación de la sonda genera distorsión en los ecos y lecturas inexactas, tal como se explica a continuación.

### Curvatura de la pieza bajo ensayo

El tema relacionado a esta sección incluye el alineamiento de la sonda sobre la pieza bajo ensayo. Al medir superficies curvas, es importante que la sonda esté situada cerca de la línea central de la pieza y sea mantenida lo más firme posible sobre la superficie. En algunos casos, un soporte en V con resortes puede ser útil para mantener el alineamiento. Generalmente, a medida que el radio de la curvatura disminuye, el tamaño de la sonda debe reducirse y el alineamiento de la sonda más crítico podrá realizarse. Para radios extremadamente pequeños, será necesario un planteamiento por inmersión. En algunos casos, será necesario visualizar la forma de onda (A-scan) para poder guiarse y mantener un alineamiento óptimo. Practique una forma apropiada para mantener la sonda gracias a la pantalla de A-scan. En superficies curvas, es importante utilizar sólo el acoplante requerido para obtener una lectura; ya que el exceso de acoplante forma una separación entre la sonda y la superficie bajo ensayo donde el sonido reverberará y creará posibles señales falsas que generarán, a su vez, lecturas incorrectas.

### Conicidad o excentricidad de las superficies

Si la superficie de contacto o posterior de la pieza bajo ensayo es cónica o excéntrica (en comparación con otras), el retorno del eco es distorsionado debido a la variación que se produce en la trayectoria del sonido a través del ancho del haz. Por consiguiente, la precisión de la medición se reduce. En casos complejos, no se podrá obtener ninguna medida.

## Propiedades acústicas del material bajo ensayo

Ciertos materiales de ingeniería presentan condiciones diversas que pueden limitar potencialmente la precisión y el rango de las mediciones de espesor por ultrasonidos.

- **Dispersión del sonido:**  
En materiales como el acero inoxidable de fundición, el hierro fundido, la fibra de vidrio y compuestos, la energía del sonido se dispersa a partir de cristales individuales en la fundición o límites de materiales distintos entre la fibra de vidrio o los compuestos. La porosidad de cualquier material produce el mismo efecto. Ajuste la sensibilidad del equipo para prevenir la detección de estos ecos falsos dispersados. Esta compensación puede activar la capacidad para discriminar un retorno de eco válido desde la pared de fondo del material, con lo que queda restringido el rango de medición.
- **Atenuación y absorción del sonido:**  
En varios materiales orgánicos, tales como los plásticos y cauchos de baja densidad, la energía del sonido es atenuada rápidamente a la frecuencia utilizada por el medidor de espesores. Esta atenuación incrementa generalmente con la temperatura. El espesor máximo, que puede ser medido en estos materiales, será frecuentemente limitado por la atenuación.
- **Variaciones de velocidad:**  
La medición de un espesor por ultrasonidos será precisa sólo hasta el punto que la velocidad del sonido del material corresponda con la calibración del equipo. Algunos materiales presentan variaciones significativas en la velocidad del sonido de punto a punto. Esto se produce en algunos metales de fundición, debido a los cambios en la estructura del grano por los índices de enfriamiento variado, y a la anisotropía de la velocidad del sonido relativa a su estructura. La fibra de vidrio muestra variaciones de velocidad localizadas debido a los cambios en la resina/fibra. Varios plásticos y cauchos muestran un cambio rápido en la velocidad del sonido según la temperatura. Esto requiere que la calibración de la velocidad sea efectuada según la temperatura donde las mediciones se llevarán a cabo.

## Inversión de fase o distorsión de fase

La fase o la polaridad del eco de retorno es determinada por la impedancia acústica (densidad  $\times$  velocidad) de los límites de grano en los materiales. El equipo 38DL PLUS asume una situación normal en la que la pieza bajo ensayo contiene aire o líquido. Esto es debido a que ambos elementos cuentan con una impedancia acústica más baja que los metales, la cerámica o los plásticos. Sin embargo, en algunos casos especializados —tales como la medición de vidrio o aislantes de plástico sobre metal, o revestimientos de cobre sobre acero—, esta relación de impedancia es invertida y el eco aparece en sentido contrario. En tales

casos, es necesario modificar la polaridad de detección apropiada del eco para mantener la precisión de la medición (consúltese «Detección del eco 1 y del eco 2» en la página 256). Una situación aún más compleja puede producirse en el caso de materiales anisotrópicos o heterogéneos, tales como las fundiciones de metales de grano grueso o ciertos compuestos, ya que las condiciones de dichos metales generan múltiples trayectorias de sonido dentro del área del haz. En estos casos, la distorsión de fase puede crear un eco que no es ni positivo ni negativo. En todos estos casos, es necesaria una práctica cuidadosa con bloques de calibración para determinar los efectos perjudiciales en la precisión de la medición.

## 5.3 Medición de espesores

Es posible iniciar la medición de espesores cuando la sonda es conectada al equipo (consúltese «Configuración de la sonda/palpador» en la página 75) y éste se encuentra calibrado. Consúltese «Calibración del equipo» en la página 79.

### Para medir espesores

1. Agregue un poco de acoplante en el bloque de calibración o en el área de la pieza bajo ensayo que desea medir.

---

<b>NOTA</b>
-------------

Normalmente, debe utilizar un acoplante fino como el propilenglicol, la glicerina o el agua sobre las superficies lisas del material. Las superficies rugosas requieren un acoplante más viscoso, como geles o aceites. Los acoplantes especiales son requeridos para aplicaciones de alta temperatura.

- 
2. Ejercer una presión moderada a firme para acoplar la punta de la sonda sobre la superficie del material bajo ensayo. Mantenga la sonda al ras de la superficie de dicho material. Véase la Figura 5-9 en la página 89.




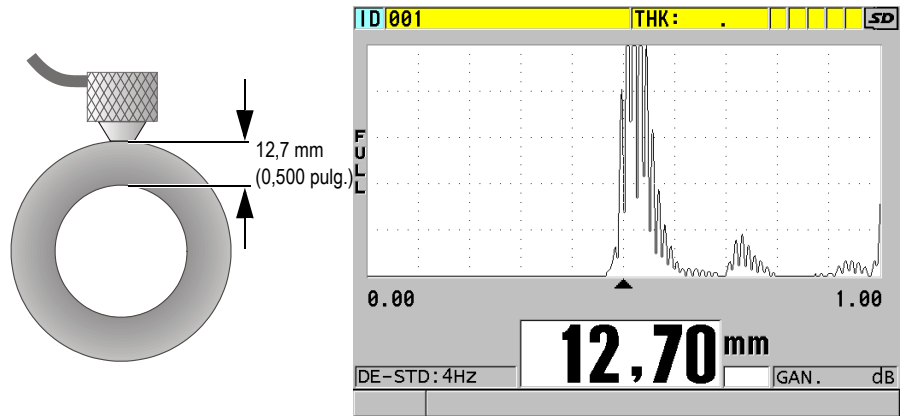


Figura 5-9 Acoplamiento de sonda dual y lectura del espesor medido

3. Lea el valor de espesor de un área específica en la pieza bajo ensayo.

## 5.4 Almacenamiento de datos

El registrador de datos del 38DL PLUS es un sistema basado en archivos que permite abrir un archivo a la vez. El archivo activo almacena una medida con un número de identificación en una localización de medición de espesor. Cada vez que la tecla **[SAVE/SEND]** es pulsada, la lectura de la medición, que aparece en la pantalla, es almacenada con el número de identificación (ID) en curso del archivo activo. El número de identificación incrementará automáticamente en las siguientes mediciones. Al pulsar la tecla **[FILE]**, el nombre del archivo activo aparece en la zona de identificación (arriba del menú). Véase laFigura 5-10 en la página 90.

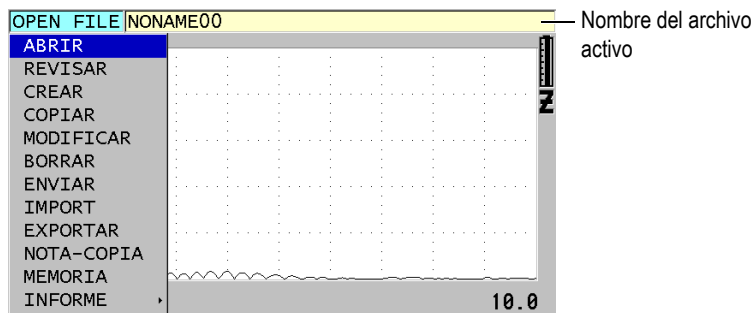

**Figura 5-10 Nombre del archivo activo en la zona de identificación**

El archivo de incremento NONAME00, que inicia con el número de identificación 001, es el archivo activo por defecto al utilizar por primera vez el equipo 38DL PLUS, o al reinicializar la memoria del equipo. Es posible crear varios tipos de archivos y definir los números de identificación (ID) para representar varias localizaciones de medidas de espesor como 1-D, 2-D o 3-D. Al encender el equipo, éste abre automáticamente el último archivo utilizado.

Los siguientes casos especiales podrían presentarse:

- Cuando el valor de espesor está en blanco, se almacena un símbolo «— —» en vez de un valor.
- Cuando una medida ya ha sido almacenada con el número de identificación (ID) en curso, el nuevo valor de medición reemplaza la lectura de espesor anterior, excepto si la función de protección contra escritura está activa. Consúltese «Protección contra escritura de los números de identificación de medidas» en la página 217.
- Cuando el número de identificación (ID) llega al final de la secuencia de numeración y no puede ser refrescado, el **Último ID** aparece en la zona de ayuda, una señal acústica es emitida (si el zumbador está activo) y el ID permanece sin cambios en la pantalla.

Consúltese el capítulo «Registrador de datos» en la página 179 para obtener mayor información sobre el Registrador de datos.

### **Para guardar los datos con el ID en curso del archivo activo**

- ◆ Mientras el valor de espesor y el A-scan deseados son visualizados, pulse la tecla [SAVE/SEND] para guardar el valor de espesor medido.

O

Pulse las teclas **[2nd F]** y **[SAVE/SEND] (WAVEFORM)** para guardar el valor de espesor medido y el A-scan.

---

<b>CONSEJO</b>
----------------

Si desea guardar siempre el A-scan y el valor de espesor medido, pulse la tecla **[SAVE/SEND]**; después, en la pantalla **SISTEMA**, ajuste el parámetro **GUARDAR DATOS a ESP. + A-SCAN**. Consúltase «Configuración de los parámetros de sistema» en la página 146.

---

## 5.5 Medición con los palpadores THRU-COAT D7906 y D7908

El parámetro THRU-COAT es una función que mide el espesor real del metal en piezas revestidas o pintadas. Esta función requiere solamente un eco de fondo y es recomendada para aplicaciones de alta corrosión en materiales que presentan superficies revestidas o pintadas. De ser necesario, es posible calibrar la medición del revestimiento o de la capa de pintura para determinar precisamente el espesor de dicho revestimiento o dicha capa.

### 5.5.1 Activación de la función THRU-COAT

La función THRU-COAT se encuentra disponible al conectar una sonda THRU-COAT (N.º de referencia: D7906 [U8450005] o D7908 [U8450008]) en el equipo 38DL PLUS.

#### Para activar la función THRU-COAT

1. Conecte una sonda THRU-COAT en el equipo 38DL PLUS.
2. Inicie el equipo.
3. Retire el acoplante de la punta de la sonda.
4. Pulse las teclas **[2nd F]** y **[CAL ZERO] (Do ZERO)**.



**Figura 5-11 Apertura del cuadro de dialogo CONF. THRU-COAT**

5. Para responder a la pregunta **¿Activar THRU COAT?**, seleccione el botón **SÍ**.

### **5.5.2 Calibración THRU-COAT**

El procedimiento de calibración THRU-COAT es similar al de las otras sondas. Tal como se efectúa en otras calibraciones normales, es necesario contar con dos bloques de calibración de espesores (delgado y grueso) conocidos, sin revestimiento, para llevar a cabo el procedimiento de calibración. La única diferencia se presenta al final del procedimiento; ya que, puede pulsar la tecla **[CAL VEL]** nuevamente para calibrar el espesor del revestimiento sobre un bloque de calibración que presenta un espesor de revestimiento conocido y preciso.

#### **Para efectuar la calibración THRU-COAT**

1. Asegúrese de que la función THRU-COAT esté activada. Consúltase «Activación de la función THRU-COAT» en la página 91.
2. Coloque la sonda sobre el espesor grueso del bloque de calibración.
3. Pulse la tecla **[CAL VEL]**.
4. Cuando la lectura se estabiliza, pulse la tecla **[ENTER]**.
5. Utilice las teclas de dirección para modificar el valor de espesor y hacer que corresponda con el espesor conocido del bloque de calibración.
6. Coloque la sonda sobre el espesor delgado del bloque de calibración.
7. Pulse la tecla **[CAL ZERO]**.
8. Cuando la lectura se estabiliza, pulse la tecla **[ENTER]**.
9. Utilice las teclas de dirección para modificar el valor de espesor y hacer que corresponda con el espesor conocido del bloque de calibración.
10. Si la precisión del espesor del revestimiento es importante para su aplicación, efectúe las siguientes operaciones (la omisión de este paso no afecta la precisión de las medidas de espesor del metal):
  - a) Pulse nuevamente la tecla **[CAL VEL]**.

- b) Coloque la sonda sobre el bloque de calibración revestido.
  - c) Cuando la lectura se estabiliza, pulse la tecla **[ENTER]**.
  - d) Utilice las teclas de dirección para modificar el valor de espesor y hacer que corresponda con el espesor de revestimiento conocido del bloque de calibración.
11. Pulse la tecla **[MEAS]** para completar la calibración.

---

<b>NOTA</b>
-------------

Al pulsar las teclas **[2nd F]** y **[CAL VEL] (VEL)**, la pantalla **VELOCIDAD** aparece para poder visualizar y modificar la velocidad del sonido del metal calibrado. Al pulsar nuevamente la teclas **[2nd F]** y **[CAL VEL] (VEL)**, la pantalla **VELOCIDAD** se abre para visualizar la velocidad del sonido calibrada a través del revestimiento de la pieza.

---


## 5.6 Modos de detección de ecos con sondas duales

Con las sondas duales, el equipo 38DL PLUS brinda tres modos de detección de ecos para poder medir los espesores en varias condiciones de materiales. A continuación, se describen brevemente estos tres modos (**ESTÁNDAR**, **E-E AUTO** y **E-E MANUAL**):

### ESTÁNDAR

El modo de detención de eco estándar mide el espesor basándose en el tiempo de vuelo entre el impulso principal y el primer eco de fondo. Utilice este modo para materiales sin revestimientos con óptimos ecos.


El indicador **DE-STD** aparece al lado izquierdo de la lectura de espesor, y una señal de detección de eco triangular aparece en el eco de fondo, debajo de la pantalla de A-scan. Véase la Figura 5-12 en la página 94.

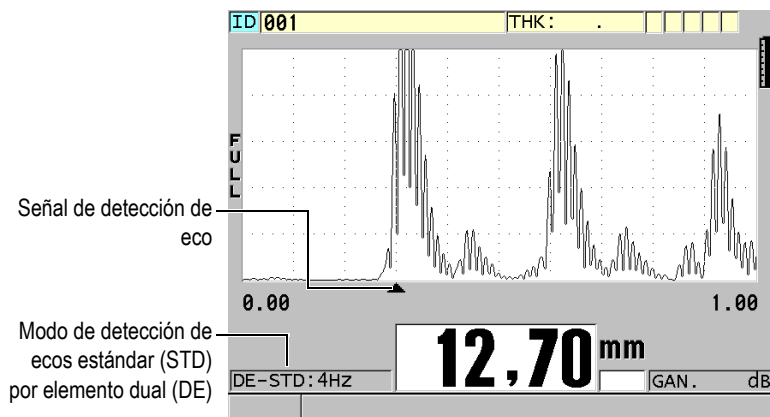

**Figura 5-12 Medición mediante el modo de detección eco estándar**

### E-E AUTO

El modo de detección eco a eco automático mide el espesor utilizando el tiempo de vuelo entre dos ecos de fondo consecutivos. Utilice este modo para materiales revestidos o pintados, ya que el intervalo entre los ecos de fondo consecutivos excluyen el tiempo de vuelo a través de la pintura, resina o el revestimiento. El indicador **DE-EtoE** aparece en el lado izquierdo de la lectura de espesor. La señal triangular es reemplazada por una barra de detección eco a eco que indica el par de ecos de fondo exactos utilizados para determinar el espesor (véase la Figura 5-13 en la página 95). La altura del eco es ajustada automáticamente al nivel predefinido.

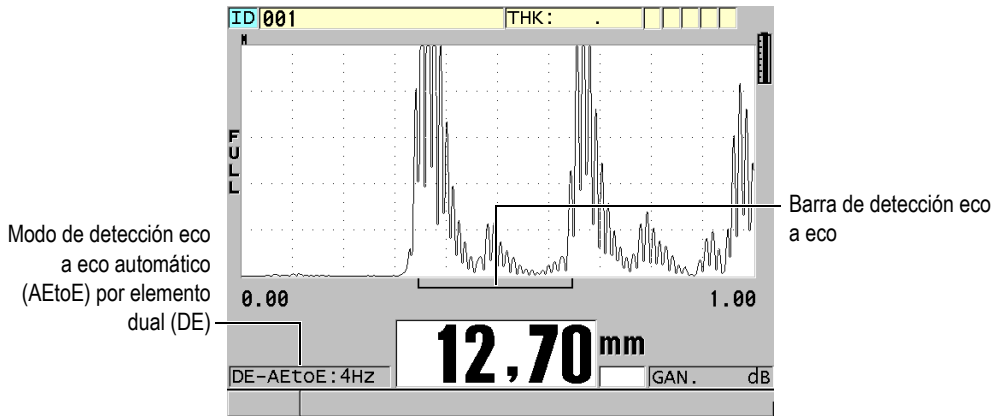

**Figura 5-13 Medición mediante el modo de detección eco a eco automático**

## E-E MANUAL

El modo de detección eco a eco manual también mide el espesor utilizando el tiempo de vuelo entre los dos ecos de fondo consecutivos. En este modo, también es posible ajustar manualmente la ganancia y los parámetros de supresión. Utilice este modo cuando las condiciones del material producen señales ruidosas que interfieren con la efectividad del modo automático. El indicador **DE-MEtoE** aparece en el lado izquierdo de la lectura de espesor. La zona de detección eco a eco es similar a aquella del modo automático eco a eco; sin embargo, cuenta con la barra ajustable de supresión E1 que indica el área a excluir durante la detección de los ecos (véase la Figura 5-14 en la página 96). Mediante la función de supresión E1, el equipo detecta el siguiente eco cuya amplitud es aproximadamente el 20 % de la altura de la pantalla de A-scan. En este modo, pulse la tecla **[WAVE ADJ]** y, después, las teclas de dirección para ajustar los parámetros **SUPRESIÓN EXT.**, **SUPRESIÓN E1** y **GAN**.

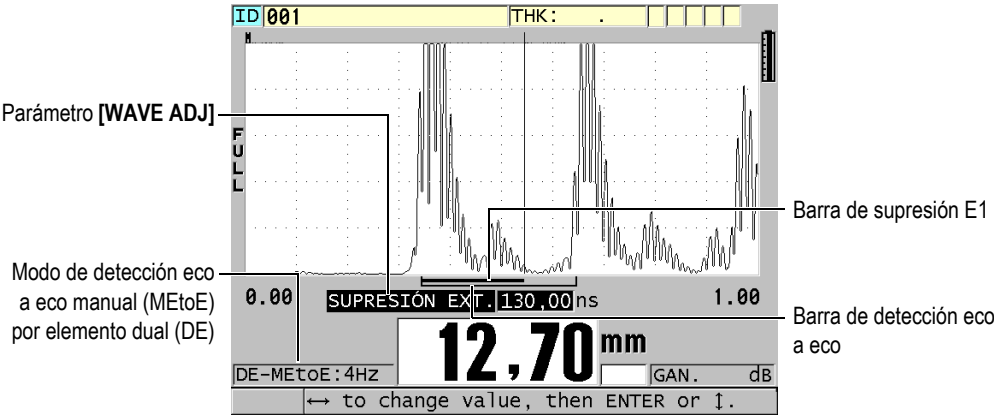


Figura 5-14 Medición mediante el modo de detección eco a eco manual

**NOTA**

En situaciones de corrosión complejas que no producen ecos múltiples válidos, es necesario utilizar el modo estándar para poder medir los espesores.

Es posible utilizar las sondas duales en los tres modos. También, es posible utilizar con los modos eco a eco todas las funciones de medición, pantalla y registrador de datos. El registrador de datos integrado reconoce y guarda toda la información necesaria relativa a la medición eco a eco para cargar y descargar el espesor, el A-scan y los datos de configuración.

**CONSEJO**

Durante las mediciones de áreas con o sin revestimiento, no es necesario alternar entre los modos de detección de ecos; ya que, es posible medir el espesor de una pieza sin revestimiento con el modo eco a eco.

**Para modificar el modo de detección de ecos**

1. Pulse las teclas [2nd F] y [ZOOM] (E-TO-E).



2. En el menú, seleccione el modo de detección de ecos deseado (**ESTÁNDAR**, **E-E AUTO** o **E-E MANUAL**).
3. Para efectuar nuevamente la calibración cero:
  - a) Agregue una gota de acoplante sobre la superficie del espesor más delgado en el bloque de calibración.
  - b) Coloque la sonda sobre el espesor más delgado del bloque de calibración; después, pulse la tecla **[CAL ZERO]**.
  - c) Cuando la lectura de espesor se estabiliza, pulse la tecla **[ENTER]**.
  - d) Utilice las teclas de dirección para modificar el valor de espesor y hacer que corresponda con el espesor delgado conocido del bloque de calibración.

### 5.6.1 Ajuste del parámetro supresión en el modo de detección manual eco a eco

El equipo 38DL PLUS ofrece dos funciones de supresión para detectar ecos válidos en situaciones que presentan señales indeseadas debido a las condiciones del material:

#### SUPRESIÓN EXT.

La supresión extendida crea una zona en blanco que inicia en el extremo izquierdo del A-scan y donde ninguna señal será detectada. En situaciones en las que el segundo o tercer par de ecos de fondo es más fuertes o más claro que el primer par, utilice la función de supresión extendida para controlar el par de ecos que será utilizado en la medición.

#### SUPRESIÓN E1

El eco 1 (E1) se ejecuta mediante un intervalo seleccionado que sigue al primer eco detectado. Utilice la función Supresión E1 para excluir los picos indeseados presentes entre los primeros y segundos ecos de fondo. Los picos indeseados pueden ser el flanco de ascendencia de un primer gran eco o de reflexiones de ondas transversales en piezas de espesor grueso. El parámetro Supresión E1 sólo está disponible en el modo de detección eco a eco manual.

#### Para ajustar los parámetros de Supresión extendida y Supresión E1

1. Seleccione el modo eco a eco manual:
  - a) Pulse las teclas **[2nd F]** y **[ZOOM]** (**E-TO-E**).
  - b) En el menú, seleccione el parámetro **E-E MANUAL**.
2. Pulse la tecla **[WAVE ADJ]**.

El parámetro de ajuste de onda aparece (véase la Figura 5-15 en la página 98).

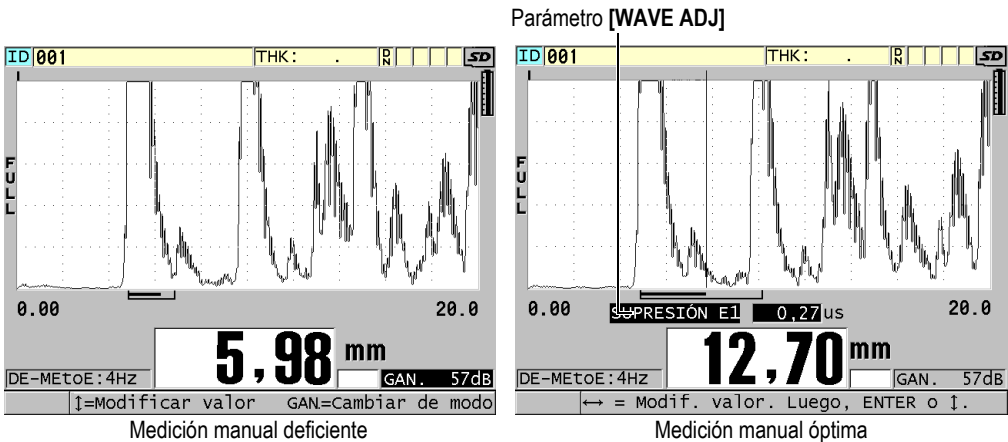


Figura 5-15 Comparación de medidas manuales

3. Utilice las teclas de dirección [▲] y [▼] para seleccionar el parámetro **SUPRESIÓN EXT** o el parámetro **SUPRESIÓN E1**.
4. Utilice las teclas de dirección [▶] y [◀] para ajustar el valor que excluye los picos indeseados y detecta los ecos deseados.

### 5.6.2 Selección de sonda dual en los modos eco a eco

Si bien las sondas duales del 38DL PLUS son compatibles con todos los modos eco a eco, Evident recomienda el uso de sondas especiales para los rangos de espesor específicos en piezas de acero. Véase la Tabla 2 en la página 98.

Tabla 2 Sondas recomendadas para los varios rangos de espesor en acero

Tipo de sonda	Rangos de espesor <sup>a</sup>
D798	1,5 mm a 7,6 mm
D790/791	2,5 mm a 51 mm
D797	12,7 mm a 127 mm
D7906	2,5 mm a 51 mm

- a. Los rangos de espesor varían según el tipo de sonda/palpador, las condiciones del material y la temperatura.

En algunos casos, puede producirse un error al utilizar un palpador D790 para medir espesores superiores a los 18 mm. Generalmente, este error se debe a un eco de onda transversal, generado por la conversión de modo, que puede aparecer antes del segundo eco de fondo. Si este eco parásito (indeseado) es más grande que el segundo eco de fondo, el medidor efectúa la medición hasta él, lo cual da como resultado una medida más pequeña.

Es posible distinguir un eco de onda transversal indeseado de un eco de fondo correcto al analizar el A-scan. La distancia entre los primeros ecos y los segundos ecos de fondo es la misma distancia entre el punto de espesor cero y el primer eco de fondo. De existir un eco entre los dos primeros ecos de fondo, puede que sea un eco de onda transversal generado por la conversión de modo. Utilice las técnicas de modo de detección eco a eco manual y ajuste manualmente el parámetro Supresión E1 para eliminar este error. Consúltase «Ajuste del parámetro supresión en el modo de detección manual eco a eco» en la página 97. El uso del palpador D797 sobre un espesor superior a 18 mm permite eliminar este error.

En algunos casos, el segundo o el tercer eco de fondo es más pequeño que la amplitud del eco subsiguiente. Por ello, el equipo puede brindar lecturas dobles o triples. Si utiliza el palpador D790, esto puede ocurrir a una profundidad aproximada de 5 mm en piezas de acero con superficies lisas. Esta situación es claramente visible en el A-scan y es posible remediarla en el modo de medición eco a eco manual o desplazando el área de supresión extendida detrás del primer eco detectado previamente.

Cuando el 38DL PLUS no puede obtener una lectura en el modo de medición eco a eco, el indicador **LOS** aparece en la pantalla. En este caso, el A-scan muestra ecos que no son lo suficientemente grandes para ser detectados o un solo eco detectable. La barra de detección eco a eco inicia en este caso sobre el eco detectado, pero se extiende indefinidamente a la derecha. Aumente el valor de ganancia para obtener una lectura eco a eco. Si esta operación no ayuda, es posible obtener una medida aproximada al regresar al modo de detección de ecos estándar.

### **5.6.3 Indicadores del registrador de datos en el modo eco a eco**

En los modos eco a eco, los siguientes indicadores aparecen sobre el primer campo de identificación de la tabla de espesores cargada, y sobre el campo de identificación de la nota que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla de medición:

- **E:** modo de detección eco a eco automático
- **e:** modo de detección eco a eco manual
- **M:** modo de detección estándar
- **l:** pérdida de señal (LOS) en el modo de detección eco a eco automático
- **n:** pérdida de señal (LOS) en el modo de detección eco a eco
- **L:** pérdida de señal (LOS) en modo de detección eco a eco estándar

## 5.7 Salida VGA

Es posible conectar el equipo 38DL PLUS a una pantalla externa o a un proyector para explicar fácilmente el contenido de la pantalla a otras personas. Esta función es particularmente útil cuando necesita capacitar a otros usuarios.

Al activar la salida VGA, la pantalla 38DL PLUS aparece en blanco y su contenido será expuesto en la pantalla (o proyector) externa conectada. La salida VGA se desactiva al iniciar el equipo 38DL PLUS.

### Para utilizar la salida VGA

1. Apague el equipo 38DL PLUS.
2. Conecte el cable opcional de salida VGA (N.º de referencia: EPLTC-C-VGA-6 [U8840035]) al conector de salida VGA, que se encuentra dentro del compartimiento de entrada y salida (I/O) en la parte lateral derecha del 38DL PLUS. Véase la Figura 1-5 en la página 36.
3. Conecte el otro extremo del cable de salida VGA a la pantalla o al proyector externo.
4. Encienda el equipo 38DL PLUS.
5. Encienda la pantalla o el proyector externo.
6. Pulse la tecla **[DISPLAY]**.
7. En la pantalla **AJUSTES DE LA PANTALLA** (véase la Figura 4-3 en la página 64), ajuste el parámetro **SALIDA VGA** a **ACTIVADO**.  
La pantalla 38DL PLUS aparece en blanco y el contenido de dicha pantalla será expuesto en la pantalla o en el proyector externo.
8. Para volver a ver las imágenes en la pantalla del 38DL PLUS, apague el equipo y vuelva a encenderlo.

---

## 6. Uso de las sondas de tecnología EMAT

---

Esta sección brinda información adicional relativa a las sondas de tecnología EMAT y sobre la manera de efectuar mediciones básicas con el equipo 38DL PLUS y la sonda E110-SB.

Las sondas electromagnéticas acústicas (EMAT) utilizan el principio de magnetostricción para generar energía acústica a partir de las ondas transversales en metales ferrosos que están cubiertos por cascarillas de óxido (magnetita) y trabajan a alta temperatura. La sonda E110-SB [U8471001] no funciona en metales no ferrosos ni en situaciones donde la superficie externa no está cubierta por dichas cascarillas de óxido; ya que, ésta se sirve de ellas para generar energía a partir de las ondas transversales y no requiere el uso de acoplante para ultrasonidos. Cuando las cascarillas de óxido (magnetita) no están bien adheridas a la superficie del acero, la energía acústica de las ondas transversales no es transmitida a través del acero.

La sonda EMAT es un medio útil para calcular el espesor restante en tubos de calderas de acero sin necesidad de retirar las cascarillas de óxido (magnetita) para efectuar las mediciones. Esta sonda crea una señal no focalizada que permite calcular adecuadamente el espesor restante en la pared de la pieza ( $\pm 0,25$  mm). Debido a su naturaleza no focalizada, la sonda es relativamente insensible a las pequeñas picaduras internas. La capacidad de medición del espesor mínimo, que ofrece el equipo 38DL PLUS y la sonda EMAT, es aproximadamente de 2,0 mm según las propiedades del material.

---


<b>NOTA</b>
-------------

Retire las cascarillas de óxido externo y utilice una sonda monocristal o dual para efectuar mediciones más precisas del espesor restante en el metal. Las sondas duales focalizadas son más sensibles ante cualquier picadura interna.

---

## 6.1 Conexión de la sonda EMAT E110-SB

Es posible utilizar la sonda EMAT E110-SB [U8471001] con el equipo 38DL PLUS. Es necesario utilizar el adaptador de filtro EMAT 1/2XA/E110 [U8767104] y el cable estándar LEMO a BNC (N.º de referencia: LCB-74-4 [U8800320]), tal como se muestra en la Figura 6-1 en la página 102.

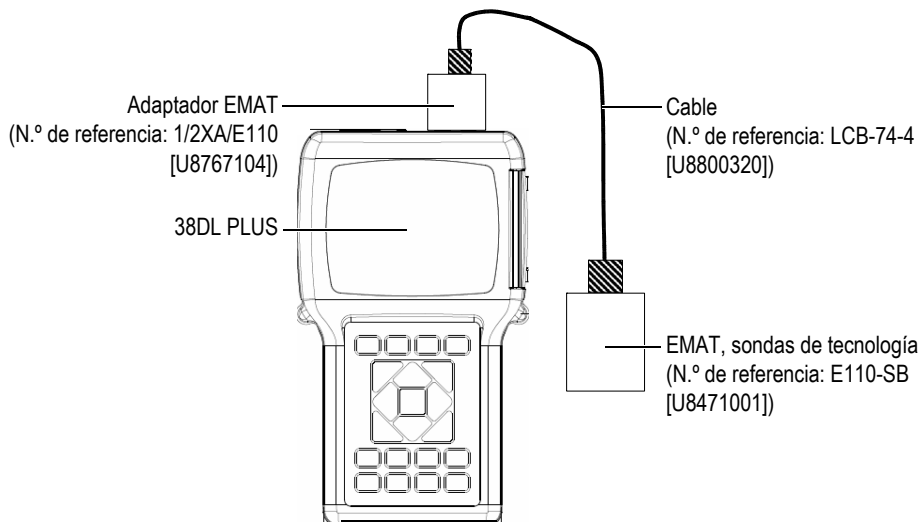

**Figura 6-1 Conexión de la sonda EMAT y del adaptador de filtro**

El equipo 38DL PLUS detecta automáticamente el adaptador de filtro E110-SB y 1/2XA/E110 y, después, consulta automáticamente la configuración predefinida **DEF-EMAT/E110** en la lista de sondas **PALP. MONOCRISTAL PREDEF.** Tal como se efectúa con las sondas estándares, es necesario ajustar la ganancia y la supresión extendida para medir el espesor de la pieza adecuadamente. Los técnicos más experimentados y familiarizados con la teoría elemental de los medidores de espesores por ultrasonidos y la interpretación del A-scan pueden pulsar la tecla **[WAVE ADJ]** para ajustar los parámetros de la sonda utilizada.

## 6.2 Calibración del equipo con la sonda EMAT E110-SB

La calibración permite ajustar el equipo para medir adecuadamente un material específico. La velocidad y la compensación cero de la sonda EMAT E110-SB han sido generadas para calcular adecuadamente el espesor en metales ferrosos bajo el revestimiento externo de magnetita.

Para conseguir una mejor precisión, utilice bloques de calibración que presenten magnetita en el exterior y que sean del mismo material que la pieza bajo ensayo. El espesor del metal en estos bloques debe ser conocido (sin tomar en cuenta las cascarillas de óxido o la magnetita externa) y, además, debe corresponder con el espesor mínimo y máximo que será medido.

El procedimiento de calibración es el mismo que el de una sonda estándar, excepto que no es necesario utilizar ningún acoplante. Consúltese «Calibración del equipo» en la página 79 para obtener información acerca del procedimiento de calibración.

---

<b>NOTA</b>
-------------

La sonda EMAT genera energía acústica a partir de las ondas transversales. Por ello, la velocidad calculada por el equipo representa la velocidad acústica de las ondas transversales en el material.

---





---

## 7. Opciones software

---

Es posible incrementar la capacidad del ya versátil 38DL PLUS gracias a las opciones *software* disponibles. Véase la Tabla 3 en la página 105.

**Tabla 3 Opciones *software* 38DL PLUS**

Opción	Descripción
<b>ALTA RESOLUCIÓN</b> (consúltese «Opción software Alta resolución» en la página 107)	Sirve para aumentar la resolución de espesor a 0,001 mm en las sondas monocristales con una frecuencia de $\geq 2,25$ MHz.
<b>CAPA ÓXIDO</b> (consúltese «Opción software Capa de óxido» en la página 108)	Sirve para medir tanto el espesor del tubo de la caldera como el espesor del óxido adherido internamente.
<b>MEDICIÓN MÚLTIPLE</b> (consúltese «Opción software Medición múltiple» en la página 113)	Sirve para medir y representar en la pantalla el espesor de hasta cuatro capas diferentes al mismo tiempo, con sondas monocristales.
<b>ALTA PENETRACIÓN</b> (consúltese «Opción software Alta penetración» en la página 127)	Sirve para utilizar sondas monocristales de baja frecuencia (mínimo de 0,5 MHz) en la medición de espesores de materiales que atenúan y dispersan el sonido.

Al adquirir una opción *software* con el equipo 38DL PLUS, ésta ya se encuentra activada. También, es posible adquirir una opción *software* posteriormente. En este caso, es posible activar la opción *software* sin necesidad de regresar el equipo a la fábrica, ya que se brinda un código de activación que debe ser introducido en el equipo. Consúltese «Activación de las opciones *software*» en la página 106.

Sírvase contactar con un representante de Evident para obtener mayor información relativa a las opciones *software*. Véase la Tabla 41 en la página 309 para obtener los números de referencia de las opciones *software*.

## 7.1 Activación de las opciones *software*

Cada equipo 38DL PLUS cuenta con un número de serie único. La clave suministrada para un equipo 38DL PLUS específico activa las opciones *software* adquiridas para dicha unidad. Un sola clave puede activar una, varias o todas las opciones *software*.

### Para activar una opción *software*

1. Pulse las teclas [2nd F] y [SETUP MENU] (SP MENU).
2. En el menú, seleccione el comando OPCIONES.
3. En la pantalla **OPCIONES** (véase la Figura 7-1 en la página 106), visualice el número de serie alfanumérico de 16 dígitos que aparece en el campo **N.º de serie**. La lista **OPCIÓN** indica el estado en curso de las opciones *software*, en donde el término **Licensed** significa que la opción está activada.

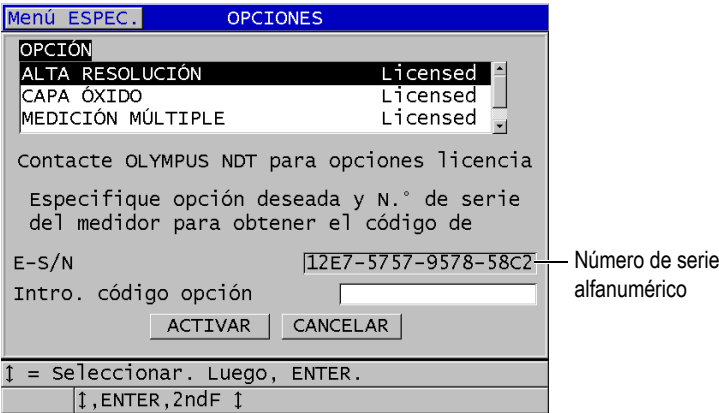


Figura 7-1 Pantalla OPCIONES para activar las opciones *software*

4. Sírvase contactar con su representante local Evident para adquirir una o más opciones *software* e informar el número de serie alfanumérica de su equipo. Su representante Evident, le brindará la clave de la opción correspondiente.
5. En la pantalla **OPCIONES** (véase la Figura 7-1 en la página 106):
  - a) En el campo **Intro. código opción**, introduzca la clave de la opción suministrada por su representante Evident.
  - b) Seleccione la opción **ACTIVAR**.
6. Reinicie el equipo para completar la activación.

## 7.2 Opción *software* Alta resolución

El 38DL PLUS cuenta con la capacidad para mostrar los valores de espesor con su resolución estándar de 0,01 mm y una resolución baja de 0,1 mm. Estas resoluciones son adecuadas para la mayoría de aplicaciones de medición de espesores por ultrasonidos.

En el caso de las sondas monocristales, la opción *software* Alta resolución brinda una capacidad adicional que permite mostrar las lecturas de espesor con una alta resolución de 0,001 mm. Esta opción *software* no está disponible para todas las sondas o pantallas de medición y, además, se limita a un espesor máximo.

Si bien el 38DL PLUS cuenta con la capacidad para presentar las lecturas de espesor en alta resolución, la precisión de las mediciones depende altamente de la geometría del material, las condiciones de su superficie, la temperatura y la evaluación individualizada de cada muestra.

La opción *software* Alta resolución está disponible para las siguientes sondas y condiciones de medición:

- Sonda monocristal con rango de frecuencia de 2,25 MHz a 30,0 MHz.
- Medición de espesor inferior a 100 mm.

La alta resolución no está disponible para las siguientes sondas y condiciones de medición:

- Sondas duales
- Sondas de baja frecuencia con frecuencias inferiores a 2,25 MHz
- Rango de espesor superior a 100 mm.

Al activar la opción Alta resolución, ésta aparece en la lista de selección de resolución. Consúltese «Modificación de la resolución de espesor» en la página 74).

## 7.3 Opción *software* Capa de óxido


La opción *software* **Capa de óxido** permite medir con el 38DL PLUS tanto el espesor del tubo de la caldera como el óxido adherido internamente. Cuando esta opción está activada, el parámetro **ÓXIDO** aparece en el menú al pulsar la tecla **[SETUP MENU]**. Tabla 4 en la página 108 indica la sonda que debe ser utilizada con la opción *software* Capa de óxido.

**Tabla 4 Sondas compatibles con la opción *software* Capa de óxido**

Sonda	Espesor mínimo de cubierta de magnetita
M2017 [U8415002]	0,254 mm
M2091 [U8415018] Onda transversal de ángulo de incidencia normal	0,152 mm

### 7.3.1 Cubierta de magnetita en tubos de calderas a vapor

 La alta temperatura que se registra dentro de las calderas a vapor (sobre los 500 °C) puede producir la formación de magnetita (un tipo específico de óxido de hierro duro y quebradizo) en la parte externa o interna de las superficies de los tubos de calderas en acero. Bajo condiciones de alta temperatura, el vapor del agua reacciona con el hierro sobre el acero y forma así magnetita e hidrógeno, según la siguiente formula:



La velocidad de reacción aumenta con la temperatura. Los átomos del oxígeno se dispersan al interior de la capa de magnetita mientras que los átomos del hierro se dispersan hacia el exterior, así los depósitos de magnetita continúan formándose, incluso después de completar toda la superficie del tubo.

La cascarilla de magnetita actúa como un aislante térmico en los tubos, ya que su conductividad térmica es de aproximadamente el 3 % de la del acero. Cuando el calor emitido por la flama ya no es irradiado eficazmente a través del vapor del tubo, las paredes del tubo alcanzan temperaturas más allá de su capacidad de operación. La exposición prolongada a temperaturas extremadamente elevadas, combinada con la presión muy alta dentro del tubo,

genera microfisuras intergranulares en el metal y una deformación progresiva (hinchamiento o abombamiento lento del metal). Eventualmente, esto podría producir daños en el tubo.

La formación de cascarillas de magnetita y los daños que han producido al metal son los factores principales que limitan la vida útil de los tubos de caldera. El proceso empieza lentamente y, luego, se acelera. A medida que las cascarillas de magnetita se vuelven más gruesas, las paredes del tubo se vuelven más calientes, lo que, a su vez, aumenta la formación de los depósitos de magnetita y el daño en el metal. Los estudios realizados en la industria de la generación de energía indican que los efectos relacionados con las cascarillas de magnetita son relativamente insignificantes si poseen un espesor de hasta 0,3 mm. Por encima de este espesor, los efectos negativos aumentan rápidamente. La medición del espesor de estas cascarillas de óxido permite calcular la vida útil restante del tubo e identificar los tubos susceptibles a daños para, así, poder reemplazarlos. Los ensayos por ultrasonidos con el 38DL PLUS constituyen un método rápido y no destructivo para medir dichas cascarillas de óxido.

### 7.3.2 Configuración para medir capas de óxido

Para configurar adecuadamente la medición conecte una sonda apropiada, seleccione la configuración predefinida para dicha sonda y configure los parámetros de medición de la capa de óxido y del material.

#### Para configurar la medición de la capa de óxido

1. Conecte la sonda M2017 o la sonda M2091 a un cable LCM-74-4.
2. Conecte dicho cable al conector de sonda monocristal T/R 1 que se encuentra en la parte superior del 38DL PLUS.
3. Pulse la tecla **[ON/OFF]** para iniciar el equipo.
4. En la pantalla medición, pulse la tecla **[XDCR RECALL]**.
5. En la pantalla **PALP. MONOCRISTAL PREDEF**, seleccione (resalte) la opción parámetro **DEF-OXIDE/M2017** o **DEF-OXIDE/M2091** según la sonda que está utilizando.
6. Pulse la tecla **[MEAS]**.
7. Pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
8. En el menú, seleccione el comando **ÓXIDO**.
9. En la pantalla **ÓXIDO** (véase la Figura 7-2 en la página 110):

- a) En el parámetro **TIPO MEDICIÓN ÓXIDO**, seleccione el tipo de medición para la capa de óxido (**ESPESOR** o **TIEMPO DE VUELO**).
- b) En el parámetro **TIPO MEDICIÓN MATERIAL**, seleccione el tipo de medición para la capa del material.

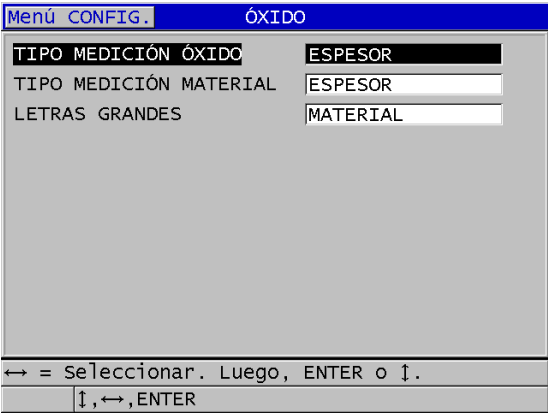


Figura 7-2 Pantalla ÓXIDO

- c) En el parámetro **LETRAS GRANDES**, seleccione la medida que aparecerá en caracteres grandes en la pantalla. Véase la Figura 7-3 en la página 110.

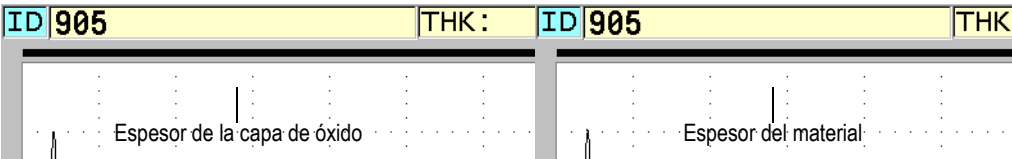


Figura 7-3 Selección de la medida que visualizará en caracteres grandes

- 10. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición en la cual aparecen la medida del **MATERIAL** y la medida de la **CAPA XIDO**.

### 7.3.3 Calibración de la medición de la capa de óxido

Para obtener medidas más precisas, efectúe la calibración de la velocidad del sonido y la calibración cero sobre bloques de calibración sin óxido, que presenten el mismo espesor que el tubo de caldera. También, utilice bloques de calibración con el espesor conocido de las cascarillas de magnetita internas.

#### Para calibrar la medición de la capa de óxido

1. Coloque la sonda en el espesor grueso del bloque de calibración libre de óxido.

---

<b>NOTA</b>
-------------

Si se utiliza la sonda de ángulo de incidencia normal M2091, es necesario utilizar un acoplante para ondas transversales (SWC) entre la línea de retardo y la superficie del material.


---

2. Pulse la tecla **[CAL VEL]**.
3. Cuando la lectura se estabiliza, pulse la tecla **[ENTER]**.
4. Utilice las teclas de dirección para modificar el valor de espesor y hacer que corresponda con el espesor grueso conocido del bloque de calibración.
5. Coloque la sonda en el espesor delgado del bloque de calibración (del tubo de caldera) libre de óxido.
6. Pulse la tecla **[CAL ZERO]**.
7. Cuando la lectura se estabiliza, pulse la tecla **[ENTER]**.
8. Utilice las teclas de dirección para modificar el valor de espesor y hacer que corresponda con el espesor delgado conocido del bloque de calibración.
9. Pulse nuevamente la tecla **[CAL VEL]**.
10. Coloque la sonda en el espesor conocido de óxido interno del bloque de calibración.
11. Cuando la lectura se estabiliza, pulse la tecla **[ENTER]**.
12. Utilice las teclas de dirección para modificar el valor de espesor y hacer que corresponda con el espesor del óxido interno conocido.
13. Pulse la tecla **[MEAS]** para completar la calibración.

### 7.3.4 Medición del espesor del tubo de caldera y de la capa de óxido

La opción *software* de medición de capa de óxido permite que el equipo 38DL PLUS mida simultáneamente el espesor del metal del tubo de caldera y el espesor de las cascarillas de magnetita adheridas en el interior del tubo.

La Figura 7-4 en la página 112 muestra las señales de ultrasonidos correctas mediante la configuración por defecto de la sonda DEF-OXIDE/M2017. El 38DL PLUS efectúa una medición estándar en el modo 2, desde el eco de la línea de retardo (superficie del tubo de caldera) hasta el eco del interior de la capa de óxido (eco de fondo total). El equipo centra la puerta en el eco de fondo total detectado y, después, trata de localizar el eco de interfaz del acero/óxido en la puerta. El marcador del eco del óxido indica el eco de interfaz del acero/óxido detectado.

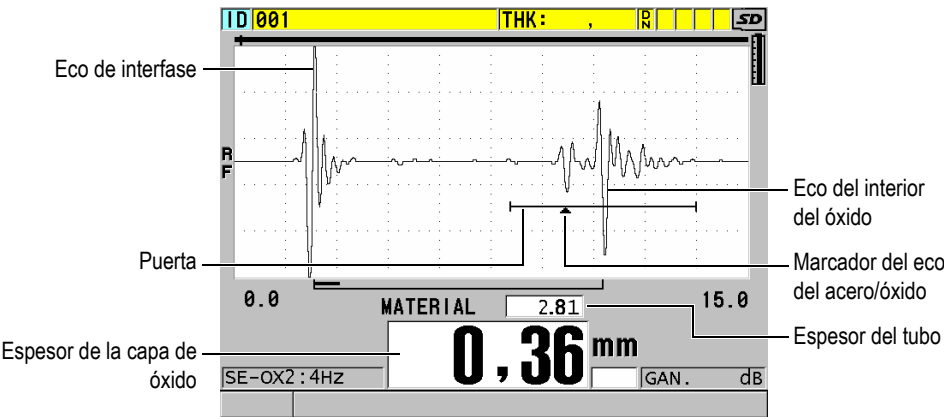

**Figura 7-4 Pantalla de medición con opción *software* de medición de la capa de óxido**


#### NOTA

Para lograr lecturas de espesor precisas del tubo de caldera y de las cascarillas de magnetita internas, retire el revestimiento o las cascarillas de magnetita de la superficie externa del tubo de la caldera.



El espesor mínimo de óxido interno, que el 38DL PLUS puede medir, depende de la velocidad del ultrasonido en el material. Sin embargo, este puede ser aproximadamente de 0,254 mm con la sonda M2017 o de 0,152 mm con la sonda M2091. Si las cascarillas de magnetita internas tienen un espesor inferior a este rango de medición o si no están adheridas (desprendimiento) al interior del tubo de caldera, el 38DL PLUS solamente podrá mostrar el espesor del tubo de caldera de acero en la pantalla.

La Figura 7-5 en la página 113 muestra el A-scan de un bloque de calibración que presenta un desprendimiento en la capa de óxido interna del tubo de caldera. Debido a que la capa de óxido está desprendida, la energía sonora no se propaga dentro de ésta, y aparece un solo eco reflejado al interior del tubo de caldera. Cuando el espesor de la capa de óxido interna es inferior a los 0,25 mm, el A-scan es casi idéntico. El eco de interfase del acero/óxido es tan cercano en tiempo al eco proveniente desde el interior de la capa de óxido que no puede ser separado del eco total de fondo; por ello, se produce un solo eco.

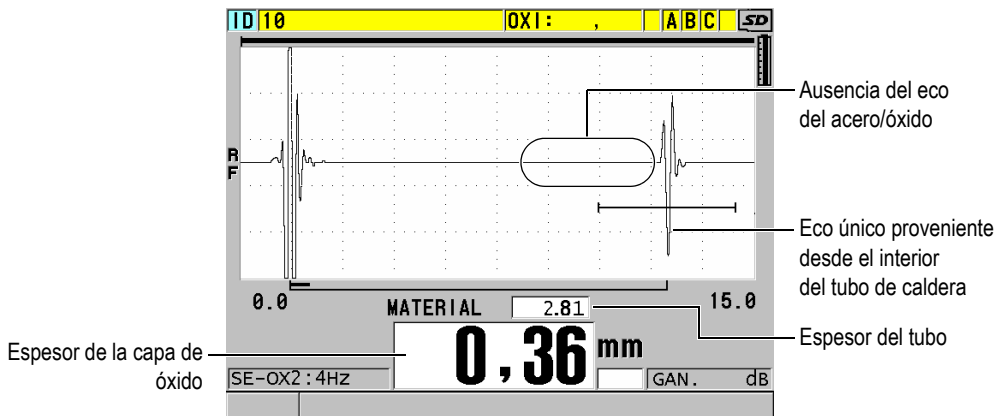

**Figura 7-5 Pantalla de medición de una capa de óxido desprendida**

## 7.4 Opción *software* Medición múltiple

La opción *software* Medición múltiple permite que el equipo 38DL PLUS mida y muestre el espesor individual hasta de cuatro capas para materiales dotados de múltiples capas. Es posible activar esta función con el modo de medición Capa de

barrera para medir el espesor de las capas de barrera en contenedores de plástico de varias capas. La medida puede ser guardada en el registrador de datos o puede ser enviada a un PC.

Las aplicaciones frecuentes son:

- medición de las varias capas en los depósitos de combustible de plástico;
- medición de las varias capas en las preformas de botellas de plástico;
- medición de las varias capas en los parabrisas de aeronaves;
- ensayo de lentes de contacto: cálculo del radio de curvatura y del espesor;
- plástico coextruido; y
- ensayo de jacuzzis y bañeras térmicas de dos capas.

El equipo 38DL PLUS cuenta con tres modos de medición múltiple:

#### **NORMAL**

Mide y muestra en la pantalla el espesor de hasta cuatro capas diferentes o el espesor de tres capas y la suma de las capas seleccionadas.

#### **LENTE BLANDO**

Muestra la altura sagital y el espesor del lente, y calcula el radio de curvatura de los lentes de contacto blandos. Este modo ha sido diseñado específicamente para medir lentes de contacto blandos.

#### **% ESP. TOTAL**

Muestra el espesor de la capa seleccionada como porcentaje del espesor total. Utilice este modo en las aplicaciones de medición de la capa de barrera.

---

<b>IMPORTANTE</b>
-------------------

Antes de utilizar la función Medición múltiple con los modos **NORMAL** y **% ESP. TOTAL**, es necesario crear y guardar la configuración personalizada de cada capa de espesor que desea incluir en la medición múltiple. Consúltase «Configuración de sondas duales» en la página 231 para obtener mayor información sobre la creación de configuraciones personalizadas. Todas las configuraciones personalizadas, que son incluidas en la configuración de medición múltiple, deben utilizar el mismo nombre del tipo de la sonda (parámetro **TIPO PALPADOR**).

---

## 7.4.1 Medición activa

En la medición múltiple, una de las medidas mostradas es la medición activa. El valor de la medición activa es resaltado y aparece, también, en caracteres grandes en la parte inferior de la pantalla. El A-scan correspondiente aparece en la pantalla. Véase la Figura 7-6 en la página 115.

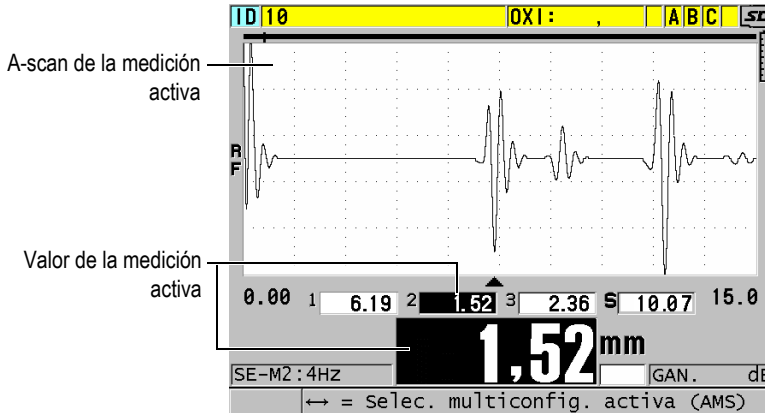


Figura 7-6 Medida activa y A-scan en la pantalla

### Para modificar la medición activa

1. Active el modo de medición múltiple (consúltase «Medición múltiple en el modo Lente blando» en la página 118).
2. Utilice las teclas de dirección para modificar la medida activa.

## 7.4.2 Medición múltiple en modo normal

Utilice el modo normal de la función medición múltiple, a menos que sea necesario obtener los valores del espesor como porcentaje del espesor total o cuando verifica lentes de contacto blandos.

### Para utilizar la función de medición múltiple en el modo normal


1. Cree y guarde una configuración personalizada para medir el espesor de cada capa individual (consúltase «Configuración de sondas duales» en la página 231).

2. Asegúrese de que la opción *software* Medición múltiple esté activada (consúltese «Activación de las opciones software» en la página 106).
3. Pulse la tecla [SETUP MENU].
4. En el menú, seleccione el comando **MULTI**.
5. En la pantalla **MULTI** (véase la Figura 7-7 en la página 116):
  - a) Ajuste el parámetro **HABILITAR MULTI** a **ACTIVADO**.

Menú CONFIG. MULTI	
HABILITAR MULTI	<input type="radio"/> APAGADO <input checked="" type="radio"/> ACTIVADO
MODO MULTI	NORMAL
SUM MODE	<input type="radio"/> APAGADO <input checked="" type="radio"/> ACTIVADO
MODO VISUALIZACIÓN	A-SCAN
TECLA GUARDAR/ENVIAR	ACTIVA
SETUP 1	M110-1
SETUP 2	M110-2
SETUP 3	M110-3
SUMMATION	<input checked="" type="checkbox"/> SETUP 1 <input checked="" type="checkbox"/> SETUP 2 <input type="checkbox"/> SETUP 3
ENTER = Ver menú    ↓ = Seleccionar función	
↑, ENTER, MEAS	

**Figura 7-7 Configuración de los parámetros de medición múltiple en el modo normal**

- b) Ajuste le parámetro **MODO MULTI** a **NORMAL**.
- c) Ajuste el parámetro **SUM MODE** a una de las siguientes opciones:
  - **ACTIVADO**: sirve para medir y visualizar hasta tres capas de espesor individualmente, y para calcular y visualizar la suma de estos espesores según las capas seleccionadas.
  - **APAGADO**: sirve para medir y visualizar hasta cuatro capas de espesor individualmente.
- d) Ajuste el parámetro **MODO VISUALIZACIÓN** a (véase la Figura 7-8 en la página 117):
  - **A-SCAN** para visualizar las múltiples medidas horizontalmente debajo del A-scan.
  - **LETRAS GRANDES** para visualizar las múltiples medidas verticalmente en caracteres grandes.

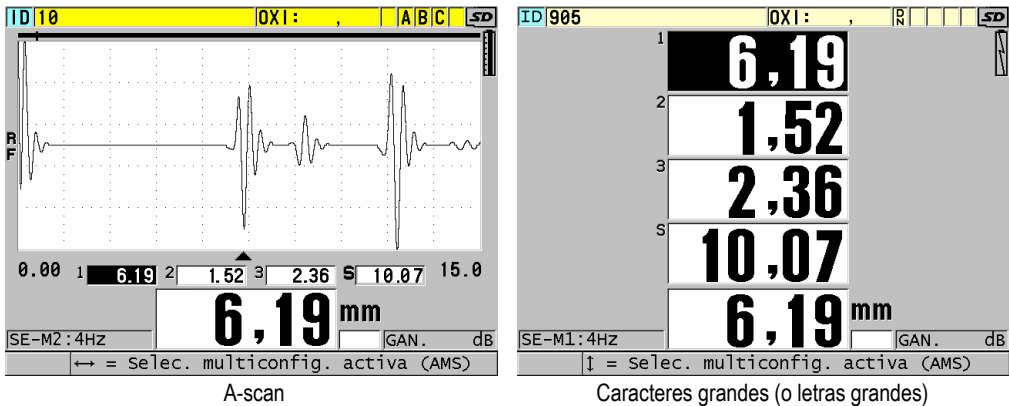

**Figura 7-8 Modos de visualización de las múltiples medidas con tres capas y la suma del espesor**

- e) Ajuste el parámetro **TECLA GUARDAR/ENVIAR** a una de las siguientes opciones para determinar la operación deseada al pulsar la tecla **[SAVE/SEND]**:
  - **ACTIVA**: sirve para guardar la medida activa (el espesor resaltado) en el registrador de datos.
  - **ACTIVAR AUTOINCREM.**: sirve para activar la medida en el registrador de datos; después, éste modifica la configuración activa a la siguiente configuración en la lista de múltiples medidas. Esta opción permite guardar fácilmente todas las medidas pulsando repetidamente la tecla **[SAVE/SEND]**.
- f) En los parámetros **CONFIG. 1**, **CONFIG. 2**, **CONFIG. 3** y **CONFIG. 4**, seleccione las configuraciones personalizadas que han sido creadas en la etapa 1 para cada capa. Al seleccionar el parámetro **NINGUNO**, ninguna medida de espesor es identificada en una determinada área.
- g) Cuando el parámetro **SUM MODE** está ajustado a **ACTIVADO**, en **SUMMATION**, seleccione las configuraciones cuyas medidas de espesor serán tomadas en cuenta para la adición.
- h) Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición en el modo normal de la herramienta de medición múltiple.

### 7.4.3 Medición múltiple en el modo Lente blando

Antes de utilizar la función de medición múltiple, es necesario crear y guardar una configuración personalizada para la medida de la altura sagital y otra para la medida del espesor del lente. El 38DL PLUS calcula el radio de curvatura mediante el valor introducido de altura sagital y diámetro del pedestal.

#### Para utilizar la medición múltiple en el modo Lente blando

1. Cree y guarde configuraciones personalizadas para la altura sagital y el espesor del lente. Consúltase «Creación de una configuración para sondas duales no estándares» en la página 232.
2. Asegúrese de que la opción *software* Medición múltiple esté activada (consúltase «Activación de las opciones software» en la página 106).
3. Pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
4. En el menú, seleccione el comando **MULTI**.
5. En la pantalla **MULTI** (véase la Figura 7-9 en la página 119):
  - a) Ajuste el parámetro **HABILITAR MULTI** a **ACTIVADO**.
  - b) Ajuste el parámetro **MODO MULTI** a **LENTE BLANDO**.
  - c) Ajuste el parámetro **MODO VISUALIZACIÓN** a **A-SCAN** o **LETRAS GRANDES**. Véase la Figura 7-8 en la página 117.
  - d) Ajuste el parámetro **TECLA GUARDAR/ENVIAR** a una de las siguientes opciones para determinar la operación deseada al pulsar la tecla **[SAVE/SEND]**:
    - **ACTIVA**: sirve para guardar la medida activa (el espesor resaltado) en el registrador de datos.
    - **ACTIVAR AUTOINCREM.**: sirve para activar la medida en el registrador de datos; después, éste modifica la configuración activa a la siguiente configuración en la lista de múltiples medidas. Esta opción permite guardar fácilmente todas las medidas pulsando repetidamente la tecla **[SAVE/SEND]**.
  - e) En el parámetro **SGTTL HT**, seleccione la configuración personalizada para la medición de altura sagital.
  - f) En el parámetro **LENS THK**, seleccione la configuración personalizada para la medición del espesor del lente.
  - g) En el parámetro **PDSTL DIA**, introduzca el diámetro del pedestal utilizado.
  - h) Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición en el modo Lente blando de la función de medición múltiple.

Menú CONFIG. MULTI	
HABILITAR MULTI	<input type="radio"/> APAGADO <input checked="" type="radio"/> ACTIVADO
MODO MULTI	LENTE BLANDO
MODO VISUALIZACIÓN	A-SCAN
TECLA GUARDAR/ENVIAR	ACTIVAR AUTOINCREM.
SGTTL HT	M316-1
LENS THK	M316-2
PDSTL DIA	10,00 MM
ENTER = Ver menú    ↑ = Seleccionar función	
↓, ENTER, MEAS	

**Figura 7-9 Configuración de los parámetros de medición múltiple en el modo lente blando**

#### 7.4.4 Medición múltiple en el modo de porcentaje total del espesor

El modo de porcentaje total del espesor es muy similar al modo normal. Sin embargo, la diferencia reside en la medición de hasta tres capas de espesor y la visualización del espesor de una capa como porcentaje de la suma total de las capas seleccionadas.

##### Para utilizar la medición múltiple en el modo de porcentaje total de espesor

1. Siga los procedimientos explicados en la sección «Medición múltiple en modo normal» en la página 115, a excepción de un ajuste. Ajuste el parámetro **MODO MULTI** a **% ESP. TOTAL**.
2. En la pantalla **MULTI** (véase la Figura 7-10 en la página 120):
  - a) En el parámetro **TOTAL**, seleccione las configuraciones cuyas medidas de espesor desea adicionar.
  - b) En el parámetro **SHOW TOTAL**, seleccione la opción **SÍ** para mostrar el espesor total calculado en la pantalla, mientras la medición múltiple está activa.
  - c) En el parámetro **SHOW AS %**, seleccione las configuraciones cuyas medidas de espesor deben ser visualizada como el porcentaje total de espesor.
  - d) Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición en el modo de porcentaje total de espesor de la medición múltiple.

Menú CONFIG.		MULTI	
HABILITAR MULTI	<input type="radio"/> APAGADO <input checked="" type="radio"/> ACTIVADO		
MODO MULTI	% ESP. TOTAL		
MODO VISUALIZACIÓN	A-SCAN		
TECLA GUARDAR/ENVIAR	ACTIVAR AUTOINCREM.		
SETUP 1	M110-1		
SETUP 2	M110-2		
SETUP 3	M110-3		
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/> SETUP 1 <input type="checkbox"/> SETUP 2 <input type="checkbox"/> SETUP 3		
SHOW TOTAL	<input type="radio"/> APAGADO <input checked="" type="radio"/> ACTIVADO		
SHOW AS %	<input type="checkbox"/> SETUP 1 <input checked="" type="checkbox"/> SETUP 2 <input type="checkbox"/> SETUP 3		
↔ = Seleccionar. Luego, ENTER o ↓.			
↑, ↔, ENTER			

**Figura 7-10 Configuración de los parámetros de medición múltiple en el modo de porcentaje total de espesor**

## 7.5 Opción B-scan de codificación


El *software* estándar 38DL PLUS permite guardar representaciones B-scan sin codificación. Las representaciones B-scan sin codificación se ejecutan a una frecuencia determinada y no registran la información de la distancia recorrida mediante el escáner. La opción B-scan de codificación permite que el equipo 38DL PLUS sea conectado a un codificador lineal para que un B-scan de codificación pueda adquirir el espesor y la distancia recorrida en representaciones lineales B-scan. Estas representaciones pueden ser guardadas en el registrador de datos integrado y ser cargadas en el *software* GageView.

La opción B-scan de codificación ha sido concebida para trabajar con un codificador B-scan de ruedas (N.º de referencia: EP4/ENC [U8780018]); sin embargo, éste puede ser conectado a otros codificadores lineales. Sírvase contactar con Evident para obtener mayor información sobre la conexión de la herramienta B-scan de codificación del 38DL PLUS en otros codificadores.

Es posible guardar hasta 10 000 lecturas de espesor con la distancia recorrida de la onda (DT) en una sola representación B-scan. El B-scan captura, también, la ubicación del espesor mínimo, además del A-scan relacionado con este espesor. Las representaciones B-scan pueden ser consultadas en el 38DL PLUS, o pueden ser transferidas al *software* GageView para consultarlas. El espesor y la distancia de



recorrido de los datos pueden ser exportados a Excel. La cantidad máxima de representaciones B-scan, que pueden ser almacenadas en la memoria interna del 38DL PLUS, es aproximadamente de 47 (10 lecturas por escaneo).

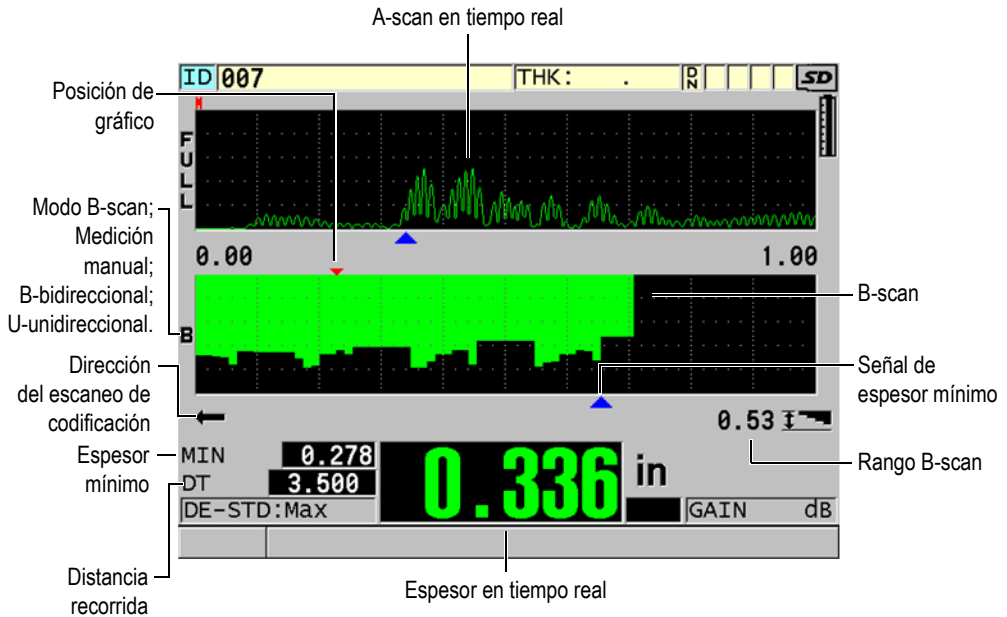

**Figura 7-11 Pantalla principal de B-scan de codificación**

La función B-scan opcional puede ser activada mediante una clave de *software*. Sírvase contactar con su representante Evident para adquirir la función B-scan de codificación.

Para poder utilizarla necesita los siguiente elementos:

1. Clave de *software* para el B-scan de codificación (N.º de referencia: 38DLP-EBSCAN [U8147018])
2. Codificador B-scan de ruedas (N.º de referencia: EP4/ENC [U8780018])

---

<b>NOTA</b>
-------------

El codificador EP4/ENC es compatible con los palpadores duales D790 y D790-SM cuando la porción de transmisión no está en su lugar.

Los palpadores D790 y D790-SM no son suministrados con el codificador EP4/ENC.

---

3. Palpador D790 o D790-SM. Sírvase contactar con Evident para obtener información sobre el precio de los cables largos para el palpador D790-SM.
4. Cable de codificador. Este cable permite conectar el codificador B-scan de ruedas EP4/ENC a un conector B-scan de combinación USB/RS-232 de 11 pines, ubicado en la parte superior del 38DL PLUS.

Seleccione uno entre los siguientes:

- Cable de codificador de 3,05 m [10 pies]  
(N.º de referencia: 38DLP-ENC-CBL-10 [U8840168])
- Cable de codificador de 7,62 m [25 pies]  
(N.º de referencia: 38DLP-ENC-CBL-25 [U8840169])
- Cable de codificador de 15,24 m [50 pies]  
(N.º de referencia: 38DLP-ENC-CBL-50 [U8840170])
- Cable de codificador de 30,48 m [100 pies]  
(N.º de referencia: 38DLP-ENC-CBL-100 [U8840171])

Al pulsar la tecla **[SETUP MENU]** y seleccionar la opción **B-SCAN** en el menú, el B-scan de codificación puede ser activado y ser configurado en la pantalla **B-SCAN** (véase la Figura 7-12 en la página 123). La mayoría de controles para el B-scan de codificación son los mismos que aquellos para el modo estándar B-scan sin codificación. Consúltese «B-Scan» en la página 157 para obtener mayor información acerca de la configuración B-scan.

Menú CONFIG. B-SCAN	
HABILITAR B-SCAN	<input type="radio"/> APAGADO <input checked="" type="radio"/> ACTIVADO
TAMAÑO MATRIZ	TAMAÑO MEDIO
Modo Encoder	Bi-direccional
DIRECCIÓN DEL B-SCAN	IZQ. A DER.
Pulso Encoder	49.98 Pulses/IN
TAKE READING EVERY	0.040 IN
Coordenada Inicial	0.000 IN
MODO CONGELAR B-SCAN	MOSTRAR MÍNIMO
REVISAR CONGELAR B-SCAN	<input checked="" type="radio"/> ACTIVADO <input type="radio"/> APAGADO
MODO ESP. MÁX. B-SCAN	EPS. ESPECIFIC.
ESP. MÁX. B-SCAN	0.50 IN
B-SCAN ZOOM FACTOR	1
← = Mover ↑ = Selec. ENTER = Terminar	
↑, ←, ENTER, 2ndF ↑	

**Figura 7-12 Modificación de los parámetros B-scan**

Los parámetros de configuración adicionales para la opción B-scan de codificación se listan a continuación:

#### **MODO ENCODER (modo de codificación)**

**MANUAL:** en base al tiempo sin codificador.

**Bi-direccional:** el B-scan se desplaza hacia adelante y atrás con el codificador.

**Uni-direccional:** el B-scan se desplaza solamente hacia adelante sin considerar el desplazamiento del codificador hacia adelante o atrás.

#### **PULSO ENCODER (pulso del codificador)**

El pulso del codificador debe ser ajustado según el codificador utilizado y sus especificaciones. El codificador de ruedas EP4/ENC de Evident siempre está ajustado a 1,97 pulsos/mm.

#### **TAKE READING EVERY (captura de lectura)**

Esto indica el paso entre las mediciones. Existe un paso fijo basado en la cantidad de pulsos por pulgadas o por milímetros del codificador.

**NOTA**

Mientras más pequeño es el paso, más baja será la velocidad de escaneo máxima. La velocidad del escaneo máxima puede ser calculada de la siguiente manera:

$$\text{Velocidad de escaneo máxima} = 20 \times \text{paso de lectura}$$

La Tabla 5 en la página 124 brinda cálculos de muestra basados en la velocidad de escaneo.

**Tabla 5 Cálculos de muestra basados en la velocidad de escaneo<sup>a</sup>**

Paso (pulg.)	Velocidad de escaneo máxima (pulg./sec)	Paso (mm)	Índice de escaneo máximo (mm/seg)
0,040 (distancia mínima)	0,80	1,016 (distancia mínima)	20
0,100	2,00	1,524	30
0,200	4,00	2,032	40
0,500	10,00	12,70	254

a. El paso máximo entre las lecturas es de 595,38 mm (25 pulg.)

La distancia máxima del B-scan también depende del ajuste de paso de la lectura. La longitud máxima del B-scan puede ser calculada de la siguiente manera:

$$\text{Distancia de escaneo máxima} = \text{paso de lectura} \times 10\,000$$

La Tabla 6 en la página 125 brinda cálculos de muestra basados en la distancia máxima.

**Tabla 6 Cálculos de distancia máxima**

<b>Paso (pulg.)</b>	<b>Distancia de escaneo máxima (pies)</b>	<b>Paso (mm)</b>	<b>Distancia de escaneo máxima (m)</b>
0,040 (paso mínimo)	33,3	1,016 (paso mínimo)	10,1
0,060	50	1,524	15,2
0,100	83	2,032	20,3
0,200	166,6	2,540	25,4
0,500	416,6	12,70	127,0

**COORDENADAS INICIALES**

Sirve para determinar el punto inicial de la distancia recorrida por el escáner. Generalmente, este parámetro está determinado a 0,00 pero puede ser utilizado para definir los puntos iniciales de múltiples representaciones B-scan.

**ZOOM FACTOR**

Sirve para ajustar la cantidad de líneas verticales en la representación B-scan de una sola lectura de espesor.

Un factor de ampliación/disminución de 1 indica que cada línea vertical en el B-scan representa una sola lectura de espesor. Al ajustar el factor de ampliación/disminución a 1 se genera una representación B-scan comprimida. Véase la Figura 7-13 en la página 126.

Un factor de ampliación/disminución de 10 indica que 10 líneas verticales en el B-scan representan una lectura de espesor. Al ajustar el factor de ampliación/disminución a 10 se genera un B-scan extendido. Véase la Figura 7-14 en la página 126 y la Figura 7-15 en la página 127.

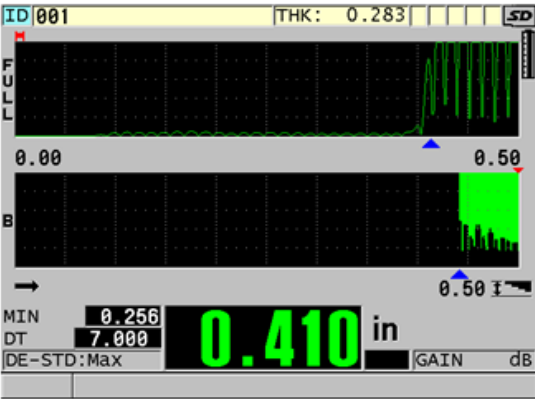


Figura 7-13 Ampliación de escaneo de 7 pulg. determinado a 1

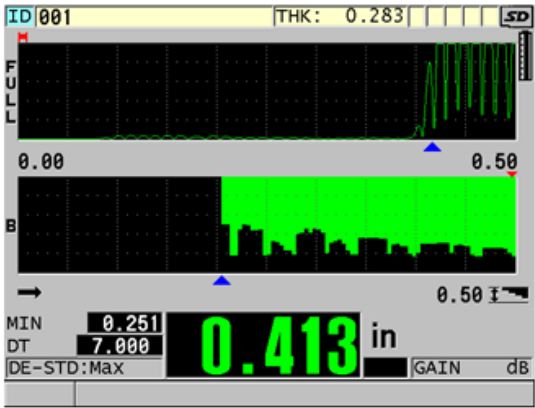


Figura 7-14 Ampliación de escaneo de 7 pulg. determinado a 5

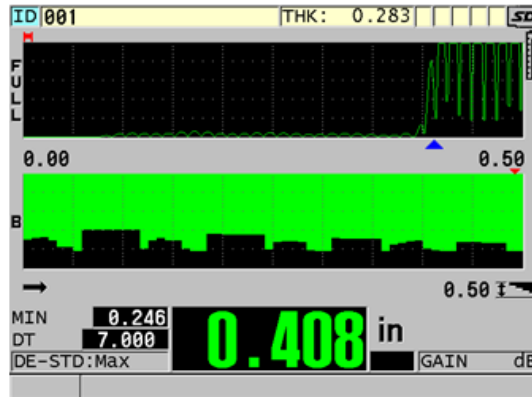


Figura 7-15 Ampliación de escaneo de 7 pulg. determinado a 10

## 7.6 Opción *software* Alta penetración

La opción *software* Alta penetración, que es utilizada con las sondas monocristales de baja frecuencia (tan baja como 0,5 MHz), permite medir el espesor, la velocidad del sonido y el tiempo de vuelo en materiales —tales como los compuestos, la fibra de vidrio, el plástico, el caucho y las fundiciones—, que son difíciles o imposibles de medir con equipos estándares por ultrasonidos. La M2008 [U8415001] es una sonda de baja frecuencia utilizada en la medición del espesor de polímeros gruesos reforzados con fibra (FRP) y materiales compuestos.

### NOTA

En el caso de utilizar la sonda M2008, pulse las teclas [2nd F] y [CAL ZERO] (**Do ZERO**) en cualquier momento para ajustar automáticamente la compensación cero y los cambios de temperatura en la línea de retardo.

### Para utilizar la opción *software* Alta penetración con la sonda M2008

1. Asegúrese de que la opción *software* Alta penetración esté activada. Consúltase «Activación de las opciones *software*» en la página 106 para obtener mayores detalles.

2. Conecte la sonda M2008 a los conectores T/R 1 y T/R 2, que se encuentran en la parte superior del 38DL PLUS.
3. Pulse la tecla [**XD CR RECALL**].
4. En el menú, seleccione el comando **PALP HP MONOCRIS. PREDEF.**
5. En la pantalla **PALP HP MONOCRIS. PREDEF**, seleccione la configuración predefinida para la sonda M2008 (**DEFP1-0.5-M2008**) o cualquier otra configuración personalizada para dicha sonda.
6. Pulse la tecla [**MEAS**] para regresar a la pantalla de medición con la configuración de la sonda consultada.
7. Limpie todo rastro de acoplante de la punta de la sonda.
8. Pulse las teclas [**2nd F**] y [**CAL ZERO**] (**Do ZERO**).
9. Efectúe la calibración de la velocidad del sonido y la calibración cero en el material. Consúltese «Calibración del equipo» en la página 79).



## 8. Funciones especiales

Este capítulo describe la manera de utilizar las funciones y los modos especiales del equipo 38DL PLUS. El equipo 38DL PLUS cuenta con varias funciones de medición de espesor. Si bien las herramientas descritas en la presente sección no son necesarias para efectuar mediciones básicas de espesor, definitivamente brindan una gran versatilidad al equipo.

### 8.1 Activación y configuración de un modo diferencial

El equipo 38DL PLUS incluye modos de cálculo diferencial para comparar fácilmente la medida en curso con el valor de referencia introducido. El espesor de la medición activa aparece en el campo del valor de espesor y el espesor de cálculo diferencial, en el campo del valor diferencial. Véase la Figura 8-1 en la página 129.

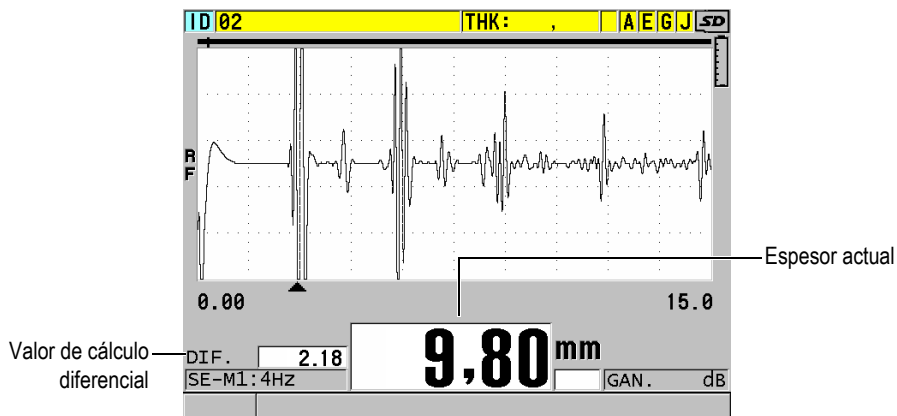


Figura 8-1 Modo diferencial normal

La unidad de medida y la resolución del cálculo del valor diferencial son las mismas que aquellas seleccionadas para la medición del espesor.

Al pulsar la tecla **[SAVE/SEND]**, en el modo diferencial **NORMAL** o **%PROPORCIÓN**, el 38DL PLUS guarda el valor del espesor real junto con el indicador «D», que indica la activación del modo **DIFERENCIAL**.

### Para activar y configurar un modo diferencial


1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
2. En el menú, seleccione el comando **DIF**.
3. En la pantalla **DIF**. (véase la Figura 8-2 en la página 131):
  - a) Ajuste el parámetro **HABILITAR DIF.** a **ACTIVADO** para activar la función de cálculo diferencial.
  - b) En el parámetro **MODO DIF.**, seleccione uno de los tres modos diferenciales:
    - **NORMAL**: para visualizar el espesor actual junto con el cálculo diferencial entre la medición de espesor en curso y el **VALOR DE REF.** introducido.

$$\text{Diferencial}_{Normal} = \text{Espesor actual} - \text{Valor de referencia}$$

- **% RATIO**: para visualizar el espesor en curso junto con la diferencia de porcentaje del **VALOR DE REF.** introducido.

$$\text{Diferencial}_{\% \text{ Ratio}} = \frac{\text{Espesor actual} - \text{Valor de referencia}}{\text{Valor de referencia}} \times 100$$

- **TASA REDUC.**: para visualizar el espesor en curso y la diferencia en porcentaje entre el espesor en curso y el valor original. El valor original es el espesor del metal antes del proceso de curvado. Utilice este modo para aplicaciones de curvado de metales o en otras aplicaciones donde requiera determinar el porcentaje de pérdida de espesor de pared.
- c) Cuando el parámetro **MODO DIF.** está ajustado a **NORMAL** o **% PROPORCIÓN**, introduzca el valor de referencia en el parámetro **VALOR DE REF.**

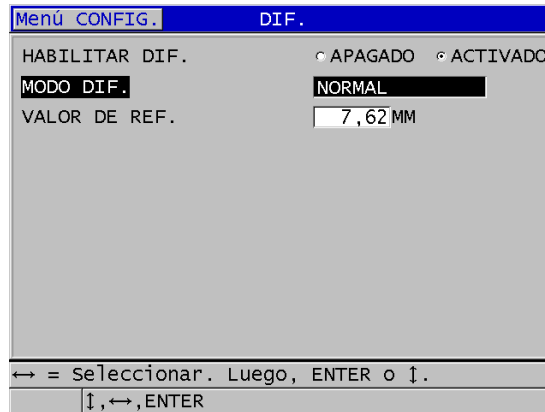

**Figura 8-2 Pantalla DIF**

Cuando el parámetro **MODO DIF.** sólo está determinado a **TASA REDUC.**:

- d) En el parámetro **ESP. ORIGINAL**, introduzca el valor de espesor original; es decir, antes del proceso de curvado.
  - e) En el parámetro **LETRAS GRANDES**, seleccione la medida que aparecerá en la parte inferior de la pantalla de medición en caracteres grandes (**ESPESOR** o **TASA REDUC.**).
4. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición y visualizar el valor diferencial.

## 8.2 Modo de espesor mínimo, máximo o mínimo y máximo

Es posible activar el modo de espesor mínimo, máximo o mínimo/máximo para visualizar dichos valores en la pantalla. Los valores **MÍN** o **MÁX** aparecen en la parte lateral izquierda de la lectura de espesor principal (véase la Figura 8-3 en la página 132). El valor de espesor mínimo y máximo reemplaza la pantalla de espesor principal cuando la sonda es levantada o se produce una pérdida de señal (LOS). Los valores de reemplazo aparecen contorneados.

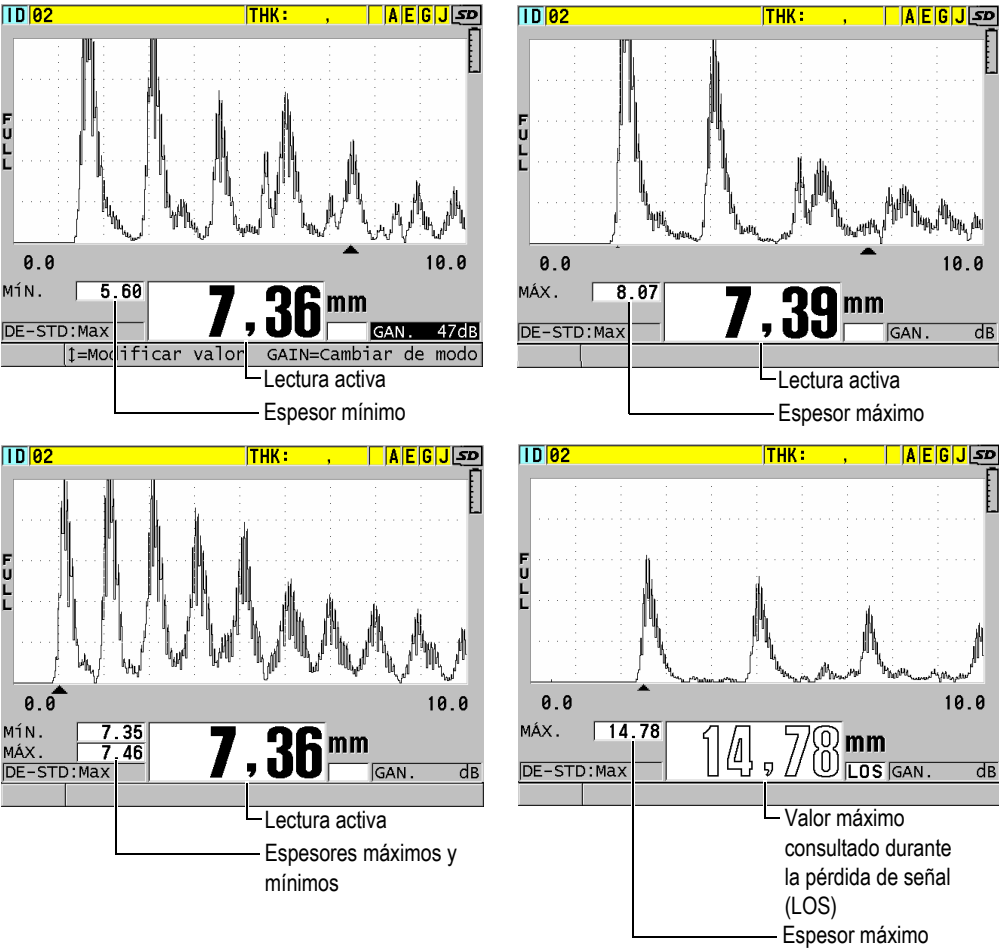


Figura 8-3 Espesores máximos y mínimos visualizados

**NOTA**

La frecuencia de visualización más rápida es activada automáticamente al activar el modo de espesor mínimo o máximo. Al desactivar este modo, la frecuencia de visualización es reiniciada a su estado anterior.

Los modos de espesor mínimo y máximo muestran respectivamente los valores de medición más bajos y los valores de medición más altos, desde el momento en que se activa el modo mínimo o cuando se reinicializa. Estos modos son útiles cuando es necesario determinar las lecturas de espesor mínimo y máximo que han sido obtenidas al efectuar una serie de lecturas sobre las piezas bajo ensayo.

### Para activar el modo mínimo, máximo o mínimo/máximo

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
2. En el menú, seleccione el comando **MEAS**.
3. En la pantalla **MEAS**, determine el parámetro **MÍN/MÁX** al modo deseado (**APAGADO**, **MÍN**, **MÁX** o **AMBOS**).
4. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.
5. En la pantalla de medición, pulse nuevamente la tecla **[MEAS]** para reinicializar los valores mínimo, máximo o mín./máx. adquiridos.

El campo de lectura queda en blanco para indicar que el valor **MÍN/MÁX** ha sido reiniciado. El almacenamiento o la transferencia de la lectura **MÍN/MÁX** también reinicia el valor. El almacenamiento y envío de la lectura **MÍN/MÁX** también reinicializará el valor de la lectura.

## 8.3 Lecturas falsas del espesor mínimo/máximo

Una lectura falsa de espesor mínimo o máximo puede presentarse cuando la sonda deja de estar en contacto con la pieza bajo ensayo. Esto se debe al exceso de acoplante, especialmente en superficies lisas, ya que el equipo incluye en la medida el espesor una gota del acoplante cuando la sonda es alzada.

### Para prevenir lecturas de espesor mínimo/máximo

1. Active el modo de espesor mínimo y máximo. Consúltase «Modo de espesor mínimo, máximo o mínimo y máximo» en la página 131).
2. Antes de colocar la sonda, pulse la tecla **[FREEZE]** para congelar el A-scan.
3. Cuando la sonda no está en contacto con la pieza bajo ensayo, pulse nuevamente la tecla **[FREEZE]** para descongelar la imagen y obtener el espesor mínimo y el A-scan.

# 8.4 Alarmas

Es posible activar uno de los modos de alarma del equipo 38DL PLUS para identificar si la medida del espesor en curso está sobre o por debajo del valor de referencia modificable.

Al presentarse una condición de alarma, el equipo 38DL PLUS informa lo siguiente:

- El indicador de alarma **ALTA** o **BAJA** parpadea sobre un fondo rojo en la esquina inferior derecha de la pantalla de medición (véase la Figura 8-4 en la página 134).
- El valor de espesor aparece de color rojo.
- Cuando el zumbador está activo (consúltese «Idioma de la interfaz del usuario y otras opciones del sistema» en la página 61), el 38DL PLUS emite una señal acústica prolongada.

## NOTA

El valor de espesor y el indicador de alarma aparecen con un color sólo cuando la paleta de color interna está activa (consúltese «Paletas de colores» en la página 65 para modificar la paleta de color).

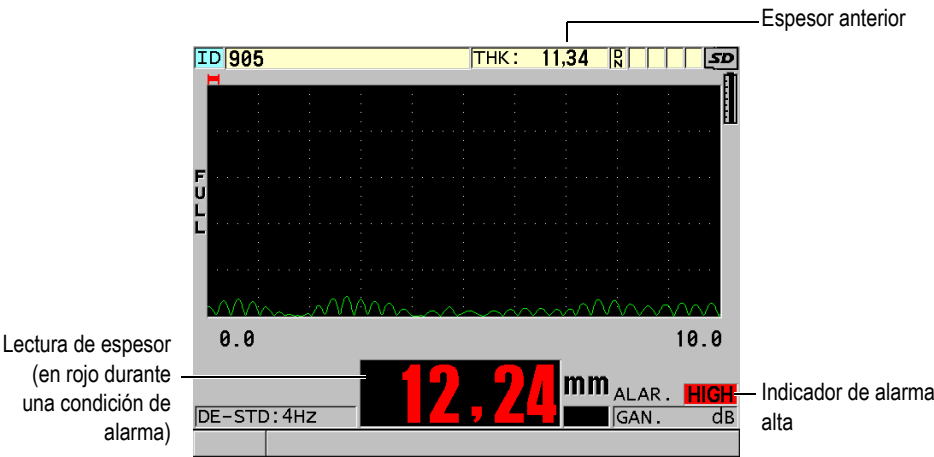


Figura 8-4 Ejemplo del indicador de alarma ALTA

El registrador de datos registra las condiciones de alarma en el segundo campo de estado de todas las medidas de espesor almacenadas. La letra **A** indica el modo de alarma, la letra **L** indica una condición de alarma baja y, la letra **H**, una condición de alarma alta.

Existen cuatro modos de alarma diferentes (**ESTÁNDAR**, **ESP. ANTERIOR**, **B-SCAN** y **TASA REDUC.**):

### ESTÁNDAR

La alarma estándar advierte cuando la medición de espesor en curso se encuentra por debajo del valor de referencia bajo o sobre el valor de referencia alto.

Los valores de referencia son puntos de espesor determinados con las unidades y la resolución del equipo en curso.

### ESP. ANTERIOR

Para utilizar esta función, es necesario abrir un archivo de inspección previamente almacenado. La alarma utiliza el valor de espesor como referencia para determinar si el espesor en curso está bajo una condición de alarma alta o baja. Esta alarma compara el valor medido con el valor del espesor anterior en cada número de identificación del archivo, y señala cuando el espesor medido está fuera de los valores de referencia.

Es posible seleccionar el modo **DIF. ABSOLUTA** (diferencial) para ajustar los siguientes parámetros:

- Cuando el valor diferencial de espesor es inferior o igual que la **PÉRDIDA ABSOLUTA**, una alarma baja aparecerá.
- Cuando el valor diferencial de espesor es superior que el **ENGROSAMIENTO ABSOLUTO**, una alarma alta aparecerá.

La Tabla 7 en la página 135 muestra el resultado de un ejemplo donde la **PÉRDIDA ABSOLUTA** y el **ENGROSAMIENTO ABSOLUTO** están ajustados a **1,27 [mm]**.

**Tabla 7 Ejemplo de cálculo de alarma en el modo DIF. ABSOLUTA**

Valor anterior	Espesor actual	Alarma baja	Alarma alta	Cálculo
7,62 mm	6,07 mm	Sí	No	$7,62 - 6,07 > 1,27 \text{ mm}$
7,62 mm	8,03 mm	No	Sí	$8,03 - 7,62 > 0,127 \text{ mm}$
7,62 mm	7,24 mm	No	No	$7,62 - 7,24 < 0,127 \text{ mm}$
7,62 mm	7,67 mm	No	No	$7,67 - 7,62 < 0,127 \text{ mm}$

Es posible seleccionar el modo **% DIF.** (diferencial) para ajustar los siguientes parámetros:

- Cuando el valor diferencial de espesor es inferior o igual al **% PÉRDIDA**, una alarma baja aparecerá.
- Cuando el valor diferencial de espesor es superior al **% ENGROSAMIENTO**, una alarma alta aparecerá.

La Tabla 8 en la página 136 muestra el resultado de un ejemplo en donde el parámetro **% PÉRDIDA** es ajustado al **20 %**, y el parámetro **% ENGROSAMIENTO** es ajustado al **5%**.

**Tabla 8 Ejemplo de cálculo de alarma en el modo % DIF**

Valor anterior	Espesor actual	Alarma baja	Alarma alta	Cálculo
7,62 mm	6,07 mm	Sí	No	$\frac{7,62 - 6,07}{7,62} \times 100 > 20\%$
7,62 mm	8,03 mm	No	Sí	$\frac{8,03 - 7,62}{7,62} \times 100 > 5\%$
7,62 mm	7,24 mm	No	No	$\frac{7,62 - 7,24}{7,62} \times 100 < 20\%$
7,62 mm	7,67 mm	No	No	$\frac{7,67 - 7,62}{7,62} \times 100 < 5\%$

**B-SCAN**

El modo de alarma B-scan es similar al modo estándar, pero unas líneas de alarma aparecen en la cuadrícula del B-scan cuando los valores de referencia se encuentran dentro del campo de espesor del B-scan (véase la Figura 8-5 en la página 137). Además, las alarmas siguen activadas durante la revisión del espesor en el modo de revisión del B-scan congelado.



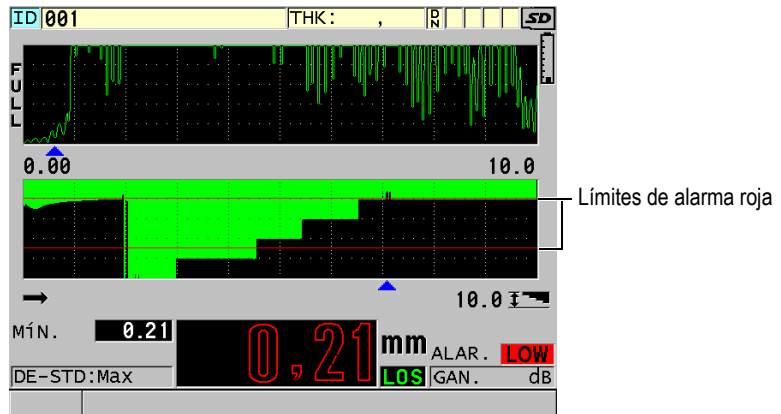


Figura 8-5 Ejemplo del modo de alarma B-scan

#### NOTA

El valor de espesor y el indicador de alarma aparecen con un color sólo cuando la paleta de color interna está activa (consúltase «Paletas de colores» en la página 65 para modificar la paleta de color).

#### TASA REDUC.

La opción **TASA REDUC.** aparece solamente si el parámetro **MODO DATOS ARCHIVO** está ajustado a **TASA REDUC.** Al ajustar el porcentaje de reducción a un límite bajo (**ALARMA AMARILLA**) y alto (**ALARMA ROJA**), el equipo muestra lo siguiente (véase la Figura 8-6 en la página 138):

- Un indicador **RED**, para tasas de reducción superiores o iguales al valor de la **ALARMA ROJA**.
- Un indicador **YEL**, para tasas de reducción que se encuentran entre los valores de la **ALARMA AMARILLA** y la **ALARMA ROJA**.
- Un indicador **GRN**, para tasas de reducción que se encuentran por debajo del valor de la **ALARMA AMARILLA**.

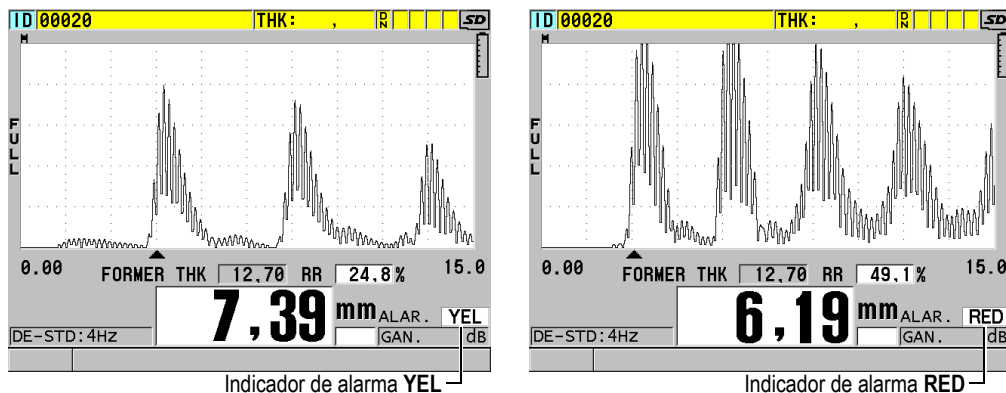


Figura 8-6 Indicadores YEL (amarillo) y RED (rojo)

### Para ajustar la alarma

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla [SETUP MENU].
2. En el menú, seleccione el comando **ALAR.**
3. En la pantalla **ALAR.** (véase la Figura 8-7 en la página 139):
  - a) Ajuste el parámetro **HABILITAR LA ALARMA** a **ACTIVAR** para activar la función de alarma.
  - b) En el parámetro **MODO DE LA ALARMA**, seleccione el modo de alarma deseado (**ESTÁNDAR**, **ESP. ANTERIOR** [espesor anterior], **B-SCAN**, o **TASA REDUC.** [tasa de reducción]).

Los otros parámetros varían según la selección del modo de alarma.

#### NOTA

La opción **B-SCAN** aparece sólo cuando el modo B-scan está activo (consúltase «B-Scan» en la página 162).

La opción **TASA REDUC.** aparece sólo cuando el archivo activo es configurado con la opción **TASA REDUC.** mediante el parámetro **MODO DATOS ARCHIVO** (consúltase «Tipos de datos de archivos» en la página 202).

Menú CONFIG. ALAR.	
HABILITAR LA ALARMA	<input checked="" type="radio"/> APAGADO <input type="radio"/> ACTIVADO
MODO DE LA ALARMA	ESTÁNDAR
ALARMA BAJA	0,51 MM
ALARMA ALTA	2,51 MM
↔ = Seleccionar. Luego, ENTER o ↓.	
↑, ↔, ENTER	

**Figura 8-7 Configuración de la alarma estándar**

4. Cuando el parámetro **MODO DE LA ALARMA** está determinado en **ESTÁNDAR** o **B-SCAN**, ajuste los valores de **ALARMA BAJA** y **ALARMA ALTA**.

○

Cuando el **MODO DE LA ALARMA** está ajustado a **ESP. ANTERIOR**:

- Ajuste los valores **PÉRDIDA ABSOLUTA** y **ENGROSAMIENTO ABSOLUTO**, si el parámetro **ESP. ANTERIOR** está en **DIF. ABSOLUTA** (diferencia absoluta).
- Ajuste los valores **% PÉRDIDA** y **% ENGROSAMIENTO**, si el parámetro **MODO DE ESP. ANTERIOR** está en **% DIF. (diferencia en porcentaje)**.

○

Ajuste la **ALARMA AMARILLA** y la **ALARMA ROJA**, si el parámetro **MODO DE LA ALARMA** está en **TASA REDUC.**

5. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.

#### NOTA

Los valores de referencia, que fueron registrados siguiendo un sistema de unidades específico, son mostrados con su valor equivalente cuando una unidad diversa es seleccionada.

## 8.5 Sistema de bloqueo del equipo

El equipo 38DL PLUS ofrece un sistema de bloqueo que permite restringir el acceso a ciertas funciones seleccionadas. Gracias a ello, un supervisor puede introducir una contraseña para prevenir que otros usuarios desbloqueen ciertas funciones. Después de crear la contraseña, es necesario volver a introducirla para bloquear o desbloquear cualquier función.

Funciones que pueden ser bloqueadas:

- Calibración con las teclas **[CAL VEL]** y **[CAL ZERO]** (las teclas **[2nd F]**, **[CAL ZERO]** (**Do ZERO**) siguen disponibles).
- Menús de configuración accesibles mediante las teclas **[SETUP MENU]** y **[SP MENU]**.
- La consulta de las configuraciones de sonda con la tecla **[XDCR RECALL]**.
- Operaciones del registrador de datos (excepto **[SAVE/SEND]**)
- Ajuste de la ganancia con la tecla **[GAIN]**.
- Ajuste del A-scan con la tecla **[WAVE ADJ]**.

El bloqueo de la calibración evita efectuar cambios en los valores de calibración; de esta manera, ningún parámetro puede afectar la medición. Entre estos valores se incluyen la calibración de la velocidad en el material y la calibración del bloque de calibración. Sin embargo, es posible visualizar estos valores, utilizar la pantalla de medición y utilizar las funciones del registrador de datos.

Si un usuario intentase utilizar una función bloqueada, aparecerá un mensaje en la zona de ayuda para indicar que la función está bloqueada. Véase la Figura 8-8 en la página 140.

 


Figura 8-8 Ejemplo de una función bloqueada en la zona de ayuda

### Para crear una contraseña

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
2. En el menú, seleccione **CREAC. DE CONTRAS.**

3. En el parámetro **CONTRASE A EQUIPO** de la pantalla **CREAC. DE CONTRAS.**, introduzca la contraseña de hasta ocho caracteres alfanuméricos.

### IMPORTANTE

Si olvida la contraseña, introduzca la contraseña genérica «OLY38DLP» para desbloquear el equipo y desactivar la contraseña previamente configurada. Al cambiar la contraseña, es necesario utilizar la contraseña principal para desactivarla y, después, introducir una nueva contraseña.

4. Seleccione **AJUSTAR** para crear la contraseña del equipo y regresar a la pantalla de medición.

### Para bloquear o desbloquear las funciones del equipo

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
2. En el menú, seleccione **BLOQUEO EQUIPO**.
3. En la pantalla **BLOQUEO EQUIPO** (véase la Figura 8-9 en la página 141):
  - a) Si una contraseña ha sido modificada, introduzca la nueva contraseña en el campo del parámetro **CONTRASEÑA**.
  - b) Ajuste las funciones que desea bloquear a **ACTIVADO**) y aquellas que desea desbloquear a **APAGADO**.
  - c) Seleccione el botón **AJUSTAR** para activar el bloqueo del equipo y regresar a la pantalla de medición.

The screenshot shows the 'INSTRUMENT LOCK' screen. At the top, there are two tabs: 'Menú CONFIG.' and 'INSTRUMENT LOCK'. Below the tabs, there is a 'PASSWORD' field with a text input box. Underneath, a list of functions is shown with radio buttons for 'APAGADO' (off) and 'ACTIVAD' (on). The functions listed are: CALIBRATION (NOT DO ZERO), SETUP/SP MENU, XDCR RECALL, DATALOGGER (NOT SAVE/SEND), GAN., and WAVE ADJUST. At the bottom of the list, there are two buttons: 'AJUSTAR' and 'CANCELAR'. Below the main screen area, there is a legend: '↔ = Seleccionar. Luego, ENTER o ↓.' and '↓, ↔, ENTER'.

Figura 8-9 Pantalla BLOQUEO EQUIPO

## 8.6 Congelación de A-scan

Pulse la tecla **[FREEZE]** para detener el refresco de la pantalla y mantener el A-scan y el espesor en la pantalla, independientemente si la sonda es desplazada o levantada.

El indicador de congelación (**F**) aparece en la parte lateral derecha del A-scan cuando la función está activa.

La función de congelación es útil cuando se desea ajustar fácilmente los parámetros de ganancia, consultar el B-scan, o efectuar una medición a alta temperatura sin colocar la sonda sobre la pieza.

También, es posible utilizar la función de congelación para detener las mediciones antes de levantar la sonda desde la pieza bajo ensayo y, así, prevenir valores mínimos y máximos incorrectos.

### Para congelar el A-scan y el espesor

1. Pulse la tecla **[FREEZE]** durante la medición.
2. Pulse nuevamente la tecla **[FREEZE]** para desbloquear el A-scan y el espesor.

---

<b>NOTA</b>
-------------

Al pulsar la tecla **[MEAS]** o **[SAVE/SEND]**, la pantalla de visualización también se desbloquea.

---

---

## 9. Configuración del equipo

---

Este capítulo describe la manera de configurar varios parámetros en el equipo.

### 9.1 Configuración de los parámetros de medición

La configuración **MEAS** es la pantalla de configuración más utilizada. Ésta contiene los parámetros de acceso global relacionados con las funciones de medición del equipo.

#### Para configurar los parámetros de medición

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
2. En el menú, seleccione el comando **MEAS**.  
La pantalla **MEAS** aparece. El último parámetro difiere según el tipo de sonda conectada (monocristal o dual). Véase la Figura 9-1 en la página 144.

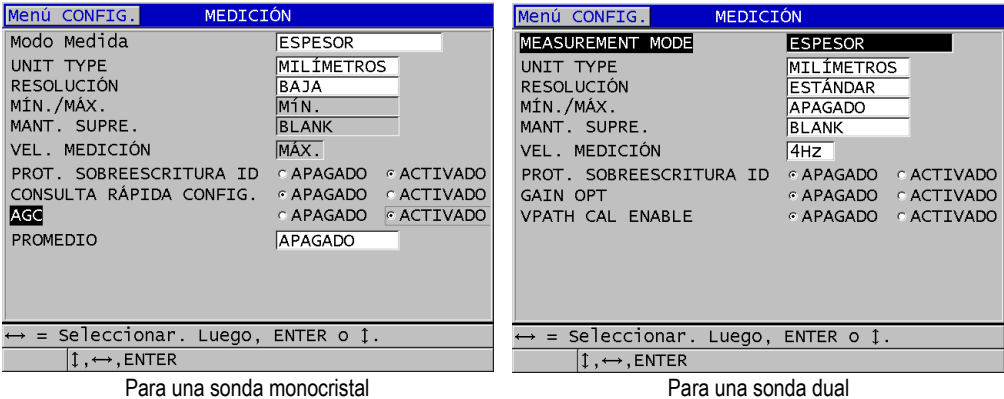


Figura 9-1 Pantalla MEAS

- En el parámetro **MODO MEDICIÓN**, seleccione lo que desea medir y visualizar entre las siguientes opciones:
  - **ESPESOR**: espesor de la pieza bajo ensayo.
  - **VELOCÍMETRO**: velocidad del sonido en el material de la pieza bajo ensayo.
  - **TIEMPO DE VUELO**: tiempo de vuelo (TOF) de ida y vuelta del sonido en la pieza bajo ensayo.
- En el parámetro **TIPO UNIDAD**, seleccione la opción **PULGADAS** (sistema anglosajón) o **MILÍMETROS** (sistema métrico).  
Las mediciones del tiempo de vuelo son siempre representadas en microsegundos.
- En el parámetro **RESOLUCIÓN**, seleccione la opción **ESTÁNDAR**, **BAJA** o **ALTA**. Consúltase «Modificación de la resolución de espesor» en la página 74 para obtener mayores detalles.
- En el parámetro **MÍN./MÁX.**, seleccione el modo **MÍN.** (mínimo), **MÁX.** (máximo) o **AMBOS**. Consúltase «Modo de espesor mínimo, máximo o mínimo y máximo» en la página 131 para obtener mayores detalles.
- En el parámetro **MANT. SUPRE.**, configure el equipo para mantener (**MANTENIMIEN.**) o eliminar (**SUPRESIÓN**) el último espesor y A-scan medidos durante una pérdida de señal (LOS).



---

### NOTA

Las funciones **MÍN./MÁX.** y **MANT. SUPRE.** se excluyen mutuamente. Es necesario ajustar el parámetro **MÍN./MÁX.** a **APAGADO** para poder modificar la función **MANT. SUPRE.**. De esta misma manera, es necesario ajustar el parámetro **MANT. SUPRE.** a **SUPRESIÓN** para modificar la función **MÍN./MÁX.**

---

8. En el parámetro **VEL. MEDICIÓN**, ajuste la velocidad de refresco de las mediciones. Consúltase «Frecuencia de refresco de la medición» en la página 73 para obtener mayores detalles.
  9. Ajuste el parámetro **PROT. SOBRESERITURA ID** a **ACTIVADO** si desea visualizar un mensaje de confirmación en la zona de ayuda cuando guarda una lectura de medición en un N.º de identificación que ya contiene un valor. Consúltase «Protección contra escritura de los números de identificación de medidas» en la página 217 para obtener mayores detalles.
  10. Solamente en el caso de sondas monocristales, ajuste el parámetro **CONSULTA RÁPIDA CONFIG.** a **ACTIVADO** para activar la consulta rápida de una de las primeras cuatro configuraciones predeterminadas al pulsar la tecla **[2nd F]** y una de las teclas de dirección. Consúltase «Consulta rápida de una configuración personalizada para sondas monocristales» en la página 263 para obtener mayores detalles.
  11. Solamente en el caso de sondas monocristales, ajuste el parámetro **AGC** a **ACTIVADO** para ajustar la función de control de ganancia automático (AGC) y llevar todos los ecos de fondo medidos a la misma amplitud.
- 

### CONSEJO

La función **AGC** trabaja bien en las aplicaciones de medición de espesores más estándares y por defecto se encuentra activa. En algunas aplicaciones de medición de espesores, la ganancia recibida es ajustada al o cerca de su valor máximo. En tales casos, la función **AGC** debe ser desactivada para prevenir la inestabilidad de las lecturas.

---

12. Solamente en el caso de sondas monocristales, ajuste el parámetro **AVERAGING** a **APAGADO** para desactivar el promedio de espesor. Ajuste el parámetro **AVERAGING** a **ACTIVADO** para ejecutar un promedio de las últimas 5 lecturas de espesor; o, ajuste el mismo parámetro a **On-QBar** para visualizar una medición de calidad Q-bar debajo de la pantalla de medición que indica la estabilidad de las lecturas promediadas.
-

13. Sólo en el caso de las sondas duales, ajuste el parámetro **GAIN OPT** a **ACTIVADO** para activar la optimización de la ganancia durante la calibración cero o la calibración de la velocidad del material. Consúltase «Calibración de la velocidad del sonido y calibración cero en el material» en la página 83 para obtener mayores detalles.
14. Sólo en el caso de las sondas duales, ajuste el parámetro **VPATH CAL ENABLE** a **ACTIVADO** para activar la calibración de la trayectoria V cuando la tecla **[CAL VEL]** es pulsada. Consúltase «Creación de la curva del recorrido en V para una sonda dual no estándar» en la página 237 para obtener mayores detalles.
15. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.

## 9.2 Configuración de los parámetros de sistema

La pantalla **SISTEMA** permite configurar varios parámetros del sistema 38DL PLUS.

### Para configurar los parámetros de sistema

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
2. En el menú, seleccione el comando **SISTEMA**.  
La pantalla **SISTEMA** aparece (véase la Figura 9-2 en la página 146).

Menú CONFIG.		SISTEMA	
ZUMBADOR	<input checked="" type="radio"/> APAGADO	<input type="radio"/> ACTIVADO	
TIEMPO INACTIVO	<input checked="" type="radio"/> APAGADO	<input type="radio"/> ACTIVADO	
IDIOMA	ESPAÑOL		
SEPARADOR DECIMAL	COMA (,)		
TECLA GUARDAR/ENVIAR	GUARDAR		
GUARDAR DATOS	ESPESOR		
MODO DATOS ARCH. PREDEF.	ESPESOR		
MODO MODIF. TEXTO	VIRTUAL		
PRINT SCREEN TO SD CARD	<input checked="" type="radio"/> APAGADO	<input type="radio"/> ACTIVADO	

↔ = Seleccionar. Luego, ENTER o ↓.  
↑, ↔, ENTER

Figura 9-2 Pantalla SISTEMA

3. Ajuste el parámetro **ZUMBADOR** a **ACTIVADO** o **APAGADO**.  
Consúltese «Idioma de la interfaz del usuario y otras opciones del sistema» en la página 61 para obtener mayores detalles.
4. Ajuste el parámetro **TIEMPO INACTIVO** a **ACTIVADO** o **APAGADO**.  
Consúltese «Idioma de la interfaz del usuario y otras opciones del sistema» en la página 61 para obtener mayores detalles.
5. En el parámetro **IDIOMA**, seleccione el idioma de la interfaz del usuario.  
Consúltese «Idioma de la interfaz del usuario y otras opciones del sistema» en la página 61 para obtener mayores detalles.
6. Ajuste el **SEPARADOR DECIMAL** al carácter deseado (punto o coma) para separar la parte entera y la parte fraccional de un número decimal.
7. Ajuste el parámetro **TECLA GUARDAR/ENVIAR** para configurar los datos en curso (tal como se ajustan con la función **GUARDAR DATOS**) al pulsar la tecla **[SAVE/SEND]**. Las opciones son:
  - **GUARDAR**: sirve para guardar los datos en curso en el registrador de datos integrado.
  - **ENVIAR**: envía los datos en curso al puerto RS-232. Consúltese «Configuración de comunicación de serie RS-232» en la página 268 para obtener mayores detalles sobre la comunicación de datos RS-232.

---

<b>NOTA</b>
-------------

El parámetro **TECLA GUARDAR/ENVIAR** también afecta la operación guardar/enviar que ha sido lanzada mediante el pedal opcional. El equipo 38DL PLUS no puede enviar el valor de un único espesor a través del puerto de comunicación USB.

- 
8. Ajuste el parámetro **GUARDAR DATOS** para guardar sólo la medida de espesor (**ESPESOR**) o el espesor y el A-scan (**ESP. + A-SCAN**).

---

<b>NOTA</b>
-------------

Los parámetros de calibración y configuración siempre son guardados o enviados con la medida de espesor.

- 
9. Ajuste el parámetro **MODO DATOS ARCH. PREDEF.** hasta seleccionar el modo de datos de archivo predefinido para crear un archivo. Consúltese «Tipos de datos de archivos» en la página 202 para obtener mayores detalles.

10. Ajuste el parámetro **MODO MODIF. TEXTO** para seleccionar la manera de introducir los valores alfanuméricos con el teclado virtual (**VIRTUAL**) o con la rueda de caracteres tradicional (**TRADICIONAL**). Consúltese «Selección del modo de modificación de texto» en la página 56 para obtener mayores detalles.
11. Ajuste el parámetro **PRINT SCREEN TO SD CARD** a **ACTIVADO** para crear con el equipo 38DL PLUS un archivo de imágenes BMP en la tarjeta microSD extraíble y guardar las capturas de pantalla en curso al pulsar las teclas **[2nd F]** y **[DISPLAY]**. Consúltese «Envío de una captura de pantalla a la tarjeta microSD extraíble» en la página 280 para obtener mayores detalles.
12. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.

## 9.3 Configuración de comunicaciones

El equipo 38DL PLUS presenta un puerto RS-232 y un puerto USB, los cuales permiten conectar el equipo a un PC, una impresora, o accesorios opcionales como el lector de código de barra o el calibre. Cuando el equipo 38DL PLUS es conectado a un PC, éste puede enviar y recibir datos, o puede ser controlado a distancia mediante el PC.

El equipo está ajustado por defecto a la comunicación USB. Es posible seleccionar el tipo de comunicación que desea utilizar junto con los parámetros de comunicación.

### Para configurar los parámetros de comunicación

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
2. En el menú, seleccione el comando **MANDO**.
3. En la pantalla **MANDO** (véase la Figura 9-3 en la página 149):

Menú CONFIG.		MANDO	
<b>PROTOCOLO DE MANDO</b>		<b>CARÁC. MÚLTIPLE</b>	
FORMATO DE SALIDA		F1	
DB TRACKING		<input type="radio"/> APAGADO	<input type="radio"/> ACTIVADO
SALIDA B-SCAN		<input type="radio"/> APAGADO	<input type="radio"/> ACTIVADO
SALIDA 37DL PLUS		<input type="radio"/> APAGADO	<input type="radio"/> ACTIVADO
TIPO CONEXIÓN		USB	
↔ = Seleccionar. Luego, ENTER o ↓.			
↓, ↔, ENTER			

**Figura 9-3 Modificación de los parámetros de comunicación**

- a) En el parámetro **PROTOCOLO DE MANDO**, seleccione el mando remoto que determina los usos del equipo para la comunicación.
  - **CARÁC. MÚLTIPLE**: el mando caracteres múltiples es utilizado para la comunicación con un PC que ejecuta el *software* GageView.
  - **CARÁC. ÚNICO**: el mando de carácter único, generalmente, es utilizado cuando un programa externo controla el equipo a distancia mediante la imitación de una secuencia de teclas.
- b) En el parámetro **FORMATO DE SALIDA**, seleccione el formato de salida de los datos (F1, F2, F3,...F10). Véase la Tabla 23 en la página 281 y la Tabla 24 en la página 282 para obtener una descripción de los formatos de salida disponibles.

### NOTA

Sírvase contactar con Evident para obtener mayor información sobre los siguientes parámetros de comunicación:

- Mandos remotos de carácter múltiple o único.
- Formatos de exportación (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 y F10).

- c) Ajuste el parámetro **SEGUIMIENTO BASE DATOS** a **ACTIVADO** para permitir que el equipo siga los parámetros de medición (ajustes de

calibración, tipo de sonda, ganancia, etc.) utilizados en la inspección anterior. Para que esta función sea implementada, debe cargar el archivo de inspección anterior en el equipo 38DL PLUS y sobrescribir las lecturas anteriores con los nuevos datos de inspección.

Cuando el seguimiento de la base de datos es seleccionado, los siguientes parámetros relacionados con las mediciones serán ajustados automáticamente para corresponder con aquellos parámetros guardados en el número de identificación (ID) actual.

- Modo de alarma (activado/desactivado)
- Puntos de ajuste de alarma
- Modo diferencial (activado/desactivado)
- Valor de referencia diferencial
- Modo mínimo/máximo (mín./máx./desactivado)
- Valor de supresión extendido
- Resolución
- Unidades
- Ganancia
- Velocidad
- Tipo de sonda (disponible sólo para el usuario)

Cuando el seguimiento de la base de datos es seleccionado y un A-scan es almacenado en el número de identificación (ID) en curso, los siguientes parámetros adicionales relacionados con el A-scan son ajustados automáticamente para corresponder con aquellos parámetros almacenados con el A-scan:

- Rango
- Ampliación/disminución (activación/desactivación)
- Posición de supresión extendida
- Modo de rectificación (onda completa, media onda negativa, media onda positiva, onda de radiofrecuencia).

Si la base de datos no cuenta con ningún dato almacenado en el número de identificación (ID) en curso, la configuración no cambia.

---

**NOTA**

Incluso si el seguimiento de la base de datos está activado, es posible modificar los ajustes para el número de identificación (ID) en curso mediante el cambio manual de cualquier parámetro de configuración.

---

- d) Ajuste el parámetro **SALIDA B-SCAN** a **ACTIVADO** para transferir los datos B-scan cuando el equipo comunica con el *software* GageView. Ajuste este mismo parámetro a **APAGADO** cuando el equipo comunica con otros *software* de interfaz que no soportan los datos B-scan. Este parámetro se aplica solamente a los archivos que presentan imágenes B-scan almacenadas.
- e) Ajuste el parámetro **SALIDA 37DL PLUS** a **ACTIVADO** para obtener los archivos del 38DL PLUS en el mismo formato que aquellos del 37DL PLUS y comunicar con los programas de *software* externos escritos para el 37DL PLUS.
- f) En el parámetro **TIPO CONEXIÓN**, seleccione el formato de comunicación utilizado por el equipo:
  - **USB**: sirve para entablar la comunicación con un PC que ejecuta el *software* GageView (por defecto). Consúltase «Configuración de la comunicación USB» en la página 266.
  - **RS-232**: sirve para entablar la comunicación con otras impresoras de puertos de serie, calibradores digitales y otros dispositivos de comunicación RS-232.

Los siguientes parámetros aparecen sólo si el **TIPO CONEXIÓN** está ajustado a **RS-232** (consúltase «Configuración de comunicación de serie RS-232» en la página 268):

- g) En el parámetro **DISPOSITIVO RS-232**, seleccione el tipo de dispositivo que sirve para comunicar con el equipo 38DL PLUS:
  - **IMPRESORA**: sirve para comunicar con impresoras de puertos de serie.
  - **TERMINAL**: sirve para comunicar con los PC.
  - **CALIBRE**: sirve para recibir los datos de espesor de referencia a partir del calibre digital opcional.
  - **FISHER**: sirve para recibir los datos a partir del medidor de revestimientos Fisher.
- h) En el parámetro **VELOCIDAD EN BAUDIOS**, ajuste la tasa de transferencia de datos del periférico RS-232 para corresponder con la misma velocidad que la del 38DL PLUS.

- i) En el parámetro **MODO SALIDA CONTINUA**, seleccione la frecuencia de envío de los datos de medición del 38DL PLUS a través del puerto de comunicación RS-232:
- **APAGADO**: ninguna salida continua
  - **ACTIVADO**: la frecuencia de salida es controlada por el ajuste de **VEL. MEDICIÓN** en el menú de configuración **MEAS**. Consúltese «Frecuencia de refresco de la medición» en la página 73.
  - **PROMEDIO 5 s**: envío de una lectura de espesor promedio cada 5 segundos.
  - **PROMEDIO 10 s**: envío de una lectura de espesor promedio cada 10 segundos.

---

<b>NOTA</b>
-------------

Los otros parámetros RS-232 son fijos (longitud de la palabra = 8, bits de parada = 1, paridad = ninguna).

---

4. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.



---

## 10. Funciones avanzadas de medición

---

El equipo 38DL PLUS cuenta con muchas funciones avanzadas de medición de espesores que ofrecen mayor versatilidad. Este capítulo describe la manera de utilizar estas funciones avanzadas.

### 10.1 Ajuste de la ganancia con las sondas duales y EMAT E110

El equipo 38DL PLUS ajusta automáticamente la ganancia a un valor óptimo para obtener la medición más precisa. Esta condición trabaja bien con la mayoría de aplicaciones de medición de la corrosión.

En situaciones especiales, será necesario ajustar manualmente la ganancia para obtener una medición de espesor exacta. Por ejemplo, el incremento de la ganancia generalmente es recomendado en mediciones de alta temperatura.


---

<b>NOTA</b>
-------------

Evident recomienda ajustar manualmente la ganancia sólo si es un operador experimentado que puede analizar y comprender el A-scan.

---

Es posible ajustar manualmente la ganancia con las sondas duales de serie D79X y EMAT E110 al pulsar la tecla **[GAIN]**. El valor de ganancia, representados en decibelios/decibeles (dB), aparece cerca de la esquina inferior derecha de la pantalla (véase la Figura 10-1 en la página 154).

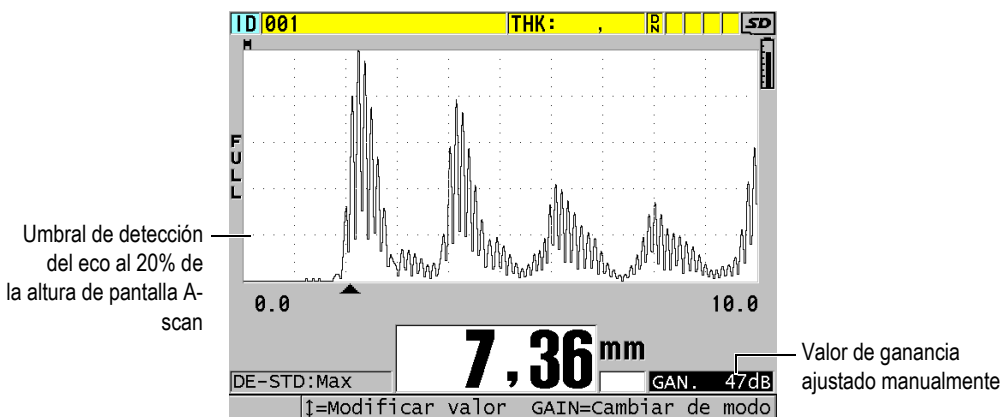

**Figura 10-1 Ajuste manual de la ganancia**

Al activar el ajuste manual de ganancia se modifica la forma de los ecos mostrados en la pantalla A-scan. Con la ganancia automática predefinida, el pico del eco medido es mostrado en la pantalla para observar fácilmente la posición de dicho eco, independientemente de su fuerza o de su ganancia. Al ajustar la ganancia manualmente, la altura del eco mostrado cambia para ser proporcional a la amplitud del eco en curso de la salida del receptor y, de esta manera, observar los cambios de la ganancia fácilmente.

El umbral de detección del pico en el cálculo del espesor es el 20 % de la altura del A-scan; es decir, la primera línea de la cuadrícula sobre la línea de base en la Figura 10-1 en la página 154. La amplitud de los picos formados por los ecos medidos deben encontrarse sobre o en el umbral para poder ser tratados en el cálculo del espesor.

### Para visualizar, restaurar o cambiar el valor de ganancia

1. Pulse la tecla **[GAIN]** para visualizar el valor en curso de la ganancia automática. El valor de la ganancia aparece cerca de la esquina inferior derecha de la pantalla. El A-scan cambia a una amplitud que es proporcional al modo de ganancia.
2. Pulse las teclas de dirección **[▲]** o **[▼]** para ajustar la ganancia en incrementos de  $\pm 1$  dB. El valor de ganancia y la altura de los ecos cambia correspondientemente.
  - Aumente el valor de ganancia cuando la amplitud del pico del eco, que debe ser detectado, es inferior al 20 % de la altura del A-scan.

Esto evita que el equipo lea valores altos cuando omite un eco de fondo al medir dos veces el espesor en curso (duplicación).

- Reduzca el valor de ganancia cuando el pico del ruido sea superior al 20 % de la altura del A-scan.

Esto evita que el equipo detecte el pico de ruido en vez del eco de fondo correcto.

3. Pulse nuevamente la tecla **[GAIN]** para restaurar la última ganancia ajustada.
4. Pulse nuevamente la tecla **[GAIN]** para regresar al modo de ajuste automático de la amplitud del eco.

El modo de ganancia automático y predeterminado es indicado en un campo de **GAN.** vacío.

## 10.2 Ajuste la supresión extendida con las sondas duales



### ATENCIÓN

Evident recomienda utilizar el parámetro de supresión extendida sólo por un operador experimentado que domine ampliamente los conceptos sobre las propiedades acústicas del material bajo ensayo. El uso incorrecto de la supresión extendida en el equipo puede generar lecturas incorrectas de las áreas de un material fino.

Normalmente, el 38DL PLUS intenta localizar los ecos de espesor de casi cero. Sin embargo, algunas circunstancias especiales (alto grado de corrosión cercano a la superficie, aluminio, defectos en espacios reducidos o laminaciones), pueden generar ecos que el equipo detecta falsamente como espesor bajo. Cuando estos ecos son más grandes que el eco de fondo esperado, el ajuste manual de la ganancia (consúltese «Ajuste de la ganancia con las sondas duales y EMAT E110» en la página 153) no puede evitar una detección falsa. Sin embargo, el parámetro de la supresión extendida permite definir una zona en donde el 38DL PLUS no efectuará ninguna detección de ecos y, en consecuencia, se evitará medidas erróneas.

### Para utilizar la supresión extendida


1. Pulse la tecla **[WAVE ADJ]**.  
El parámetro de ajuste del A-scan y su valor aparecen en la pantalla de medición. Véase la Figura 10-2 en la página 156.

- De ser necesario, utilice las teclas de detección [▲] y [▼] para seleccionar el parámetro **SUPRESIÓN EXT.**

La supresión extendida es activada con un valor inicial de cero. La pantalla de medición permanece activa en la pantalla de medición.

- Utilice las teclas de dirección [▶] o [◀] para aumentar o disminuir, respectivamente, la zona de supresión hasta excluir de la detección los primeros ecos parásitos.

La barra horizontal de la supresión extendida —arriba del A-scan— indica el largo de la zona de supresión extendida. Véase la Figura 10-2 en la página 156.

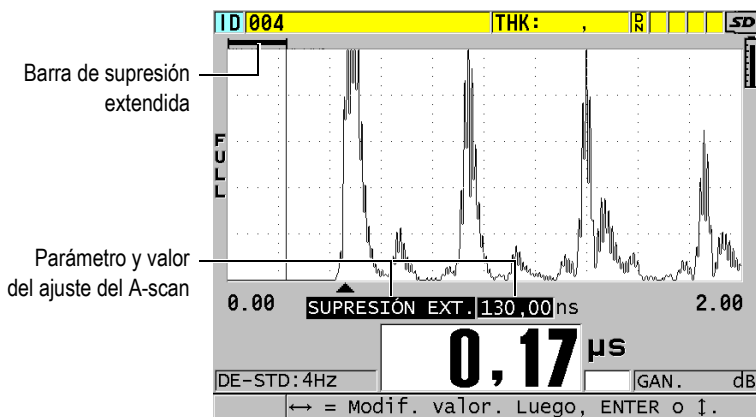

**Figura 10-2 Ajuste de la longitud de la supresión extendida**

- Si desea desactivar la supresión extendida, utilice la tecla de dirección [.] para disminuir el valor a cero.


#### NOTA

Si el punto de medición cambia cuando la zona de supresión extendida es desplazada, puede que la altura de los ecos varíe. Esto se debe a que el 38DL PLUS trata de ajustar la altura de los ecos en el modo A-scan normal.

El equipo también trata de obtener medidas más precisas, mediante la identificación del inicio de un eco. Si la zona de supresión extendida está ubicada dentro de un eco en vez de encontrarse a su izquierda, el medidor no es capaz de efectuar detecciones precisas.

## 10.3 B-Scan

El B-scan es una representación transversal de las lecturas de espesores. El equipo 38DL PLUS puede adquirir y representar datos B-scan (véase la Figura 10-3 en la página 157). Cuando la función B-scan está activa, el perfil de las lecturas de espesor se crean y desplazan a través de la pantalla. Una vez el B-scan adquirido, es posible congelarlo en la pantalla y analizar los valores de espesor registrados.

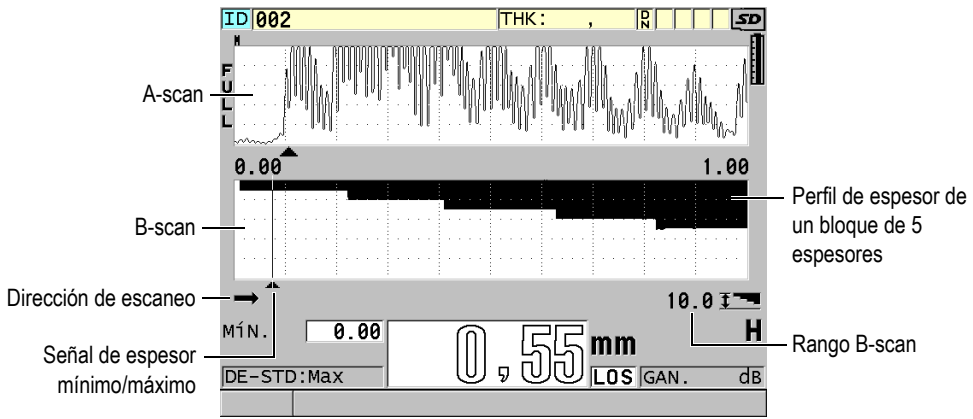

**Figura 10-3 Ejemplo de una representación B-scan basada en un bloque de 5 espesores**

Cuando el B-scan está activado, es posible guardar lecturas de espesor individuales, la captura de pantalla de la representación B-scan (con todos los valores de espesor) o todo el escaneo (hasta 10 000 lecturas). Consúltense «Almacenamiento de lecturas B-Scan, A-Scan o de espesor» en la página 163.

El B-scan puede ser activado y configurado en la pantalla **B-SCAN** (véase la Figura 10-4 en la página 158). Es posible acceder a esta pantalla al pulsar la tecla [SETUP MENU] y seleccionar el menú **B-SCAN**.

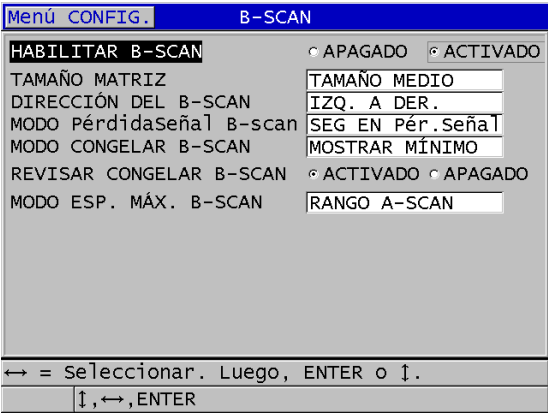


Figura 10-4 Modificación de los parámetros B-scan

La pantalla **B-SCAN** contiene los siguientes parámetros:

**TAMAÑO MATRIZ**


Determina el tamaño del B-scan (véase la Figura 10-5 en la página 159):

**TAMAÑO MEDIO**

Muestra un A-scan y un B-scan a media altura.

**TAMAÑO COMPLETO**

Muestra el B-scan del tamaño de la pantalla completa.

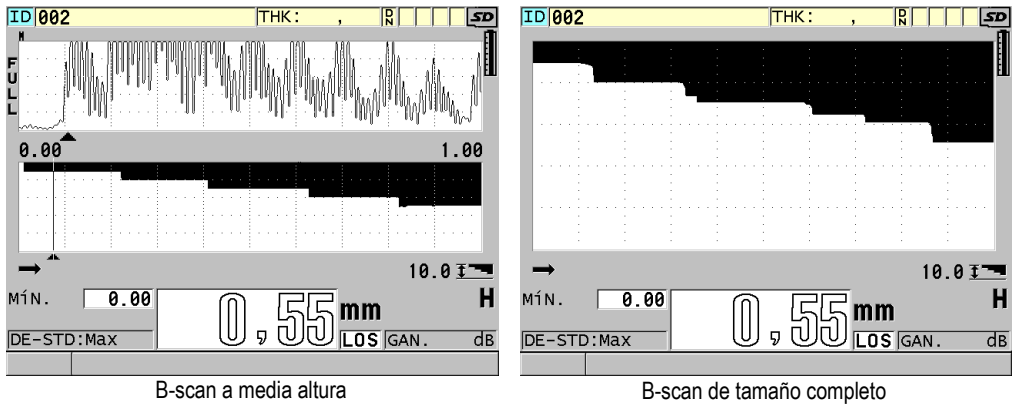

**Figura 10-5 B-scan a media altura y de tamaño completo**

#### **DIRECCIÓN DEL B-SCAN:**


Define la dirección del B-scan según la dirección de desplazamiento de la sonda. Una flecha de dirección de escaneo aparece en la esquina inferior izquierda del B-scan para indicar la dirección de escaneo de la sonda (véase la Figura 10-6 en la página 160). Los datos empiezan a aparecer en la pantalla, en la dirección opuesta:

##### **IZQ. A DER.**

La sonda escanea la pieza bajo ensayo de izquierda a derecha y los datos empiezan a aparecer a la derecha de la pantalla y se desplazan hacia la izquierda.

##### **DER. A IZQ**

La sonda escanea la pieza bajo ensayo de derecha a izquierda y los datos comienzan a aparecer a la izquierda de la pantalla y se desplazan hacia la derecha.

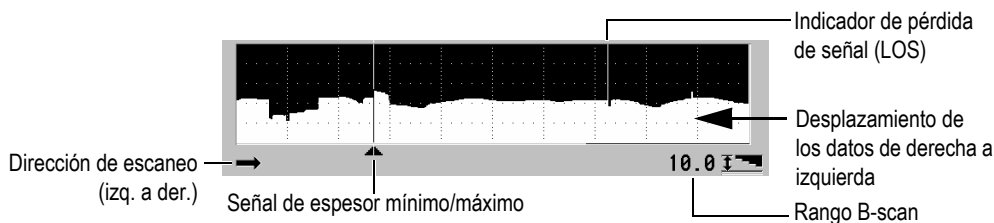

**Figura 10-6 Elementos del B-scan**

### **MODO PérdidaSeñal B-scan**

Determina el comportamiento del B-scan cuando ocurre una pérdida de la señal (LOS).

#### **FIN EN Pér.Señal**

El B-scan se detiene cuando se presenta una pérdida de la señal (LOS).

Al efectuar otra medida, una línea vertical delgada de color blanco aparecerá en el B-scan. Ésta indica que ha ocurrido una pérdida de la señal.

Véase la Figura 10-6 en la página 160.

#### **SEG EN Pér.Señal**

El B-scan continúa cuando se presenta una pérdida de la señal (LOS).

### **MODO CONGELAR B-SCAN**

Cuando el B-scan está activo, este modo determina el A-scan y la lectura de espesor que aparecerán en la pantalla al pulsar la tecla **[FREEZE]**.

#### **MOSTRAR MÍNIMO**

Muestra el A-scan y la lectura de espesor del valor mínimo adquirido durante el escaneo.

#### **MOSTRAR MÁXIMO**

Muestra el A-scan y la lectura de espesor del valor máximo adquirido durante el escaneo.

#### **Mostrar ACTUAL (t.b. Mostrar Corriente)**

Muestra la última lectura de espesor tomada antes de pulsar la tecla **[FREEZE]**.

### **REVISAR CONGELAR B-SCAN**

Cuando este parámetro está habilitado y el B-scan está activo, pulse la tecla **[FREEZE]** para congelar la representación B-scan en el modo de revisión. En este



modo, una línea vertical (la señal de consulta) aparece para indicar el área del espesor visualizado (véase la Figura 10-7 en la página 161). El espesor mostrado es el espesor mínimo, máximo o en curso según la opción seleccionada del parámetro **MODO CONGELAR B-SCAN**. El equipo 38DL PLUS muestra ambos valores de espesor y el A-scan correspondiente. Utilice las teclas de dirección [◀] y [▶] para desplazar la señal de consulta y leer el espesor de la señal de consulta.

### CONSEJO

Si el valor mínimo o máximo se encuentra fuera de la pantalla B-scan, pulse la tecla [FREEZE] para centrar el B-scan y la señal de consulta en el espesor mínimo y máximo.

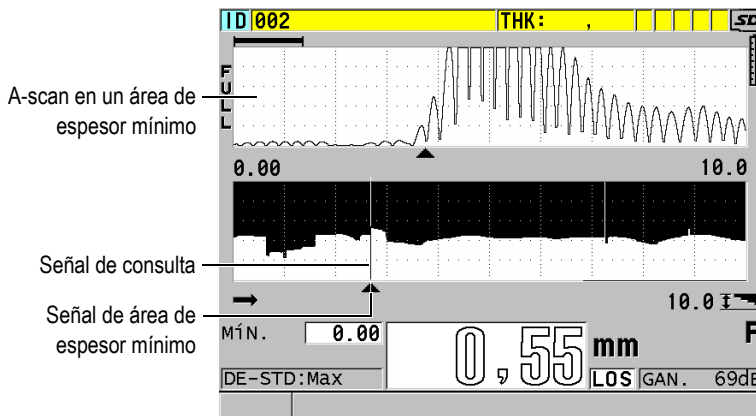


Figura 10-7 Elementos de consulta del B-scan congelado

### MODO ESP. MÁX. B-SCAN:

Determina la escala vertical del B-scan mediante las siguientes opciones:

#### RANGO A-SCAN

La parte superior e inferior de la escala vertical corresponde con el inicio y término del rango del A-scan visualizado.

#### EPS. ESPECIFIC.

La parte superior de la escala vertical representa el valor cero, y la parte inferior de la escala es determinada por el valor introducido en el parámetro

**ESP. MÁX. B-SCAN** que aparece. El rango permitido es de 0,00 mm a 635,00 mm.

---

<b>NOTA</b>
-------------

Evident no recomienda utilizar la función de ampliación/disminución del A-scan cuando el parámetro **ESP. MÁX. B-SCAN** es ajustado a **RANGO A-SCAN**.

La función de ampliación/disminución ajusta los puntos de inicio y término del rango A-scan, lo cual brinda una representación B-scan donde la escala cambia según los cambios de espesor.

---

### 10.3.1 B-Scan

El siguiente procedimiento describe la manera de activar y utilizar el B-scan.

#### Para utilizar el B-scan

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla [**SETUP MENU**].
2. En el menú, seleccione **B-SCAN**.
3. En la pantalla **B-SCAN**, ajuste el parámetro **HABILITAR B-SCAN** a **ACTIVADO** y configure el parámetro B-scan según lo deseado. Consúltase «B-Scan» en la página 157).
4. Pulse la tecla [**MEAS**] para regresar a la pantalla de medición con el B-scan activo.  
El B-scan inicia el trazo de la sección transversal del material tan pronto como la primera lectura (sin pérdida de espesor) sea adquirida.
5. Para detener la adquisición de los datos B-scan:  
Pulse la tecla [**FREEZE**].  
O  
Al ajustar el parámetro **MODO PérdidaSeñal B-scan** a **FIN EN Pér.Señal**, levante simplemente la sonda del material bajo ensayo.
6. Si el B-scan está congelado y el parámetro **REVISAR CONGELAR B-SCAN** está ajustado a **ACTIVADO**, utilice las teclas de dirección [**◀**] y [**▶**] para desplazar las señales de consulta y leer los valores de espesor que corresponden al área de la señal.
7. Pulse nuevamente la tecla [**MEAS**] para reiniciar el B-scan e iniciar un nuevo B-scan.

8. Consúltese «Almacenamiento de lecturas B-Scan, A-Scan o de espesor» en la página 163 para obtener mayores detalles sobre la manera de guardar los datos B-scan.

### 10.3.2 Modo de alarma B-scan

Es posible especificar los valores de referencia de alarma alta y baja del B-scan y, también, activar las funciones de alarma acústica y visual mediante las opciones **ACTIVADO** y **APAGADO**. El modo de alarma B-scan es similar al modo de alarma estándar (consúltese «Alarmas» en la página 134), excepto por las líneas de alarma que aparecen en la cuadrícula B-scan cuando los valores de referencia bajan a los valores de espesor del B-scan. Las alarmas están habilitadas incluso mientras se consultan los espesores en un B-scan congelado en el modo de revisión.

#### Para utilizar el modo de alarma B-scan

1. Active y configure el B-scan. Consúltese «B-Scan» en la página 162.
2. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
3. En el menú, seleccione el comando **ALAR**.
4. En la pantalla **ALARM**:
  - a) Ajuste el parámetro **HABILITAR LA ALARMA** a **ACTIVADO**.
  - b) Ajuste el parámetro **MODO DE LA ALARMA** a **B-SCAN**.
  - c) Introduzca los valores de **ALARMA BAJA** y **ALARMA ALTA** deseados.
5. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.
6. Las líneas de alarma horizontales rojas aparecen en el B-scan (véase la Figura 8-5 en la página 137).

### 10.3.3 Almacenamiento de lecturas B-Scan, A-Scan o de espesor

El equipo 38DL PLUS puede efectuar las siguientes operaciones con la función B-scan:

- Almacenamiento de lecturas de espesor en tiempo real mientras el B-scan está en curso.
- Almacenamiento de cualquier lectura de espesor consultada en un B-scan congelado.
- Almacenamiento de todas las lecturas de espesor para un B-scan (600 lecturas) con las lecturas de espesor mínimo o máximo de un B-scan congelado.

- Almacenamiento de todas las lecturas de espesor para un B-scan (600 lecturas), de la lectura de valor mínimo o máximo y del A-scan de un B-scan congelado.
- Almacenamiento del historial completo del B-scan (hasta 10 000 lecturas), de la lectura del valor mínimo o máximo, del A-scan y del B-scan congelado.

### **Para almacenar las lecturas de espesor en tiempo real cuando el B-scan está activado**

- ◆ Pulse la tecla **[SAVE/SEND]**.

### **Para almacenar una lectura de espesor consultada en el B-scan congelado**

1. Cuando el B-scan está activo, pulse la tecla **[FREEZE]** para activar el modo de revisión.
2. Utilice las teclas de dirección **[◀]** y **[▶]** para consultar cualquier espesor en el B-scan congelado.
3. Pulse la tecla **[SAVE/SEND]** para guardar en el registrador de datos el valor del espesor del área de la señal consultada.

### **Para guardar las lecturas de espesor mínimo o máximo del B-scan congelado**

1. Ajuste el parámetro **MODO CONGELAR B-SCAN** a **MOSTRAR MÍNIMO** o **MOSTRAR MÁXIMO**.  
El equipo muestra las lecturas de espesor mínimo o máximo con el A-scan correspondiente.
2. Cuando el B-scan está activado, pulse la tecla **[FREEZE]** para activar el modo de revisión.
3. Pulse la tecla **[SAVE/SEND]** mientras las lecturas de espesor mínimo y máximo son mostradas.

### **Para guardar el espesor mínimo y máximo del A-scan junto con el B-scan congelado**

1. Ajuste el parámetro **MODO CONGELAR B-SCAN** a **MOSTRAR MÍNIMO** o **MOSTRAR MÁXIMO**.  
El equipo muestra las lecturas de espesor mínimo o máximo con el A-scan correspondiente.
2. Cuando el B-scan está activado, pulse la tecla **[FREEZE]** para activar el modo de revisión.
3. Pulse las teclas **[2nd F]** y **[SAVE/SEND] (WAVEFORM)** mientras las lecturas de espesor son mostradas.

## Para guardar un B-scan completo (historial B-scan)

1. Cuando el B-scan se encuentra activado o congelado, pulse las teclas **[2nd F]** y **[SAVE/SEND] (WAVEFORM)**.  
El mensaje **Save B-Scan history?** (Guardar historial B-scan) aparece en la zona de ayuda.
2. Seleccione el botón **SÍ** o **NO**:  
**Sí**  
Sirve para guardar el historial B-scan que incluye el espesor mínimo y máximo con las representaciones A-scan correspondientes.  
**No**  
Sirve para guardar el B-scan en curso y el A-scan

---

### NOTA

Cuando la representación B-scan es almacenada en el registrador de datos, el equipo registra los valores de espesor de los 600 puntos de datos que aparecen en ella. Todos los valores de espesor del B-scan almacenado pueden ser consultados durante la revisión de los números de identificación (ID). Consulte el B-scan almacenado y utilice las teclas de dirección **[◀]** y **[▶]** para consultar cada lectura de espesor.

---

---

### NOTA

Es posible almacenar un máximo de 10 000 lecturas de espesor para un B-scan. Cuando la cantidad máxima de puntos de espesor alcanza 10 000, el equipo solicita el almacenamiento del historial del B-scan o la reinicialización del B-scan sin almacenamiento.

---

## 10.4 MATRIZ BD

La matriz de la base de datos (matriz BD) es una tabla de representación de datos bidimensional (2D). Esta tabla permite el desplazamiento libre en cualquier dirección de la matriz, en vez de seguir una lista predefinida de números de identificación (ID). En vez de pasar automáticamente al siguiente ID, utilice las teclas de dirección para desplazar el cursor a la ubicación más conveniente. Es posible visualizar

simultáneamente el A-scan, la matriz BD y la lectura del espesor (véase la Figura 10-8 en la página 166). Las celdas de la matriz pueden ser configuradas para que muestren los indicadores y para que el color de fondo corresponda al rango de espesor.

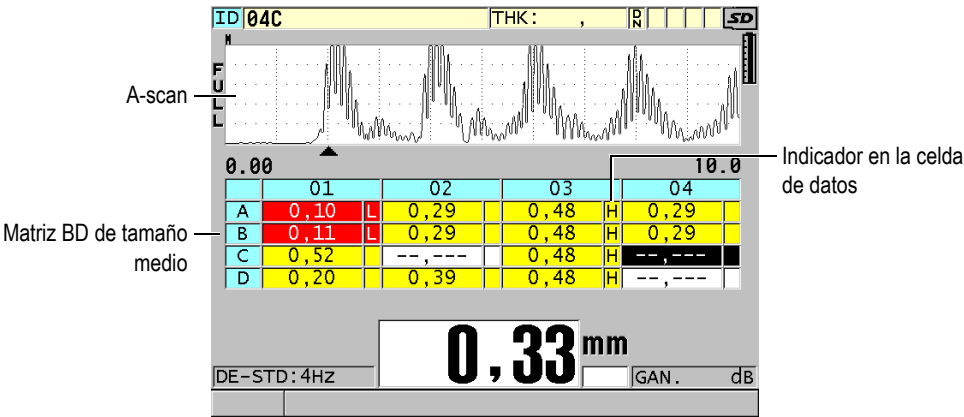


Figura 10-8 Ejemplo de una matriz BD de tamaño medio

### 10.4.1 Activación y configuración de la matriz BD

Para activar y configurar la matriz BD, ingrese a la pantalla **MATRIZ BD**.

#### Para activar y configurar la matriz BD

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
2. En el menú, seleccione el comando **MATRIZ BD**.
3. En la pantalla **MATRIZ BD** (véase la Figura 10-9 en la página 167) efectúe los siguientes pasos:

Menú CONFIG. MATRIZ BD	
HABILITAR MATRIZ BD	<input type="radio"/> APAGADO <input checked="" type="radio"/> ACTIVADO
TAMAÑO MATRIZ	TAMAÑO MEDIO
INTERCAMBIO FILA/COLUMNA	<input type="radio"/> APAGADO <input checked="" type="radio"/> ACTIVADO
MATRIZ LINEAL	<input type="radio"/> APAGADO <input checked="" type="radio"/> ACTIVADO
INDICADOR CELDA DE DATOS	NINGUNO
GRID COLOR OPTION	<input type="radio"/> APAGADO <input checked="" type="radio"/> ACTIVADO
LO RANGE COLOR	RED
LO RANGE VALUE	0,01
MID RANGE COLOR	YELLOW
HI RANGE COLOR	GREEN
HI RANGE VALUE	0,00
↔ = Seleccionar. Luego, ENTER o ↓.	
↓, ↔, ENTER	

**Figura 10-9 Modificación de los parámetros de la pantalla MATRIZ BD**

- Ajuste el parámetro **HABILITAR MATRIZ BD** a **ACTIVADO** para activar la matriz BD.
- Ajuste el parámetro **TAMAÑO MATRIZ** a una de las siguientes opciones (véase la Figura 10-10 en la página 168):

#### **TAMAÑO MEDIO**

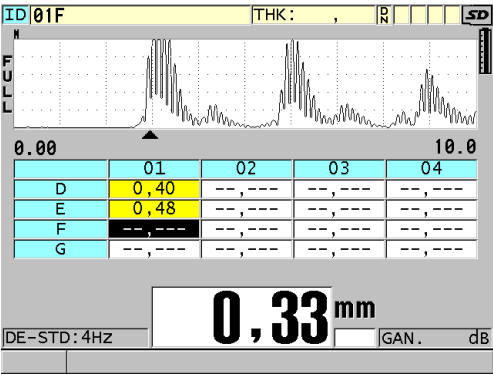
Muestra el A-scan y la matriz de la base de datos de tamaño medio. Pueden visualizarse hasta cinco filas en este tamaño.

#### **TAMAÑO COMPLETO**


Muestra la matriz de la base de datos en la pantalla completa. Pueden visualizarse hasta once filas en la matriz.

#### **NOTA**

Sin embargo, en ambas opciones, la cantidad de columnas varía según la longitud del nombre de dichas columnas y según la presencia de indicadores en las celdas.



Matriz BD de tamaño medio

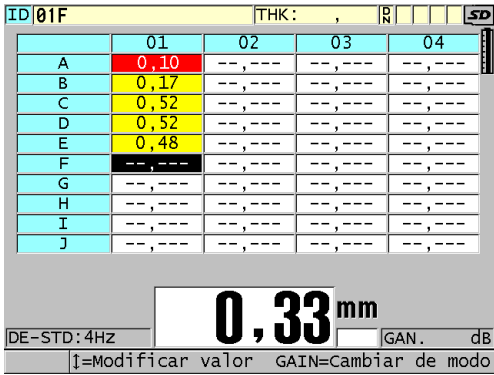

Matriz BD de tamaño completo

Figura 10-10 Ejemplo de una matriz BD de tamaño medio y de tamaño completo

6. Ajuste el parámetro **INTERCAMBIO FILA/COLUMNA** a **ACTIVADO** para intercambiar las filas por las columnas. Véase la Figura 10-11 en la página 168.

INTERCAMBIO FILA/COLUMNA ajustado a APAGADO

	A	B	C	D
01	---	---	---	---
02	---	---	---	---
03	---	---	---	---
04	---	---	---	---

INTERCAMBIO FILA/COLUMNA ajustado a ACTIVADO

	01	02	03	04
A	---	---	---	---
B	---	---	---	---
C	---	---	---	---
D	---	---	---	---

Figura 10-11 Ejemplo del intercambio entre filas y columnas en la matriz

**NOTA**

El número de identificación (ID) incrementa según el orden determinado al crear el archivo, independientemente del ajuste del parámetro **INTERCAMBIO FILA/COLUMNA**.

7. Ajuste el parámetro **MATRIZ LINEAL** a **ACTIVADO** para visualizar los números de identificación (ID) de la matriz de manera lineal. Véase la Figura 10-12 en la página 169.



ID	THICKNESS
A01	--,---
A02	--,---
A03	--,---
A04	--,---

**Figura 10-12 Ejemplo de una matriz BD lineal**

8. Ajuste del parámetro **INDICADOR CELDA DE DATOS** a una de las opciones disponibles para visualizar un indicador en cada celda de la matriz BD. El indicador en la celda de datos es una letra que aparece en una pequeña casilla a la derecha del valor de espesor en la matriz (véase la Figura 10-8 en la página 166). Las opciones disponibles son:

**NINGUNO**

Ningún indicador aparece en la celda.

**MÍN./MÁX.**

«m» indica el espesor mínimo

«M» indica el espesor máximo

**ALARMA**

«L» indica una condición de alarma baja, incluyendo la alarma estándar o de espesor previo.

«H» indica una condición de alarma alta.

**A-SCAN**

«W» indica que el A-scan ha sido almacenado junto con el valor de espesor.

9. Ajuste el parámetro **GRID COLOR OPTION** a **ACTIVADO** para activar los colores de fondo de las celdas, que corresponden al rango inferior, medio o superior.
10. Ajuste el parámetro **LO RANGE COLOR** para seleccionar el color de fondo de la celda (**RED**, **YELLOW** o **GREEN**) cuando el valor de espesor de dicha celda es inferior al valor **LO RANGE VALUE**.
11. Ajuste el parámetro **MID RANGE COLOR** para seleccionar el color de fondo de la celda (**RED**, **YELLOW** o **GREEN**) cuando el valor de espesor de dicha celda está entre el valor **LO RANGE VALUE** y el valor **HI RANGE VALUE**.
12. Ajuste el parámetro **HI RANGE VALUE** para seleccionar el color de fondo de la celda (**RED**, **YELLOW** o **GREEN**) cuando el valor de espesor de dicha celda es superior al valor **HI RANGE VALUE**.

# 10.4.2 Modificación al seleccionar una celda en la matriz BD

Es posible desplazar la celda seleccionada a través de la matriz BD mediante las teclas de dirección.

## Para modificar la selección de la celda en una matriz BD

1. Active y configure la matriz BD. Consúltese «Activación y configuración de la matriz BD» en la página 166.
2. En la pantalla de medición, pulse la tecla [ID#].
3. En la pantalla de consulta de los números de identificación (véase la Figura 10-13 en la página 170):
  - a) Utilice las teclas de dirección [▲], [▼], [◀] y [▶] para seleccionar (resaltar) la celda deseada en la matriz.
  - b) Pulse la tecla [2nd F] y [▲] para pasar a la última ubicación de ID en el archivo.
  - c) Pulse la tecla [2nd F] y [▼] para pasar a la primera área de ID en el archivo.
  - d) Pulse en cualquier momento la tecla [ID#] para modificar el área de identificación visualizada.

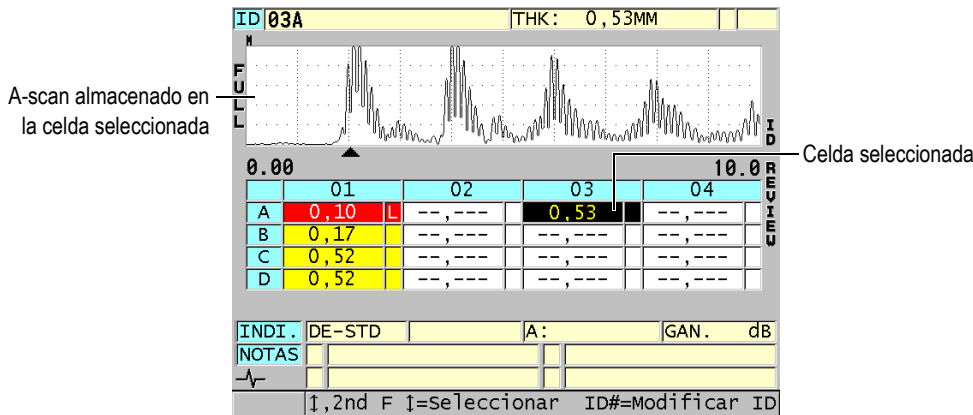


Figura 10-13 Celda seleccionada en la matriz BD dentro de la pantalla del N.º de identificación consultado

4. Pulse la tecla [MEAS] para regresar a la pantalla de medición y activar el ID seleccionado en la pantalla de revisión de los números de identificación.

O

Pulse las teclas **[2nd F]** y **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición sin activar ningún otro ID. El área del número de identificación (ID) en curso es la última área activa en la pantalla de medición.

### 10.4.3 Almacenamiento de lecturas de espesor en la matriz BD

**Para guardar las lecturas de espesor en la matriz BD.**

1. Active y configure la matriz BD. Consúltase «Activación y configuración de la matriz BD» en la página 166.
2. Seleccione una de las celdas de la matriz BD. Consúltase «Modificación al seleccionar una celda en la matriz BD» en la página 170.
3. En la pantalla de medición, cuando el valor del espesor aparece, pulse la tecla **[SAVE/SEND]** para guardar dicho espesor.

O

Pulse las teclas **[2nd F]** y **[SAVE/SEND] (WAVEFORM)** para almacenar la lectura del espesor y el A-scan.

El valor del espesor y los datos de la configuración son almacenados en el ID activo de la celda seleccionada dentro de la matriz. Si ninguna medida de espesor aparece en la pantalla al momento de pulsar la tecla **[SAVE/SEND]**, el medidor guarda el valor «\_.\_\_\_\_».

El número de identificación (ID) pasa automáticamente al siguiente ID en la secuencia. El nuevo N.º de identificación (ID) activo es indicado en la zona ID y su celda es seleccionada en la matriz. Si el número no puede ser modificado, el equipo emite un largo pitido y muestra un mensaje indicando la razón por la cual no puede ser actualizado. En este caso, el ID en la pantalla no es reemplazado.

### 10.4.4 Celdas visualizadas e introducidas en la matriz BD

Es posible introducir celdas en la matriz BD. Para conservar el formato de la matriz, la celda introducida no aparece en ella. Sin embargo, el fondo de la celda, que se encuentra arriba de aquella introducida o en la cual se ha incluido otra, aparece de color gris. Véase la Figura 10-14 en la página 172.

Celda de fondo gris que indica la introducción de una celda en ella.		01	02	03	04
	A	0,104	L	0,202	--,---
	B	0,199	--,---	--,---	--,---
	C	0,295	--,---	--,---	--,---
	D	0,402	--,---	--,---	--,---

Figura 10-14 Ejemplo de una celda introducida

Para visualizar la celda introducida en la matriz BD

1. Active y configure la matriz BD. Consúltase «Activación y configuración de la matriz BD» en la página 166.
2. Pulse la tecla [ID#] y, después, utilice las teclas de dirección para seleccionar una celda de fondo gris.
3. Pulse la tecla [ZOOM].  
La matriz cambia y brinda una visualización lineal con el ID introducido. Véase la Figura 10-15 en la página 172.

	ID	THICKNESS	
	01A	0,10	L
	01B	0,19	
Celda introducida	01BB	0,20	
	01C	0,29	

Figura 10-15 Ampliación de una celda introducida

4. Pulse nuevamente la tecla [ZOOM] para regresar a la visualización normal de la matriz BD.

10.5 Configuración de la medición de promedio/mínima

Es posible utilizar la función de medición AVG/MÍN para almacenar las medidas promedio o mínimas de varias lecturas sucesivas de espesor en el registro de datos.

Para configurar la opción de medición AVG/MÍN

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla [SETUP MENU].
2. En el menú, seleccione el parámetro AVG/MIN.
3. En la pantalla AVG/MIN (véase la Figura 10-16 en la página 173):

- a) Ajuste el parámetro **AVG/MIN ENABLE** a **ACTIVADO** para activar la función de medición de promedio/ mínima.
- b) Ajuste el parámetro **MODO** a **AVERAGE** para calcular el promedio de las lecturas de espesor secuenciales, o a **MINIMUM** para calcular el valor mínimo de las lecturas de espesor secuenciales.
- c) Ajuste el parámetro **# OF READINGS** para determinar la cantidad de valores de espesor en la serie (**2, 3 o 4**).

Menú CONFIG.		AVG/MIN	
AVG/MIN ENABLE	<input type="radio"/> APAGADO	<input checked="" type="radio"/> ACTIVADO	
MODO	<b>MINIMUM</b>		
# OF READINGS	3		
↔ = Seleccionar. Luego, ENTER o ↓.			
↓, ↔, ENTER			

**Figura 10-16 Pantalla de medición AVG/MÍN**

4. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.

## 10.6 Medición AVG/MÍN

En la pantalla de medición, cuando la función AVG/MIN está activa, los últimos valores de espesor medidos (hasta cuatro) aparecen sobre el valor de espesor en números grandes, junto con el valor de promedio o mínimo. Véase la Figura 10-17 en la página 174.

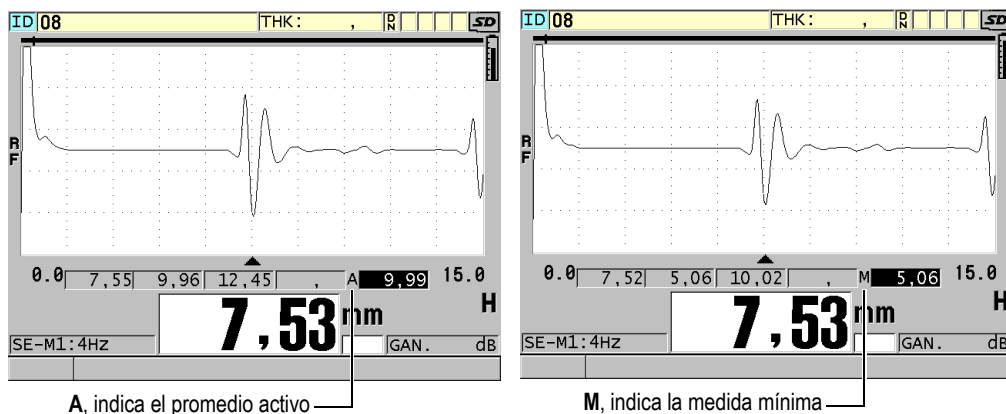


Figura 10-17 Pantalla de medición con la función AVG/MIN activa

### Para efectuar lecturas de espesor mediante la función de medición AVG/MÍN

1. Active y configure la función **AVG/MÍN** (consúltese «Configuración de la medición de promedio/mínima» en la página 172).
2. Coloque la sonda en el material bajo ensayo.  
El espesor aparece en la pantalla.
3. Pulse la tecla **[SAVE/SEND]** para visualizar el espesor en el campo de la lectura del extremo izquierdo.  
Cada vez que la tecla **[SAVE/SEND]** es pulsada, la lectura de espesor en curso aparece en el siguiente campo gris (de la derecha), y el cálculo del valor mínimo o de promedio aparece en el campo del extremo derecho.
4. Si desea reemplazar una de las lecturas, utilice las teclas de dirección **[◀]** y **[▶]** para seleccionar uno de los campos de lectura, y pulse la tecla **[SAVE/SEND]** para obtener la nueva lectura.
5. Cuando el campo de lectura del valor mínimo o de promedio es seleccionado, pulse una última vez la tecla **[SAVE/SEND]** para almacenar el valor en el registrador de datos, en el ID activo, y borrar el contenido de todos los campos de lectura.

O

Pulse la tecla **[MEAS]** para borrar el contenido de todos los campos de lectura sin guardar ninguna información en el registrador de datos.

## 10.7 Compensación de la temperatura

El 38DL PLUS puede compensar los cambios en la velocidad del sonido debido a las variaciones de temperatura. Esta herramienta es útil cuando, por ejemplo, el bloque de calibración está a temperatura ambiente, pero el material de la pieza bajo ensayo presenta una temperatura más elevada.

La temperatura del bloque de calibración puede ser introducida en grados centígrados (°C) o Fahrenheit (°F). Además, es posible introducir manualmente una temperatura alta fija o una temperatura para el ID activo, u obtener automáticamente la temperatura a partir de una sonda de temperatura opcional.

La velocidad del sonido en la mayoría de los aceros varía de aproximadamente 1 % por cada cambio de temperatura de 55 °C (55 °). La siguiente ecuación es utilizada para compensar el cambio en la velocidad del sonido debido a la temperatura.

$$\text{Espesor corregido en función de la temperatura} = MTI \times V_0 \times (1 + (k \times (T_1 - T_0)))$$

En donde:

MTI = Intervalo de tiempo medido

$V_0$  = Velocidad calibrada del bloque de calibración

$T_1$  = Temperatura actual del material

$T_0$  = Temperatura de calibración

k = Coeficiente de temperatura (normalmente -0,00018 en °C)

Un coeficiente de temperatura de 0,00018 en °C asume un cambio de velocidad de 1 % por cada 55 °C de temperatura.

### Para utilizar la compensación de temperatura

1. Pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
2. En el menú, seleccione el comando **COMP. TEMP.**
3. En la pantalla **COMP. TEMP.** (véase la Figura 10-18 en la página 176):
  - a) Ajuste el parámetro **HABILITAR COMP. TEMP.** a **ACTIVADO** para activar la función de compensación de temperatura.
  - b) Ajuste el parámetro **UNIDAD MEDIDA EN GRADOS** a la unidad de medida deseada (**FAHRENHEIT** o **CENTÍGRADOS**).

- c) Ajuste el parámetro **TEMP. DE CALIBRACIÓN** según la temperatura del bloque de calibración, utilizado para efectuar la calibración. El rango permitido es de  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $500^{\circ}\text{C}$ .
- d) Ajuste el parámetro **COEFICIENTE DE TEMP.** al valor deseado (normalmente a  $-0,00018$  en  $^{\circ}\text{C}$ ) para piezas de acero.
- e) Ajuste el parámetro **TEMP. ACTUAL** según la temperatura actual de la pieza bajo ensayo.

### NOTA


Para introducir el signo negativo, utilice las teclas de dirección [**►**] o [**◄**] que permitirán desplazar el cursor sobre el carácter «+» o «-». Después, utilice las teclas de dirección [**▲**] y [**▼**] para cambiar el signo.

Menú CONFIG.		COMP. TEMP.	
HABILITAR COMP. TEMP.	<input type="radio"/> APAGADO	<input checked="" type="radio"/> ACTIVADO	
UNIDAD MEDIDA EN GRADOS	CENTÍGRADOS		
TEMP. DE CALIBRACIÓN	+ 22 °C		
COEFICIENTE DE TEMP.	-,00018		
TEMP. ACTUAL	+ 21 °C		
↔ = Seleccionar. Luego, ENTER o ↓.			
↓, ↔, ENTER			

**Figura 10-18 Pantalla COMP. TEMP.**

4. Pulse la tecla [**MEAS**] para regresar a la pantalla de medición con la compensación de temperatura activada (véase la Figura 10-19 en la página 177). El espesor medido está basado en la compensación de la temperatura determinada por los parámetros **TEMP. DE CALIBRACIÓN**, **TEMP. ACTUAL** y **COEFICIENTE DE TEMP.**



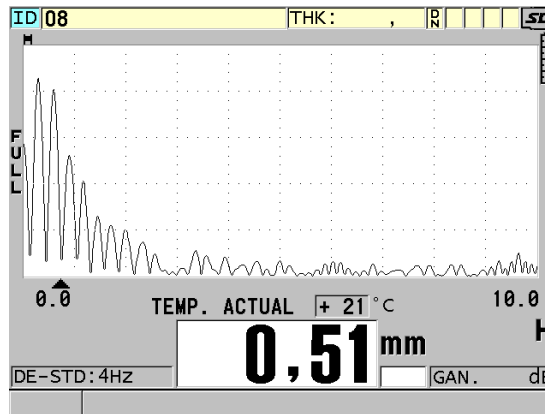

**Figura 10-19 Datos de la compensación de temperatura**

5. Si la temperatura de una pieza cambia, mientras la función de compensación de temperatura está activa, es posible cambiar la **TEMP. ACTUAL** de la siguiente manera:
  - a) Pulse las teclas **[2nd F]** y **[XDCR RECALL] (REF VALUE)**.
  - b) En la pantalla **TEMPERATURA ACTUAL**, introduzca el nuevo valor de la temperatura.

**NOTA**

Tanto el valor de espesor como el valor de la temperatura en curso son almacenados en el registrador de datos integrado.



## 11. Registrador de datos

Este capítulo describe la manera de utilizar el registrador de datos interno del 38DL PLUS para organizar sus datos.

### 11.1 Registrador de datos

El registrador de datos del 38DL PLUS es un sistema basado en archivos que permite abrir un archivo a la vez. El archivo activo almacena una medida en una localización con un N.º de identificación de medición de espesor. Cada vez que la tecla **[SAVE/SEND]** es pulsada, la lectura de la medición, que aparece en la pantalla, es almacenada con el número de identificación (ID) en curso del archivo activo. El ID incrementará automáticamente en las siguientes mediciones. Al pulsar la tecla **[FILE]**, el nombre del archivo activo aparece en la zona de identificación (arriba del menú). Véase la Figura 11-1 en la página 179.

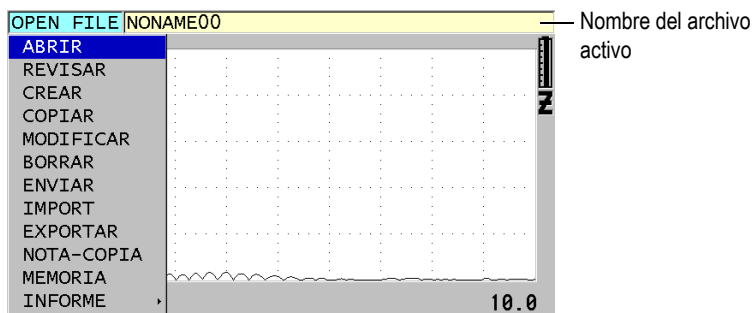



Figura 11-1 Nombre del archivo activo en la zona de identificación

Asimismo, es posible atribuir un nombre al archivo para describir mejor su contenido y crear notas (hasta cuatro notas) que pueden ser asociadas a un ID o a una serie de números de identificación (ID). En el archivo, es posible organizar los números de identificación (ID), seleccionar el formato de los datos y seleccionar los datos guardados. La Tabla 9 en la página 180 resume el contenido de un archivo e indica la sección que presenta mayor información.

**Tabla 9 Resumen del contenido de un archivo**

Contenido	Descripción	Consúltese la sección
Título	Parámetros adicionales para describir el contenido y el contexto de los datos.	«Creación de un archivo» en la página 183
Datos de medición	Organizados según los ID predefinidos, dispuestos según el tipo de archivo.	«Tipos de archivos de datos» en la página 185
	Formato de los datos, definido según el tipo de datos del archivo.	«Tipos de datos de archivos» en la página 202
	Datos guardados (medidas del espesor con o sin el A-scan) y configurados en el menú de configuración.	«Almacenamiento de datos» en la página 89
Notas	Agrupadas en una tabla de notas.	«Notas» en la página 212
	Asociadas a un ID o a una serie de números de identificación (ID).	«Asociación de una nota a un ID o a una serie de números de identificación (ID)» en la página 214

Los parámetros del registrador de datos pueden ser identificados en la zona ID, que se encuentra en la parte superior de la pantalla de medición. Véase la Figura 11-2 en la página 181.

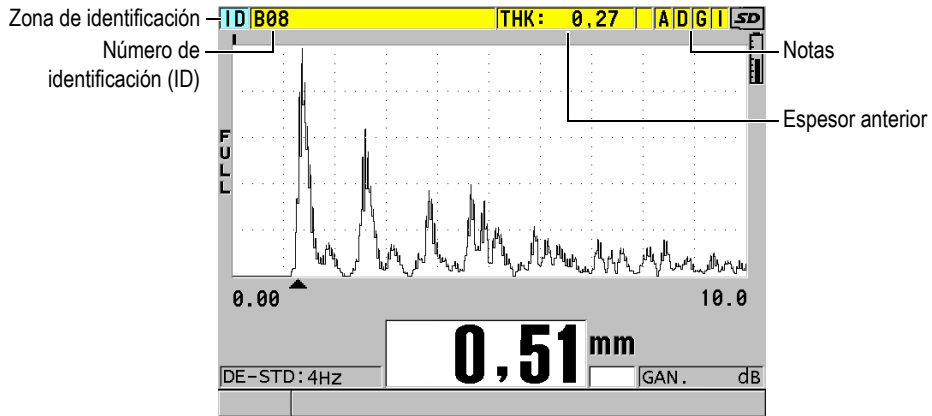

**Figura 11-2 Parámetros del registrador de datos**

El 38DL PLUS almacena, además de cada medida, la descripción completa de las condiciones de medición. La Tabla 10 en la página 182 describe los datos adicionales almacenados con cada medida de espesor y A-scan.

**Tabla 10 Información adicional almacenada**

Con una medida	Con un A-scan
Nombre del archivo Título del archivo Número de identificación (ID) Unidades (milímetros o pulgadas) LOS (pérdida de la señal) Modo diferencial Valor de referencia diferencial Modo de alarma Estado de alarma Puntos de ajuste de alarma Modo mínimo o máximo Lectura mínima o máxima Velocidad Resolución Información y cantidad de sondas configuradas Espesor del revestimiento (cuando la función THRU-COAT está activa) Temperatura (cuando la compensación de temperatura está activa) Espesor de óxido (cuando la función de medición de óxido está activa)	Estado de ampliación de la imagen Límites del eje horizontal Posición del marcador de detección Retardo Rango Modo de rectificación

La memoria interna del equipo permite almacenar hasta 475 000 valores de espesor sin representaciones A-scan, o aproximadamente 20 000 valores de espesor con representaciones A-scan. Es posible duplicar la capacidad de almacenamiento de la memoria mediante una memoria microSD extraíble. El tamaño máximo de la tarjeta de memoria microSD extraíble debe ser de 2 GB.

El registrador de datos permite crear rápidamente archivos de datos (consúltese «Creación de un archivo» en la página 183) y administrar dichos archivos (consúltese «Administración de archivos» en la página 204) y sus datos (consúltese «Protección contra escritura de los números de identificación de medidas» en la página 217) y agregar notas (consúltese «Notas» en la página 212).

## 11.2 Creación de un archivo

El procedimiento, a continuación, describe la manera de crear un archivo de datos en el 38DL PLUS.

---

<b>NOTA</b>
-------------

---

También, es posible crear un archivo de datos en el equipo mediante el *software* GageView que está instalado en un PC. Consúltese el *Manual del usuario — GageView Interface Program* (N.º de referencia: 910-259-EN [U8778347]) para obtener mayores detalles.

---

### Para crear un archivo

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[FILE]**.
2. En el menú, seleccione el comando **CREAR**.
3. En la pantalla **CREAR** (véase la Figura 11-3 en la página 184):
  - a) En el campo **NOMBRE DEL ARCHIVO**, introduzca un nombre de archivo de máximo 32 caracteres.
  - b) En el campo **DESCRIPCIÓN**, introduzca opcionalmente una descripción del contenido del archivo.
  - c) En el campo **ID DEL OPERADOR**, introduzca opcionalmente una identificación del inspector.
  - d) En el campo **NOTAS DEL LUGAR**, introduzca opcionalmente una descripción del lugar, donde se desarrolla la inspección.
  - e) Seleccione el tipo de archivo de datos (**TIPO DE ARCH.**) para su aplicación. Consúltese «Tipos de archivos de datos» en la página 185 para obtener mayores detalles.
  - f) Seleccione el modo de datos de archivo (**MODO DATOS ARCHIVO**) para su aplicación. Consúltese «Tipos de datos de archivos» en la página 202 para obtener mayores detalles.
  - g) Ajuste el modo **PROT. CONTRA BORR.** a **ACTIVADO** o **APAGADO**. Esta protección contra borrado permite que el archivo no sea borrado. Es posible desbloquear el archivo mediante la función de modificación de archivo.

- h) Según el tipo de archivo seleccionado (**TIPO DE ARCH.**), consúltase las siguientes secciones para obtener la información sobre el resto del procedimiento:
- **INCREMENTAL** consúltase «Archivo de tipo incremental» en la página 185
  - **SECUENCIAL** consúltase «Archivo de tipo secuencial» en la página 187
  - **SEC+Pto.Pers.** consúltase «Tipo de archivo secuencial con puntos personalizados» en la página 189
  - **MATRIZ 2D** consúltase «Archivo de tipo matriz 2D» en la página 190
  - **2D+Pto. PERS.** consúltase «Tipo de archivo de matriz 2D con puntos personalizados» en la página 194
  - **MATRIZ 3D** consúltase «Archivo de tipo matriz 3D» en la página 196
  - **CALDERAS** consúltase «Archivo de tipo caldera» en la página 198
  - **PERS. 3D** consúltase «Tipo de archivo 3D con puntos personalizados» en la página 200

Menú ARCHIVO CREAR

NOMBRE DEL ARCHIVO

DESCRIPC A B C D E INSERTAR 1 2 3

F G H I J BORRAR 4 5 6

ID DEL O K L M N O 7 8 9

P Q R S T 0 . ,

NOTAS DE U V W X Y ← → - : /

Z SPACE CANCELAR SP # \*

2nd F ↑ = DONE

TIPO DE INCREMENTAL

MODO DATOS ARCHIVO ESPESOR

PROT. CONTRA BORR. ☐ APAGADO ☐ ACTIVADO

ID DE INICIO

CREAR CANCELAR

↑↔ = Selec. carac./func. Luego, ENTER.

↓, ↔, ENTER, 2ndF ENTER, 2ndF ↔, ↓

Figura 11-3 Pantalla CREAR



---

**CONSEJO**

En cualquier momento, pulse las teclas [2nd F], [▲] o [2nd F], [▼] para desplazarse a través de los parámetros en la pantalla.

---

## 11.2.1 Tipos de archivos de datos

El equipo presenta ocho tipos de archivos de datos:

- Incremental
- Secuencial
- Secuencial con puntos personalizados
- Matriz bidimensional
- Matriz bidimensional con puntos personalizados
- Matriz tridimensional
- Calderas
- Matriz tridimensional con puntos personalizados

### 11.2.1.1 Archivo de tipo incremental

El archivo de tipo incremental contiene un ID de inicio de valor alfanumérico (hasta 20 caracteres). Éste incrementa automáticamente al siguiente número según las siguientes reglas de incremento:

- Sólo los dígitos y las letras pueden ser incrementados. Esto significa que ningún signo de puntuación, ni carácter especial son admisibles en esta etapa.
- El sistema de incremento comienza por el primer carácter de la derecha.
- El incremento continúa hacia la izquierda, hasta el primer signo de puntuación, carácter especial o último carácter de la izquierda (el primero según el caso).
- El incremento de los dígitos es 0, 1, 2,..., 9. La transición del 9 al 0 se realiza solamente después de incrementar el carácter de la izquierda.
- El incremento de las letras es A, B, C,..., Z. La transición de Z a A se realiza solamente después de incrementar el carácter de la izquierda.
- Si es imposible incrementar el ID después de almacenar una lectura, el mensaje «**Cannot increment ID**» (¡Imposible incrementar el ID!) aparece momentáneamente en la zona de mensajes. Los siguientes almacenamientos

sobrescriben la medida del último ID posible hasta que la serie de números de identificación sea modificada.

**NOTA**

Para que el equipo incremente automáticamente números de varias cifras, iniciando por un código de una sola cifra, introduzca una determinada cantidad de ceros al comienzo del ID de inicio (véase los ejemplos en la Tabla 11 en la página 186).

**Tabla 11 Ejemplos de números de identificación (ID) resultantes en un archivo de tipo INCREMENTAL**

ID de inicio	Número de identificación resultante	
1	1, 2, 3,..., 9	
0001	0001 0002 0003 ... 0009	0010 ... 9999
ABC	ABC ABD ABE ... ABZ	ACA ACB ACC ... ZZZ
1A	1A 1B 1C ... 1Z	2A 2B ... 9Z
ABC*12*34	ABC*12*34 ABC*12*35 ABC*12*36 ... ABC*12*99	

**Para crear un archivo incremental**

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[FILE]** y, después, seleccione **CREAR** en el menú (consúltase «Creación de un archivo» en la página 183 para obtener detalles sobre los primeros parámetros).

2. En la pantalla **CREAR** (véase la Figura 11-4 en la página 187):
- a) Introduzca el valor **ID DE INICIO**.
  - b) Seleccione el botón **CREAR**.

Figura 11-4 Pantalla **CREAR** para archivos de tipo incremental

11.2.1.2 Archivo de tipo secuencial

El archivo de tipo secuencial es similar al incremental, pero es posible definir el ID de inicio y el ID de fin. El archivo resultante contiene los puntos de inicio y de fin, así como todos los puntos incrementales intermedios (véase los ejemplos en la Tabla 12 en la página 187).

Tabla 12 Ejemplos de números de identificación (ID) resultantes en un archivo de tipo SECUENCIAL

ID de inicio	ID de fin	Número de identificación resultante
ABC123	ABC135	ABC123
		ABC124
		ABC125
		...
		ABC135

**Tabla 12 Ejemplos de números de identificación (ID) resultantes en un archivo de tipo SECUENCIAL (continuación)**

ID de inicio	ID de fin	Número de identificación resultante
XY-GY	XY-IB	XY-GY XY-GZ XY-HA ... XY-IB

**Para crear un archivo secuencial**

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[FILE]** y, después, seleccione **CREAR** en el menú (consúltase «Creación de un archivo» en la página 183 para obtener detalles sobre los primeros parámetros).
2. En la parte inferior de la pantalla **CREAR**, seleccione el botón **CONTINUAR**.
3. En la segunda página de la pantalla **CREAR** (véase la Figura 11-5 en la página 188):
  - a) Introduzca los valores del **ID DE INICIO** e **ID DE FIN**.
  - b) Seleccione el botón **CREAR**.



**Figura 11-5 Selección de la serie de números de identificación (ID) para crear el archivo de tipo secuencial**

### 11.2.1.3 Tipo de archivo secuencial con puntos personalizados

El archivo de tipo secuencial con puntos personalizados (**SEC+Pto.Pers.**) es definido por un ID de inicio y un ID de fin, más una serie de puntos personalizados. El archivo resultante contiene el punto de inicio, el punto de fin y todos los puntos intermedios. Además, es posible asignar varias lecturas de espesor a un ID, mediante los puntos personalizados.

Este archivo de datos de tipo secuencial con puntos personalizados es útil, por ejemplo, en aplicaciones de medición de tubos, ya que las medidas del extremo superior, inferior, del lado izquierdo y del lado derecho del tubo pueden ser almacenadas conforme a cada ID (véase el ejemplo en la Tabla 13 en la página 189).

**Tabla 13 Ejemplos de los números de identificación (ID) resultantes en un archivo de tipo SEC+Pto.Pers.**

ID de inicio	ID de fin	Puntos personalizados	Número de identificación resultante
XYZ1267	XYZ1393	SUPERIOR INFERIOR IZQUIERDA DERECHA	XYZ1267SUPERIOR XYZ1267INFERIOR XYZ1267IZQUIERDA XYZ1267DERECHA XYZ1268SUPERIOR XYZ1268INFERIOR XYZ1268IZQUIERDA ... XYZ1393DERECHA

La cantidad permitida de caracteres para cada punto personalizado depende del número de caracteres del ID, definido en el ID de inicio y en el ID de fin.

La cantidad total de caracteres de un ID con puntos personalizados no puede exceder 20 caracteres. Por ejemplo, si el ID de inicio y el ID de fin cuentan con siete caracteres, igual que en el ejemplo de la Tabla 13 en la página 189, la cantidad máxima permitida para cada punto personalizado es de trece caracteres ( $20 - 7 = 13$ ).

#### Para crear un archivo de tipo secuencial con puntos personalizados

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[FILE]** y, después, seleccione **CREAR** en el menú (consúltase «Creación de un archivo» en la página 183 para obtener detalles sobre los primeros parámetros).
2. En la parte inferior de la pantalla **CREAR**, seleccione el botón **CONTINUAR**.

3. En la segunda página de la pantalla **CREAR** (véase la Figura 11-6 en la página 190):
  - a) Introduzca los valores del **ID DE INICIO** e **ID DE FIN**.
  - b) Introduzca dos o más **PUNTOS PERS.**.
  - c) Pulse las teclas **[2nd F]** y **[▼]** para completar la introducción de los valores en los **PUNTOS PERSO.**.
  - d) Seleccione el botón **CREAR**.

Menú ARCHIVO      CREAR

ID DE INICIO      XYZ1267

ID DE FIN      XYZ1393

PUNTOS PERS.      ABAJO

                         IZQUIERDA

                         DERECHA

CR A B C D E INSERTAR 1 2 3

F G H I J BORRAR 4 5 6

K L M N O 7 8 9

P Q R S T TERMINAR 0 . ,

U V W X Y ← → - : /

Z SPACE CANCELAR SP # \*

2nd F ↑ = DONE

↑↔ = Selec. carac./func. Luego, ENTER.


↑, ↔, ENTER, 2ndF ENTER, 2ndF ↔, ↓

**Figura 11-6 Configuración de un rango de ID para un archivo secuencial con puntos personalizados**

### 11.2.1.4 Archivo de tipo matriz 2D


Este archivo consiste en una secuencia de números de identificación (ID) que forman un camino en una matriz bidimensional. Cada parte del número de identificación corresponde a una dimensión particular de la matriz.

La secuencia 2D (bidimensional) comienza con el ID relacionado a la primera columna y a la primera fila (véase la Figura 11-7 en la página 191). Después, la secuencia incrementa un número a la vez hasta la última columna (o fila) mientras el valor de la otra dimensión permanece constante. A partir de este punto, la otra dimensión incrementa desde el primer hasta el último valor. Esto continúa hasta llegar al ID que representa la última columna (fila). Para iniciar el proceso de incremento es posible iniciar ya sea por los ID de las columnas o por aquellos de las filas.

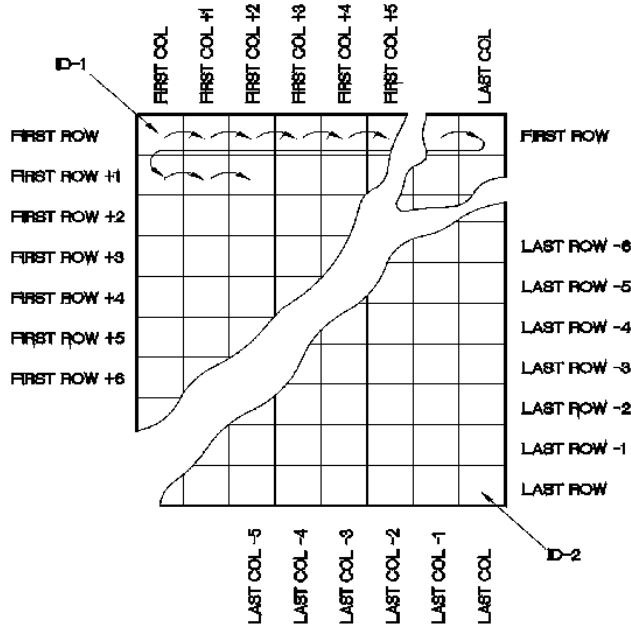

**Figura 11-7 Ejemplo de una matriz 2D**


La estructura de este tipo de archivo permite asociar una dimensión de la matriz a las piezas físicas que serán sometidas al ensayo de medición del espesor de pared. Los puntos de medición en cada pieza serán asociados después a la otra dimensión de la matriz (véase el ejemplo en la Figura 11-8 en la página 192).

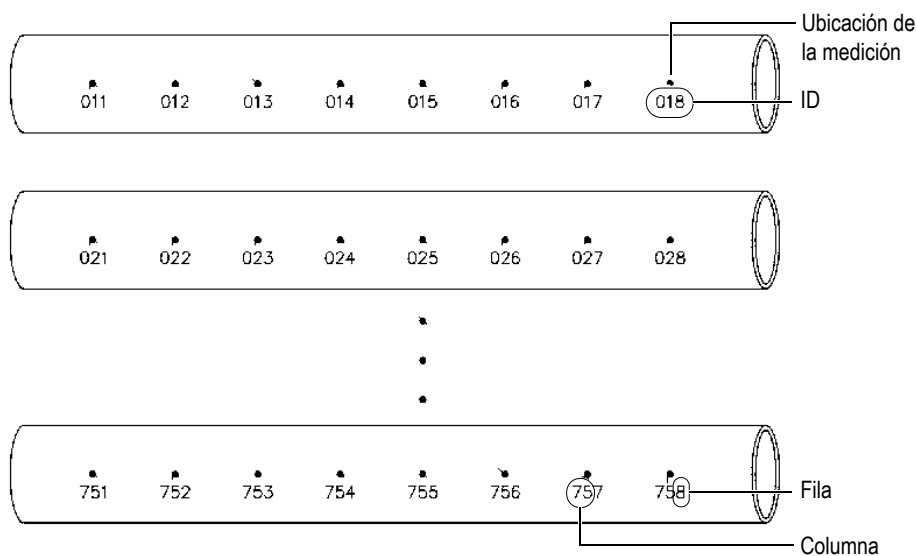

**Figura 11-8 Matriz para 75 partes idénticas**

Otra posibilidad consiste en asociar las filas y las columnas a un diagrama bidimensional de puntos de medición en la superficie de la pieza. En este caso, es necesario crear un archivo de tipo de matriz diferente para cada pieza (véase los ejemplos en la Figura 11-9 en la página 193).



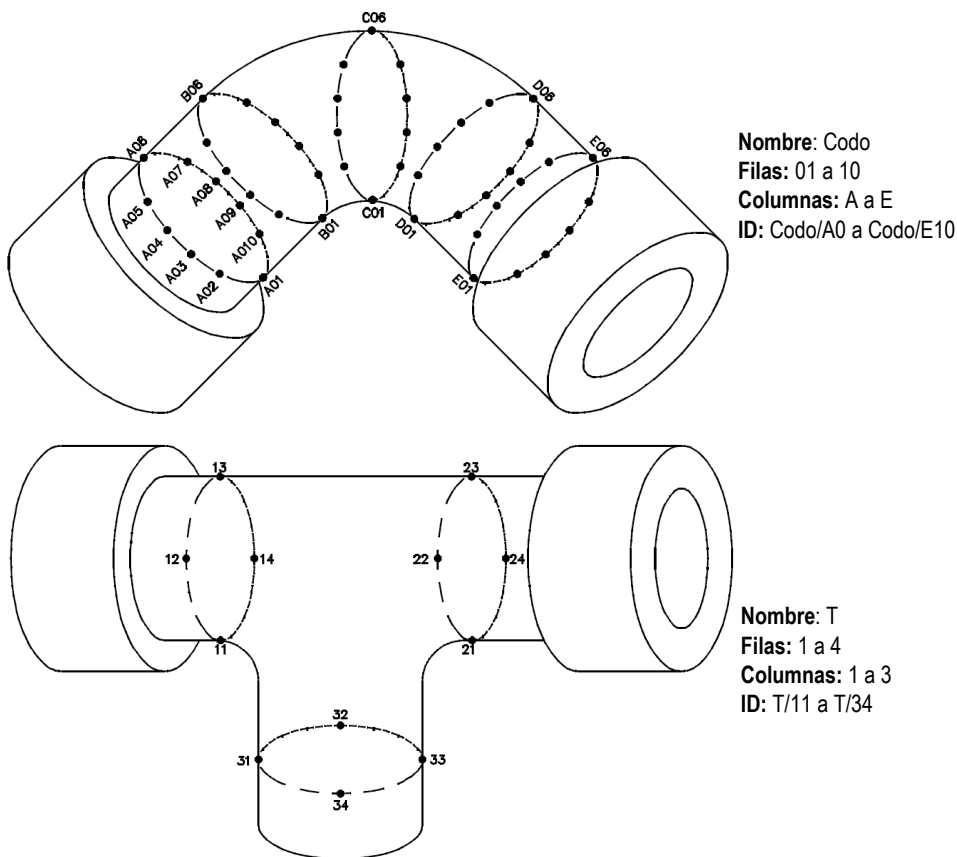

**Figura 11-9 Diferentes matrices para cada pieza**

### Para crear un archivo de tipo matriz 2D

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[FILE]** y, después, seleccione **CREAR** en el menú (consúltese «Creación de un archivo» en la página 183 para obtener detalles sobre los primeros parámetros).
2. En la parte inferior de la pantalla **CREAR**, seleccione el botón **CONTINUAR**.
3. En la segunda página de la pantalla **CREAR** (véase la Figura 11-10 en la página 194):
  - a) Introduzca los valores en los parámetros **COLUMNA DE INICIO**, **COLUMNA DE FIN**, **FILA DE INICIO** y **FILA DE FIN**.

- b) Seleccione el **FORMATO ID** para determinar la manera de incremento de las letras después de la Z:  
**ESTÁNDAR:** A, B, C... Z, AA, AB, AC... ZZ.  
**EPRI:** A, B, C... Z, AA, BB, CC... ZZ.
- c) En el campo **1er INCR. POR**, seleccione el primer parámetro que será incrementado (**FILA** o **COLUMNA**).
- d) Seleccione el botón **CREAR**.



**Figura 11-10 Configuración de la serie de códigos de ID para crear un archivo de tipo matriz 2D**

**NOTA**

El 38DL PLUS tiene la capacidad para agregar filas y columnas, y modificar la dirección del incremento después de crear el archivo (consúltase «Modificación de archivo» en la página 206 para obtener mayores detalles).

**11.2.1.5 Tipo de archivo de matriz 2D con puntos personalizados**

El archivo de tipo matriz 2D con puntos personalizados es similar al archivo de tipo matriz 2D (consúltase «Archivo de tipo matriz 2D» en la página 190), pero es posible agregar puntos personalizados. Los puntos personalizados pueden registrar varias lecturas en cada ID (véase el ejemplo en la Tabla 14 en la página 195).

**Tabla 14 Ejemplo de números de identificación (ID) resultantes en un archivo de tipo 2D+Pto. PERS.**

Parámetros	Valores	PUNTOS PERS.	Números de identificación resultantes
COLUMNA INICIO	A	IZQUIERDA	A01IZQUIERDA
COLUMNA DE FIN	J	CENTRO	A01CENTRO
FILA DE INICIO	01	DERECHA	A01DERECHA
FILA DE FIN	17		A02IZQUIERDA
			...
			J17DERECHA

**Para crear un archivo de matriz 2D con puntos personalizados**

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[FILE]** y, después, seleccione **CREAR** en el menú (consúltese «Creación de un archivo» en la página 183 para obtener detalles sobre los primeros parámetros).
2. En la parte inferior de la pantalla **CREAR**, seleccione el botón **CONTINUAR**.
3. En la segunda página de la pantalla **CREAR** (véase la Figura 11-11 en la página 196):
  - a) Introduzca los valores en los parámetros **COLUMNA DE INICIO**, **COLUMNA DE FIN**, **FILA DE INICIO** y **FILA DE FIN**.
  - b) Introduzca dos o más **PUNTOS PERS.**
  - c) Pulse las teclas **[2nd F]** y **[▼]** para completar la introducción de los valores en los **PUNTOS PERSO.**
  - d) En el campo **1er INCR. POR**, seleccione el primer parámetro que será incrementado (**PUNTO**, **FILA** o **COLUMNA**).
  - e) En el campo **2do INCR. POR**, seleccione el segundo parámetro que será incrementado (**PUNTO**, **FILA** o **COLUMNA**).
  - f) Seleccione el botón **CREAR**.

Menú ARCHIVO

CREAR

COLUMNA INICIO

COLUMNA DE FIN

FILA DE INICIO

FILA DE FIN

PUNTOS PERS.

A

J

01

17

IZQUIERDA

CENTRO

1er INCR. POR

2do INCR. POR

A B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z SPACE

INSERTAR

BORRAR

TERMINAR

←

→

CANCELAR

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 . ,

- : /

SP # \*

2nd F ↑ = DONE

↑↔ = Selec. carac./func. Luego, ENTER.

↑, ↔, ENTER, 2ndF ENTER, 2ndF ↔, ↓

Figura 11-11 Configuración de un rango de ID para un archivo de matriz 2D con puntos personalizados

NOTA

El 38DL PLUS tiene la capacidad para incrementar las columnas después de la Z. Por ejemplo: Columna de inicio: A; Columna de fin: AC; Columna resultante: A, B, C,...Z, AA, AB, AC.

11.2.1.6 Archivo de tipo matriz 3D

Este archivo consiste en una secuencia de números de identificación (ID) de varias piezas que determinan un camino en una matriz tridimensional. Cada parte de los números de identificación corresponde a una dimensión particular de la matriz.

Una secuencia tridimensional comienza con el ID que representa la primera columna y la primera fila. Cada vez que la tecla [SAVE/SEND] es pulsada, el valor de la primera dimensión incrementa en uno, mientras que los valores de las otras dimensiones permanecen constantes. Cuando la secuencia alcanza el último valor de la primera dimensión, el valor de la segunda dimensión incrementa en uno. El incremento continúa hasta alcanzar el ID de la última columna, fila, o punto. Es posible seleccionar entre incrementar primero las columnas, las filas o los puntos.

La estructura de este tipo de archivo permite asociar dos dimensiones de la matriz (por ejemplo, las columnas o las filas) a las coordenadas físicas de la pieza, la cual será sometida al ensayo de medición de espesor. Después, los puntos de medición en cada pieza son asociados a la tercera dimensión de la matriz (por ejemplo, los puntos). De esta manera, muchas lecturas pueden ser registradas en cada coordenada de la matriz. El ejemplo de la Tabla 14 en la página 195 incrementa primero el punto, después la fila y, finalmente, la columna.

**Tabla 15 Ejemplo de números de identificación (ID) resultantes en un archivo de tipo MATRIZ 3D**

Parámetros	Valores	Números de identificación resultante
Columna inicio	A	A1X
Columna de fin	F	A1Y
Fila de inicio	1	A1Z
Fila de fin	4	A2X
Punto de inicio	X	...
Punto de fin	Z	A4Z
		B1X
		B1Y
		...
		AF4Z

### Para crear un archivo de tipo matriz 3D

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[FILE]** y, después, seleccione **CREAR** en el menú (consúltese «Creación de un archivo» en la página 183 para obtener detalles sobre los primeros parámetros).
2. En la parte inferior de la pantalla **CREAR**, seleccione el botón **CONTINUAR**.
3. En la segunda página de la pantalla **CREAR** (véase la Figura 11-12 en la página 198):
  - a) Introduzca los valores de la **COLUMNA INICIO**, la **COLUMNA DE FIN**, la **FILA DE INICIO**, la **FILA DE FIN**, del **PUNTO DE INICIO** y del **PUNTO DE FIN**.
  - b) En el campo **1er INCR. POR**, seleccione el primer parámetro que será incrementado (**PUNTO**, **FILA** o **COLUMNA**).
  - c) En el campo **2do INCR. POR**, seleccione el segundo parámetro que será incrementado (**PUNTO**, **FILA** o **COLUMNA**).
  - d) Seleccione el botón **CREAR**.

Menú ARCHIVO		CREAR
COLUMNA INICIO	A	
COLUMNA DE FIN	F	
FILA DE INICIO	1	
FILA DE FIN	4	
PUNTO DE INICIO	X	
PUNTO DE FIN	Y	
1er INCR. POR	PUNTO	
2do INCR. POR	FILA	
<input type="button" value="CREAR"/> <input type="button" value="CANCELAR"/>		
↔ = Seleccionar. Luego, ENTER o ↓.		
↑, ↔, ENTER		

**Figura 11-12 Configuración de la serie de códigos de ID para crear un archivo de tipo matriz 3D**

### 11.2.1.7 Archivo de tipo caldera

Este archivo es específico para las aplicaciones de inspección de calderas. Un método común, que permite identificar las áreas de las medidas de espesor, agrupa los siguientes enfoques dimensionales:

#### Elevación

La primera dimensión está asociada a la distancia física desde la parte inferior hasta la parte superior de la caldera.

#### Número de tubo

La segunda dimensión está asociada al número de tubo de la caldera bajo ensayo.

#### Puntos personalizados

La tercera dimensión está asociada a la ubicación de la lectura de espesor en curso. Es decir, el área de la medida de espesor real tomada a una elevación específica en un tubo específico.

La combinación de estas tres dimensiones genera un número de identificación (ID) único que permite identificar con precisión la ubicación exacta de cada medida de espesor. Tabla 16 en la página 199 muestra un ejemplo de archivo en donde se incrementa primero los puntos, después, el número del tubo y, finalmente, la elevación.

**Tabla 16 Ejemplos de números de identificación (ID) resultantes de un archivo de tipo CALDERA**

ELEVACIONES	TUBO DE INICIO	TUBO DE FIN	PUNTOS PERS.	Número de identificación resultante
10FT 20FT 45FT 100FT	01	73	L (izquierda) C (centro) R (derecha)	10FT-01L 10FT-01C 10FT-01R 10FT-02L ... 10FT-73R 20FT-01L ... 100FT-73R

### Para crear un archivo de caldera

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[FILE]** y, después, seleccione **CREAR** en el menú (consúltese «Creación de un archivo» en la página 183 para obtener detalles sobre los primeros parámetros).
2. En la parte inferior de la pantalla **CREAR**, seleccione el botón **CONTINUAR**.
3. En la segunda página de la pantalla **CREAR** (véase la Figura 11-13 en la página 200):
  - a) Introduzca los valores de inicio del tubo (**TUBO DE INICIO**) y de fin del tubo (**TUBO DE FIN**).
  - b) Introduzca dos o más **PUNTOS PERS.**
  - c) Pulse las teclas **[2nd F]** y **[▼]** para completar la introducción de los valores en los **PUNTOS PERSO.**
  - d) Introduzca dos o más valores de **ELEVACIONES**.
  - e) Pulse las teclas **[2nd F]** y **[▼]** para introducir los valores de **ELEVACIONES**.
  - f) En el campo **1er INCR. POR**, seleccione el primer parámetro que será incrementado (**PUNTO**, **TUBO** o **ELEVACIONES**).
  - g) En el campo **2er INCR. POR**, seleccione el segundo parámetro que será incrementado (**PUNTO**, **TUBO** o **ELEVACIONES**).
  - h) Seleccione el botón **CREAR**.

Menú ARCHIVO

CREAR

TUBO DE INICIO

01

TUBO DE FIN

73

PUNTOS PERS.

C

D

ELEVACIONES

14M

30M

1er INCR. POR

PUNTO

2do INCR. POR

TUBO

CREAR

CANCELAR

↔ = Seleccionar. Luego, ENTER o ↓.

↓, ↔, ENTER

Figura 11-13 Configuración de la serie de números de identificación (ID) para crear un archivo de inspección de calderas

11.2.1.8 Tipo de archivo 3D con puntos personalizados

Este archivo es muy similar al archivo de tipo Matriz 3D estándar; sin embargo, el parámetro del punto puede ser una lista personalizada de puntos.

La Tabla 17 en la página 200 muestra un ejemplo de un archivo en donde el punto personalizado es incrementado en primer lugar, la fila personalizada en segundo lugar y, la columna, en tercer lugar.

Tabla 17 Ejemplo de números de identificación (ID) resultantes en un archivo de tipo 3D+Pto. PERS.

Parámetros	Valor	FILAS PERS.	PUNTOS PERS.	Número de identificación resultante
COLUMNA INICIO	A	-	IZQUIERDA	A-SUPERIOR-
COLUMNA DE FIN	F	SUPERIO	DERECHA	IZQUIERDA
		R-		A-SUPERIOR-DERECHA
		-		A-CENTRO-IZQUIERDA
		CENTRA		A-CENTRO-DERECHA
		L-		...
		-		F-INFERIOR-IZQUIERDA
		INFERIO		F-INFERIOR-DERECHA
		R-		



## Para crear un archivo de tipo matriz 3D con puntos personalizados

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[FILE]** y, después, seleccione **CREAR** en el menú (consúltese «Creación de un archivo» en la página 183 para obtener detalles sobre los primeros parámetros).
2. En la parte inferior de la pantalla **CREAR**, seleccione el botón **CONTINUAR**.
3. En la segunda página de la pantalla **CREAR** (véase la Figura 11-14 en la página 201):
  - a) Introduzca los valores de **COLUMNA INICIO** y **COLUMNA DE FIN**.
  - b) Introduzca dos o más **FILAS PERS.**
  - c) Pulse las teclas **[2nd F]** y **[▼]** para completar la introducción de las **FILAS PERS.**
  - d) Introduzca dos o más **PUNTOS PERS.**
  - e) Pulse las teclas **[2nd F]** y **[▼]** para completar la introducción de los valores en los **PUNTOS PERSO.**
  - f) En el campo **1er INCR. POR**, seleccione el primer parámetro que será incrementado (**PUNTO**, **FILA** o **COLUMNA**).
  - g) En el campo **2do INCR. POR**, seleccione el segundo parámetro que será incrementado (**PUNTO**, **FILA** o **COLUMNA**).
  - h) Seleccione el botón **CREAR**.

Menú ARCHIVO		CREAR
COLUMNA INICIO	A	
COLUMNA DE FIN	F	
FILAS PERS.	MEDIO	
	ABAJO	
PUNTOS PERS.	IZQUIERDA	
	DERECHA	
1er INCR. POR	PUNTO	
2do INCR. POR	COLUMNA	
<input type="button" value="CREAR"/> <input type="button" value="CANCELAR"/>		
↔ = Seleccionar. Luego, ENTER.		
↓, ↔, ENTER		

**Figura 11-14 Configuración de la serie de números de identificación (ID) para crear un archivo de matriz 3D con puntos personalizados**

**NOTA**

El 38DL PLUS tiene la capacidad para incrementar las columnas después de la Z.  
Por ejemplo:  
Columna de inicio: A;  
Columna de fin: AC;  
Columna resultante: A, B, C,...Z, AA, AB, AC.

### 11.2.2 Tipos de datos de archivos

Al crear un archivo en el 38DL PLUS, es necesario seleccionar el tipo de dato. Esto permite especificar el valor medido que deberá ser almacenado en el archivo (véase el paso 3,f en la sección «Creación de un archivo» en la página 183). La Tabla 18 en la página 202 describe los tipos de datos disponibles. Es posible almacenar sólo un tipo de dato en un archivo.

**Tabla 18 Medidas almacenadas según el tipo de archivo**

Tipo del archivo de datos	Medidas almacenadas	Uso con
ESPESOR	Espesor estándar Espesor eco a eco	Funciones de medición de espesor básicas
THRU COAT	Espesor del revestimiento Espesor del material	Función de medición THRU-COAT (consúltese «Medición con los palpadores THRU-COAT D7906 y D7908» en la página 91)
COMP. TEMP.	Temperatura del material Espesor del material	Función de compensación de la temperatura (consúltese «Compensación de la temperatura» en la página 175)
CAPA ÓXIDO	Espesor de óxido Espesor del material	Opción <i>software</i> de medición de óxido (consúltese «Opción <i>software</i> Capa de óxido» en la página 108)

**Tabla 18 Medidas almacenadas según el tipo de archivo (continuación)**

Tipo del archivo de datos	Medidas almacenadas	Uso con
VELOCIDAD	Velocidad	Función de medición de la velocidad del ultrasonido
MÍN./MÁX.	Espesor mínimo Espesor máximo	Modo de medición MÍN/MÁX (consúltese «Modo de espesor mínimo, máximo o mínimo y máximo» en la página 131)
TIEMPO VUELO	Tiempo de vuelo	Función de medición del tiempo de vuelo
TASA REDUC.	Espesor del material Tasa de reducción	Al activar el modo de cálculo diferencial de la tasa de reducción (consúltese TASA REDUC. en la sección «Alarmas» en la página 134)
LENTE BLANDO	Altura sagital Radio de curvatura Espesor del lente de contacto	Opción <i>software</i> de medición de múltiples capas (consúltese «Medición múltiple en el modo Lente blando» en la página 118)
% ESP. TOTAL	Espesor Porcentaje del espesor total	Opción <i>software</i> de medición de múltiples capas (consúltese «Medición múltiple en el modo de porcentaje total del espesor» en la página 119)

Cuando utiliza frecuentemente un tipo de datos en un archivo, es posible predeterminarlo según su interés.

### Para modificar el tipo de datos predefinido

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
2. En el menú, seleccione el comando **SISTEMA**.
3. En la pantalla **SISTEMA**, ajuste el parámetro **MODO DATOS ARCH. PREDEF.** a la opción deseada (véase la Tabla 18 en la página 202 para obtener mayores detalles).

4. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.

## 11.3 Administración de archivos

Pulse la tecla **[FILE]** para abrir el menú que contiene numerosas herramientas de administración de archivos (véase la Figura 11-15 en la página 204). Las siguientes secciones describen la manera de administrar los archivos. Los archivos del registrador de datos son almacenados en la tarjeta de memoria microSD interna. Es posible importar y exportar los archivos a una tarjeta de memoria microSD extraíble.

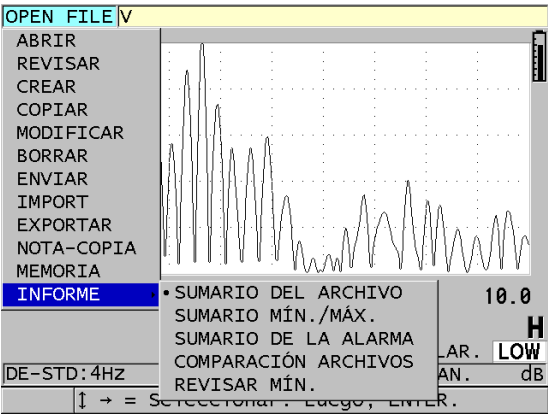


Figura 11-15 Menús de archivos y submenús de informes

### 11.3.1 Apertura de un archivo

Abra un archivo existente para activarlo y, guarde en él las medidas adquiridas.

#### Para abrir un archivo

1. Pulse la tecla **[FILE]**.
2. En el menú, seleccione el comando **ABRIR**.
3. En la pantalla **ABRIR** (véase la Figura 11-16 en la página 205):
  - a) En la sección **OrdenarPor**, seleccione la clasificación de los archivos en la pantalla (por **NOMBRE** o **FECHA DE CREACIÓN**).

- b) En la lista de archivos, seleccione el archivo que desea abrir.  
El título del archivo seleccionado aparece en la sección inferior de la pantalla.
- c) Seleccione el botón **ABRIR** para regresar a la pantalla de medición, abrir el archivo seleccionado y definir el primer número de identificación (ID) del archivo como el ID activo.



**Figura 11-16 Pantalla ABRIR**

### 11.3.2 Copia de un archivo

Es posible duplicar un archivo existente mediante el registrador de datos. Esta función es útil para crear un nuevo archivo con la misma estructura de los números de identificación (ID) que aquella creada en el archivo anterior. Asimismo, es posible copiar los datos de espesor.

Esta función sólo permite copiar los archivos, que se encuentran en la memoria interna, en la misma memoria interna. Para copiar los datos entre la memoria interna y la memoria extraíble, sírvase de las funciones de importación y exportación.

#### Para copiar un archivo

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[FILE]**.
2. En el menú, seleccione el comando **COPIAR**.
3. En la pantalla **COPIAR** (véase la Figura 11-17 en la página 206):
  - a) En la lista, seleccione el archivo fuente.
  - b) En el campo **COPIAR NOM.**, introduzca el nombre del archivo de destino.

- c) Ajuste la casilla **¿COPIAR DATOS ESPESOR?** a **SÍ** para copiar las lecturas de espesor del archivo original en el nuevo archivo.
- d) Seleccione el botón **COPIAR**.



**Figura 11-17 Pantalla COPIAR**

4. Abra el archivo recientemente copiado para definirlo como el archivo activo (consúltese «Apertura de un archivo» en la página 204).

### 11.3.3 Modificación de archivo

Después de crear un archivo, es posible modificar los siguientes parámetros:

- Nombre del archivo
- Descripción del archivo
- ID de inspector
- Notas del lugar
- Protección contra borrado (activado o desactivado)
- Fila, columna y punto de fin de un archivo de tipo matriz
- Orden de incremento de un archivo de tipo matriz
- Dirección de incremento (hacia adelante o invertida) para filas, columnas, puntos, números de tubos y elevaciones.

Sin embargo, la función de modificación no permite modificar el tipo de archivo ni los ID de medida individuales ni las lecturas del espesor real.

## Para modificar un archivo existente

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[FILE]**.
2. En el menú, seleccione el comando **MODIFICAR**.
3. En la pantalla **MODIFICAR** (véase la Figura 11-18 en la página 207):
  - a) En la lista, seleccione el archivo que será modificado.

### NOTA

Al desplazarse a través de los nombres de los archivos, el título del archivo seleccionado aparece en la sección inferior de la pantalla. Esta información facilita la selección de un archivo cuando no se conoce el nombre exacto del archivo.

- b) Para cambiar el nombre del archivo, modifíquelo en el parámetro **NOMBRE**.
- c) De ser necesario, modifique la descripción del archivo (**DESCRIPC.**), la identificación del operador (**ID OPERAD.**) y la descripción de lugar de inspección (**NOTA LUGAR**).
- d) Para cambiar el estado de la protección contra borrado del archivo, ajuste el parámetro **PROT. CONTRA BORR.** a **ACTIVADO** o **APAGADO**.
- e) Para los archivos que no son de tipo matriz, seleccione **ACTUALIZA**.

Menú ARCHIVO										MODIFICAR									
OrdenarPor	A	B	C	D	E	INSERTAR	1	2	3	REACION									
2DMATRIZ	F	G	H	I	J	BORRAR	4	5	6										
CALDERA	K	L	M	N	O	TERMINAR	7	8	9										
INCREM	P	Q	R	S	T		0	.	,										
TIPO	U	V	W	X	Y	←	→	-	:	/									
CREACIÓN	Z	SPACE				CANCELAR	SP	#	*							ESPESOR			
	2nd F ↑ = DONE														APAGADO				
NOMBRE	CALDERA01																		
DESCRIPC.																			
ID OPERAD.																			
NOTA LUGAR																			
PROT. CONTRA BORR.	<input type="radio"/> APAGADO <input checked="" type="radio"/> ACTIVADO																		
CONTINUAR										CANCELAR									
↑ ↔ = Selec. carac./func. Luego, ENTER.																			
↓, ↔, ENTER, 2ndF ENTER, 2ndF ↔, ↓																			

**Figura 11-18 Introducción de nueva información en el archivo**

4. Para los archivos de tipo matriz, seleccione **CONTINUAR**. Después, en la segunda pantalla **MODIFICAR** (véase la Figura 11-19 en la página 208):
  - a) Incremente los valores de **COLUMNA DE FIN** y de **FILA DE FIN**, de ser necesario. Estos valores no pueden ser disminuidos.
  - b) De ser necesario, modifique el campo **1er INCR. POR**
  - c) Cambie las dirección de incremento de las filas, las columnas, los puntos, los tubos y las elevaciones.

El parámetro **FORWARD** incrementa en la dirección especificada cuando el archivo ha sido creado. El parámetro **REVERSE** incrementa en la dirección contraria según lo especificado al crear el archivo.

- d) Seleccione el botón **ACTUALIZA**.

Figura 11-19 Pantalla de modificación de un archivo de tipo matriz

### 11.3.4 Supresión de un archivo o de su contenido

La función de supresión sirve para borrar completamente el archivo de la memoria del registrador de datos o para borrar el contenido del archivo. Los archivos que están protegidos contra borrado no pueden ser suprimidos, a menos que la protección sea desactivada (consúltase «Modificación de archivo» en la página 206.)



**ATENCIÓN**

Al borrar un archivo, no es posible recuperar ninguna información contenida en dicho archivo.

---

**Para borrar un archivo almacenado en el 38DL PLUS**

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[FILE]**.
2. En el menú, seleccione el comando **BORRAR**.
3. En la pantalla **BORRAR** (véase la Figura 11-20 en la página 210):
  - a) En la lista, seleccione uno o más archivos para suprimirlos.  
Un visto aparece a la derecha de los archivos seleccionados.
  - b) Pulse las teclas **[2nd F]** y **[▼]** para salir de la lista.
  - c) Seleccione la opción para borrar el contenido (**Delete Stored Data**) o la opción para borrar el archivo entero (**Entire File**).
  - d) Ajuste la casilla **MODO BORRAR** a **DATOS** para borrar el contenido del archivo seleccionado.  
O  
Ajuste la casilla **MODO BORRAR** a **ARCHIVO** para borrar completamente el archivo de la memoria.
  - e) Seleccione el botón **BORRAR** para ejecutar la operación.

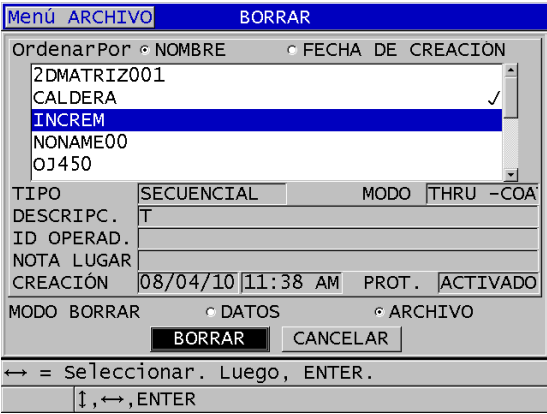


Figura 11-20 Pantalla BORRAR

**NOTA**

Si algunos de los archivos seleccionados están protegidos contra borrado, el 38DL PLUS solo borrará aquellos que no estén protegidos.

### 11.3.5 Supresión de una serie de números de identificación (ID)

Es posible suprimir una serie de números de identificación (ID) del archivo activo. Esta función borra los datos y las áreas del número de identificación en los archivos de tipo incremental y manual (creados en GageView). En el caso de otros archivos, sólo los datos serán borrados y no las áreas de los números de identificación (ID).

#### Para borrar una serie de números de identificación (ID) en un archivo

1. Abra el archivo que contiene la serie de ID que desea suprimir (consúltese «Apertura de un archivo» en la página 204).
2. Pulse las teclas **[2nd F]** y **[FILE] (CLR MEM)**.
3. En la pantalla **CLEAR ID RANGE** (véase la Figura 11-21 en la página 211):
  - a) Modifique los valores **ID DE INICIO** y **ID DE FIN** para definir la serie de números de identificación que desea borrar en un archivo.
  - b) Seleccione el botón **BORR.**

CLEAR ID RANGE												
ID DE INICIO												001
ID DE FIN												005
A	B	C	D	E	INSERTAR	1	2	3				
F	G	H	I	J	BORRAR	4	5	6				
K	L	M	N	O	TERMINAR	7	8	9				
P	Q	R	S	T		0	.	,				
U	V	W	X	Y	←	→	-	:	/			
Z	SPACE	CANCELAR				SP	#	*				
2nd F ↑ = DONE												
↑ ↔ = Selec. carac./func. Luego, ENTER.												
↑, ↔, ENTER, 2ndF ENTER, 2ndF ↔, ↓												

**Figura 11-21 Supresión de la serie de números de identificación (ID) en un archivo activo**

### 11.3.6 Supresión de todos los archivos de datos

La función de reinicio suprime rápidamente todos los archivos almacenados en el 38DL PLUS.



#### ATENCIÓN

La función de reinicialización de medición suprime todos los datos contenidos en los archivos y estos últimos. Los archivos y los datos suprimidos no pueden ser recuperados. El registrador de datos no contendrá ningún dato o archivo después de ejecutar este procedimiento.


#### Para suprimir todos los archivos

1. Pulse las teclas **[2nd F]** y **[SETUP MENU] (SP MENU)**.
2. En el menú, seleccione el comando **REINICIOS**.
3. En la pantalla **REINICIOS** (véase la Figura 11-22 en la página 212):
  - a) En la lista **REINICIO**, seleccione la opción **REINICIO MEMORIA INT** para borrar todos los archivos en la tarjeta de memoria interna microSD.

b) Seleccione el botón **REINICIO** para suprimir todos los archivos.

O

Seleccione el botón **CANCELAR**, o pulse la tecla **[MEAS]**, para abandonar esta operación.

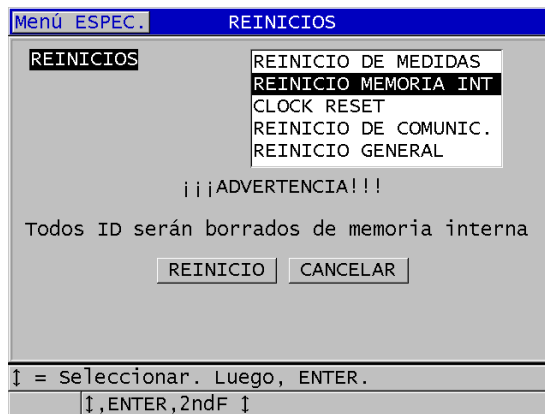

**Figura 11-22 Mensaje de advertencia al reinicializar las mediciones**

## 11.4 Notas

Una nota es un comentario que puede ser registrado en una medición específica; por ejemplo, al identificar una condición inusual durante la medición. En el equipo 38DL PLUS, es posible definir una lista de notas que será almacenada con cada archivo de datos (véase la Figura 11-23 en la página 213).

NOTAS DEL ARCHIVO

<input type="checkbox"/> A	OBSTRUCCION	<input type="checkbox"/> N	
<input type="checkbox"/> B	AREA DELGADA	<input type="checkbox"/> O	
<input type="checkbox"/> C	FUERA TOLERANCIA	<input type="checkbox"/> P	
<input checked="" type="checkbox"/> D	ESPESOR MINIMO	<input type="checkbox"/> Q	
<input type="checkbox"/> E		<input type="checkbox"/> R	
<input type="checkbox"/> F		<input type="checkbox"/> S	
<input type="checkbox"/> G		<input type="checkbox"/> T	
<input type="checkbox"/> H		<input type="checkbox"/> U	
<input type="checkbox"/> I		<input type="checkbox"/> V	
<input type="checkbox"/> J		<input type="checkbox"/> W	
<input type="checkbox"/> K		<input type="checkbox"/> X	
<input type="checkbox"/> L		<input type="checkbox"/> Y	
<input type="checkbox"/> M		<input type="checkbox"/> Z	

ID00020

A

GUARDAR

CANCELAR

↔=Mod. ENTER=[Anul]selec ↑,2ndF↓=Mover

Figura 11-23 Pantalla NOTAS DEL ARCHIVO

Una nota puede contener hasta 16 caracteres. En la pantalla **NOTAS DEL ARCHIVO**, es posible introducir hasta 26 notas en cada archivo. Cada nota es identificada mediante una sigla específica. Es posible seleccionar hasta cuatro notas en la lista. Después, es posible asociarlas a un ID o a una serie de números de identificación (ID).

Al asociar una nota al ID en curso, la sigla de la nota aparece en la zona de ID, que se encuentra en la parte superior de la pantalla de medición. Véase la Figura 11-2 en la página 181.

11.4.1 Creación o modificación de las notas

Es posible crear o modificar notas en la tabla de notas almacenada en un archivo específico.

NOTA

Asimismo, es posible crear rápida y fácilmente una tabla de notas con su PC, mediante el *software* GageView. Consúltase el *Manual del usuario — GageView Interface Program* (N.º de referencia: 910-259-EN [U8778347]) para obtener mayores detalles.

## Para crear o modificar notas

1. Abra el archivo en el que desea crear o modificar las notas (consúltese «Apertura de un archivo» en la página 204).
2. Pulse las teclas **[2nd F]** y **[ID#] (NOTE)**.
3. En la pantalla **NOTAS DEL ARCHIVO**:
  - a) Seleccione la sigla de la nota que desea crear o modificar.
  - b) Pulse la tecla **[▶]** para activar el modo de modificación.
  - c) Cree o modifique la nota.
  - d) Repita del paso 3.a al 3.c para crear o modificar otras notas.
  - e) Seleccione el botón **GUARDAR** para guardar la lista de notas en el archivo.

---

<b>NOTA</b>
-------------

De existir notas previamente creadas, la pantalla **NOTAS DEL ARCHIVO** mostrará estas notas.

---

### 11.4.2 Asociación de una nota a un ID o a una serie de números de identificación (ID)

Es posible asociar hasta cuatro notas a cada ID de medición dentro de un archivo. Asimismo, es posible seleccionar hasta 4 notas para guardarlas en una serie de números de identificación dentro de un archivo. Las notas pueden ser guardadas en un ID con o sin una lectura de espesor. Éstas, también, pueden ser agregadas a un ID o a una serie de números de identificación (ID) sin modificar las lecturas de espesor almacenadas.

#### Para asociar una nota a un ID o a una serie de números de identificación (ID)

1. En la pantalla de medición, pulse las teclas **[2nd F]** y **[ID#] (NOTE)**.
2. En la pantalla **NOTAS DEL ARCHIVO** (véase la Figura 11-24 en la página 215):
  - a) Seleccione una sigla para la nota que desea asociar.
  - b) Pulse la tecla **[ENTER]**.

Un visto aparece en la casilla izquierda al lado de la sigla.
  - c) Repita del paso 2.a al 2.b cuando desee asociar otras notas (hasta cuatro).

- d) En el campo **ID**, introduzca el ID o el ID inicial de la serie al cual desea asociar la(s) nota(s).
- e) En el campo **A**, introduzca el ID o el ID final de la serie al cual desea asociar la(s) nota(s).
- f) Seleccione el botón **GUARDAR** para guardar la lista de notas en el archivo. Las siglas de las notas verificadas son asignadas a la serie de los números de identificación (ID) seleccionada.

NOTAS DEL ARCHIVO			
<input type="checkbox"/> A	OBSTRUCCION	<input type="checkbox"/> N	
<input type="checkbox"/> B	AREA DELGADA	<input type="checkbox"/> O	
<input checked="" type="checkbox"/> C	FUERA TOLERANCIA	<input type="checkbox"/> P	
<input checked="" type="checkbox"/> D	ESPESOR MINIMO	<input type="checkbox"/> Q	
<input type="checkbox"/> E		<input type="checkbox"/> R	
<input type="checkbox"/> F		<input type="checkbox"/> S	
<input type="checkbox"/> G		<input type="checkbox"/> T	
<input type="checkbox"/> H		<input type="checkbox"/> U	
<input type="checkbox"/> I		<input type="checkbox"/> V	
<input type="checkbox"/> J		<input type="checkbox"/> W	
<input type="checkbox"/> K		<input type="checkbox"/> X	
<input type="checkbox"/> L		<input type="checkbox"/> Y	
<input type="checkbox"/> M		<input type="checkbox"/> Z	

ID00020

A

GUARDAR

CANCELAR

↔=Mod. ENTER=[Anul]selec ↑,2ndF↓=Mover

Figura 11-24 Selección de una nota en la tabla de notas

NOTA

El visto de las letras de identificación desaparece automáticamente cada vez que la tecla **[SAVE/SEND]** es pulsada. Por ello, es necesario seleccionar el código del comentario antes de utilizar la tecla **[SAVE/SEND]**.

11.4.3 Supresión de una nota de un archivo

Es posible borrar una nota en un archivo.

**ATENCIÓN**

Para prevenir la pérdida de datos, no suprima las notas de los códigos de sigla que hayan sido asociados a un ID o a una serie de números de identificación. Esto romperá la relación entre los códigos de sigla almacenados y los números de identificación (ID).

---

**Para suprimir una nota en un archivo**

1. Abra el archivo donde desea suprimir una nota (consúltese «Apertura de un archivo» en la página 204).
2. Pulse las teclas **[2nd F]** y **[ID#] (NOTE)**.
3. En la pantalla **NOTAS DEL ARCHIVO**:
  - a) Seleccione un código de sigla para la nota que desea eliminar.
  - b) Pulse la tecla **[▶]** para activar el modo de modificación.
  - c) Suprima todos caracteres de los comentarios almacenados.
  - d) Seleccione el botón **GUARDAR** para guardar una lista de notas modificadas en el archivo.

**11.4.4 Copia de una tabla de notas**

Las notas pueden ser copiadas fácilmente de un archivo a otro con el 38DL PLUS. Esta acción es útil cuando crea archivos en el 38DL PLUS y desea utilizar una tabla de notas común.

---

**ATENCIÓN**

Para prevenir una pérdida de datos, no copie una tabla de notas a un archivo que contiene códigos de siglas almacenados. La copia podría redefinir el significado de las notas almacenadas.

Por ejemplo, si existe una nota A = SUPERFICIES CALIENTES en la tabla de notas



original, y se copia una tabla de notas con A = SUPERFICIES PINTADAS, esta acción cambia la definición de A y, por ende, el significado de cualquier nota A previamente almacenada.

### Para copiar una tabla de notas

1. Pulse la tecla **[FILE]**.
2. En el menú, seleccione el comando **NOTA-COPIA**.
3. En la pantalla **NOTA-COPIA** (véase la Figura 11-25 en la página 217):
  - a) En la sección **ARCHIVO FUENTE**, seleccione el archivo que desea copiar en la tabla de notas.
  - b) En la sección **ARCHIVO DE DESTINO**, seleccione el archivo que desea copiar a la tabla de notas.
  - c) Seleccione el botón **COPIAR**.

The screenshot shows a software interface titled 'Menú ARCHIVO' and 'NOTA-COPIA'. It is divided into two main sections: 'ARCHIVO FUENTE' (Source File) and 'ARCHIVO DE DESTINO' (Destination File). Both sections have a list of files with '2DMATRIZ001' and 'CALDERA' selected. Below the file lists, there are fields for 'TIPO' (Type), 'CREACIÓN' (Creation), 'MODOS' (Modes), and 'ESPESOR' (Thickness). The 'COPIAR' (Copy) button is highlighted in the bottom right. At the bottom of the screen, there are instructions: '← = Seleccionar. Luego, ENTER.' and '↑, ←, ENTER'.

ARCHIVO FUENTE			
OrdenarPor	◊ NOMBRE		◊ FECHA DE CREACIÓN
2DMATRIZ001			
CALDERA			
TIPO	2D+Pto. PERS	MODOS	ESPESOR
CREACIÓN	08/04/10 11:49 AM	PROT.	APAGADO

ARCHIVO DE DESTINO			
OrdenarPor	◊ NOMBRE		◊ FECHA DE CREACIÓN
2DMATRIZ001			
CALDERA			
TIPO	CALDERAS	MODOS	ESPESOR
CREACIÓN	08/04/10 11:41 AM	PROT.	APAGADO

← = Seleccionar. Luego, ENTER.  
 ↑, ←, ENTER

Figura 11-25 Copia de una tabla de notas de un archivo a otro

## 11.5 Protección contra escritura de los números de identificación de medidas

Es posible activar la protección contra escritura de los números de identificación (ID) para estar informado cada vez que modifica una medida de espesor en el archivo. Esta función puede ser activada en todo momento.

Cuando la función de protección contra escritura de ID está activa y desea guardar datos en una lectura de medición o A-scan, un mensaje aparecerá en la zona de ayuda. Seleccione la opción **SÍ** para reemplazar las lecturas anteriores con las nuevas, o la opción **NO** para mantener el valor original.



**Figura 11-26 Mensaje de advertencia debido a la protección contra escritura de los ID**


**Para ajustar la protección contra escritura**

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
2. En el menú, seleccione el comando **MEAS**.
3. En la pantalla **MEAS**, ajuste el parámetro **PROT. SOBRESERITURA ID** a **ACTIVADO** o **APAGADO**.
4. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.

**11.6 Pantalla de revisión de números de identificación (ID)**

Es posible consultar los datos almacenados en el archivo activo mediante la pantalla de revisión de números de identificación (ID). La tecla **[ID#]** permite activar y desactivar la pantalla de revisión de los números de identificación (ID). La pantalla de revisión de los ID muestra el A-scan y los datos para el ID activo.

La Figura 11-27 en la página 219 muestra un ejemplo de la pantalla de revisión de los ID y describe su contenido. El área debajo del A-scan está reservada para los indicadores de estado que describen los valores de espesor almacenados y que son visualizados en la pantalla. Los indicadores son las mismas abreviaciones que aquellas utilizadas por el equipo para enviar las órdenes de mando (consúltese «Administración de la comunicación y transferencia de datos» en la página 265).

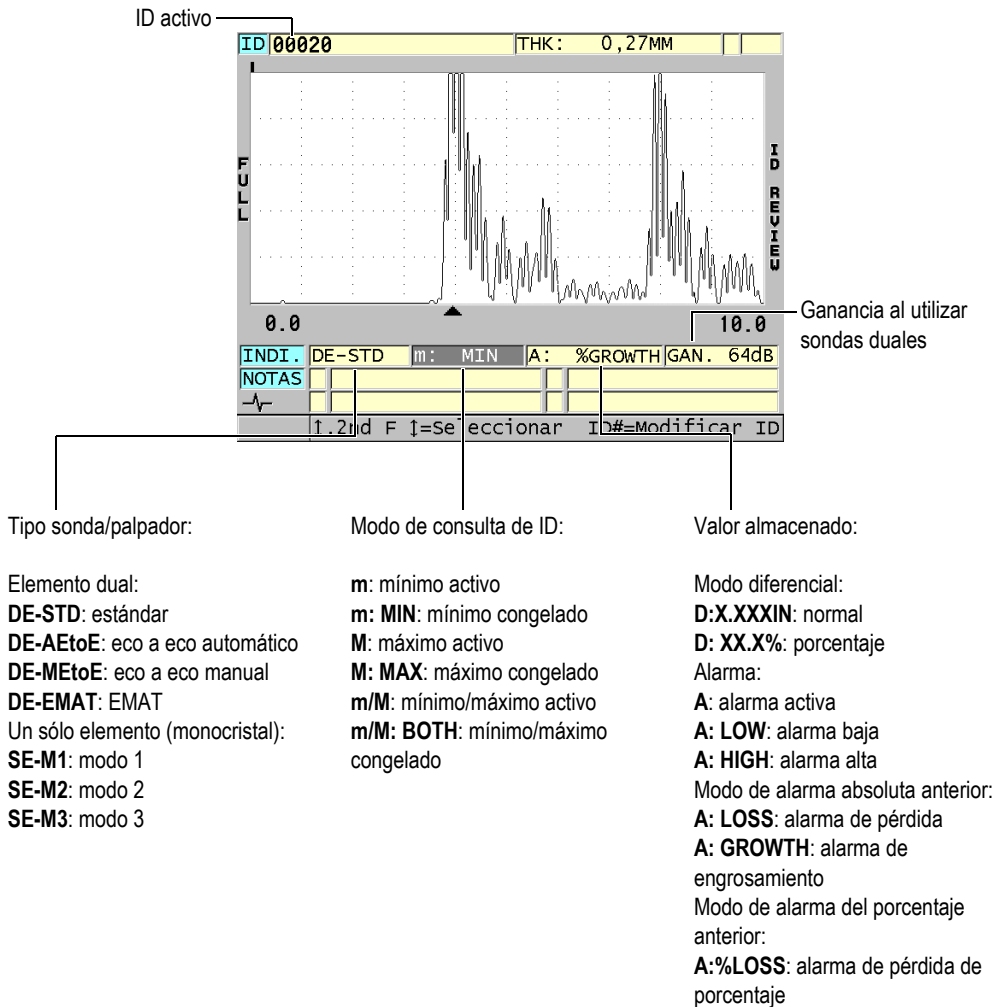

**Figura 11-27 Pantalla de revisión de números de identificación (ID)**

La pantalla de revisión de ID tiene tres propósitos:

- Revisar el contenido del registrador de datos, repasando los números de identificación (ID) guardados en el archivo activo.
- Navegar a través del archivo para cambiar la ubicación de los ID de medición en curso a un área existente en el archivo de datos.

- Cambiar la ubicación del ID de medición a cualquier área existente en el archivo de datos con el fin de modificar está ubicación de ID.

### 11.6.1 Consulta de los datos almacenados y modificación del ID activo

La pantalla de revisión de ID sirve para consultar los datos en el archivo activo.

#### Para consultar datos almacenados y modificar el ID activo

1. Abra el archivo que desea consultar (consúltese «Apertura de un archivo» en la página 204).
2. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[ID#]**.
3. En la pantalla de revisión de ID (véase la Figura 11-27 en la página 219):
  - a) Consulte el A-scan, los indicadores de estado, las notas, los valores de medición del ID activo.
  - b) Pulse la tecla de dirección **[▲]** para visualizar los datos del siguiente ID en el archivo.
  - c) Pulse la tecla de dirección **[▼]** para visualizar los datos del ID anterior en el archivo.
  - d) Pulse las teclas **[2nd F]** y **[▲]**, o **[2nd F]** y **[▼]** para desplazarse respectivamente al último ID o al primer ID en el archivo.
  - e) Pulse la tecla **[ID#]** para modificar el ID (consúltese «Modificación de ID» en la página 220).
4. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición con el nuevo ID activo.

### 11.6.2 Modificación de ID

Es posible modificar el ID para uno de los siguientes propósitos:


- Modifique el ID activo para desplazarse rápidamente al ID existente. Este procedimiento es útil al utilizar una amplia base de datos en la cual tomaría mucho tiempo ubicar un ID deseado, utilizando las teclas de dirección.
- Modifique un ID activo con un nuevo ID inexistente en el archivo. Este modo es útil cuando desea incluir puntos de medición adicionales en un archivo activo. Los número de identificación (ID) pueden ser agregados en una base de datos (inicio, centro, fin).

**NOTA**

Ningún dato almacenado es visualizado al modificar el ID.

### Para utilizar el modo de modificación de ID

1. Abra el archivo en el que desea modificar un ID (consúltase «Apertura de un archivo» en la página 204).
2. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[ID#]**.
3. Seleccione el ID que desea modificar (consúltase «Consulta de los datos almacenados y modificación del ID activo» en la página 220).
4. Pulse nuevamente la tecla **[ID#]** y modifique el valor del ID (véase la Figura 11-28 en la página 221).

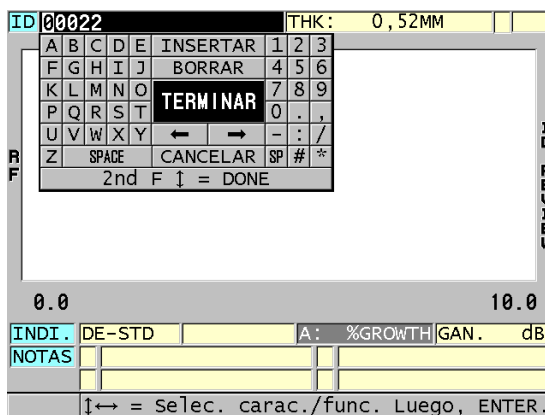

**Figura 11-28 Modificación del ID #**

5. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición con el nuevo ID activo.
6. Si el ID modificado no se encuentra en la base de datos, en el mensaje que aparece en la zona de texto (véase Figura 11-29 en la página 222), seleccione **INSERTAR** para introducir un nuevo ID antes del ID activo.

O

Seleccione **INCLUIR** para agregar un nuevo ID al final del archivo.

ID	Y7	THK:	, MM	IN	LOS
R F					
ID REVIEW					
0.00		0.20			
INDI.	SE-M1			GAN.	dB
NOTAS					
ID no hallado: INSERTAR INCLUIR CANCELAR					

**Figura 11-29 Mensaje cuando el ID modificado no se encuentra en la base de datos**

7. Pulse la tecla [SAVE/SEND], con o sin una medida en la pantalla, para que el ID modificado se vuelva un elemento permanente de la base de datos.  
La secuencia reanuda en el ID anterior activo.

### 11.6.3 Supresión de los datos del archivo activo



#### ATENCIÓN

Los datos, que han sido borrados mediante las siguientes técnicas, **no pueden** ser recuperados.

---

#### Para suprimir una sola medición

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla [ID#].  
La pantalla de revisión de los números de identificación aparece y muestra un ID activo con sus datos almacenados.
2. Seleccione el ID que desea borrar (consultese «Consulta de los datos almacenados y modificación del ID activo» en la página 220).

3. Pulse las teclas **[2nd F]** y **[FILE] (CLR MEM)** para borrar los datos del ID seleccionado.  
El ID seleccionado cambia al siguiente ID de la secuencia.

---

**CONSEJO**

Para reemplazar una lectura de espesor, es más fácil guardar una nueva medida en el ID seleccionado, en la pantalla de medición. Si no desea guardar ninguna medida en el ID especificado, pulse la tecla **[SAVE/SEND]** en la pantalla de medición cuando no se esté efectuando ninguna medida. Ningún valor será guardado y «—, —» aparecerá en el ID especificado.

- 
4. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.

---

**NOTA**

Al borrar las medidas almacenadas en un ID, el ID también será borrado. En todos los otros tipos de archivo, sólo los datos de espesor y A-scan son borrados.

---

## 11.7 Creación de informes

El 38DL PLUS genera informes de datos de inspección sin necesidad de estar conectado a un PC o a una impresora. Los siguientes informes pueden ser creados:

### Sumario del archivo

Presenta información estadística de base del archivo (espesor mínimo y área, espesor máximo y ubicación, condición de alarma alta y baja con la desviación media, mediana y estándar).

### Sumario del valor mínimo y máximo

Lista los número de identificación que contienen valores de espesor mínimo y máximo en el archivo.

### Sumario de la alarma

Muestra una lista con todas las ubicaciones de los números de identificación donde se ha producido una alarma baja y una alarma alta.

### Comparación de archivos

Permite seleccionar dos archivos para compararlos. El primer archivo contiene los datos de inspección previos y el segundo archivo, los datos de inspección recientes. El informe indica la pérdida de pared máxima, las áreas de engrosamiento y los número de identificación (ID).

### Revisión del valor mínimo

Permite revisar todos los números de identificación que contienen un espesor mínimo en el archivo seleccionado. Es posible verificar todos los números de identificación de espesor mínimo y modificarlos de ser necesario.

## Para generar un informe

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[FILE]**.
2. En el menú, seleccione el comando **INFORME**.
3. En el submenú, seleccione el tipo de informe que será creado. Si la opción seleccionada es:
  - **SUMARIO DEL ARCHIVO**, pase a la etapa 4
  - **SUMARIO MÍN./MÁX.**, pase a la etapa 5
  - **COMPARACIÓN ARCHIVOS**, pase a la etapa 6
  - **SUMARIO DE LA ALARMA**, pase a la etapa 7
  - **REVISAR MÍN.**, pase a la etapa 8
4. En la pantalla **RESUMEN DE ARCH.** (véase la Figura 11-30 en la página 225):
  - a) Seleccione el archivo que servirá para crear un informe.
  - b) Seleccione **INFORME**.

El informe aparece en la pantalla **SUMARIO DEL ARCHIVO** (véase la Figura 11-31 en la página 225).



**Figura 11-30 Pantalla de informe SUMARIO DEL ARCHIVO**

**Figura 11-31 Informe SUMARIO DEL ARCHIVO**

- c) Seleccione **CANCELAR** para regresar a la pantalla de medición, o **NUEVO INFORME** para generar otro informe.
5. En la pantalla **SUMARIO MÍN./MÁX.**:
  - a) Seleccione el archivo que servirá para crear un informe.
  - b) Seleccione **INFORME**.  
El informe aparece en la pantalla **SUMARIO MÍN./MÁX.** con el primer ID de espesor mínimo resaltado. Véase la Figura 11-32 en la página 226.

SUMARIO MÍN./MÁX.

VAL. MÍN. : 0,17

VAL. MÁX. : 0,52

CANT. MÍN. : 1

00021

CANT. MÁX. : 2

00022

00023

CANCELAR NUEVO INFORME

**Figura 11-32 Informe SUMARIO MÍN./MÁX.**

- c) Pulse la teclas [2nd F] y [▲], o las teclas [2nd F] y [▼] para desplazarse entre la lista de **CANT MÍN.** y la lista **CANT. MÁX.**
  - d) Seleccione **CANCELAR** para regresar a la pantalla de medición, o **NUEVO INFORME** para generar otro informe.
6. En la pantalla **COMPARACIÓN ARCHIVOS** (véase la Figura 11-33 en la página 227):
- a) En la lista superior, seleccione el archivo de referencia.
  - b) En la lista inferior, seleccione el archivo que será comparado; es decir, el archivo que contiene los datos más recientes de los mismos puntos de medición.
  - c) Seleccione **INFORME**.  
El informe aparece en la pantalla **COMPARACIÓN ARCHIVOS** con el ID de la máxima pérdida de la pared resaltado. Véase la Figura 11-34 en la página 227.

Menú ARCHIVO COMPARACIÓN ARCHIVOS			
OrdenarPor	NOMBRE	FECHA DE CREACIÓN	
<div>NONAME00</div> <div>0000</div> <div>PIPE1</div>			
TIPO	INCREMENTAL	MODO	ESPESOR
CREACIÓN	09/15/10 04:26 PM	PROT.	ACTIVADO
OrdenarPor	NOMBRE	FECHA DE CREACIÓN	
<div>0000</div> <div>PIPE1</div> <div>PIPE2</div>			
TIPO	INCREMENTAL	MODO	ESPESOR
CREACIÓN	09/15/10 04:42 PM	PROT.	ACTIVADO
INFORME		CANCELAR	
↔ = Seleccionar. Luego, ENTER.			
↑, ↔, ENTER			

Figura 11-33 Pantalla COMPARACIÓN ARCHIVOS

COMPARACIÓN ARCHIVOS	
PÉRDIDA PARED MÁX.:	0.272
PÉRDIDA PARED MEDIA:	0.151
CANT ID PérParedMáx:	1
005	
CANT ID ENGROSAM.:	5
<div>001</div> <div>003</div> <div>007</div> <div>008</div>	
<div>CANCELAR</div> <div>NUEVO INFORME</div>	

Figura 11-34 Informe COMPARACIÓN ARCHIVOS

- d) Consulte los ID de pérdida de pared máxima y de engrosamiento máximo.
  - e) Seleccione **CANCELAR** para regresar a la pantalla de medición, o **NUEVO INFORME** para generar otro informe.
7. En la pantalla **SUMARIO DE LA ALARMA**:
  - a) Seleccione el archivo que servirá para crear un informe.

- b) Seleccione **INFORME**.

El informe aparece en la pantalla **SUMARIO DE LA ALARMA** con el primer ID de alarma baja resaltado. Véase la Figura 11-35 en la página 228.


The screenshot shows a software interface titled "SUMARIO DE LA ALARMA" in a blue header bar. Below the header, there are two sections. The first section is labeled "CANT. BAJAS:" followed by a text box containing the number "1". Below this text box is a list of IDs, with "00021" highlighted in black. The second section is labeled "CANT. ALTAS:" followed by a text box containing the number "1". Below this text box is a list of IDs, with "00022" highlighted in blue. At the bottom of the interface, there are two buttons: "CANCELAR" and "NUEVO INFORME".

**Figura 11-35 Informe SUMARIO DE LA ALARMA**

- c) Revise los ID de alarma baja y alta.
- d) Seleccione **CANCELAR** para regresar a la pantalla de medición, o **NUEVO INFORME** para generar otro informe.
8. En la pantalla **REVISAR MÍN.:**
- a) Seleccione el archivo que servirá para crear un informe.
- b) Seleccione **INFORME**.  
El informe aparece en la pantalla **SUMARIO MÍN./MÁX.** con el ID de espesor mínimo resaltado. Véase la Figura 11-36 en la página 229

**Figura 11-36 Informe SUMARIO MÍN./MÁX.**

- c) En la lista, seleccione un ID.  
El 38DL PLUS regresa a la pantalla de medición y activa el código de ID de valor mínimo seleccionado (véase la Figura 11-37 en la página 229).

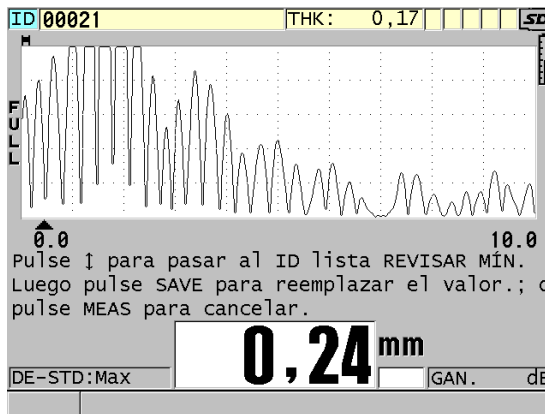

**Figura 11-37 Retorno a la pantalla de medición**

- d) De ser necesario, coloque nuevamente la sonda en el espesor mínimo para verificar el valor y, después, pulse la tecla [SAVE/SEND] para guardar la nueva medida.

- e) Utilice las teclas de dirección [▲] y [▼] para pasar a otro ID de valor mínimo en la lista.
- f) Pulse la tecla [MEAS] para salir de la revisión de los valores mínimos.

---

## 12. Configuración de sondas duales

---

El 38DL PLUS es compatible con una amplia gama de sondas. El equipo permite crear, almacenar y consultar rápidamente las configuraciones de las sondas utilizadas en aplicaciones especiales.

El 38DL PLUS viene con configuraciones predefinidas que se albergan siempre en la memoria interna y no pueden ser borradas (véase la Tabla 19 en la página 231). Las configuraciones predefinidas permiten iniciar rápidamente con una aplicación. Sin embargo, es posible cambiar fácilmente las configuraciones y crear hasta 35 configuraciones personalizadas, lo cual ofrece flexibilidad para una gran variedad de aplicaciones.

**Tabla 19 Configuraciones predefinidas**

Cantidad	Tipo de configuración	Aplicación
22	Predefinida	Sondas monocristales y duales estándares
7	Predefinida	Opción <i>software</i> Alta penetración
2	Predefinida	Opción <i>software</i> Óxido interno
35	Definido por el usuario	Aplicaciones frecuentes

## 12.1 Palpadores estándares D79X y otras sondas duales

El 38DL PLUS es compatible con una línea completa de sondas duales Evident para medidores de espesor (véase la Tabla 20 en la página 233). El 38DL PLUS reconoce automáticamente el palpador D79X cuando es conectado y efectúa automáticamente la calibración de la compensación cero de la sonda ([**Do ZERO**]).

El 38DL PLUS reconoce la sonda gracias a un chip de identificación ubicado en el conector del cable. De esta manera, el 38DL PLUS puede identificar automáticamente los parámetros y la corrección del recorrido en V de la sonda conectada. Generalmente, esto permite lograr procedimientos de alto grado de precisión, que, además, pueden ser reproducidos. Para una mejor prestación, Evident recomienda el uso de sondas/palpadores duales Evident. Evident no garantiza un buen funcionamiento con sondas de otras marcas o que no hayan sido fabricadas para ser utilizadas con el 38DL PLUS.

Si una sonda dual, sin chip de reconocimiento, es conectada al 38DL PLUS, el equipo muestra un mensaje para seleccionar una configuración de sonda genérica o personalizada, creada y almacenada anteriormente. El 38DL PLUS puede crear y almacenar configuraciones personalizadas para sondas duales, sin el chip de reconocimiento, que cuenten con una banda de frecuencia de 1 MHz a 10 MHz.


## 12.2 Creación de una configuración para sondas duales no estándares

El 38DL PLUS detecta automáticamente la sonda/palpadores duales de la serie D79X estándar, y carga automáticamente los ajustes apropiados. Sin embargo, cuando una sonda dual no estándar es conectada, es necesario crear una configuración personalizada.

### Para crear una configuración para una sonda dual no estándar

1. Conecte una sonda dual no estándar al 38DL PLUS.
2. En la pantalla **GENERIC SETUP SELECTION** (véase la Figura 12-1 en la página 233):
  - a) En la lista **SETUP TYPE**, seleccione **PREDEFINIDO**.
  - b) En la lista **SELEC. CONFIG.**, seleccione la configuración que tenga una frecuencia lo más cercana posible a la de la sonda conectada.



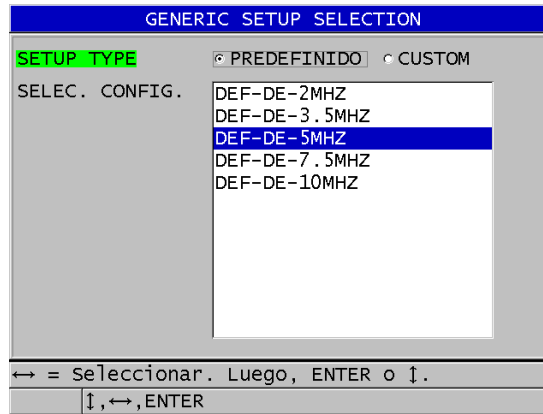

**Figura 12-1 Pantalla GENERIC SETUP SELECTION**

3. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.
4. Pulse la tecla **[XDCR RECALL]**.
5. En el menú, seleccione el comando **PALPADOR DUAL PREDEF.**
6. En la pantalla **PALPADOR DUAL PREDEF.**, seleccione entre la lista de sondas predefinidas, la sonda cuya frecuencia y diámetro sean lo más próximo a la sonda dual conectada (véase la Tabla 20 en la página 233).

**Tabla 20 Sondas predefinidas**

Sonda predefinida	Frecuencia	Diámetro de la punta
D790/791/D799	5 MHz	11,0 mm
D792/D793	5 MHz	7,2 mm
D794/D795	10 MHz	7,2 mm
D797	2 MHz	22,9 mm
D798/D7226	7,5 MHz	7,2 mm
D7912/D7913	10 MHz	7,5 mm
MTD705	5 MHz	5,1 mm
D7906 (THRU-COAT)	5 MHz	11,0 mm
D7908	7,5 MHz	7,2 mm
Configuraciones genéricas para sondas duales:		
DEF-DE-2MHZ	2 MHz	

Tabla 20 Sondas predefinidas (continuación)

Sonda predefinida	Frecuencia	Diámetro de la punta
DEF-DE-3.5MHZ	3,5 MHz	
DEF-DE-5MHZ	5 MHz	
DEF-DE-7.5MHZ	7,5 MHz	
DEF-DE-10MHZ	10 MHz	

7. En la pantalla **ACTIVA** (véase la Figura 12-2 en la página 234):
- a) Ajuste el parámetro **OpciónMedición** a uno de los modos de detección de ecos para utilizarlo con la sonda seleccionada. Consúltese «Modos de detección de ecos con sondas duales» en la página 93 para obtener mayores detalles.
  - b) En el parámetro **NOMBRE CONFIG.**, introduzca el nombre de la configuración que describe la sonda y la aplicación utilizada.
  - c) Ajuste el parámetro **VELOCIDAD** a la velocidad de propagación deseada del sonido en el material de la pieza bajo ensayo.
  - d) De ser necesario, ajuste el valor **GANANCIA MÁX.** (consúltese «Ganancia máxima» en la página 251).
  - e) De ser necesario, ajuste el valor **SUPRESIÓN EXT.** (consúltese «Ajuste la supresión extendida con las sondas duales» en la página 155).
  - f) Pulse la tecla **[SAVE/SEND]** para guardar los cambios de la configuración.

MenúCONSULTA	ACTIVA
OpciónMedición	ESTÁNDAR
NOMBRE CONFIG.	DEF-D790/791
TIPO PALPADOR	D790/791
VELOCIDAD	5,742 MM/us
GAN.	61dB
SUPRESIÓN EXT.	130,00ns
↔ = Modif. valor. Luego, ENTER o ↑.	
↑,↔,ENTER	

Figura 12-2 Pantalla ACTIVA

8. En la pantalla **GUARDAR CONFIGURACIÓN**:
  - a) De ser necesario, resalte el parámetro **GUARDAR COMO** y, después, modifique el nombre de la configuración.
  - b) En la lista **GUARDAR EN**, seleccione el lugar de almacenamiento de la configuración.
  - c) Seleccione el botón **SAVE**.
9. De regreso en la pantalla **ACTIVA**, pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.

## 12.3 Consulta y activación de las configuraciones almacenadas de sondas duales

El 38DL PLUS permite almacenar, consultar y activar configuraciones de sondas duales. Estas configuraciones almacenadas también incluyen la información sobre la calibración, como la velocidad, el retardo del cero, el recorrido en V y la ganancia por defecto. Esta función permite intercambiar entre las diversas configuraciones de sondas que fueron creadas para diferentes aplicaciones.



### ATENCIÓN

Los datos no guardados se perderán si se consulta la configuración de otra aplicación. Antes de consultar otra configuración, guarde todas las modificaciones efectuadas en la configuración activa.


---

#### Para consultar una configuración de sonda dual personalizada

1. Pulse la tecla **[XDCR RECALL]**.
2. En el menú, seleccione el comando **PALPADOR DUAL PERS.**
3. En la pantalla **PALPADOR DUAL PERS.**, seleccione la configuración personalizada deseada.
4. En la pantalla **ACTIVA**, consulte los parámetros de configuración.
5. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición y activar la configuración en consulta.

## 12.4 V-Path

El V-path (trayectoria en V) es la ruta que recorren las ondas de ultrasonidos de un elemento a otro en la sonda dual. Debido a que la trayectoria en V es ligeramente más larga que el doble del espesor, el equipo debe calcular un valor de compensación para obtener la verdadera medida del espesor. El uso de la trayectoria en V o V-Path permite que el 38DL PLUS mida el espesor con la más alta fiabilidad y repetibilidad.

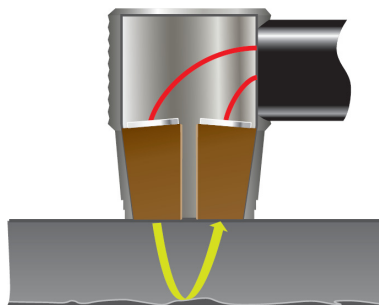

**Figura 12-3 Ilustración del V-Path (o Trayectoria en V)**

Cuando un palpador dual de la serie D79X estándar de Evident es conectado, el 38DL PLUS lo reconoce automáticamente y activa la configuración apropiada y la corrección V-Path por defecto. El 38DL PLUS también cuenta con una función para crear una compensación personalizada de la trayectoria en V para casi cualquier palpador dual. Esta curva de compensación es guardada junto con la configuración personalizada.

### 12.4.1 Activación de la función V-Path

Para crear una curva de corrección es necesario, primero, activar la función V-Path (o Trayectoria en V).

#### Para activar la función V-Path

1. Pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
2. En el menú, seleccione el comando **MEAS**.
3. En la pantalla **MEAS**, ajuste el parámetro **VPATH CAL ENABLE** a **ACTIVADO**.
4. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.

## 12.4.2 Creación de la curva del recorrido en V para una sonda dual no estándar

Para crear una trayectoria en V personalizada es necesario utilizar un bloque de calibración de varios espesores, que representen el espesor mínimo y máximo de la pieza bajo ensayo. La calibración debe efectuarse por lo menos en tres espesores distintos. Para generar una curva de corrección de la trayectoria en V, es posible utilizar hasta diez espesores conocidos. A mayor uso de los puntos de calibración en la trayectoria en V, mejor será la precisión de la medición.

---

### IMPORTANTE

Cuando se utiliza un palpador dual genérico, es necesario precisar el alcance de espesor sobre el cual se efectuarán las mediciones. El espesor mínimo y máximo depende de:

- Frecuencia de la sonda
- Material bajo ensayo
- Ángulo de tejado de la sonda
- Retardo del material en la sonda
- Señal de sonido en la sonda



### ATENCIÓN

Evident no puede garantizar la precisión o la prestación de las sondas que no son de la serie D79X. El usuario debe asegurarse de que la sonda dual genérica funcione correctamente y sea la indicada para la aplicación.

---

### Para crear una curva de corrección V-Path de una sonda dual no estándar


1. Asegúrese de que la sonda no esté acoplada en el material bajo ensayo y que no presente ningún residuo de acoplante en la punta de la sonda.
2. Pulse las teclas **[2nd F]** y **[CAL ZERO] (Do ZERO)** para efectuar la calibración cero de la sonda.
3. Para asegurar una detección adecuada de ecos con el equipo:

- a) Pulse la tecla **[RANGE]** hasta obtener un valor superior al espesor máximo del bloque de calibración.
- b) Coloque la sonda en el espesor más grueso del bloque de calibración, pulse la tecla **[GAIN]** y ajuste la ganancia para que el equipo detecte adecuadamente el eco de fondo. Asegúrese de no generar señales parásitas por encima del 20% de la altura de la pantalla.

**NOTA**

Puede que la lectura del espesor no sea precisa debido a que aún no se ha compensado el desplazamiento de valor cero.

- c) Coloque la sonda en el nivel más delgado del bloque de calibración.
  - d) De ser necesario, pulse la tecla **[GAIN]** para ajustar la ganancia de manera que el equipo detecte correctamente el eco de fondo.
  - e) De ser necesario, ajuste la supresión extendida para que el medidor detecte adecuadamente la señal de fondo (consúltese «Ajuste del parámetro supresión en el modo de detección manual eco a eco» en la página 97).
  - f) Asegúrese de que el equipo detecte correctamente los ecos en todos los espesores del bloque de calibración.
- 4. Active la función V-Path (consúltese «Activación de la función V-Path» en la página 236 para obtener mayores detalles).
  - 5. Coloque la sonda en uno de los espesores del bloque que represente el espesor más grueso de la pieza bajo ensayo.
  - 6. Pulse la tecla **[CAL VEL]**.
  - 7. En la zona de mensajes de ayuda, seleccione **SÍ** a la pregunta **VPath Calibration?** (véase la Figura 12-4 en la página 238).

 

**Figura 12-4 Respuesta afirmativa al mensaje de calibración V-Path**

- 8. Mantenga la sonda en el espesor grueso y pulse la tecla **[ENTER]** al obtener una lectura de espesor estable.

9. En la pantalla **CAL. RECORRIDO EN V**, modifique el valor del punto **1** según el espesor conocido (véase la Figura 12-5 en la página 239).

CAL. RECORRIDO EN V				
INTRODUZCA VALOR PARA PTO BLOQUE CAL.: 1				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
5.46	---	---	---	---
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
---	---	---	---	---
SGTE PTO. BLOQUE CALIBRACIÓN 2				
Then CAL VEL to measure next selected test block point or MEAS if done.				
←= Mover ↑=Selec. MEAS/ENTER= Terminar				
↑, ←, ENTER, MEAS, CAL VEL				

**Figura 12-5 Valor del punto 1 para la calibración V-Path**

10. Pulse la tecla **[CAL VEL]**.
11. Coloque la sonda en el siguiente espesor grueso del bloque y, cuando obtenga una lectura estable, pulse la tecla **[ENTER]**.
12. En la pantalla **CAL. RECORRIDO EN V**, modifique el valor del siguiente punto según el espesor conocido.
13. Repita del paso 10 al paso 12 para los otros espesores. Es necesario un mínimo de tres puntos de calibración de la trayectoria en V y un máximo de diez.
14. Después de introducir el valor conocido de todos los espesores para todos los puntos de calibración, pulse la tecla **[MEAS]**.
15. Ahora, pulse la tecla **[CAL VEL]** para visualizar la tabla de calibración de la trayectoria en V.

O

Guarde la calibración de la trayectoria en V como una configuración personalizadas de sonda dual:

- a) Pulse la tecla **[SAVE/SEND]**.
- b) En la pantalla **GUARDAR CONFIGURACIÓN**, introduzca el nombre del archivo de configuración personalizada (véase la Figura 12-6 en la página 240).

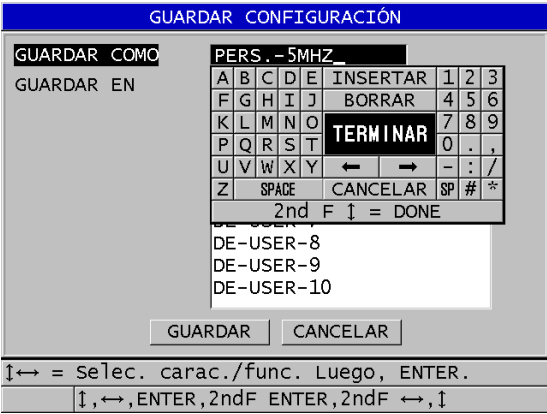


Figura 12-6 Pantalla GUARDAR CONFIGURACIÓN

- c) En la lista **GUARDAR EN**, seleccione un lugar de almacenamiento.



### ATENCIÓN

El nombre **DE-USER-X** (donde X = 1 a 10) representa un lugar vacío para almacenar una configuración. Si selecciona un lugar de almacenamiento que ya contiene datos, el contenido será borrado y reemplazado con la nueva configuración de la sonda dual personalizada.

- d) Seleccione el botón **GUARDAR** para guardar la configuración personalizada.
- e) En la pantalla **ACTIVA**, revise los parámetros.
- f) Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.  
La nueva configuración personalizada de sonda es activada, y aparece en la lista de configuraciones personalizadas de sondas duales para ser consultada.



---

## 13. Configuraciones personalizadas de sondas monocristales

---

El 38DL PLUS integra configuraciones predefinidas de sondas monocristales estándares. En algunos casos, el 38DL PLUS es enviado de fábrica con una o más configuraciones personalizadas para aplicaciones específicas. Es posible crear configuraciones personalizadas para satisfacer necesidades particulares relativas a las sondas monocristales o aplicaciones específicas. Las configuraciones predefinidas y personalizadas en la memoria del equipo permiten cambiar rápidamente entre las configuraciones de sonda y de aplicación.

### 13.1 Creación de una configuración personalizada para una sonda monocristal

Cree, a partir de una configuración estándar, una configuración personalizada cuando no le sea posible cumplir con los requisitos de medición de una aplicación particular. Después de efectuar los ajustes, cambie el nombre de la configuración y guárdela en uno de los 35 nombres de almacenamiento, disponibles para las configuraciones personalizadas.



#### **ATENCIÓN**

Los ajustes descritos en el siguiente procedimiento y en las siguientes subsecciones deben ser efectuados solamente por técnicos calificados y familiarizados con la teoría de base de la medición por ultrasonidos y de la interpretación del A-scan.

---

Los varios ajustes que son efectuados en una configuración son interactivos. Todos ellos afectan el rango de medición y la precisión de las mediciones con el 38DL PLUS. En la mayoría de casos, monitorea el A-scan antes de efectuar un ajuste. Además, durante la creación de una configuración personalizada para una aplicación específica, es importante verificar el procedimiento sobre un bloque de calibración, que represente la pieza (material y espesores) que será inspeccionada.

### Para crear una configuración personalizada para una sonda monocristal

1. Conecte la sonda monocristal en el 38DL PLUS (consúltese «Configuración de la sonda/palpador» en la página 75).
2. Pulse la tecla **[XD CR RECALL]**.
3. En el menú, seleccione el comando **PALP. MONOCRISTAL PERS.**
4. En la pantalla **PALP. MONOCRISTAL PERS.**, seleccione el lugar de la configuración personalizada deseada (**SE-USER-n**) en donde desea guardar dicha configuración.

---

<b>CONSEJO</b>
----------------

Para reducir el número de cambios de los valores de los parámetros, seleccione una configuración de sonda monocristal ya existente cuyos parámetros tengan valores muy similares a aquellos de la configuración que será creada.

---

5. En la pantalla **ACTIVA** (véase la Figura 13-1 en la página 243):
  - a) Ajuste el parámetro **MODO DETEC.** al modo de detección deseado (consúltese «Modos de detección» en la página 246 para obtener mayores detalles).

MenúCONSULTA		ACTIVA
MODO DETEC.	MODO 1	
NOMBRE CONFIG.	SE-USER-3	
TIPO MEDICIÓN	ESTÁNDAR	
TIPO PALPADOR	M112	
VELOCIDAD	5,740 MM/us	
VALOR CERO	643,0	
EnergíaImpulso	200 VOLTS	
GANANCIA MÁX.	53,9 dB	
GANAN. INICIAL	35,9 dB	
PENDIENTE TDG	1,07 dB/us	
SUP Impul.Inic	0,25 us	
PANTALLA ECO	199,65 us	
DETEC. ECO 1	PENDIENTE -	
↔ = Seleccionar. Luego, ENTER o ↓.		
↓, ↔, ENTER		

**Figura 13-1 Pantalla ACTIVA para la configuración de una sonda monocristal**

- b) Introduzca un **NOMBRE CONFIG.** que describa la sonda y la aplicación para las cuales desea crear la configuración.
- c) Ajuste el parámetro **TIPO MEDICIÓN** al tipo de medición deseado. Las opciones son:
- **ESTÁNDAR:** para la medición positiva o negativa del pico en modo 1, 2 o 3.
  - **CAPA ÓXIDO** (opcional): para la medición simultánea del espesor del tubo de caldera y del óxido interno; utilización de la opción *software* medición para la capa del óxido (consúltese «Opción software Capa de óxido» en la página 108 para obtener mayores detalles).
  - **CAPA BARRERA** (opcional): para la medición del espesor de materiales de capas de barrera delgadas (en plásticos de varias capas); uso de la opción *software* Medición múltiple. Consúltese «Opción software Medición múltiple» en la página 113 para obtener mayores detalles.
  - **PRIMER PICO:** área de detección del primer pico entre varios picos de similar amplitud. Consúltese «Primer pico» en la página 248 para obtener mayores detalles.
- d) Ajuste el parámetro **TIPO PALPADOR** para indicar el tipo de sonda utilizada con esta configuración. El tipo de sonda seleccionado debe corresponder con la frecuencia de la sonda utilizada para que el emisor y el receptor funcionen adecuadamente.
- e) Ajuste el parámetro **VELOCIDAD** según el valor de la velocidad de sonido en el material, que será inspeccionado con esta configuración (consúltese

- «Calibración de la velocidad del sonido y calibración cero en el material» en la página 83).
- f) Ajuste el **VALOR CERO** al valor de compensación cero calibrado (tiempo de vuelo del eco que no se propaga a través del material) para esta sonda. Consúltase «Calibración del equipo» en la página 79.
  - g) De ser necesario, aumente el valor del parámetro **Energía de impulso** para que la onda de ultrasonidos logre una mayor profundidad de adquisición en el material. Disminuya el valor para obtener una mejor resolución cercana a la superficie. Consúltase «Tensión del impulso» en la página 249 para obtener mayores detalles.
  - h) Ajuste la **GANANCIA MÁX.** al valor de ganancia máxima deseada. Consúltase «Ganancia máxima» en la página 251 para obtener mayores detalles.
  - i) Ajuste la **GANAN. INICIAL** al valor de ganancia inicial deseada. Consúltase «Ganancia inicial» en la página 252 para obtener mayores detalles.
  - j) Ajuste la **PENDIENTE TDG** al valor deseado de la pendiente de ganancia en función del tiempo. Consúltase «PENDIENTE TDG» en la página 252 para obtener mayores detalles.
  - k) Ajuste el **MB VACÍO** (supresión de impulso inicial) al intervalo de tiempo deseado de la supresión de impulso inicial (consúltase «Supresión del impulso principal» en la página 253 para obtener mayores detalles).
  - l) Ajuste el parámetro **PANTALLA ECO** al intervalo deseado. Consúltase «Pantalla eco» en la página 255 para obtener mayores detalles.
  - m) Ajuste el parámetro **DETEC. ECO 1** a **PENDIENTE-** para detectar el pico negativo del primer eco, o **PENDIENTE+** para detectar el pico positivo del primero eco. Consúltase «Detección del eco 1 y del eco 2» en la página 256 para obtener mayores detalles.
6. Pulse la tecla [**SAVE/SEND**].
  7. En la pantalla **GUARDAR CONFIGURACIÓN**:
    - a) De ser necesario, en la opción **GUARDAR COMO**, modifique el nombre de la configuración.
    - b) En la lista **GUARDAR EN**, seleccione la ubicación de la configuración personalizada que desea guardar.
    - c) Seleccione el botón **SAVE**.
  8. Pulse la tecla [**MEAS**] para regresar a la pantalla de medición.  
La configuración guardada se convierte en la configuración activa.

## 13.2 Ajuste rápido e individual de los parámetros del A-scan para sondas monocristales

Si se utiliza una sonda monocristal, es posible modificar individual y rápidamente los parámetros del A-scan mediante la tecla **[WAVE ADJ]**.

### Para ajustar rápida e individualmente los parámetros A-scan

1. Asegúrese de que la sonda monocristal esté conectada al equipo 38DL PLUS.
2. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[WAVE ADJ]**.  
El parámetro de ajuste del A-scan aparece en la pantalla de medición, sobre el valor del espesor en caracteres grandes. Véase la Figura 13-2 en la página 245.

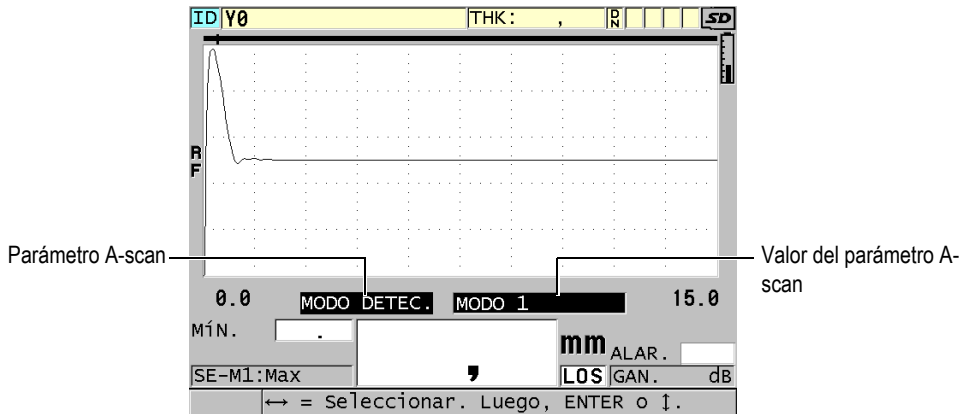


Figura 13-2 Ajuste de los parámetros del A-scan

3. Utilice las teclas de dirección **[▲]** o **[▼]** para seleccionar los parámetros que desea ajustar:
  - **MODO DETEC.** Consúltese «Modos de detección» en la página 246 para obtener mayores detalles.
  - **SUP. MODO 3** — sólo en el modo 3. Consúltese «Supresión del eco de interfase en el modo 3» en la página 260 para obtener mayores detalles.
  - **SUP. ECO IF** — sólo para el modo 2 y 3. Consúltese «Zona de supresión del eco de interfase» en la página 258 para obtener mayores detalles.

- **DETEC. ECO 2** — sólo para el modo 2 y 3. Consúltase «Detección del eco 1 y del eco 2» en la página 256 para obtener mayores detalles.
  - **DETEC. ECO 1**. Consúltase «Detección del eco 1 y del eco 2» en la página 256 para obtener mayores detalles.
  - **PANTALLA ECO**. Consúltase «Detección del eco 1 y del eco 2» en la página 256 para obtener mayores detalles.
  - **MB VACÍO** (supresión de impulso inicial). Consúltase «Supresión del impulso principal» en la página 253 para obtener mayores detalles.
  - **PENDIENTE TDG**. Consúltase «PENDIENTE TDG» en la página 252 para obtener mayores detalles.
  - **GANAN. INICIAL**. Consúltase «Ganancia inicial» en la página 252 para obtener mayores detalles.
  - **GANANCIA MÁX.**. Consúltase «Ganancia máxima» en la página 251 para obtener mayores detalles.
  - **PULSADOR DE ALIMEN.** (energía de impulso). Consúltase «Tensión del impulso» en la página 249 para obtener mayores detalles.
  - **TIPO PALPADOR**
  - **TIPO MEDICIÓN**. Consúltase el paso 5.c en la sección «Creación de una configuración personalizada para una sonda monocristal» en la página 241 para obtener mayores detalles.
4. Utilice las teclas de dirección [◀] o [▶] para seleccionar el valor del parámetro escogido.
  5. Repita los pasos 3 y 4 para ajustar otros parámetros.
  6. Pulse nuevamente la tecla [WAVE ADJ] para ocultar los parámetros del A-scan.

## 13.3 Modos de detección

Existen tres modos de detección (**Modo 1**, **Modo 2** y **Modo 3**):

### Modo 1

Mide el tiempo de vuelo entre el impulso inicial y el primer eco de fondo.  
Uso de las sondas de contacto directo. Véase la Figura 13-3 en la página 247.

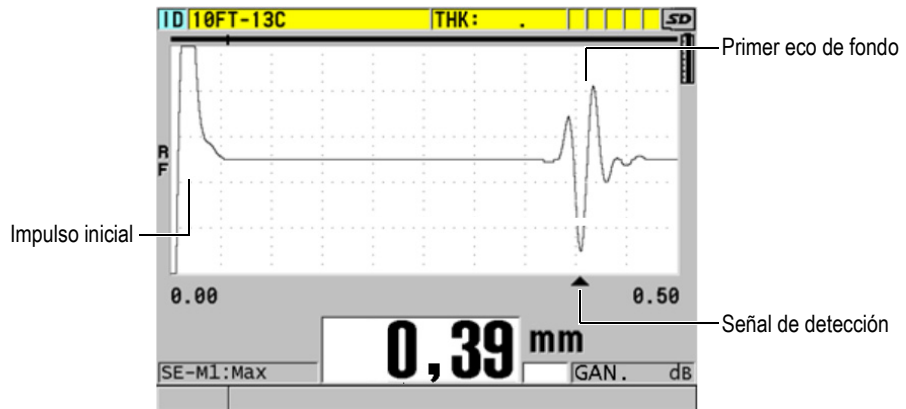


Figura 13-3 Ejemplo del modo de detección 1

## Modo 2

Mide el tiempo de vuelo entre el eco de interfase (o de la línea de retardo) y el primer eco de fondo. Uso de las sondas de líneas de retardo, o inmersión. Véase la Figura 13-4 en la página 247.

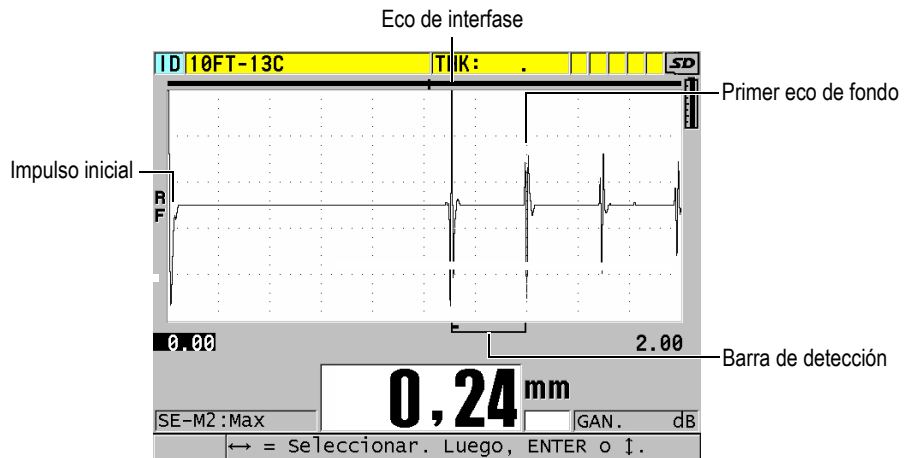


Figura 13-4 Ejemplo del modo de detección 2

### Modo 3

Medición del tiempo de vuelo entre un eco de fondo y el siguiente eco de fondo. Uso de las sondas de línea de retardo, o inmersión. Véase la Figura 13-5 en la página 248.

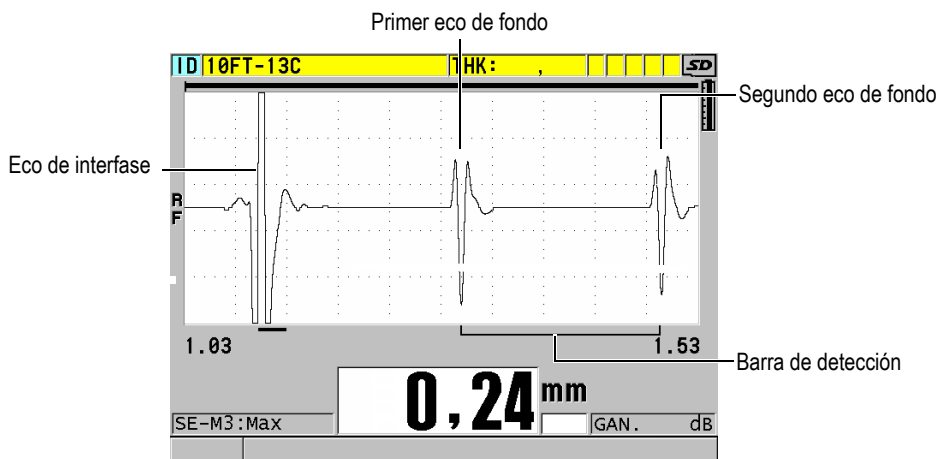


Figura 13-5 Ejemplo del modo de detección 3

#### NOTA

Consúltense «Pantalla eco» en la página 255 para obtener mayor información sobre los modos con la pantalla de ecos.

## 13.4 Primer pico

Con sondas monocristales, el 38DL PLUS detecta normalmente los picos más altos en la parte positiva o negativa de la onda de radiofrecuencia. Esta función es adecuada para la mayoría de aplicaciones de medición de espesor precisas.

Sin embargo, esta detección normal de los picos puede ser inestable en aplicaciones en las que el eco de fondo es irregular y contiene varios picos negativos o positivos de casi la misma amplitud. Por ende, la lectura del espesor podría fluctuar si el medidor



cambia la detección de un pico a otro. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en aplicaciones donde se requiere medir la longitud de pernos o el espesor de la resina sobre la fibra de vidrio (véase Figura 13-6 en la página 249). En estos casos, para estabilizar la detección del eco y la lectura de la medida, seleccione el algoritmo del primer pico. De esta manera, se detectará el primero de varios picos con una amplitud similar. Consúltase la etapa 5.c en la «Creación de una configuración personalizada para una sonda monocristal» en la página 241.

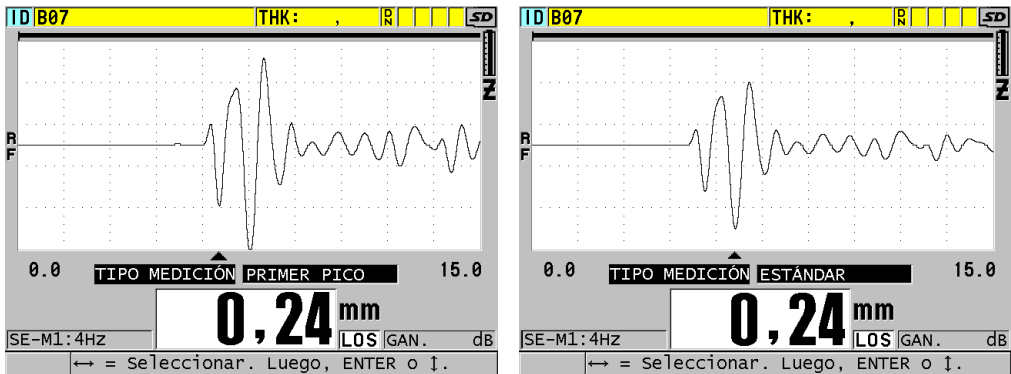


Figura 13-6 Detección del primer o segundo pico negativo

## 13.5 Tensión del impulso

La tensión del impulso de excitación (impulso inicial) puede ser ajustada a uno de los siguiente valores: 60 V, 110 V, 150 V y 200 V.

Los valores más altos permiten alcanzar mayor profundidad de penetración, pero con una menor resolución cercana a la superficie, especialmente en el modo 1. En cambio, los valores inferiores permiten obtener una mejor resolución cercana a la superficie, pero logran solamente una ligera profundidad.

En la mayoría de las aplicaciones, la tensión de 110 V ofrece la mejor relación entre la señal y el ruido para los ecos de retorno. La energía del impulso indica la tensión utilizada para excitar la sonda; por ello, ésta afecta el tamaño del impulso inicial (véase la Figura 13-7 en la página 250) y la cantidad de energía dirigida hacia el material.


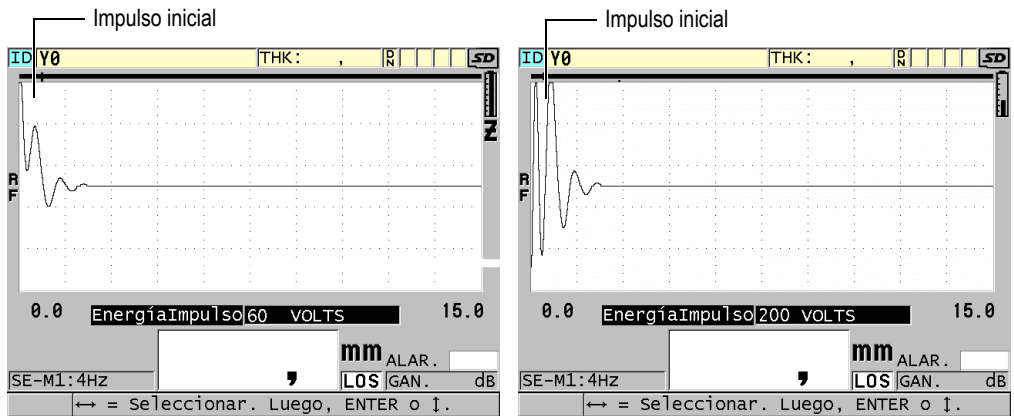


Figura 13-7 Comparación de la energía de impulso entre 60 V y 200 V

## 13.6 Curva de la ganancia en función del tiempo

Con las sondas monocristales, el 38DL PLUS utiliza el control automático de la ganancia (AGC, por sus siglas en inglés) [consúltase «Configuración de los parámetros de medición» en la página 143 para obtener detalles sobre la manera de activar la AGC] o de la ganancia en función del tiempo (TDG, por sus siglas en inglés) para ajustar automáticamente la ganancia del receptor y lograr un nivel óptimo cuando un eco es detectado.

El 38DL PLUS cuenta con tres parámetros para trazar la curva de la ganancia en función del tiempo: **GANAN. INICIAL**, **PENDIENTE TDG** y **GANANCIA MÁX.** (véase la Figura 13-8 en la página 251). A partir del nivel de la ganancia inicial, la ganancia del receptor sube en pendiente hasta el nivel de la ganancia máxima, según la frecuencia determinada en el parámetro **PENDIENTE TDG**. Al ajustar los parámetros de la ganancia del receptor, una curva TDG de trazo negro aparece en la pantalla. Ésta permite identificar claramente la zona de la ganancia inicial, de la pendiente y de la ganancia máxima.

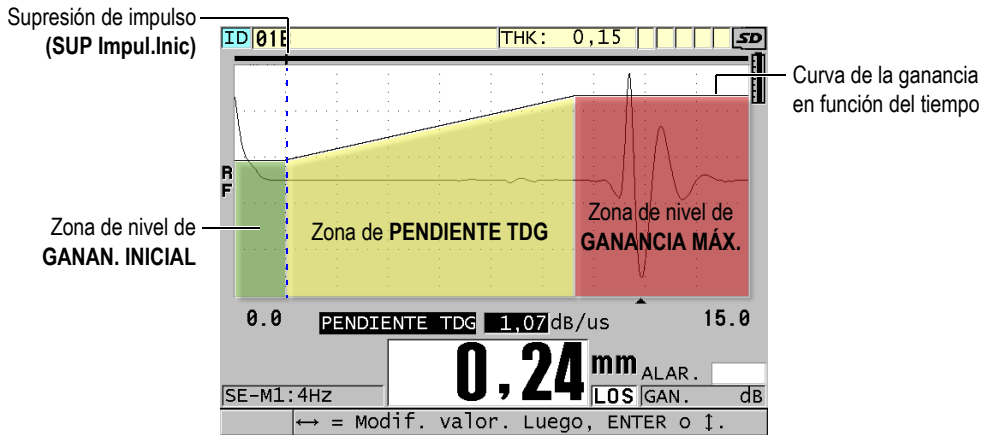

**Figura 13-8 Parámetros y zonas TDG**

Utilice la curva TDG para optimizar la resolución cercana a la superficie y obtener, al mismo tiempo, una ganancia máxima más elevada en espesores gruesos de muestras. Utilícela también durante la medición de materiales que dispersan altamente el sonido, como los metales fundidos y la fibra de vidrio. De esta manera, podrá reducir al mínimo la detección de ecos parásitos que aparecen delante del eco de fondo.

### 13.6.1 Ganancia máxima

Este parámetro indica la ganancia máxima (en función del tiempo) y posible del receptor. La ganancia máxima sirve para amplificar los ecos que están ubicados lejos en la base de tiempos. Para cualquier aplicación, ajuste una ganancia máxima lo más alta posible para detectar todos los ecos de su interés.

La ganancia máxima del receptor puede ser ajustada de 0,0 dB a 99,0 dB. Cuando ningún eco es detectado («LOS» aparece en la pantalla), la ganancia aumenta al nivel máximo ajustado para los parámetros de la ganancia inicial, de la pendiente y de la ganancia máxima. Si la ganancia máxima es ajustada a un valor muy elevado, el medidor puede generar interferencias con las señales parásitas u otras señales de ruido; si es ajustada a un valor muy bajo, puede que la amplitud de los ecos de retorno no sea lo suficientemente alta para poder detectarlos.

---

**NOTA**

La ganancia máxima nunca puede ser inferior a la ganancia inicial y su valor máximo debe ser de 99,0 dB.

---

### 13.6.2 Ganancia inicial

La ganancia inicial establece el límite superior de la ganancia del receptor a proximidad del impulso de excitación (modo 1) o del eco de interfase (modos 2 y 3). Al limitar eficazmente el tamaño del impulso de excitación o del eco de interfase, la curva TDG puede detectar los ecos producidos cerca del impulso. La ganancia inicial puede ser ajustada de 0 dB al valor máximo, que es determinado en el parámetro **GANANCIA MÁX.**

El ajuste del parámetro **GANAN. INICIAL** es crítico en aplicaciones que requieren optimizar la medición del espesor mínimo. Para ajustar este parámetro, utilice siempre un bloque de calibración que presente el espesor mínimo. Cuando la capacidad de medición del espesor mínimo es menos importante que la profundidad de penetración, y cuando la presencia de ecos parásitos no es un problema, es posible ajustar la ganancia inicial igual a la ganancia máxima.

La ganancia inicial:

- Indica la ganancia inicial (en función del tiempo) del receptor;
- amplifica los ecos cercanos al impulso inicial o al eco de la interfase; e
- inicia en cero sobre la base de tiempos y se extiende hasta:
  - la supresión del impulso inicial en el modo 1; o
  - el final de la supresión del eco de interfase, en los modos 2 y 3.

### 13.6.3 PENDIENTE TDG

La pendiente TDG controla la velocidad de subida de la ganancia del receptor, desde el nivel de la ganancia inicial hasta el nivel de la ganancia máxima. La pendiente TDG comienza en la posición del valor del parámetro **SUP Impul.Inic**, en el modo 1, o del parámetro **SUP. ECO IF**, en el modo 2 y en el modo 3. La pendiente TDG favorece la reducción de la reflexión de la estructura granular o de fibras. Generalmente,


la pendiente TDG debe ser ajustada al nivel más alto para alcanzar la ganancia máxima lo más rápido posible, para evitar que el equipo capture señales parásitas. La pendiente puede ser ajustada de 0,0 dB/ $\mu$ s a 39,95 dB/ $\mu$ s.

## 13.7 Supresión del impulso principal

La supresión del impulso inicial es una zona en blanco que evita la captura de falsas lecturas generadas por el impulso inicial mediante el receptor. Esta zona muerta o en blanco (hasta 18 microsegundos desde el impulso de excitación) evita que los flancos de subida de los ecos del impulso de excitación sean detectados como ecos de fondo o de interfase. El final de la zona de supresión del impulso inicial indica el momento en donde el equipo empieza a buscar los ecos.


Generalmente, se debe ajustar la zona de supresión del impulso inicial justo después del área donde el equipo detecta un problema. Después, verifique con la sonda acoplada y no acoplada al material (bajo ensayo) para asegurarse de obtener medidas precisas.

En el modo 1, sin embargo, la zona de supresión del impulso inicial determina el espesor mínimo que puede ser medido. Ajuste la zona de supresión cuidadosamente después de seleccionar el nivel de la ganancia inicial (véase la Figura 13-9 en la página 254). Si la zona de la supresión del impulso inicial es muy pequeña, el equipo detecta un problema en el impulso de excitación y, por ende, le es imposible tomar la medida. Por el contrario, si la zona es muy grande, el espesor mínimo que puede ser medido es innecesariamente limitado. Cuando se utilizan sondas de inmersión, asegúrese de que la zona de supresión del impulso inicial esté siempre ajustada delante del eco de interfase, cuya trayectoria acústica es la más corta.

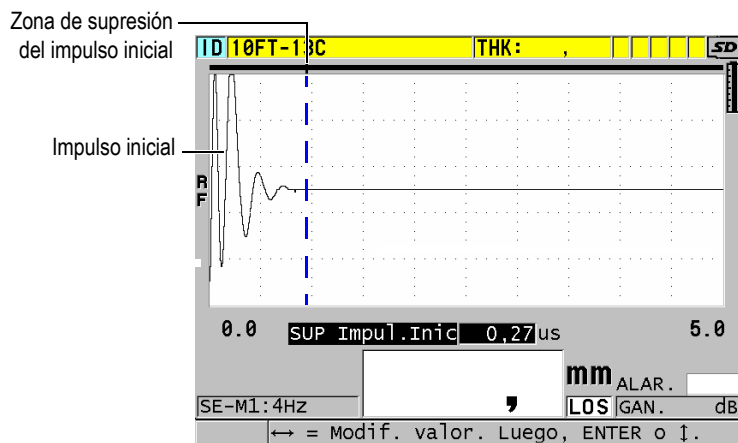

**Figura 13-9 Zona de supresión del impulso inicial en el modo 1**

En el modo 2 y en el modo 3, el ajuste de la supresión del impulso inicial no es crítico, siempre que la zona se encuentre en algún punto entre el final del impulso de excitación y el eco de interfase. Véase la Figura 13-10 en la página 254.

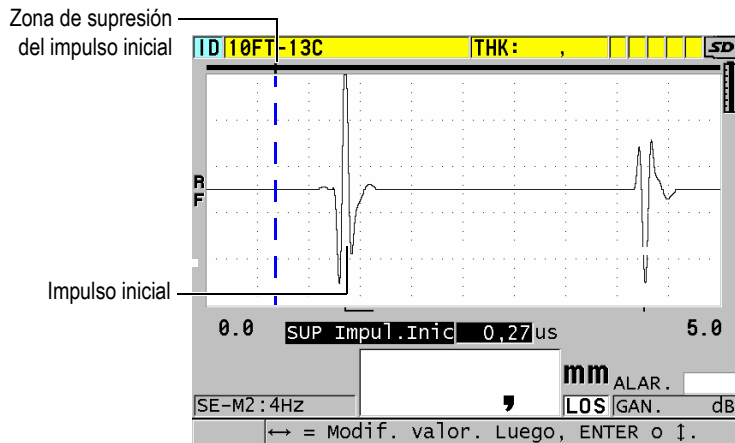


**Figura 13-10 Zona de supresión del impulso inicial en el modo 2 y en el modo 3**

## 13.8 Pantalla eco

La pantalla del eco es el intervalo de tiempo después de cada impulso inicial durante el cual el equipo es capaz de detectar ecos. La pantalla del eco inicia al final de la zona de supresión del impulso inicial y termina en  $x \mu s$  después del impulso inicial, en el modo 1, o en  $x \mu s$  después de la zona de supresión del eco de interfase, en el modo 2 y en el modo 3.

Generalmente, en el modo 1, es posible ajustar la pantalla eco a cualquier valor, mientras éste sea superior al tiempo de ida y vuelta de la trayectoria del eco en la parte más gruesa o más lenta de la pieza bajo ensayo (véase la Figura 13-11 en la página 255). No es necesario ajustar de manera exacta este parámetro, siempre y cuando éste sea lo suficientemente grande para incluir el eco de interés más lejano en la base de tiempos.

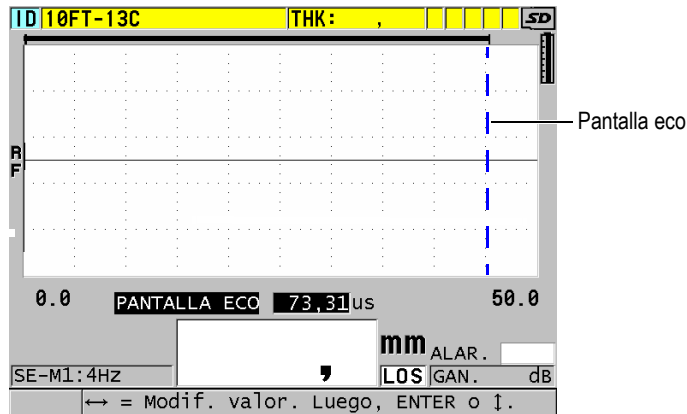

**Figura 13-11 Ajuste de la pantalla en el modo 1**

En el modo 2 y en el modo 3, la pantalla eco está limitada al intervalo de tiempo entre los ecos de interfase sucesivos (véase la Figura 13-12 en la página 256). El final de la pantalla eco debe ser ajustado delante del segundo eco de interfase para evitar una detección errónea, lo cual, a su vez, determina el alcance de medición máximo del espesor. En aplicaciones por inmersión, en el modo 2 y en el modo 3, la pantalla eco debe abarcar todo el rango o campo de las trayectorias que serán utilizadas.


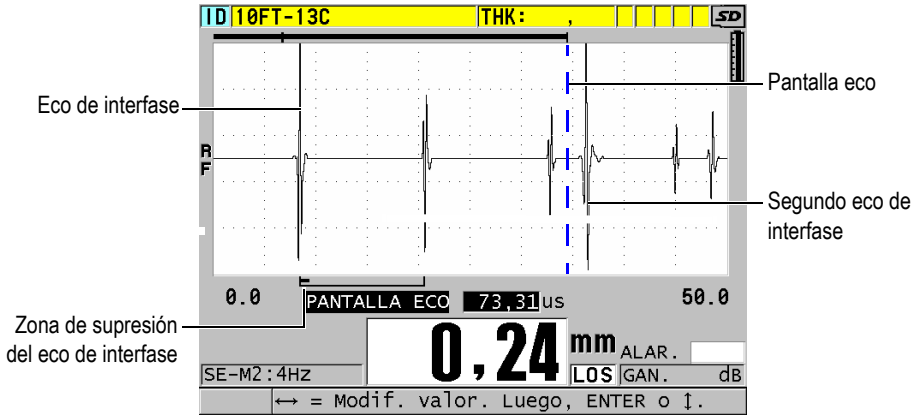


Figura 13-12 Ajuste de la pantalla eco en el modo 2 y en el modo 3

### 13.8.1 Detección del eco 1 y del eco 2

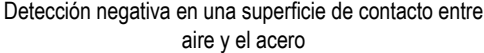La polaridad (positiva o negativa) de detección del primer y segundo eco puede ser seleccionada. Según el modo de medición y el tipo de material bajo ensayo, la amplitud máxima del eco puede ser positiva o negativa. La polaridad positiva y negativa está relacionada con los ecos representados en la pantalla, en la representación A-scan (véase la Figura 13-13 en la página 257). Para efectuar mediciones de espesor de la más alta precisión, es importante que el 38DL PLUS detecte el eco cuyo pico es el de máxima amplitud.





### Detección positiva en una superficie de contacto entre el plástico y el acero

Véase la Tabla 21 en la página 257 para obtener mayor información sobre el tipo de polaridad adecuado para una aplicación específica.

**Tabla 21 Polaridad de los ecos**

Modo de medición	Eco 1	Eco 2
Modo 1 con sondas de contacto	Normalmente, el eco de fondo es negativo, excepto en materiales de baja impedancia acústica, adheridos a un material de alta impedancia (como el plástico o caucho sobre metal) en donde la fase del eco es invertida.	No disponible


**Tabla 21 Polaridad de los ecos (continuación)**

Modo de medición	Eco 1	Eco 2
Modo 2 con sondas de línea de retardo o de inmersión	Normalmente, el eco de interfase es positivo durante la medición de materiales de alta impedancia, como metales y cerámicas, o negativo durante la medición de materiales de baja impedancia, como la mayoría de plásticos.	Normalmente, el eco de fondo es negativo, a menos que represente el límite de la impedancia baja-alta.
Modo 3 con sondas de línea de retardo o de inmersión	Normalmente el eco de interfaz es positivo durante la medición de materiales de alta impedancia.	Normalmente, el eco de fondo es negativo, excepto en algunos casos cuando se miden piezas de geometría compleja, en donde la distorsión de la fase puede causar que el lado positivo del eco de fondo esté mejor definido que el lado negativo.

**13.8.2 Zona de supresión del eco de interfase**

La supresión del eco de interfase representa una zona muerta o en blanco de hasta 20  $\mu$ s de largo, después del flanco de bajada del eco de interfase. La supresión del eco de interfase está disponible solamente en el modo 2 y en el modo 3.

En el modo 2, la zona de supresión del eco de interfase evita que los flancos de subida o los ciclos del eco de interfase sean detectados como ecos de fondo y, por ende, que el equipo detecte un eco o un lóbulo de eco erróneo (véase la Figura 13-14 en la página 259). La zona de supresión del eco de interfase debería ser lo más pequeña posible para no limitar innecesariamente el alcance de medición del espesor mínimo. El parámetro de la ganancia inicial ayuda a disminuir la amplitud del eco de interfase para poder usar una zona de supresión del eco de interfase más pequeña. Verifique los ajustes de la supresión del eco de interfase con la sonda acoplada y no acoplada al material bajo ensayo.

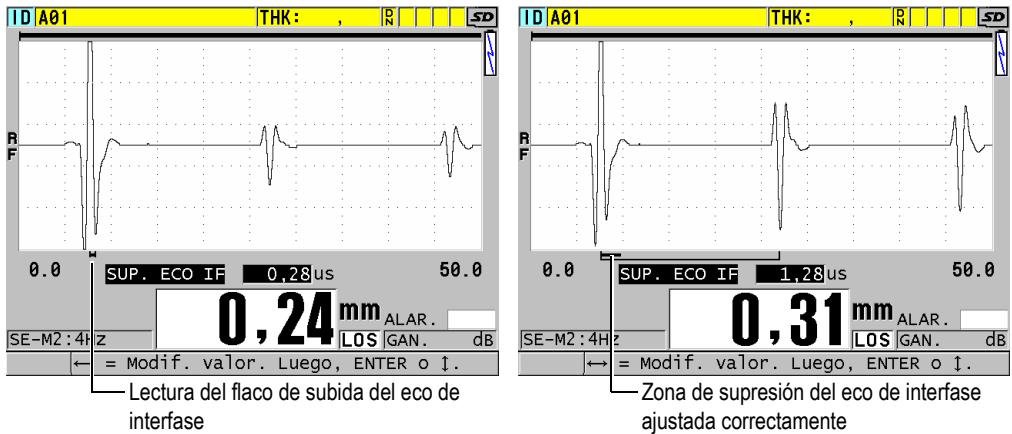

**Figura 13-14 Ejemplos de la supresión del eco de interfase en el modo 2**

En el modo 3, la zona de supresión del eco de interfase sirve para seleccionar el par de ecos de fondo que serán medidos (véase la Figura 13-15 en la página 260).

En la mayoría de casos, es necesario ajustar la zona de supresión del eco de interfase a poca distancia del primer eco de fondo. Sin embargo, en la práctica, durante la medición de materiales delgados, el primer eco de fondo frecuentemente se distorsiona o se pierde en el eco de interfase. En la medición de piezas de geometría compleja (como los radios estrechos), puede que los pares de ecos de fondo más alejados sean más nítidos que aquellos más cercanos. En estos casos, ajuste el tamaño de la zona de supresión del eco de interfase para asegurar la detección de un par de ecos de fondo nítidos y bien definidos, incluso si dicho par no es el primero.


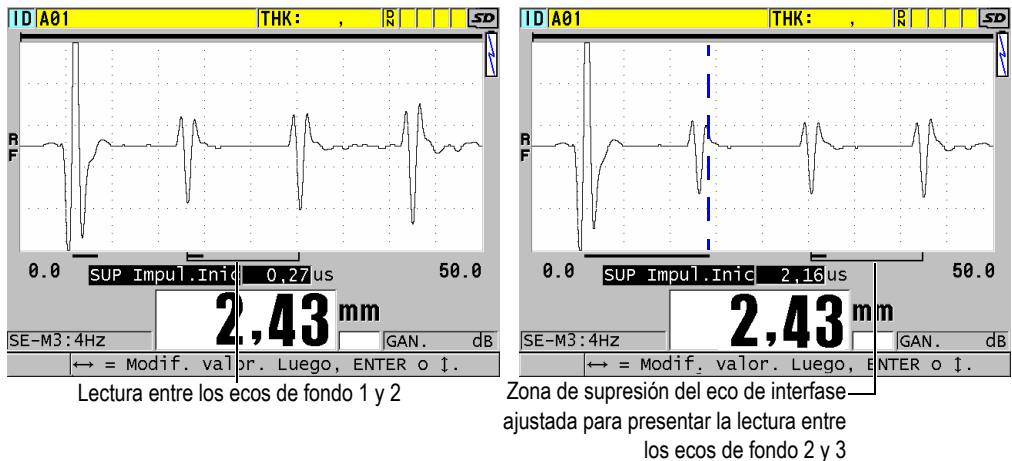


Figura 13-15 Ejemplos de la supresión del eco de interfase en el modo 3

### 13.8.3 Supresión del eco de interfase en el modo 3

La supresión del eco en el modo 3 (SUP. MODO 3) es similar a la supresión del eco de interfase en el modo 2 o a la supresión del impulso inicial en el modo 1. Esta función crea una zona muerta o en blanco de hasta 20  $\mu$ s después del flanco de bajada del primer eco de fondo detectado. También, sirve para evitar la detección de los lóbulos de subida o ciclos de dicho eco y la adquisición de una medida errónea con el equipo (véase la Figura 13-16 en la página 261).

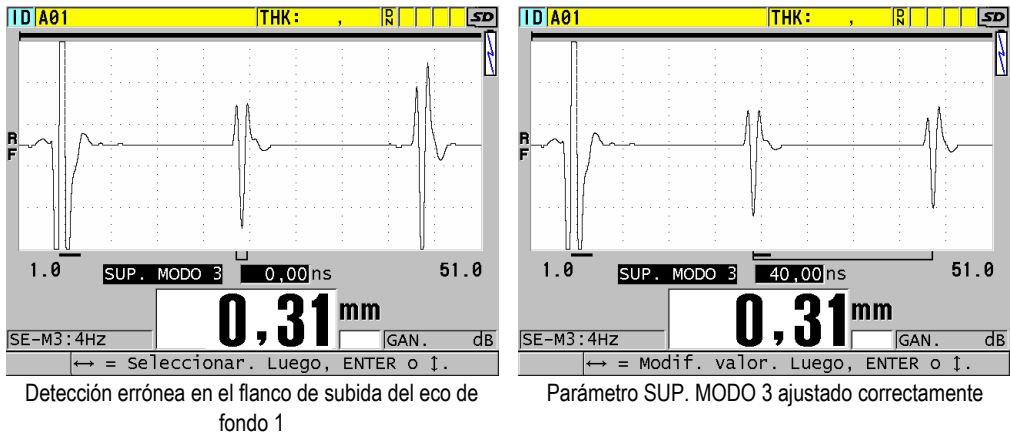

**Figura 13-16 Ejemplos del ajuste del parámetro SUP. MODO 3**

Debido a que la supresión del eco en el modo 3 limita el espesor mínimo que puede ser medido, ajuste la zona lo más pequeña posible —generalmente, no más grande que unos cuantos cientos de nanosegundos. Una excepción son los casos especiales en donde la conversión del modo tiene un efecto en las piezas curvas, causando señales parásitas significativas entre los picos válidos; en estos casos, ajuste la zona de supresión del eco en el modo 3 lo más grande posible para evitar la detección de las señales parásitas.

## 13.9 Almacenamiento de los parámetros de configuración

Después de ajustar los parámetros A-scan, almacénelos para una consulta posterior y activación rápida y fácil. El 38DL PLUS puede almacenar hasta 35 configuraciones personalizadas en su memoria interna.

### Para almacenar los parámetros de configuración

1. Efectúe las modificaciones apropiadas en los parámetros del A-scan.
2. Pulse la tecla [XDCR RECALL].

En el menú, asegúrese de que la opción **ACTIVA** esté seleccionada (resaltada). Las modificaciones efectuadas se guardarán en la configuración activa.

3. Pulse la tecla [SAVE/SEND].


4. En la pantalla **GUARDAR CONFIGURACIÓN** (véase la Figura 13-17 en la página 262):
  - a) En la opción **GUARDAR COMO** introduzca un nombre para la configuración personalizada.
  - b) En la lista **GUARDAR EN**, seleccione uno de los 35 nombres disponibles para guardar la configuración personalizada.



### ATENCIÓN

Los nombres de configuraciones de **SE-USER-1** a **SE-USER-35** son carpetas vacías que sirven para almacenar las configuraciones personalizadas. Preste atención cuando seleccione un nombre que ya contiene una configuración personalizada, ya que la nueva configuración reemplazará la información ya existente.

- c) Seleccione el botón **GUARDAR** para guardar la configuración personalizada.

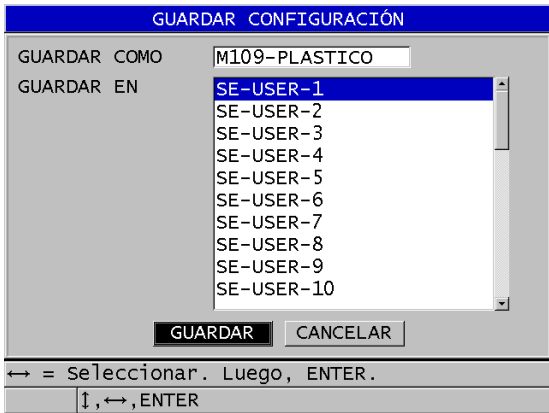

**Figura 13-17 Pantalla GUARDAR CONFIGURACIÓN**

5. En la pantalla **ACTIVA**, consulte los parámetros de configuración.
6. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.

## 13.10 Consulta rápida de una configuración personalizada para sondas monocristales

Normalmente, para cambiar una configuración personalizada, pulse la tecla **[RECALL XDCR]** para seleccionar la configuración apropiada en la lista de configuraciones disponibles. Después, pulse la tecla **[MEAS]**. Este proceso es adecuado para configuraciones típicas, ya que no son cambiadas frecuentemente. Sin embargo, cuando es necesario intercambiar entre dos o más configuraciones personalizadas, utilice mejor la función de consulta rápida de configuraciones.

Cuando esta función está activada, basta con pulsar la tecla de acceso directo del teclado para cambiar rápidamente a cualquiera de las cuatro primeras configuraciones personalizadas de las sondas monocristales.

### Para activar la función de consulta rápida de configuraciones

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
2. En el menú, seleccione el comando **MEAS**.
3. En la pantalla **MEAS**, ajuste el parámetro **CONSULTA RÁPIDA CONFIG.** a **ACTIVADO**.
4. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.

### Para consultar rápidamente una de las cuatro configuraciones personalizadas

- ◆ En la pantalla de medición, con la función de consulta rápida activada, pulse las teclas **[2nd F]** Y **[▲]** para visualizar en la pantalla la primera configuración personalizada de sonda monocristal.

○

Pulse las teclas **[2nd F]** Y **[▶]** para visualizar en la pantalla la segunda configuración personalizada de sonda monocristal.

○

Pulse las teclas **[2nd F]** Y **[▼]** para visualizar en la pantalla la tercera configuración personalizada de sonda monocristal.

○

Pulse las teclas **[2nd F]** Y **[◀]** para visualizar en la pantalla la cuarta configuración personalizada de sonda monocristal.

---

<b>NOTA</b>
-------------

Esta función puede ser activada sólo cuando una sonda monocristal está conectada al equipo 38DL PLUS.

---



---

## 14. Administración de la comunicación y transferencia de datos

---

Esta sección describe la comunicación del 38DL PLUS con un PC o una impresora para enviar, recibir, importar y exportar archivos. El 38DL PLUS cuenta con dos puertos de comunicación: USB y RS-232.

El 38DL PLUS estándar viene con un cable USB para la comunicación, conforme a los requisitos del protocolo USB 2.0. Para usar la comunicación RS-232, es necesario comprar el cable opcional RS-232 (véase la Tabla 22 en la página 268). El 38DL PLUS puede enviar datos a cualquier dispositivo, que sea capaz de recibir datos en formato ASCII mediante el protocolo RS-232C/D. Esto incluye los PC, las microcomputadoras, los registradores de datos y las impresoras. El cable de datos debe ser compatible con el conector de salida 38DL PLUS y el conector de entrada de serie del dispositivo receptor. Evident brinda cables de serie para PC e impresoras. Además, ofrece asistencia para la conexión con otros equipos.

---

<b>NOTA</b>
-------------

La comunicación directa entre el 38DL PLUS y una impresora es posible, solamente, mediante las impresoras de serie RS-232.

---

## 14.1 GageView

GageView es un *software* de Evident fabricado para la comunicación con equipos, como el 38DL PLUS. GageView es capaz de crear bases de datos de inspección, cargar y descargar archivos y generar informes con los datos de dichos archivos. Evident recomienda el uso de GageView para establecer la comunicación con el 38DL PLUS y administrar los datos adquiridos con el equipo.

GageView es compatible con Windows 2000, XP, Vista y Windows 7. Para obtener mayor información, consúltase el *Manual del usuario — GageView Interface Program* (N.º de referencia: 910-259-EN [U8778347]).

## 14.2 Configuración de la comunicación USB

El protocolo de comunicación predefinido para el equipo 38DL PLUS es USB 2.0. El equipo puede ser configurado para utilizar también la comunicación de serie RS-232. Consúltase «Configuración de comunicación de serie RS-232» en la página 268.

### Para configurar la comunicación USB

1. Asegúrese de que el controlador del 38DL PLUS esté instalado en el PC.  
El controlador se instala al instalar el *software* de interfaz GageView.


---

<b>NOTA</b>
-------------

Para obtener mayor información sobre la instalación del *software* GageView, consúltase el *Manual del usuario — GageView Interface Program* (N.º de referencia: 910-259-EN [U8778347]).

- 
2. Si utiliza otro programa de comunicación, consúltase la documentación de dicho programa para configurarlo correctamente y establecer la comunicación USB.
  3. Encienda el 38DL PLUS
  4. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
  5. En el menú, seleccione el comando **MANDO**.
  6. En la pantalla **MANDO**, ajuste el parámetro **TIPO CONEXIÓN** a **USB**.
  7. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.

8. Conecte el extremo del cable USB al puerto conector detrás de la tapa del compartimiento de entrada y salida (I/O) del 38DL PLUS; después, conecte el otro extremo al puerto USB del PC. Véase la Figura 14-1 en la página 267.

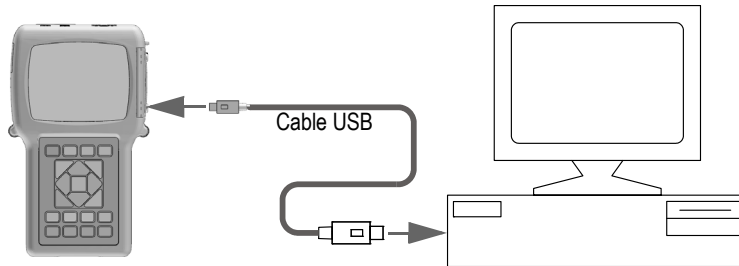

**Figura 14-1 Conexión del 38DL PLUS a un PC**

Si conecta por primera vez el 38DL PLUS a un PC, el PC advertirá que un nuevo dispositivo de *hardware* ha sido detectado y preguntará si desea proseguir con la instalación de este controlador (driver). Consúltese el *Manual del usuario — GageView Interface Program* (N.º de referencia: 910-259-EN [U8778347]) para obtener mayor información.

Después que el controlador cargue, comience a utilizar el *software* para establecer la comunicación con el 38DL PLUS.

---

### CONSEJO

Si experimentara problemas durante la comunicación entre el 38DL PLUS y el dispositivo periférico, utilice la función de reinicialización de la comunicación del 38DL PLUS para poner todos los parámetros de comunicación a los valores por defecto (consúltese «Reinicialización de los parámetros de comunicación» en la página 283). Después, vuelva a configurar solamente los parámetros de comunicación necesarios.

---

## 14.3 Configuración de comunicación de serie RS-232

El 38DL PLUS puede transmitir los datos almacenados y las lecturas de la pantalla, a través del cable de entrada/salida RS-232, a cualquier periférico dotado de un puerto RS-232 serie. El 38DL PLUS también puede recibir y ejecutar órdenes enviadas a partir de un periférico que cuenta con una comunicación de serie. Los PC y las impresoras son un ejemplo de equipos periféricos.

Para que el 38DL PLUS se comunique con otro dispositivo de serie RS-232, es necesario utilizar el cable correcto. Todos los PC no tienen el mismo conector de serie; por ello, debe comprar el cable de Evident. El cable RS-232 es un accesorio opcional del 38DL PLUS. Para adquirirlo, puede especificarlo al momento de compra (véase la Tabla 22 en la página 268).

**Tabla 22 Cables RS-232 opcionales**

Número de referencia del cable de entrada y salida (I/O)	Conector de puerto de serie de PC	Longitud de cable	Dispositivo típico
36DLP-9F6	Tipo «D» macho de 9 pines	2 m	Sistema operativo Windows
36DLP-PR6	Tipo «D» hembra de 25 pines	2 m	Impresora de serie

La configuración de los parámetros de comunicación de serie debe ser igual en ambos dispositivos, ya sea en el equipo 38DL PLUS y en el dispositivo de recepción. En el 38DL PLUS, la velocidad de transmisión en baudios puede ser de 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400, 57 600 y 115 200; sin embargo, los otros parámetros RS-232 son fijos:

- Longitud de palabra = 8 caracteres
- Bits de parada = 1
- Paridad = Ninguno

### Para configurar la comunicación de serie RS-232

1. Consúltase la documentación relacionada al *hardware* y al *software* del dispositivo de recepción; después, configure los parámetros de comunicación de serie del dispositivo de recepción a los valores soportados por el equipo 38DL PLUS:

- a) Ajuste la tasa de baudios a 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400, 57 600 o 115 200.
    - b) Ajuste los bits de parada a 1.
    - c) Ajuste la paridad a ninguna.
  2. En la pantalla de medición del 38DL PLUS, pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
  3. En el menú, seleccione el comando **SISTEMA**.
  4. En la pantalla **SISTEMA**, ajuste el parámetro **TECLA GUARDAR/ENVIAR** a **ENVIAR**.
  5. Pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
  6. En el menú, seleccione el comando **MANDO**.
  7. En la pantalla **MANDO** (véase la Figura 14-2 en la página 270):
    - a) Ajuste el parámetro **TIPO CONEXIÓN** a **RS-232**.  
Los parámetros RS-232 aparecen.
    - b) Ajuste el parámetro **DISPOSITIVO RS-232** para que corresponda con el dispositivo conectado al 38DL PLUS:
      - **IMPRESORA**: al conectar impresoras de serie.
      - **TERMINAL**: al conectar PC.
      - **CALIBRE**: al conectar un calibre Evident (N.º de referencia: HPV/C [U8780124]).
      - **FISCHER**: al conectar un medidor de revestimiento Fischer.
    - c) Ajuste el parámetro **TASA DE BAUDIOS** al mismo valor seleccionado en la etapa 1.a.
    - d) Ajuste el parámetro **MODO SALIDA CONTINUA** a una de las siguientes opciones:
      - **APAGADO**: la salida continua se encuentra desactivada (valor por defecto).
      - **ACTIVADO**: envío continuo de datos a la velocidad de medición seleccionada (consúltese «Frecuencia de refresco de la medición» en la página 73).
      - **PROMEDIO 5 s**: envía una lectura de espesor promedio cada 5 segundos.
      - **PROMEDIO 10 s**: envía una lectura de espesor promedio cada 10 segundos.

Menú CONFIG. MANDO	
PROTOCOLO DE MANDO	CARÁC. MÚLTIPLE
FORMATO DE SALIDA	F1
DB TRACKING	<input type="radio"/> APAGADO <input type="radio"/> ACTIVADO
SALIDA B-SCAN	<input type="radio"/> APAGADO <input type="radio"/> ACTIVADO
SALIDA 37DL PLUS	<input type="radio"/> APAGADO <input type="radio"/> ACTIVADO
TIPO CONEXIÓN	RS-232
DISPOSITIVO RS-232	TERMINAL
VELOCIDAD EN BAUDIOS	19200
MODO SALIDA CONTINUA	APAGADO

↔ = Seleccionar. Luego, ENTER o ↓.  
↑, ↔, ENTER

Figura 14-2 Pantalla de los parámetros de comunicación

- Conecte el 38DL PLUS, con el cable RS-232 apropiado (véase la Tabla 22 en la página 268), al dispositivo de comunicación de serie a distancia.
- De ser necesario, inicie el programa de comunicación de serie en el dispositivo remoto.
- Pulse la tecla [MEAS] para regresar a la pantalla de medición.

**CONSEJO**

Si experimentara problemas durante la comunicación entre el 38DL PLUS y el dispositivo periférico, utilice la función de reinicialización de la comunicación del 38DL PLUS para poner todos los parámetros de comunicación a los valores por defecto (consúltese «Reinicialización de los parámetros de comunicación» en la página 283). Después, vuelva a configurar solamente los parámetros de comunicación necesarios.

## 14.4 Transferencia de datos mediante un dispositivo remoto

Los datos del 38DL PLUS pueden ser transferidos con un dispositivo remoto, como un PC o impresora.

---

**NOTA**

Los datos transmitidos a partir del 38DL PLUS permanecen en la memoria interna del equipo 38DL PLUS.

---

### 14.4.1 Envío de archivos completos (RS-232)

Es posible enviar uno o varios archivos del 38DL PLUS a un PC o una impresora. Los datos transmitidos son el nombre del archivo, el título del archivo, los números de identificación (ID), los datos de espesor, los indicadores, las configuraciones de calibración y las notas.

#### Para enviar un archivo completo del 38DL PLUS a un PC o a una impresora

1. Asegúrese de que los parámetros de comunicación RS-232 estén configurados correctamente. Consúltase «Configuración de comunicación de serie RS-232» en la página 268.
2. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[FILE]**.
3. En el menú, seleccione el comando **ENVIAR**.
4. En la pantalla **ENVIAR** (véase la Figura 14-3 en la página 272):
  - a) Utilice las teclas de dirección **[◀]** y **[▶]** para seleccionar el envío de todos los archivos (parámetro **TODO**) o, solamente, de los archivos seleccionados (parámetro **SELECCIONADO**).  
Al seleccionar la opción **TODO**, en la lista de archivos, un visto aparecerá al lado derecho de todos los archivos.
  - b) Al seleccionar la opción **SELECCIONADO**, es posible seleccionar individualmente los archivos enviados.
    - (1) Ajuste la opción **OrdenarPor** a la opción de clasificación deseada (**NOMBRE** o **FECHA DE CREACIÓN**).
    - (2) En la lista de archivos, seleccione un archivo y pulse la tecla **[ENTER]** para que el visto de selección de transferencia aparezca a su derecha; repita la operación hasta seleccionar todos los archivos que serán transferidos.
    - (3) Pulse las teclas **[2nd F]** y **[▼]** para salir de la lista.
  - c) Seleccione el botón **ENVIAR** que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

El mensaje «**Accediendo a la unidad de memoria. Pvr Espere...**» aparece en la zona de mensajes de ayuda durante el proceso de transferencia de los datos.

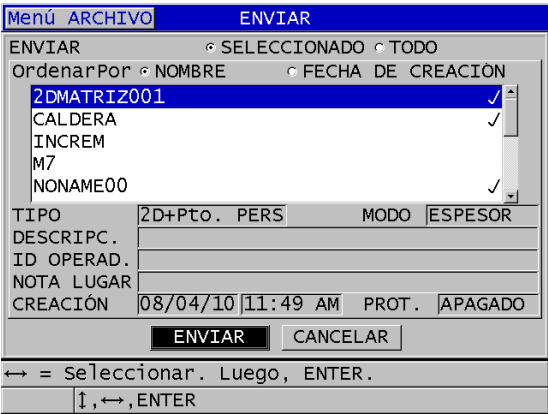


Figura 14-3 Pantalla de selección de los archivos que serán transferidos

### 14.4.2 Envío de una serie de números de identificación desde un archivo (RS-232)

El 38DL PLUS permite la transferencia de una parte de un archivo a un PC o una impresora.

#### Para enviar una serie de números de identificación (ID) a partir de un archivo

1. Asegúrese de que los parámetros de comunicación RS-232 estén configurados correctamente. Consúltase «Configuración de comunicación de serie RS-232» en la página 268.
2. Si el archivo, que contiene los datos que serán transmitidos no está activado, ábralo (consúltase «Apertura de un archivo» en la página 204).
3. En la pantalla de medición, mantenga pulsada la tecla [SAVE/SEND] hasta que la pantalla **ENVIAR SERIE ID** se abra.



SEND ID RANGE													
ID DE INICIO					10F-01-L								
ID DE FIN					20F-10-R								
A	B	C	D	E	INSERTAR	1	2	3					
F	G	H	I	J	BORRAR	4	5	6					
K	L	M	N	O	TERMINAR	7	8	9					
P	Q	R	S	T		0	.	,					
U	V	W	X	Y	←	→	-	:	/				
Z	SPACE	CANCELAR			SP	#	*						
2nd F ↑ = DONE													

↑ ↔ = Selec. carac./func. Luego, ENTER.  
 ↑, ↔, ENTER, 2ndF ENTER, 2ndF ↔, ↑

**Figura 14-4 Introducción de una serie de números de identificación (ID) para enviar**

- Introduzca el **ID DE INICIO** y el **ID DE FIN** de la serie de números de identificación que será transmitida.
- Seleccione el botón **ENVIAR**.  
El equipo transmite los datos de los números de identificación (ID) especificados.

### 14.4.3 Envío de las medidas en la pantalla (RS-232)

Es posible transmitir solamente las medidas que aparecen en la pantalla. Esta función es útil cuando el 38DL PLUS está conectado frecuentemente a un dispositivo externo (impresora, colector de datos [computador portátil] o PC) y sólo necesita recopilar los datos mediante comandos.

#### Para efectuar un envío único

- Asegúrese de que los parámetros de comunicación RS-232 estén configurados correctamente. Consúltase «Configuración de comunicación de serie RS-232» en la página 268.
- Configure los elementos de la pantalla de medición del 38DL PLUS.
- Obtenga una medida.
- Pulse brevemente la tecla **[SAVE/SEND]** (suéltela en menos de un segundo).  
Los datos en la pantalla y los indicadores de configuración apropiados son transmitidos y el equipo regresa a la pantalla de medición original.

---

**NOTA**

Los datos específicos, que se desea transmitir, dependen del formato de salida del registrador de datos. Si pulsa la tecla **[SAVE/SEND]**, cuando ninguna medida aparece en la pantalla, el equipo envía el símbolo «—.—» y los indicadores aparecen en la pantalla.

---

---

**NOTA**

El envío de una lectura nula borra la lectura mantenida en la pantalla, reinicia la función mínimo o máximo, y descongela el A-scan.

---

#### 14.4.4 Exportación de un archivo a la tarjeta de memoria extraíble

El 38DL PLUS puede exportar archivos de la memoria interna a la tarjeta de memoria microSD extraíble. Los archivos pueden ser exportados en formato CSV (variables separadas por comas), texto (espacio delimitado) o de inspección (formato usado por el *software* GageView). Utilice un lector de tarjetas microSD para abrir estos archivos directamente en el PC, bajo el programa Microsoft Excel u otro. Los archivos de inspección GageView pueden ser importados mediante el lector de tarjetas microSD.

Envíe las configuraciones personalizadas de las sondas a GageView para guardar una copia de seguridad de dichas configuraciones. Asimismo, estas configuraciones pueden ser reenviadas al 38DL PLUS (consúltase «Importación de un archivo a partir de la tarjeta de memoria extraíble» en la página 275). Este procedimiento permite configurar fácilmente varios equipos 38DL PLUS con la misma configuración personalizada de sonda.

##### Para exportar archivos a la tarjeta de memoria extraíble

1. Asegúrese de que la tarjeta de memoria microSD esté dentro de la ranura que se encuentra bajo la puerta del compartimiento de entrada y salida — parte lateral-derecha — del 38DL PLUS (véase la Figura 1-5 en la página 36).
2. Si introduce la tarjeta microSD cuando el 38DL PLUS está encendido, será necesario apagarlo y encenderlo nuevamente para que reconozca la presencia de la tarjeta de memoria.
3. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[FILE]**.

4. En el menú, seleccione el comando **ENVIAR**.
5. En la pantalla **EXPORTAR** (véase la Figura 14-5 en la página 275):
  - a) De ser necesario, cambie el parámetro **OrdenarPor** para determinar la clasificación de la lista de archivos.
  - b) En la lista de archivos, seleccione (o resalte) el archivo que desea exportar.
  - c) Ajuste la opción **ARCHIVO** al tipo de archivo deseado:
    - **SURVEY FILE**: para ser importado a GageView.
    - **EXCEL CSV**: para ser ejecutado con el programa Microsoft Excel
    - **TEXT FILE**: para ser abierto en varios programas compatibles con Windows.
6. Seleccione el botón **EXPORTAR**  
 El archivo seleccionado es creado en la siguiente carpeta de la tarjeta de memoria microSD extraíble: EvidentNDT38DLPTransfer.  
 El equipo regresa automáticamente a la pantalla de medición.

The screenshot shows the 'EXPORTAR' screen with a blue header bar containing 'Menú ARCHIVO' and 'EXPORTAR'. Below the header, there is a section for 'OrdenarPor' with radio buttons for 'NOMBRE' and 'FECHA DE CREACIÓN'. A list of files is displayed: 'NONAME00', '03450', 'T', and 'TEST'. Below the list, there are fields for 'TIPO', 'DESCRIPC.', 'ID OPERAD.', 'NOTA LUGAR', and 'CREACIÓN'. The 'TIPO' field is set to 'INCREMENTAL', and the 'MODOS' field is set to 'ESPEJOR'. The 'CREACIÓN' field shows '08/05/10 01:14 PM' and 'PROT.' is set to 'APAGADO'. At the bottom, there is a section for 'ARCHIVO' with a dropdown menu set to 'SURVEY FILE'. Below this are two buttons: 'EXPORTAR' and 'CANCELAR'. At the very bottom, there is a legend: '↓ = Seleccionar. Luego, ENTER.' and '↑, ←, ENTER, 2ndF ↑'.

**Figura 14-5 Pantalla EXPORTAR**

### 14.4.5 Importación de un archivo a partir de la tarjeta de memoria extraíble

Los archivos de inspección pueden ser importados de la tarjeta de memoria microSD extraíble a la memoria interna del 38DL PLUS. Utilice esta función para importar los archivos de inspección que fueron exportados de GageView a la tarjeta microSD. Esta función permite, además, importar los archivos al 38DL PLUS cuando se utiliza el equipo en el campo y no es posible conectarlo a un PC.

## Para importar archivos de inspección a partir de la tarjeta de memoria extraíble

1. Asegúrese de que la carpeta EvidentNDT38DLPTransfer de la tarjeta de memoria microSD extraíble contenga el archivo que será importado a la tarjeta de memoria interna del 38DL PLUS.
2. Introduzca la tarjeta de memoria microSD en la ranura ubicada en el compartimiento de entrada y salida (I/O) —lado derecho del 38DL PLUS—. Véase la Figura 1-5 en la página 36.
3. Si introduce la tarjeta microSD cuando el 38DL PLUS está encendido, será necesario apagarlo y encenderlo nuevamente para que reconozca la presencia de la tarjeta de memoria.
4. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[FILE]**.
5. En el menú, seleccione el comando **IMPORTAR**.
6. En la pantalla **IMPORTAR** (véase la Figura 14-6 en la página 276):
  - a) Seleccione el archivo que será importado en la lista de archivos disponibles. Los archivos que aparecen en la lista son los mismos que se encuentran en la carpeta EvidentNDT38DLPTransfer de la tarjeta de memoria microSD extraíble.
  - b) Seleccione el botón **IMPORTAR**
  - c) Si un archivo con el mismo nombre ya existe en el 38DL PLUS, el mensaje «**Overwrite existing file?**» aparece, preguntándole si desea sobrescribir el archivo existente. Si aún desea importar el archivo, seleccione **SÍ**.  
Después de completar la transferencia del archivo, el equipo emite un pitido y regresa a la pantalla de medición.



**Figura 14-6 Pantalla IMPORTAR**

## 14.4.6 Descarga de un archivo a partir de un PC

La misma información del registro de datos que puede ser enviada a un PC. También, puede ser recibida o descargada de un PC al equipo. Esto brinda dos ventajas:

- Para la próxima fecha de inspección (meses o años más tarde), es posible enviar al equipo los datos de espesor guardados y almacenados en un PC con los números de identificación (ID). Estos datos pueden ser utilizados para:
  - servir como una guía a través de la secuencia de medición, usando los ID;
  - comparar los valores actuales con los valores de espesor previamente medidos en el mismo sitio de inspección; y
  - verificar manual o automáticamente que el PC configuración de medición actual sea idéntica a la configuración utilizada previamente.
- Crear secuencias de ID en un PC y descargarlas, posteriormente, al equipo. Estas secuencias pueden servir para localizar un punto de medición determinado. La secuencia de números de identificación (ID) creada en el PC debe incluir la información sobre la configuración, la cual puede tratarse de configuraciones por defecto del equipo o de cualquier otra secuencia de configuración. El formato de los datos descargados en el 38DL PLUS debe ser exactamente el mismo que aquel de los datos transmitidos. Evident recomienda el uso del *software* GageView para la gestión de las herramientas de comunicación, almacenamiento y creación de datos 38DL PLUS. Sírvasse contactar Evident para obtener mayor información sobre otros programas informáticos de gestión de datos.

### Para descargar archivos desde un PC

1. Si utiliza GageView u otro programa para enviar archivos desde un PC a través del puerto USB, ajuste los parámetros de comunicación USB y conecte el 38DL PLUS al PC (consúltese «Configuración de la comunicación USB» en la página 266).
2. Si utiliza un programa para enviar archivos desde un PC a través del puerto RS-232, ajuste los parámetros de comunicación RS-232 y conecte el 38DL PLUS al PC (consúltese «Configuración de comunicación de serie RS-232» en la página 268).
3. Encienda el 38DL PLUS y asegúrese de que la pantalla de medición esté activa.
4. En el PC, envíe los datos formateados.  
El 38DL PLUS abre la pantalla **RECEIVING DATA** cuando los datos son enviados y, después, regresa a la pantalla de medición.

## 14.5 Captura de imágenes en el 38DL PLUS

Es posible guardar una captura instantánea del contenido completo de la pantalla del 38DL PLUS en una carpeta de imágenes. Esta herramienta es útil para obtener una réplica de la pantalla a fin de documentar o crear informes. Para obtener una captura de pantalla, utilice uno de los siguientes dos métodos:

- Envío de una captura de pantalla a GageView (consúltese 14.5.1 en la página 278)
- Envío de una captura de pantalla a la tarjeta microSD extraíble (consúltese 14.5.2 en la página 280)


### 14.5.1 Envío de una captura de pantalla a GageView

El 38DL PLUS puede enviar todo el contenido de la pantalla al *software* GageView.

Consúltese el *Manual del usuario — GageView Interface Program* (N.º de referencia: 910-259-EN [U8778347]) para obtener mayor información sobre la manera de instalar y utilizar el *software* GageView.


#### Para enviar una captura de GageView

1. Ajuste los parámetros de comunicación USB y, después, conecte el 38DL PLUS al PC. Consúltese «Configuración de la comunicación USB» en la página 266.
2. En el 38DL PLUS, seleccione la imagen que será capturada.
3. En el PC, abra el *software* GageView.
4. En GageView, efectúe las siguientes operaciones solamente si es la primera vez que conecta el 38DL PLUS en dicho PC para el *software* GageView:
  - a) En el menú de GageView, seleccione **Device > Config.**
  - b) En el cuadro de diálogo **Device Configuration** (véase la Figura 14-7 en la página 279):
    - (1) En la opción **Device List**, seleccione el 38DL PLUS y, después, haga clic en el botón **Add**.  
El nombre 38DL PLUS(USB) aparece en la lista **Current Configured Devices**.
    - (2) Seleccione la casilla de verificación **Connect at Startup** para que GageView se conecte automáticamente cuando el 38DL PLUS es encendido.
    - (3) Haga clic en el botón **OK**.

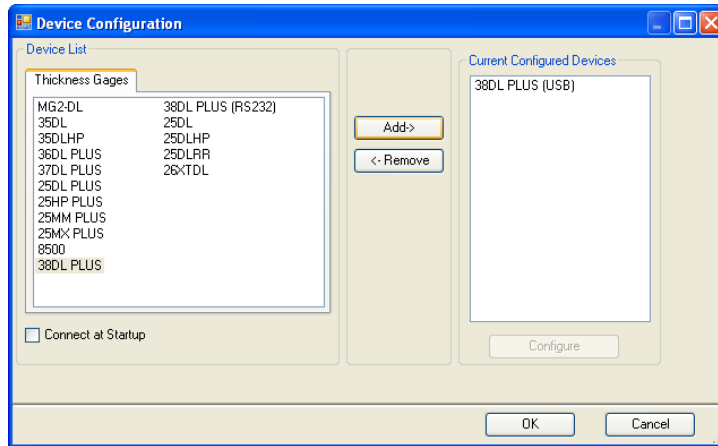

**Figura 14-7 Cuadro de diálogo Device Configuration**

5. En GageView, efectúe las siguientes operaciones:
    - a) En el menú, seleccione **Device > Tools**.
    - b) En el cuadro de diálogo **Device Tools** (véase la Figura 14-8 en la página 280), seleccione **Screen Capture** y, después, **Receive**.  
La imagen aparece cuando la transferencia ha sido completada.
    - c) Haga clic en el botón **Copy** para copiar la captura de pantalla en el portapapeles de Windows.
- O
- Haga clic en el botón **Save** para guardar la imagen en formato BMP, en el archivo y en la carpeta de su preferencia.

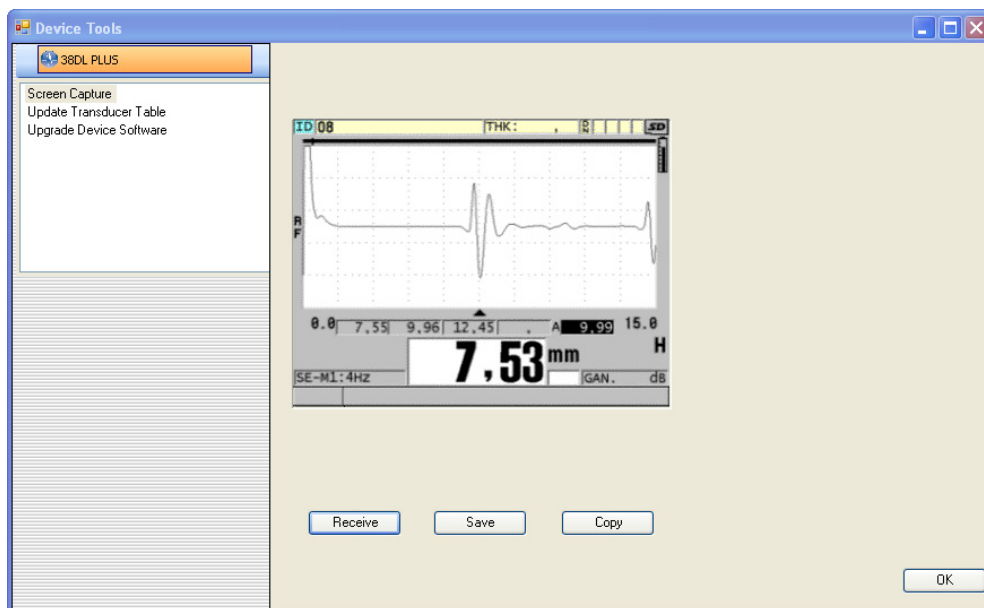

**Figura 14-8** Captura de pantalla en el cuadro de diálogo Device Tools

### 14.5.2 Envío de una captura de pantalla a la tarjeta microSD extraíble

El equipo 38DL PLUS permite copiar el contenido de la pantalla activa a la tarjeta de memoria microSD. La captura de pantalla es almacenada en un archivo bitmap (.bmp). Posteriormente, conecte la tarjeta de memoria microSD al PC y abra el archivo en un programa que pueda leer archivos bitmap (.bmp).

#### Para enviar la captura de pantalla a la tarjeta de memoria microSD extraíble

1. Asegúrese de que la tarjeta de memoria microSD esté dentro de la ranura que se encuentra bajo la puerta del compartimiento de entrada y salida — parte lateral-derecha — del 38DL PLUS (véase la Figura 1-5 en la página 36).
2. Si introduce la tarjeta microSD cuando el 38DL PLUS está encendido, será necesario apagarlo y encenderlo nuevamente para que reconozca la presencia de la tarjeta de memoria.
3. Asegúrese de que la función para guardar capturas de pantalla en la tarjeta microSD esté activada:
  - a) En la pantalla de medición, pulse la tecla [SETUP MENU].



- b) En el menú, seleccione el comando **SISTEMA**.
- c) Ajuste el parámetro **PRINT SCREEN TO SD CARD** a **ACTIVADO**.
- 4. Seleccione la pantalla que será capturada.
- 5. Pulse las teclas **[2nd F]** y **[DISPLAY]**.  
La pantalla se congela aproximadamente 20 segundos mientras que el archivo es enviado a la siguiente carpeta en la tarjeta de memoria extraíble:  
\\EvidentNDT\\38DLP\\Snapshot.  
El nombre de la captura de pantalla es automáticamente atribuido como BMP*n*.bmp, donde *n* comienza en 0 y es incrementado en 1 cada vez que una nueva captura de pantalla es agregada.
- 6. Para transferir el archivo de imagen:
  - a) Retire la tarjeta de memoria microSD de la ranura del 38DL PLUS.
  - b) Conecte la tarjeta de memoria al PC mediante un lector de tarjetas microSD.
  - c) Copie el archivo de la carpeta \\EvidentNDT\\38DLP\\Snapshot a la carpeta de su preferencia en el PC.

## 14.6 Formatos de salida de los datos de serie RS-232

El 38DL PLUS soporta 10 formatos de salida para los datos transmitidos vía RS-232. Los formatos de salida varían según el uso de sondas monocristales o duales. La Tabla 23 en la página 281 y la Tabla 24 en la página 282 describen respectivamente el contenido de cada formato para las sondas duales y las sondas monocristales.

### NOTA

En el caso de las comunicaciones USB, el formato de salida es normalmente ajustado a F1.

**Tabla 23 Formato de salida de datos de serie para sondas duales**

Formato	Título de archivo	Título del ID	Tabla de espesores	A-scan	Tabla de configuraciones	Tabla de notas
F1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F2	✓	✓	✓		✓	✓

**Tabla 23 Formato de salida de datos de serie para sondas duales (continuación)**

Formato	Título de archivo	Título del ID	Tabla de espesores	A-scan	Tabla de configuraciones	Tabla de notas
F4				✓		
F5		✓	✓	✓	✓	✓
F6		✓	✓		✓	✓
F7		✓	✓	✓	✓	
F8		✓	✓		✓	
F9		✓	✓	✓	✓	✓
F10		✓	✓		✓	✓

**Tabla 24 Formato de salida de datos de serie para sondas monocristales**

Formato	Título de archivo	Título de ID	Tabla de espesores	A-scan	Tabla de configuraciones	Tabla de notas
F1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F2	✓	✓	✓		✓	
F4				✓		
F5		✓	✓	✓	✓	
F6		✓	✓		✓	
F7		✓	✓	✓	✓	
F8		✓	✓		✓	
F9		✓	✓	✓	✓	✓
F10		✓	✓		✓	

**Para visualizar o modificar el formato de archivo de salida en curso**

1. En la pantalla de medición, pulse la tecla **[SETUP MENU]**.
2. En el menú, seleccione el comando **MANDO**.
3. En la pantalla **MANDO**, visualice o modifique el valor de **FORMATO DE SALIDA**. Véase la Tabla 23 en la página 281 y la Tabla 24 en la página 282 para obtener una descripción de los formatos.

Menú CONFIG. MANDO	
PROTOCOLO DE MANDO	CARÁC. MÚLTIPLE
FORMATO DE SALIDA	F1
DB TRACKING	<input type="radio"/> APAGADO <input type="radio"/> ACTIVADO
SALIDA B-SCAN	<input type="radio"/> APAGADO <input type="radio"/> ACTIVADO
SALIDA 37DL PLUS	<input type="radio"/> APAGADO <input type="radio"/> ACTIVADO
TIPO CONEXIÓN	USB
↔ = Seleccionar. Luego, ENTER o ↓.	
↓, ↔, ENTER	

**Figura 14-9 Pantalla para visualizar o cambiar el formato de salida del archivo**

4. Pulse la tecla [MEAS] para regresar a la pantalla de medición.

## 14.7 Reinicialización de los parámetros de comunicación


Esta función reinicia rápidamente los parámetros de comunicación a los valores por defecto de fábrica. También, es útil cuando se experimentan problemas para establecer la comunicación con unidades a distancia (o remotas). La Tabla 25 en la página 283 muestra los valores por defecto de los parámetros de comunicación.

**Tabla 25 Valores de los parámetros de comunicación predefinidos**

Parámetro	Valor
PROTOCOLO DE MANDO	CARÁC. MÚLTIPLE
FORMATO DE SALIDA	F1
SEGUIMIENTO BASE DATOS	APAGADO
SALIDA B-SCAN	APAGADO
SALIDA 37DL PLUS	APAGADO
TIPO DE CONEXIÓN	USB

### Para reinicializar los parámetros de comunicación

1. Pulse las teclas [2nd F] y [SETUP MENU] (SP MENU).
2. En el menú, seleccione el comando **REINICIOS**.
3. En la pantalla **REINICIOS** (véase la Figura 14-10 en la página 284):
  - a) En la lista **REINICIOS**, seleccione **REINICIO DE COMUNIC.**
  - b) Seleccione el botón **REINICIO**.

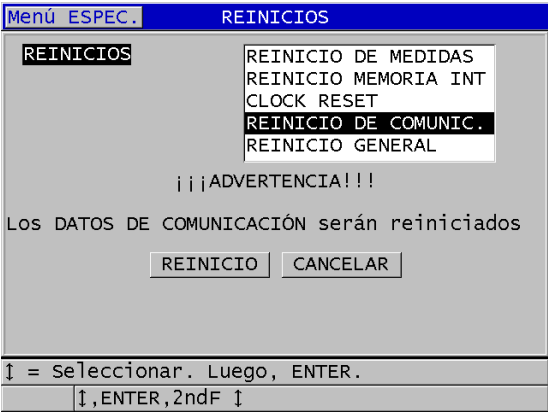

**Figura 14-10 Selección del parámetro REINICIO DE COMUNIC.**

---

## 15. Mantenimiento y diagnóstico de problemas del 38DL PLUS

---

Esta sección describe la manera de brindar un cuidado y mantenimiento rutinario al 38DL PLUS para mantenerlo en buenas condiciones.

### 15.1 Mantenimiento rutinario del equipo

La carcasa del 38DL PLUS se dota de un sello para evitar el ingreso de líquidos o polvo cuando la puerta del compartimiento de entrada y salida (I/O) está cerrada. Sin embargo, nunca debe ser sumergido en un líquido.

La carcasa, además, ha sido diseñada para resistir un uso normal en el campo. No obstante, al igual que todos los equipos electrónicos, si no es utilizado con cuidado puede sufrir daños. Respete las siguientes instrucciones en particular:

- Nunca pulse las teclas con un objeto duro o puntiagudo.
- Para conectar los cables al equipo, primero alinee el conector con su receptáculo respectivo en el equipo (el pin del centro de los palpadores duales de la serie D79X debe estar hacia abajo, y la lengüeta del código del cable de entrada y salida RS-232 debe estar hacia abajo). Después, introduzca con cuidado el conector directamente en el receptáculo.
- Para desconectar los cables del equipo, primero sujete el conector (no el cable) y, después, jálalo con cuidado.
- No tire ni deje caer el equipo.
- No use productos abrasivos ni solventes fuertes para limpiar la funda protectora de caucho, la carcasa, el teclado y la pantalla.

## 15.2 Limpieza del equipo

Primero, limpie el equipo con un trapo seco. De ser necesario, después de cerrar la puerta del compartimiento de entrada y salida (I/O) y la goma contra polvo del conector, use un trapo húmedo y detergente suave para lavar el equipo. Seque el equipo antes de usarlo.

## 15.3 Mantenimiento de las sondas

Las sondas utilizadas con el 38DL PLUS son equipos robustos que necesitan poco cuidado. Sin embargo, no son indestructibles y el respeto de las siguientes instrucciones puede prolongar su vida útil.

- Efectúe mediciones a altas temperaturas solamente con las sondas fabricadas para condiciones de alta temperatura. Las sondas estándares pueden dañarse o arruinarse si entran en contacto con superficies cuya temperatura es superior o aproximadamente de 52 °C.
- Los cables pueden dañarse si son cortados, punzados o jalados. Evite el abuso mecánico de los cables. Nunca deje las sondas en un lugar donde un objeto pesado pueda ser colocado sobre sus cables. Para desconectar la sonda, nunca jale el cable; solamente jale la clavija del conector. Nunca anude el cable de la sonda. Nunca tuerza el cable ni lo jale por donde se conecta a la sonda.
- El desempeño de la sonda será menor si su punta está excesivamente desgastada. Para reducir el desgaste, no raspe ni arrastre la sonda sobre superficies rugosas. Si la punta de la sonda se vuelve áspera o se agrieta, su funcionamiento puede ser inestable o incluso imposible. Si bien un desgaste es normal, el desgaste severo limita la vida de la sonda. Dé un cuidado particular a las sondas de línea de retardo (suelas) de plástico; reemplace las líneas de retardo desgastadas.

## 15.4 Reinicialización del equipo

El 38DL PLUS cuenta con herramientas de reinicialización para restablecer rápidamente los parámetros del medidor a sus valores por defecto. Estas herramientas son un método rápido y útil para acceder a las configuraciones conocidas. Los parámetros disponibles son:

## REINICIO DE MEDIDAS

Cambia los parámetros de medición a los valores por defecto de fábrica, listados en la Tabla 26 en la página 287.

**Tabla 26 Ajustes de medición por defecto**

Parámetro	Valor por defecto
Modo de medición con el valor diferencial	Rápido, mínimo, máximo y alarmas desconectadas
Velocidad del sonido	5,969 mm/s (velocidad aproximada en los bloques de calibración incluidos)
Valor de referencia diferencial	0,0 mm
Valor de referencia de alarma baja	0,0 mm
Valor de referencia de alarma alta	635,0 mm
Frecuencia de refresco de pantalla	4 Hz por segundo
Ampliación	Apagado
Rango	Rango mínimo
Condición de pérdida de señal (LOS)	Visualización del espesor nulo
Resolución	0,01 mm

## REINICIO MEMORIA INT

Borra todos los datos almacenados de la tarjeta de memoria interna microSD y reformatea la tarjeta.



### ATENCIÓN

El reinicio de la memoria interna borra permanentemente todas las lecturas de espesor y todos los A-scan almacenados en la tarjeta de memoria. Sin embargo, esta función no borra las configuraciones de sondas almacenadas.

## REINICIO RELOJ

Reinicia la fecha a 01/01/2010 en el formato MM/DD/AAAA y la hora a 12:00AM en el formato de 12 horas.

## REINICIO DE COMUNIC.

Cambia los parámetros de comunicación a los valores por defecto de fábrica, listados en la Tabla 27 en la página 288.

**Tabla 27 Ajustes de la comunicación predefinidos**

Parámetro	Valor por defecto
PROTOCOLO DE MANDO	Carácter múltiple
FORMATO DE SALIDA	F1
SEGUIMIENTO BASE DATOS	Apagado
SALIDA B-SCAN	Apagado
SALIDA 37DL PLUS	Apagado
TIPO DE CONEXIÓN	USB

## REINICIO GENERAL

Reinicia los parámetros de medición y la memoria interna en un solo paso.



### ATENCIÓN

El reinicio general borra permanentemente todas las lecturas de espesor y todos los A-scan almacenados en la tarjeta de memoria interna del 38DL PLUS.

---

## Para activar una función de reinicio

1. Pulse las teclas **[2nd F]** y **[SETUP MENU] (SP MENU)**.
2. En el menú, seleccione el comando **REINICIOS**.
3. En la pantalla **REINICIOS** (véase la Figura 15-1 en la página 289):
  - a) En la lista **REINICIOS**, seleccione la función de reinicialización deseada.  
Un mensaje de advertencia aparece indicando el tipo de datos que será reiniciado.
  - b) Seleccione el botón **REINICIO**.



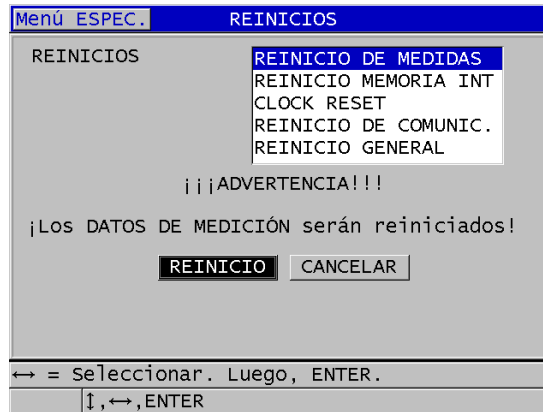


Figura 15-1 Activación de la función de reinicialización

## 15.5 Ensayos de diagnóstico del *hardware*

El 38DL PLUS cuenta con una función para efectuar varios ensayos de autodiagnóstico. Estos ensayos permiten hallar un eventual problema en el *hardware* o verificar su funcionamiento correcto. Algunos de estos ensayos han sido diseñados para procedimientos de verificación interna de Evident durante el proceso de fabricación.

Las opciones disponibles son:

- Ensayo de verificación del teclado
- Ensayo de verificación del video.
- Ensayo de verificación de la tarjeta microSD interna (correcta o defectuosa).
- Ensayo de verificación de la tarjeta microSD extraíble (correcta o defectuosa).
- Ensayo de verificación de la tarjeta microSD extraíble (correcta o defectuosa).
- Ensayo de verificación ESS (Electronic Stress Screening) [solamente para uso interno de Evident].
- Ensayo de verificación del B-scan (solamente para el uso interno de Evident).
- Ensayo de verificación de la batería (solamente para el uso interno de Evident).
- Ensayo de verificación de 1 cable (solamente para el uso interno de Evident).

## Para efectuar un ensayo de diagnóstico

1. Pulse la tecla [**2nd F**] y la tecla [**SETUP MENU**] (SP MENU).
2. En el menú, seleccione el comando **VERIFICAC**.
3. En la pantalla **VERIFICAC**., seleccione el test que debe ser ejecutado y pulse la tecla [**ENTER**].
4. Si el parámetro **VERIFIC. TECLADO** es seleccionado, en la pantalla **VERIFIC. TECLADO** (véase la Figura 15-2 en la página 290):
  - a) Verifique cada una de las teclas del teclado al pulsarlas.  
Al pulsar una tecla específica que funciona bien, el equipo mostrará el nombre de la tecla en el campo \*Última tecla pulsada\*.
  - b) Pulse la tecla [**ENTER**] para finalizar el ensayo del teclado.



**Figura 15-2 Pantalla VERIFIC. TECLADO**

5. Cuando el parámetro **VERIFIC. VIDEO** es seleccionado:
  - a) En la pantalla **VERIFIC. VIDEO**, pulse la tecla [**DISPLAY**] para iniciar la verificación del video.  
La pantalla muestra tres franjas verticales de color que van oscureciéndose hasta quedar negras. Los problemas de video son presentados como una perturbación del diseño.
  - b) Pulse la tecla [**ENTER**] para terminar el ensayo de video.
6. Si el parámetro **VERIFIC INT. TARJETA SD** o **VERIFIC EXT. TARJETA SD** es seleccionado, en la pantalla **VERIFIC INT. TARJETA SD** o **VERIFIC EXT. TARJETA SD**:

- a) Pulse la tecla **[DISPLAY]** para iniciar el ensayo.  
El resultado del ensayo aparece en la pantalla **Estado verif. tarjeta SD**.  
Los resultados posibles son los siguientes:
- **PASS**: indica que la tarjeta funciona correctamente.
  - **FAIL**: indica que la tarjeta de memoria tiene un problema. Si se trata de un fallo en la tarjeta extraíble, reinstálela o reemplácela y vuelva a encender el equipo. Si se trata de un fallo en la tarjeta interna, contacte con Evident para obtener asistencia.
- b) Pulse la tecla **[ENTER]** para finalizar el ensayo **TARJETA SD**.
7. Si el parámetro **DUAL XDCR TEST** es seleccionado, en la pantalla **DUAL XDCR TEST** (véase la Figura 15-3 en la página 291):
- a) Pulse la tecla **[DISPLAY]** para ejecutar el ensayo que medirá el tiempo de vuelo a través de cada elemento de la sonda dual.  
Los valores de los parámetros medidos aparecen en la pantalla.
- b) Interprete los valores **Tx** y **Rx** de la siguiente manera:
- Los valores similares indican una sonda dual normal.
  - Los valores diferentes indican que el desgaste de la línea de retardo no es la misma en ambos elementos.
  - Un valor inexistente indica que el cable está roto o que un elemento no funciona.
- c) Tome nota del **VALOR CERO**.
- d) Pulse la tecla **[ENTER]** para terminar el ensayo de las sondas duales.

The screenshot shows a screen titled "DUAL XDCR TEST" with a blue header. Below the header, the text "Pulse la tecla DISPLAY para lanzar la verificación" is displayed. There are four input fields: "TIPO" with the value "M116", "Tx:" with the value "-1", "Rx:" with the value "-1", and "VALOR CERO" with the value "643,00".

**Figura 15-3 Pantalla DUAL XDCR TEST**

## 15.6 Ensayo de diagnóstico del software

La función del diagnóstico del *software* (**SW DIAG**) presenta un registro de errores que se ejecutan durante el funcionamiento del equipo. Evident se basa en esta información para diagnosticar y corregir el *software* de operación.

## Para ejecutar el diagnóstico del software

1. Pulse la tecla **[2nd F]** y la tecla **[SETUP MENU]** (SP MENU).
  2. En el menú, seleccione el comando **DIAG SOFTW.**.
- La pantalla **DIAG SOFTW.** aparece y muestra el registro de errores. Véase la Figura 15-4 en la página 292.

Menü ESPEC.		DIAG. SOFTW.			
sys_storage	03684	00000000	10:00	06/04/10	
STRMGR	00253	000003AD	09:42	06/04/10	
STRMGR	00253	000003AD	09:41	06/04/10	
STRMGR	00253	000003AD	09:39	06/04/10	
STRMGR	00253	000003AD	09:37	06/04/10	

**Figura 15-4 Ejemplo de la pantalla DIAG SOFTW.**

3. Pulse la tecla **[MEAS]** para regresar a la pantalla de medición.

## 15.7 Visualización del estado del equipo

La pantalla **ESTADO** presenta la información importante del equipo 38DL PLUS. La pantalla de estado muestra la siguiente información:

- Temperatura interna del equipo
- Nivel de carga de la batería

- Modelo del equipo
- Fecha de lanzamiento del *software* (fecha de creación)
- Versión del *software*
- Versión del *hardware*
- Código de opción (N.º de serie) que debe ser comunicado a Evident para activar una opción *software*.

### Para visualizar el estado del equipo

1. Pulse la tecla [2nd F] y la tecla [SETUP MENU] (SP MENU).
2. En el menú, seleccione el comando **ESTADO** (véase la Figura 15-5 en la página 293).

Menú ESPEC.		ESTADO
TEMP. INTERNA		44.5°C
NIVEL DE BATERÍA		N/A
NOMBRE MODELO	38DLP	
FECHA CREACIÓN	06/02/2010	
VERSION SOFTWARE	1.04c	
VERSIÓN HARDWARE	PCB:0/GLUE:4/DAS:15	
E-S/N	12E7-5757-9578-58C2	
I-S/N	06/06/65535	
INITIAL POWER UP DATE	06/06/65535	
SHIPMENT DATE	06/06/65535	
TOTAL OPERATION TIME	144Hr31Min	
POWER UP COUNT	122	
ENTER = Ver menú MEAS = Salir		
ENTER, MEAS		

**Figura 15-5 Pantalla ESTADO**

3. Pulse la tecla [MEAS] para regresar a la pantalla de medición.

## 15.8 Interpretación de los mensajes de error

Durante el funcionamiento del equipo, algunos mensajes de error pueden aparecer en la pantalla. Generalmente, estos mensajes indican un problema relativo al modo de funcionamiento, pero, a veces, también pueden indicar un problema físico del equipo. Si no entiende un mensaje de error, sírvase contactar con Evident para obtener asistencia.

## 15.9 Problemas con la batería y el cargador

El indicador de alimentación (esquina superior derecha de la pantalla) muestra unas barras que indican el porcentaje del nivel de carga restante. Cuando la carga de la batería es baja, el equipo se apaga automáticamente. Si el medidor se apaga inmediatamente después de encenderlo o si no es posible encenderlo, probablemente la batería está vacía.

Después de recargar la batería (consúltese «Carga de baterías» en la página 46), puede que sea necesario reemplazarla si el equipo sólo funciona cuando el cargador está conectado.

---

<b>NOTA</b>
-------------

La batería está fabricada para resistir varios cientos de ciclos de carga y descarga antes de iniciar a fallar.

---

El indicador de alimentación muestra solamente el nivel de carga restante cuando el cargador no está conectado al equipo.

Si aún no puede encender el equipo después de haber conectado el cargador por varios minutos, puede que el equipo o el cargador estén defectuosos.

## 15.10 Problemas de medición

**Tabla 28 Diagnóstico y solución de problemas de medición**

Síntoma	Explicación posible
Ningún eco o ecos débiles; ninguna medida (LOS).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de acoplante, especialmente en superficies rugosas o curvas.</li> <li>Ganancia muy baja.</li> <li>El material atenúa mucho el sonido o las superficies no son paralelas o muy rugosas.</li> <li>El equipo necesita servicio; efectúe la reinicialización general.</li> <li>El eco tiene una amplitud muy baja y no puede ser detectado. Intente aumentar la ganancia.</li> </ul>
Ecos muy fuertes; pero, ninguna medida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puede que el eco se encuentre en una zona en blanco del A-scan y no puede ser detectado.</li> <li>El eco se encuentra fuera de la pantalla eco.</li> </ul>
Ecos fuerte; pero, medidas incorrectas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de calibración; efectúe la calibración.</li> <li>Modo <b>Diferencial</b>: verifique el indicador <b>DIFF</b>.</li> <li>Modo <b>Mín.</b> o <b>Máx.</b> Consúltese «Modo de espesor mínimo, máximo o mínimo y máximo» en la página 131.</li> <li>El material es muy granuloso, presenta defectos, inclusiones o laminaciones, o genera mucho ruido en la superficie; intente ajustar manualmente la ganancia o la zona de supresión extendida.</li> </ul>





## Apéndice A: Especificaciones técnicas

**Tabla 29 Especificaciones generales EN15317**

Parámetro	Valor
Tamaño	Altura × Ancho × Profundidad Sin funda protectora: 211,6 mm × 128,1 mm × 46,2 mm Con funda protectora: 236,2 mm × 130,6 mm × 66,5 mm
Peso	816,5 gr.
Tipos de fuente de energía	Adaptador CA-CC de 24 V Batería de iones de litio de 24,42 Wh 5 baterías de tamaño AA de repuesto
Tipos de conectores de sonda	LEMO dual con pin central de grado IP67
Tiempo de funcionamiento de batería de iones de litio	Mínimo de 12 horas y 60 minutos Normal de 14 horas Máximo de 14 horas y 70 minutos
Temperatura de funcionamiento	Con las baterías de iones de litio: de -10 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento de la batería	De -20 °C a 40 °C
Indicador de batería	8 niveles de carga de batería Advertencia de batería baja (indicador intermitente)
Frecuencia de repetición de impulsos (PRF)	Impulso de 1 kHz Velocidad de medición: 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz, 20 Hz y 30 Hz.
Indicadores de alarma	Indicadores visuales y acústicos de alarmas alta y baja.
Transmisión a través del revestimiento	Medición eco a eco y THRU-COAT.

**Tabla 29 Especificaciones generales EN15317 (continuación)**

Parámetro	Valor
Esesor mínimo y máximo	Un sólo elemento: de 0,1 mm a 635,0 mm Múltiples elementos: de 0,5 mm a 635,0 mm

**Tabla 30 Especificaciones EN15317 de pantalla**

Parámetro	Valor
Tipo	Pantalla a colores TFT-LCD de 640 × 480 píxeles.
Tamaño	[Altura] × [Ancho]; [Diagonal] 56,16 mm × 74,88 mm; 93,6 mm

**Tabla 31 Especificaciones EN15317 de emisor**

Parámetro	Valor
Impulso de transmisión	Emisor de onda cuadrada ajustable
Tensión de emisor	Tensión de emisor: 60 V, 110 V, 150 V y 200 V.
Tiempo de subida de impulso	Amortiguación de entrada: típica de 5 ns Amortiguación de salida: típica de 3,5 ns (según ancho de impulso).
Duración de impulso	Ajustable para frecuencia de sonda

**Tabla 32 Especificaciones EN15317 del receptor**

Parámetro	Valor
Control de ganancia	Automático o manual: 0 dB o 99 dB
Rango de frecuencia	Típico de 0,5 MHz a 24 MHz (según filtro).

**Tabla 33 Especificaciones adicionales EN15317**

Parámetro	Valor
Almacenamiento de datos	Tarjetas de memoria extraíble e interna microSD de 2 GB. Cada tarjeta: 475 000 lecturas de espesor o 20 000 representaciones A-scan con lecturas de espesor.

**Tabla 33 Especificaciones adicionales EN15317 (continuación)**

Parámetro	Valor
Tipos de salida de datos	Cliente USB 2.0 RS-232 Tarjeta de memoria microSD extraíble
Almacenamiento de los ajustes de calibración	Configuraciones predefinidas de sondas monocristales y duales. 35 áreas personalizadas de almacenamiento para sondas monocristales, y 10 áreas para sondas duales.
Calibración	Bloque de calibración de uno o dos espesores Introducción manual de la velocidad. Múltiples puntos para la calibración personalizada V-path con sondas duales.
Tiempo de refresco de la pantalla	Ajustable entre 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz, 20 Hz y 30 Hz.
Cantidad de píxeles para visualizar un A-scan	640 × 480 píxeles
Salida de impresora	RS-232 de serie

**Tabla 34 Especificaciones medioambientales**

Parámetro	Valor
Índice del grado de protección	Estructura fabricada según el grado de protección IP67
Ambientes explosivos	Estándar MIL-STD-810F, Sección 511.4, Procedimiento I
Resistencia ante impactos	Estándar MIL-STD-810F, Sección 516.5, Procedimiento I
Resistencia ante vibraciones	Estándar MIL-STD-810F, Sección 514.5, Procedimiento I
Resistencia ante caídas	Estándar MIL-STD-810F, Sección 516.5, Procedimiento IV- Ensayo de caída en tránsito.

Tabla 35 Especificaciones de medición

Parámetro	Valor
Modos de medición	<p><b>Estándar con sondas duales:</b> intervalo de tiempo entre el impulso de excitación y el primer eco de fondo.</p> <p><b>Eco a eco con sondas duales:</b> intervalo de tiempo entre ecos de fondo sucesivos.</p> <p><b>Thru-coat:</b> intervalo de tiempo entre el impulso de excitación y el primer eco de fondo, sin tomar en cuenta el espesor del revestimiento.</p> <p><b>Modo 1:</b> intervalo de tiempo entre el impulso de excitación y el primer eco, después de un período de supresión. Uso de sondas de contacto.</p> <p><b>Modo 2:</b> intervalo de tiempo entre el eco de interfaz y el primer eco de fondo. Normalmente, uso de sondas de línea de retardo o de inmersión.</p> <p><b>Modo 3:</b> intervalo de tiempo entre dos ecos de fondo, después del eco de interfaz. Normalmente, uso de sondas de línea de retardo o de inmersión.</p>
Corrección V-Path (trayectoria de emisión y recepción [V])	Creación automática o manual, según el tipo de sonda.
Resolución de la medida	<p>Selección con el teclado</p> <p><b>BAJA:</b> 0,1 mm</p> <p><b>STD:</b> 0,01 mm</p> <p><b>HI:</b> 0,001 mm con la opción <i>software</i> Alta resolución.</p> <p>No todos los modos de resolución están disponibles para todos los modos de medición.</p>
Velocidad del sonido en el material	De 0,762 mm/μs a 13,999 mm/μs
Resolución de la velocidad del sonido en el material	0,001 mm/μs
Puntos de ajuste de alarma	0,00 mm a 635,00 mm

Tabla 36 Especificaciones del registrador de datos

Parámetro	Valor
Capacidad de almacenamiento	475 000 lecturas de espesor o 20 000 representaciones A-scan con lecturas de espesor.

**Tabla 36 Especificaciones del registrador de datos (continuación)**

Parámetro	Valor
Longitud de número de identificación (ID)	1 a 20 caracteres
Longitud del nombre del archivo	1 a 32 caracteres
Formatos de archivo	Incremental Secuencial (definido por un número de identificación inicial y final) Secuencial con puntos personalizados Matriz 2D Matriz 2D con puntos personalizados Matriz 3D Matriz 3D con puntos personalizados Calderas
Tarjeta de memoria extraíble	tarjeta de memoria extraíble con capacidad máxima de 2GB

**Tabla 37 Rangos típicos de medición y configuraciones predefinidas para sondas monocristales <sup>a</sup>**

Nombre de configuración	Sonda	Rango de medición típico
DEFM1-20.0-M116	M116	Acero: 0,250 mm a 8,000 mm
DEFM1-10.0-M112	M112	Acero: 0,760 mm a 250,000 mm
DEFM1-10.0-M1016	M1016	Acero: 0,760 mm a 250,00 mm
DEFM1-5.0-M110	M110	Acero: 1,00 mm a 380,00 mm
DEFM1-5.0-M109	M109	Acero: 1,00 mm a 500,00 mm
DEFM1-2.25-M106	M106	Acero: 2,00 mm a 635,00 mm
DEFM1-2.25-M1036	M1036	Acero: 2,00 mm a 635,00 mm
DEFM3-20.0-M208	M208	Acero: 0,25 mm a 5,00 mm
DEFP2-20.0-M208	M208	Plástico: 0,12 mm a 5 mm
DEFM3-10.0-M202	M202	Acero: 0,25 mm a 12,00 mm
DEFM2-10.0-M202	M202	Acero: 0,75 mm a 12,00 mm
DEFP2-10.0-M202	M202	Plástico: 0,6 mm a 6 mm
DEFM3-15.0-V260	V260	Acero: 0,25 mm a 5,00 mm
DEFM2-15.0-V260	V260	Acero: 0,75 mm a 12,50 mm

**Tabla 37 Rangos típicos de medición y configuraciones predefinidas para sondas monocristales <sup>a</sup>(continuación)**

Nombre de configuración	Sonda	Rango de medición típico
DEFP2-15.0-V260	V260	Plástico: 0,25 mm a 3 mm
DEFM2-5.0-M201	M201	Acero: 1,50 mm a 25,40 mm
DEFP2-5.0-M201	M201	Plástico: 0,62 mm a 12,5 mm
DEFM2-5.0-M206	M206	Acero: 1,25 mm a 19,00 mm
DEFP2-5.0-M206	M206	Plástico: 1 mm a 12,5 mm
DEFM2-2.25-M207	M207	Acero: 2,00 mm a 19,00 mm
DEFP2-2.25-M207	M207	Plástico: 2 mm a 12,5 mm
DEFM2-20.0-M208	M208	Acero: 0,50 mm a 10,00 mm
DEFM1-0.5-M101	M101	Acero: 12,5 mm a 635 mm
DEFM1-1.0-M102	M102	Acero: 5,0 mm a 635 mm
DEFM1-1.0-M103	M103	Acero: 2,5 mm a 635 mm
DEFP1-0.5-M2008	M2008	Fibra de vidrio: 5,0 mm a 75 mm

- a. La capacidad máxima de medición del espesor depende del tipo de sonda/palpador, de las condiciones del material y de la temperatura.

**Tabla 38 Descripción de los parámetros de configuración**

Nombre	Descripción	Unidades/Resolución/Rango
<b>OpciónMedición</b>	Modo de detección de ecos	Estándar con elemento dual Eco a eco con elemento dual Thru-Coat Modo 1 Modo 2 Modo 3
<b>TIPO MEDICIÓN</b>	Modos especiales de medición	Estándar u óxido (opcional) Capa de barrera (opcional) Primer pico
<b>TIPO PALPADOR</b>	Tipos de sondas	Elemento dual Contacto directo Línea de retardo Inmersión EMAT
<b>EnergíaImpulso</b>	Energía de impulso	60 V, 110 V, 150 V o 200 V

**Tabla 38 Descripción de los parámetros de configuración (continuación)**

Nombre	Descripción	Unidades/Resolución/Rango
<b>GANANCIA MÁX.</b>	Ganancia máxima del receptor	De 0,0 dB a 99,8 dB; en incrementos de 0,3 dB.
<b>GANAN. INICIAL</b>	Ganancia inicial TDG	De 0 a ganancia máxima; en incrementos de 1 dB.
<b>PENDIENTE TDG</b>	Pendiente de ganancia en función del tiempo (predefinida).	De 0,0 dB/s a 39,9 dB/s
<b>Supresión de impulso (SUP Impul.Inic)</b>	Supresión del impulso principal.	De 0 ns a 225 $\mu$ s
<b>PANTALLA ECO</b>	Puerta de detección del eco que empieza al final de la zona de supresión del impulso inicial en el modo 1, o después del eco de interfase en el modo 2 y 3. El valor registrado al término de la pantalla del eco es relativo al impulso inicial.	De 0 ns a 224,71 $\mu$ s. 55 ns o intervalo de tiempo de la supresión del impulso inicial (el que sea menor).
<b>DETEC. ECO 1</b>	Detección de la polaridad del primer eco.	+ o -
<b>DETEC. ECO 2</b>	Detección de la polaridad del segundo eco.	+ o -
<b>SUP. ECO IF</b>	Supresión después del eco de interfase.	De 0 $\mu$ s a 20 $\mu$ s
<b>SUP. MODO 3</b>	Supresión después del primer eco de fondo medido en el modo 3.	De 0 $\mu$ s a 20 $\mu$ s
<b>VELOCIDAD</b>	Velocidad de propagación de los ultrasonidos en el material bajo ensayo.	De 0,508 mm/ $\mu$ s a 18,699 mm/ $\mu$ s
<b>CERO</b>	Factor de calibración cero	De 0,00 a 999,99

**Tabla 39 Especificaciones generales**

Elemento	Descripción
<b>Teclado</b>	Superficie de membrana sellada y en relieve 21 teclas táctiles y sonoras, con pictogramas a colores.

**Tabla 39 Especificaciones generales (continuación)**

Elemento	Descripción
<b>Sondas duales</b>	Identificación del tipo de sonda y optimización automática del equipo según la sonda. Las sondas de otras marcas pueden funcionar, pero su rendimiento no es garantizado. Las siguientes sondas/palpadores son compatibles: D790, D790-SM, D791, D791-RM, D792, D793, D794, D795, D797, D798, D7906-SM, D7908, D799, D7912, D7913 y MTD705
<b>Sondas monocristales</b>	Pueden ser de contacto, de línea de retardo y de inmersión, de 2 MHz a 30 MHz de frecuencia. La opción <i>software</i> Alta precisión aumenta la banda de frecuencia de 0,5 MHz a 30,0 MHz



## Apéndice B: Velocidad del sonido

La Tabla 40 en la página 305 a continuación lista las velocidades de propagación del sonido en los materiales más frecuentes. Sírvese de esta tabla únicamente como referencia. La velocidad de propagación real en estos materiales puede ser diferente debido a varios factores, como la composición, la orientación cristalográfica predominante, la porosidad o la temperatura. Por ello, para definir precisamente la velocidad de propagación en un material específico, es necesario efectuar un ensayo previo en una muestra de dicho material.

**Tabla 40 Velocidades de propagación del sonido en ciertos materiales**

Material	V (pulg./ $\mu$ s)	V (m/s)
Resina acrílica (nombre comercial Polimetilmetacrilato o Perspex)	0,107	2730
Aluminio	0,249	6320
Berilio	0,508	12900
Latones especiales (latón naval)	0,174	4430
Cobre	0,183	4660
Diamante	0,709	18000
Glicerina	0,076	1920
Superalcaciones austeníticas de base níquel-cromo (nombre comercial Inconel)	0,229	5820
Hierro/Fierro de fundición lenta	0,138	3500
Hierro/Fierro de fundición rápida	0,220	5600
Óxido de fierro/hierro (magnetita)	0,232	5890
Plomo	0,085	2160
Polimetilmetacrilato (nombre comercial Lucite)	0,106	2680

**Tabla 40 Velocidades de propagación del sonido en ciertos materiales**  
(continuación)

Material	V (pulg./μs)	V (m/s)
Molibdeno	0,246	6250
Aceite de motor (SAE 20/30)	0,069	1740
Níquel (puro)	0,222	5630
Poliamida (lento)	0,087	2200
Nilón (rápida) [nombre comercial Nylon]	0,102	2600
Polietileno de alta densidad (HDPE)	0,097	2460
Polietileno de baja densidad (LDPE)	0,082	2080
Poliestireno	0,092	2340
Policloruro de vinilo (PVC, fuerte)	0,094	2395
Caucho (polibutadieno)	0,063	1610
Silicio	0,379	9620
Silicona	0,058	1485
Acero, 1020	0,232	5890
Acero, 4340	0,230	5850
Acero, acero inoxidable austenítico 302	0,223	5660
Acero, acero inoxidable austenítico 347	0,226	5740
Estaño	0,131	3320
Titanio, 150A Ti	0,240	6100
Wolframio, también llamado Tungsteno	0,204	5180
Agua (20 °C)	0,0580	1480
Zinc	0,164	4170
Circonio	0,183	4650

## Referencias

Folds, D. L. «Experimental Determination of Ultrasonic Wave Velocities in Plastics, Elastomers, and Syntactic Foam as a Function of Temperature,» Naval Research and Development Laboratory, Panamá (ciudad), Florida, 1971.

Fredericks, J. R. *Ultrasonic Engineering*, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1965.

*Handbook of Chemistry and Physics*. Chemical Rubber Co., Cleveland, Ohio, 1963.

Mason, W. P. *Physical Acoustics and the Properties of Solids*, D. Van Nostrand Co., New York, 1958.

Papadakis, E. P. Panametrics — notas no publicadas, 1972.



## Apéndice C: Accesorios y piezas de repuesto

**Tabla 41 Opciones *software***

Descripción	N.º de referencia
Opción <i>software</i> Óxido (instalación en la unidad mediante clave de activación)	38DLP-OXIDE [U8147014]
Opción <i>software</i> Alta resolución (instalación en la unidad mediante clave de activación)	38DLP-HR [U8147015]
Opción <i>software</i> Medición Múltiple (instalación en la unidad mediante clave de activación)	38DLP-MM [U8147016]
Opción <i>software</i> Alta penetración (instalación en la unidad mediante clave de activación)	38DLP-HP [U8147017]

**Tabla 42 Accesorios y piezas de repuesto**

Descripción	N.º de referencia
Estructura (carcasa)	38-CC [U8764099]
Funda protectora de caucho con arnés de pecho	38DLP/RPC [U8779306]
Soporte del equipo	EPLTC-PS [U8780044]
Arnés de pecho	441-087 [U8902895]
Anillos rectangulares para la funda protectora de caucho	412-1061LF [U8907259]
Manual del usuario del equipo 38DL PLUS	DMTA-10004-01ES

**Tabla 42 Accesorios y piezas de repuesto (continuación)**

Descripción	N.º de referencia
Software de interfaz incluido en CD-ROM (de serie)	GageView [U8147006]
Baterías	Batería de iones de litio recargable: 38-BAT [U8760054] Portabatería de tamaño AA: 38DLP/AA [U8780290] Baterías (pilas) alcalinas y NiMH
Pedal remoto para almacenar y enviar datos	38DLP/RFS [U8780288]
Garantía de un año extendida	38DLP-EW [U8778348]

**Tabla 43 Cables de comunicación y accesorios de alimentación**

Descripción	Nº de referencia
1,83 m, con conector hembra de 9 pines «D» (conector superior)	38-9F6 [U8840167]
1,83 m de cable superior USB	38-C-USB-IP67 [U8800998]
Cable USB de 1,83 m (1,83 pies) — conexión dentro del compartimiento de entrada y salida (I/O).	EPLTC-C-USB-A-6 [U8840031]
Cable de salida VGA de 1,83 m	EPLTC-C-VGA-6 [U8840035]
Tarjeta de memoria extraíble microSD de 2GB.	MICROSD-ADP-2GB [U8779307]
Cable para impresora portátil	38DLP-PR6 [U8780287]
Adaptador/cargador de CA universal	EP-MCA-X, en donde «X» hace referencia al modelo/configuración del cable de alimentación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• U para América del Norte, Japón y Corea [U8050397]</li> <li>• A para Australia [U8767330]</li> <li>• K para Reino Unido [U8767287]</li> <li>• I para Italia [U8767289]</li> <li>• D para Dinamarca [U8767290]</li> <li>• P para Paquistán, India, Sudáfrica y Hong Kong [U8767291]</li> <li>• E para Europa [U8767288]</li> </ul>

**Tabla 43 Cables de comunicación y accesorios de alimentación (continuación)**

Descripción	Nº de referencia
Adaptador de cable de alimentación CA para: América del Norte, América del Sur, Japón y Corea.	2111 [U8840015]
Adaptador de cable de alimentación CA para: Países europeos — Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Países bajos, Suecia, Noruega, Israel y Grecia.	1514 [U8840003]
Adaptador de cable de alimentación CA para Australia	1515 [U8840005]
Adaptador de cable de alimentación CA para Reino Unido	1516 [U8840007]
Adaptador de cable de alimentación CA para Italia	1517 [U8840009]
Adaptador de cable de alimentación CA para Dinamarca	1518 [U8840011]
Adaptador de cable de alimentación CA para India, Pakistán, Sudáfrica y Hong-Kong	1519 [U8840013]

**Tabla 44 Acoplantes**

Descripción	N.º de referencia
Glicerina, 0,06 l	Acoplante B-2 [U8770023]
De tipo gel, 0,35 l	Acoplante D-12 [U8770026]
Acoplante para altas temperaturas de hasta 398 °C, 0,06 l	Acoplante H-2 [Q7700002]

**Tabla 45 Bloques de calibración**

<b>Descripción</b>	<b>N.º de referencia</b>
5 espesores; acero 1018 Sistema anglosajón (pulgadas) 0,100 pulg., 0,200 pulg., 0,300 pulg., 0,400 pulg., 0,500 pulg.	2214E [U8880014]
5 espesores; acero 1018 Sistema métrico 2,5 mm; 5,0 mm; 7,5 mm; 10,0 mm; 12,5 mm	2214M [U8880016]
5 espesores; aluminio Sistema anglosajón (pulgadas) 0,100 pulg., 0,200 pulg., 0,300 pulg., 0,400 pulg., 0,500 pulg.	2213E [U8880010]
4 espesores; acero 1018 Sistema anglosajón (pulgadas) 0,250 pulg., 0,500 pulg., 0,750 pulg., 1,500 pulg.	2212E [U8880008]
2 espesores; acero inoxidable de 303. Sistema anglosajón (pulgadas) 0,050 pulg., 0,150 pulg.	2218E [U8880022]
2 espesores; acero inoxidable de 303 Sistema métrico 1 mm, 15 mm	2218M [U8880024]
2 espesores; acero inoxidable de 303. Sistema anglosajón (pulgadas) 0,200 pulg., 1,500 pulg.	2219E [U8880026]
2 espesores; acero inoxidable de 303. Sistema métrico 5 mm, 30 mm	2219M [U8880028]



## Lista de figuras

Figura i-1	Medidor de espesores por ultrasonidos 38DL PLUS .....	27
Figura 1-1	Medición de espesores con el 38DL PLUS .....	30
Figura 1-2	Componentes del hardware del equipo 38DL PLUS .....	34
Figura 1-3	Conexiones del medidor de espesores 38DL PLUS .....	34
Figura 1-4	Parte superior del equipo y conectores .....	35
Figura 1-5	Conectores detrás de la tapa del compartimiento de entrada y salida (I/O) .....	36
Figura 1-6	Teclados del medidor de espesores 38DL PLUS .....	37
Figura 2-1	Indicador de alimentación de CA y por batería .....	43
Figura 2-2	Conexión del cargador/adaptador .....	44
Figura 2-3	Conexión del cable de alimentación de CC .....	45
Figura 2-4	Apertura del compartimiento de baterías .....	48
Figura 2-5	Selección del nuevo tipo de baterías .....	50
Figura 3-1	Elementos principales de la pantalla de medición .....	51
Figura 3-2	Barra de identificación (ID) .....	52
Figura 3-3	Ejemplos de los elementos que pueden ser visualizados en la pantalla de medición .....	53
Figura 3-4	Indicador de pérdida de señal (LOS) .....	53
Figura 3-5	Ejemplo de menú y de submenú .....	54
Figura 3-6	Ejemplo de una pantalla de parámetros .....	55
Figura 3-7	Ejemplo del teclado virtual .....	57
Figura 3-8	Ciclo de caracteres por el método de modificación de texto tradicional ...	59
Figura 4-1	Selección del idioma de la interfaz del usuario .....	62
Figura 4-2	Selección de los parámetros del reloj .....	63
Figura 4-3	Pantalla AJUSTES DE LA PANTALLA .....	64
Figura 4-4	Ejemplo de las paletas de colores para exteriores e interiores .....	65
Figura 4-5	Ejemplos de los modos de rectificación .....	67
Figura 4-6	Ejemplos de los modos de trazos A-scan (forma de onda) .....	68
Figura 4-7	Rango del A-scan .....	69

Figura 4-8	Comparación entre la pantalla normal y la pantalla ampliada en el modo 1 .....	71
Figura 4-9	Comparación entre la pantalla normal y la pantalla ampliada en el modo 2 .....	72
Figura 4-10	Comparación entre la pantalla normal y la pantalla ampliada en el modo 3 .....	72
Figura 4-11	Indicador mostrando la frecuencia de refresco de medición .....	73
Figura 5-1	Instalación de la sonda .....	76
Figura 5-2	Pantalla de inicio con un palpador dual estándar D79X .....	76
Figura 5-3	Selección de la configuración para una sonda monocristal .....	77
Figura 5-4	Calibración de la velocidad del sonido en un bloque de calibración de 5 espesores .....	80
Figura 5-5	Calibración cero sobre el bloque de calibración de 5 espesores .....	81
Figura 5-6	Ejemplo de un bloque de calibración de 5 espesores .....	82
Figura 5-7	Introducción de la velocidad de sonido conocida del material .....	84
Figura 5-8	Mensaje de bloqueo de calibración .....	85
Figura 5-9	Acoplamiento de sonda dual y lectura del espesor medido .....	89
Figura 5-10	Nombre del archivo activo en la zona de identificación .....	90
Figura 5-11	Apertura del cuadro de dialogo CONF. THRU-COAT .....	92
Figura 5-12	Medición mediante el modo de detección eco estándar .....	94
Figura 5-13	Medición mediante el modo de detección eco a eco automático .....	95
Figura 5-14	Medición mediante el modo de detección eco a eco manual .....	96
Figura 5-15	Comparación de medidas manuales .....	98
Figura 6-1	Conexión de la sonda EMAT y del adaptador de filtro .....	102
Figura 7-1	Pantalla OPCIONES para activar las opciones software .....	106
Figura 7-2	Pantalla ÓXIDO .....	110
Figura 7-3	Selección de la medida que visualizará en caracteres grandes .....	110
Figura 7-4	Pantalla de medición con opción software de medición de la capa de óxido .....	112
Figura 7-5	Pantalla de medición de una capa de óxido desprendida .....	113
Figura 7-6	Medida activa y A-scan en la pantalla .....	115
Figura 7-7	Configuración de los parámetros de medición múltiple en el modo normal .....	116
Figura 7-8	Modos de visualización de las múltiples medidas con tres capas y la suma del espesor .....	117
Figura 7-9	Configuración de los parámetros de medición múltiple en el modo lente blando .....	119
Figura 7-10	Configuración de los parámetros de medición múltiple en el modo de porcentaje total de espesor .....	120
Figura 7-11	Pantalla principal de B-scan de codificación .....	121
Figura 7-12	Modificación de los parámetros B-scan .....	123
Figura 7-13	Ampliación de escaneo de 7 pulg. determinado a 1 .....	126

Figura 7-14	Ampliación de escaneo de 7 pulg. determinado a 5 .....	126
Figura 7-15	Ampliación de escaneo de 7 pulg. determinado a 10 .....	127
Figura 8-1	Modo diferencial normal .....	129
Figura 8-2	Pantalla DIF .....	131
Figura 8-3	Espesores máximos y mínimos visualizados .....	132
Figura 8-4	Ejemplo del indicador de alarma ALTA .....	134
Figura 8-5	Ejemplo del modo de alarma B-scan .....	137
Figura 8-6	Indicadores YEL (amarillo) y RED (rojo) .....	138
Figura 8-7	Configuración de la alarma estándar .....	139
Figura 8-8	Ejemplo de una función bloqueada en la zona de ayuda .....	140
Figura 8-9	Pantalla BLOQUEO EQUIPO .....	141
Figura 9-1	Pantalla MEAS .....	144
Figura 9-2	Pantalla SISTEMA .....	146
Figura 9-3	Modificación de los parámetros de comunicación .....	149
Figura 10-1	Ajuste manual de la ganancia .....	154
Figura 10-2	Ajuste de la longitud de la supresión extendida .....	156
Figura 10-3	Ejemplo de una representación B-scan basada en un bloque de 5 espesores .....	157
Figura 10-4	Modificación de los parámetros B-scan .....	158
Figura 10-5	B-scan a media altura y de tamaño completo .....	159
Figura 10-6	Elementos del B-scan .....	160
Figura 10-7	Elementos de consulta del B-scan congelado .....	161
Figura 10-8	Ejemplo de una matriz BD de tamaño medio .....	166
Figura 10-9	Modificación de los parámetros de la pantalla MATRIZ BD .....	167
Figura 10-10	Ejemplo de una matriz BD de tamaño medio y de tamaño completo .....	168
Figura 10-11	Ejemplo del intercambio entre filas y columnas en la matriz .....	168
Figura 10-12	Ejemplo de una matriz BD lineal .....	169
Figura 10-13	Celda seleccionada en la matriz BD dentro de la pantalla del N.º de identificación consultado .....	170
Figura 10-14	Ejemplo de una celda introducida .....	172
Figura 10-15	Ampliación de una celda introducida .....	172
Figura 10-16	Pantalla de medición AVG/MÍN .....	173
Figura 10-17	Pantalla de medición con la función AVG/MIN activa .....	174
Figura 10-18	Pantalla COMP. TEMP. ....	176
Figura 10-19	Datos de la compensación de temperatura .....	177
Figura 11-1	Nombre del archivo activo en la zona de identificación .....	179
Figura 11-2	Parámetros del registrador de datos .....	181
Figura 11-3	Pantalla CREAR .....	184
Figura 11-4	Pantalla CREAR para archivos de tipo incremental .....	187
Figura 11-5	Selección de la serie de números de identificación (ID) para crear el archivo de tipo secuencial .....	188

Figura 11-6	Configuración de un rango de ID para un archivo secuencial con puntos personalizados .....	190
Figura 11-7	Ejemplo de una matriz 2D .....	191
Figura 11-8	Matriz para 75 partes idénticas .....	192
Figura 11-9	Diferentes matrices para cada pieza .....	193
Figura 11-10	Configuración de la serie de códigos de ID para crear un archivo de tipo matriz 2D .....	194
Figura 11-11	Configuración de un rango de ID para un archivo de matriz 2D con puntos personalizados .....	196
Figura 11-12	Configuración de la serie de códigos de ID para crear un archivo de tipo matriz 3D .....	198
Figura 11-13	Configuración de la serie de números de identificación (ID) para crear un archivo de inspección de calderas .....	200
Figura 11-14	Configuración de la serie de números de identificación (ID) para crear un archivo de matriz 3D con puntos personalizados .....	201
Figura 11-15	Menús de archivos y submenús de informes .....	204
Figura 11-16	Pantalla ABRIR .....	205
Figura 11-17	Pantalla COPIAR .....	206
Figura 11-18	Introducción de nueva información en el archivo .....	207
Figura 11-19	Pantalla de modificación de un archivo de tipo matriz .....	208
Figura 11-20	Pantalla BORRAR .....	210
Figura 11-21	Supresión de la serie de números de identificación (ID) en un archivo activo .....	211
Figura 11-22	Mensaje de advertencia al reinicializar las mediciones .....	212
Figura 11-23	Pantalla NOTAS DEL ARCHIVO .....	213
Figura 11-24	Selección de una nota en la tabla de notas .....	215
Figura 11-25	Copia de una tabla de notas de un archivo a otro .....	217
Figura 11-26	Mensaje de advertencia debido a la protección contra escritura de los ID .....	218
Figura 11-27	Pantalla de revisión de números de identificación (ID) .....	219
Figura 11-28	Modificación del ID # .....	221
Figura 11-29	Mensaje cuando el ID modificado no se encuentra en la base de datos .....	222
Figura 11-30	Pantalla de informe SUMARIO DEL ARCHIVO .....	225
Figura 11-31	Informe SUMARIO DEL ARCHIVO .....	225
Figura 11-32	Informe SUMARIO MÍN./MÁX. ....	226
Figura 11-33	Pantalla COMPARACIÓN ARCHIVOS .....	227
Figura 11-34	Informe COMPARACIÓN ARCHIVOS .....	227
Figura 11-35	Informe SUMARIO DE LA ALARMA .....	228
Figura 11-36	Informe SUMARIO MÍN./MÁX. ....	229
Figura 11-37	Retorno a la pantalla de medición .....	229
Figura 12-1	Pantalla GENERIC SETUP SELECTION .....	233

Figura 12-2	Pantalla ACTIVA .....	234
Figura 12-3	Ilustración del V-Path (o Trayectoria en V) .....	236
Figura 12-4	Respuesta afirmativa al mensaje de calibración V-Path .....	238
Figura 12-5	Valor del punto 1 para la calibración V-Path .....	239
Figura 12-6	Pantalla GUARDAR CONFIGURACIÓN .....	240
Figura 13-1	Pantalla ACTIVA para la configuración de una sonda monocristal .....	243
Figura 13-2	Ajuste de los parámetros del A-scan .....	245
Figura 13-3	Ejemplo del modo de detección 1 .....	247
Figura 13-4	Ejemplo del modo de detección 2 .....	247
Figura 13-5	Ejemplo del modo de detección 3 .....	248
Figura 13-6	Detección del primer o segundo pico negativo .....	249
Figura 13-7	Comparación de la energía de impulso entre 60 V y 200 V .....	250
Figura 13-8	Parámetros y zonas TDG .....	251
Figura 13-9	Zona de supresión del impulso inicial en el modo 1 .....	254
Figura 13-10	Zona de supresión del impulso inicial en el modo 2 y en el modo 3 .....	254
Figura 13-11	Ajuste de la pantalla en el modo 1 .....	255
Figura 13-12	Ajuste de la pantalla eco en el modo 2 y en el modo 3 .....	256
Figura 13-13	Ejemplos de detección de un eco negativo y positivo .....	257
Figura 13-14	Ejemplos de la supresión del eco de interfase en el modo 2 .....	259
Figura 13-15	Ejemplos de la supresión del eco de interfase en el modo 3 .....	260
Figura 13-16	Ejemplos del ajuste del parámetro SUP. MODO 3 .....	261
Figura 13-17	Pantalla GUARDAR CONFIGURACIÓN .....	262
Figura 14-1	Conexión del 38DL PLUS a un PC .....	267
Figura 14-2	Pantalla de los parámetros de comunicación .....	270
Figura 14-3	Pantalla de selección de los archivos que serán transferidos .....	272
Figura 14-4	Introducción de una serie de números de identificación (ID) para enviar .....	273
Figura 14-5	Pantalla EXPORTAR .....	275
Figura 14-6	Pantalla IMPORTAR .....	276
Figura 14-7	Cuadro de diálogo Device Configuration .....	279
Figura 14-8	Captura de pantalla en el cuadro de diálogo Device Tools .....	280
Figura 14-9	Pantalla para visualizar o cambiar el formato de salida del archivo .....	283
Figura 14-10	Selección del parámetro REINICIO DE COMUNIC. ....	284
Figura 15-1	Activación de la función de reinicialización .....	289
Figura 15-2	Pantalla VERIFIC. TECLADO .....	290
Figura 15-3	Pantalla DUAL XDCR TEST .....	291
Figura 15-4	Ejemplo de la pantalla DIAG SOFTW. ....	292
Figura 15-5	Pantalla ESTADO .....	293



## Lista de tablas

Tabla 1	Funciones del teclado .....	38
Tabla 2	Sondas recomendadas para los varios rangos de espesor en acero .....	98
Tabla 3	Opciones software 38DL PLUS .....	105
Tabla 4	Sondas compatibles con la opción software Capa de óxido .....	108
Tabla 5	Cálculos de muestra basados en la velocidad de escaneo .....	124
Tabla 6	Cálculos de distancia máxima .....	125
Tabla 7	Ejemplo de cálculo de alarma en el modo DIF. ABSOLUTA .....	135
Tabla 8	Ejemplo de cálculo de alarma en el modo % DIF .....	136
Tabla 9	Resumen del contenido de un archivo .....	180
Tabla 10	Información adicional almacenada .....	182
Tabla 11	Ejemplos de números de identificación (ID) resultantes en un archivo de tipo INCREMENTAL .....	186
Tabla 12	Ejemplos de números de identificación (ID) resultantes en un archivo de tipo SECUENCIAL .....	187
Tabla 13	Ejemplos de los números de identificación (ID) resultantes en un archivo de tipo SEC+Pto.Pers. ....	189
Tabla 14	Ejemplo de números de identificación (ID) resultantes en un archivo de tipo 2D+Pto. PERS. ....	195
Tabla 15	Ejemplo de números de identificación (ID) resultantes en un archivo de tipo MATRIZ 3D .....	197
Tabla 16	Ejemplos de números de identificación (ID) resultantes de un archivo de tipo CALDERA .....	199
Tabla 17	Ejemplo de números de identificación (ID) resultantes en un archivo de tipo 3D+Pto. PERS. ....	200
Tabla 18	Medidas almacenadas según el tipo de archivo .....	202
Tabla 19	Configuraciones predefinidas .....	231
Tabla 20	Sondas predefinidas .....	233
Tabla 21	Polaridad de los ecos .....	257
Tabla 22	Cables RS-232 opcionales .....	268
Tabla 23	Formato de salida de datos de serie para sondas duales .....	281

Tabla 24	Formato de salida de datos de serie para sondas monocristales .....	282
Tabla 25	Valores de los parámetros de comunicación predefinidos .....	283
Tabla 26	Ajustes de medición por defecto .....	287
Tabla 27	Ajustes de la comunicación predefinidos .....	288
Tabla 28	Diagnóstico y solución de problemas de medición .....	295
Tabla 29	Especificaciones generales EN15317 .....	297
Tabla 30	Especificaciones EN15317 de pantalla .....	298
Tabla 31	Especificaciones EN15317 de emisor .....	298
Tabla 32	Especificaciones EN15317 del receptor .....	298
Tabla 33	Especificaciones adicionales EN15317 .....	298
Tabla 34	Especificaciones medioambientales .....	299
Tabla 35	Especificaciones de medición .....	300
Tabla 36	Especificaciones del registrador de datos .....	300
Tabla 37	Rangos típicos de medición y configuraciones predefinidas para sondas monocristales .....	301
Tabla 38	Descripción de los parámetros de configuración .....	302
Tabla 39	Especificaciones generales .....	303
Tabla 40	Velocidades de propagación del sonido en ciertos materiales .....	305
Tabla 41	Opciones software .....	309
Tabla 42	Accesorios y piezas de repuesto .....	309
Tabla 43	Cables de comunicación y accesorios de alimentación .....	310
Tabla 44	Acoplantes .....	311
Tabla 45	Bloques de calibración .....	312