



# 39DL PLUS

## Ultraschall­dickenmessgerät

### Benutzerhandbuch

10-044018-01DE – Überarb. 3  
Dezember 2024

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen zur sicheren und effektiven Verwendung dieses Produkts von Evident. Lesen Sie vor dem Einsatz dieses Produkts das Handbuch aufmerksam durch und setzen Sie das Produkt gemäß den Anleitungen ein.

Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort auf.

EVIDENT SCIENTIFIC, INC., 48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, USA

Copyright © 2024 by Evident. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Evident reproduziert, übersetzt oder verteilt werden.

Englische Originalausgabe: *39DL PLUS – Ultrasonic Thickness Gage: User's Manual*  
(10-044018-01EN – Rev. 3, November 2024)

Copyright © 2024 by Evident.

Die Erstellung und Übersetzung dieses Dokuments erfolgten unter besonderer Berücksichtigung der Verwendung, um die Richtigkeit der darin enthaltenen Informationen zu gewährleisten. Es entspricht der Version des Produkts, die vor dem auf der Titelseite angegebenen Datum hergestellt wurde. Bei Änderungen am Produkt zu einem späteren Zeitpunkt können jedoch Unterschiede zwischen Handbuch und Produkt auftreten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Teilenummer: 10-044018-01DE

Überarb. 3

Dezember 2024

Printed in the United States of America

Die Wortmarke und das Logo Bluetooth sind eingetragene Marken und das Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. Der Gebrauch dieser Marken durch Evident Scientific Inc. erfolgt unter Lizenz.



USB Type-C und USB-C sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.



Das microSD Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.



Alle Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer und Dritter.

---

---

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>11</b>
<b>Wichtige Informationen – vor Einsatz lesen .....</b>	<b>13</b>
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	13
Benutzerhandbuch .....	13
Gerätekompatibilität .....	14
Reparatur und Wartung .....	14
Warnzeichen .....	14
Signalwörter für die Sicherheit .....	15
Signalwörter für Hinweise .....	16
Sicherheit .....	16
Warnhinweise .....	17
Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Akkus .....	18
Transportvorschriften für Lithium-Ionen-Akkus .....	19
Entsorgung des Geräts .....	19
BC (Battery Charger, Kalifornien, USA) .....	20
CE (Europäische Konformität) .....	20
UKCA (Großbritannien) .....	20
RCM-Kennzeichnung (Australien) .....	21
Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte .....	21
China RoHS .....	21
Korea Communications Commission (KCC) .....	22
Konformität mit der EMV-Richtlinie (EU) .....	23
FCC Compliance (USA) .....	23
ICES-001 Compliance (Kanada) .....	24
Hinweis zur SAR/HF Exposition .....	24
Einhaltung von Vorschriften zu Hochfrequenzen .....	25
Gewährleistung .....	31
Technische Unterstützung .....	32

<b>Einführung .....</b>	<b>33</b>
<b>1. Beschreibung des Geräts .....</b>	<b>35</b>
1.1 Beschreibung des Geräts .....	35
1.2 Umgebungsbedingungen .....	38
1.3 Hardwarekomponenten des Geräts .....	38
1.4 Anschlüsse .....	39
1.5 Tastenfeldfunktionen .....	41
1.6 Zugriff des elektronischen Etiketts .....	47
<b>2. Stromversorgung des 39DL PLUS .....</b>	<b>49</b>
2.1 Stromleuchte .....	49
2.2 Netzstrombetrieb .....	50
2.3 Akkubetrieb .....	51
2.3.1 Betriebsdauer bei Akku- und Batteriebetrieb .....	52
2.3.2 Aufladen des Akkus .....	52
2.3.3 Austauschen des Akkus .....	54
<b>3. Die Elemente der Software-Benutzeroberfläche .....</b>	<b>57</b>
3.1 Messfenster .....	57
3.2 Menüs und Untermenüs .....	59
3.3 Parameterfenster .....	61
3.4 Auswahl des Textbearbeitungsmodus .....	62
3.4.1 Textbearbeitung mit der virtuellen Tastatur .....	63
3.4.2 Textbearbeitung mit der herkömmlichen Methode .....	64
<b>4. Erste Einstellungen .....</b>	<b>67</b>
4.1 Einstellen der Bedienungsführung und anderer Systemoptionen .....	67
4.2 Maßeinheit auswählen .....	68
4.3 Uhr einstellen .....	68
4.4 Bildschirmparameter ändern .....	69
4.4.1 Farbzusammenstellung .....	70
4.4.2 Helligkeit .....	71
4.4.3 A-Bild-Gleichrichtung .....	72
4.4.4 A-Bild-Anzeige .....	74
4.5 Bereich der A-Bild-Anzeige .....	74
4.5.1 Bereich einstellen .....	75
4.5.2 Vorlauf einstellen .....	75
4.5.3 Zoomfunktion aktivieren .....	76
4.6 Einstellung der Anzeigegeschwindigkeit .....	78
4.7 Ändern der Dickenauflösung .....	79

<b>5. Grundarbeitsgänge .....</b>	<b>81</b>
5.1 Einrichten des Messkopfs .....	81
5.2 Justierung .....	84
5.2.1 Justierung des Geräts .....	85
5.2.2 Justierkörper .....	88
5.2.3 Nullpunktausgleich des Messkopfs .....	88
5.2.4 Schallgeschwindigkeit im Werkstoff und Nullpunktjustierung .....	89
5.2.5 Bekannte Schallgeschwindigkeit im Werkstoff eingeben .....	90
5.2.6 Verriegelte Justierungen .....	91
5.2.7 Leistung und Genauigkeit beeinflussende Faktoren .....	91
5.3 Messen der Dicke .....	94
5.4 Speichern der Messwerte .....	95
5.5 Messen mit den THRU-COAT-Messköpfen D7906 und D7908 .....	96
5.5.1 THRU-COAT-Funktion aktivieren .....	96
5.5.2 Justieren der THRU-COAT-Funktion .....	97
5.6 Echomodi für Sender-Empfänger-Messköpfe .....	98
5.6.1 Echounterdrückung im justierbaren Echo-Echo-Modus einstellen .....	102
5.6.2 Auswahl von Sender-Empfänger-Messköpfen in verschiedenen Echo-Echo-Modi .....	103
5.6.3 Markierungen für den Echo-Echo-Modus im Messwertspeicher .....	105
5.7 VGA-Ausgang .....	105
<b>6. EMAT-Wandler .....</b>	<b>107</b>
6.1 Anschluss des EMAT-Wandlers E110-SB .....	108
6.2 Justieren mit dem EMAT-Wandler E110-SB .....	109
<b>7. Softwareoptionen .....</b>	<b>111</b>
7.1 Aktivieren der Softwareoptionen .....	112
7.2 Software-Option für hohe Schalldurchdringung .....	113
7.3 Softwareoption zum Messen des Magnetitaufbaus .....	114
7.3.1 Magnetitaufbau in Dampfkesselrohren .....	115
7.3.2 Magnetitschichtmessung einrichten .....	115
7.3.3 Funktion zum Messen einer Magnetitschicht justieren .....	117
7.3.4 Die Wanddicke von Kesselrohren und die Dicke der anhaftenden Magnetitschicht messen .....	118
7.4 Softwareoption zum Messen von mehrschichtigen Werkstoffen .....	120
7.4.1 Aktiver Messwert .....	121
7.4.2 Mehrschichtenmessfunktion - normaler Modus .....	122
7.4.3 Mehrschichtenmessung – Kontaktlinsenmodus .....	125
7.4.4 Mehrschichtenmessmodus – % Gesamtdickenmodus .....	126
7.5 Option Weggetreues B-Bild .....	127

7.6	Softwareoption für hohe Schalldurchdringung .....	134
7.7	WLAN-Software-Option .....	135
7.8	Bluetooth-Softwareoption .....	135
<b>8.</b>	<b>Sonderfunktionen .....</b>	<b>137</b>
8.1	Sollwertmodus aktivieren und konfigurieren .....	137
8.2	Die Modi Minimum, Maximum oder Min/Max-Dicke .....	139
8.3	Vermeiden der Anzeige von falschen Min-/Max-Werten .....	141
8.4	Alarmer .....	142
8.5	Verriegeln des Geräts .....	148
8.6	Einfrieren von A-Bildern .....	150
<b>9.</b>	<b>Gerätekonfiguration .....</b>	<b>153</b>
9.1	Konfiguration der Messparameter .....	153
9.2	Konfiguration der Systemparameter .....	156
9.3	Konfiguration der Datenübertragung .....	158
<b>10.</b>	<b>Erweiterte Messfunktionen .....</b>	<b>163</b>
10.1	Einstellung der Verstärkung mit Sender-Empfänger-Messköpfen und E110 EMAT-Wandlern .....	163
10.2	Einstellung der erweiterten Echounterdrückung mit Sender-Empfänger- Messköpfen .....	165
10.3	B-Bild .....	167
10.3.1	Aktivieren der B-Bildfunktion .....	172
10.3.2	B-Bildalarmmodus .....	173
10.3.3	B-Bilder, A-Bilder oder Dicken speichern .....	173
10.4	DB-Matrix .....	175
10.4.1	DB-Matrix aktivieren und konfigurieren .....	176
10.4.2	Die hervorgehobene Zelle in der DB-Matrix ändern .....	180
10.4.3	Dicken in der DB-Matrix speichern .....	181
10.4.4	Ein- oder angefügten Zellen der DB-Matrix anzeigen .....	181
10.5	Konfiguration der Messparameter für die AVG/MIN-Funktion .....	182
10.6	Messen mit der AVG/MIN-Funktion .....	183
10.7	Temperaturkorrektur .....	185
<b>11.</b>	<b>Messwertspeicher .....</b>	<b>189</b>
11.1	Prüfdatenspeicher .....	189
11.2	Erstellen einer Messdatendatei .....	193
11.2.1	Verschiedene Formate der Prüfwertdateien .....	195
11.2.1.1	Zählreihe .....	195
11.2.1.2	Zählfolge .....	197

11.2.1.3	Zählfolge mit Zusatzpunkten Datendateiformat .....	198
11.2.1.4	2D-Matrix .....	200
11.2.1.5	2-D-Matrix mit Zusatzpunkten Datendateiformat .....	204
11.2.1.6	3D-Matrix Datendateiformat .....	206
11.2.1.7	Kessel .....	208
11.2.1.8	3-D-Dateiformat mit Zusatzpunkten .....	210
11.2.2	Datenmodi .....	212
11.3	Arbeitsgänge in den Dateien .....	214
11.3.1	Datei öffnen .....	214
11.3.2	Datei kopieren .....	215
11.3.3	Datei bearbeiten .....	216
11.3.4	Datei oder Dateiinhalt löschen .....	218
11.3.5	ID-Nummernreihe löschen .....	220
11.3.6	Alle Dateien löschen .....	221
11.4	Anmerkungen .....	222
11.4.1	Notizen erstellen oder ändern .....	223
11.4.2	Einer ID-Nummer oder einer Reihe von ID-Nummern eine Notiz hinzufügen .....	224
11.4.3	Notiz in Datei löschen .....	225
11.4.4	Notiztabelle kopieren .....	226
11.5	Aktivieren des ID-Überschreibschutzes .....	227
11.6	Fenster ID REVIEW .....	228
11.6.1	Überprüfen gespeicherter Daten und Ändern der aktiven ID-Nummer .....	230
11.6.2	ID-Nummer bearbeiten .....	230
11.6.3	Daten in der aktiven Datei löschen .....	232
11.7	Berichterstellung .....	233
<b>12.</b>	<b>Konfiguration der Sender-Empfänger-Messköpfe .....</b>	<b>241</b>
12.1	Standard D79X und andere Sender-Empfänger-Messköpfe .....	242
12.2	Erstellen einer Justierung für andere als Standard-Sender-Empfänger- Messköpfe .....	242
12.3	Aufruf von gespeicherten Justierungen für Sender-Empfänger-Messköpfe .	245
12.4	Umweg .....	246
12.4.1	Aktivieren der Umwegfehlerkorrektur .....	247
12.4.2	Erstellen einer Umwegfehlerkurve für spezielle Sender-Empfänger- Messköpfe .....	247
<b>13.</b>	<b>Spezifische Justierungen für Einzelschwinger-Messköpfe .....</b>	<b>253</b>
13.1	Erstellen einer spezifischen Justierung für Einzelschwinger-Messköpfe .....	253
13.2	Schnelleinstellung der A-Bildparameter mit Einzelschwinger-Messköpfen .	257

13.3	Messmodi .....	258
13.4	1. Peak .....	260
13.5	Impulsspannung .....	261
13.6	Zeitabhängige Verstärkungskurve .....	262
13.6.1	Maximale Verstärkung .....	263
13.6.2	Anfangsverstärkung .....	264
13.6.3	TDG-FLANKE .....	264
13.7	Unterdrückung des Sendeimpulses .....	265
13.8	Echofenster .....	267
13.8.1	Auswertung von Echo 1 und Echo 2 .....	268
13.8.2	Unterdrückung des Ankoppelechos .....	270
13.8.3	Echounterdrückung in Modus 3 .....	272
13.9	Justierungsparameter speichern .....	273
13.10	Schnellaufruf von benutzerdefinierten Justierungen für Einzelschwingermessköpfe .....	275
<b>14.</b>	<b>Datenübertragung .....</b>	<b>277</b>
14.1	GageView .....	277
14.2	Einrichten einer USB-Verbindung .....	278
14.3	Einrichten einer RS-232-Verbindung .....	280
14.4	Einrichten einer Bluetooth Verbindung .....	282
14.5	Einrichten einer WLAN-Verbindung .....	283
14.6	Datenaustausch mit einem anderen Gerät .....	285
14.6.1	Ganze Dateien übertragen (RS-232) .....	285
14.6.2	Eine Reihe von ID-Nummern aus einer Datei übertragen (RS-232) .....	286
14.6.3	Den angezeigte Messwert übertragen (RS-232) .....	287
14.6.4	Datei zum Wechselspeicher exportieren .....	288
14.6.5	Auf dem Wechselspeicher befindliche Prüfplandateien importieren ..	289
14.6.6	Dateien von einem Rechner zum 39DL PLUS übertragen .....	291
14.7	Bildschirmkopien mit dem 39DL PLUS .....	292
14.7.1	Bildschirmkopie zu GageView übertragen .....	292
14.7.2	Bildschirmkopie auf die Speicherkarte des Wechselspeichers übertragen 294	
14.8	Ausgabeformate der seriellen Schnittstelle RS-232 .....	295
14.9	Zurücksetzen der Übertragungsparameter .....	298
<b>15.</b>	<b>Wartung des 39DL PLUS und Problembehandlung .....</b>	<b>301</b>
15.1	Regelmäßige Wartung .....	301
15.2	Reinigung des Geräts .....	302
15.3	Wartung der Messköpfe .....	302
15.4	Geräte-Resets .....	302



15.5	Hardware Diagnose .....	305
15.6	Software Diagnose .....	308
15.7	Gerätestatus .....	308
15.8	Fehlermeldungen .....	309
15.9	Fehler des Akkupacks oder des Universalladegeräts .....	310
15.10	Schwierigkeiten beim Messen .....	310
<b>Anhang A: Technische Angaben .....</b>		<b>313</b>
<b>Abbildungsverzeichnis .....</b>		<b>321</b>
<b>Tabellenverzeichnis .....</b>		<b>327</b>



---

## Abkürzungsverzeichnis

---

2D	zweidimensional
3D	dreidimensional
AC	Alternative Current (Wechselstrom)
AEtoE	Automatic Echo-to-Echo (Symbol für automatischen Echo-Echo-Modus)
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
AVG	Average (Mittelwert)
AVR	automatische Verstärkungsregelung
CSV	Comma Separated Variables
DB	Datenbank
DC	Direct Current (Gleichstrom)
DIA	Diameter
DIAG	Diagnose
DIFF	Differential Mode (Sollwertmodus)
EFUP	Environment-Friendly Use Period (umweltverträgliche Nutzungsdauer)
EMAT	Electromagnetic Acoustic Transducer (elektromagnetischer Ultraschallkopf)
ESS	Electronic Stress Screening
EXT	Extended (erweitert)
GB	Gigabyte
GFK	glasfaserverstärker Kunststoff
GRN	Green (grün)
HI	High (hoch)
ID	Identifikation
IFF	Impulsfolgefrequenz
Li-ion	Lithium-Ionen (Akku)

LOS	Loss of Signal (Signalverlust)
MAX	Maximum
MB	Sendeimpuls
MEtoE	Manual Echo-to-Echo (justierbarer Echo-Echo-Modus)
MIL	Militär
MIN	Minimum
MTI	Measured Time Interval (gemessenes Zeitintervall)
MULTI	Multiple (mehrere)
NiMH	Nickelmetallhydrid
P/N	Partnumber (Teilenummer)
PDSTL	Pedestal (Untersatz)
SE	Single Element (Einzelschwinger-Messkopf)
sec	Sekunden
SP	Spezial
STD	Standard
SW	Software
SWC	Shear Wave Couplant (Koppelmittel zum Messen mit Transversalwellen)
TDG	Time-dependent Gain (zeitabhängige Verstärkungsregelung)
TFT	Thin Film Transistor (Dünnschichttransistor)
TOF	Time-of-Flight (Laufzeit)
USB	Universal Serial Bus (universelles serielles Bussystem)
VAC	Voltage Alternative Current (Wechselstromspannung)
YEL	Yellow (gelb)

---

## Wichtige Informationen – vor Einsatz lesen

---

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das 39DL PLUS Dickenmessgerät ist für die zerstörungsfreie Prüfung von Werkstoffen für Industrie und Kommerz bestimmt.



#### **WARNUNG**

Setzen Sie das 39DL PLUS nie für einen anderen Zweck ein. Es darf nicht zur Prüfung oder Untersuchung von Körperteilen von Mensch oder Tier eingesetzt werden.

---

### Benutzerhandbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen zur sicheren und effektiven Verwendung dieses Produkts. Lesen Sie vor dem Einsatz dieses Produkts das Handbuch aufmerksam durch und verwenden Sie das Produkt wie vorgeschrieben. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort auf.

---

#### **WICHTIG**

Einige der Details, der in diesem Handbuch abgebildeten Komponenten können sich von den Komponenten Ihres Geräts unterscheiden. Dies ändert aber nichts an der Betriebsweise.

---

## Gerätekompatibilität

Verwenden Sie dieses Gerät nur mit dem von Evident bereitgestellten zugelassenen Zubehör. Von Evident bereitgestellte und für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassene Geräte werden im Folgenden in diesem Handbuch beschrieben.

---



### ACHTUNG

Setzen Sie nur Geräte und Zubehör ein, die den Spezifikationen von Evident entsprechen. Der Einsatz von nicht kompatiblen Geräten kann zu Fehlfunktionen, Geräteschaden und Verletzungen führen.

---

## Reparatur und Wartung

Dieses Gerät enthält keine Teile, die von Nutzer gewartet werden können. Das Öffnen des Geräts kann die Gewährleistung außer Kraft setzen.

---



### ACHTUNG

Um Verletzungen und Geräteschaden zu vermeiden, das Gerät nicht demontieren und keine Änderungen oder Reparaturversuche unternehmen.

---

## Warnzeichen

Folgende Warnzeichen können auf dem Gerät und im Handbuch erscheinen:



### Allgemeine Warnung

Dieses Warnzeichen macht den Bediener auf eventuelle Gefahren aufmerksam. Alle diesem Warnzeichen folgenden Anweisungen müssen befolgt werden, um mögliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

---



### Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung

Dieses Warnzeichen macht den Bediener auf eventuelle Gefahren eines elektrischen Schlags von über 1000 Volt aufmerksam. Alle diesem Warnzeichen folgenden Anweisungen müssen befolgt werden, um mögliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

## Signalwörter für die Sicherheit

In der Dokumentation des Geräts können folgende Sicherheitssymbole erscheinen:



### **GEFAHR**

Das Signalwort **GEFAHR** weist auf eine akute Gefahrensituation hin. Es macht auf ein Verfahren aufmerksam, das, unsachgemäß ausgeführt oder nicht beachtet, Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge hat. Arbeiten Sie nach dem Signalwort **GEFAHR** erst weiter, wenn Sie die angegebenen Bedingungen vollständig verstanden und erfüllt haben.



### **WARNUNG**

Das Signalwort **WARNUNG** weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin. Es macht auf ein Verfahren aufmerksam, das, unsachgemäß ausgeführt oder nicht beachtet, Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben kann. Arbeiten Sie nach dem Signalwort **WARNUNG** erst weiter, wenn Sie die angegebenen Bedingungen vollständig verstanden und erfüllt haben.



### **ACHTUNG**

Das Signalwort **VORSICHT** weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin. Es macht auf ein Verfahren, eine Praxis oder ähnliche Maßnahmen aufmerksam, die korrekt ausgeführt oder eingehalten werden müssen, da es sonst zu leichten oder mittelschweren Verletzungen, Sachschäden, insbesondere am Produkt, zur Zerstörung eines Teils oder des gesamten Produkts oder zum Verlust von Daten kommen kann. Arbeiten Sie bei dem Signalwort **VORSICHT** erst dann weiter, wenn Sie die angegebenen Bedingungen eindeutig verstanden und erfüllt haben.

## Signalwörter für Hinweise

Folgende Signalwörter für Hinweise können in diesem Handbuch des Geräts erscheinen:

### WICHTIG

Das Signalwort HINWEIS macht auf ein Betriebsverfahren, eine Praxis oder ähnliche Maßnahmen aufmerksam, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.

### HINWEIS

Das Signalwort HINWEIS macht auf wichtige Bedienungsvorschriften, Verfahren oder dgl. aufmerksam, die besondere Aufmerksamkeit erfordern. Hinweise beziehen sich auch auf sachdienliche, begleitende Informationen, deren Beachtung nützlich, aber nicht zwingend ist.

### TIPP

Das Signalwort TIPP macht auf einen Hinweis aufmerksam, der Ihnen hilft, die in diesem Handbuch beschriebenen Techniken und Verfahren an Ihre speziellen Bedürfnisse anzupassen oder das Produkt in seinem vollen Leistungsumfang zu nutzen.

## Sicherheit

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass die richtigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden (siehe die folgenden Warnhinweise). Beachten Sie zusätzlich die unter „Warnzeichen“ beschriebenen Kennzeichnungen am Gerät.



## Warnhinweise



### WARNUNG

#### Allgemeine Warnhinweise

- Lesen Sie vor dem Einschalten des Geräts die Anleitungen in diesem Handbuch aufmerksam durch.
- Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf, sodass Sie es bei Fragen schnell zur Hand haben.
- Befolgen Sie die Installations- und Betriebsanweisungen.
- Die Sicherheitswarnungen am Gerät und in diesem Handbuch müssen unbedingt beachtet werden.
- Wird das Gerät nicht entsprechend den Angaben des Herstellers eingesetzt, kann der geräteseitige Schutz beeinträchtigt werden.
- Installieren Sie keine Ersatzteile und nehmen Sie keine unbefugten Änderungen am Gerät vor.
- Eventuelle Wartungsanweisungen richten sich an ausgebildetes Wartungspersonal. Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät nur von qualifiziertem Personal eingesetzt werden. Bei Problemen oder Fragen zu diesem Gerät wenden Sie sich bitte an Evident oder einen zuständigen Evident Vertreter.
- Anschlüsse nicht direkt mit der Hand berühren, da dies eine Fehlfunktion oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremd- oder Metallteile durch Anschlüsse oder andere Öffnungen in das Gerät gelangen. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion oder einem elektrischen Schlag kommen.



### WARNUNG

#### Warnhinweise bezüglich der Elektrik

Das Gerät darf nur an eine den Angaben auf dem Typenschild entsprechende Stromquelle angeschlossen werden.



## ACHTUNG

Wird ein von Evident nicht zugelassenes und nicht für dieses Produkt vorgesehenes Stromkabel eingesetzt, kann Evident die elektrische Sicherheit des Geräts nicht gewährleisten.

## Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Akkus



## ACHTUNG

- Informieren Sie sich vor dem Entsorgen der Akkus über die geltenden Gesetze, Regelungen und Bestimmungen und befolgen Sie diese.
- Der Transport von Lithium-Ionen-Akkus wird von den Vereinten Nationen durch die *United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods* geregelt. Es wird erwartet, dass Staaten sowie zwischenstaatliche und andere internationale Organisationen die in diesen Bestimmungen festgelegten Grundsätze beachten und dadurch zu einer weltweiten Gleichschaltung in diesem Bereich beitragen. Zu diesen internationalen Organisationen gehören die *International Civil Aviation Organization (ICAO)*, die *International Air Transport Association (IATA)*, die *International Maritime Organization (IMO)*, das Verkehrsministerium der Vereinigten Staaten (USDOT), *Transport Canada (TC)* und andere. Informieren Sie sich vor dem Transport von Lithium-Ionen-Akkus bei Ihrem Transportunternehmen über die geltenden Bestimmungen.
- Gilt nur für Kalifornien (USA):  
Das Gerät kann einen CR-Akku enthalten. Der CR-Akku enthält Perchlorsäure und muss eventuell besonders gehandhabt werden. Siehe hierzu <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>.
- Akkus nicht öffnen, zerdrücken oder durchbohren, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Akkus nicht verbrennen. Akkus von Feuer und anderen Quellen starker Hitze fernhalten. Wenn die Batterien extremer Hitze (über 80 °C) ausgesetzt werden, kann es zu einer Explosion oder zu Verletzungen kommen.
- Akkus nicht fallenlassen, Schläge auf den Akku und anderweitige Zerstörung vermeiden, da dadurch der Zellinhalt freigelegt werden kann. Dieser ist korrosiv und kann explodieren.

- Pole der Akkus nicht kurzschließen, da ein Kurzschluss Verletzungen und Schaden bis zur völligen Untauglichkeit des Akkus verursachen kann.
- Akkus keinesfalls Feuchtigkeit oder Regen aussetzen, da dies einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus nur ein von Evident zugelassenes externes Ladegerät.
- Setzen Sie nur von Evident gelieferte Akkus ein.
- Lagern Sie keine Akkus mit weniger als 40 % Restladung. Laden Sie die Akkus vor der Lagerung auf 40 bis 80 % ihrer Kapazität auf.
- Die Akkuladung muss während der Lagerung 40 % bis 80 % betragen.
- Lassen Sie beim Lagern des 39DL PLUS keine Akkus im Gerät.

## Transportvorschriften für Lithium-Ionen-Akkus

---

<b>WICHTIG</b>
----------------

Bei Versand eines Lithium-Ionen-Akkus beachten Sie unbedingt alle geltenden Transportvorschriften.

---



<b>WARNUNG</b>
----------------

Beschädigte Akkus dürfen NICHT auf herkömmlichem Weg zurückgesendet werden. Keine beschädigten Akkus an Evident zurückschicken. Wenden Sie sich an Ihren Evident Vertreter oder an Entsorgungsfachkräfte vor Ort.

---

## Entsorgung des Geräts

Stellen Sie sicher, dass das 39DL PLUS Gerät den örtlichen Gesetzen, Regelungen und Bestimmungen gemäß entsorgt wird.

## BC (Battery Charger, Kalifornien, USA)



Die BC-Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt getestet wurde und den *Appliance Efficiency Regulations* gemäß den *California Code of Regulations Title 20, Sections 1601–1608* für *Battery Charger Systems* entspricht. Das integrierte Ladegerät in diesem Gerät wurde gemäß den Anforderungen der California Energy Commission (CEC) getestet und zertifiziert. Dieses Gerät ist in der Online-Datenbank der CEC (T20) aufgeführt.

## CE (Europäische Konformität)



Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Richtlinie 2014/35/EU zur Niederspannung und der Richtlinie 2015/863 zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS). Die CE-Kennzeichnung gibt an, dass dieses Gerät allen maßgeblichen Bestimmungen der Europäischen Union entspricht.

## UKCA (Großbritannien)



Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der *Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*, der *Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016* und der *Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*. Die UKCA-Kennzeichnung weist auf die Einhaltung der oben genannten Vorschriften hin.

## RCM-Kennzeichnung (Australien)



Die RCM-Kennzeichnung (*Regulatory Compliance Mark*) zeigt an, dass dieses Produkt allen einschlägigen Normen entspricht und dass es durch die *Australian Communications and Media Authority* (ACMA) für den australischen Markt genehmigt wurde.

## Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) weist dieses Symbol darauf hin, dass das Produkt nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden darf, sondern getrennt gesammelt werden muss. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Evident Vertriebspartner über die in Ihrem Land geltenden Rücknahme- und/oder Sammelsysteme.

## China RoHS

*China RoHS* ist die allgemein verwendete Bezeichnung für eine vom Informationstechnikministerium der Volksrepublik China (MII) erlassene Verwaltungssatzung zur Kontrolle der Umweltverschmutzung durch elektronische Produkte.



Das China-RoHS-Symbol gibt die umweltverträgliche Nutzungsdauer (Environmental-Friendly Use Period - EFUP) des Produkts an. Darunter ist die Anzahl Jahre zu verstehen, in denen im Produkt enthaltene Schadstoffe nicht in die Umwelt entweichen oder sich chemisch zersetzen. Für die Geräte der Serie 39DL PLUS beträgt diese Zeitspanne 15 Jahre.

**Hinweis:** Diese Angabe ist nicht als der Zeitraum zu verstehen, in dem die Funktionstüchtigkeit und Einsatzfähigkeit des Produktes gewährleistet wird.



电器电子产品有害  
物质限制使用  
标志

本标志是根据“电器电子产品有害物质限制使用管理办法”以及“电子电气产品有害物质限制使用标识要求”的规定，适用于在中国销售的电器电子产品上的电器电子产品有害物质使用限制标志。

（注意）电器电子产品有害物质限制使用标志内的数字为在正常的使用条件下有害物质等不泄漏的期限，不是保证产品功能性能的期间。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称		有害物质					
		铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主体	机构部件	×	○	○	○	○	○
	光学部件	×	○	○	○	○	○
	电气部件	×	○	○	○	○	○
附件		×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

## Korea Communications Commission (KCC)



Verkäufer und Nutzer sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass dieses Gerät mit elektromagnetischen Betriebsmitteln für Büroarbeiten (Kategorie A) und im Freien eingesetzt werden kann. Dieses Gerät entspricht den EMC-Anforderungen von Korea.

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

## Konformität mit der EMV-Richtlinie (EU)

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann bei unsachgemäßer Installation und Verwendung (d. h. abweichend von den Anweisungen des Herstellers) Störungen verursachen. Das 39DL PLUS wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein Industriegerät gemäß den Angaben der EMV-Richtlinien.

## FCC Compliance (USA)

---

### HINWEIS

Dieses Produkt wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinie. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen Störungen bieten, wenn das Produkt in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Angaben des Handbuchs installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Der Betrieb dieses Produkts in einem Wohngebiet kann zu Störungen führen. In diesem Fall müssen Sie die Störungen auf eigene Kosten beheben.

---

---

### WICHTIG

Bei Änderungen oder Anpassungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Behörde genehmigt wurden, kann die Betriebszulassung des Anwenders für das Produkt erlöschen.

---

## FCC-Konformitätserklärung des Zulieferers

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt:

Produktname: 39DL PLUS Ultraschalldickenmessgerät  
Modell: 39DL PLUS

den folgenden Spezifikationen entspricht:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107 and Section 15.109.

Ergänzende Informationen:

Dieses Gerät entspricht den Angaben des Teils 15 der FCC-Richtlinie. Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störfrequenzen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss unempfindlich gegen empfangene Störfrequenzen sein, inklusive solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Name des zuständigen Zulieferers:

EVIDENT SCIENTIFIC, INC.

Adresse:

48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, USA

Telefonnummer:

+1 781-419-3900

## ICES-001 Compliance (Kanada)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-001.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

## Hinweis zur SAR/HF Exposition

Dieses Gerät entspricht den FCC/IC-Grenzwerten für die Strahlenexposition, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden, und erfüllt die FCC-Richtlinien für die Belastung durch Hochfrequenzen (RF) in Anhang C zu OET-65 und RSS-102 der IC-Regeln (Industry Canada) für die Belastung durch Hochfrequenzen (RF).

Dieses Produkt enthält ein Sendermodul:

FCC ID: 2AC7Z-ESPWROOM32UE

IC: 21098-ESPWROOMUE

KC: R-C-es5-ESP32WROOM-32E

CMIIT: 2020DP3047 (M)



## Einhaltung von Vorschriften zu Hochfrequenzen

Tabelle 1 auf Seite 25 enthält die Erklärungen zur Einhaltung der Vorschriften für Funkfrequenzinformationen für jedes Land und jede Region. Für WLAN-Spezifikationen siehe Tabelle 41 auf Seite 320. Anleitungen für den Zugriff auf die elektronischen Etiketten auf Ihrem 39DL PLUS finden Sie unter „Zugriff des elektronischen Etiketts“ auf Seite 47.

**Tabelle 1 Einhaltung von Funkfrequenzvorschriften**

Land/Region	Zeichen	Meldung
USA	Siehe e-Label für FCC-Kennzeichnung	Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Richtlinien der <i>Federal Communications Commission</i> (FCC) für HF-Exposition und spezifische Absorptionsrate entwickelt, hergestellt und getestet. Die FCC-Kennzeichnung zeigt an, dass das Gerät die oben genannten FCC-Richtlinien erfüllt und zertifiziert ist.
Kanada	Siehe e-Label für IC-Nummer	Dieses Gerät enthält Funksender und wurde so entwickelt, hergestellt und getestet, dass es den Richtlinien der kanadischen Behörde für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung (ISED) für HF-Exposition und spezifische Absorptionsrate entspricht. Die IC-Nummer weist auf die Einhaltung der oben genannten Vorschriften hin.
UK		Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der <i>Electromagnetic Compatibility Regulations 2016</i> , der <i>Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016</i> der <i>Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012</i> und den <i>Radio Equipment Regulations 2017</i> . Die UKCA-Kennzeichnung weist auf die Einhaltung der oben genannten Vorschriften hin.

**Tabelle 1 Einhaltung von Funkfrequenzvorschriften (Fortsetzung)**




Land/Region	Zeichen	Meldung
EU		<p>Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Richtlinie 2014/35/EU zur Niederspannung der Richtlinie 2015/863 zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) und der Richtlinie 2014/53/EU über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt (<i>Radio Equipment Directive, RED</i>). Die CE-Kennzeichnung gibt die Konformität mit den oben genannten Richtlinien an.</p>
Australien und Neuseeland		<p>Die RCM-Kennzeichnung (<i>Regulatory Compliance Mark</i>) zeigt an, dass dieses Produkt allen einschlägigen Normen entspricht und dass es durch die <i>Australian Communications and Media Authority (ACMA)</i> für den australischen Markt genehmigt wurde. Zudem entspricht dieses Gerät den Grenzwerten der australischen Behörde für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit (<i>ARPANSA</i>) für hochfrequente elektromagnetische Energie (RF EME) für Menschen.</p>

Tabelle 1 Einhaltung von Funkfrequenzvorschriften (Fortsetzung)

Land/Region	Zeichen	Meldung
Brasilien		<p>Die ANATEL-Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Gerät und die darin enthaltene drahtlose Technologie den Telekommunikationsvorschriften der <i>Agência Nacional de Telecomunicações</i> (ANATEL) entspricht.</p> <p>Dieses Gerät hat keinen Anspruch auf Schutz gegen schädliche Störungen und darf keine Störungen bei ordnungsgemäß genehmigten Systemen verursachen. Weitere Informationen sind auf der ANATEL Website zu finden:  <a href="https://www.gov.br/anatel/pt-br">https://www.gov.br/anatel/pt-br</a></p> <p>A marcação ANATEL indica este dispositivo e a tecnologia sem fio contida neste dispositivo está em conformidade com os regulamentos de telecomunicações da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).</p> <p>Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência a sistemas devidamente autorizados. Para mais informações, consulte o site da ANATEL - <a href="https://www.gov.br/anatel/pt-br">https://www.gov.br/anatel/pt-br</a></p>
Chile	–	Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Anforderungen der <i>Subsecretaría de Telecomunicaciones</i> (SUBTEL) entwickelt, hergestellt und geprüft.
China	Siehe elektronisches Etikett für CMIIT ID	Dieses Gerät enthält einen Funksender und wurde so entwickelt, hergestellt und getestet, dass es den Anforderungen der staatlichen Funkvorschriften von China (SRRC) entspricht. Die ID-Nummer des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (CMIIT) zeigt an, dass die oben genannten Anforderungen erfüllt sind.

**Tabelle 1 Einhaltung von Funkfrequenzvorschriften (Fortsetzung)**






Land/Region	Zeichen	Meldung
Hong Kong	–	Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Richtlinien der <i>US Federal Communications Commission</i> (FCC) und der Europäischen Union (EU) für HF-Exposition und spezifische Absorptionsrate entwickelt, hergestellt und getestet.
Indien	–	Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Richtlinien der <i>US Federal Communications Commission</i> (FCC) und der Europäischen Union (EU) für HF-Exposition und spezifische Absorptionsrate entwickelt, hergestellt und getestet. So hat dieses Gerät von der Abteilung <i>Wireless Planning &amp; Coordination</i> (WPC) Wing ein ETA-Zertifikat (Equipment Type Approval) erhalten.
Indonesien		Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Anforderungen des Direktorat <i>Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika</i> (SDPPI) entwickelt, hergestellt und geprüft. Der QR-Code, die Zertifikatsnummern, die Registrierungsnummer des Zertifikatsinhabers und das Warnzeichen zeigen die Einhaltung der SDPPI an.
Israel	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 0.8em;"> <p>Match approval number on behalf of the Israeli Ministry of Communications: XX-XXXXX (Or Importer identification number: XXXXXXX)</p> <p>It is prohibited to perform operations on the device that could alter the wireless features of the device, including software changes, replacement of an original antenna or adding the option of connecting to an external antenna, without obtaining approval from the Ministry of Communications, due to fear of employee interference.</p> <p>the device is prohibited to operate outside the building, due to fear of wireless interference.</p> </div>	<p>Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Anforderungen des Ministeriums für Kommunikation (MOC) entwickelt, hergestellt und getestet.</p> <p>Es ist verboten, Eingriffe am Gerät vorzunehmen, die die drahtlosen Funktionen des Geräts verändern könnten, einschließlich Softwareänderungen, Austausch einer Originalantenne oder Hinzufügen der Möglichkeit, eine externe Antenne anzuschließen, ohne eine Genehmigung des Kommunikationsministeriums einzuholen, da die Gefahr von Störungen durch Mitarbeiter besteht. Der Betrieb des Geräts außerhalb des Gebäudes ist wegen befürchteter Funkstörungen verboten.</p>

Tabelle 1 Einhaltung von Funkfrequenzvorschriften (Fortsetzung)

Land/Region	Zeichen	Meldung
Japan		Dieses Gerät enthält Funksender und wurde so entwickelt, hergestellt und getestet, dass es den Anforderungen des Radio Act hinsichtlich der HF-Belastung und der spezifischen Absorptionsrate entspricht. Das GITECKI-Zeichen (Technisches Konformitätszeichen) zeigt an, dass die oben genannten Anforderungen des Funkgesetzes erfüllt und zertifiziert sind.
Korea		Dieses Gerät entspricht den koreanischen Anforderungen für elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) und Hochfrequenz (RF).
Kuwait	–	Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Anforderungen der Regulierungsbehörde für Kommunikations- und Informationstechnologie (CITRA) entwickelt, hergestellt und getestet.
Malaysia		Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Anforderungen der <i>Malaysian Communications And Multimedia Commission</i> (MCMC) entwickelt, hergestellt und getestet.
Mexiko	Siehe elektronisches Etikett für IFETEL/IFT-Nummer	Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Anforderungen des <i>Instituto Federal de Telecomunicaciones</i> (IFETEL) und der <i>Normas Oficiales Mexicanas</i> (NOM) entwickelt, hergestellt und getestet. Die IFETEL/IFT-Nummer zeigt an, dass das Gerät den Anforderungen in Mexiko entspricht.
Pakistan		Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Anforderungen der pakistanischen Telekommunikationsbehörde (Pakistan Telecommunication Authority, PTA) entwickelt, hergestellt und getestet. Die PTA-Kennzeichnung zeigt an, dass die oben genannten Anforderungen erfüllt sind.

**Tabelle 1 Einhaltung von Funkfrequenzvorschriften (Fortsetzung)**







Land/Region	Zeichen	Meldung
Peru	–	Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Anforderungen des <i>Ministerio de Transporte y Comunicaciones</i> (MTC) entwickelt, hergestellt und geprüft.
Saudi-Arabien	–	Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Anforderungen der <i>Communications and Information Technology Commission</i> (CITC) entwickelt, hergestellt und getestet.
Singapur	Complies with IMDA Standards	Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Anforderungen der <i>Infocomm Media Development Authority</i> (IMDA) entwickelt, hergestellt und getestet. Die IMDA-Kennzeichnung zeigt an, dass die oben genannten Anforderungen erfüllt sind.
Südafrika		Dieses Gerät enthält Funksender und wurde so entwickelt, hergestellt und getestet, dass es den Anforderungen der <i>Independent Communications Authority of South Africa</i> (ICASA) entspricht. Die ICASA-Kennzeichnung weist auf die Einhaltung der oben genannten Vorschriften hin.
Taiwan		Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Anforderungen der <i>National Communications Commission</i> (NCC) entwickelt, hergestellt und getestet. Die NCC-Zertifizierung bestätigt die Einhaltung der oben genannten Anforderungen.

Tabelle 1 Einhaltung von Funkfrequenzvorschriften (Fortsetzung)

Land/Region	Zeichen	Meldung
Thailand		<p>Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Anforderungen der <i>National Broadcasting and Telecommunications Commission</i> (NBTC) entwickelt, hergestellt und getestet. Die NBTC-Kennzeichnung weist auf die Einhaltung der oben genannten Vorschriften hin.</p> <p>Dieses Funkkommunikationsgerät ist vom Besitz einer Lizenz, Benutzerlizenz oder Lizenz für das Funkkommunikationssystem ausgeschlossen, denn in der NBTC-Norm bezüglich Funkkommunikationsgeräte und -systeme ist der Lizenzbesitz gemäß dem Radio Communication Act B.E.2498 ausgenommen.</p>
Ukraine		Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Anforderungen der Technischen Regeln für Funkanlagen (UA RED TR) entwickelt, hergestellt und geprüft.
Vereinigte Arabische Emirate		Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Anforderungen der <i>Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority</i> (TDRA) entwickelt, hergestellt und getestet.
Vietnam		Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Anforderungen der <i>Vietnam Telecommunications Authority</i> (VNTA) entwickelt, hergestellt und getestet.

## Gewährleistung

Evident garantiert, dass Ihr Evident Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, und zwar für einen bestimmten Zeitraum und in Übereinstimmung mit den Bedingungen, die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Evident angegeben sind, die unter <https://EvidentScientific.com/evident-terms/> verfügbar sind.

Die Evident Garantie gilt nur für Geräte, die ordnungsgemäß wie in diesem Handbuch beschrieben verwendet und nicht zweckentfremdet eingesetzt, von Unbefugten repariert oder modifiziert wurden.

Untersuchen Sie das Material bei Erhalt gründlich auf Anzeichen äußerer oder innerer Schäden, die während des Transports entstanden sein könnten. Informieren Sie das ausführende Transportunternehmen unverzüglich über jegliche Beschädigung, denn für gewöhnlich haftet dieses für Transportschäden. Bewahren Sie Verpackungsmaterial, Frachtbriefe oder sonstige Versandpapiere zur eventuellen Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen auf. Nachdem Sie Schäden dem Spediteur gemeldet haben, kontaktieren Sie Evident, um Unterstützung beim Schadenersatz und ggf. beim Austausch des Geräts zu erhalten.

Dieses Handbuch erläutert den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Evident Produkts. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind jedoch lediglich als Lehrhilfe gedacht und sollten nie ohne vorheriges Testen und/oder Nachprüfen durch den Bediener oder eine verantwortliche Person übernommen werden. Eine solche unabhängige Überprüfung der Verfahren wird zunehmend wichtiger, um so kritischer die Anwendung ist. Aus diesem Grund übernimmt Evident weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Garantie, dass die hier beschriebenen Techniken, Beispiele oder Verfahren mit Industriestandards übereinstimmen oder den Anforderungen einer bestimmten Anwendung entsprechen.

Evident behält sich das Recht vor, jedes Produkt zu ändern, schließt jedoch eine Verpflichtung zur Nachbesserung bereits hergestellter Produkte aus.

## **Technische Unterstützung**

Evident fühlt sich verpflichtet, einen Kundendienst und Produktsupport auf höchstem Niveau anzubieten. Sollten Sie beim Einsatz des Produktes auf Schwierigkeiten stoßen oder sollte das Produkt nicht wie in der Dokumentation angegeben funktionieren, empfiehlt es sich, zuerst das Handbuch zu Rate zu ziehen. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Das nächstgelegene Service-Center finden Sie unter <https://EvidentScientific.com/service-and-support/service-centers/>.



---

# Einführung

---

Dieses Handbuch enthält die grundlegenden und erweiterten Anleitungen zur Bedienung des 39DL PLUS Ultraschalldickenmessgeräts. Es enthält Angaben zu Technologie, Sicherheit, Hardware und Software. Praxisbezogene Messbeispiele veranschaulichen dem Prüfer die Einsatzmöglichkeiten des Geräts.



Abbildung i-1 39DL PLUS Gerät



---

# 1. Beschreibung des Geräts

---

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Funktionen und Hardware-Komponenten des 39DL PLUS beschrieben.

## 1.1 Beschreibung des Geräts

Das 39DL PLUS von Evident ist ein handgehaltenes Ultraschalldickenmessgerät für viele verschiedene Messaufgaben. Das 39DL PLUS kann die Dicke von korrodierten, von Lochfraß oder Magnetitansatz befallenen, grobkörnigen und anderen schwierig zu messenden Werkstoffen zerstörungsfrei messen, auch bei Zugang von nur einer Seite des Prüfteils (siehe Abbildung 1-1 auf Seite 35).



Abbildung 1-1 Messen der Dicke mit dem 39DL PLUS

Das 39DL PLUS zeigt gleichzeitig die Dicke in Ziffern und ein A-Bild zur Überprüfung an. Der Mikroprozessor des 39DL PLUS justiert ständig die Empfängereinstellung nach, sodass jeder Wert in einem optimalen Bereich mit maximaler Zuverlässigkeit, Empfindlichkeit und Genauigkeit gemessen wird. Ein erweiterter, geräteeigener Messwertspeicher kann bis zu 792000 Messwerte und 20000 A-Bilder speichern.

Das 39DL PLUS misst mit einer breiten Auswahl von Einzelelement- und Sender-Empfänger-Messköpfen Dicken von 0,003 mm bis 25 mm (0,003 Zoll und 25 Zoll). Die Temperatur des gemessenen Werkstoffs kann von -20 °C bis 500 °C betragen, abhängig von den Werkstoffeigenschaften, dem Messkopf und dem Messmodus. Einzelelement- und Sender-Empfänger-Messköpfe können auch im Echo-Echo-Modus eingesetzt werden.

Das 39DL PLUS kann über einen bidirektionalen Serienanschluss USB/RS-232 mit einem Computer verbunden werden.

### **Leistungsstarke Messfunktionen**

- Messen mit der THRU-COAT-Funktion
- Messen mit Temperaturabgleich
- Mittel-/Min-Modus
- Kompatibel mit EMAT-Wandler
- Messkennzeichnungen und Alarmer
- Hintergrundbeleuchteter, transflektiver großer VGA Farbbildschirm (LED)
- Automatische Erkennung der Standardmessköpfe der D79X und MTD705 Serien
- Dynamische Optimierung der Verstärkung
- Justierung der Umlenkung und Erstellen von Umlenkungsfehlertabellen für alle Sender-Empfänger-Messköpfe
- Warnung bei doppelter Justierung
- Justierung mit unbekannter Schallgeschwindigkeit im Werkstoff und/oder Nullpunktjustierung
- Echo-Echo-Messungen
- Hohe Messgeschwindigkeit von 30 Messwerten pro Sekunde
- Manuelle Einstellung der Verstärkung in Stufen von 1 dB
- Löschen oder Anzeigen der Dicke bei Signalverlust (LOS)
- Beibehalten des Minimums, des Maximums oder beider Werte

- Anzeige der Dicke im Verhältnis zu einem festen Sollwert, als absoluter Wert oder in Prozent
- Auswahl von passwortgeschützten Verriegelungsfunktionen
- Einstellbare Auflösung: niedrig 0,1 mm (0,01 Zoll), normal 0,01 mm (0,001 Zoll) oder hoch (optional) 0,001 mm (0,0001 Zoll) (diese Option ist nicht für alle Messköpfe verfügbar)

### **Anzeigemöglichkeiten von A-Bild und B-Bild**

- A-Bildanzeige in Echtzeit zum Überprüfen von kritischen Messwerten
- Manuelles Einfrieren mit Nachverarbeitung
- Manueller Zoom und Einstellung des A-Bildbereichs
- Automatisches Beibehalten des Messwerts bei Signalverlust und Auto-Zoom (Zentrieren des gemessenen Echos)
- Erweiterte Echounterdrückung
- Echounterdrückung nach dem ersten empfangen Echo im Echo-Echomodus
- Ablesen der Empfängerverstärkung
- Möglichkeit, das A-Bild der Mindestdicke während dem Messen zu kopieren und anzuzeigen
- Anzeige von gespeicherten und hochgeladenen A-Bildern

### **Funktionen des geräteeigenen Messwertspeichers**

- Speichern von Daten und die Möglichkeit, diese Daten auf einen microSD Wechselspeicher zu übertragen
- Speicherplatz für 792000 Messwerte mit allen dazugehörigen Angaben oder für 20000 A-Bilder mit den entsprechenden Messwerten
- Verbesserungen des Messwertspeichers: 32-stelliger Dateiname und 20-stellige ID-Nummer
- Automatisches Erstellen von ID-Nummern in voreingestellter Sequenz oder manuelles Erstellen von ID-Nummer über Tastenfeld
- Speichern von Messwert/A-Bild unter einer ID-Nummer
- Gleichzeitige Anzeige der aktiver Dicke mit dem A-Bild, der ID-Nummer, der gespeicherten Notiz und dem gespeicherten Sollwert
- Neun verschiedene Dateiformate
- Löschen von ausgewählten oder von allen Daten

- Speichern oder Übertragen des auf der Messwertanzeige beibehaltenen oder eingefrorenen Messwerts
- Übertragen von ausgewählten oder von allen Daten
- Programmieren der Übertragungsparameter über das Tastenfeld
- USB- und RS-232-Verbindung in beiden Richtungen sind Standard

## 1.2 Umgebungsbedingungen

Das 39DL PLUS ist ein robustes, haltbares Gerät für schwierige Arbeitsumgebung. Das Gerät 39DL PLUS ist für die Schutzart IP67 (Schutz gegen Eindringen) ausgelegt.

---



### **ACHTUNG**


Evident kann keine Garantie für den Schutz vor Eindringen in das Gerät übernehmen, wenn die Dichtungen des Geräts manipuliert wurden. Vor Einsatz in einer schwierigen Prüfumgebung müssen Sie nach bestem Ermessen die richtigen Schutzmaßnahmen treffen.

Damit der ursprüngliche Schutz erhalten bleibt, sind Sie dafür verantwortlich, alle routinemäßig Staub und Feuchte ausgesetzten Membrandichtungen zu pflegen. Zudem sind Sie dafür verantwortlich, das Gerät jedes Jahr zu einem autorisierten Evident Kundendienstzentrum zu bringen, um sicherzustellen, dass die Dichtungen des Geräts ordnungsgemäß gewartet werden.

---

## 1.3 Hardwarekomponenten des Geräts


Auf dem vorderen Bedienfeld des 39DL PLUS befinden sich der Farbbildschirm und das Tastenfeld. Das Gerät besitzt eine Handschleufe. Der Vollgummischutz besitzt eine Staabdichtungsklappe für den Gleichstromanschluss und den seriellen Anschlüssen, den Ringen für die Handschleufe an allen vier Ecken und einem Ständer auf der Rückseite (siehe Abbildung 1-2 auf Seite 39).

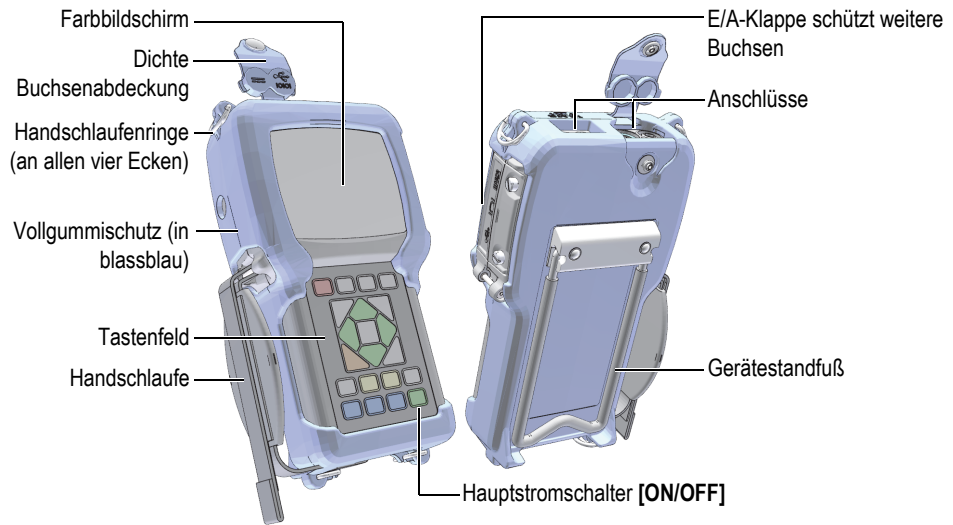

**Abbildung 1-2 Hardware-Komponenten des 39DL PLUS**

## 1.4 Anschlüsse

In Abbildung 1-3 auf Seite 39 werden die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten des 39DL PLUS mit anderen Geräten gezeigt.

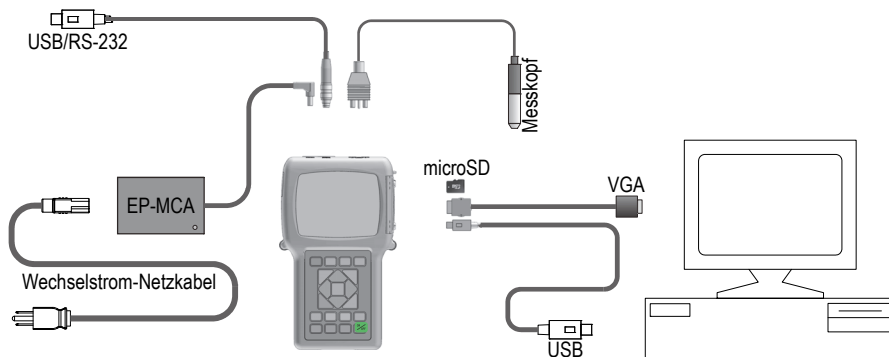

**Abbildung 1-3 Anschlüsse des 39DL PLUS**




## ACHTUNG

Verwenden Sie nur das mit dem Messgerät 39DL PLUS mitgelieferte Netzkabel, um Sach- und Personenschäden auszuschließen. Setzen Sie dieses Netzkabel nicht mit anderen Geräten ein.

---

Die Gleichstrom-, USB/RS-232- und Sender-Empfänger-Anschlüsse befinden sich oben am Kopfteil des 39DL PLUS (siehe Abbildung 1-4 auf Seite 40).

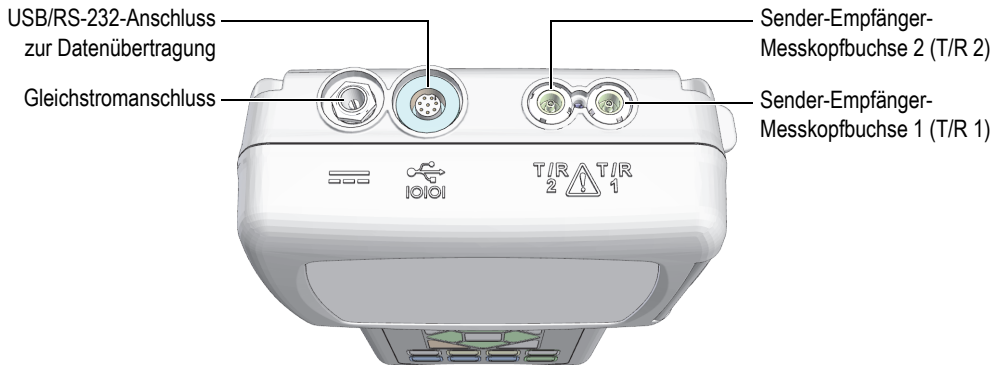

**Abbildung 1-4** Anschlüsse am Kopfteil des Geräts

Der USB-Client-Anschluss, der VGA-Ausgang und der Steckplatz der microSD Speicherkarte befinden sich auf der rechten Seite der Geräts, unter der Eingangs-/Ausgangsklappe (siehe Abbildung 1-5 auf Seite 41).



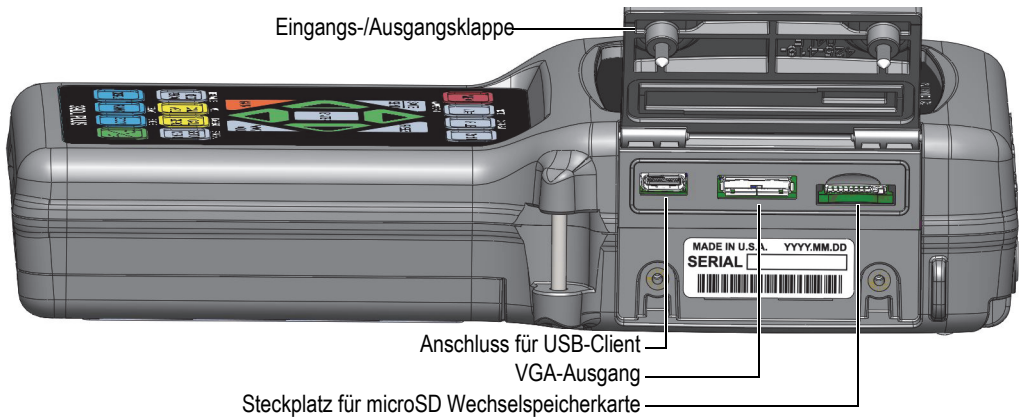


Abbildung 1-5 Anschlüsse unter der Eingangs-/Ausgangsklappe

## 1.5 Tastenfeldfunktionen

Das Gerät 39DL PLUS wird mit englischer, internationaler, chinesischer oder japanischer Tastatur geliefert (siehe Abbildung 1-6 auf Seite 42). Die Funktionen sind auf allen Tastaturen gleich. Nur stehen auf dem internationalen Tastenfeld auf vielen Tasten anstelle des Tastennamens Symbole. In diesem Handbuch wird das englische Tastenfeld beschrieben, die Aufschrift der Taste wird in Fettdruck und in eckigen Klammern abgebildet (z. B.: [MEAS]).

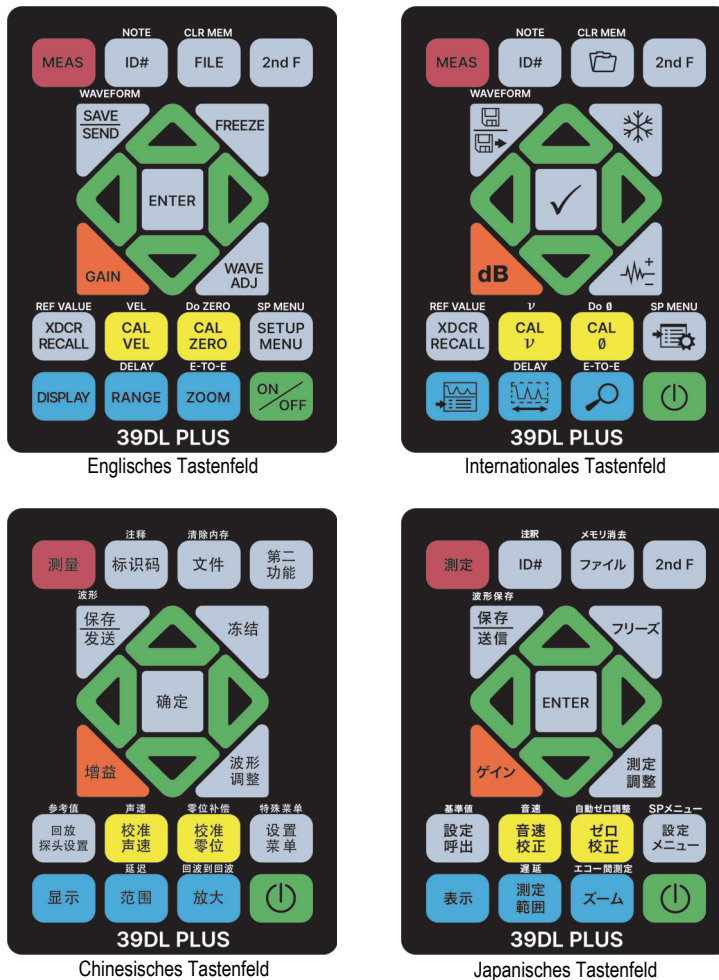


Abbildung 1-6 Tastenfelder des 39DL PLUS

Auf jeder Taste steht ihre Hauptfunktion. Direkt über den meisten Tasten steht die Zweitbelegung, die aktiviert wird, indem Sie erst auf [2nd F] drücken. In diesem Handbuch wird folgendermaßen auf die Zweitbelegungen verwiesen: [2nd F], [Hauptbelegung] (Zweitbelegung). Zum Beispiel wird die Anweisung zum Löschen des Speichers folgendermaßen geschrieben: „Tasten [2nd F], [FILE] (CLR MEM) drücken“.

Mit den Pfeiltasten [▲], [▼], [◀] und [▶], zusammen mit der Eingabetaste [ENTER] werden Menüpunkte und Bildschirmparameter ausgewählt und Parameterwerte geändert. Mit der Taste [MEAS] können Sie jederzeit zum Messfenster zurückkehren. Die gelben Tasten dienen der Justierung, die blauen Tasten der Bildschirmkonfiguration.

In Tabelle 2 auf Seite 43 werden die Funktionen aller Tasten des 39DL PLUS aufgelistet.

**Tabelle 2 Tastenfeldfunktionen**










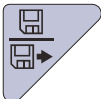
English	International	Funktionen
		Messung – schließt den aktuellen Vorgang ab und blendet das Messfenster wieder ein.
		ID-Nummer – Zugriff auf mehrere Funktionen, die sich auf die ID-Nummern für die Stelle der Dickenmessung beziehen.
		Notiz – Zum Erstellen und Auswählen von mit der ID-Nummer gespeicherten Notizen.
		Datei – Zugriff auf Befehle im Menü File (Datei) (öffnen, überprüfen, erstellen, kopieren, bearbeiten, löschen, senden, importieren, exportieren, Notiz kopieren, speichern und Bericht erstellen).
		Speicher löschen – Andere Methode zum Löschen einer kompletten Datei. Löscht ebenfalls einen Bereich in einer Datei oder eine einzelne ID-Nummer.
		Zweitbelegung – Muss vor einer Taste gedrückt werden um die Zweitbelegung dieser Taste zu aktivieren.
		Speichern oder Übertragen – Speichert einen Messwert und fakultativ das entsprechende A-Bild unter der laufenden ID-Nummer im Messwertspeicher.

Tabelle 2 Tastenfeldfunktionen (Fortsetzung)


English	International	Funktionen
		A-Bild speichern – Speichert einen Messwert und das ihm entsprechende A-Bild im Messwertspeicher unter der laufenden ID-Nummer.
		Einfrieren – Fixiert das angezeigte A-Bild augenblicklich, bis die Taste erneut gedrückt wird.
		Verstärkung – bei Einsatz von Sender-Empfänger-Messköpfen zur Einstellung der Verstärkung.
		A-Bild-Einstellung – Blendet einen auswählbaren A-Bild-Parameter, der geändert werden kann, ein oder aus.
		Eingabe – wählt das hervorgehobene Element aus oder bestätigt den eingegebenen Wert.
		<p>Pfeil nach oben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wählt auf einem Bildschirm oder in einer Liste das vorhergehende Element aus.</li> <li>Erhöht den Wert von gewissen Parametern (Beispiel <b>Verstärkung</b>).</li> </ul>
		<p>Pfeil nach unten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wählt auf einem Bildschirm oder in einer Liste das folgende Element aus.</li> <li>Vermindert den Wert von gewissen Parametern (Beispiel <b>Verstärkung</b>).</li> </ul>
		<p>Pfeil nach links</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wählt den vorhergehenden Wert des ausgewählten Parameters aus.</li> <li>Rückt im Textbearbeitungsmodus den Einfügestrich eine Stelle nach links.</li> </ul>

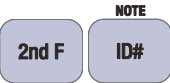Tabelle 2 Tastenfeldfunktionen (Fortsetzung)

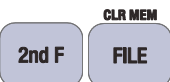








English	International	Funktionen
		<p>Pfeil nach rechts</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wählt den nächsten Wert des ausgewählten Parameters aus.</li> <li>Rückt im Textbearbeitungsmodus den Einfügestrich eine Stelle nach rechts.</li> </ul>
		Aufruf von Messkopfstellungen — Aufruf von standard- oder anwendungsspezifischen (XDCR) Messkopfstellungen.
 		Sollwert — Blendet für einige Funktionen (z. B. Sollwertmodus oder Temperaturabgleich) ein Fenster ein, in dem Sie einen Sollwert eingeben können.
		<p>Justierung der Schallgeschwindigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schaltet um in den halbautomatischen Justiermodus mit gestuftem Justierkörper</li> <li>Im THRU-COAT-Modus wird mit zweimaligem Drücken von [CAL VEL] die Schallgeschwindigkeit in der Beschichtung angezeigt und eingestellt.</li> <li>Löscht im herkömmlichen Textbearbeitungsmodus das Zeichen am Einfügestrich.</li> </ul>
 		<p>Schallgeschwindigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blendet ein Fenster ein, in dem die Schallgeschwindigkeit angezeigt wird und geändert werden kann</li> <li>Im THRU-COAT-Modus oder mit der Option Magnetitschicht können Sie bei zweimaligem Drücken dieser Tasten die Schallgeschwindigkeit in der Beschichtung oder der Magnetitschicht sehen und einstellen.</li> </ul>

Tabelle 2 Tastenfeldfunktionen (Fortsetzung)
























English	International	Funktionen
		Nullpunktjustierung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellt den Nullpunkt des Messkopfs ein oder aktiviert die Justierung mit dem gestuften Justierkörper.</li> <li>• Fügt im herkömmlichen Textbearbeitungsmodus ein Zeichen am Einfügestrich ein.</li> </ul>
 		Nullpunktjustierung – Kompensiert den Messkopfvorlauf bei Sender-Empfänger-Messköpfen und bei M2008-Messköpfen.
		Setup-Menü – Ermöglicht Zugriff auf Geräteparameter (Messen, System, Alarm, Sollwertmodus, Übertragung, B-Bild, DB-Matrix, Mittel/Min, Temperatursgleichung, Mehrschichtenfunktion [als Option], Oxid [als Option], Einstellen des Passworts, Geräteverriegelung).
 		Spezialmenü – Ermöglicht Zugriff auf besondere Geräteparameter (Uhr, Sprache der Bedienung, Optionen, Resets, Tests, Software-Diagnose, Gerätestatus).
		Bildschirm – Zugriff auf die Bildschirmparameter (Farbvorlage, Helligkeit, Gleichrichtung, A-Bild-Messspur und VGA-Ausgang).
		Bereich – Schaltet den A-Bildanzeigebereich auf den nächsthöheren Wert um.
 		Verzögerung – Zur Bearbeitung des Wertes für den Beginn der A-Bildanzeige.
		Zoom – Ändert dynamisch den A-Bildbereich, so dass die Stelle um das gemessene Echo mit maximaler Vergrößerung angezeigt wird.

Tabelle 2 Tastenfeldfunktionen (Fortsetzung)

English	International	Funktionen
		Echo-Echo – Öffnet bei Einsatz von Sender-Empfänger-Messköpfen das Menü zur Auswahl des Messmodus (Standard, Auto Echo-Echo oder Echo-Echo manuell).
		Ein/Aus – Schaltet das Gerät ein und aus.

## 1.6 Zugriff des elektronischen Etiketts

Alle vorgeschriebenen Kennzeichnungen und Hinweise befinden sich auf dem Bildschirm des elektronischen Etiketts des 39DL PLUS. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Zugang zu den elektronischen Etiketten zu erhalten.

1. Drücken Sie die Taste **[SETUP MENU]**.
2. Wählen Sie im Menü den Parameter **RICHTLINIEN** aus.
3. Mit **[ENTER]** bestätigen.
4. Mit den Pfeiltasten kann durch die Kennzeichnungen und Hinweise gescrollt werden.
5. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.





## 2. Stromversorgung des 39DL PLUS

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Stromquellen des 39DL PLUS beschrieben.

### 2.1 Stromleuchte

Das Batteriesymbol wird immer an der rechten Seite des Bildschirms angezeigt. Es zeigt die Restladung und die Stromquelle des Akkus an (siehe Abbildung 2-1 auf Seite 49).

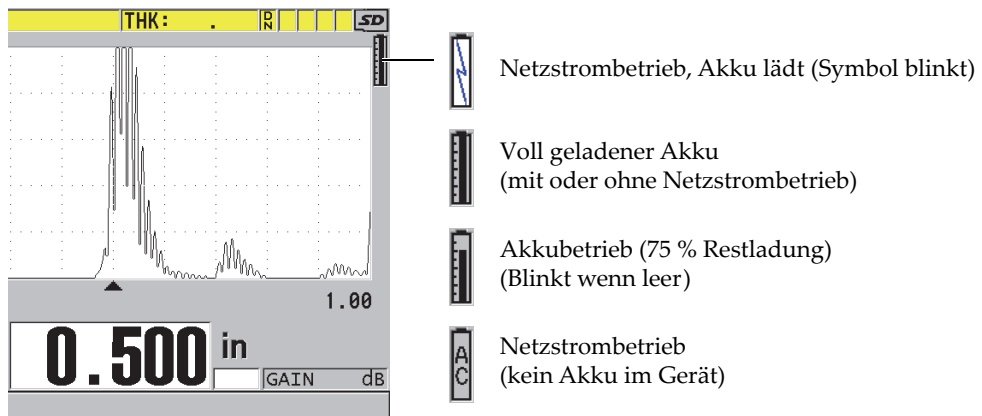


Abbildung 2-1 Symbole des Akku- und Netzstrombetriebs

Bei Akkubetrieb zeigt der vertikale schwarze Balken der Stromanzeige die Restladung an. Jeder Skalenstrich entspricht 12,5 % Ladung.

## 2.2 Netzstrombetrieb

Das 39DL PLUS kann mit dem Universalnetzteil (Bestellnummer: EP-MCA [U8767042]) am Netzstrom betrieben werden. Dieses Universalnetzteil kann mit allen Nennspannungen von 100 V bis 120 V oder 200 V bis 240 V und mit einer Nennfrequenz von 50 Hz bis 60 Hz betrieben werden.

### So wird das Gerät am Netzstrom betrieben

1. Stecken Sie das Netzkabel in das Universalnetzteil (Bestellnummer: EP-MCA [U8767042]) und in einen passenden Netzstecker ein (siehe Abbildung 2-2 auf Seite 50).



### ACHTUNG

Verwenden Sie nur das mit dem 39DL PLUS Messgerät mitgelieferte Netzkabel, um Sach- und Personenschäden auszuschließen. Setzen Sie dieses Netzkabel nicht mit anderen Geräten ein.

---


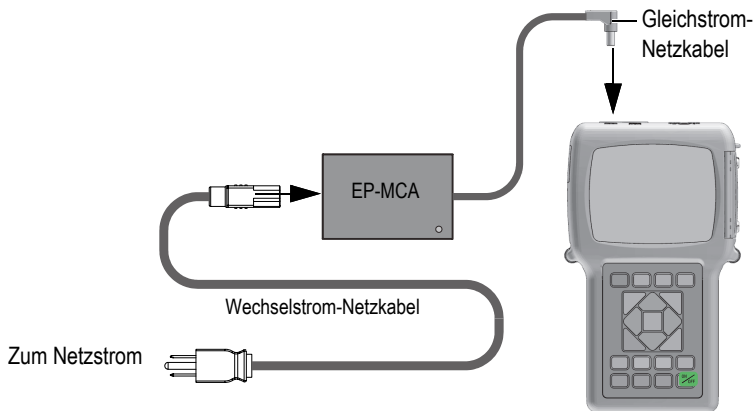


Abbildung 2-2 Anschluss des Universalnetzteils

2. Am 39DL PLUS die dichte Gummiklappe über der Gleichstrombuchse oben am Gerät öffnen (siehe Abbildung 2-3 auf Seite 51).

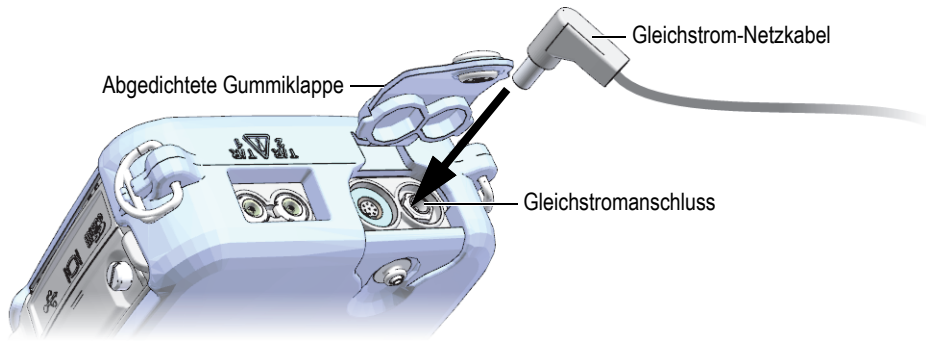

**Abbildung 2-3 Anschließen des Gleichstromsteckers**

3. Stecken Sie den Stecker des Universalnetzteils in die dafür vorgesehene Buchse des 39DL PLUS ein (siehe Abbildung 2-3 auf Seite 51).
4. Schalten Sie mit der Taste **[ON/OFF]** das 39DL PLUS ein.

## 2.3 Akkubetrieb

Mit dem 39DL PLUS mitgeliefert wird ein aufladbarer Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) (Bestellnummer: 38-BAT [U8760054]). Das 39DL PLUS lädt automatisch den Akku 38-BAT auf, sobald das Gerät mit dem Netzstrom verbunden ist.

Das 39DL PLUS kann auch mit dem Batterierahmen (Bestellnummer: 39DLP/AA [U8780290]) mit vier Mignon-Alkaline-Batterien (Typ AA) oder aufladbaren Nickelmetallhydridbatterien (NiMH) betrieben werden. Das 39DL PLUS lädt die NiMH-Akkus NICHT auf, diese müssen mit einem Akkuladegerät (nicht mitgeliefert) aufgeladen werden.

---

### HINWEIS

Der Akku des 39DL PLUS wird werkseitig nicht vollständig geladen. Er muss vor dem ersten netzunabhängigen Einsatz des Geräts voll aufgeladen werden.

---

## 2.3.1 Betriebsdauer bei Akku- und Batteriebetrieb

Die Betriebsdauer hängt von der Akku- oder Batteriesorte, dem Alter des Akkus oder der Batterien und den Geräteeinstellungen ab. Um realistische Akku-Betriebszeiten angeben zu können, wurde das 39DL PLUS mit mittleren Betriebsparametern geprüft (Prüfgeschwindigkeit 4 Hz und Bildschirmhelligkeit 50 %).

Die nominelle Betriebsdauer eines neuen Li-Ionen-Akkus beträgt 8 Stunden.

## 2.3.2 Aufladen des Akkus



### WARNUNG

Mit dem Universalnetzteil (Bestellnummer: EP-MCA [U8767042]) des 39DL PLUS darf nur der Akku von 39DL PLUS (Bestellnummer: 38-BAT [U8760054]) aufgeladen werden. Versuchen Sie nicht, andere Akkutypen, beispielsweise Alkalibatterien oder NiMH-Akku, aufzuladen oder andere Ladegeräte/Netzteile zum Aufladen der Akkus des Geräts 39DL PLUS zu verwenden (Bestellnummer: 38-BAT [U8760054]). Ein solcher Versuch kann Explosion und Verletzung zur Folge haben.

---



### WARNUNG

Versuchen Sie nicht, andere elektronische Geräte mit dem Netzteil des 39DL PLUS (Bestellnummer: EP-MCA [U8767042]) zu betreiben, da dies zu Tod oder schweren Körperverletzungen als Folge einer Explosion bei einem Aufladeversuch führen kann.

---

### So wird der Akku im Gerät aufgeladen

- ◆ Verbinden Sie das 39DL PLUS mit dem Stromnetz (siehe Abschnitt „Netzstrombetrieb“ auf Seite 50).  
Der Akku wird geladen, ob das Gerät in Betrieb oder außer Betrieb ist, lädt sich aber schneller auf, wenn das Gerät außer Betrieb ist.

### **HINWEIS**

Wenn der Akku völlig geladen ist, ändert sich das Ladesymbol (Blitz) und zeigt einen aufgeladenen Akku an (Akku mit durchgehendem schwarzem Balken). Dies ist der Hinweis, dass der Akku vollständig aufgeladen ist (siehe Abschnitt „Stromleuchte“ auf Seite 49). Die komplette Ladung eines Akkus braucht je nach Zustand vor dem Laden 2 bis 3 Stunden.

---

### **HINWEIS**

Der Akku muss mehrere Male vollständig aufgeladen und geleert werden, bevor er seine volle Kapazität erreicht. Diese Einlaufzeit ist für diese Art aufladbarer Akku normal.

---

## **Anleitungen zum Einsatz des Akkus**


- Wenn der Akku häufig oder täglich benutzt wird, sollte er während der Gebrauchspausen an das Universalnetzteil /Ladegerät angeschlossen werden.
- Wenn möglich, sollte das Gerät an das EP-MCA-Universalnetzteil angeschlossen bleiben (über Nacht oder während des Wochenendes), um es völlig aufzuladen.
- Der Akku muss regelmäßig völlig aufgeladen werden, da dies für die Erhaltung der Ladekapazität und der Langlebigkeit sehr wichtig ist.
- Laden Sie entladene Akkus so bald wie möglich wieder auf.

## **Anweisungen zur Lagerung des Akkus**

- Lagern Sie entladene Akkus nie, ohne sie vorher vollständig aufzuladen.
- Lagern Sie die Akkus an einem kühlen, trockenen Ort.
- Vermeiden Sie langes Lagern in Sonnenlicht oder an anderen sehr heißen Stellen, wie im Kofferraum eines Autos.
- Gelagerte Akkus sollten mindestens alle zwei (2) Monate voll aufgeladen werden.

### 2.3.3 Austauschen des Akkus

Der Akku ist in einem Gehäuse untergebracht, dass von der Rückseite des 39DL PLUS zugänglich ist (siehe Abbildung 2-4 auf Seite 54).

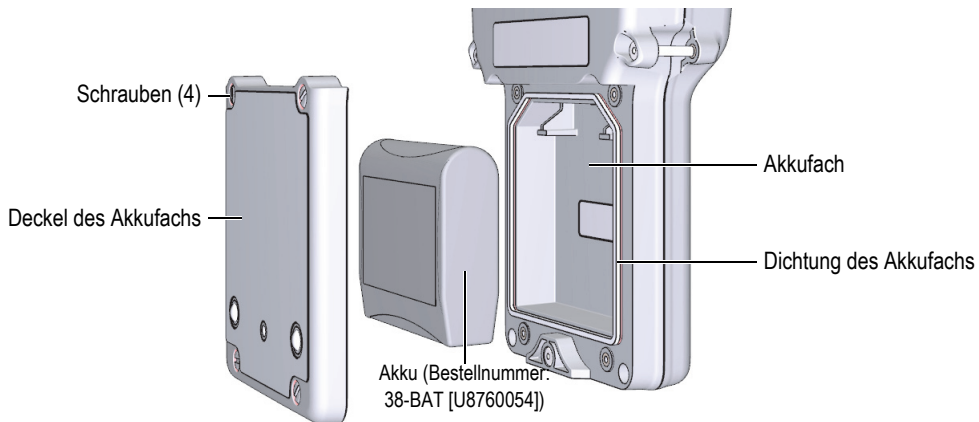

**Abbildung 2-4 Öffnen des Batteriefachs**



#### **ACHTUNG**

Versuchen Sie nie, den Akku zu ersetzen während das Gerät läuft oder mit dem Universalnetzteil verbunden ist. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus baldmöglichst, und halten Sie sie von Kindern fern. Wenn er falsch gehandhabt wird, kann der Akku in diesem Gerät einen Brand oder Ätzung durch Chemikalien hervorrufen. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, erhitzen Sie ihn nicht über 50 °C und verbrennen Sie ihn nicht. Den Akku nur durch einen Original-Akku von Evident ersetzen (Bestellnummer: 38-BAT [U8760054]).

---

#### **So wird der Akku ersetzt**

1. Trennen Sie das Gerät vom Universalnetzteil.
2. Stellen Sie sicher, dass das 39DL PLUS ausgeschaltet ist.
3. Ziehen Sie alle anderen Kabel vom 39DL PLUS ab.

4. Entfernen Sie die Handschlaufe.
5. Entfernen Sie den Vollgummischutz.
6. Lösen Sie an der Rückseite des Geräts die vier Schrauben der Akkufachklappe (siehe Abbildung 2-4 auf Seite 54).
7. Nehmen Sie den Akkufachdeckel ab.
8. Nehmen Sie den Akku heraus und trennen Sie ihn vorsichtig vom Akkuanschluss.
9. Schließen Sie den neuen Akku im Akkufach an.
10. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung des Akkufachdeckels sauber und in gutem Zustand ist.
11. Legen Sie den Deckel wieder hinten auf das Gerät auf und ziehen Sie die vier Schrauben an.
12. Bringen Sie den Vollgummischutz und die Handschlaufe wieder an.
13. Schalten Sie mit der Taste **[ON/OFF]** das 39DL PLUS ein.

---

<b>HINWEIS</b>
----------------

Nach dem Austauschen der Akkus kann es einige Zeit dauern, bis die Akkuzustandsanzeige richtig mit dem tatsächlichen Ladezustand des Akkus synchronisiert ist.

---





## 3. Die Elemente der Software-Benutzeroberfläche

In den folgenden Abschnitten werden die Hauptelemente der Fenster und Menüs von 39DL PLUS beschrieben.

### 3.1 Messfenster

Das 39DL PLUS fährt mit dem Messfenster hoch, in dem Sie das Ultraschallecho als A-Bild sehen und den Dickenmesswert ablesen können (siehe Abbildung 3-1 auf Seite 57). Das Messfenster ist das Hauptfenster der Software von 39DL PLUS. Sie können jederzeit und von überall in der 39DL PLUS Software durch Druck auf die Taste [MEAS] zum Messfenster zurückkehren. Das Batteriesymbol wird stets an der rechten Seite des 39DL PLUS Bildschirms angezeigt (Genaueres in Abschnitt „Akkubetrieb“ auf Seite 51).


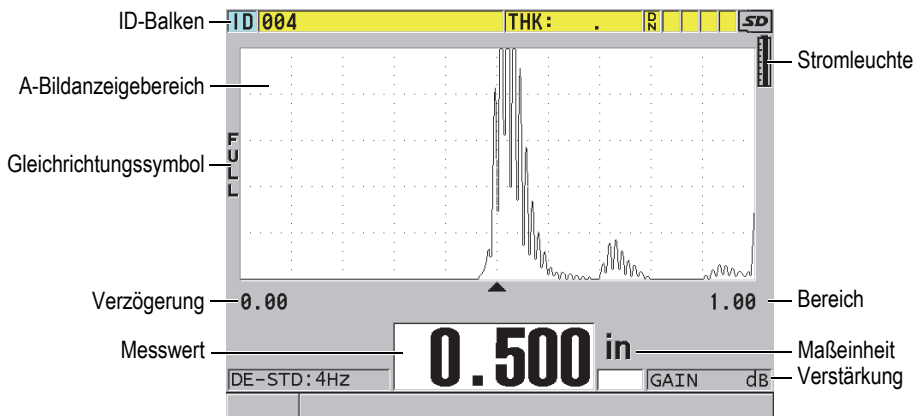


Abbildung 3-1 Hauptelemente des Messfensters

An der Messspur, auch A-Bild genannt, kann ein erfahrener Prüfer sehen, ob das zum Messen der Dicke dienende Signal das Rückwandecho ist, oder ob es sich um Rauschen, eine Werkstoffanomalie oder ein Wiederholecho handelt. Im A-Bild können auch Fehleranzeigen beobachtet werden, die zu klein sind, um vom Gerät gemessen zu werden.

Der ID-Balken oben am Bildschirmrand des Messfensters, zeigt die ID-Nummer des Messorts des aktiven Messwerts, den letzten gespeicherten Messwert, Notizen und Symbole an (siehe Abbildung 3-2 auf Seite 58). Die Downloadanzeige (R) erscheint, wenn die letzte gespeicherte Dicke aus einer Datei stammt, statt vom zuletzt erfassten Messwert.

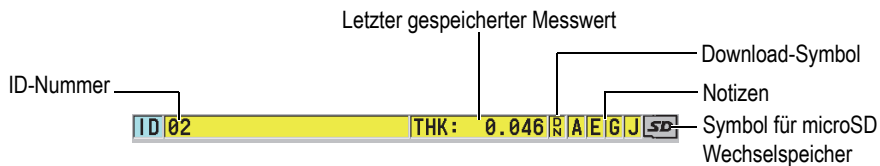

**Abbildung 3-2 ID-Balken**

Das Symbol für den microSD Wechselspeicher erscheint in der rechten oberen Ecke des Bildschirms, wenn eine microSD Speicherkarte in den Steckplatz unter der Klappe an der rechten Seite des Geräts eingesteckt ist (siehe Abbildung 1-5 auf Seite 41). Das 39DL PLUS erkennt den microSD Wechselspeicher beim Hochfahren des Geräts.

Je nach Kontext und aktivierten Funktionen und Optionen, erscheinen verschiedene Symbole und Zahlenwerte rund um das A-Bild und den Hauptmesswert (siehe Abbildung 3-3 auf Seite 59). Ein Balken mit Hilfsanweisungen befindet sich am unteren Bildschirmrand und zeigt die Tasten an, mit denen Sie navigieren und Menüpunkte auswählen können.

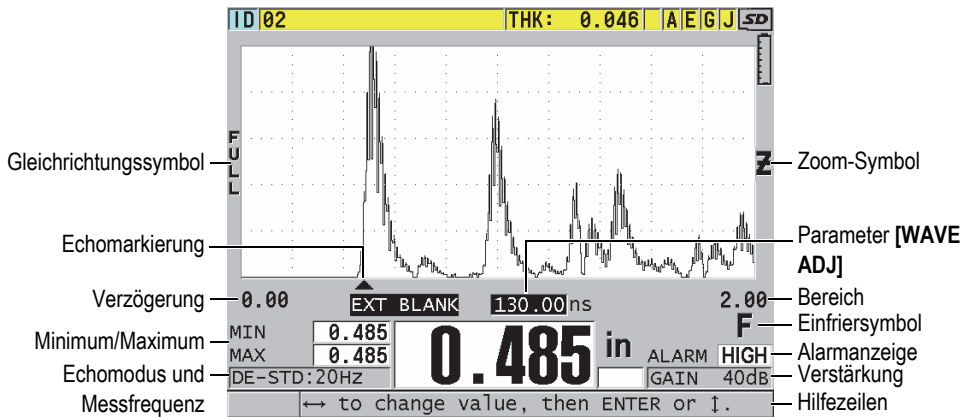


Abbildung 3-3 Andere, im Messfenster erscheinende Elemente

Wenn das 39DL PLUS keine Ultraschallechos erkennt, erscheint das Symbol für Signalverlust (**LOS** für Loss of Signal) und die Messwertanzeige ist leer (siehe Abbildung 3-4 auf Seite 59).

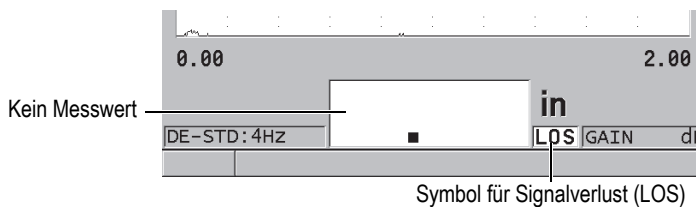


Abbildung 3-4 Symbol für Signalverlust (LOS)

## 3.2 Menüs und Untermenüs

Bei Betätigen von bestimmten Tasten auf dem vorderen Bedienfeld blendet das 39DL PLUS Menüs und Untermenüs ein. Das Menü erscheint in der linken oberen Ecke des Bildschirms (siehe Abbildung 3-5 auf Seite 60). Gegebenenfalls erscheint auch ein Untermenü, das die Parameter des hervorgehobenen Menüs anzeigt.

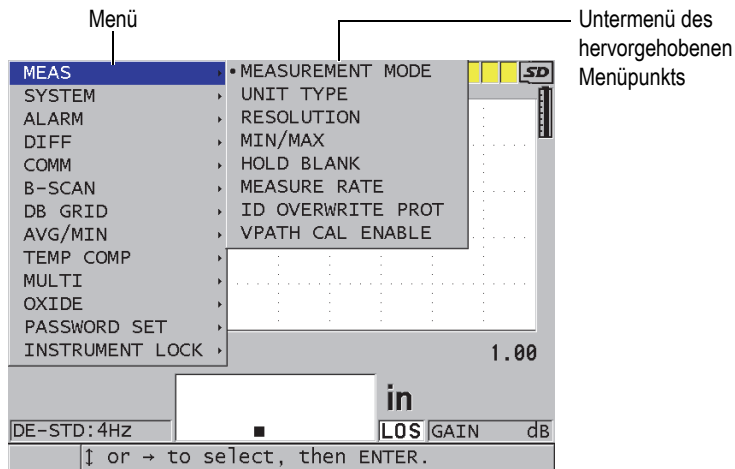


Abbildung 3-5 Menü und Untermenü

### So werden Menüs und Untermenüs ausgewählt


1. Blenden Sie mit einer der Tasten auf dem vorderen Bedienfeld ein Menü ein.
2. Heben Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den gewünschten Menüpunkt hervor.
3. Blenden Sie gegebenenfalls mit der Taste [▶] das Untermenü ein und heben Sie dann mit [▲] und [▼] den gewünschten Untermenüpunkt hervor.
4. Bestätigen Sie mit [ENTER] die Auswahl im Menü oder Untermenü und die Ausführung des Befehls.

#### HINWEIS

Im Folgenden wird das obengenannte Verfahren zusammengefasst in der Aufforderung ein bestimmtes Menü oder Untermenü auszuwählen. Zum Beispiel: „Wählen Sie im Menü den Parameter **MESS** aus.“

### 3.3 Parameterfenster

Die Parameter des 39DL PLUS werden in Parameterfenstern logisch zusammengestellt. Diese Fenster werden mit den Tasten oder über das Menü eingeblendet. Abbildung 3-6 auf Seite 61 wird als Beispiel das Parameterfenster MESS gezeigt.

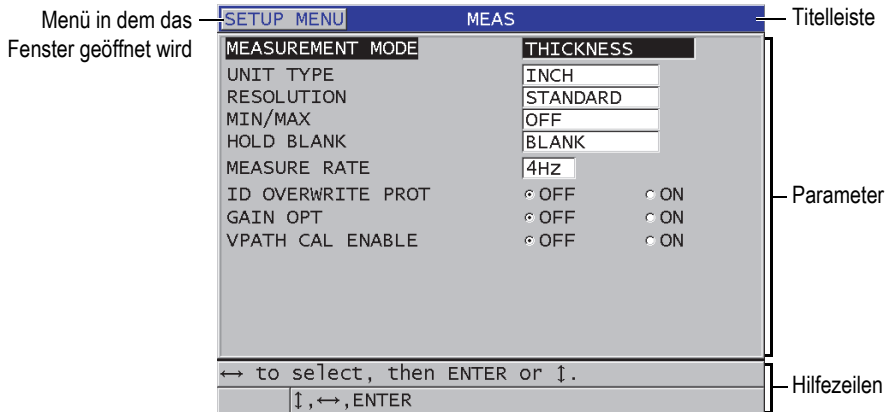

**Abbildung 3-6 Parameterfenster (Beispiel)**

Im Titelbalken oben am Bildschirmrand wird die Parametergruppe angegeben. Wenn Sie das Parameterfenster in einem Menü geöffnet haben, wird auf der linken Seite des Titelbalkens eine Menüschaltfläche angezeigt. Mit dieser Schaltfläche können Sie leicht zum Ausgangsmenü zurückkehren. Auf ein oder zwei Hilfezeilen unten am Bildschirmrand werden die Tasten angegeben, mit denen die Parameter ausgewählt und eingestellt werden.

#### So wird ein Parameter ausgewählt und sein Wert eingestellt

1. Heben Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den gewünschten Parameter hervor.
2. Wählen Sie bei Parametern mit vorgegebenen Werten mit den Tasten [▶] und [◀] den gewünschten Wert aus.
3. In Parameterfenstern mit Listen oder alphanumerischen Parametern verfahren Sie folgendermaßen:
  - Heben Sie auf Listen das gewünschte Element mit den Tasten [▲] und [▼] hervor.

- Stellen Sie bei alphanumerischen Parametern mit den Tasten [▲] und [▼] die gewünschten Zeichen ein (für Einzelheiten siehe „Auswahl des Textbearbeitungsmodus“ auf Seite 62).
  - Verlassen Sie mit [2nd F], [▼] oder [2nd F], [▲] die Liste oder den alphanumerischen Parameter und schalten Sie zum nächsten, bzw. vorherigen Element weiter.
4. Zum Verlassen des Parameterfensters verfahren Sie folgendermaßen:
- ◆ Schalten Sie mit der Taste [MEAS] zum Messfenster zurück.  
ODER  
Wenn eine Menüschaltfläche am linken Ende des Titelbalkens erscheint, heben Sie mit Taste [▲] die Menüschaltfläche hervor und kehren Sie dann mit Taste [ENTER] wieder zu diesem Menü zurück.

---

<b>HINWEIS</b>
----------------

Im Folgenden wird das obengenannte Verfahren zusammengefasst in der Aufforderung, einen bestimmten Parameter oder eine bestimmte Liste sowie den gewünschten Wert auszuwählen. Zum Beispiel:  
„Stellen Sie im Fenster **MESS** den Parameter **MESSMODUS** auf **DICKE**.“

---

### 3.4 Auswahl des Textbearbeitungsmodus

Mit dem 39DL PLUS können alphanumerische Zeichen mit zwei Methoden eingegeben werden, entweder mit der virtuellen Tastatur oder auf die herkömmliche Weise. Die virtuelle Tastatur wird auf dem Bildschirm eingeblendet und zeigt alle zur Verfügung stehenden Zeichen an (Genaueres in Abschnitt „Textbearbeitung mit der virtuellen Tastatur“ auf Seite 63). Mit der herkömmlichen Methode schalten Sie durch eine Standardliste von Buchstaben, Zahlen und Schriftzeichen (Genaueres in Abschnitt „Textbearbeitung mit der herkömmlichen Methode“ auf Seite 64).

#### So wird die Textbearbeitungsmethode ausgewählt

1. Drücken Sie hierzu im Messfenster die Taste [SETUP MENU].
2. Wählen Sie auf dem Menü das Element **SYSTEM** an.
3. Heben Sie im Parameterfenster **SYSTEM** die Zeile **TEXTBEARBEITUNGSMODUS** hervor, stellen Sie dann den gewünschten Modus ein (**VIRTUELL** oder **TRADITIONELL**).

- Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.

### 3.4.1 Textbearbeitung mit der virtuellen Tastatur

Wenn der Textbearbeitungsmodus auf **VIRTUELL** eingestellt ist, wird bei Auswahl eines alphanumerischen Parameters eine virtuelle Tastatur eingeblendet (siehe Abbildung 3-7 auf Seite 63).

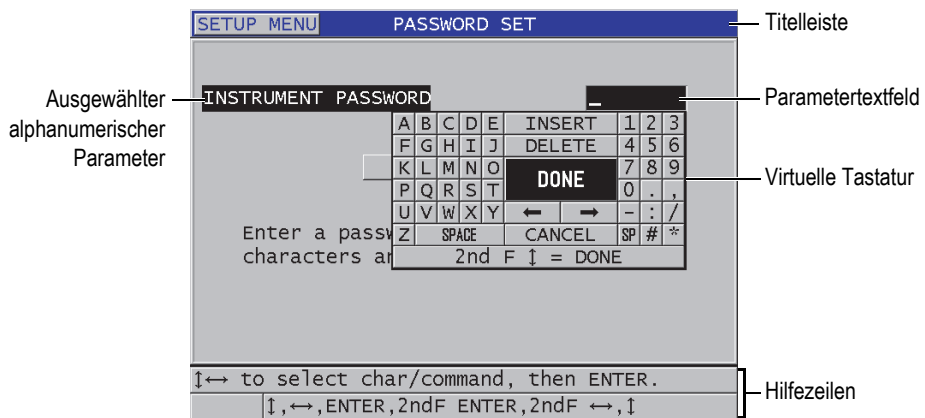


Abbildung 3-7 Virtuelle Tastatur (Beispiel)

#### So werden alphanumerische Zeichen mit der virtuellen Tastatur eingegeben

- Wählen Sie einen alphanumerischen Parameter aus.  
Die virtuelle Tastatur wird eingeblendet.
- Heben Sie mit den Tasten **[▲]**, **[▼]**, **[▶]** und **[◀]** das Zeichen hervor, das eingegeben werden soll, bestätigen Sie dann mit **[ENTER]**.  
Das ausgewählte Zeichen erscheint im Textfeld und der Einfügestrich rückt um eine Stelle weiter.
- Wiederholen Sie diesen Schritt zur Eingabe von anderen Zeichen.
- Wollen Sie den Einfügestrich im Textfeld an eine andere Stelle bringen, müssen Sie auf der virtuellen Tastatur den linken, bzw. den rechten Pfeil (unter **FERTIG**) hervorheben, dann mit **[ENTER]** bestätigen.  
Der Einfügestrich rückt dann jeweils um eine Stelle vor oder zurück.
- Zum Löschen eines Zeichens:
  - Bringen Sie den Einfügestrich zu dem Zeichen, dass gelöscht werden soll.

- b) Heben Sie auf der virtuellen Tastatur **LÖSCHEN** hervor, bestätigen Sie dann mit **[ENTER]**.
- 6. Zum Einfügen eines Zeichens:
  - a) Bringen Sie den Einfügestrich zu dem Zeichen, vor dem Sie ein anderes Zeichen einfügen wollen.
  - b) Heben Sie auf der virtuellen Tastatur **EINFÜGEN** hervor und bestätigen Sie mit **[ENTER]**.
  - c) Fügen Sie das gewünschte Zeichen in die entstandene Leerstelle ein.
- 7. Wenn die Eingabe rückgängig gemacht werden soll und Sie zu dem ursprünglichen Wert zurückkehren wollen, heben Sie auf der virtuellen Tastatur **ABBRECHEN** hervor. Bestätigen Sie dann mit **[ENTER]**.
- 8. Um die Parameterbearbeitung zu beenden, heben Sie auf der virtuellen Tastatur **FERTIG** hervor. Bestätigen Sie dann mit **[ENTER]**.

---

<b>HINWEIS</b>
----------------


Wenn ein mehrzeiliger Text eingegeben werden soll, gelangen Sie zur nächsten Zeile, indem Sie **FERTIG** auswählen und mit der Taste **[ENTER]** bestätigen. Sie können auch den Text mit **[2nd F]**, **[▼]** annehmen, und dann den Einfügestrich zur nächsten Zeile bringen.

---

### 3.4.2 Textbearbeitung mit der herkömmlichen Methode

Wenn der Textbearbeitungsmodus auf **TRADITIONELL** eingestellt ist, wird jedes Zeichen auf einer nicht sichtbaren, kreisförmigen Liste von Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen in alphabetischer Reihenfolge ausgewählt (siehe Abbildung 3-8 auf Seite 65). Es stehen nur Großbuchstaben zur Verfügung.



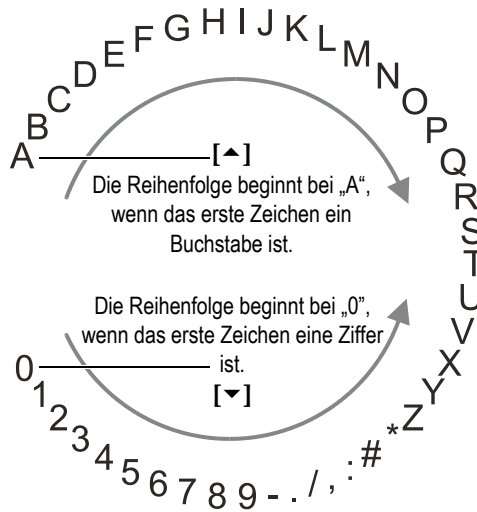

**Abbildung 3-8 Reihenfolge der Buchstaben, Ziffern und Zeichen mit der herkömmlichen Textbearbeitungsmethode**

### So werden alphanumerische Zeichen mit der herkömmlichen Eingabemethode eingegeben

1. Wählen Sie einen alphanumerischen Parameter aus.
2. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] das einzugebende Zeichen aus. Mit gedrückter Taste werden die Buchstaben, Ziffern und Zeichen schnell durchlaufen.
3. Schalten Sie mit der Taste [▶] zum nächsten Zeichen weiter.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für die Eingabe weiterer Zeichen.
5. Der Einfügestrich im Textfeld kann mit den Tasten [▶] oder [◀] versetzt werden.
6. Um ein Zeichen am Einfügestrich einzufügen, zunächst [CAL ZERO] drücken. Das Zeichen am Einfügestrich und alle rechts davon liegenden Zeichen rücken eine Stelle nach rechts und lassen eine Leerstelle für ein neues Zeichen frei.
7. Um das Zeichen am Einfügestrich zu löschen, drücken Sie [CAL VEL]. Das Zeichen am Einfügestrich wird gelöscht und alle anderen Zeichen rücken eine Stelle nach links.
8. Nehmen Sie mit [ENTER] die Zeichenzeile an und schalten Sie weiter zum nächsten Parameter.



---

## 4. Erste Einstellungen

---

In den folgenden Abschnitten werden die grundlegenden Gerätekonfigurationen beschrieben.

### 4.1 Einstellen der Bedienerführung und anderer Systemoptionen

Die Bedienerführung des 39DL PLUS steht in folgenden Sprachen zur Verfügung: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Russisch, Schwedisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Tschechisch und eine vom Benutzer definierte Sprache. Auch das Dezimalzeichen kann ausgewählt werden.

Das 39DL PLUS besitzt eine akustische Rückmeldung, die Tastendruck quittiert und Alarmbedingungen meldet. Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Um Akkustrom zu sparen wenn das Gerät nicht im Einsatz ist, kann eine Sparfunktion das Gerät automatisch abstellen, wenn etwa sechs Minuten lang keine Taste gedrückt oder nichts gemessen wird.

#### So werden die Sprache der Bedienerführung und andere Systemparameter geändert

1. Drücken Sie die Taste **[SETUP MENU]**.
2. Wählen Sie auf dem Menü das Element **SYSTEM** an.
3. Führen Sie im Fenster **SYSTEM** (siehe Abbildung 4-1 auf Seite 68) Folgendes aus:
  - a) Stellen Sie **TONSIGNAL** auf **AN** oder **AUS**.
  - b) Stellen Sie **AUTOM. ABSCHALTEN** auf **AN** oder **AUS**.
  - c) Stellen Sie **SPRACHE** auf die gewünschte Sprache ein.
  - d) Stellen Sie das **DEZIMALZEICHEN** auf Punkt oder Komma, je nachdem mit welchem Zeichen Dezimalzahlen getrennt werden sollen.

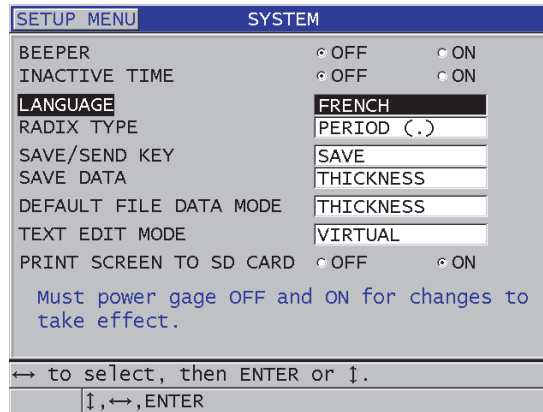


Abbildung 4-1 Ändern der Sprache der Bedienerführung

4. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.
5. Um die Sprachänderung zu aktivieren, schalten Sie das 39DL PLUS aus und wieder ein.

## 4.2 Maßeinheit auswählen

Die Messwerte des 39DL PLUS können in Zoll oder Millimetern angezeigt werden.

### So wird die Maßeinheit eingestellt

1. Drücken Sie die Taste **[SETUP MENU]**.
2. Wählen Sie im Menü den Parameter **MESS** aus.
3. Stellen Sie im Fenster **MESS** den Parameter **MASSEINHEIT** auf **INCH** oder **MILLIMETER**.
4. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.

## 4.3 Uhr einstellen

Das 39DL PLUS besitzt eine eingebaute Uhr für Zeit und Datum. Es können Datum, Uhrzeit und Anzeigeformat eingestellt werden. Das 39DL PLUS speichert mit allen Messwerten das Prüfdatum.

## So wird die Geräteuhr eingestellt

1. Drücken Sie [2nd F], [SETUP MENU] (SP MENU).
2. Wählen Sie auf dem Menü **UHRZEIT** an.
3. Führen Sie Folgendes im Fenster **UHRZEIT** (siehe Abbildung 4-2 auf Seite 69) aus:
  - a) Stellen Sie das aktuelle Datum, die aktuelle Uhrzeit und die Zeitanzeige ein.
  - b) Bestätigen Sie mit **EINSTELL.**

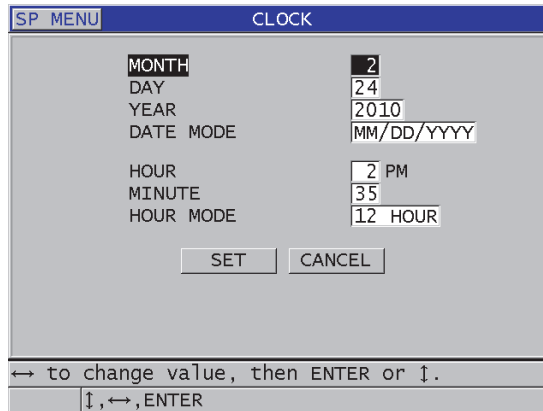


Abbildung 4-2 Einstellen von Datum und Zeit

## 4.4 Bildschirmparameter ändern

Bestimmte Bildschirmparameter können geändert werden. Dies sind Farbe, Helligkeit, A-Bildgleichrichtung und Messspur.

### So werden die Bildschirmparameter geändert

1. Drücken Sie im Messfenster Taste [DISPLAY].
2. Im Fenster **DISPLAY-EINSTELL.** (siehe Abbildung 4-3 auf Seite 70) können dann die folgenden Parameter auf den gewünschten Wert eingestellt werden:
  - **FARBVORLAGE:** mögliche Auswahl **INNENRAUM** oder **AUSSENRAUM** für optimale Sichtbarkeit (nähere Angaben in Abschnitt „Farbzusammenstellung“ auf Seite 70).

- **HELLIGKEIT:** Auswahl von mehreren Helligkeitsstufen (nähere Angaben in Abschnitt „Helligkeit“ auf Seite 71)
- **A-BILDGLEICHRICHT:** Auswahl des Gleichrichtungsmodus (nähere Angaben in Abschnitt „A-Bild-Gleichrichtung“ auf Seite 72).
- **A-BILDANZEIGE:** Auswahl der Darstellung des A-Bilds (Genaueres in Abschnitt „A-Bild-Anzeige“ auf Seite 74).
- **VGA-AUSGANG:** stellt das VGA-Signal des VGA-Ausgangs auf **DEAKT.** oder **AKT.** (Genaueres in Abschnitt „VGA-Ausgang“ auf Seite 105).


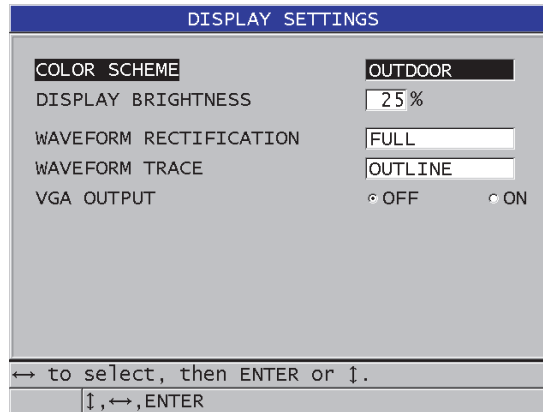


Abbildung 4-3 Fenster DISPLAY-EINSTELLUNGEN

3. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.

#### 4.4.1 Farbzusammenstellung

Für beste Lesbarkeit in Innenräumen und auch im Freien, besitzt das 39DL PLUS zwei Farbvorlagen (siehe Abbildung 4-4 auf Seite 71). Um den Parameter **FARBVORLAGE** anzuzeigen, drücken Sie im Messfenster Taste **[DISPLAY]**.

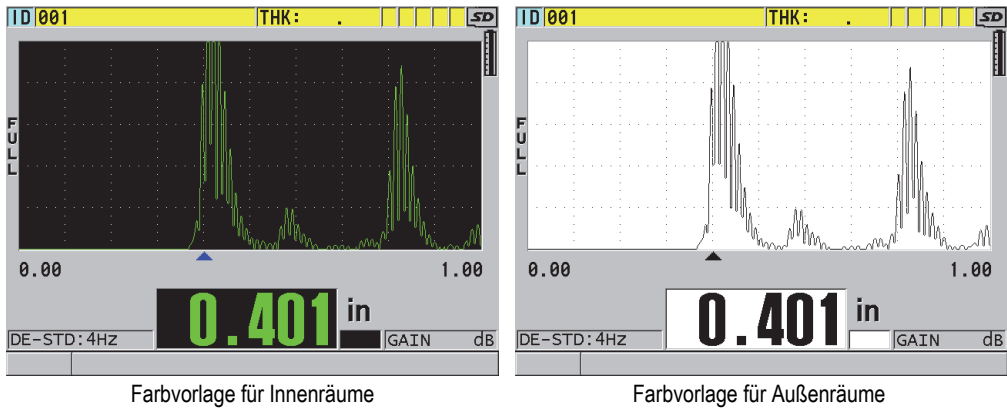

**Abbildung 4-4 Farbvorlage für Innen- und Außenräume (Beispiel)**

Die Farbvorlage für Innenräume ist angeraten, wenn das Gerät in Räumen oder bei schwachem Licht eingesetzt werden soll. Bei dieser Farbvorlage sind die Schriftzeichen grün und das A-Bild wird auf schwarzem Hintergrund dargestellt.

Die Farbvorlage für Außenräume ist angeraten, wenn das Gerät in direktem Sonnenlicht eingesetzt werden soll. Bei dieser Farbvorlage werden die Schriftzeichen und das A-Bild schwarz auf weißem Hintergrund dargestellt. Für eine bessere Lesbarkeit wurden die Bildschirmkopien in diesem Handbuch zum größten Teil mit dieser Farbvorlage erstellt.

#### HINWEIS

Messwerte, deren Farbe bestimmte Alarmbedingungen anzeigt, erscheinen in Farbe nur mit der Farbvorlage für Innenräume.

### 4.4.2 Helligkeit

Die Helligkeit des 39DL PLUS Bildschirms wird mit der Hintergrundbeleuchtung eingestellt. Diese kann auf 0 %, 25 %, 50 %, 75 % oder 100 % eingestellt werden%. Je höher der Prozentwert, desto heller ist der Bildschirm. Standardmäßig ist die Helligkeit auf 25 % eingestellt. Der Parameter **HELLIGKEIT** wird im Messfenster mit der Taste **[DISPLAY]** aufgerufen.

Das 39DL PLUS besitzt einen transflektiven Farbbildschirm, der das herrschende Licht reflektiert und dadurch bei direkter Lichteinstrahlung heller wird. Wenn die Umgebung hell ist, kann deswegen die Bildschirmhelligkeit verringert werden.

---

<b>HINWEIS</b>
----------------


Eine niedrigere Einstellung der Helligkeit erhöht die Betriebszeit des Akkus. Die Angaben zur Betriebszeit des Akkus beruhen auf einer Helligkeitseinstellung von 50 %.

---

### 4.4.3 A-Bild-Gleichrichtung

Mit der Gleichrichtung wird bestimmt, wie die Ultraschallechos im A-Bild dargestellt werden (siehe Abbildung 4-5 auf Seite 73). Die Gleichrichtung hat keinerlei Auswirkung auf die gemessenen Werte (Dicken). Die Symbole für die Gleichrichtungsarten (**FULL**, **POS**, **NEG** und **RF**) werden am linken Bildschirmrand angezeigt. Sie erreichen den Parameter **A-BILDGLEICHRICHT** vom Messfenster aus mit der Taste **[DISPLAY]**.



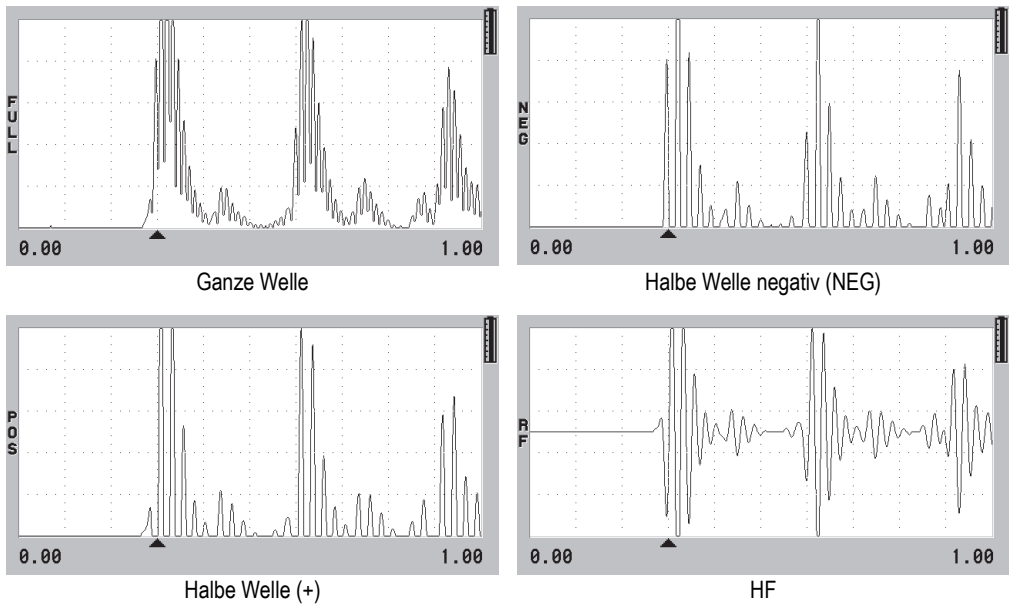

**Abbildung 4-5 Gleichrichtungsarten**

Folgenden Gleichrichtungsarten stehen zur Verfügung:

#### **GANZE WELLE**

Zeigt den negativen Teil des Echos über der Grundlinie an, so dass beide Teile, der positive und der negative angezeigt werden. Bietet die beste allgemeine Darstellung von Position und Amplitude in den meisten Anwendungen der Dickenmessung. **GNZ. WELLE** (ganze Welle) ist der Standardmodus für Sender-Empfänger-Messköpfe.

#### **HALB- (Symbol NEG)**

Zeigt den negativen Teil des A-Bilds positiv an, und blendet den positiven Teil aus.

#### **HALB+ (Symbol POS)**

Zeigt den positiven Teil des A-Bilds an, und blendet den negativen Teil aus.

#### **HF**

Zeigt den negativen und den positiven Teil des A-Bilds beidseitig der Grundlinie an. **HF** (Hochfrequenz) ist der Standardmodus mit Einzelschwinger-Messköpfen.

#### 4.4.4 A-Bild-Anzeige

Das 39DL PLUS kann das A-Bild als **UMRISS** oder als **FLÄCHE** anzeigen (siehe Abbildung 4-6 auf Seite 74). Der Parameter **A-BILDANZEIGE** wird vom Messfenster aus mit der Taste **[DISPLAY]** erreicht.

##### HINWEIS

Die Anzeige des A-Bilds als Fläche ist nur dann möglich, wenn die Gleichrichtung auf **GNZ. WELLE**, **HALB+** oder **HALB-** eingestellt ist.

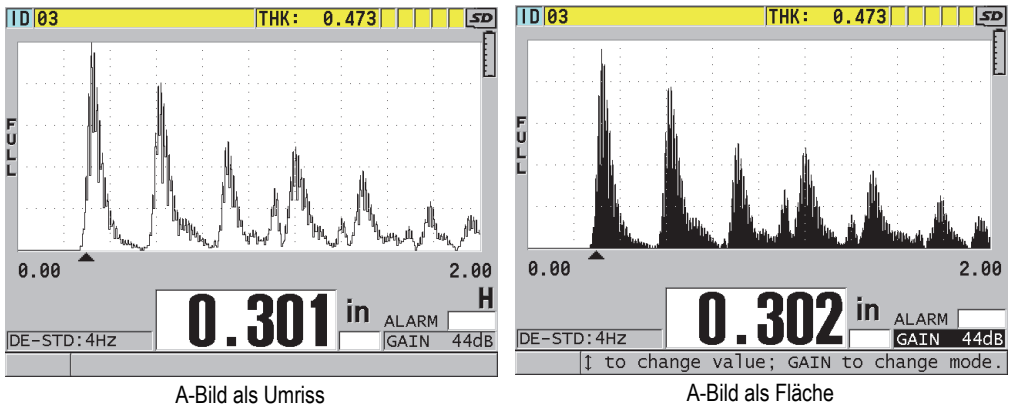


Abbildung 4-6 A-Bildanzeige als Umriss oder Fläche (Beispiel)

#### 4.5 Bereich der A-Bild-Anzeige

Der Bereich der A-Bildanzeige ist der gesamte Abstand auf der horizontalen Achse des A-Bilds. Das linke Ende der horizontalen Achse, der Vorlauf, ist normalerweise auf null gestellt. Die Verzögerung kann manuell eingestellt werden. Hierfür werden der Beginn des angezeigten Bereichs (siehe Abschnitt „Vorlauf einstellen“ auf Seite 75) und der Endpunkt des Bereichs geändert (siehe Abschnitt „Bereich einstellen“ auf Seite 75). Sie können auch die Zoom-Funktion aktivieren, um die Verzögerung und den Bereich für optimale Echoanzeige einzustellen (siehe Abschnitt „Zoomfunktion aktivieren“ auf Seite 76).

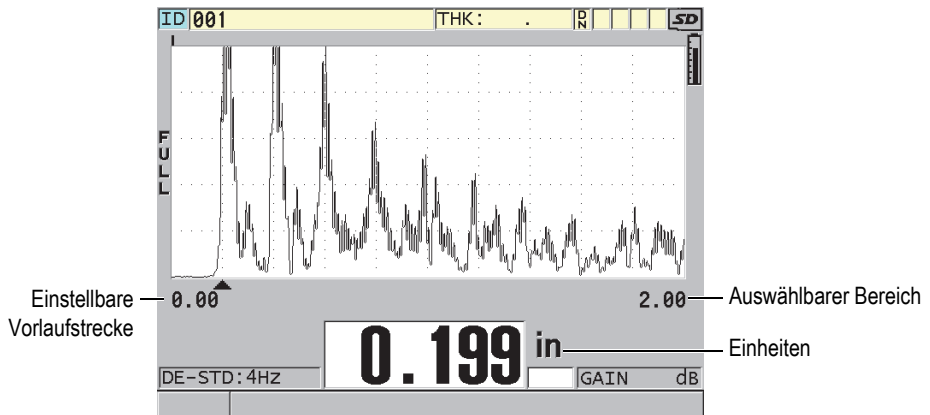


Abbildung 4-7 Bereich der A-Bildanzeige

#### 4.5.1 Bereich einstellen

Für jede Schallkopffrequenz gibt es festgelegte Bereiche. Die verfügbaren Bereiche hängen auch von der Schallgeschwindigkeit im Werkstoff ab. Mit diesem Parameter wird nur der gemessene Dickenbereich im A-Bild angezeigt. Dies führt zu maximaler A-Bildauflösung in allen Anwendungsbereichen. Die Einstellung des Bereichs wirkt sich ausschließlich auf die A-Bildanzeige aus. Sie können weiterhin messen, selbst wenn das zum Messen der Dicke dienende Echo nicht im angezeigten Bereich sichtbar ist. Der Bereich kann bei aktiviertem Zoom nicht von Hand eingestellt werden.

#### So wird der Bereich ausgewählt

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[RANGE]**.  
Der A-Bild-Bereich wechselt dadurch zum nächsthöheren Wert über.
2. Drücken Sie die Taste **[RANGE]** wiederholt, bis der gewünschte Bereich angezeigt wird.  
Wenn der höchste Wert erreicht ist, fängt die Bereichssequenz wieder beim niedrigsten Wert an.

#### 4.5.2 Vorlauf einstellen

Mit dem Vorlauf wird der Anfang der horizontalen Dimension des A-Bilds auf dem Bildschirm eingestellt. Der Vorlauf kann so eingestellt werden, dass der gewünschte Teil des A-Bilds in die Mitte des Bildschirms gebracht wird. Diese Funktion ist sehr

praktisch mit Vorlaufkeil- oder Tauchtechnikmessköpfen, oder beim Prüfen von dicken Werkstoffen, weil so die gemessenen Echos genauer angezeigt werden können.

### So wird der Vorlauf eingestellt

1. Drücken Sie die Taste **[2nd F]**, **[RANGE]** (**DELAY**).
2. Stellen Sie mit den Pfeiltasten den Vorlauf ein.
3. Schließen Sie durch nochmaliges Drücken der Taste **[2nd F]**, **[RANGE]** (**DELAY**) den Vorgang ab.

---

<b>TIPP</b>
-------------

Wenn Sie die Taste **[RANGE]** gedrückt halten, wird die Verzögerung auf null zurückgesetzt.

---

### 4.5.3 Zoomfunktion aktivieren

Mit der Zoomfunktion werden Vorlaufstrecke und Bereich automatisch und dynamisch so eingestellt, dass das erkannte Echo optimal verfolgt und im A-Bild angezeigt wird.

#### So wird die Zoomfunktion aktiviert

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[ZOOM]**.  
Das Zoomsymbol (**Z**) wird am rechten Bildschirmrand unter dem Batteriesymbol angezeigt.
2. Mit erneutem Drücken der Taste **[ZOOM]** wird die Zoomfunktion wieder deaktiviert.

Das Ergebnis des Zoomens hängt vom aktiven Messmodus ab. Bei den Sender-Empfänger-Messköpfen D79X und bei Einzelschwingermessköpfen in Modus 1 zentriert der Zoom das erste Rückwandecho auf dem Bildschirm (siehe Abbildung 4-8 auf Seite 77).

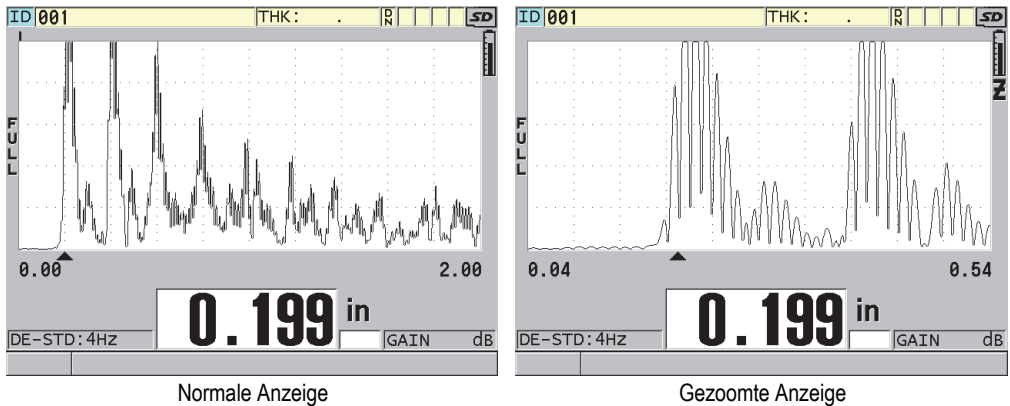


Abbildung 4-8 Vergleich von normaler und gezoomter Anzeige in Modus 1

Bei Einzelschwinger-Messköpfen in Modus 2 stellt der Zoom den A-Bildbereich und den Vorlauf so ein, dass das Ankopplecho und das erste Rückwandecho auf den Bildschirm sichtbar sind (siehe Abbildung 4-9 auf Seite 77).

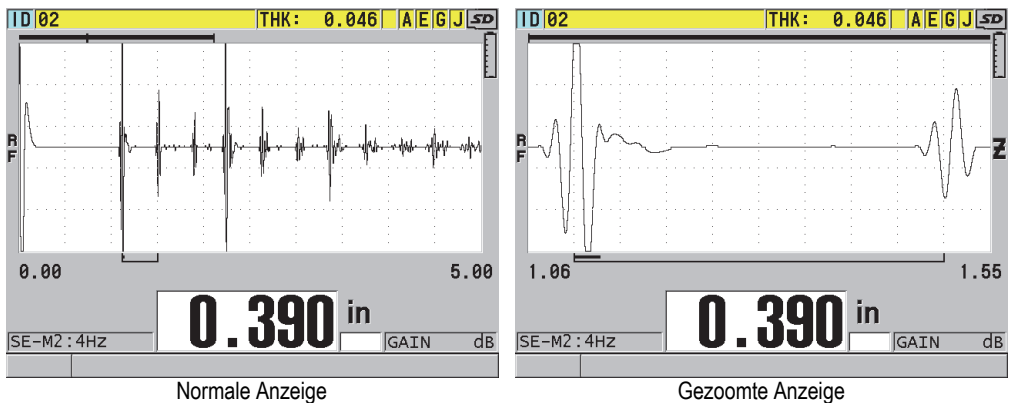


Abbildung 4-9 Vergleich von normaler und gezoomter Anzeige in Modus 2

Bei Einzelschwinger-Messköpfen in Modus 3 stellt der Zoom den A-Bildbereich und den Vorlauf so ein, dass das Ankopplecho und das zweite gemessene Rückwandecho auf dem Bildschirm sichtbar sind (siehe Abbildung 4-10 auf Seite 78).

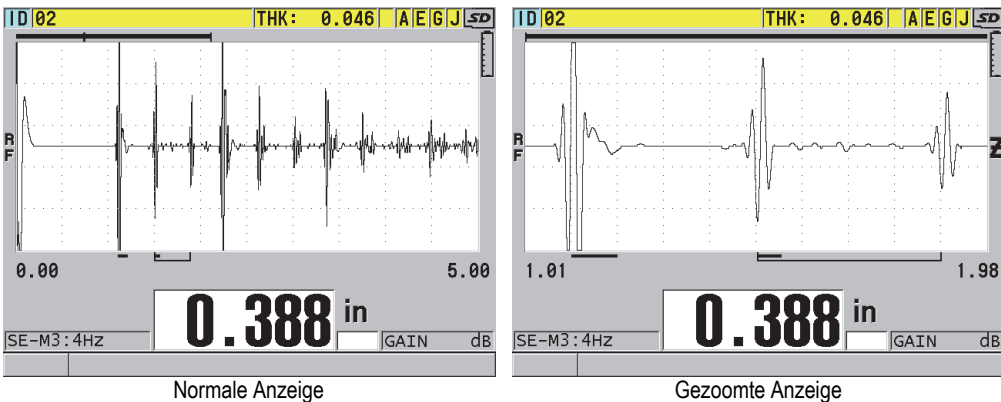


Abbildung 4-10 Vergleich von normaler und gezoomter Anzeige in Modus 3

## 4.6 Einstellung der Anzeigegeschwindigkeit

Für die Anzeigegeschwindigkeit stehen folgende feststehende Werte zur Verfügung: **4 Hz**, **8 Hz**, **16 Hz**, **20 Hz**, **30 Hz**, oder **MAX**. Das Symbol der Anzeigegeschwindigkeit wird ständig links von der Dicke angezeigt (siehe Abbildung 4-11 auf Seite 78).



Abbildung 4-11 Anzeigegeschwindigkeitssymbol

Die Anzeigegeschwindigkeit **MAX** reicht, abhängig vom Messmodus, bis 60 Hz. Diese Option ist hilfreich zum Auffinden der Mindestdicke einer größeren Fläche bei hohen Messtemperaturen, da sie die Messkopfk Kontaktdauer verringert.

**HINWEIS**

Im **Minimum**- oder **Maximum**-Modus stellt das 39DL PLUS automatisch die höchste Anzeigegeschwindigkeit ein. Der Höchstwert entspricht in den meisten Standardmessmodi 60 Hz.

---

**So wird die Anzeigegeschwindigkeit eingestellt**

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[SETUP MENU]**.
2. Wählen Sie im Menü den Parameter **MESS** aus.
3. Stellen Sie im Fenster **MESS** den Parameter **ANZEIGEGESCHW.** auf den gewünschten Wert.
4. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.

**4.7 Ändern der Dickenauflösung**

Die Auflösung der Dicke, das heißt die Anzahl der Stellen rechts vom Dezimalzeichen, kann geändert werden. Diese Einstellung wirkt sich auf alle in der Einheit der Dicke angezeigten Werte aus, das heißt auf die gemessene Dicke, den Sollwert und den Alarmpegel. Mit Sender-Empfänger-Messköpfen beträgt die höchste Auflösung 0,01 mm (0,001 Zoll). Die Schallgeschwindigkeit wird immer mit allen vier Dezimalstellen angegeben.

Sie können die Auflösung in Anwendungsbereichen heruntersetzen, in denen die Genauigkeit der letzten Dezimalstelle nicht nötig ist oder wenn der Wert der letzten Dezimalstelle wegen besonders rauen Außen- oder Innenflächen unzuverlässig ist.

Mit der Softwareoption für hohe Auflösung (Bestellnummer: 39DLP-HR [U8147015]) wird die Auflösung auf 0,001 mm (0,0001 Zoll) erhöht. Diese hohe Auflösung gibt es nur für Dickenwerte unter 102 mm (Zoll). Die hohe Auflösung kann nicht mit niederfrequenten Messköpfen oder zusammen mit der optionalen Software für hohe Durchdringung eingesetzt werden.

**So wird die Auflösung der Dicke geändert**

1. Drücken Sie die Taste **[SETUP MENU]**.
2. Wählen Sie im Menü den Parameter **MESS** aus.

3. Stellen Sie im Fenster **MESS** den Parameter **AUFLÖSUNG** auf den gewünschten Wert ein:
  - **NORMAL**: 0,01 mm (0,0001 Zoll) (Standardeinstellung)
  - **NIEDRIG**: 0,1 mm oder 0,01 Zoll
  - **HOCH**: 0,001 mm (0,0001 Zoll) (als Option)
4. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.



---

## 5. Grundarbeitsgänge

---

In den folgenden Abschnitten werden die Grundarbeitsgänge des Ultraschalldickenmessgeräts 39DL PLUS beschrieben.


### 5.1 Einrichten des Messkopfs

Das 39DL PLUS kann mit einer kompletten Reihe von Einzelschwinger- und Sender-Empfänger-Messköpfen betrieben werden. Es erkennt automatisch die Sender-Empfänger-Messköpfe der Reihe D79X und lädt automatisch die entsprechende vordefinierte Justierung hoch. Diese vordefinierte Justierung ist für die Schallgeschwindigkeit des mitgelieferten gestuften Edelstahljustierkörpers parametrisiert. Mit Sender-Empfänger-Messköpfen muss der Nullpunkt des Messkopfs justiert werden.

Für Einzelschwinger-Messköpfe und die anderen Sender-Empfänger-Messköpfe muss die Justierung manuell hochgeladen werden. Das 39DL PLUS wird werkseitig mit den Standardwerten für den mitgelieferten Messkopf, und der ungefähren Schallgeschwindigkeit des mitgelieferten Edelstahljustierkörpers eingestellt. Diese Standardeinstellungen erleichtern den Einsatz des Geräts in Ihrem Anwendungsbereich.


#### So wird der Messkopf konfiguriert

1. Stecken Sie den Messkopfstecker in die Messkopfbuchse(n) oben am Gehäuse des 39DL PLUS ein (siehe Abbildung 5-1 auf Seite 82). Einzelschwinger-Messköpfe werden in die Buchse T/R 1 eingesteckt.

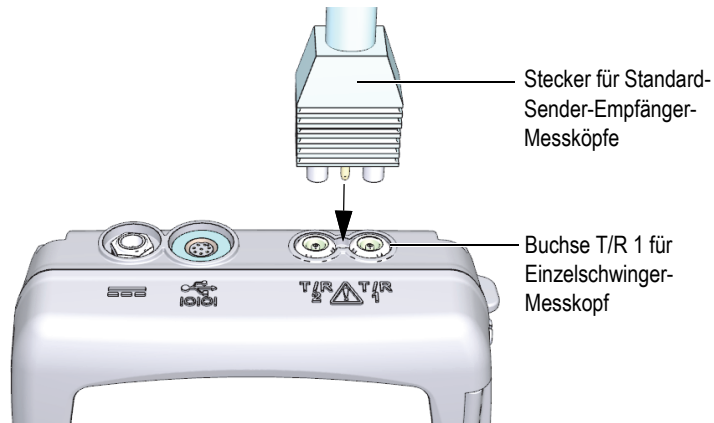

**Abbildung 5-1 Verbindung mit dem Messkopf**


2. Fahren Sie mit Taste [ON/OFF] das Gerät hoch. Das Messfenster wird eingeblendet. Mit normalen D79X Sender-Empfänger-Messköpfen erscheint die Meldung „Do--“ im Messfenster (siehe Abbildung 5-2 auf Seite 82).

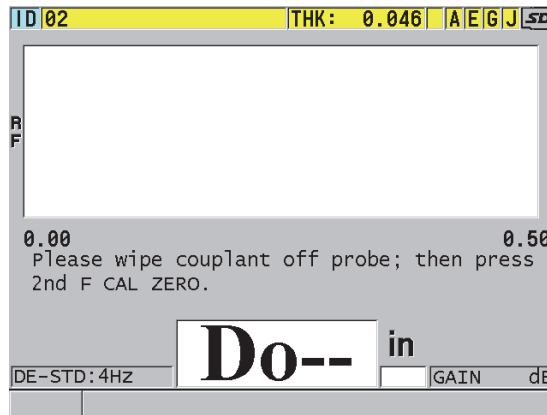

**Abbildung 5-2 Erstes Fenster mit normalem D79X Sender-Empfänger-Messkopf**

3. Gleichen Sie mit Sender-Empfänger-Messköpfen nun den Nullpunkt ab:

- a) Wischen Sie gegebenenfalls verbliebenes Koppelmittel von der Messfläche des Messkopfs ab.
  - b) Drücken Sie die Tasten [2nd F], [CAL ZERO] (Do ZERO).
4. Laden Sie für Einzelschwinger-Messköpfe und die anderen Sender-Empfänger-Messköpfe die entsprechende Justierung manuell hoch.
- a) Drücken Sie die Taste [XDCR RECALL].
  - b) Laden Sie im Menü die Standardjustierung für die von Ihnen eingesetzte Messkopffart hoch (Beispiel **STANDARD EINZELSCHW.**).
  - c) Heben Sie im Fenster **STANDARD** der einzusetzenden Messkopffart (siehe Beispiel in Abbildung 5-3 auf Seite 83) auf der Liste der verfügbaren Standardjustierungen die Justierung für Ihren Messkopf hervor.

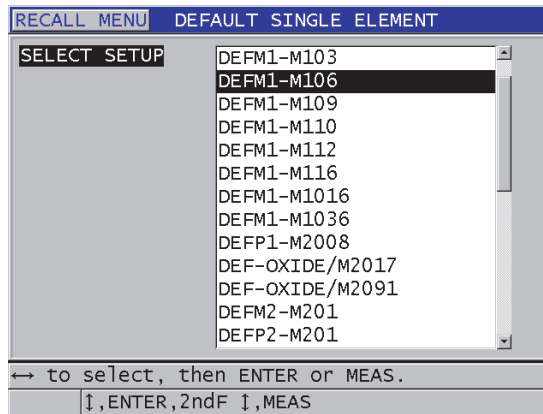

#### Benennungssystem der Standardjustierungen:

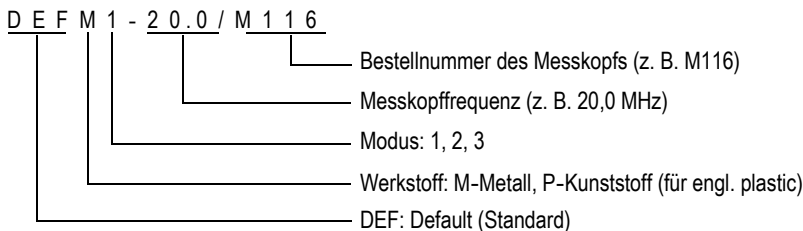


Abbildung 5-3 Standardjustierung für einen Einzelschwinger auswählen

---

<b>HINWEIS</b>
----------------

Für besondere Anwendungen können die Justierungen mit den Namen USER-1 bis USER-35 umbenannt werden.

---

- d) Rufen Sie mit Taste **[MEAS]** automatisch die Parameter der ausgewählten Justierung auf. Sie kehren dann zum Messfenster zurück.

## 5.2 Justierung

Die Justierung ist das Verfahren, mit dem das Gerät eingestellt wird um einen bestimmten Werkstoff mit einem bekannten Messkopf bei einer gegebenen Temperatur präzise messen zu können. Das Gerät muss vor dem Messen eines bestimmten Werkstoffs immer justiert werden. Die Genauigkeit der Messung ist abhängig von der Genauigkeit Ihrer Justierung.

Folgende drei Justierungen müssen durchgeführt werden:

### Messkopfnullabgleich (**[Do ZERO]**)

Bei Sender-Empfänger-Messköpfen muss die Laufzeit in jedem der beiden Vorläufe justiert werden. Dieser Nullabgleich ist für jeden Messkopf und bei jeder Temperatur verschieden. Immer wenn das Gerät eingeschaltet wird, Sie den Messkopf wechseln und sich die Temperatur des Messkopfs wesentlich ändert, müssen Sie den Nullpunkt abgleichen (siehe Abschnitt „Einrichten des Messkopfs“ auf Seite 81 und Abschnitt „Nullpunktausgleich des Messkopfs“ auf Seite 88).

### Schallgeschwindigkeitsjustierung (**[CAL VEL]**)

Die Schallgeschwindigkeit wird anhand eines dicken Justierkörpers mit bekannter Dicke aus dem zu messenden Werkstoff oder durch manuelles Eingeben einer im Voraus ermittelten Schallgeschwindigkeit justiert. Dieses Verfahren muss für jeden neuen zu messenden Werkstoff wiederholt werden (siehe „Justierung des Geräts“ auf Seite 85 und „Schallgeschwindigkeit im Werkstoff und Nullpunktjustierung“ auf Seite 89).

### Nullpunktjustierung (**[CAL ZERO]**)

Der Nullpunkt wird anhand eines dünnen Justierkörpers mit bekannter Dicke aus dem gemessenen Werkstoff justiert. Im Gegensatz zum Messkopfnullabgleich und zur Schallgeschwindigkeitsjustierung ist dieses Verfahren nicht obligatorisch, außer Sie benötigen die bestmögliche Messgenauigkeit (über

± 0,10 mm oder ± 0,004 Zoll). Der Nullpunkt braucht nur einmal für jede neue Messkopf-Werkstoffkombination justiert zu werden. Es ist nicht notwendig, diese Justierung bei Erhöhung der Messkopftemperatur zu wiederholen, Nullpunktausgleich des Messkopfs für diese Aufgabe (siehe „Justierung des Geräts“ auf Seite 85 und „Schallgeschwindigkeit im Werkstoff und Nullpunktjustierung“ auf Seite 89).

## 5.2.1 Justierung des Geräts

Um genau messen zu können, müssen Sie Folgendes justieren:


- die Schallgeschwindigkeit im Werkstoff
- Nullpunktjustierung

Es wird justiert anhand eines dicken und eines dünnen Justierkörpers, deren Dicke genau bekannt ist. Die Justierkörper müssen aus demselben Werkstoff gefertigt sein, wie das zu messende Prüfteil (für Einzelheiten zu Justierkörpern siehe „Justierkörper“ auf Seite 88).

Für das im Folgenden beschriebene Verfahren werden ein Sender-Empfänger-Messkopf und ein fünfstufiger Justierkörper eingesetzt. Für Einzelheiten zum Justierverfahren siehe „Justierung“ auf Seite 84.


### So wird das Gerät justiert

1. Verfahren Sie zur Justierung der Schallgeschwindigkeit im Werkstoff wie folgt (siehe Abbildung 5-4 auf Seite 86):
  - a) Geben Sie einen Tropfen Koppelmittel auf die Oberfläche der dicken Stufe des Justierkörpers.
  - b) Koppeln Sie den Messkopf mit mäßigem bis festem Druck an die dicke Stufe des Justierkörpers an.  
A-Bild und Messwert werden auf dem Bildschirm angezeigt.
  - c) Drücken Sie die Taste [CAL VEL].
  - d) Drücken Sie die Taste [ENTER], sobald ein beständiger Messwert angezeigt wird.
  - e) Korrigieren Sie mit den Pfeiltasten den angezeigten Wert auf die bekannte Dicke der dicken Stufe des Justierkörpers.

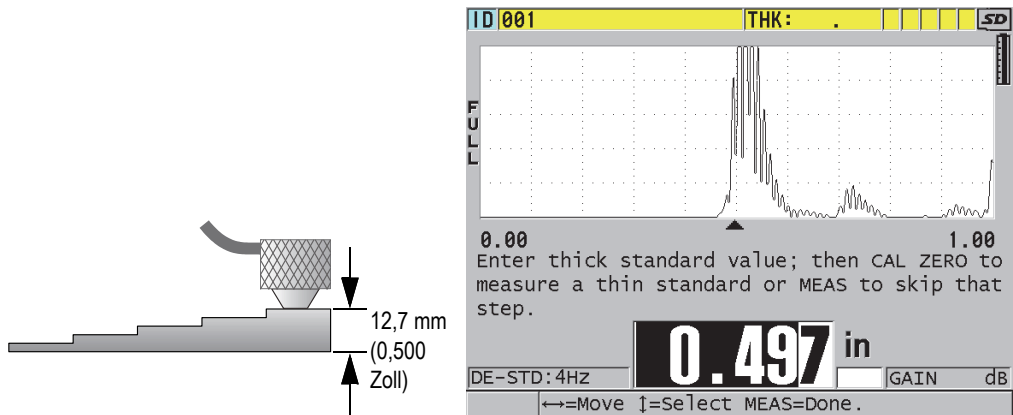

**Abbildung 5-4 Justierung der Schallgeschwindigkeit mit einem fünfstufigen Justierkörper**

2. Verfahren Sie zur Justierung des Nullpunktes wie folgt (siehe Abbildung 5-5 auf Seite 87):
  - a) Geben Sie einen Tropfen Koppelmittel auf die Oberfläche der dünnen Stufe des Justierkörpers.
  - b) Koppeln Sie den Messkopf an die dünne Stufe des Justierkörpers an, und drücken Sie dann die Taste **[CAL ZERO]**.
  - c) Drücken Sie die Taste **[ENTER]**, sobald ein beständiger Messwert angezeigt wird.
  - d) Korrigieren Sie mit den Pfeiltasten den angezeigten Wert auf die bekannte Dicke der dünnen Stufe des Justierkörpers.

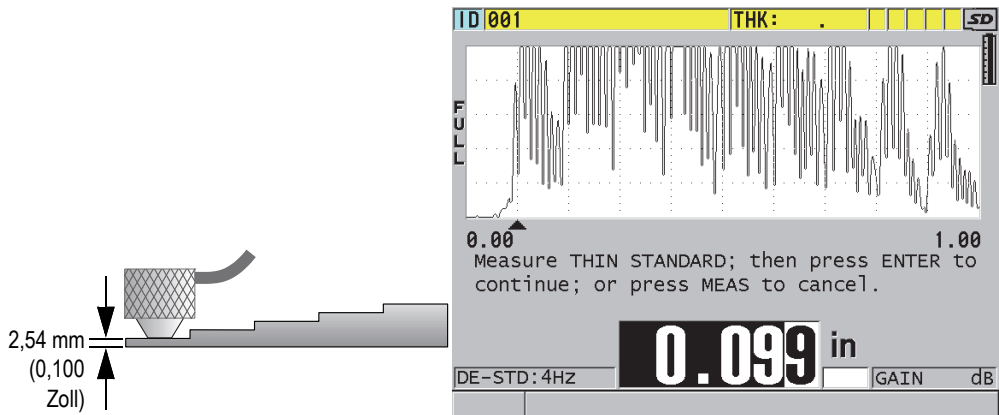

**Abbildung 5-5 Justierung des Nullpunkts mit einem fünfstufigen Justierkörper**

3. Beenden Sie mit Taste [MEAS] die Justierung. Sie kehren nun zum Messfenster zurück.

### WICHTIG

Wird das Gerät vor Drücken der Taste [MEAS] ausgeschaltet, wird die Schallgeschwindigkeit nicht aktualisiert, das Gerät behält den alten Wert bei.

### HINWEIS

Wenn das 39DL PLUS einen Fehler im Justierverfahren erkennt, zeigt es nacheinander folgende Meldungen auf den Hilfezeilen an, bevor das Messfenster wieder angezeigt wird:

„Möglicherweise falsches Echo!“

„Justierung ungültig!“

In solch einem Fall wird die Schallgeschwindigkeit nicht geändert. Wahrscheinlich wurde ein falscher Wert für die Dicke eingegeben.

## 5.2.2 Justierkörper

Im Lieferumfang des 39MG inbegriffen ist ein zylindrischer Justierkörper aus Edelstahl mit zwei Dicken. Anhand der beiden genau bekannten Dicken können die Schallgeschwindigkeit im Werkstoff und der Nullpunkt justiert werden.

Gestufte Präzisionsjustierkörper werden dann eingesetzt, wenn mehr als zwei bekannte Dicken zum Justieren notwendig sind (siehe Abbildung 5-6 auf Seite 88).



Abbildung 5-6 Fünfstufiger Justierkörper (Beispiel)

Zur Justierung der Schallgeschwindigkeit und des Nullpunkts muss der Justierkörper folgende Eigenschaften besitzen:

- Er muss aus demselben Werkstoff wie das zu messende Teil gefertigt sein.
- Er muss zwei oder mehr genau bekannte Dicken aufweisen.
- Für die Nullpunktjustierung muss ein Ende so dünn wie das dünnste zu messende Teil des Prüfteils sein. Die Oberfläche des Justierkörpers muss wie die des Prüfteils beschaffen sein. Allgemein reduziert eine raue Oberfläche die Messgenauigkeit, die Simulation der tatsächlichen Oberfläche des Justierkörpers kann jedoch zur Verbesserung des Messergebnisses beitragen.
- Für die Schallgeschwindigkeitsjustierung muss ein Ende des Justierkörpers so dick wie der dickste zu messende Teil des Prüflings sein. Vorder- und Hinterfläche müssen glatt sein und parallel verlaufen.
- Der Justierkörper muss dieselbe Temperatur wie die zu messenden Teile haben.

## 5.2.3 Nullpunktausgleich des Messkopfs

Der Messkopfnullabgleich wird durch Drücken der Tasten **[2nd F]**, **[CAL ZERO]** (**Do ZERO**) ausgeführt, wenn die Meldung „Do—“ oder die Nullanzeige eingeblendet wird. Dies Verfahren muss auch ausgeführt werden, wenn sich die Temperatur eines Sender-Empfänger-Messkopfs geändert hat.



Wie oft der Messkopfnulldpunkt abgeglichen werden muss, hängt davon ab, wie schnell sich die Innentemperatur des Sender-Empfänger-Messkopfs ändert. Dies wiederum hängt mit der Oberflächentemperatur des Werkstoffs, der Frequenz mit der der Messkopf angekoppelt wird, der Dauer des Kontakts von Messkopf und Werkstoff und der angestrebten Messgenauigkeit zusammen.

---

<b>HINWEIS</b>
----------------

Wenn Flächen gemessen werden, deren Temperatur wesentlich über der Zimmertemperatur liegt, sollte der Messkopfnulldpunkt regelmäßig abgeglichen werden. Dies ist weniger wichtig für Messköpfe mit den Bestellnummern D790-SM, D791-RM, D797-SM und D798 als für andere Messköpfe mit Kunststoffvorlaufkeilen.

---

Evident empfiehlt, dass Sie für das Messen bei hohen Temperaturen einen Nullpunktgleichungsplan entwickeln, der diese Faktoren berücksichtigt. Sie können z. B. für Messaufgaben bei hoher Temperatur die Messköpfe D790-SM, D791-RM oder D797-SM einsetzen, mit welchen der Nullpunkt nicht so häufig abgeglichen werden muss. Die Messköpfe D790-SM und D791-RM können auch für allgemeine Messaufgaben eingesetzt werden.

## 5.2.4 Schallgeschwindigkeit im Werkstoff und Nullpunktjustierung

Während der Schallgeschwindigkeitsjustierung optimiert das Gerät 39DL PLUS die Verstärkung im Werkstoff, sofern diese Funktion aktiviert ist.

Für Sender-Empfänger-Messköpfe wird das Signal vom Justierkörper zur Optimierung der Verstärkung im Werkstoff (**GAIN OPT** im Messfenster) analysiert und es wird automatisch eine anfängliche Standard-Verstärkung eingestellt, die auf der Messkopfempfindlichkeit und dem Rauschpegel im Werkstoff beruht. Wenn die ermittelte Standard-Verstärkung außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, informiert Sie eine Meldung, dass der Messkopf eventuell nicht richtig funktioniert.

Das 39DL PLUS überprüft auch die Verdoppelung bei der Justierung, um falsche Justierungen bei dünnen Prüflingen zu vermeiden. Verdoppelungen treten auf, wenn das Gerät die Laufzeit bis zum zweiten Rückwandecho misst, statt bis zum ersten. Das 39DL PLUS vergleicht die gemessene Laufzeit mit der aktuellen Schallgeschwindigkeit erwarteten Laufzeit. Wird eine Verdoppelung vermutet, zeigt das 39DL PLUS eine Warnung an. Verdoppelungen treten auf, wenn die gemessene Dicke unter dem Mindestbereich des Messkopf liegt, wenn der Messkopf abgenutzt ist oder wenn er nicht sehr empfindlich ist.

### HINWEIS

Die Schallgeschwindigkeit und der Nullpunkt können auch in umgekehrter Reihenfolge justiert werden, erst der Nullpunkt und dann die Schallgeschwindigkeit.

---

## 5.2.5 Bekannte Schallgeschwindigkeit im Werkstoff eingeben

Wenn Sie die Dicke von Teilen aus verschiedenen Werkstoffen messen, und wenn Sie die Schallgeschwindigkeit im jeweiligen Werkstoff genau kennen, können Sie diese direkt eingeben, ohne die Schallgeschwindigkeit justieren zu müssen.

### So wird eine bekannte Schallgeschwindigkeit im Werkstoff eingegeben

1. Drücken Sie im Messfenster **[2nd F]**, **[CAL VEL]** (**VEL**).
2. Korrigieren Sie im Fenster **SCHALLGSCHW** (siehe Abbildung 5-7 auf Seite 90) mit den Pfeiltasten die Schallgeschwindigkeit auf den bekannten Wert.

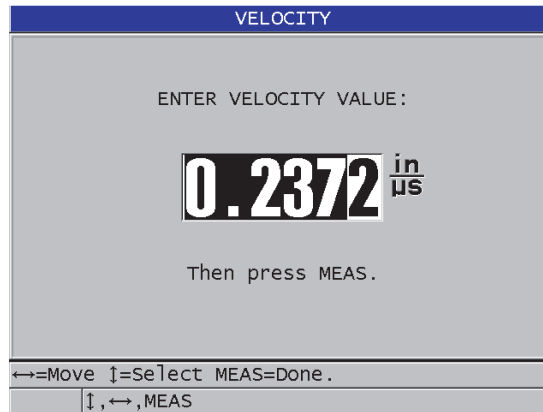


Abbildung 5-7 Eingabe einer bekannten Schallgeschwindigkeit im Werkstoff

3. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.

## 5.2.6 Verriegelte Justierungen

Das 39DL PLUS besitzt eine passwortgeschützte Verriegelungsfunktion, die das Ändern der Konfigurationen und Zugriff auf gewisse Funktionen verhindert. Das Abändern der Justierung gehört zu den Funktionen, die verriegelt werden können. In diesem Fall erscheint die in Abbildung 5-8 auf Seite 91 gezeigte Meldung kurz auf der Hilfezeile.



Abbildung 5-8 Meldung bei verriegelter Justierung

## 5.2.7 Leistung und Genauigkeit beeinflussende Faktoren

Folgende Faktoren beeinflussen die Leistung des Geräts und die Genauigkeit der Messung:

### Justierung

Ein Ultraschallgerät kann nur genau messen, wenn es sorgsam und genau justiert ist. Das 39DL PLUS wird mit Standardjustierungen für verschiedene Messköpfe und Anwendungsbereiche geliefert. In manchen Fällen müssen jedoch diese Justierungen für bestimmte Messaufgaben optimiert werden. In allen Fällen ist es wesentlich, dass Geschwindigkeit und Nullpunkt jedes Mal justiert werden, wenn ein anderer Werkstoff geprüft, oder der Messkopf gewechselt wird. Auch sollte das richtige Funktionieren des Geräts durch regelmäßige Überprüfung anhand von Justierkörpern von bekannter Dicke abgesichert werden.

### Oberflächenbeschaffenheit des Prüfteils

Die höchste Messgenauigkeit wird erreicht, wenn Vorder- und Rückseite des Prüfteils glatt sind. Bei rauer Kontaktfläche erhöht sich aufgrund der Schallreflektierung in der dickeren Koppelmittelschicht die geringste Dicke, die gemessen werden kann. Darüber hinaus können, wenn beide Oberflächen des Prüfteils rau sind, die vielen, leicht verschiedenen, vom Messkopf erfassten Schallwege die reflektierten Echos verzerren, was zu ungenauen Messungen führt.

### Ankoppeltechnik

Beim Messen in Modus 1 (mit Kontaktmesskopf) ist die Dicke der Koppelmittelschicht in der Berechnung des Messwerts inbegriffen und wird

durch einen Teil der Nullpunktverschiebung ausgeglichen. Wenn maximale Genauigkeit gefordert ist, muss die Ankoppeltechnik immer gleich sein. Hierfür muss ein Koppelmittel mit verhältnismäßig niedriger Viskosität verwendet werden. Es darf nur so viel Koppelmittel an die Messstelle gegeben werden, dass der Messwert akzeptabel ist. Der Messkopf muss immer mit dem gleichen Druck angekoppelt werden. Mit der Zeit werden Sie herausfinden, wie stark der Druck sein muss, um wiederholbare Messwerte zu erhalten. Allgemein benötigen Messköpfe mit kleinem Durchmesser beim Ankoppeln weniger Druck um überschüssiges Koppelmittel herauszudrängen als Messköpfe mit großem Durchmesser. In allen Modi verzerrt Kippen des Messkopfs die Echos und führt zu ungenauen Messwerten, wie weiter unten beschrieben.

### Krümmung des Prüfteils

Zu diesem Thema gehört auch die Ausrichtung des Messkopfs auf dem Prüfteil. Beim Messen von gekrümmten Flächen ist es wichtig, den Messkopf etwa auf der Mittellinie des Prüfteils anzukoppeln und ihn so ruhig wie möglich auf der Oberfläche zu halten. Manchmal kann ein federbelasteter V-förmiger Halter helfen, diese Ausrichtung beizubehalten. Im Allgemeinen sollte mit einem kleineren Krümmungsradius auch der Messkopf kleiner sein, denn desto kritischer wird die Messkopfausrichtung. Für Krümmungen mit sehr kleinem Radius muss mit Tauchtechnik gemessen werden. Für die optimale Ausrichtung des Messkopfs kann die Betrachtung des A-Bilds helfen. Üben Sie die beste Art den Messkopf zu halten mit Hilfe des A-Bilds. Es ist wichtig, an gekrümmten Flächen nur so viel Koppelmittel einzusetzen, dass ein Messwert erscheint. Überschüssiges Koppelmittel bildet eine Schicht zwischen Messkopf und Prüffläche, in dem der Schall reflektiert wird und möglicherweise Störsignale erzeugt, die zu falschen Messwerten führen.

### Verjüngung und Außermittigkeit

Wenn die Kontaktfläche oder die Rückfläche des Prüflings sich im Verhältnis zu der anderen Fläche verjüngt oder außermittig ist, verzerrt sich das zurückgeworfene Echo durch die Schallwegvariation im Schallbündel. Die Genauigkeit der Messung wird vermindert, in schweren Fällen ist keine Messung möglich.

### Akustische Eigenschaften des zu prüfenden Werkstoffs

Verschiedene Eigenschaften in gewissen technischen Werkstoffen können die Genauigkeit und den Bereich von Ultraschalldickenmessungen begrenzen:

- Schallstreuung:  
In Werkstoffen, wie Edelstahlguss oder Gusseisen, glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) oder Verbundwerkstoffen, wird die Schallenergie von einzelnen Kristalliten im Gussstück oder an den Grenzen von ungleichen

Materialien in GFK oder Verbundwerkstoffen gestreut. Porosität kann in allen Werkstoffen den gleichen Effekt haben. Stellen Sie die Empfindlichkeit des Geräts so ein, dass diese störenden Streuechos nicht ausgewertet werden. Diese Einstellung kann allerdings die Fähigkeit des Geräts begrenzen, ein gültiges, von der Rückwand des Materials zurückgeschalltes Echo zu erkennen, was den Messbereich einschränkt.

- Schallschwächung oder Absorption:  
In vielen organischen Stoffen, wie Kunststoffen mit geringer Dichte und Kautschuk, wird bei den für die Ultraschallmessung eingesetzten Frequenzen die Schallenergie sehr schnell abgeschwächt. Diese Schallschwächung verstärkt sich normalerweise mit Anstieg der Temperatur. Die in diesen Werkstoffen messbare maximale Dicke ist oft durch die Schallschwächung begrenzt.
- Schwankungen der Schallgeschwindigkeit:  
Dickenmessungen mit Ultraschall sind nur dann genau, wenn die Schallgeschwindigkeit im Werkstoff mit der im Gerät justierten Schallgeschwindigkeit übereinstimmt. In manchen Werkstoffen ändert sich jedoch die Schallgeschwindigkeit von Punkt zu Punkt erheblich. In Gussmetallen z. B. können diese Variationen der Kristallstruktur durch verschiedene Abkühlgeschwindigkeiten und sonstige Anisotropien im Werkstück verursacht werden. Glasfaser kann aufgrund von Änderungen des Harz/Faser-Verhältnisses lokalisierte Schallgeschwindigkeitsschwankungen aufzeigen. Bei vielen Kunststoffen und Kautschuk ändert sich die Schallgeschwindigkeit schnell mit der Temperatur, weswegen die Schallgeschwindigkeit bei der Temperatur justiert werden muss, bei der die Messungen erfolgen.

#### Phasenumkehrung oder Phasenverzerrung

Die Phase oder Polarität des reflektierten Echos wird von der akustischen Impedanz ( $\text{Dichte} \times \text{Schallgeschwindigkeit}$ ) der angrenzenden Werkstoffe bestimmt. Mit dem 39DL PLUS wird vorausgesetzt, dass der Prüfkörper von Luft oder Flüssigkeit umgeben ist. Beide Stoffe besitzen eine niedrigere akustische Impedanz als Metall, Keramik oder Kunststoff. In gewissen Fällen, wie beim Messen von Glas- oder Kunststoffauskleidungen auf Metall oder Kupferbeschichtung auf Stahl ist das Verhältnis der Impedanzen jedoch umgekehrt und das Echo erscheint phasenverkehrt. In diesen Fällen muss die Polarität des erkannten Echos geändert werden, um die Genauigkeit zu gewährleisten. Eine komplexere Situation entsteht in anisotropischen oder nicht homogenen Werkstoffen, wie in grobkörnigem Metallguss oder gewissen Verbundwerkstoffen, in denen das Material viele verschiedene Schallwege im Schallbündelbereich erzeugt. In solchen Fällen ruft die Phasenverzerrung ein Echo hervor, das weder ein-deutig positiv, noch eindeutig negativ ist. Hier muss

durch sorgfältiges Experimentieren mit Justierkörpern die Auswirkung auf die Messgenauigkeit ermittelt werden.

## 5.3 Messen der Dicke

Sie können mit dem Messen der Dicke beginnen, sobald ein Messkopf an das Gerät angeschlossen ist (siehe Abschnitt „Einrichten des Messkopfs“ auf Seite 81) und das Gerät justiert ist (siehe Abschnitt „Justierung des Geräts“ auf Seite 85).

### So wird die Dicke gemessen

1. Geben Sie Koppelmittel auf die Messstelle auf den Justierkörper oder das Prüfteil.

#### HINWEIS

Verwenden Sie allgemein dünnflüssiges Koppelmittel wie Propylenglykol, Glycerin oder Wasser für glatte Oberflächen. Für raue Oberflächen muss ein dickflüssigeres Koppelmittel, wie Gel oder Fett verwendet werden. Bei hohen Messtemperaturen müssen spezielle Koppelmittel eingesetzt werden.

2. Koppeln Sie die Kontaktfläche des Messkopfs mit mittlerem bis festem Druck an die zu messende Fläche an, halten Sie dabei den Messkopf so gerade wie möglich auf der zu messenden Fläche (siehe Abbildung 5-9 auf Seite 94).

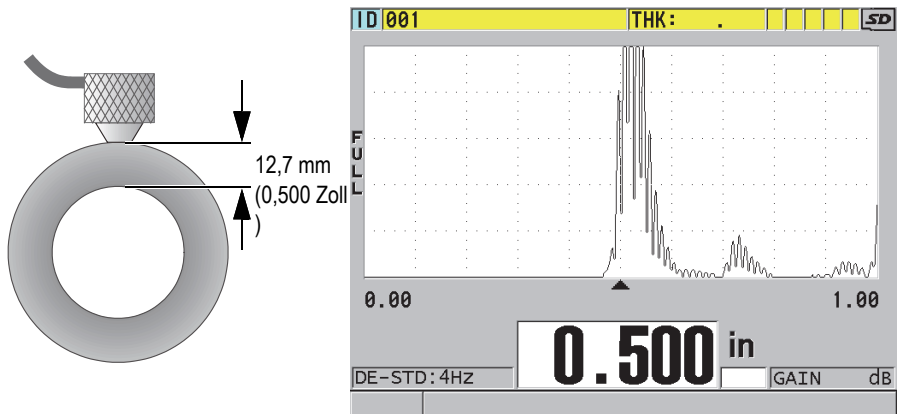


Abbildung 5-9 Ankoppeln eines Sender-Empfänger-Messkopfs und Anzeige des Messwerts

3. Lesen Sie die gemessene Dicke des Prüfteils vom Bildschirm ab.

## 5.4 Speichern der Messwerte

Der Messwertspeicher des 39DL PLUS beruht auf dem PC-Dateiformat. Es ist jeweils nur eine Datei geöffnet. Der Messwert wird in der aktiven Datei unter einer Messort-ID-Nummer gespeichert. Bei jedem Druck auf die Taste **[SAVE/SEND]** wird der angezeigte Wert in der aktiven Datei unter der aktuellen ID-Nummer gespeichert. Die ID-Nummer wird automatisch für den nächsten Messwert erhöht. Bei Drücken der Taste **[FILE]** erscheint der Name der aktiven Datei auf dem ID-Balken über dem Menü (siehe Abbildung 5-10 auf Seite 95).

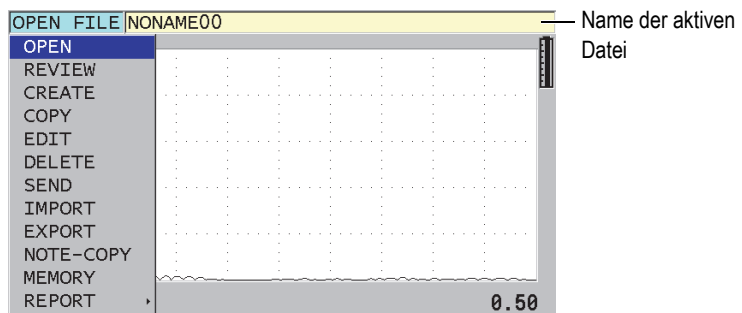


Abbildung 5-10 Name der aktiven Datei auf dem ID-Balken

Die Datei NONAME00 ist die Standarddatei beim ersten Einsatz des 39DL PLUS oder nach dem Zurücksetzen (Reset) des Gerätespeichers. Der Name der ID-Nummer beginnt mit 001 und erhöht sich automatisch. Sie können verschiedene Arten von Dateien mit verschiedenen ID-Nummern erstellen, die die verschiedenen Messorte (1D, 2D, 3D) darstellen. Das Gerät fährt automatisch mit der zuletzt geöffneten Datei hoch.

Folgende besondere Fälle können eintreten:

- Wenn kein Messwert auf dem Bildschirm angezeigt wird, speichert das Gerät das Symbol „— —“ statt eines Wertes.
- Wenn unter der aktuellen ID-Nummer bereits ein Messwert gespeichert ist, wird die alte Dicke mit dem neuen Wert überschrieben, sofern der Überschreibschutz nicht aktiviert ist.

- Wenn die letzte ID-Nummer einer Sequenz erreicht ist und die Nummern nicht weiter erhöht werden können, wird auf der Hilfezeile **Letzte ID** angezeigt. Wenn darüber hinaus die akustische Warnung aktiviert ist, ertönt ein lang gezogenes Warnsignal, die ID-Nummer auf dem Bildschirm ändert sich nicht.

### So werden Daten in der aktiven Datei unter der aktuellen ID-Nummer gespeichert

- ◆ Um die gemessene Dicke zu speichern, Taste [SAVE/SEND] drücken, während der gemessene Wert und das A-Bild angezeigt werden.  
ODER  
Um die gemessenen Dicke mit dem dazugehörigen A-Bild zu speichern, Taste [2nd F], [SAVE/SEND] (WAVEFORM) drücken.

---

<b>TIPP</b>
-------------

Wenn Sie bei Drücken der Taste [SAVE/SEND] immer die Dicke und das A-Bild speichern wollen, stellen Sie im Fenster **SYSTEM** den Parameter **DATEN SPEICHERN** auf **DICK+A-BILD**.

---

## 5.5 Messen mit den THRU-COAT-Messköpfen D7906 und D7908

Mit der THRU-COAT-Funktion wird die wahre Dicke des Trägermetalls von beschichteten oder angestrichenen Prüflingen gemessen. Diese Funktion arbeitet mit einem einzigen Rückwandecho und wird bei schwerer Korrosion empfohlen, wenn die Außenseite des untersuchten Teils beschichtet oder angestrichen ist. Sie können diese Funktion aber auch so justieren, dass sie die Dicke der Beschichtung/Farbschicht aufs Genaueste misst.

### 5.5.1 THRU-COAT-Funktion aktivieren


Die THRU-COAT-Funktion gibt es nur, wenn ein THRU-COAT-Messkopf (Bestellnummer: D7906 [U8450005] oder D7908 [U8450008]) an das 39DL PLUS angeschlossen ist.

#### So wird die THRU-COAT-Funktion aktiviert

1. Einen THRU-COAT-Messkopf an das 39DL PLUS anschließen.
2. Fahren Sie das Gerät hoch.



3. Wischen Sie verbliebenes Koppelmittel von der Kontaktfläche des Messkopfs ab.
4. Drücken Sie die Tasten **[2nd F]**, **[CAL ZERO] (Do ZERO)**.

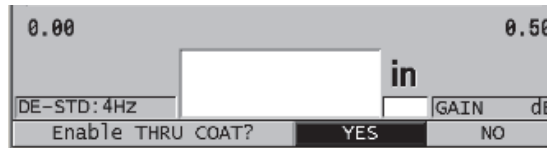

**Abbildung 5-11 Dialogfeld zur Auswahl von THRU COAT**

5. Beantworten Sie die Frage **THRU COAT aktivieren?** mit **JA**.

## 5.5.2 Justieren der THRU-COAT-Funktion

Die Justierung eines THRU-COAT-Messkopfs ähnelt der eines normalen Messkopfs. Wie bei einer normalen Justierung brauchen Sie einen dünnen und einen dicken unbeschichteten Justierkörper mit genau bekannter Dicke. Der Unterschied besteht darin, dass Sie am Ende des Verfahrens die Taste **[CAL VEL]** ein zweites Mal drücken, um die genau bekannte Dicke der Beschichtung eines beschichteten Justierkörpers zu justieren.

### So wird die THRU-COAT-Funktion justiert

1. Vergewissern Sie sich, dass die THRU-COAT-Funktion aktiviert ist (siehe „THRU-COAT-Funktion aktivieren“ auf Seite 96).
2. Koppeln Sie den Messkopf an den dicken Justierkörper an.
3. Drücken Sie die Taste **[CAL VEL]**.
4. Drücken Sie die Taste **[ENTER]**, sobald der Messwert nicht mehr schwankt.
5. Korrigieren Sie gegebenenfalls mit den Pfeiltasten den Wert auf die bekannte Dicke des Justierkörpers.
6. Koppeln Sie den Messkopf an den dünnen Justierkörper an.
7. Drücken Sie die Taste **[CAL ZERO]**.
8. Drücken Sie die Taste **[ENTER]**, sobald der Messwert nicht mehr schwankt.
9. Korrigieren Sie gegebenenfalls mit den Pfeiltasten den Wert auf die bekannte Dicke des Justierkörpers.

10. Wenn die Genauigkeit der Beschichtungsdicke wichtig für Ihren Anwendungsbereich ist, verfahren Sie folgendermaßen (dieser Schritt beeinflusst die Genauigkeit der Dickenmessung am Trägermetall nicht):
    - a) Drücken Sie erneut die Taste **[CAL VEL]**.
    - b) Koppeln Sie den Messkopf an den beschichteten Justierkörper.
    - c) Drücken Sie die Taste **[ENTER]**, sobald der Messwert nicht mehr schwankt.
    - d) Korrigieren Sie gegebenenfalls mit den Pfeiltasten den Wert auf die bekannte Dicke der Beschichtung des beschichteten Justierkörpers.
  11. Beenden Sie mit Taste **[MEAS]** die Justierung.
- 

### HINWEIS

Mit den Tasten **[2nd F]**, **[CAL VEL]** (**VEL**) wird das Fenster **SCHALLGSCHW** eingeblendet, in dem die justierte Schallgeschwindigkeit im Metall angezeigt wird und korrigiert werden kann. Bei erneutem Drücken der Tasten **[2nd F]**, **[CAL VEL]** (**VEL**) wird wieder das Fenster **SCHALLGSCHW** eingeblendet, diesmal jedoch für die justierte Schallgeschwindigkeit in der Beschichtung.

---

## 5.6 Echomodi für Sender-Empfänger-Messköpfe

Für Sender-Empfänger-Messköpfe bietet das 39DL PLUS drei Echomodi zum Messen der Dicke von Werkstoffen mit verschiedenen Eigenschaften an. Es folgt eine Beschreibung der drei Echomodi (**STANDARD**, **E-E-AUTO** und **E-E-JUSTIERBAR**):

### **STANDARD**

Im Echomodus Standard wird die Dicke anhand der Laufzeit zwischen dem Sendeimpuls und dem ersten Rückwandecho gemessen. Dieser Modus wird für unbeschichtete Werkstoffe mit klarem A-Bild eingesetzt.

Das Symbol **DE-STD** erscheint links vom Messwert und ein kleines Dreieck unter dem A-Bild markiert das Rückwandecho (siehe Abbildung 5-12 auf Seite 99).


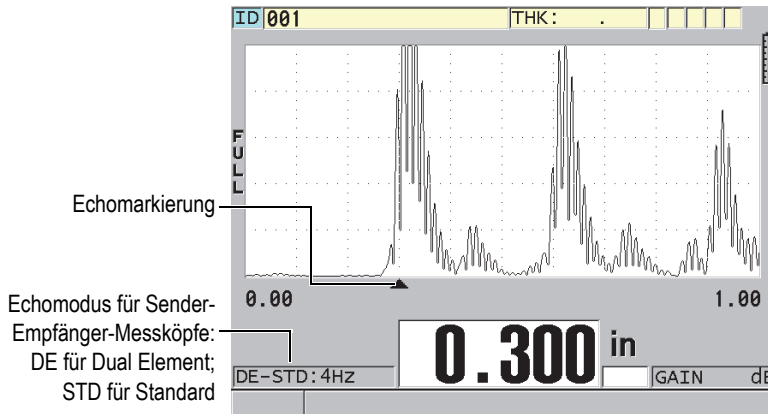


Abbildung 5-12 Messen im Standardechomodus

### E-E-AUTO

Im automatischen Echo-Echo-Modus wird die Dicke anhand der Laufzeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Rückwandechos gemessen. Dieser Modus wird für angestrichene oder beschichtete Werkstoffe verwendet, da das Zeitintervall zwischen aufeinander folgenden Rückwandechos die Laufzeit im Anstrich oder der Beschichtung ausschließt.

Das Symbol **DE-AEtoE** erscheint links vom Messwert. Statt des kleinen Dreiecks wird eine Echolinie angezeigt, die genau das Paar Rückwandechos angibt, das zur Ermittlung der Dicke dient (siehe Abbildung 5-13 auf Seite 100). Die Echohöhe wird automatisch auf einen voreingestellten Pegel eingestellt.

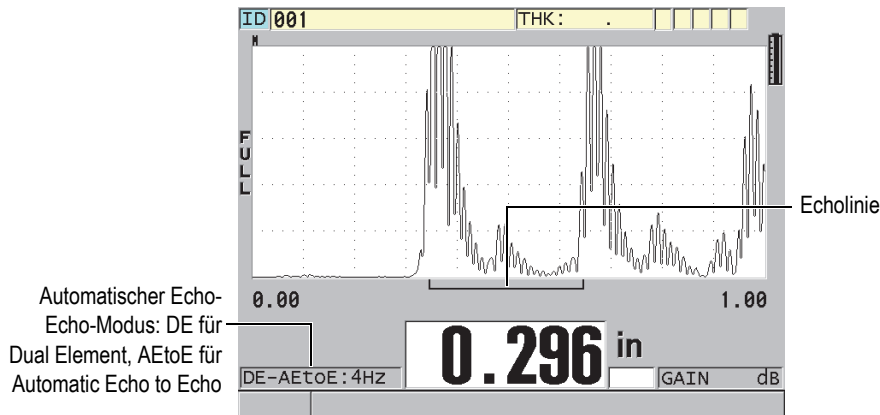


**Abbildung 5-13 Messen im automatischen Echo-Echo-Modus**

### E-E-JUSTIERBAR

Im justierbaren Echo-Echo-Modus wird ebenfalls die Dicke anhand der Laufzeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Rückwandechos gemessen. In diesem Modus können Sie aber darüber hinaus die Verstärkung und die Echounterdrückung manuell einstellen. Dieser Modus wird eingesetzt, wenn im Werkstoff Nebenrauschen entsteht, das im automatischen Modus nicht ausreichend unterdrückt werden kann.

Das Symbol **DE-MEtoE** erscheint links vom Messwert. Die Echolinie ist der im automatischen Echo-Echomodus ähnlich, aber sie weist zusätzlich einen einstellbaren Balken für die Totzeit nach dem ersten Echo (Unterdrück E1) auf, der den Bereich der Echounterdrückung angibt (siehe Abbildung 5-14 auf Seite 101). Das Gerät erfasst das Echo, das der Unterdrückung des ersten Echos folgt und eine Amplitude von mindestens 20 % Bildschirmhöhe aufweist. Wenn Sie in diesem Modus die Taste **[WAVE ADJ]** drücken, können Sie mit den Pfeiltasten die Parameter **UNTERDRÜCK ERW.**, **UNTERDRÜCK E1** und **VERSTÄRKUNG** einstellen.

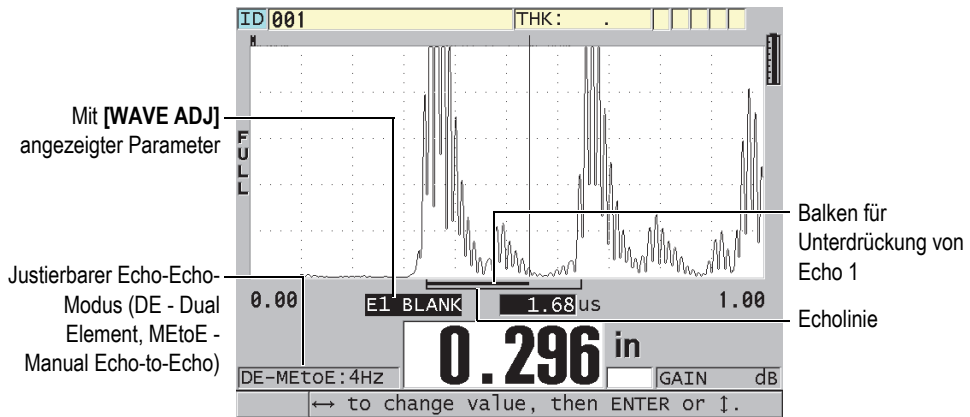

**Abbildung 5-14 Messen im justierbaren Echo-Echo-Modus**

### HINWEIS

Bei starker Korrosion, wenn keine gültigen Mehrfachechos vorhanden sind, müssen Sie die Dicke im Standardmodus messen.

In allen drei Modi können Sender-Empfänger-Messköpfe eingesetzt werden. Auch alle Mess-, Anzeige- und Messwertspeicherfunktionen können mit den Echo-Echomodi eingesetzt werden. Der geräteeigene Messwertspeicher erkennt und speichert alle für das Herauf- und Herunterladen von Dicken, A-Bildern und Justierdaten nötigen Informationen des Echo-Echo-Modus.

### TIPP

Es ist nicht nötig von einem zum andern Echomodus zu schalten wenn Sie beschichtete und unbeschichtete Werkstoffe gleichzeitig messen, da auch unbeschichtete Werkstoffe mit den Echo-Echomodi gemessen werden können.

### So wird auf einen anderen Echomodus umgeschaltet

1. Drücken Sie [2nd F], [ZOOM] (E-TO-E).

2. Wählen Sie auf dem Menü den gewünschten Echomodus aus (**STANDARD**, **E-E AUTO** oder **E-E JUSTIERBAR**).
3. Verfahren Sie wie folgt, um den Nullpunkt noch einmal zu justieren:
  - a) Geben Sie einen Tropfen Koppelmittel auf die Oberfläche der dünnen Stufe des Justierkörpers.
  - b) Koppeln Sie den Messkopf an die dünne Stufe des Justierkörpers an, und drücken Sie dann die Taste [**CAL ZERO**].
  - c) Drücken Sie die Taste [**ENTER**], sobald ein beständiger Messwert angezeigt wird.
  - d) Korrigieren Sie mit den Pfeiltasten den angezeigten Wert auf die bekannte Dicke der dünnen Stufe des Justierkörpers.

### 5.6.1 Echounterdrückung im justierbaren Echo-Echo-Modus einstellen

Das 39DL PLUS besitzt zwei Echounterdrückungsfunktionen, um das Erkennen von gültigen Echos zu erleichtern, wenn im Werkstoff unerwünschte Signale erzeugt werden:

#### EXT UNTERDRÜCKEN

Mit der erweiterten Echounterdrückung wird ein leerer Bereich (Totzeit) erstellt, der am linken Rand der A-Bildanzeige beginnt und in dem keine Signale erfasst werden. Ist das zweite oder dritte Rückwandecheopaar stärker oder klarer als das erste, dient die erweiterte Echounterdrückung zur Auswahl des für die Messung eingesetzten Echopaars.


#### E1 UNTERDRÜCKEN

Die Unterdrückung von Echo 1 (E1) wird an ein ausgewähltes Intervall nach dem ersten erkannten Echo angewendet. Mit der Funktion E1 werden alle ungewünschten Maxima zwischen dem ersten und dem zweiten Rückwandecho unterdrückt. Ein solches unerwünschtes Maximum kann die abfallende Flanke eines besonders starken ersten Echos oder in dicken Prüflingen eine Transversalwellenreflexion sein. Die Unterdrückung von Echo 1 ist nur im justierbaren Echo-Echomodus verfügbar.

#### So werden die erweiterte Unterdrückung und die Totzeit nach E1 eingestellt

1. Wählen Sie den justierbaren Echo-Echo-Modus aus.
  - a) Drücken Sie [**2nd F**], [**ZOOM**] (**E-TO-E**).
  - b) Wählen Sie im Menü **E-E JUSTIERBAR** aus.

- Drücken Sie die Taste **[WAVE ADJ]**.  
Die Parameter zur A-Bild-Einstellung werden eingeblendet (siehe Abbildung 5-15 auf Seite 103).

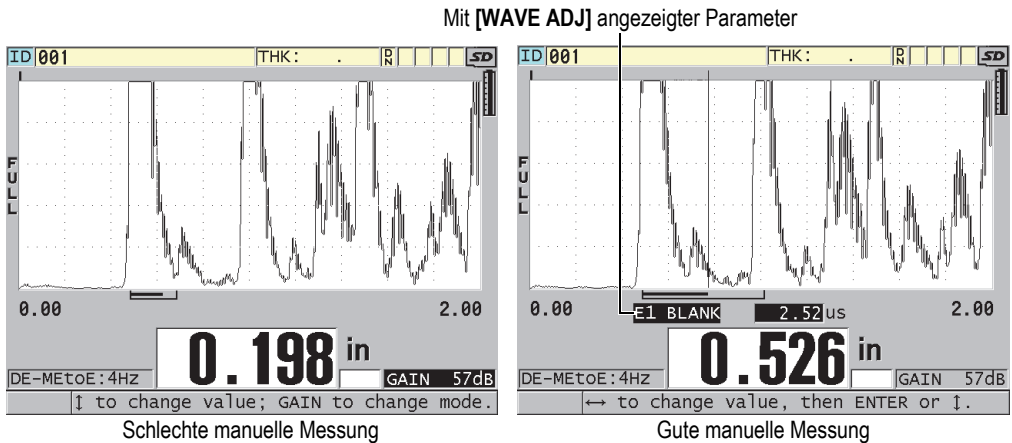

**Abbildung 5-15 Vergleich mit manueller Messung**

- Wählen Sie mit den Tasten **[▲]** und **[▼]** **TOTZEIT** oder **TOTZEIT ECHO 1** aus.
- Stellen Sie mit den Tasten **[▶]** und **[◀]** den Wert so ein, dass unerwünschte Maxima unterdrückt, und nur die gewünschten Echos erkannt werden.

## 5.6.2 Auswahl von Sender-Empfänger-Messköpfen in verschiedenen Echo-Echo-Modi

Wenn auch alle Sender-Empfängermessköpfe des 39DL PLUS in den Echo-Echomodi eingesetzt werden können, empfiehlt doch Evident mit Stahlprüflingen bestimmte Messköpfe für spezifische Dickenbereiche (siehe Tabelle 3 auf Seite 103).

**Tabelle 3 Für verschiedene Stahldicken empfohlene Messköpfe**

Messkopf	Dickenmessbereich*
D798	1,5 mm bis 7,6 mm (0,060 Zoll bis 0,300 Zoll)
D790/791	2,5 mm bis 51 mm (0,100 Zoll bis 2,00 Zoll)

**Tabelle 3 Für verschiedene Stahldicken empfohlene Messköpfe (Fortsetzung)**

Messkopf	Dickenmessbereich <sup>a</sup>
D797	12,7 mm bis 127 mm (0,500 Zoll bis 5,00 Zoll)
D7906	2,5 mm bis 51 mm (0,100 Zoll bis 2,00 Zoll)

- a. Der Dickenbereich hängt von der Messkopffart, dem geprüften Werkstoff und der Prüftemperatur ab.

Wenn Dicken über 18 mm (0,7 Zoll) mit einem Messkopf vom Typ D790 gemessen werden, können in seltenen Fällen Fehler auftreten. Diese sind in der Regel auf ein durch Modenwandlung entstandenes Transversalwellenecho vor dem zweiten Rückwandecho zurückzuführen. Wenn dieses unerwünschte Echo größer als das zweite Rückwandecho ist, wird es vom Messgerät gemessen, was zu einem kleineren Messwert führt.

Das unerwünschte Transversalwellenecho kann normalerweise gut im A-Bild von dem richtigen Rückwandecho unterschieden werden. Der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Rückwandecho ist derselbe wie der Abstand zwischen der Dicke Null und dem ersten Rückwandecho. Wenn Sie ein Echo zwischen den ersten beiden Rückwandechos erkennen, ist dies wahrscheinlich ein solches durch Modenwandlung entstandenes Transversalwellenecho. Setzen Sie den justierbaren Echo-Echomodus ein und stellen Sie die Unterdrückung von Echo 1 manuell ein, so dass dieser Fehler ausgeschlossen wird (siehe „Echounterdrückung im justierbaren Echo-Echo-Modus einstellen“ auf Seite 102). Die Verwendung des Schallkopfs D797 über 18 mm (0,7 Zoll) hinaus hilft, die Möglichkeit dieses Fehlers auszuschließen.

Es kann auch vorkommen, dass die Amplitude des zweiten oder dritten Rückwandechos niedriger als die der folgenden Echos ist. Das führt dazu, dass das Gerät die Messwerte verdoppelt oder verdreifacht. Mit den Messköpfen D790 kann dies bei flachen, glatten Prüfteilen aus Stahl bei etwa 5 mm (0,2 Zoll) auftreten. Dies ist aber klar auf der A-Bildanzeige zu erkennen und Sie können dieses Problem mit dem justierbaren Echo-Echomodus umgehen, oder Sie können die erweiterte Unterdrückung verlängern, so dass sie bis vor das erkannte erste Echo reicht.

Wenn das 39DL PLUS mit Echo-Echo keinen Messwert ausgeben kann, zeigt das Symbol **LOS** einen Signalverlust auf dem Bildschirm an. In diesem Fall sieht man im A-Bild, dass entweder kein Echo groß genug ist, um erkannt zu werden, oder dass nur ein Echo erkannt wird. In letzterem Fall fängt die Echolinie zwar am erkannten Echo an, erstreckt sich aber unendlich weit nach rechts. Erhöhen Sie die Verstärkung, um den Messwert annehmbar zu machen. Wenn dies nicht hilft, erhalten Sie einen annähernden Messwert durch Umschalten in den Standard Echomodus.



### 5.6.3 Markierungen für den Echo-Echo-Modus im Messwertspeicher

Folgende Markierungen werden im Echo-Echo-Modus im ersten Markierungsfeld einer hochgeladenen Dickentabelle und im Notizfeld im Messfenster oben rechts am Bildschirm angezeigt:

- **E**: Automatischer Echo-Echo-Modus
- **e**: justierbarer Echo-Echo-Modus
- **M**: Standardmessmodus
- **l**: Signalverlust im automatischen Echo-Echo-Modus
- **n**: Signalverlust im justierbaren Echo-Echo-Modus
- **L**: Signalverlust im normalen Echo-Echo-Modus

## 5.7 VGA-Ausgang

Das 39DL PLUS kann an einen Monitor oder Projektor angeschlossen werden, damit auch andere Personen den Bildschirminhalt gut sehen können. Diese Funktion ist besonders beim Anlernen von Prüfern praktisch.

Aktivieren Sie den VGA-Ausgang, leert sich der Bildschirm des 39DL PLUS, und sein Inhalt wird ausschließlich auf dem angeschlossenen Monitor gezeigt. Der VGA-Ausgang wird bei erneutem Hochfahren des 39DL PLUS immer deaktiviert.

### So wird der VGA-Ausgang genutzt

1. Schalten Sie das 39DL PLUS aus.
2. Stecken Sie das als Option erhältliche VGA-Ausgangskabel (Bestellnummer: EPLTC-C-VGA-6 [U8840035]) in die VGA-Buchse ein, die sich unter der E/A-Klappe auf der rechten Seite des 39DL PLUS befindet (siehe Abbildung 1-5 auf Seite 41).
3. Schließen Sie das andere Ende des VGA-Kabels an einen Monitor oder Projektor an.
4. Schalten Sie das 39DL PLUS ein.
5. Schalten Sie den Monitor oder Projektor ebenfalls ein.
6. Drücken Sie die Taste **[DISPLAY]**.
7. Stellen Sie im Fenster **DISPLAY-EINSTELL.** (siehe Abbildung 4-3 auf Seite 70) den Parameter **VGA-AUSGANG** auf **AKT.**

Der Bildschirm des 39DL PLUS leert sich, sein Inhalt erscheint nun auf dem Bildschirm des anderen Geräts.

8. Wenn das Bild wieder auf dem Bildschirm des 39DL PLUS erscheinen soll, schalten Sie das Gerät aus- und wieder ein.

## 6. EMAT-Wandler

---

In diesem Kapitel werden Hintergrundinformationen zu EMAT-Wandlern gegeben und es wird beschrieben, wie mit dem 39DL PLUS und einem Messkopf E110-SB grundsätzlich Dicken gemessen werden.

Ein elektromagnetischer Ultraschallwandler (EMAT, für electromagnetic acoustic transducer) erzeugt anhand des magnetostriktiven Prinzips Transversalwellen in außen beschichteten ferritischen Metallen mit bei hoher Temperatur entstandener Magnetitschicht. Der Messkopf E110-SB [U8471001] funktioniert nicht auf nicht ferritischem Metall oder auf ferritischem Metall ohne Magnetitschicht. Der EMAT-Wandler erzeugt Transversalwellen mithilfe der äußeren Magnetitschicht und braucht kein Koppelmittel. Wenn die Magnetitschicht nicht ganz an der Stahloberfläche haftet, werden die Transversalwellen nicht auf den Stahl übertragen.

Mit einem EMAT-Wandler kann die Restdicke insbesondere von Dampfkesselrohren gut gemessen werden, da die äußere Magnetitschicht hierzu nicht entfernt werden muss. Der EMAT-Wandler erzeugt ein nicht fokussiertes Signal und bietet eine gute Einschätzung der Restwanddicke ( $\pm 0,25$  mm oder  $\pm 0,010$  Zoll). Da der Wandler nicht fokussiert ist, ist er relativ unempfindlich für kleine Lochfraßstellen in der Rohrwand. Die Mindestdicke, die mit dem 39DL PLUS und einem EMAT-Messkopf gemessen werden kann, beträgt etwa 2,0 mm (0,080 Zoll), je nach Materialeigenschaften.

---


<b>HINWEIS</b>
----------------

Für genaueres Messen der Restwanddicke muss die Magnetitschicht entfernt werden und man muss mit einem normalen Einzelschwinger- oder Sender-Empfänger-Messkopf messen. Fokussierte Sender-Empfänger-Messköpfe sind allerdings auch empfindlicher für Lochfraß im Wandvolumen.

---

## 6.1 Anschluss des EMAT-Wandlers E110-SB

Der EMAT-Wandler E110-SB [U8471001] kann mit dem 39DL PLUS eingesetzt werden. Er muss zusammen mit dem Filter-Adapter EMAT 1/2XA/E110 [U8767104] und einem Standardkabel LEMO auf BNC (Bestellnummer: LCB-74-4 [U8800320]) eingesetzt werden, wie in Abbildung 6-1 auf Seite 108 gezeigt.

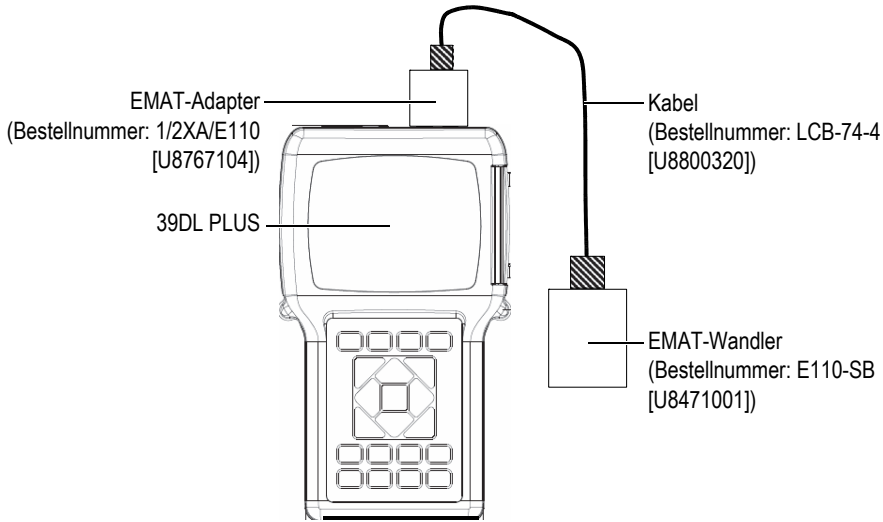

**Abbildung 6-1 Anschluss von EMAT-Wandler und Filter-Adapter**

Das 39DL PLUS erkennt automatisch den E110-SB und den Filter-Adapter 1/2XA/E110 und ruft automatisch die Standardjustierung **DEF-EMAT/E110** von der Messkopfliste **STANDARD EINZELSCHW.** auf. Wie für andere Messköpfe müssen eventuell die Verstärkung und die erweiterte Echounterdrückung eingestellt werden um die Dicke genau messen zu können. Erfahrene, mit der Grundtheorie der Ultraschallprüfung und der Auswertung von A-Bildern vertraute Prüfer, können auch mittels der Taste **[WAVE ADJ]** weitere Messkopffparameter einstellen.

## 6.2 Justieren mit dem EMAT-Wandler E110-SB

Die Justierung ist die Feineinstellung des Geräts, so dass es einen bestimmten Werkstoff präzise messen kann. Die Standardschallgeschwindigkeit und -nullpunktverschiebung des EMAT-Wandlers E110-SB ermöglicht eine gute Einschätzung der Dicke von ferritischen Metallen unter einer äußeren Magnetitschicht.

Für höchste Genauigkeit nehmen Sie Justierkörper aus dem zu prüfenden Werkstoff, mit einer äußeren Magnetitschicht. Diese Justierkörper müssen von bekannter Dicke sein (ausschließlich der äußeren Magnetitschicht) und sollten die niedrigste und die höchste Dicke Ihres Messbereichs darstellen.

EMAT-Wandler werden wie normale Messköpfe justiert, außer, dass Koppelmittel überflüssig ist. Das Justierverfahren finden Sie in Abschnitt „Justierung“ auf Seite 84.

---

<b>HINWEIS</b>
----------------

Der EMAT-Wandler erzeugt Transversalwellenenergie. Folglich ist die vom Messgerät errechnete Schallgeschwindigkeit die Transversalwellengeschwindigkeit in diesem Werkstoff.

---



## 7. Softwareoptionen

Die Leistungsfähigkeit der sehr vielseitigen 39DL PLUS Geräte kann mit den angebotenen Software-Optionen noch erhöht werden (siehe Tabelle 4 auf Seite 111).

**Tabelle 4 Software-Optionen des 39DL PLUS**

Option	Beschreibung
<b>HOHE AUFLÖSUNG</b> (siehe Abschnitt „Software-Option für hohe Schalldurchdringung“ auf Seite 113)	Erhöht die Auflösung der Dicke auf 0,001 mm mit Einzelschwinger-Messköpfen mit einer Frequenz von $\geq 2,25$ MHz.
<b>OXID</b> (siehe „Softwareoption zum Messen des Magnetitaufbaus“ auf Seite 114)	Mit dieser Option kann das 39DL PLUS die Dicke des Kesselrohrs und die Magnetitschicht getrennt messen.
<b>MULTI-MESSUNG</b> (siehe Abschnitt „Softwareoption zum Messen von mehrschichtigen Werkstoffen“ auf Seite 120)	Mit dieser Option kann das 39DL PLUS mit Einzelschwinger-Messköpfen die Dicke von bis zu vier verschiedenen Schichten gleichzeitig messen und anzeigen.
<b>HOHE DURCHDRINGUNG</b> (siehe Abschnitt „Softwareoption für hohe Schalldurchdringung“ auf Seite 134)	Mit dieser Option kann das 39DL PLUS mit niederfrequenten Einzelschwingermessköpfen (bis 0,5 MHz) die Dicke in schallschwächenden und schallstreuenden Werkstoffen messen.

Wenn Sie eine dieser Optionen mit dem 39DL PLUS mitbestellen, ist dieselbe bei der Lieferung bereits im Gerät aktiviert. Sie können Softwareoptionen aber auch zu einem späteren Zeitpunkt bestellen. Die Softwareoptionen werden einfach durch die Eingabe des Aktivierungscodes aktiviert, ohne dass das Gerät ins Werk zurückgesendet werden muss (siehe Abschnitt „Aktivieren der Softwareoptionen“ auf Seite 112).

Für Informationen über das Bestellen von Softwareoptionen kontaktieren Sie Ihren zuständigen Evident Vertreter.


## 7.1 Aktivieren der Softwareoptionen

Jedes 39DL PLUS besitzt eine eigene Seriennummer. Ein Optionscode für ein 39DL PLUS Gerät mit dieser spezifischen Seriennummer kann die erworbene Softwareoption nur auf diesem einen 39DL PLUS aktivieren. Ein einziger Optionscode kann eine, zwei oder mehrere Softwareoptionen aktivieren.

### So werden Softwareoptionen aktiviert

1. Drücken Sie die Tasten **[2nd F]**, **[SETUP MENU]** (**SP MENU**).
2. Wählen Sie im Menü **OPTIONEN** aus.
3. Notieren Sie die im Fenster **OPTIONEN** (siehe Abbildung 7-1 auf Seite 113), im Feld **SERIENNR.** erscheinende 16-stellige Seriennummer.  
Auf der Liste **OPTION** wird der aktuelle Status der Softwareoptionen angegeben, wobei mit **Lizenziert** angegeben wird, dass die Option aktiviert ist.



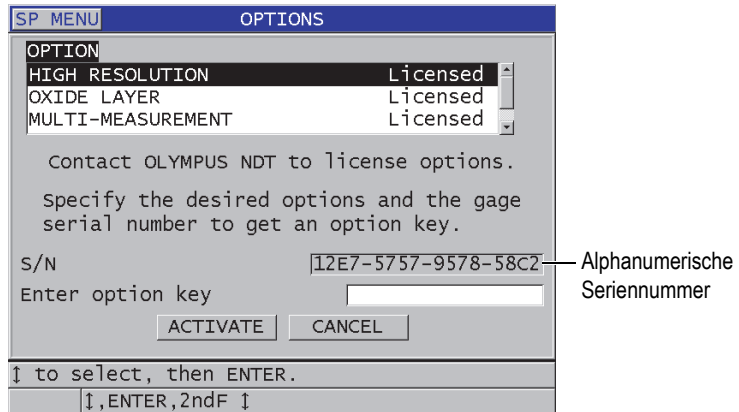

**Abbildung 7-1 Fenster OPTIONEN, in dem die Softwareoptionen aktiviert werden**

4. Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Evident Vertreter vor Ort, um eine oder mehrere Software-Optionen zu erwerben und die alphanumerische Seriennummer anzugeben.  
Ihre Evident Vertretung übermittelt Ihnen den entsprechenden Optionscode.
5. Verfahren Sie im Fenster **OPTIONEN** (siehe Abbildung 7-1 auf Seite 113) wie folgt:
  - a) Geben Sie im Feld **Optionscode eingeben** den Optionscode ein, den Sie von der Evident-Vertretung erhalten haben.
  - b) Wählen Sie **AKTIVIEREN** aus.
6. Fahren Sie das Gerät erneut hoch, um die Aktivierung abzuschließen.

## 7.2 Software-Option für hohe Schalldurchdringung

Das 39DL PLUS kann Dicken mit der normalen Auflösung von 0,01 mm und mit einer niedrigeren Auflösung von 0,001 mm und niedriger Auflösung von 0,1 mm (0,01 Zoll) anzeigen. Diese Auflösungen reichen für die meisten Anwendungsbereiche der Dickenmessung mit Ultraschall.

Mit Einzelschwinger-Messköpfen und der Option für hohe Auflösung können Sie darüber hinaus die Messwerte mit einer hohen Auflösung von 0,001 mm anzeigen. Die hohe Auflösung gibt es nicht für alle Messköpfe und nicht in allen Messfenstern,

sie wird auch von der maximalen Dicke begrenzt. Auch wenn das 39DL PLUS die Fähigkeit besitzt die Dicke mit hoher Auflösung anzuzeigen, hängt die Messgenauigkeit doch auch in hohem Maße von Werkstoff, Geometrie, Oberflächenbeschaffenheit und Temperatur ab und muss von Fall zu Fall anhand eines Justierkörpers nachgestellt werden.

Die hohe Auflösung steht mit folgenden Messköpfen und Messbedingungen zur Verfügung:

- Einzelschwinger-Messköpfe im Frequenzbereich von 2,25 MHz bis 30,0 MHz
- Dicken unter 100 mm

Die hohe Auflösung steht mit folgenden Messköpfen oder Messbedingungen nicht zur Verfügung:

- Sender-Empfänger-Messköpfe
- Niederfrequente Messköpfe mit einer Frequenz unter 2,25 MHz
- Dicken über 100 mm

Ist die optionale hohe Auflösung aktiviert, erscheint sie in der Auflösungsliste (siehe „Ändern der Dickenauflösung“ auf Seite 79).

## 7.3 Softwareoption zum Messen des Magnetitaufbaus


Mit der Software zum Messen des Magnetitaufbaus kann das 39DL PLUS die Dicke eines Kesselrohrs und gleichzeitig die Dicke der im Innern angesetzten Magnetitschicht messen. Wenn die Option zum Messen der Magnetitschicht aktiviert ist, erscheint im Menü bei Betätigen der Taste **[SETUP MENU]** der Menüpunkt **OXID**. Aus Tabelle 5 auf Seite 114 können Sie entnehmen, welcher Messkopf mit dieser Option eingesetzt werden kann.

**Tabelle 5 Messköpfe zum Messen von Magnetitaufbau**

Messkopf	Mindestdicke der Magnetitschicht im Rohrrinnern
M2017 [U8415002]	0,254 mm (0,010 Zoll)
M2091 [U8415018] Transversalwelle mit normalem Einschallwinkel	0,152 mm (0,006 Zoll)

### 7.3.1 Magnetitaufbau in Dampfkesselrohren

 Die sehr hohen Temperaturen, die in Dampfkesseln herrschen (über 500 °C) fördern die Entstehung von Magnetit (ein besonders hartes und sprödes Eisenoxid) an der Innen- und Außenseite von Stahlkesselrohren. Bei sehr hoher Temperatur reagiert der Wasserdampf mit dem im Stahl vorhandenen Eisen und erzeugt Magnetit und Wasserstoff, wie aus folgender Formel ersichtlich:



Die Geschwindigkeit dieser Reaktion erhöht sich mit der Temperatur. Dabei diffundieren Sauerstoffatome nach innen durch die Magnetitschicht und Eisenatome nach außen, sodass der Oxidansatz weiter wächst, selbst wenn die Rohroberfläche bereits völlig bedeckt ist.

Magnetitansatz wirkt wärmeisolierend, da die Magnetitschicht nur etwa 3 % der Wärme von Stahl leitet. Wenn die Hitze nicht mehr richtig von der Flamme durch das Rohr in den Dampf im Rohr abgeleitet wird, erhitzt sich die Rohrwand über die vorgesehene Betriebstemperatur hinaus. Langanhaltende Einwirkung von zu hoher Temperatur, zusammen mit dem sehr hohen Druck im Rohr, führt zu intergranularen Mikrorissen und zu Kriechverformung (langsames Schwellen oder Wölben) des Metalls. Dies führt schlussendlich zum Versagen des Rohrs.

Der Aufbau von Magnetit und der dadurch bedingte Metallschaden sind die hauptsächlichen Faktoren für die Begrenzung der Lebensdauer von Kesselrohren. Der Vorgang beginnt langsam und verschnellert sich sodann. Je dicker die Magnetitschicht ist, desto heißer wird die Rohrwand, wodurch wiederum das Wachstum von Magnetitansatz und Metallschaden zunehmen. Studien aus der Kraftwerksbranche zeigen, dass die Auswirkungen einer Magnetitablagerung bis zu einer Dicke von 0,3 mm relativ gering sind. Oberhalb dieser Grenze nehmen die negativen Auswirkungen des Magnetitaufbaus schnell zu. Durch das Messen der Magnetitschicht kann der Anlagenbetreiber die restliche Nutzungsdauer des Rohrs einschätzen und Rohre erkennen und ersetzen, die den Bruchpunkt erreicht haben. Die Ultraschallprüfung mit dem 39DL PLUS ist eine schnelle, zerstörungsfreie Methode der Magnetitschichtmessung.

### 7.3.2 Magnetitschichtmessung einrichten

Sie müssen einen passenden Messkopf an das Gerät anschließen, die entsprechende Standardjustierung hochladen und die Parameter zum Messen der Magnetitschicht und des Trägermetalls einstellen.

## So wird das Gerät zum Messen der Magnetitschicht eingerichtet

1. Schließen Sie einen Messkopf M2017 oder M2091 an ein Kabel LCM-74-4 an.
2. Legen Sie das Kabel an die Buchse T/R 1 für Einzelschwingermessköpfe oben am 39DL PLUS an.
3. Fahren Sie mit Taste **[ON/OFF]** das Gerät hoch.
4. Vom Messfenster aus Taste **[XDCR RECALL]** drücken.
5. Heben Sie im Fenster **STANDARD EINZELSCHW.** je nach dem verwendeten Messkopf den Eintrag **DEF-OXIDE/M2017** oder **DEF-OXIDE/M2091** hervor.
6. Drücken Sie die Taste **[MEAS]**.
7. Drücken Sie die Taste **[SETUP MENU]**.
8. Wählen Sie den Menüpunkt **OXID** an.
9. Verfahren Sie im Fenster **OXID** (siehe Abbildung 7-2 auf Seite 116) wie folgt:
  - a) Wählen Sie unter **OXIDMESSART** die Art der Messung für die Magnetitschicht aus (**DICKE** oder **LAUFZEIT**).
  - b) Wählen Sie unter **MATERIALMESSART** die Art der Messung des Metalls aus.

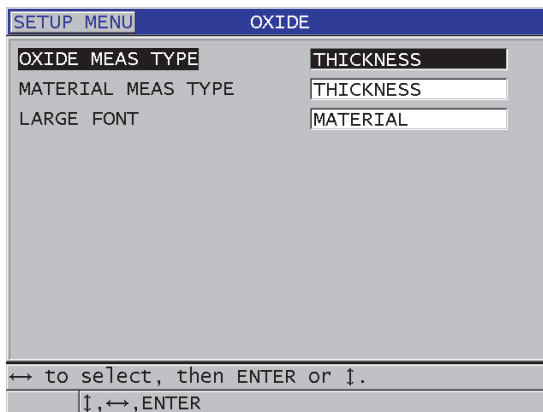


Abbildung 7-2 Fenster OXID

- c) Wählen Sie unter **GROSSE SCHRIFT** aus, welcher Messwert in großen Ziffern im Messfenster angezeigt werden soll (siehe Abbildung 7-3 auf Seite 117).



**Abbildung 7-3 Auswahl des in großen Ziffern angezeigten Messwerts**

10. Mit **[MEAS]** gelangen Sie zurück zum Messfenster, das nun den Messwert für das **MATERIAL** und auch für die Magnetitschicht (**OXID**) anzeigt.

### 7.3.3 Funktion zum Messen einer Magnetitschicht justieren

Um höchste Genauigkeit zu erzielen, justieren Sie am Besten die Schallgeschwindigkeit und den Nullpunkt mit einem magnetitfreien Kesselrohrjustierkörper mit bekannter Dicke und mit einem Justierkörper mit bekannter Dicke der inneren Magnetitschicht.

#### So wird das Gerät zum Messen einer Magnetitschicht justiert

1. Koppeln Sie den Messkopf an den dicken, magnetitfreien Kesselrohrjustierkörper an.

#### HINWEIS

Wenn der Messkopf M2091 für Transversalwellen mit normalem Einschallwinkel eingesetzt wird, müssen Sie Transversalwellenkoppelmittel (SWC) zwischen Vorlaufkeil und Werkstoffoberfläche geben.


2. Drücken Sie die Taste **[CAL VEL]**.
3. Drücken Sie die Taste **[ENTER]**, sobald der Messwert nicht mehr schwankt.
4. Korrigieren Sie mit den Pfeiltasten den Wert auf die bekannte Dicke des dicken Justierkörpers.
5. Koppeln Sie den Messkopf an den dünnen magnetitfreien Kesselrohrjustierkörper an.
6. Drücken Sie die Taste **[CAL ZERO]**.
7. Drücken Sie die Taste **[ENTER]**, sobald der Messwert nicht mehr schwankt.

8. Korrigieren Sie mit den Pfeiltasten den Wert auf die bekannte Dicke des dünnen Justierkörpers.
9. Drücken Sie erneut die Taste [CAL VEL].
10. Koppeln Sie den Messkopf an den Justierkörper mit bekannter innerer Magnetitschicht an.
11. Drücken Sie die Taste [ENTER], sobald der Messwert nicht mehr schwankt.
12. Korrigieren Sie mit den Pfeiltasten den Wert auf die bekannte Dicke der inneren Magnetitschicht.
13. Beenden Sie mit Taste [MEAS] die Justierung.

### **7.3.4 Die Wanddicke von Kesselrohren und die Dicke der anhaftenden Magnetitschicht messen**

Mit der Softwareoption zum Messen des Oxidaufbaus kann das 39DL PLUS die Dicke des Kesselrohrmetalls und der im Innern des Rohrs aufgebauten Oxidschicht gleichzeitig messen.

In Abbildung 7-4 auf Seite 119 werden die korrekten Ultraschallsignale mit der Standardjustierung für Einzelschwingermessköpfe (DEF-OXIDE/M2017) gezeigt. Das 39DL PLUS misst im normalen Messmodus 2 vom Vorlaufkeilecho (Oberfläche des Kesselrohrs) bis zum Echo von der Innenseite der Magnetitschicht (gesamtes Rückwandecho). Das Gerät zentriert das Datenfenster auf das gesamte Rückwandecho und sucht dann im Datenfenster nach dem Echo der Grenzfläche zwischen Stahl und Magnetitschicht. Eine Markierung zeigt das Echo der Grenzfläche von Stahl und Magnetitschicht an.

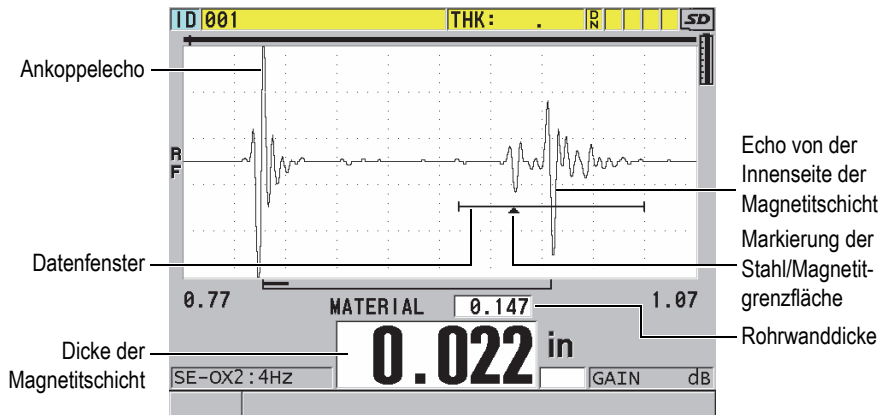

**Abbildung 7-4 Messfenster mit Softwareoption zum Messen des Magnetitauflaus**

### HINWEIS

Um möglichst genaue Werte für die Dicke von Kesselrohr und Oxidaufbau zu erhalten, ist es geraten die Oxidschicht außen an den Kesselrohren zu entfernen.

Die geringste mit dem Gerät 39DL PLUS messbare Dicke einer im Innern angesetzten Magnetitschicht hängt von der Schallgeschwindigkeit im Werkstoff ab, beträgt aber ca. 0,254 mm (0,010 Zoll) mit dem M2017-Messkopf oder 0,152 mm (0,006 Zoll) mit dem M2091-Messkopf. Das 39DL PLUS zeigt die Dicke des Stahlkesselrohrs nur an, wenn die Dicke der inneren Magnetitschicht unter der niedrigsten messbaren Dicke liegt oder wenn das Magnetit nicht an der Innenseite des Kesselrohrs haftet.

In Abbildung 7-5 auf Seite 120 wird das A-Bild eines Justierkörpers gezeigt, bei dem die innere Oxidschicht nicht am Kesselrohr haftet. Da das Magnetit nicht am Rohr haftet, kann die Schallenergie nicht in die Magnetitschicht im Innern des Rohrs eindringen. Nur ein einzelnes, von der Innenseite des Kesselrohrs zurückgeschalltes Echo wird angezeigt. Wenn die innere Oxidschicht dünner als 0,25 mm ist, sieht das A-Bild fast ebenso aus. Die Grenzfläche von Stahl und Magnetitschicht liegt zeitlich so nahe am Echo von der Innenseite des Magnetits, dass es nicht von dem gesamten Rückwandecho unterschieden werden kann und ein einziges Echo erzeugt wird.

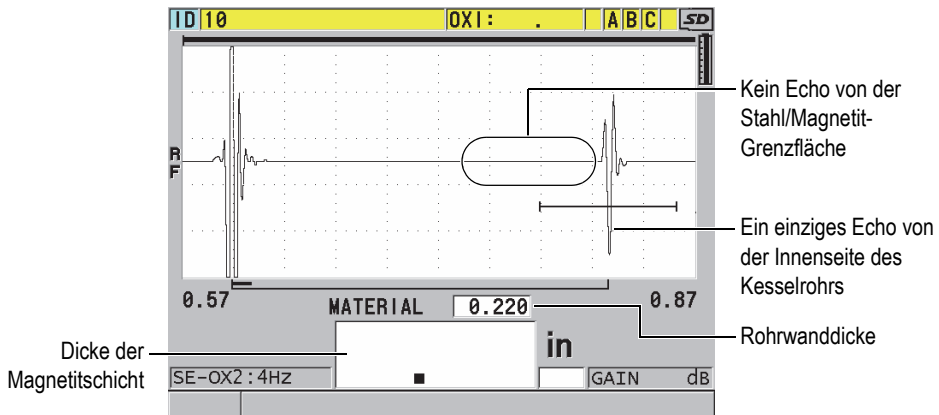


Abbildung 7-5 Messfenster mit A-Bild von nicht haftender Magnetitschicht

## 7.4 Softwareoption zum Messen von mehrschichtigen Werkstoffen

Mit der Softwareoption zum Messen von mehrschichtigen Werkstoffen kann das 39DL PLUS die Dicke von bis zu vier verschiedenen Schichten von Mehrschicht-Werkstoffen einzeln messen und anzeigen. Diese Option kann mit der Funktion zum Messen der Sperrschichtdicke in mehrschichtigen Kunststoffbehältern kombiniert werden. Die gemessenen Werte können im geräteeigenen Messwertspeicher gespeichert oder zu einem Rechner übertragen werden.

Geläufige Anwendungen für die Option zum Messen von mehreren Schichten sind:

- Kraftstoffbehälter aus mehrschichtigem Kunststoff
- Mehrschichtige Kunststoffflaschen-Vorformlinge
- Mehrschichtige Flugzeugfenster
- Kontaktlinsen: Berechnung von Krümmungsradius und Dicke
- Koextrudierter Kunststoff
- Zweischichtige Badewannen und Spas

Das 39DL PLUS besitzt drei verschiedene Modi zum Messen von mehreren Schichten:

### **NORMAL**

Messen und Anzeige der Dicke von bis zu vier Schichten oder von drei Schichten und der Summe von mehreren ausgewählten Schichten



## **WEICH KONTAKT**

Zeigt die sagittale Höhe und die Dicke der Linse an und berechnet den Krümmungsradius von weichen Kontaktlinsen. Dieser Modus dient ausschließlich dem Messen von weichen Kontaktlinsen.

## **% GESAMTDICKE**

Zeigt die Dicke einer beliebigen Schicht als Prozent der Gesamtdicke an. Dieser Modus dient dem Messen von Sperrschichten.

---

<b>WICHTIG</b>
----------------

Vor dem Messen mit der Mehrschichtmessfunktion in den Modi **NORMAL** und **% GESAMTDICKE** müssen Sie für jede Schicht, die Sie messen wollen, eine benutzerdefinierte Justierung erstellen und speichern. In Kapitel „Konfiguration der Sender-Empfänger-Messköpfe“ auf Seite 241 wird beschrieben, wie benutzerdefinierte Justierungen angelegt werden. Für alle in der Mehrschichtkonfiguration inbegriffenen benutzerdefinierten Justierungen muss dieselbe **SENSORART** eingestellt werden.

---

### **7.4.1 Aktiver Messwert**

Beim Messen von mehreren Schichten ist einer der angezeigten Messwerte der aktive Messwert. Der aktive Messwert wird hervorgehoben und unten am Bildschirm wiederholt. Es wird das diesem Messwert entsprechende A-Bild angezeigt (siehe Abbildung 7-6 auf Seite 122).

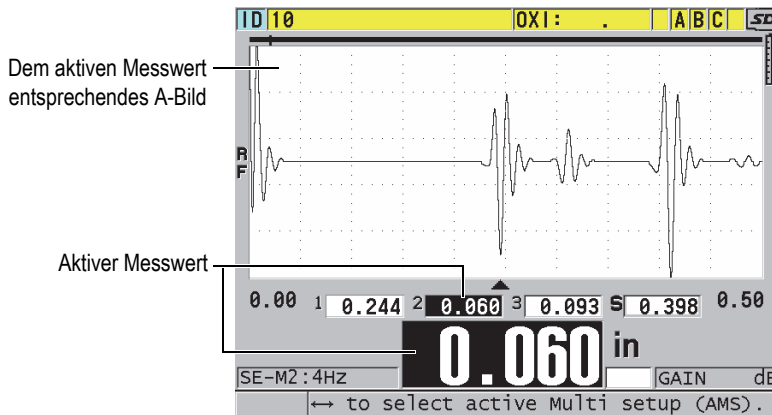


Abbildung 7-6 A-Bildanzeige

### So wird ein anderer Messwert als aktiver Messwert bestimmt


1. Aktivieren Sie die Mehrschichtmessfunktion (siehe Abschnitt „Mehrschichtenmessung – Kontaktlinsenmodus“ auf Seite 125).
2. Wählen Sie den neuen aktiven Messwert mit den Pfeiltasten aus.

## 7.4.2 Mehrschichtenmessfunktion - normaler Modus

Der normale Modus wird immer eingesetzt, außer wenn die Dicke als Prozent der Gesamtdicke angezeigt werden soll oder wenn Sie weiche Kontaktlinsen prüfen wollen.


### So wird mit dem normalen Mehrschichtmessmodus gemessen

1. Erstellen und speichern Sie für jede Schicht eine benutzerdefinierte Justierung (siehe Kapitel „Konfiguration der Sender-Empfänger-Messköpfe“ auf Seite 241).
2. Stellen Sie sicher, dass die Softwareoption zum Messen von mehreren Schichten aktiviert ist (siehe Abschnitt „Aktivieren der Softwareoptionen“ auf Seite 112).
3. Drücken Sie die Taste [SETUP MENU].
4. Wählen Sie auf dem Menü den Parameter **MULTI** aus.
5. Verfahren Sie im Fenster **MULTI** (siehe Abbildung 7-7 auf Seite 123) wie folgt:
  - a) Stellen Sie **MULTI AKTIV** auf **AKT.** ein.

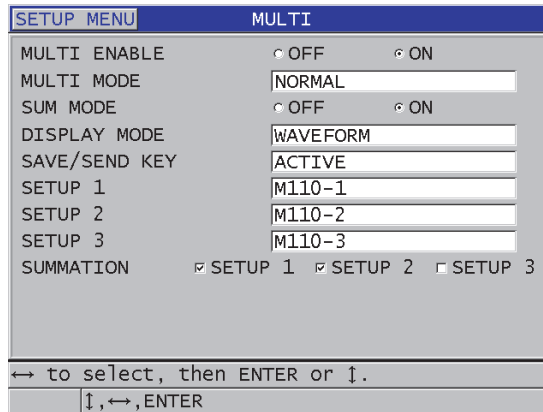

**Abbildung 7-7** Einstellung der Parameter zum Messen von mehreren Schichten im normalen Modus

- b) Stellen Sie **MULTI-MODUS** auf **NORMAL** ein.
- c) Stellen Sie **SUM MODE** (Summenmodus) auf eine der folgenden Möglichkeiten ein:
  - **AKT.:** Misst bis drei einzelne Schichtdicken und zeigt sie an, berechnet die Summe der Dicken der ausgewählten Schichten und zeigt sie an.
  - **DEAKT.:** Misst bis vier einzelne Schichtdicken und zeigt sie an.
- d) Stellen Sie den **ANZEIGEMODUS** auf (siehe Abbildung 7-8 auf Seite 124):
  - **A-BILD**, wenn die Messwerte horizontal unter dem A-Bild angezeigt werden sollen.
  - **GROSSE SCHRIFT**, wenn die Messwerte vertikal in großen Ziffern angezeigt werden sollen.

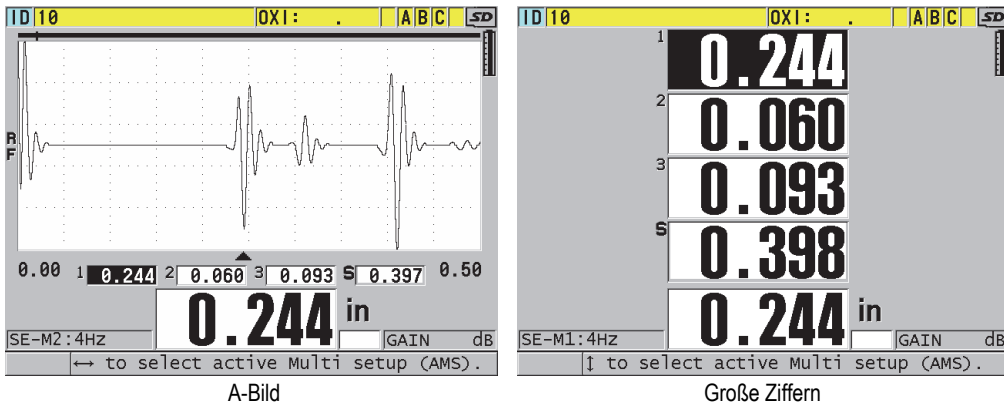

**Abbildung 7-8 Anzeige der Dicke von drei Schichten und einer Summe bei Mehrschichtenmessung in beiden Anzeigemodi**

- e) Bestimmen Sie unter **TASTE SAVE/SEND** mit einer der folgenden Möglichkeiten, was bei Druck der Taste **[SAVE/SEND]** geschieht:
- **AKTIV**: Speichert nur den aktiven Messwert (die hervorgehobene Dicke) im Messwertspeicher.
  - **AUTO-ERHÖH AKT.**: Speichert den aktiven Messwert im Messwertspeicher und schaltet dann von der aktiven Justierung zur nächsten Justierung auf der Liste der Mehrschichtmessungen um. Mit dieser Funktion können Sie alle Mehrschichtmesswerte durch wiederholten Druck der Taste **[SAVE/SEND]** einfach speichern.
- f) Wählen Sie für **SETUP 1**, **SETUP 2**, **SETUP 3** und **SETUP 4** die benutzerdefinierten Justierungen aus, die in Schritt 1 für jede Schicht erstellt wurden. Mit **OHNE** wird im entsprechenden Feld keine Dicke angezeigt.
- g) Wählen Sie, wenn **SUM MODE** auf **AKT.** eingestellt ist, unter **SUMMATION** (Summierung) die Justierungen aus, deren Dicken summiert werden sollen.
- h) Mit **[MEAS]** zum Messfenster zurückkehren. Die Mehrschichtmessung ist nun im normalen Modus aktiviert.

### 7.4.3 Mehrschichtenmessung — Kontaktlinsenmodus

Vor dem Messen mit der Mehrschichtmessfunktion müssen Sie anwendungsspezifische Justierungen für die sagittale Höhe und die Linsendicke erstellen und speichern. Das 39DL PLUS berechnet den Krümmungsradius mit der sagittalen Höhe und dem Durchmesser des Untersatzes, die Sie eingeben.

#### So wird die Mehrschichtmessfunktion im Kontaktlinsenmodus eingesetzt

1. Erstellen und speichern Sie anwendungsspezifische Justierungen für die sagittale Höhe und die Linsendicke (siehe Abschnitt „Erstellen einer Justierung für andere als Standard-Sender-Empfänger-Messköpfe“ auf Seite 242).
2. Stellen Sie sicher, dass die Softwareoption zum Messen von mehreren Schichten aktiviert ist (siehe Abschnitt „Aktivieren der Softwareoptionen“ auf Seite 112).
3. Drücken Sie die Taste **[SETUP MENU]**.
4. Wählen Sie im Menü den Parameter **MULTI** aus.
5. Verfahren Sie im Fenster **MULTI** (siehe Abbildung 7-9 auf Seite 126) wie folgt:
  - a) Stellen Sie **MULTI AKTIV** auf **AKT.** ein.
  - b) Stellen Sie **MULTI-MODUS** auf **WEICH KONTKT** ein.
  - c) Stellen Sie den **ANZEIGEMODUS** auf **A-BILD** oder **GROSSE SCHRIFT** ein (siehe Abbildung 7-8 auf Seite 124).
  - d) Bestimmen Sie unter **TASTE SAVE/SEND** mit einer der folgenden Möglichkeiten, was bei Druck der Taste **[SAVE/SEND]** geschieht:
    - **AKTIV**: Speichert nur den aktiven Messwert (die hervorgehobene Dicke) im Messwertspeicher.
    - **AUTO-ERHÖH AKT.:** Speichert den aktiven Messwert im Messwertspeicher und schaltet dann von der aktiven Justierung zur nächsten Justierung auf der Liste der Mehrschichtmessungen um. Mit dieser Funktion können Sie alle Mehrschichtmesswerte durch wiederholten Druck der Taste **[SAVE/SEND]** einfach speichern.
  - e) Wählen Sie unter **SGTTL HT** (sagittal hight) die anwendungsspezifische Justierung für die sagittale Höhe aus.
  - f) Wählen Sie unter **LENS THK** (lens thickness) die anwendungsspezifische Justierung für die Linsendicke aus.
  - g) Geben Sie unter **PDSTL DIA** (pedestal diameter) den Durchmesser des eingesetzten Untersatzes ein.
  - h) Mit **[MEAS]** zum Messfenster zurückkehren. Die Mehrschichtmessung ist nun im Kontaktlinsenmodus aktiviert.

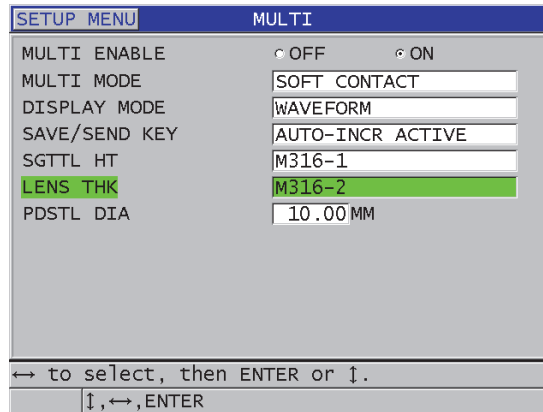



Abbildung 7-9 Einstellung der Parameter der Mehrschichtenmessfunktion im Kontaktlinsenmodus

#### 7.4.4 Mehrschichtenmessmodus — % Gesamtdickenmodus

Der Modus % Gesamtdicke der Mehrschichtmessfunktion ist dem normalen Messmodus sehr ähnlich. Der Unterschied besteht darin, dass die Dicke von bis zu drei Schichten gemessen wird und dazu die Dicke einer Schicht als Prozent der Summe der ausgewählten Schichten angezeigt wird.

##### So wird mit dem Modus % Gesamtdicke der Mehrschichtenmessfunktion gemessen

1. Folgen Sie dem Verfahren für den normalen Modus (siehe Abschnitt „Mehrschichtenmessfunktion - normaler Modus“ auf Seite 122), stellen Sie aber **MULTI-MODUS** auf **% GESAMTDICKE** ein.
2. Im Fenster **MULTI** (Abbildung 7-10 auf Seite 127):
  - a) Unter **TOTAL** die Justierungen auswählen, deren Dickenmesswerte summiert werden sollen.
  - b) Unter **SHOW TOTAL** (Gesamtdicke anzeigen) mit **AKT.** die errechnete Gesamtdicke anzeigen, wenn die Mehrschichtenmessfunktion aktiviert ist.
  - c) Wählen Sie unter **SHOW AS %** (als Prozentsatz anzeigen) die Justierungen aus, deren Messwerte als Prozent der Gesamtdicke angezeigt werden sollen.
  - d) Mit **[MEAS]** zum Messfenster zurückkehren. Die Mehrschichtenmessung ist nun im % Gesamtdickenmodus aktiviert.

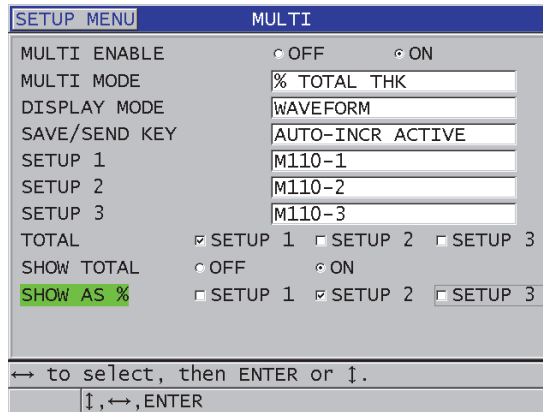

**Abbildung 7-10 Einstellen der Parameter im Modus % Gesamtdicke der Mehrschichtmessfunktion**


## 7.5 Option Weggetreues B-Bild

Mit dem 39DL PLUS können nicht weggetreue B-Bilder gespeichert werden. Nicht weggetreue B-Bilder laufen mit einer festen Geschwindigkeit durch und erfassen keine Angaben über die bei der Prüfung zurückgelegte Strecke. Mit der Option für das weggetreue B-Bild kann das 39DL PLUS an einen Linien-Weggeber angeschlossen werden. So kann ein weggetreues B-Bild erstellt werden, welches die Dicke und die zurückgelegte Strecke in einem Linien-B-Bild erfasst. Die B-Bilder können im geräteeigenen Messwertspeicher abgelegt und zum GageView Datenübertragungsprogramm exportiert werden.

Die Option weggetreues B-Bild ist für den Einsatz mit dem B-Bild-Weggeberwagen von Evident (Bestellnummer: EP4/ENC [U8780018]) ausgelegt, kann aber auch mit anderen Linien-Weggebern eingesetzt werden. Angaben über die Verbindung des 39DL PLUS und der Option weggetreues B-Bild mit anderen Weggebern erhalten Sie von Evident.

Es können bis zu 10 000 Dickenwerte mitsamt der zurückgelegten Strecke in einem einzigen B-Bild gespeichert werden. Das B-Bild registriert auch die kleinste Dicke, sowie das zu dieser kleinsten Dicke gehörige A-Bild. Die gespeicherten B-Bilder können entweder direkt auf dem Gerät oder im GageView Datenübertragungsprogramm überprüft werden. Die Dicken- und Streckenangaben

können zu einer Excel-Tabelle exportiert werden. Es können maximal ca. 47 B-Bilder im geräteeigenen Messwertspeicher des 39DL PLUS gespeichert werden (mit 10 000 Messwerten pro B-Bild).

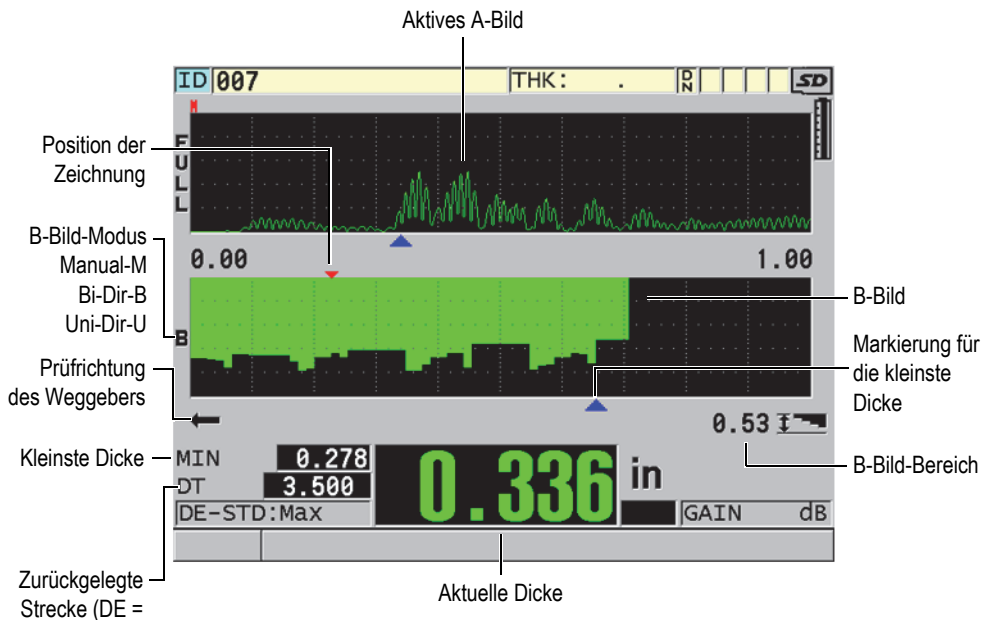

**Abbildung 7-11 Weggetreues B-Bild im Hauptfenster**

Die B-Bild-Option wird mit einem Software-Schlüsselcode aktiviert. Kontaktieren Sie Evident, um die Option Weggetreues B-Bild zu erwerben.

Um die Funktion des weggetreuen B-Bilds einsetzen zu können, brauchen Sie Folgendes:

1. Software-Code für weggetreues B-Bild (Bestellnummer: 39DLP-EBSCAN [U8147018])
2. B-Bild-Weggeberwagen (Bestellnummer: EP4/ENC [U8780018])



<b>HINWEIS</b>
----------------

Das EP4/ENC ist für den Einsatz mit den Sender-Empfänger-Messköpfen D790 und D790-SM ohne das Glockengehäuse ausgelegt.

Die Messköpfe D790 und D790-SM sind nicht im Lieferumfang des EP4/ENC inbegriffen.

---

3. Messköpfe D790 oder D790-SM. Für Preisangaben kontaktieren Sie Evident für lange Kabel für den Messkopf D790-SM.
4. Weggeberkabel; dieses Kabel verbindet den B-Bild-Weggeberwagen EP4/ENC mit dem 11-poligen Kombinations-B-Bildstecker USB/RS-232/B-scan oben am Gerät 39DL PLUS.

Wählen Sie eins von den Folgenden aus:

- 3,05 m langes Weggeberkabel (Bestellnummer: 39DLP-ENC-CBL-10 [U8840168])
- 7,62 m langes Weggeberkabel (Bestellnummer: 39DLP-ENC-CBL-25 [U8840169])
- 15,24 m langes Weggeberkabel (Bestellnummer: 39DLP-ENC-CBL-50 [U8840170])
- 30,48 m langes Weggeberkabel (Bestellnummer: 39DLP-ENC-CBL-100 [U8840171])

Das weggetreue B-Bild wird im Fenster **B-BILD** aktiviert und konfiguriert (siehe Abbildung 7-12 auf Seite 130). Drücken Sie hierzu die Taste **[SETUP MENU]**, und wählen Sie dann **B-Bild** auf dem Menü aus. Die meisten Bedienoptionen für das weggetreue B-Bild ähneln denen des normalen, nicht weggetreuen B-Bilds. In Abschnitt „B-Bild“ auf Seite 167 finden Sie nähere Angaben über die Konfiguration des B-Bilds.

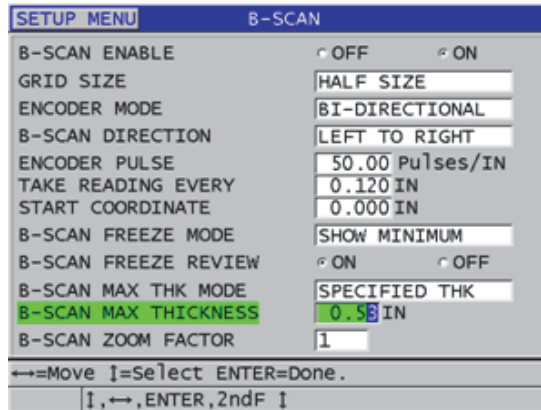


Abbildung 7-12 Ändern der B-Bild-Parameter

Zusätzliche Konfigurationsparameter für die weggetreue B-Bildoption werden weiter unten aufgelistet.

### WEGGEBERMODUS

**MANUAL:** Zeitgetreu, kein Weggeber.

**B-DIRECTIONAL:** Das B-Bild bewegt sich mit dem Weggeber vorwärts oder rückwärts.

**UNI-DIRECTIONAL:** Das B-Bild bewegt sich immer vorwärts, ungeachtet der Richtung des Weggebers.

### WEGEBER IMPULS

Der Weggeberimpuls muss übereinstimmend mit dem eingesetzten Weggeber und dessen technischen Angaben eingestellt werden. Der Weggeberwagen EP4/ENC von Evident ist immer auf 50 Impulse/mm oder 1,97 Impulse/Zoll eingestellt.

### MESSWERT NACH

Gibt den Abstand zwischen den Messungen an. Der Abstand hat feste Werte, die auf der Anzahl Impulse pro Zoll oder Millimeter des Weggebers beruhen.

<b>HINWEIS</b>
----------------

Je kleiner der Abstand, desto langsamer die maximale Abtastgeschwindigkeit. Die maximale Abtastgeschwindigkeit kann folgendermaßen errechnet werden:

Maximale Geschwindigkeit = 20 × der Abstand zwischen den Messungen

Tabelle 6 auf Seite 131 enthält Beispiele für die Berechnung der Abtastgeschwindigkeit.

**Tabelle 6 Beispiele für die Berechnung der Abtastgeschwindigkeit\***

Abstand Zoll	Max. Abtastge- schwindigkeit (Zoll/s)	Abstand (mm)	Max. Abtastge- schwindigkeit (mm/s)
0,040 (Mindest- abstand)	0,80	1,016 (Mindest- abstand)	20
0,100	2,00	1,524	30
0,200	4,00	2,032	40
0,500	10,00	12,70	254

a. Der höchste Messwertabstand beträgt 595,38 mm (25 Zoll).

Der maximale B-Bild-Prüfabstand hängt ebenfalls von der Einstellung des Abstands der Messungen ab. Die maximale Länge des B-Bilds wird wie folgt errechnet:

$$\text{Maximaler Prüfabstand} = \text{Abstand der Messwerte} \times 10\,000$$

Tabelle 7 auf Seite 132 enthält Beispiele für die Berechnung des maximalen Prüfabstands.

**Tabelle 7 Beispiele für die Berechnung des maximalen Prüfabstands**

<b>Abstand Zoll</b>	<b>Max. Prüfabstand (Fuß)</b>	<b>Abstand (mm)</b>	<b>Max. Prüfabstand (m)</b>
0,040 (Mindestabstand)	33,3	1,016 (Mindestabstand)	10,1
0,060	50	1,524	15,2
0,100	83	2,032	20,3
0,200	166,6	2,540	25,4
0,500	416,6	12,70	127,0

**START COORDINATES**

Hier wird der Anfang der Prüfstrecke festgelegt. Wird normalerweise auf 0,00 eingestellt, hier kann aber auch der Anfang von mehreren B-Bildern eingestellt werden.

**ZOOM FACTOR**

Hier wird eingestellt, wie viele senkrechte Linien des B-Bilds einen einzigen Messwert darstellen.

Ein Zoomfaktor von 1 bedeutet, dass jede vertikale Linie des B-Bilds einen einzigen Messwert darstellt. Die Einstellung des Zoomfaktors auf 1 resultiert in einer sehr komprimierten Darstellung des B-Bilds (siehe Abbildung 7-13 auf Seite 133).

Ein Zoomfaktor von 10 bedeutet, dass 10 vertikale Linien im B-Bild einen Messwert darstellen. Die Einstellung des Zoomfaktors auf 10 resultiert in einer erweiterten Darstellung des B-Bilds (siehe Abbildung 7-14 auf Seite 133 und Abbildung 7-15 auf Seite 134).

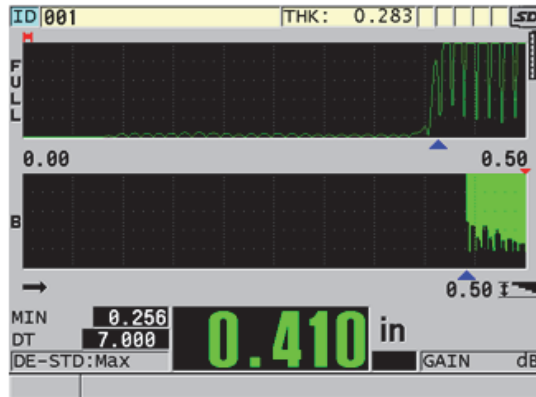


Abbildung 7-13 7 Zoll lange Prüfung mit Zoomfaktor von 1

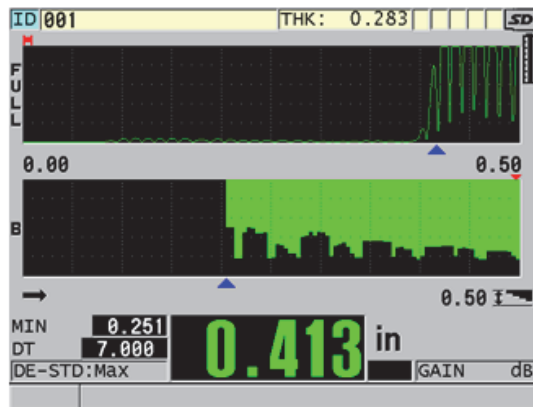


Abbildung 7-14 7 Zoll lange Prüfung mit Zoomfaktor von 5

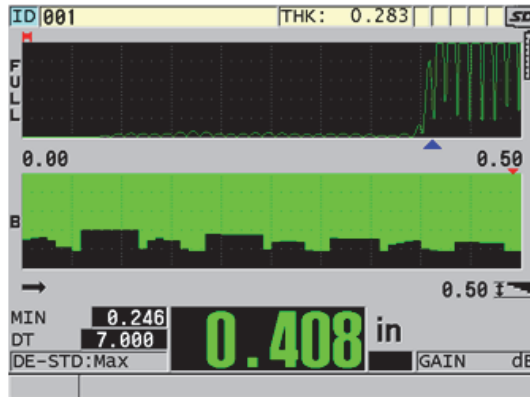


Abbildung 7-15 7 Zoll lange Prüfung mit Zoomfaktor von 10

## 7.6 Softwareoption für hohe Schalldurchdringung

Mit der Softwareoption für hohe Schalldurchdringung des 39DL PLUS zusammen mit niederfrequenten Einzelschwinger-Messköpfen (bis 0,5 MHz) können Sie die Dicke, die Schallgeschwindigkeit im Werkstoff und die Laufzeit in z. B. Verbundwerkstoffen, GFK, Kunststoffen, Gummi und Gussmetall messen, was mit normalen Ultraschallgeräten schwierig oder gar nicht möglich wäre. Der M2008 [U8415001] ist ein spezieller, niederfrequenter Messkopf zum Messen der Dicke von dickem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) und von anderen Verbundwerkstoffen.

---

### HINWEIS

Sie können, nur mit M2008-Messköpfen, durch Betätigen der Tasten [2nd F], [CAL ZERO] (Do ZERO) den Nullpunkt automatisch einstellen und Temperaturänderungen im Vorlauf ausgleichen.

---

---

## So wird die Softwareoption für hohe Schalldurchdringung mit dem Messkopf M2008 eingesetzt

1. Vergewissern Sie sich, dass die Softwareoption für hohe Schalldurchdringung aktiviert ist (Einzelheiten siehe „Aktivieren der Softwareoptionen“ auf Seite 112).
2. Schließen Sie den Messkopf M2008 an die Buchsen T/R 1 und T/R 2 oben am 39DL PLUS an.
3. Drücken Sie die Taste [**XDCR RECALL**].
4. Wählen Sie im Menü **STANDARD HP EINZELSCHW.** an.
5. Heben Sie im Fenster **STANDARD HP EINZELSCHW.** die Standardjustierung für M2008 (**DEFP1-0.5-M2008**) oder eine anwendungsspezifische Justierung für einen M2008-Messkopf hervor.
6. Kehren Sie mit der Taste [**MEAS**] mit der aufgerufenen Messkopffjustierung zum Messfenster zurück.
7. Wischen Sie eventuelles Koppelmittel von der Kontaktfläche des Messkopfs ab.
8. Drücken Sie die Tasten [**2nd F**], [**CAL ZERO**] (**Do ZERO**).
9. Justieren Sie die Schallgeschwindigkeit und den Nullpunkt (siehe „Justierung“ auf Seite 84).

### 7.7 WLAN-Software-Option

Das 39DL PLUS verfügt über integriertes WLAN. Durch Aktivierung der WLAN-Option kann das 39DL PLUS gespeicherte Daten und Messwerte über WLAN an Computer, Tablets oder Telefone übertragen.

### 7.8 Bluetooth-Softwareoption

Das 39DL PLUS ist mit Bluetooth ausgestattet. Wenn Sie die Bluetooth-Option aktivieren, kann das 39DL PLUS gespeicherte Daten und angezeigte Messwerte über Bluetooth an unterstützte Geräte übertragen.





## 8. Sonderfunktionen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die besonderen Funktionen und Modi des 39DL PLUS eingesetzt werden. Das 39DL PLUS besitzt viele Funktionen zum Messen der Dicke. Die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen sind für das allgemeine Messen der Dicke nicht notwendig, machen das Messgerät aber vielseitiger.

### 8.1 Sollwertmodus aktivieren und konfigurieren

Das 39DL PLUS besitzt mehrere Sollwertmodi, mit denen auf einfache Weise der aktuelle Messwert mit einem Sollwert verglichen werden kann. Der aktuelle Messwert wird im Dickenfeld angezeigt, der Sollwert erscheint im Feld DIFF (siehe Abbildung 8-1 auf Seite 137).

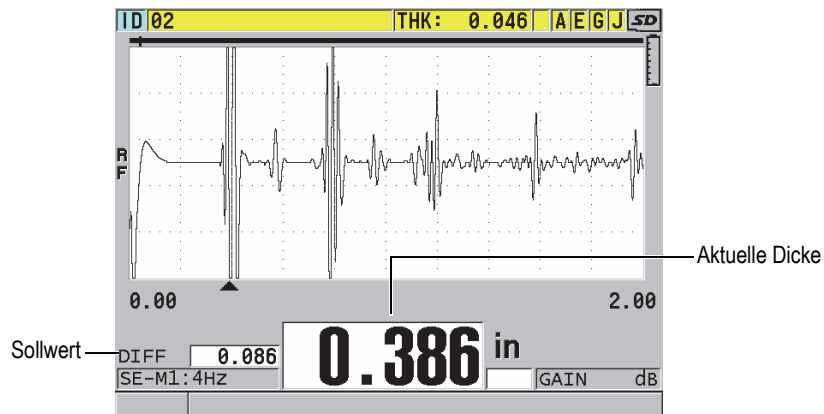


Abbildung 8-1 Normaler Sollwertmodus

Der Sollwert hat dieselbe Maßeinheit und Auflösung wie die angezeigte Dicke.

Wird im Sollwertmodus **NORMAL** oder **% VERHÄLTNIS** die Taste **[SAVE/SEND]** gedrückt, speichert das 39DL PLUS den aktuellen Messwert zusammen mit der Markierung „D“ (für Differential Mode), die anzeigt, dass der **Sollwertmodus** aktiviert ist.

### So wird ein Sollwertmodus aktiviert und konfiguriert

1. Drücken Sie im Messfenster Taste **[SETUP MENU]**.
2. Wählen Sie im Menü den Parameter **DIFF** aus.
3. Führen Sie Folgendes im Fenster **DIFF** aus (siehe Abbildung 8-2 auf Seite 139):
  - a) Um die Sollwertfunktion zu aktivieren, stellen Sie **DIFF AKT.** auf **EIN**.
  - b) Wählen Sie unter **DIFF-MODUS** einen der drei Sollwertmodi aus:
    - **NORMAL**: Zeigt die aktuelle Dicke und die Differenz zwischen der aktuellen Dicke und dem unter **REF-WERT** eingegebenen Sollwert an.

$$\text{Differential}_{Normal} = \text{Current thickness} - \text{Reference value}$$

- **% VERHÄLTNIS**: Zeigt die aktuelle Dicke und die Differenz in Prozent zu dem unter **REF-WERT** eingegebenen Sollwert an.

$$\text{Differential}_{\% \text{ Ratio}} = \frac{\text{Current thickness} - \text{Reference value}}{\text{Reference value}} \times 100$$

- **PROZ-SCHWÄCH**: Zeigt die aktuelle Dicke und die Differenz in Prozent zwischen der aktuellen Dicke und dem vorhergehenden Wert an. Der vorhergehende Wert ist die Metalldicke vor dem Biegen. Dieser Modus wird beim Biegen von Metall oder in anderen Anwendungsbereichen verwendet, bei denen die Verdünnung der Wand in Prozent gemessen werden soll.
- c) Wenn **DIFF-MODUS** auf **NORMAL** oder **% VERHÄLTNIS** eingestellt ist, wird unter **REF-WERT** der Sollwert (Bezugswert) eingegeben.

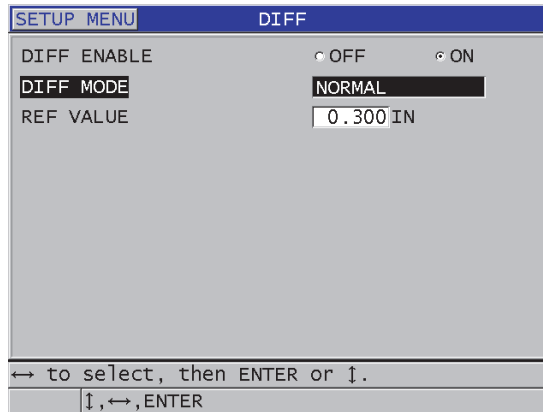


Abbildung 8-2 Fenster DIFF

Nur wenn **DIFF-MODUS** auf **PROZ-SCHWÄCH** eingestellt ist:

- d) Geben Sie unter **AUSGANGSDICKE** die ursprüngliche Dicke ein, die vor dem Biegen des Metalls gemessen wurde.
  - e) Unter **GROSSE SCHRIFT** den Messwert auswählen (**DICKE** oder **PROZ-SCHWÄCH**), der unten im Messfenster in großen Ziffern stehen soll.
4. Kehren Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück. Nun wird der Sollwert angezeigt.

## 8.2 Die Modi Minimum, Maximum oder Min/Max-Dicke

Im Minimum-, Maximum- oder Min/Max-Dickenmodus wird auch die gespeicherte kleinste Dicke, größte Dicke oder beides angezeigt. Die kleinste (**MIN**) oder größte Dicke (**MAX**) werden links vom Messwert angezeigt (siehe Abbildung 8-3 auf Seite 140). Beim Abkoppeln des Messkopfs und bei Signalverlust (LOS) ersetzen die MIN- oder MAX-Werte den Hauptmesswert. Diese Werte werden umrissen angezeigt.

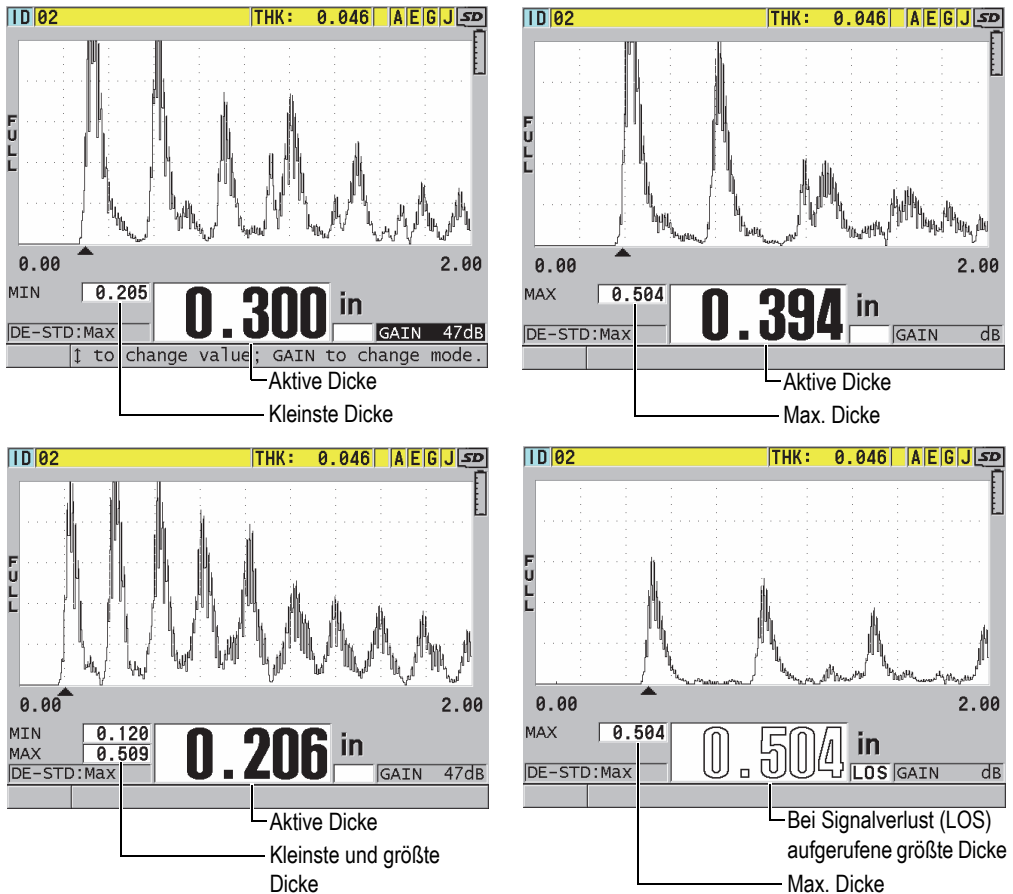


Abbildung 8-3 Anzeige der kleinsten und der größten Dicke

### HINWEIS

Beim Aktivieren des Min- oder Max-Modus wird automatisch die schnellste Anzeigegeschwindigkeit aktiviert. Bei Deaktivieren dieses Modus wird die Anzeigegeschwindigkeit wieder auf den vorherigen Stand zurückgesetzt.

Im Minimum- und Maximum-Modus wird die kleinste bzw. die größte Dicke angezeigt, die ab dem Aktivieren oder Zurücksetzen dieser Funktion gemessen wurde. Diese Modi sind praktisch, wenn Sie den dünnsten/dicksten Wert in einer Messreihe an einem Prüfteil feststellen wollen.

### **So wird der MIN-, MAX- oder MIN./MAX.-Modus aktiviert**

1. Drücken Sie hierzu im Messfenster die Taste **[SETUP MENU]**.
2. Wählen Sie im Menü den Parameter **MESS** aus.
3. Stellen Sie im Fenster **MESS** den Parameter **MIN/MAX** auf den gewünschten Modus ein (**AUS**, **MIN**, **MAX** oder **BEIDE**).
4. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.
5. Um den gehaltenen Wert von Minimum, Maximum oder Min/Max zurückzusetzen, drücken Sie erneut im Messfenster Taste **[MEAS]**.  
Das Messwertfeld wird geleert und gibt damit an, dass der alte **MIN/MAX**-Wert zurückgesetzt wurde. Der **MIN/MAX**-Wert wird auch zurückgesetzt, wenn er gespeichert oder übertragen wird.

## **8.3 Vermeiden der Anzeige von falschen Min-/Max-Werten**

Ein falscher Min- oder Max-Wert kann angezeigt werden, wenn der Messkopf abgekoppelt wird. Dies wird, insbesondere auf glatten Oberflächen, durch überschüssiges Koppelmittel verursacht, da das Gerät bei Abheben des Messkopfs die Dicke des Koppelmitteltropfens misst.

### **So wird die Anzeige von falschen Minimum/Maximum-Werten vermieden**

1. Aktivieren Sie den Minimum- oder Maximum-Modus (siehe „Die Modi Minimum, Maximum oder Min/Max-Dicke“ auf Seite 139).
2. Vor dem Abkoppeln des Messkopfs Taste **[FREEZE]** drücken, wodurch das A-Bild erstarrt.
3. Wenn der Messkopf abgekoppelt ist, Taste **[FREEZE]** erneut drücken, um den Bildschirm mit Minimum-Dicke und A-Bild wieder freizugeben.

## 8.4 Alarme

Ein Alarm hilft Ihnen zu erkennen, ob die aktuell gemessene Dicke über oder unter einem einstellbaren Sollwert liegt.

Bei Alarm warnt das 39DL PLUS den Prüfer folgendermaßen:

- Die Kennzeichnung für **HIGH**- oder **LOW**-Alarm blinkt auf rotem Hintergrund in der unteren rechten Ecke des Messfensters (siehe Abbildung 8-4 auf Seite 142).
- Die Dicke wird rot angezeigt.
- Wenn das akustische Signal aktiviert ist, (siehe Abschnitt „Einstellen der Bedienungsführung und anderer Systemoptionen“ auf Seite 67) gibt das Gerät 39DL PLUS ein langes akustisches Signal aus.

### HINWEIS

Die Dicke und das Alarmsymbol werden nur dann farbig angezeigt, wenn die Farbvorlage für Innenräume eingestellt ist (in Abschnitt „Farbzusammenstellung“ auf Seite 70 ist erläutert, wie die Farbvorlage geändert wird).

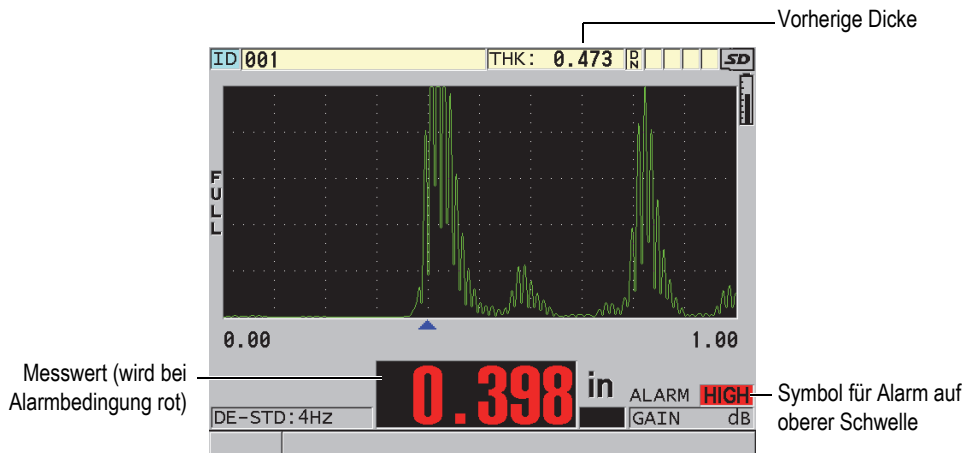


Abbildung 8-4 Beispiel für Alarm auf oberer Schwelle (HIGH)

Der Messwertspeicher registriert für alle gespeicherten Messwerte die Alarmbedingungen im zweiten Statusfeld. Ein **A** zeigt den Alarmmodus an, ein **L** (für low = tief) zeigt an, dass die untere Alarmschwelle unterschritten und ein **H** (für high = hoch), dass die obere Alarmschwelle überschritten wurde.

Es gibt vier verschiedene Alarmmodi (**STANDARD**, **VORHER. DICKE**, **B-BILD** und **PROZ-SCHWÄCH**):

### STANDARD

Der Standard-Alarm warnt Sie, wenn die aktuell gemessene Dicke unter einem niedrigen oder über einem hohen Bezugswert liegt. Diese Bezugswerte sind Alarmeckpunkte in der im Gerät eingestellten Maßeinheit und Auflösung.

### VORHERIGE DICKE

Für diese Funktion muss erst eine bereits gespeicherte Messdatendatei geöffnet werden. Anhand der vorherigen Dicke als Bezugswert bestimmt die Alarmfunktion, ob die aktuelle Dicke die obere oder untere Alarmschwelle unter- bzw. überschreitet. Der Alarm mit vorheriger Dicke warnt Sie, wenn die gerade gemessene Dicke, verglichen mit der vorher an diesem Ort und unter dieser ID-Nummer gemessenen Dicke die Alarmeckpunkte über- bzw. unterschreitet.

Im Modus **ABSOLUT DIFF** (Absolute Differenz) werden folgende Parameter eingestellt:

- Wenn die Differenz der Dicken kleiner oder gleich dem Wert unter **ABSOLUTE ABNAHME** ist, wird ein Alarm auf der unteren Alarmschwelle ausgelöst.
- Wenn die Differenz der Dicken größer als der Wert unter **ABSOLUTE ZUNAHME** ist, wird ein Alarm auf der oberen Alarmschwelle ausgelöst.

In Tabelle 8 auf Seite 143 wird ein Beispiel gezeigt, in dem **ABSOLUTE ABNAHME** und **ABSOLUTE ZUNAHME** auf **1,27 Zoll** eingestellt.

**Tabelle 8 Beispiel der Alarmberechnung im Modus ABSOLUT DIFF**

Vorherige Werte	Aktuelle Dicke	Alarm auf unterer Schwelle	Alarm auf oberer Schwelle	Berechnung
7,62 mm (0,300 Zoll)	6,07 mm (0,239 Zoll)	Ja	Nein	$7,62 - 6,07 > 1,27$ mm ( $0,300 - 0,239 > 0,050$ Zoll)
7,62 mm (0,300 Zoll)	8,03 mm (0,316 Zoll)	Nein	Ja	$8,03 - 7,62 > 0,127$ mm ( $0,316 - 0,300 > 0,005$ Zoll)

**Tabelle 8 Beispiel der Alarmberechnung im Modus ABSOLUT DIFF (Fortsetzung)**

Vorherige Werte	Aktuelle Dicke	Alarm auf unterer Schwelle	Alarm auf oberer Schwelle	Berechnung
7,62 mm (0,300 Zoll)	7,24 mm (0,285 Zoll)	Nein	Nein	$7,62 - 7,24 < 0,127$ mm ( $0,300 - 0,285 < 0,050$ Zoll)
7,62 mm (0,300 Zoll)	7,67 mm (0,302 Zoll)	Nein	Nein	$7,67 - 7,62 < 0,127$ mm ( $0,302 - 0,300 < 0,005$ Zoll)

Sie können auch den Modus % DIFF (prozentuale Differenz) auswählen, dann werden folgende Parameter eingestellt:

- Wenn die Differenz der Dicken kleiner oder gleich dem Wert unter % **ABNAHME** ist, wird ein Alarm auf der unteren Alarmschwelle ausgelöst.
- Wenn die Differenz der Dicken größer als der Wert unter % **ZUNAHME** ist, wird eine Alarm auf der oberen Alarmschwelle ausgelöst.

In Tabelle 9 auf Seite 144 wird ein Beispiel gezeigt, in dem **ABSOLUTE ABNAHME** und **ABSOLUTE ZUNAHME** auf **20 Zoll** und **5%** eingestellt sind.

**Tabelle 9 Beispiel der Alarmberechnung im Modus % DIFF**

Vorherige Werte	Aktuelle Dicke	Alarm auf unterer Schwelle	Alarm auf oberer Schwelle	Berechnung
7,62 mm (0,300 Zoll)	6,07 mm (0,239 Zoll)	Ja	Nein	$\frac{7,62 - 6,07}{7,62} \times 100 > 20\%$ oder Zoll: $\frac{0,300 - 0,239}{0,300} \times 100 > 20\%$
7,62 mm (0,300 Zoll)	8,03 mm (0,316 Zoll)	Nein	Ja	$\frac{8,03 - 7,62}{7,62} \times 100 > 5\%$ oder Zoll: $\frac{0,316 - 0,300}{0,300} \times 100 > 5\%$
7,62 mm (0,300 Zoll)	7,24 mm (0,285 Zoll)	Nein	Nein	$\frac{7,62 - 7,24}{7,62} \times 100 < 20\%$ oder Zoll: $\frac{0,300 - 0,285}{0,300} \times 100 < 20\%$



Tabelle 9 Beispiel der Alarmberechnung im Modus % DIFF (Fortsetzung)

Vorherige Werte	Aktuelle Dicke	Alarm auf unterer Schwelle	Alarm auf oberer Schwelle	Berechnung
7,62 mm (0,300 Zoll)	7,67 mm (0,302 Zoll)	Nein	Nein	$\frac{7,67 - 7,62}{7,62} \times 100 < 5\%$ <p>oder Zoll:</p> $\frac{0,302 - 0,300}{0,300} \times 100 < 5\%$

## B-BILD

Der B-Bildalarmmodus ähnelt dem normalen Alarmmodus, nur dass im B-Bild-Alarmmodus in der B-Bild-Matrix Linien angezeigt werden, wenn der Bezugswert im Dickenbereich des B-Bilds liegt (siehe Abbildung 8-5 auf Seite 145). Darüber hinaus funktionieren die Alarme auch, wenn Sie im B-Bildeinfriermodus Dicken überprüfen.

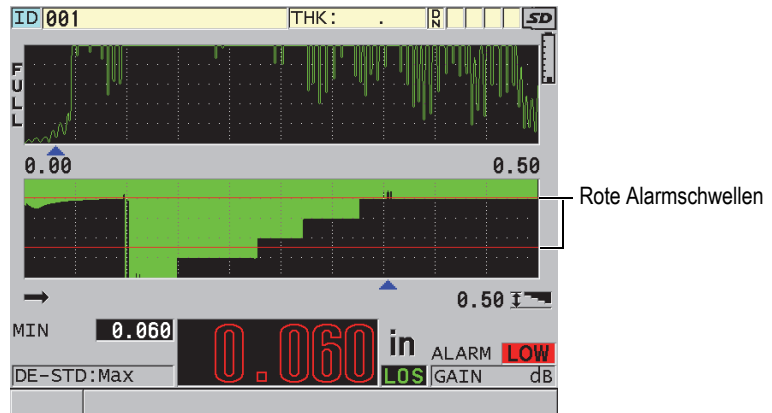


Abbildung 8-5 Beispiel für B-Bildalarmmodus

## HINWEIS

Die Dicke und das Alarmsymbol werden nur dann farbig angezeigt, wenn die Farbvorlage für Innenräume eingestellt ist (in Abschnitt „Farbzusammenstellung“ auf Seite 70 wird erläutert, wie die Farbvorlage geändert wird).

## PROZ-SCHWÄCH

Die Option **PROZ-SCHWÄCH** erscheint nur, wenn die aktive Datei unter **DATENMODUS** auf **PROZ-SCHWÄCH** eingestellt ist. Sie stellen die prozentuale Schwächung für die untere Alarmschwelle (**GELBER ALARM**) und obere Alarmschwelle (**ROTER ALARM**) ein und das Gerät zeigt an (siehe Abbildung 8-6 auf Seite 146):

- das Symbol **RED** (rot) für Schwächungen über oder gleich dem unter **ROTER ALARM** eingestellten Wert
- das Symbol **YEL** (gelb) für Schwächungen zwischen den unter **GELBER ALARM** und **ROTER ALARM** eingestellten Werten
- das Symbol **GRN** (grün) für Schwächungen unter dem in **GELBER ALARM** eingestellten Wert

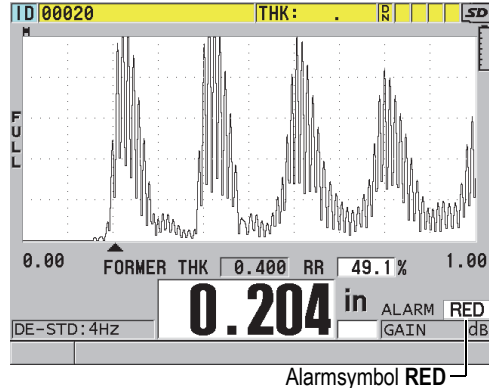
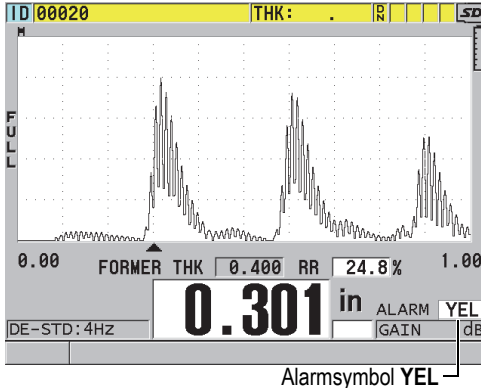


Abbildung 8-6 Alarmsymbole YEL (gelb) und RED (rot)

### So wird ein Alarm eingestellt

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste [SETUP MENU].

2. Wählen Sie auf dem Menü **ALARM** aus.
3. Führen Sie im Fenster **ALARM** (siehe Abbildung 8-7 auf Seite 147) Folgendes aus:
  - a) Stellen Sie, um die Alarmfunktion zu aktivieren, **ALARM AKT.** auf **EIN**.
  - b) Wählen Sie unter **ALARMMODUS** den gewünschten Alarmmodus aus (**STANDARD**, **VORHER. DICKE** [vorherige Dicke], **B-BILD** oder **PROZ-SCHWÄCH** [prozentuale Schwächung]).  
Die anderen Parameter ändern sich mit dem Alarmmodus.

### HINWEIS

Die Option **B-BILD** erscheint nur, wenn der B-Bildmodus aktiviert ist (siehe Abschnitt „Aktivieren der B-Bildfunktion“ auf Seite 172).

Die Option **PROZ-SCHWÄCH** erscheint nur, wenn für die aktive Datei der Parameter **DATENMODUS** auf **PROZ-SCHWÄCH** eingestellt ist (siehe Abschnitt „Datenmodi“ auf Seite 212).

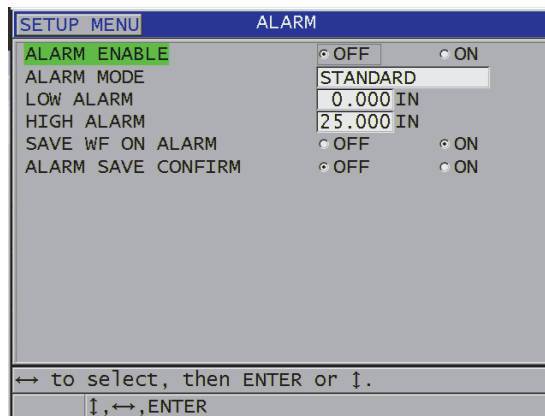


Abbildung 8-7 Einstellung des STANDARD-Alarmes

4. Wenn der **ALARMMODUS** auf **STANDARD** oder **B-BILD** eingestellt ist, müssen die Werte für **UNT. ALARMGRENZE** und **OB. ALARMGRENZE** eingestellt werden.

ODER

Wenn der **ALARMMODUS** auf **VORHER. DICKE** eingestellt ist:

- a) Wenn **MODUS VORH. DICKE** auf **ABSOLUT DIFF** (absolute Differenz) eingestellt ist, müssen die Werte für **ABSOLUTE ABNAHME** und **ABSOLUTE ZUNAHME** eingestellt werden.
- b) Wenn **MODUS VORH. DICKE** auf **% DIFF** (prozentuale Differenz) eingestellt ist, müssen die Werte für **% ABNAHME** und **% ZUNAHME** eingestellt werden.

ODER

Wenn der **ALARM-MODUS** auf **PROZ-SCHWÄCH** eingestellt ist, müssen die Werte für **GELBER ALARM** und **ROTER ALARM** eingestellt werden.

5. Wählen Sie **EIN** für **SPEICHERN WF BEI ALARM**, um das Gerät so zu konfigurieren, dass das Wellenformbild und der Dickenwert gespeichert werden, wenn eine Alarmbedingung erreicht ist und die Taste **Speichern** gedrückt wird.
6. Wählen Sie **EIN** für **ALARMSPEICHERUNG BESTÄTIGUNG**, um eine Bestätigung zu verlangen, bevor der Messwert, der den Alarmzustand ausgelöst hat, gespeichert wird.
7. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.

---

<b>HINWEIS</b>
----------------

Die mit einer Maßeinheit eingegebenen Alarmeckwerte werden automatisch umgerechnet, wenn eine andere Maßeinheit ausgewählt wird.

---

## 8.5 Verriegeln des Geräts

Mit der Verriegelungsfunktion des 39DL PLUS kann der Prüfverantwortliche den Zugriff von anderen Personen auf bestimmte Funktionen beschränken. Der Prüfverantwortliche kann ebenso einen passwortgeschützten Zugriff installieren, so dass andere Nutzer diese Funktionen nicht entsperren können. Nach dem Einstellen des Passworts muss dieses erneut eingegeben werden, um Funktionen zu verriegeln oder zu entriegeln.

Folgende Funktionen können verriegelt werden (EIN=Verriegelt):

- Justierung mit **[CAL VEL]** und **[CAL ZERO]** (**[2nd F]**, **[CAL ZERO]** (**Do ZERO**) ist nicht verriegelt
- Justierungsmenüs, die mit **[SETUP MENU]** und **[SP MENU]** aufgerufen werden
- Aufruf von Messkopfjustierungen mit **[XDCR RECALL]**

- Funktionen des Messdatenspeichers (außer Taste **[SAVE/SEND]**)
- Einstellung der Verstärkung mit Taste **[GAIN]**
- A-Bildeinstellungen mit Taste **[WAVE ADJ]**
- WLAN
- Bluetooth

Durch die Verriegelung der Justierung wird das Ändern der justierten Werte verhindert, so dass kein Parameter die Messwerte beeinträchtigen kann, insbesondere die Schallgeschwindigkeit im Werkstoff und die Nullpunktjustierung des Justierkörpers. Diese Werte werden aber weiterhin angezeigt und Messfenster und Messdatenspeicher können weiterhin genutzt werden.

Jedes Mal wenn versucht wird eine verriegelte Funktion zu benutzen, wird auf den Hilfezeilen die Meldung angezeigt, dass diese Funktion verriegelt ist (siehe Abbildung 8-8 auf Seite 149).



Abbildung 8-8 Beispiel der Hilfezeile mit Meldung über eine verriegelte Funktion

### So wird das Passwort eingestellt

1. Drücken Sie hierzu im Messfenster die Taste **[SETUP MENU]**.
2. Wählen Sie im Menü **PASSWORD SET** aus.
3. Geben Sie im Fenster **PASSWORD SET** unter **INSTRUMENT PASSWORD** ein Passwort mit bis zu acht Buchstaben und Ziffern ein.

#### WICHTIG

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben können Sie durch die Eingabe des Hauptpassworts „OLY39DLP“ Ihr Passwort deaktivieren und das Gerät entriegeln. Wollen Sie das Passwort ändern, müssen Sie erst mit dem Hauptpasswort Ihr altes Passwort deaktivieren und dann ein neues angeben.

4. Aktivieren Sie mit **EINSTELL.** das Passwort. Das Gerät schaltet dann zum Messfenster zurück.

## So werden Gerätefunktionen ver- und entriegelt

1. Drücken Sie hierzu im Messfenster die Taste **[SETUP MENU]**.
2. Wählen Sie den Menüpunkt **INSTRUMENT LOCK** aus.
3. Führen Sie im Fenster **INSTRUMENT LOCK** (siehe Abbildung 8-9 auf Seite 150) Folgendes aus:
  - a) Wenn ein Passwort eingestellt wurde, geben Sie dieses unter **PASSWORD** ein.
  - b) Die Funktionen die verriegelt werden sollen auf **AKT.** einstellen, die Funktionen die nicht verriegelt werden sollen auf **DEAKT.** einstellen.
  - c) Aktivieren Sie mit **EINSTELL.** die Geräteverriegelung. Das Gerät schaltet nun zurück zum Messfenster.

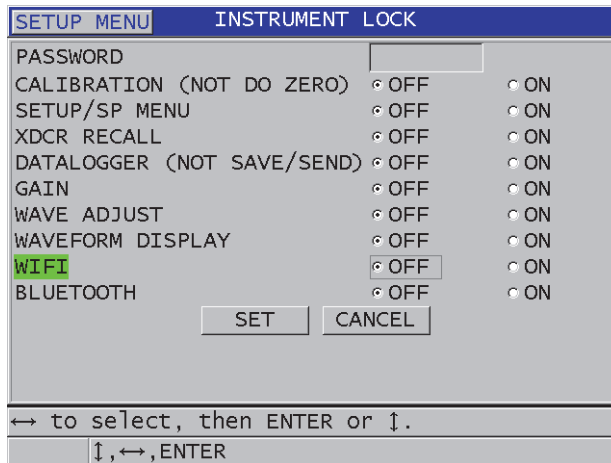


Abbildung 8-9 Fenster INSTRUMENT LOCK

## 8.6 Einfrieren von A-Bildern

Bei Drücken der Taste **[FREEZE]** wird das A-Bild nicht mehr erneuert, A-Bild und Messwert erstarren auf dem Bildschirm, selbst wenn der Messkopf bewegt oder abgekoppelt wird. Wenn die Einfrierfunktion aktiviert ist, erscheint das Einfriersymbol (**F**) an der rechten Seite des Bildschirms.

Die Einfrierfunktion ist praktisch zum Einstellen der Verstärkungsparameter, zum Überprüfen eines B-Bilds oder zum Messen bei hohen Temperaturen, wenn der Messkopf so kurz wie möglich an den Prüfling angekoppelt bleiben soll.

Sie können mit der Einfrierfunktion auch die Messung unterbrechen bis der Messkopf vom Prüfling abgehoben ist, was die Aufzeichnung von falschen Minimum- oder Maximum-Werten verhindert.

### **So wird die Anzeige von A-Bild und Messwert eingefroren**

1. Drücken Sie beim Messen Taste **[FREEZE]**.
2. Drücken Sie Taste **[FREEZE]** erneut, um das A-Bild und den Messwert wieder freizugeben.

---

<b>HINWEIS</b>
----------------

Das A-Bild wird auch durch Drücken der Tasten **[MEAS]** oder **[SAVE/SEND]** freigegeben.

---





---

## 9. Gerätekonfiguration

---

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie verschiedene Geräteparameter konfiguriert werden.

### 9.1 Konfiguration der Messparameter

Das Fenster **MESS** ist das am häufigsten benutzte Menüfenster. In ihm haben Sie Zugriff auf allgemeine Parameter der Messfunktionen des Geräts.

#### So werden die Messparameter eingestellt

1. Drücken Sie hierzu im Messfenster die Taste **[SETUP MENU]**.
2. Wählen Sie im Menü den Parameter **MESS** aus.  
Es wird das Fenster **MESS** eingeblendet. Bei Anschluss eines Einzelschwinger-Messkopfs oder eines Sender-Empfänger-Messkopfs sind die letzten Parameter verschieden (siehe Abbildung 9-1 auf Seite 154).

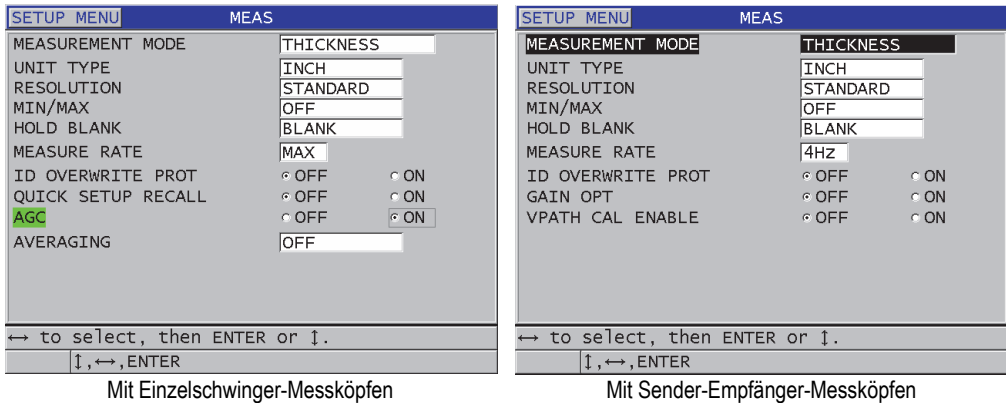


Abbildung 9-1 Fenster MESS

3. Wählen Sie unter **MEASUREMENT MODE** aus, was das Gerät messen soll und wie es dies anzeigt. Folgendes steht zur Verfügung:
  - **DICKE**: gibt die Dicke des Prüfteils an
  - **GESCHW.-MESS-MODUS**: gibt die Schallgeschwindigkeit im Prüfteil an
  - **LAUFZEIT**: gibt die Laufzeit des Signals auf dem Hin- und Rückweg im Prüfteil an
4. Unter **UNIT TYPE** können Sie die englische Maßeinheit **INCH** oder die internationale Maßeinheit **MILLIMETER** wählen.  
Laufzeitmesswerte werden prinzipiell in Mikrosekunden angezeigt.
5. Unter **AUFLÖSUNG** können Sie zwischen **STANDARD**, **NIEDRIG** und **HOCH** wählen (nähere Angaben in Abschnitt „Ändern der Dickenauflösung“ auf Seite 79).
6. Unter **MIN/MAX** können Sie den kleinsten gemessenen Wert (**MIN**), den größten gemessenen Wert (**MAX**) oder **BEIDE** aktivieren (nähere Angaben in Abschnitt „Die Modi Minimum, Maximum oder Min/Max-Dicke“ auf Seite 139).
7. Unter **HALT/LÖSCH** können Sie das Gerät so konfigurieren, dass es bei Signalverlust (LOS) die letzte gemessene Dicke und das letzte A-Bild weiter anzeigt (**HALTEN**) oder nicht anzeigt (**LÖSCHEN**).

---

**HINWEIS**

Wenn **MIN/MAX** ausgewählt wird, kann **HALT/LÖSCH** nicht aktiviert werden und umgekehrt. **MIN/MAX** muss auf **DEAKT.** gestellt werden, um die Funktion **HALT/LÖSCH** ändern zu können. In gleicher Weise muss **HALT/LÖSCH** auf **LÖSCHEN** gestellt werden, um die Funktion **MIN/MAX** ändern zu können.

---

8. Unter **ANZEIGEGESCHW.** wird die Messgeschwindigkeit eingestellt (für Einzelheiten siehe „Einstellung der Anzeigegeschwindigkeit“ auf Seite 78).
9. Stellen Sie **ID-ÜBERSCHRBSCHUTZ** auf **AKT.** ein, wenn Sie beim Speichern eines Messwerts unter einer ID-Nummer, die bereits einen Wert enthält, eine Warnung auf der Hilfezeile einblenden möchten (nähere Angaben in Abschnitt „Aktivieren des ID-Überschreibschutzes“ auf Seite 227).
10. Ausschließlich mit Einzelschwinger-Messköpfen können Sie mit **AKT.** den **SCHNELLEN SETUP-AUFRUF** aktivieren. Bei dieser Aufrufart werden die ersten vier Justierungen mit der Kombination von **[2nd F]** und den Pfeiltasten direkt aufgerufen (nähere Angaben in Abschnitt „Schnellaufruf von benutzerdefinierten Justierungen für Einzelschwingermessköpfe“ auf Seite 275).
11. Mit Einzelschwinger-Messköpfen können Sie durch Aktivieren von **AVR** (automatische Verstärkungsregelung) die Verstärkung so einstellen, dass alle gemessenen Rückwandechos automatisch auf dieselbe Amplitude gebracht werden.

---

**TIPP**

Die Funktion **AVR** funktioniert in den meisten üblichen Geräteanwendungen gut; standardmäßig ist sie aktiviert. Wenn die Empfängerverstärkung auf den maximalen oder nahe dem maximalen Wert eingestellt ist, ist es jedoch besser die Funktion **AVR** zu deaktivieren um Unbeständigkeit der Messwerte vorzubeugen.

---

12. Ausschließlich mit Einzelschwingermessköpfen: Um die Mittelung des Messwerts zu deaktivieren, stellen Sie **AVERAGING** (Mitteln) auf **DEAKT.** Um eine laufende Mittelung der letzten fünf Dickenwerte zu erhalten, stellen Sie **AVERAGING** auf **AKT.** Um einen besonderen Balken zur Qualitätskontrolle (**QBar** für Quality Bar) unter dem Messbildschirm anzuzeigen, der die Stabilität des gemittelten Messwerts anzeigt, stellen Sie **AVERAGING** (Mitteln) auf **On-QBar**.

13. Ausschließlich mit Sender-Empfänger-Messköpfen wird mit der Aktivierung von **GAIN OPT** (Verstärkungsoptimierung) die Verstärkung während der Nullpunkt- und Schallgeschwindigkeitsjustierung optimiert (Genaueres in Abschnitt „Einstellung der Anzeigegeschwindigkeit“ auf Seite 78).
14. Ausschließlich mit Sender-Empfänger-Messköpfen wird mit der Aktivierung von **VPATH CAL ENABLE** bei Drücken von **[CAL VEL]** die Justierung der Umwegfehlerkorrektur aktiviert (nähere Angaben in Abschnitt „Erstellen einer Umwegfehlerkurve für spezielle Sender-Empfänger-Messköpfe“ auf Seite 247).
15. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.

## 9.2 Konfiguration der Systemparameter

Im Fenster **SYSTEM** werden die meisten Systemparameter des 39DL PLUS konfiguriert.

### So werden die Systemparameter eingestellt

1. Drücken Sie hierzu im Messfenster die Taste **[SETUP MENU]**.
2. Wählen Sie im Menü das Element **SYSTEM** aus.  
Das Fenster **SYSTEM** wird eingeblendet (siehe Abbildung 9-2 auf Seite 156).

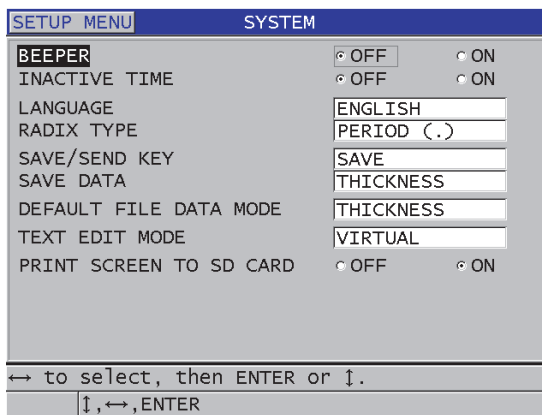


Abbildung 9-2 Fenster SYSTEM

3. Stellen Sie **TONSIGNAL** auf **AKT.** oder **DEAKT.** ein (für Einzelheiten siehe „Einstellen der Bedienungsführung und anderer Systemoptionen“ auf Seite 67).

4. Stellen Sie **AUTOM. ABSCHALT.** auf **AKT.** oder **DEAKT.** ein (für Einzelheiten siehe „Einstellen der Bedienerführung und anderer Systemoptionen“ auf Seite 67).
5. Wählen Sie unter **SPRACHE** die Sprache der Bedienerführung aus (nähere Angaben in Abschnitt „Einstellen der Bedienerführung und anderer Systemoptionen“ auf Seite 67).
6. Stellen Sie das Zeichen, mit dem Dezimalstellen getrennt werden sollen unter **DEZIMALZEICHEN** ein (Punkt oder Komma).
7. Stellen Sie unter **TASTE SAVE/SEND** ein, was bei Drücken der Taste **[SAVE/SEND]** mit den aktuellen Daten (wie in **DATEN SPEICHERN** vorgegeben) geschehen soll. Zur Verfügung stehen:
  - **SPEICHERN**: zum Speichern der aktuellen Daten im geräteeigenen Messwertspeicher.
  - **SENDEN**: zum Übertragen der aktuellen Daten zum RS-232 Anschluss (nähere Angaben über die Datenübertragung über RS-232 in Abschnitt „Einrichten einer RS-232-Verbindung“ auf Seite 280).
  - **SPEICHERN + SENDEN**: speichert die Daten im internen Datenlogger und sendet die Daten an die RS-232-Schnittstelle.

---

#### HINWEIS

Der Parameter **TASTE SAVE/SEND** beeinflusst auch die von einem Fußschalter ausgelöste Datenübertragung. Das 39DL PLUS kann keine einzelne Dicke über den USB-Port übertragen.

- 
8. Mit **DATEN SPEICHERN** wird bestimmt, ob nur der Messwert (**DICKE**) oder der Messwert und das A-Bild (**DICK+A-BILD**) gespeichert werden.

---

#### HINWEIS

Zusammen mit den Dickenwerten werden auch immer die Justier- und Konfigurationsparameter gespeichert/übertragen.

- 
9. Stellen Sie **STANDARD DATEN-MODUS** auf den gewünschten Standardmodus beim Erstellen einer Datei ein (nähere Angaben in Abschnitt „Datenmodi“ auf Seite 212).
  10. Wählen Sie unter **TEXTBEARBEITUNGSMODUS**, ob alphanumerische Werte mit der virtuellen Tastatur (**VIRTUELL**) oder der üblichen Eingabemethode

(**TRADITIONELL**) eingegeben werden sollen (Genaueres in Abschnitt „Auswahl des Textbearbeitungsmodus“ auf Seite 62).

11. Ist **PRINT SCREEN TO SD CARD** auf **AKT.** eingestellt, speichert das 39DL PLUS bei Betätigen von [**2nd F**], [**DISPLAY**] eine Bildschirmkopie im Format .bmp auf der microSD-Wechselspeicherkarte (Genaueres in Abschnitt „Bildschirmkopie auf die Speicherkarte des Wechselspeichers übertragen“ auf Seite 294).
12. Schalten Sie mit der Taste [**MEAS**] zum Messfenster zurück.


### 9.3 Konfiguration der Datenübertragung

Das 39DL PLUS besitzt einen RS-232- und einen USB-Anschluss, über die Sie das Gerät mit einem Rechner oder mit als Option erhältlichem Zubehör wie einem Strichcodelesegerät oder einer Schieblehre verbinden können. Das 39DL PLUS verfügt außerdem über integriertes Bluetooth und WiFi für eine drahtlose Verbindung. Wenn das 39DL PLUS mit einem Rechner, Tablet oder Telefon verbunden ist, kann es ihm Daten senden und von ihm empfangen und kann ferngesteuert werden.

Standardmäßig ist das Gerät auf USB-Übertragung eingestellt. Sie können die Art der Übertragung auswählen und andere Übertragungsparameter einstellen.

#### So werden die Datenübertragungsparameter eingestellt

1. Drücken Sie hierzu im Messfenster die Taste [**SETUP MENU**].
2. Wählen Sie auf dem Menü **COMM** aus.
3. Verfahren Sie im Fenster **COMM** (siehe Abbildung 9-3 auf Seite 159) wie folgt:

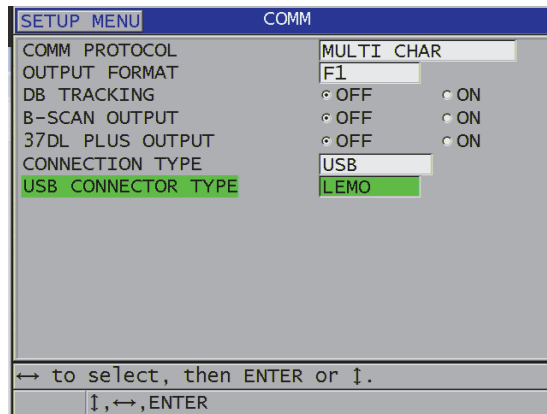

**Abbildung 9-3 Ändern der Datenübertragungsparameter**

- a) Stellen Sie unter **COMM PROTOCOL** ein, welcher Satz Fernsteuerungsbefehle aktiviert werden soll:
- **BEFEHLSSEQUENZ**: Mehrzeichenbefehle für die Übertragung von und zu einem Rechner mit dem GageView Datenübertragungsprogramm
  - **EINZELBEFEHL**: Einzeichenbefehle, die normalerweise eingesetzt werden, wenn ein externes Programm das Gerät mit Befehlen fernsteuert, die einen Tastendruck simulieren.
- b) Wählen Sie unter **AUSGABEFORMAT** das Format der zu übertragenden Daten aus (**F1, F2, F3, ... F11**). Siehe in Tabelle 24 auf Seite 296 und Tabelle 25 auf Seite 296 die Beschreibung der Ausgabeformate.

### HINWEIS

Wenden Sie sich für Informationen über folgende Übertragungsparameter an Evident:

- Fernbefehle mit einem oder mehreren Zeichen
- Übertragungsformate (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 und F11).

- c) Stellen Sie **DB TRACKING** auf **AKT.**, damit das Gerät automatisch die Messparameter einer vorhergehenden Prüfung einstellt (Justierung, Messkopfart, Verstärkung usw.), die bei einer vorherigen Inspektion

verwendet wurden. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie eine vorherige Messdatendatei hochladen und die alten Messwerte mit den neuen überschreiben.

Ist DB TRACKING ausgewählt, werden folgende Messparameter automatisch wie die unter der aktiven ID-Nummer gespeicherten eingestellt:

- Alarmmodus (akt./deakt.)
- Alarmeckpunkte
- Sollwertmodus (akt./deakt.)
- Sollwert
- Min/Max-Modus (Min/Max/deakt.)
- Erweiterte Echounterdrückung
- Auflösung
- Einheiten
- Verstärkung
- Schallgeschwindigkeit
- Messkopffart (nur wenn vom Nutzer angefordert)

Ist DB TRACKING ausgewählt und wird ein A-Bild unter der aktuellen ID-Nummer gespeichert, werden zusätzlich folgende A-Bild-Parameter automatisch wie die Parameter des gespeicherten A-Bilds eingestellt:

- Bereich
- Zoom (akt./deakt.)
- Position der erweiterten Echounterdrückung
- Gleichrichtungsmodus (ganze Welle, halbe Welle negativ, halbe Welle positiv, HF)

Wenn in der Messdatenbank unter der aktiven ID-Nummer keine Daten gespeichert sind, ändert sich die Parametrierung nicht.

---

<b>HINWEIS</b>
----------------

Selbst wenn **DB TRACKING** aktiviert ist, können die Einstellungen der aktuellen ID-Nummer von Hand geändert werden.

---

- d) Stellen Sie **B-BILDAUSGANG** auf **AKT.**, damit beim Übertragen zum Messgeräteansicht-Programm B-Bilddaten übertragen werden. Stellen Sie diesen Parameter auf **DEAKT.**, wenn Sie mit einem Programm Daten übertragen, das keine B-Bilddaten unterstützt. Dieser Parameter ist nur für Dateien, die gespeicherte B-Bilder enthalten.



- e) Stellen Sie **FORMAT 37DL PLUS** auf **AKT.**, wenn das 39DL PLUS Daten zu einem externen Software-Programm übertragen soll, dass für 37DL PLUS geschrieben wurde.
- f) Wählen Sie unter **STECKER** das Übertragungsformat aus:
- **USB (Standard):** für die Übertragung von und zu einem Rechner mit dem GageView Datenübertragungsprogramm (siehe Abschnitt „Einrichten einer USB-Verbindung“ auf Seite 278).
  - **RS-232:** zur Datenübertragung zu Digitalschieblehren, Strichcodelesegeräten und anderen RS-232-Geräten (siehe „Einrichten einer RS-232-Verbindung“ auf Seite 280).
  - **Bluetooth:** Verbinden Sie das Gerät über Bluetooth mit einem anderen Gerät (siehe „Einrichten einer Bluetooth Verbindung“ auf Seite 282).
  - **WLAN:** Verbinden Sie das Gerät über WLAN mit einem anderen Computer, Tablet oder Telefon (siehe „Einrichten einer WLAN-Verbindung“ auf Seite 283).
- g) Stellen Sie unter **BAUDRATE** für das 39DL PLUS dieselbe Datenübertragungsgeschwindigkeit wie für das angeschlossene Gerät ein.
- h) Stellen Sie unter **DAUERLEISTUNGSMODUS** ein, mit welcher Geschwindigkeit das 39DL PLUS Messdaten über den RS-232-Anschluss sendet:
- **DEAKT.:** keine ständige Ausgabe
  - **AKT.:** die Übertragungsgeschwindigkeit wird mit der Einstellung von **ANZEIGEGESCHW.** im Konfigurationsmenü **MESS** gesteuert (siehe Abschnitt „Einstellung der Anzeigegeschwindigkeit“ auf Seite 78).
  - **DURCHSCHN 5 sec:** Übertragung von einem gemittelten Dickenwert alle 5 Sekunden
  - **DURCHSCHN 10 sec:** Übertragung von einem gemittelten Dickenwert alle 10 Sekunden

---

<b>HINWEIS</b>
----------------

Alle anderen RS-232-Parameter sind Festwerte (Wortlänge = 8, Stoppbits = 1, Parität = keine).

---

4. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.



---

## 10. Erweiterte Messfunktionen

---

Das 39DL PLUS besitzt viele erweiterte Messfunktionen, die das Messgerät vielseitiger machen. In diesem Kapitel wird beschrieben, wie diese Funktionen eingesetzt werden.

### 10.1 Einstellung der Verstärkung mit Sender-Empfänger-Messköpfen und E110 EMAT-Wandlern

Standardmäßig stellt das 39DL PLUS die Verstärkung automatisch auf einen für genaueste Messwerte optimierten Wert. In den meisten Anwendungsbereichen der Korrosionsmessung funktioniert dies gut.

Unter besonderen Umständen muss jedoch die Verstärkung manuell eingestellt werden um einen genauen Messwert zu erhalten. Zum Beispiel ist es beim Messen bei hohen Temperaturen geraten, die Verstärkung zu erhöhen.


---

<b>HINWEIS</b>
----------------

Evident empfiehlt, dass die Verstärkung nur von einem erfahrenen Prüfer geändert wird, der das A-Bild analysieren und verstehen kann.

---

Mit den Sender-Empfänger-Messköpfen der Serie D79X und den E110 EMAT-Wandlern kann die Verstärkung manuell mit der Taste **[GAIN]** eingestellt werden. Die Verstärkung wird in Dezibel (dB) in der rechten unteren Ecke des Bildschirms angezeigt (siehe Abbildung 10-1 auf Seite 164).

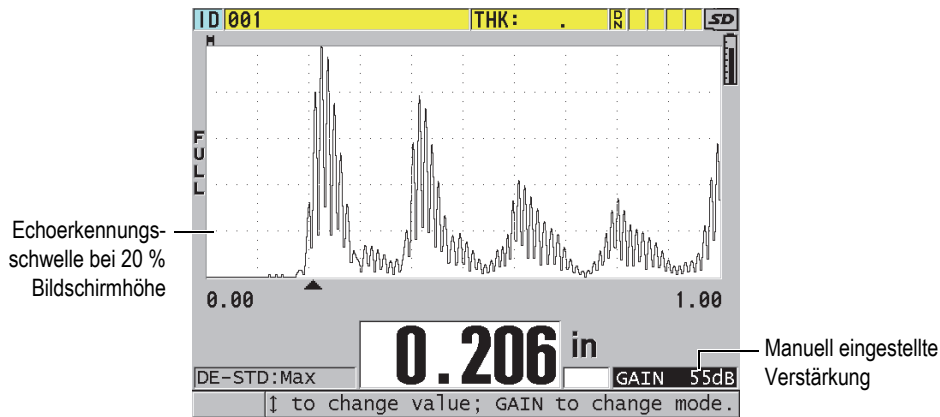

**Abbildung 10-1 Manuelle Einstellung der Verstärkung**

Wenn Sie aktiviert ist, ändert die manuelle Verstärkungseinstellung auch die Art und Weise in der die Echos im A-Bild angezeigt werden. Mit der Standardeinstellung der Verstärkung (automatisch) ist das gemessene Echomaximum auf dem Bildschirm sichtbar, so dass Sie die Position des gemessenen Echos leicht beobachten können, unabhängig von seiner Stärke oder der Verstärkung. Bei manueller Änderung der Verstärkung ändert sich die Höhe des angezeigten Echos ebenfalls. Es ist nun proportional zur aktuellen Echoamplitude am Empfängerausgang, so dass Sie Änderungen der Verstärkung sofort erkennen können.

Die Erkennungsschwelle für Maxima liegt bei 20 % Bildschirmhöhe, d. h. bei der ersten Matrixlinie über der Grundlinie in Abbildung 10-1 auf Seite 164. Die maximale Amplitude der gemessenen Echos muss an oder über dieser Schwelle liegen, sonst wird das Echo nicht zur Berechnung der Dicke bearbeitet.

### So wird die Verstärkung angezeigt, zurückgesetzt und geändert

1. Mit der Taste [GAIN] wird die aktuelle automatische Verstärkung angezeigt. Die Verstärkung erscheint in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Im A-Bild wird nun die Amplitude im Verhältnis zur Verstärkung angezeigt.
2. Stellen Sie mit [▲] oder [▼] die Verstärkung in Stufen von  $\pm 1$  dB ein. Die Verstärkung und die Höhe der Echos ändern sich entsprechend.
  - Erhöhen Sie die Verstärkung, wenn das auszuwertende Amplitudenmaximum unter 20 % Bildschirmhöhe liegt. Dadurch wird verhindert, dass das Messgerät bei Überspringen eines

---

Rückwandechos einen zu hohen Wert liest und die richtige Dicke zweimal misst (Verdoppelung).

- Setzen Sie die Verstärkung herab, wenn Störechos 20 % Bildschirmhöhe übersteigen.

So wird verhindert, dass das Messgerät ein Störecho statt des richtigen Rückwandechos erkennt.

3. Drücken Sie die Taste **[GAIN]** erneut, um den zuletzt eingestellten Wert wieder anzuzeigen.
4. Drücken Sie die Taste **[GAIN]** noch einmal, um zur automatischen Einstellung der Echohöhe zurückzuschalten.  
Der Standardmodus mit automatischer Verstärkungseinstellung ist durch das leere Feld **Gain** erkenntlich.

## 10.2 Einstellung der erweiterten Echounterdrückung mit Sender-Empfänger-Messköpfen



### ACHTUNG

Evident empfiehlt, dass die erweiterte Echounterdrückung nur von einem erfahrenen Prüfer eingesetzt wird, der die akustischen Eigenschaften des zu messenden Werkstoffs gut kennt. Der falsche Einsatz der erweiterten Echounterdrückung kann zu falschen Messwerten in dünnen Bereichen des zu prüfenden Materials führen.

---

Normalerweise wertet das 39DL PLUS Echos bis zu einer Dicke von nahezu null aus. Bestimmte Bedingungen jedoch, wie starke Korrosion nahe der Oberfläche, ein aluminiumhaltiger Werkstoff, eingeschlossene Fehler oder Lamination, können Echos hervorrufen, die das Gerät fälschlich als geringe Dicke interpretiert. Sind diese Echos höher als das gesuchte Rückwandecho, können mit der manuellen Einstellung der Verstärkung (siehe „Einstellung der Verstärkung mit Sender-Empfänger-Messköpfen und E110 EMAT-Wandlern“ auf Seite 163) falsche Ergebnisse nicht vermieden werden. Sie können aber mit der erweiterten Echounterdrückung zu Beginn des Messbereichs eine Zeitspanne definieren, in der das 39DL PLUS keine Echos auswertet und so Fehlmessungen verhütet werden.

## So wird die erweiterte Echounterdrückung eingesetzt

1. Drücken Sie die Taste **[WAVE ADJ]**.  
Der Parameter Wave Adjust und sein Wert werden angezeigt (siehe Abbildung 10-2 auf Seite 166).
2. Wählen Sie gegebenenfalls mit den Pfeiltasten **[▲]** und **[▼]** den Parameter **UNTRDRÜCK ERW.** an.  
Die erweiterte Echounterdrückung wird aktiviert, ihr Wert ist aber zunächst null. Das Messgerät zeigt weiterhin das Messfenster an.
3. Stellen Sie die Echounterdrückung mit den Pfeiltasten **[▶]** und **[◀]** so ein, dass alle ungewünschten Echos zu Beginn des Messbereichs ausgeschlossen werden.  
Der horizontale Balken über dem A-Bild zeigt die Länge der Echounterdrückung an (siehe Abbildung 10-2 auf Seite 166).

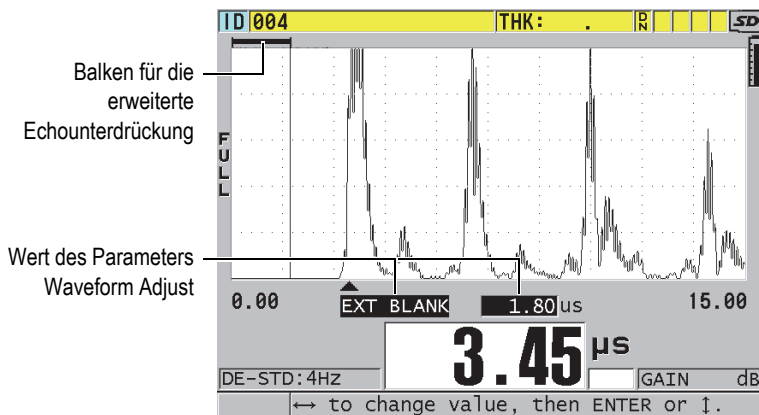


Abbildung 10-2 Einstellen der Länge der erweiterten Echounterdrückung

4. Um die erweiterte Echounterdrückung zu deaktivieren, stellen Sie mit der Taste **[◀]** ihren Wert wieder auf null.

### HINWEIS

Wenn der Messpunkt sich bei der Versetzung der erweiterten Echounterdrückung ändert, ändert sich eventuell auch die Höhe der Echos. Dies kommt daher, dass das 39DL PLUS im normalen A-Bild-Anzeigemodus versucht, die optimale Höhe einzustellen.

Darüber hinaus sucht das Gerät auch den Anfang des Echos, da dieser Wert die Genauigkeit der Messung mitbestimmt. Wenn also die erweiterte Echounterdrückung in ein Echo hineinreicht, statt links von ihm zu liegen, kann das Messgerät nicht genau messen.

## 10.3 B-Bild

Ein B-Bild ist eine Querschnittsabbildung der gemessenen Dicken. Das 39DL PLUS kann B-Bilddaten erfassen und anzeigen (siehe Abbildung 10-3 auf Seite 167). Sobald das B-Bild aktiviert wird, baut sich das Dickenprofil auf und rollt auf dem Bildschirm ab. Ein erfasstes B-Bild kann auf dem Bildschirm eingefroren werden und die aufgezeichneten Dicken können dann überprüft werden.


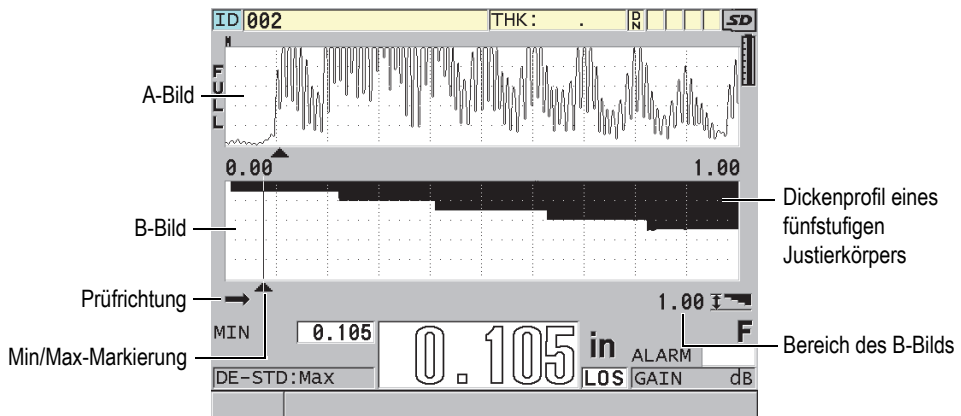


Abbildung 10-3 B-Bild eines fünfstufigen Justierkörpers

Bei laufendem B-Bild können einzelne Dicken, das aktive B-Bild auf dem Bildschirm (mit allen seinen Dicken) oder die gesamte Prüfung (bis 10 Messwerte) gespeichert werden (siehe Abschnitt „B-Bilder, A-Bilder oder Dicken speichern“ auf Seite 173).

Das B-Bild wird im Fenster **B-BILD** aktiviert und konfiguriert (siehe Abbildung 10-4 auf Seite 168). Es wird mit **B-BILD** in dem mit Taste **[SETUP MENU]** aufgerufenen Menü ausgewählt.

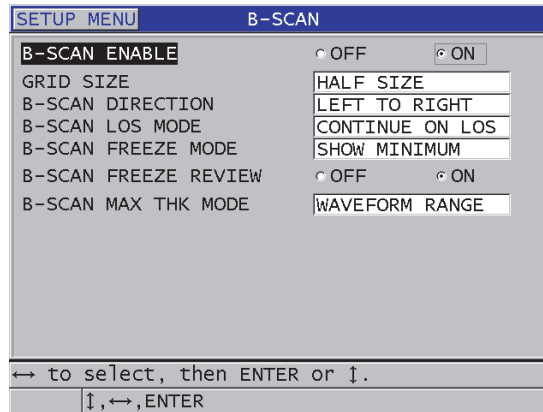

**Abbildung 10-4 Ändern der B-Bildparameter**

Das Fenster **B-BILD** enthält folgende Parameter:

### **GRÖSSE RASTER**

Bestimmt die Größe des B-Bildes mit folgenden zwei Optionen (siehe Abbildung 10-5 auf Seite 169):

#### **HALBE GRÖSSE**

Zeigt ein A-Bild von halber Bildschirmgröße und ein B-Bild von halber Bildschirmgröße an.

#### **GANZE GRÖSSE**

Zeigt das B-Bild auf dem gesamten Anzeigebereich an.



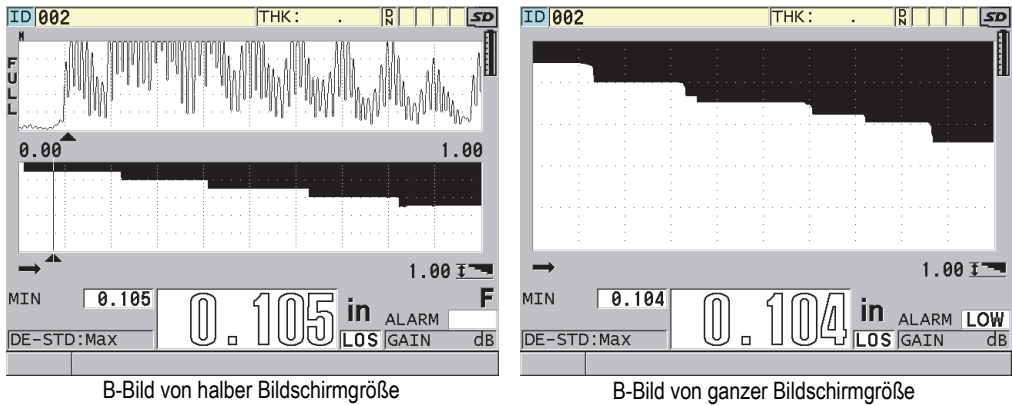


Abbildung 10-5 Halbes und ganzes B-Bild

**RICHTUNG:**

Wählen Sie die B-Bild-Richtung entsprechend der Messkopfbewegung aus. Ein Pfeil unter der linken unteren Ecke des B-Bilds zeigt die Richtung des Messkopfs an (siehe Abbildung 10-6 auf Seite 169). Die Daten fangen an in der entgegengesetzten Richtung auf dem Bildschirm zu erscheinen.

**LINKS -> RECHTS**

Der Messkopf prüft den Prüfling von links nach rechts, die Prüfdaten erscheinen rechts auf dem Bildschirm und laufen nach links ab.

**RECHTS -> LINKS**

Der Messkopf prüft das Prüfteil von rechts nach links, die Prüfdaten erscheinen links auf dem Bildschirm und laufen nach rechts ab.

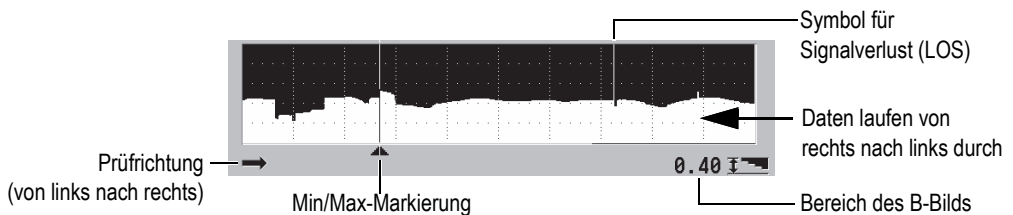


Abbildung 10-6 Elemente des B-Bilds

## **MODUS B-BILD SIGNVERL**

Bestimmt, wie das B-Bild sich bei Signalverlust verhält.

### **STOPP BEI SIGNALVERLUST**

Das B-Bild stoppt bei Signalverlust. Bei Wiederaufnahme der Messungen wird eine feine weiße Linie in das B-Bild eingefügt, die den Signalverlust markiert (siehe Abbildung 10-6 auf Seite 169).

### **WEITER BEI SIGNVERLUST**

Das B-Bild läuft bei Signalverlust weiter.

## **MODUS B-BILD EINFRIEREN**

Bestimmt welches A-Bild mit seinem Messwert angezeigt wird, wenn bei aktiviertem B-Bild die Taste **[FREEZE]** gedrückt wird.

### **MINIMUM ANZ.**

Zeigt A-Bild und Wert der niedrigsten Dicke, die bei der Prüfung erfasst wurde an.

### **MAXIMUM ANZ.**

Zeigt A-Bild und Wert der größten Dicke, die bei der Prüfung erfasst wurde an.

### **AKTUEL ANZ.**

Zeigt den letzten Wert an, der vor Drücken der Taste **[FREEZE]** gemessen wurde.

## **B-BILD EINF. ÜBERPRÜF**

Wenn diese Funktion im B-Bild aktiviert wird, friert bei Drücken der Taste **[FREEZE]** das B-Bild im Überprüfungsmodus ein. In diesem Modus zeigt eine vertikale Linie, die Überprüfungsmarkierung, den Messort der angezeigten Dicke an (siehe Abbildung 10-7 auf Seite 171). Die angezeigte Dicke ist die größte, die kleinste oder die aktuelle Dicke, je nachdem, welche Option unter **MODUS B-BILD EINFRIEREN** ausgewählt wurde. Das 39DL PLUS zeigt sowohl die Dicke als auch das entsprechende A-Bild an. Mit den Pfeiltasten **[◀]** und **[▶]** wird die Überprüfungsmarkierung versetzt und die Dicke an der Markierung angezeigt.

### TIPP

Wenn der minimale, bzw. der maximale Wert aus dem B-Bild heraus gerückt ist, wird die Überprüfungsmarkierung mit [FREEZE] auf der minimalen, bzw. maximalen Dicke im B-Bild zentriert.

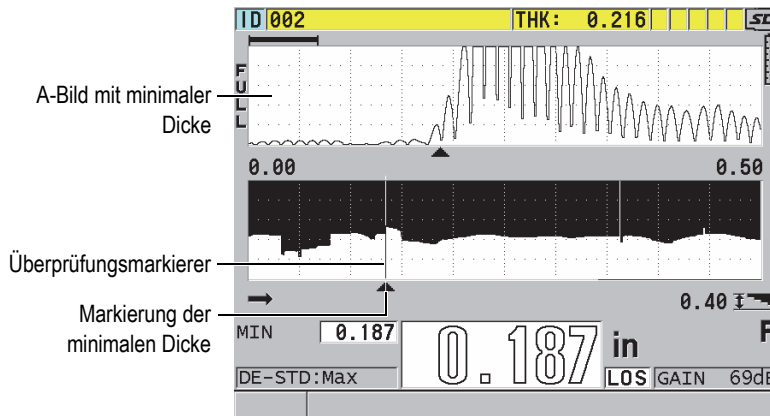


Abbildung 10-7 Elemente des eingefrorenen B-Bilds zur Überprüfung

### MODUS B-BILD MAX DICKE:

Bestimmt die vertikale Skala des B-Bilds. Zur Verfügung stehen folgende zwei Optionen:

#### A-BILDBEREICH

Das obere und untere Ende der vertikalen Skala entsprechen Beginn und Ende des Anzeigebereichs des A-Bilds.

#### ANGEGEB. DICKE

Das obere Ende der vertikalen Skala entspricht dem Wert null und das untere Ende der Skala ist der im eingblendeten Parameter **B-BILD MAX DICKE** eingegebene Wert. Der zulässige Bereich reicht von 0,00 mm bis 635,00 mm (0,000 Zoll bis 25,000 Zoll).

### HINWEIS

Evident rät davon ab, die A-Bild-Zoomfunktion einzustellen, wenn **B-BILD MAX DICKE** auf **A-BILDBEREICH** eingestellt ist. Der Zoom justiert Start- und Endpunkt des A-Bildbereichs ständig nach, wodurch im B-Bild mit der Änderung der Dicke auch der Maßstab geändert wird.

---

## 10.3.1 Aktivieren der B-Bildfunktion

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie das B-Bild aktiviert und eingesetzt wird.

### So wird das B-Bild eingesetzt

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[SETUP MENU]**.
2. Wählen Sie den Menüpunkt **B-BILD** aus.
3. Stellen Sie im Fenster **B-BILD** den Parameter **B-BILD AKT.** auf **AKT.** und die anderen B-Bildparameter wie gewünscht ein (siehe Abschnitt „B-Bild“ auf Seite 167).
4. Mit Taste **[MEAS]** gelangen Sie mit aktiviertem B-Bild zurück zum Messfenster. Das B-Bild beginnt den Querschnitt des Werkstoffs aufzuzeichnen, sobald der erste Messwert, der kein Signalverlust ist, erfasst wird.
5. Um die Aufzeichnung von B-Bild-Daten zu stoppen:  
Drücken Sie die Taste **[FREEZE]**.  
ODER  
Wenn der **MODUS B-BILD SIGNVERL** auf **SIGNVERL: STOPP** eingestellt ist, koppeln Sie einfach den Messkopf vom Prüfling ab.
6. Bei eingefrorenem B-Bild und wenn **B-BILD EINFR. ÜBERPRÜF** auf **AKT.** eingestellt ist, versetzen Sie mit den Pfeiltasten **[◀]** und **[▶]** die Überprüfungsmarkierung und lesen Sie die Dicke an der Markiererposition ab.
7. Um das B-Bild zurückzusetzen und ein neues B-Bild zu beginnen, drücken Sie Taste **[MEAS]** erneut.
8. Für weitere Einzelheiten zum Speichern von B-Bild-Daten siehe „B-Bilder, A-Bilder oder Dicken speichern“ auf Seite 173.

## 10.3.2 B-Bildalarmmodus

Im B-Bild kann eine untere und eine obere Alarmschwelle angegeben werden und der visuelle und akustische Alarm kann **AKTIVIERT** und **DEAKTIVIERT** werden. Der B-Bildalarmmodus entspricht dem normalen Alarmmodus (siehe Abschnitt „Alarmer“ auf Seite 142), nur werden im B-Bildraster die Alarmlinien angezeigt, wenn die Alarmschwellen innerhalb des Dickenbereichs des B-Bilds liegen. Die Alarme funktionieren auch, wenn Sie im B-Bild im Überprüfungsmodus Dicken auf einem eingefrorenen Bildschirm überprüfen.

### So wird der B-Bildalarmmodus eingesetzt

1. Aktivieren und konfigurieren Sie das B-Bild (siehe „Aktivieren der B-Bildfunktion“ auf Seite 172).
2. Drücken Sie im Messfenster Taste **[SETUP MENU]**.
3. Wählen Sie auf dem Menü **ALARM** aus.
4. Verfahren Sie im Fenster **ALARM** wie folgt:
  - a) Stellen Sie **ALARM AKT.** auf **AKT.**
  - b) Stellen Sie **ALARM-MODUS** auf **B-BILD**.
  - c) Geben Sie die gewünschten Werte in **UNT. ALARMGRENZE** und **OB. ALARMGRENZE** ein.
5. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.
6. Im B-Bild erscheinen sodann die roten Alarmlinien (siehe Abbildung 8-5 auf Seite 145).

## 10.3.3 B-Bilder, A-Bilder oder Dicken speichern

Das 39DL PLUS kann im B-Bildmodus die folgenden Aufgaben ausführen:

- bei laufendem B-Bild eine aktive Dicke speichern
- bei der Überprüfung im eingefrorenen B-Bild einen Messwert speichern
- alle Dicken eines B-Bild-Fensters (600 Messwerte) zusammen mit der minimalen bzw. maximalen Dicke des eingefrorenen B-Bilds speichern
- alle Dicken eines B-Bildfensters (600 Messwerte) zusammen mit der minimalen bzw. maximalen Dicke und dem A-Bild des eingefrorenen B-Bilds speichern
- den gesamten Verlauf eines B-Bilds mit bis zu 10 Dicken, der minimalen und maximalen Dicke, sowie dem A-Bild und dem eingefrorenen B-Bild speichern

### So wird eine aktive Dicke bei laufendem B-Bild gespeichert

- ◆ Drücken Sie die Taste **[SAVE/SEND]**.

### So wird eine beliebige Dicke in einem eingefrorenen B-Bild gespeichert

1. Schalten Sie bei aktiviertem B-Bild mit Taste **[FREEZE]** in den Überprüfungsmodus um.
2. Überprüfen Sie mit den Pfeiltasten **[◀]** und **[▶]** die Dicken im eingefrorenen B-Bild.
3. Speichern Sie mit der Taste **[SAVE/SEND]** die Dicke an der Überprüfungsmarkierung im Messwertspeicher.

### So wird die minimale oder maximale Dicke eines eingefrorenen B-Bilds gespeichert

1. Stellen Sie **MODUS B-BILD EINF.** auf **MINIMUM ANZ.** oder **MAXIMUM ANZ.** ein.  
Das Gerät zeigt dann die minimale bzw. maximale Dicke mit dem entsprechenden A-Bild an.
2. Schalten Sie bei aktiviertem B-Bild mit Taste **[FREEZE]** in den Überprüfungsmodus um.
3. Drücken Sie, während die minimale oder maximale Dicke angezeigt wird, Taste **[SAVE/SEND]**.

### So wird das A-Bild des Minimums oder des Maximums zusammen mit dem eingefrorenen B-Bild gespeichert

1. Stellen Sie **MODUS B-BILD EINF.** auf **MINIMUM ANZ.** oder **MAXIMUM ANZ.** ein.  
Das Gerät zeigt dann die minimale bzw. maximale Dicke mit dem entsprechenden A-Bild an.
2. Schalten Sie bei aktiviertem B-Bild mit Taste **[FREEZE]** in den Überprüfungsmodus um.
3. Drücken Sie, während die minimale oder maximale Dicke angezeigt wird, die Tasten **[2nd F]**, **[SAVE/SEND]** (**WAVEFORM**).

### So wird das gesamte B-Bild gespeichert

1. Drücken Sie im aktiven oder eingefrorenen B-Bild die Tasten **[2nd F]**, **[SAVE/SEND]** (**WAVEFORM**).

---

Die Meldung **Save B-Scan history?** (gesamten B-Bild-Verlauf speichern?) wird im Hilfebalken angezeigt.

2. Wählen Sie **Ja** oder **Nein**:

**Ja**

Speichert den Verlauf des gesamten B-Bilds, mit der minimalen und maximalen Dicke und den entsprechenden A-Bildern.

**Nein**

Speichert das aktuelle B-Bild und das A-Bild.

---

**HINWEIS**

Beim Speichern eines B-Bilds im Messwertspeicher werden die Dicken der 600 auf dem Bildschirm erscheinenden Datenpunkte gespeichert. Alle Dicken des gespeicherten B-Bilds können im ID-Überprüfungsmodus überprüft werden. Hierzu das gespeicherte B-Bild aufrufen und mit den Pfeiltasten [◀] und [▶] die Dicken einzeln überprüfen.

---

**HINWEIS**

Es können maximal 10000 Dicken in einem B-Bild gespeichert werden. Wenn 10000 Messpunkte gespeichert sind, fordert das Messgerät Sie auf, die B-Bild-Historie zu speichern oder das B-Bild ohne Speichern zurückzusetzen.

---

## 10.4 DB-Matrix

Die Datenbankmatrix (DB-Matrix) ist eine tabellarische, zweidimensionale Darstellung von Daten. Mit dieser Darstellungsart können Sie sich in allen Richtungen frei in einer Matrix bewegen, statt einer festgelegten Liste von ID-Nummer folgen zu müssen. Anstatt eine automatisch erhöhte ID-Reihe zu durchlaufen, können Sie mit den Pfeiltasten zu einer beliebigen Stelle gelangen. Es können das A-Bild, die DB-Matrix und der Messwert gleichzeitig angezeigt werden (siehe Abbildung 10-8 auf Seite 176). Mit den Matrixzellen können auch Symbole angezeigt werden, oder Hintergrundfarben, die dem Bereich entsprechen, in dem der Messwert liegt.

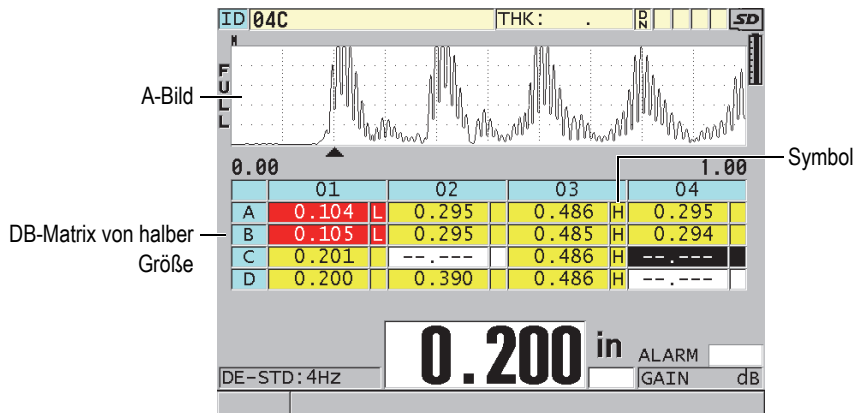


Abbildung 10-8 Beispiel für DB-Matrix von halber Größe

### 10.4.1 DB-Matrix aktivieren und konfigurieren

Die Optionen der DB-Matrix werden im Fenster **DB-MATRIX** aktiviert und konfiguriert.

#### So wird die DB-Matrix aktiviert und konfiguriert

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[SETUP MENU]**.
2. Wählen Sie auf dem Menü das Element **DB-MATRIX** an.
3. Führen Sie im Fenster **DB-MATRIX** (siehe Abbildung 10-9 auf Seite 177) folgende Schritte aus:



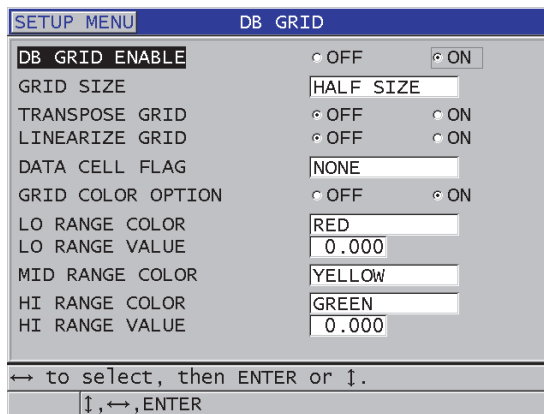


Abbildung 10-9 Ändern der Parameter der DB-Matrix

4. Stellen Sie **DB-MATRIX AKT.** auf **Akt.** Die DB-Matrix ist nun aktiviert.
5. Wählen Sie unter **GRÖSSE MATRIX** die gewünschte Option aus (siehe Abbildung 10-10 auf Seite 178):

#### HALBE GRÖSSE


Zeigt ein A-Bild von halber Bildschirmgröße und eine DB-Matrix von halber Bildschirmgröße an. Es werden bis zu fünf Zeilen angezeigt.

#### GANZE GRÖSSE


Die DB-Matrix wird auf dem ganzen Bildschirm angezeigt. Es werden bis zu elf Zeilen angezeigt.

#### HINWEIS

Bei beiden Optionen ändert sich die Anzahl Spalten mit der Länge des Spaltentitels und mit den in den Datenzellen angezeigten Symbolen.

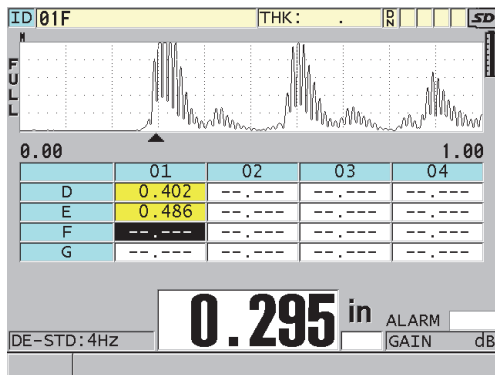

DB-Matrix von halber Größe

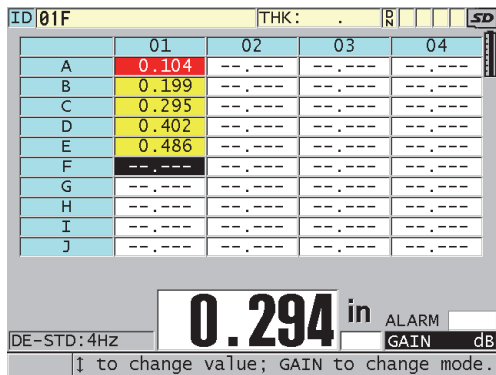

DB-Matrix von ganzer Größe

Abbildung 10-10 DB-Matrix von halber und ganzer Größe

- Stellen Sie **MATRIX UMKEHR.** auf **AKT.**, wenn Zeilen und Spalten ausgetauscht werden sollen (siehe Abbildung 10-11 auf Seite 178).

**MATRIX UMKEHR.** eingestellt auf **DEAKT.**

	A	B	C	D
01	---	---	---	---
02	---	---	---	---
03	---	---	---	---
04	---	---	---	---

**MATRIX UMKEHR.** eingestellt auf **AKT.**

	01	02	03	04
A	---	---	---	---
B	---	---	---	---
C	---	---	---	---
D	---	---	---	---

Abbildung 10-11 Austausch von Zeilen und Spalten in der Matrix (Beispiel)

### HINWEIS

Die ID-Nummern erhöhen sich in der beim ursprünglichen Erstellen der Datei festgelegten Reihenfolge, unabhängig von der Einstellung von **MATRIX UMKEHR.**

- Stellen Sie, um die ID-Nummern der Matrix in linearer Form anzuzeigen, **MATRIX LINEAR** auf **AKT.** ein (siehe Abbildung 10-12 auf Seite 179).

ID	THICKNESS
A01	-- ----
A02	-- .----
A03	-- .----
A04	-- .----

Abbildung 10-12 Lineare Matrix (Beispiel)

8. Stellen Sie unter **SYMBOL (Zelle)** ein, welches Messsymbol in den Datenzellen der DB-Matrix angezeigt wird. Es kann nur ein Symbol angezeigt werden. Das Messsymbol ist ein Buchstabe, der in einem kleinen Feld rechts der Dicke in der Datenzelle erscheint (siehe Abbildung 10-8 auf Seite 176). Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

**OHNE**

Es wird kein Messsymbol angezeigt.

**MIN/MAX**

„m“ zeigt die minimale Dicke an.

„M“ zeigt die maximale Dicke an

**ALARM**

„L“ zeigt alle Arten von Tiefschwellenalarm an, inklusive normalem Tiefschwellenalarm oder vorherigem Dickenalarm.

„H“ zeigt ein Überschreiten des oberen Grenzwertes an.

**A-BILD**

„W“ zeigt an, dass mit der Dicke ein A-Bild (Wellenform) gespeichert wurde.

9. Mit **GRID COLOR OPTION** (Optionen der Matrixfarben) auf **AKT.** werden Hintergrundfarben für alle Zellen aktiviert, die angeben, ob der Messwert im niedrigen, mittleren oder hohen Bereich liegt.
10. Stellen Sie **LO RANGE COLOR** (Farbe des unteren Bereichs) auf die Hintergrundfarbe ein (**RED, YELLOW** oder **GREEN** - rot, gelb, grün), die angibt, dass der Messwert in der Zelle unter dem Wert in **LO RANGE VALUE** liegt.
11. Stellen Sie **MID RANGE COLOR** (Farbe des mittleren Bereichs) auf die Hintergrundfarbe ein (**RED, YELLOW** oder **GREEN** - rot, gelb, grün), die angibt, dass der Messwert in der Zelle zwischen dem Wert von **LO RANGE VALUE** und **HI RANGE VALUE** liegt.
12. Stellen Sie **HI RANGE VALUE** (Farbe des oberen Bereichs) auf die Hintergrundfarbe ein (**RED, YELLOW** oder **GREEN** - rot, gelb, grün), die angibt, dass der Messwert in der Zelle über dem Wert von **HI RANGE VALUE** liegt.

## 10.4.2 Die hervorgehobene Zelle in der DB-Matrix ändern

Die ausgewählte Zelle kann leicht mit den Pfeiltasten in der DB-Matrix erreicht werden.

### So wird die hervorgehobene Zelle in einer DB-Matrix geändert

1. Aktivieren und konfigurieren Sie die DB-Matrix (siehe „DB-Matrix aktivieren und konfigurieren“ auf Seite 176).
2. Drücken Sie im Messfenster die Taste [ID#].
3. Im ID-Überprüfungsfenster (siehe Abbildung 10-13 auf Seite 180):
  - a) Mit [▲], [▼], [◀] und [▶] heben Sie die gewünschte Matrixzelle hervor.
  - b) Drücken Sie [2nd F], [▲], um zur letzten ID der Datei zu gelangen.
  - c) Mit [2nd F], [▼] gelangen Sie zur ersten ID der Datei.
  - d) Mit [ID#] können Sie jederzeit die angezeigte ID bearbeiten.

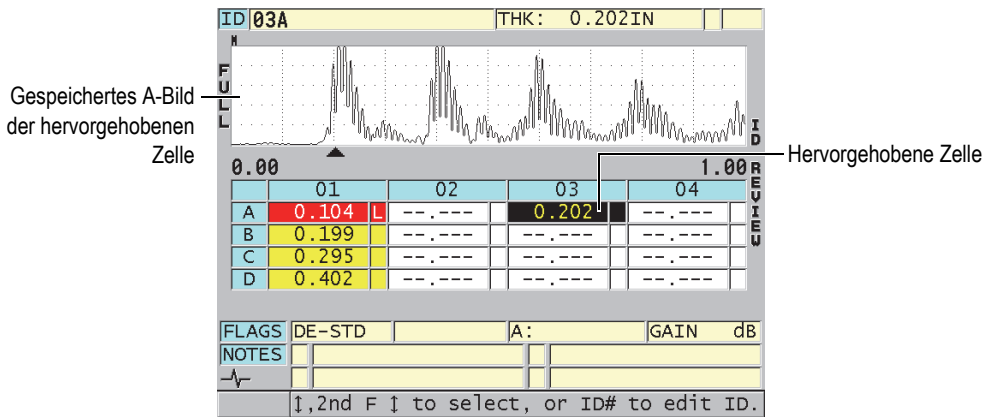


Abbildung 10-13 Hervorgehobene Zelle der DB-Matrix bei der ID-Überprüfung

4. Drücken Sie die Taste [MEAS], um zum Messfenster zurückzuschalten, wobei statt der aktuellen ID-Nummer, die im ID-Überprüfungsfenster hervorgehobene ID angezeigt wird.

ODER

Drücken Sie die Tasten [2nd F], [MEAS], um zum Messfenster zurückzuschalten, ohne dass die aktuelle ID-Nummer geändert wird. Die aktuelle Messort-ID ist die letzte aktive Messort-ID im Messfenster.

## 10.4.3 Dicken in der DB-Matrix speichern

### So werden Messwerte in einer DB-Matrix gespeichert

1. Aktivieren und konfigurieren Sie die DB-Matrix (siehe „DB-Matrix aktivieren und konfigurieren“ auf Seite 176).
2. Heben Sie die gewünschte Zelle in der DB-Matrix hervor (siehe „Die hervorgehobene Zelle in der DB-Matrix ändern“ auf Seite 180).
3. Drücken Sie im Messfenster, während die Dicke angezeigt wird, auf **[SAVE/SEND]** um die Dicke zu speichern.

ODER

Mit **[2nd F]**, **[SAVE/SEND]** (**WAVEFORM**) die Dicke und ihr A-Bild speichern.

Die angezeigte Dicke und Angaben über die Konfiguration werden unter der aktiven ID in der hervorgehobenen Zelle der DB-Matrix gespeichert. Ist beim Drücken von **[SAVE/SEND]** das Messwertfeld leer, wird statt der Dicke der Wert „--.--“ gespeichert.

Die ID-Nummer erhöht sich automatisch auf die nächste Nummer in der Sequenz. Die neue ID-Nummer wird auf dem ID-Balken angezeigt und ihre Zelle wird in der Matrix hervorgehoben. Wenn die ID-Nummer nicht erhöht werden kann, zeigt ein langes akustisches Signal dies an und eine Meldung gibt an, warum die ID-Nummer nicht erhöht werden kann. In diesem Fall ändert sich die ID-Nummer auf dem Bildschirm nicht.

## 10.4.4 Ein- oder angefügten Zellen der DB-Matrix anzeigen

Es können Zellen in die Matrix ein- oder an sie angefügt werden. Um das Matrixformat beizubehalten, erscheint die ein- oder angefügte Zelle nicht. Jedoch wird der Hintergrund der Zelle, nach der sie eingefügt oder an die sie angefügt wurde grau (siehe Abbildung 10-14 auf Seite 181).

	01	02	03	04
A	0.104	---	0.202	---
B	0.199	---	---	---
C	0.295	---	---	---
D	0.402	---	---	---

Zelle mit ein- oder angefügter Zelle

Abbildung 10-14 Beispiel für eingefügte Zelle

## So wird eine in eine DB-Matrix ein- oder angefügte Zelle angezeigt

1. Aktivieren und konfigurieren Sie die DB-Matrix (siehe „DB-Matrix aktivieren und konfigurieren“ auf Seite 176).
2. Drücken Sie die Taste **[ID#]** und wählen Sie dann mit den Pfeiltasten die graue Zelle aus.
3. Drücken Sie die Taste **[ZOOM]**.  
Die Matrix wird linear angezeigt und die ein- oder angefügte ID-Nummer ist zu sehen (siehe Abbildung 10-15 auf Seite 182).

ID	THICKNESS	
01A	0.104	L
01B	0.199	
01BB	0.200	
01C	0.295	

Eingefügte Zelle —

Abbildung 10-15 Gezoomte Anzeige einer eingefügten Zelle

4. Um zur normalen DB-Matrix zurückzugelangen, Taste **[ZOOM]** ein zweites Mal drücken.

## 10.5 Konfiguration der Messparameter für die AVG/MIN-Funktion

Mit der Funktion AVG/MIN wird der Mittelwert oder der kleinste Messwert einer Serie von aufeinanderfolgenden Dicken im Messwertspeicher gespeichert.

### So wird die Option AVG/MIN konfiguriert

1. Drücken Sie hierzu im Messfenster die Taste **[SETUP MENU]**.
2. Wählen Sie auf dem Menü das Element **AVG/MIN** an.
3. Verfahren Sie im Fenster **AVG/MIN** (siehe Abbildung 10-16 auf Seite 183) wie folgt:
  - a) Aktivieren Sie unter **AVG/MIN ENABLE** die Funktion Mittel/Minimum.
  - b) Stellen Sie **MODUS** auf **AVERAGE** (Mittelwert) ein, um den Mittelwert einer Messreihe zu berechnen oder auf **MINIMUM**, um die kleinste Dicke der Messreihe zu berechnen.
  - c) Stellen Sie unter **# OF READINGS** (Anzahl Messwerte) die Anzahl Messwerte in der Messreihe ein (2, 3 oder 4).

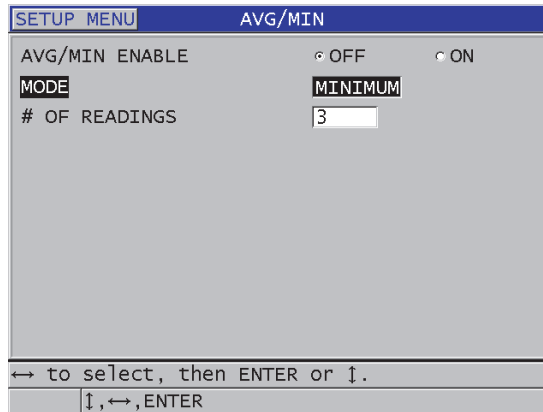


Abbildung 10-16 Dialogfeld AVG/MIN

4. Mit Taste [MEAS] gelangen Sie zurück zum Messfenster.

## 10.6 Messen mit der AVG/MIN-Funktion

Wenn die Funktion AVG/MIN aktiviert ist, erscheinen im Messfenster über der aktuellen Dicke die letzten Messwerte (bis zu vier), sowie der Mittelwert oder die kleinste Dicke (siehe Abbildung 10-17 auf Seite 184).

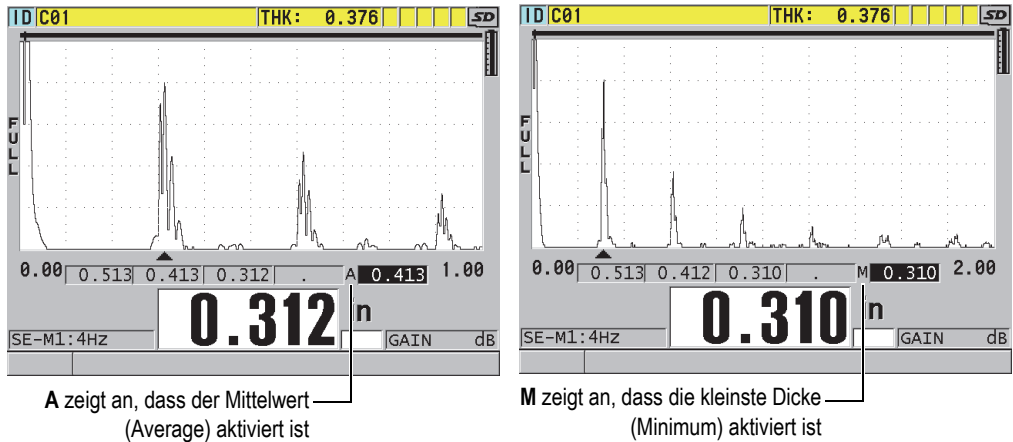


Abbildung 10-17 Messfenster mit aktiver Funktion AVG/MIN (Beispiel)

### So wird die Dicke mit der Funktion AVG/MIN gemessen

1. Aktivieren und konfigurieren Sie die Funktion **AVG/MIN** (siehe Abschnitt „Konfiguration der Messparameter für die AVG/MIN-Funktion“ auf Seite 182).
2. Koppeln Sie den Messkopf an den Prüfling an.  
Die Dicke wird auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste **[SAVE/SEND]**, um die Dicke im Feld links außen anzuzeigen.  
Bei jedem Druck auf die Taste **[SAVE/SEND]** wird die aktuelle Dicke im nächsten grauen Feld rechts angezeigt. Dabei wird das Minimum oder der Mittelwert der Dicken automatisch berechnet und im Feld rechts außen angezeigt.
4. Wenn ein Messwert ersetzt werden soll, mit den Pfeiltasten **[◀]** und **[▶]** ein anderes Feld hervorheben, dann mit Taste **[SAVE/SEND]** den neuen Messwert speichern.
5. Drücken Sie, wenn das Feld des kleinsten oder des Mittelwertes hervorgehoben ist, Taste **[SAVE/SEND]** ein letztes Mal, um diesen Wert im Messwertspeicher unter der aktuellen ID-Nummer zu speichern und alle Felder zu leeren.

ODER

Löschen Sie mit **[MEAS]** den Inhalt aller Felder, ohne die Werte im Messwertspeicher zu speichern.



## 10.7 Temperaturkorrektur

Das 39DL PLUS kann durch Temperaturänderungen hervorgerufene Schwankungen der Schallgeschwindigkeit korrigieren. Diese Funktion ist praktisch, wenn z. B. der Justierkörper Zimmertemperatur hat, der Prüfling aber eine höhere Temperatur.

Mit der Temperaturkorrektur können Sie die Temperatur des Justierkörpers in °F oder °C eingeben. Sie können manuell eine feststehende hohe Temperatur eingeben, eine Temperatur für den aktiven ID-Messort eingeben oder automatisch die Temperatur von einem als Option erhältlichen Thermosensor ablesen.

Die Schallgeschwindigkeit der meisten Stahlsorten steigt bei einem Temperaturanstieg von 55 °C um 1 %. Mit der folgenden Gleichung wird die Änderung der Schallgeschwindigkeit bei Temperaturanstieg korrigiert.

$$\text{Temperature corrected thickness} = \text{MTI} \times V_0 \times (1 + (k \times (T_1 - T_0)))$$

Wobei:

MTI = Measured time interval (gemessenes Zeitintervall)

$V_0$  = Schallgeschwindigkeit im justierten Justierkörper

$T_1$  = Aktuelle Temperatur des Werkstoffs

$T_0$  = Temperatur bei der Justierung

k = Temperaturkoeffizient (normalerweise für Grad Celsius  $-0,00018$ )

Mit einem Temperaturkoeffizient von  $-0,00018$  für °C wird eine Änderung der Schallgeschwindigkeit von 0,0001 % pro 55 °C Temperaturanstieg angenommen.

### So wird die Temperaturkorrektur eingestellt

1. Drücken Sie die Taste **[SETUP MENU]**.
2. Wählen Sie auf dem Menü **TEMPVERGL.** aus.
3. Verfahren Sie im Fenster **TEMPVERGL.** wie folgt (siehe Abbildung 10-18 auf Seite 186):
  - a) Stellen Sie **TEMPKOMP AKT.** auf **AKT.**, um die Temperaturkorrektur zu aktivieren.
  - b) Stellen Sie unter **EINHEIT TEMP** die gewünschte Maßeinheit der Temperatur ein (**FAHRENHEIT** oder **CELSIUS**).
  - c) Stellen Sie unter **JUSTIERTEMP** die Temperatur des zur Justierung eingesetzten Justierkörpers ein. Der zulässige Bereich ist  $-10$  °C bis  $500$  °C.

- d) Stellen Sie unter **TEMP-KOEFFIZIENT** den gewünschten Wert ein (normalerweise bei Stahl und in Grad Celsius  $-0,00018$ ).
- e) Stellen Sie unter **AKTUELLE TEMP** die tatsächliche Temperatur des Prüflings ein.

---

### HINWEIS

Ein negatives Vorzeichen kann eingegeben werden, indem mit den Pfeiltasten [▶] oder [◀] der Cursor über das Zeichen „+“ oder „-“ gebracht wird und dann mit den Tasten [▲] und [▼] das Vorzeichen geändert wird.

---

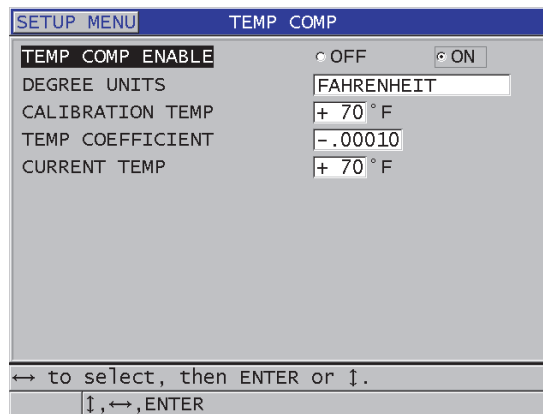


Abbildung 10-18 Fenster TEMPVERGL.

4. Mit Taste [MEAS] gelangen Sie mit aktivierter Temperaturkorrektur zurück zum Messfenster (siehe Abbildung 10-19 auf Seite 187). Die gemessenen Dicken werden nun anhand der unter **JUSTIERTEMP**, **AKTUELLE TEMP** und **TEMP-KOEFFIZIENT** eingegebenen Werte für die Temperatur korrigiert.

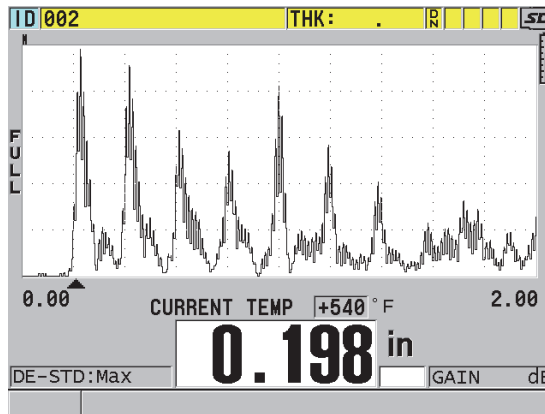


Abbildung 10-19 Anzeige von Daten mit Temperaturkorrektur

5. Ist die Temperaturkorrektur aktiviert, und ändert sich im Laufe der Prüfung die Temperatur des Prüflings, kann der Parameter **AKTUELLE TEMP** schnell wie folgt geändert werden:
- Drücken Sie die Tasten [2nd F], [XDCR RECALL] (REF VALUE).
  - Im Fenster **AKTUELLE TEMPERATUR** die neue aktuelle Temperatur eingeben.

#### HINWEIS

Die aktuelle Temperatur wird mit der Dicke im geräteeigenen Messwertspeicher gespeichert.



# 11. Messwertspeicher

In diesem Kapitel wird erklärt, wie mit dem geräteeigenen Messwertspeicher des 39DL PLUS Daten verwaltet werden.

## 11.1 Prüfdatenspeicher

Der Messwertspeicher des 39DL PLUS beruht auf dem PC-Dateiformat. Es wird jeweils nur eine Datei geöffnet. Der Messwert wird in der aktiven Datei unter einer Messort-ID-Nummer gespeichert. Bei jedem Druck auf die Taste **[SAVE/SEND]** wird der angezeigte Wert in der aktiven Datei unter der aktuellen ID-Nummer gespeichert. Die ID-Nummer wird automatisch für den nächsten Messwert erhöht. Bei Drücken der Taste **[FILE]** erscheint der Name der aktiven Datei auf dem ID-Balken über dem Menü (siehe Abbildung 11-1 auf Seite 189).

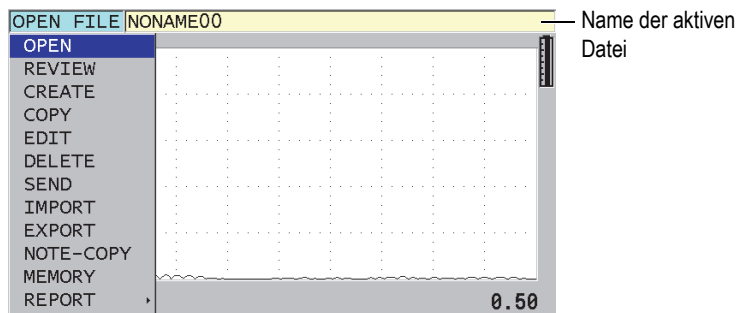



Abbildung 11-1 Name der aktiven Datei auf dem ID-Balken

Eine Datei enthält auch definierbare Kopfzeilenparameter, die den Dateiinhalt näher beschreiben. Es kann eine Notizfunktion aktiviert werden, mit der jeder ID-Nummer oder jeder Serie von ID-Nummern bis zu vier Notizen hinzugefügt werden können. In der Datei können Sie den ID-Nummernbereich organisieren, das Datenformat und die gespeicherten Informationen auswählen. Tabelle 10 auf Seite 190 wird der Inhalt der Dateien zusammengefasst und angegeben, wo Sie weitere Informationen finden können.

**Tabelle 10 Zusammenfassung des Dateiinhalts**

Inhalt	Beschreibung	Siehe Abschnitt
Titel	Zusätzliche Parameter, die den Inhalt der Datei und die Prüfumstände beschreiben	„Erstellen einer Messdatendatei“ auf Seite 193
Messdaten	sind nach vordefinierter ID-Nummer und Dateiarart geordnet	„Verschiedene Formate der Prüfwertdateien“ auf Seite 195
	Datenformat durch Dateimodus bestimmt	„Datenmodi“ auf Seite 212
	Gespeicherte Daten (Dicke, mit oder ohne A-Bild) werden im Setup-Menü konfiguriert	„Speichern der Messwerte“ auf Seite 95
Anmerkungen	Sind in einer Notiztabelle zentralisiert	„Anmerkungen“ auf Seite 222
	Sind einer ID-Nummer oder einer Reihe von ID-Nummern zugeordnet	„Einer ID-Nummer oder einer Reihe von ID-Nummern eine Notiz hinzufügen“ auf Seite 224

Die Messwertspeicherparameter werden auf dem ID-Balken am oberen Messfensterrand (siehe Abbildung 11-2 auf Seite 191) angegeben.

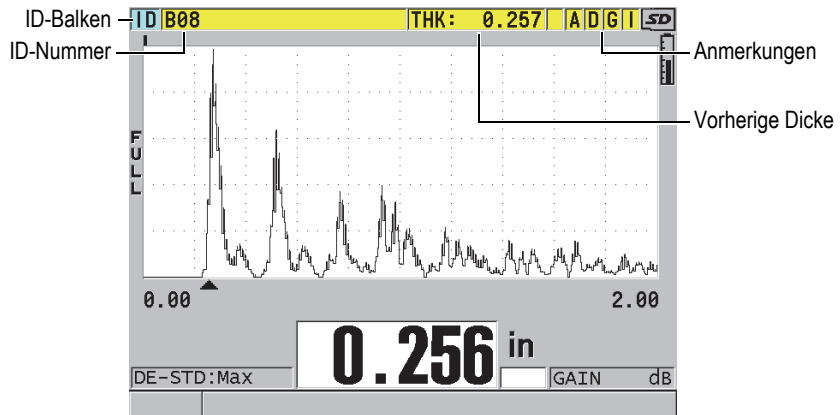

**Abbildung 11-2 Lage und Art der Messwertspeicherparameter**

Mit jedem Messwert speichert das 39DL PLUS auch eine komplette Beschreibung der Messumgebung. Tabelle 11 auf Seite 192 werden die zusätzlichen, mit jeder Dicke und jedem A-Bild gespeicherten Daten beschrieben.

**Tabelle 11 Zusätzlich mit den Daten gespeicherte Informationen**

Mit Messwerten	Mit A-Bildern
Dateiname Angaben in der Kopfzeile der Datei ID-Nummer Maßeinheit (Zoll oder mm) Signalverlust (LOS) Sollwertmodus Sollwert Alarmmodus Alarmstatus Alarneckpunkte Minimum- oder Maximummodus Niedrigster oder höchster Messwert Schallgeschwindigkeit Auflösung Angaben über Messkopjustierung und Nummer Beschichtungsdicke (bei aktivierter THRU COAT-Funktion) Temperatur (bei aktivierter Temperaturkorrektur) Dicke der Magnetitschicht (bei aktivierter Magnetitmessung)	Zoomstatus Grenzen der horizontalen Achse Position der diversen Markierungen Verzögerung Bereich Gleichrichtungsmodus

Es können ungefähr 792000 Dicken ohne A-Bilder oder ungefähr 20000 Dicken mit A-Bildern im geräteeigenen Messwertspeicher gespeichert werden. Diese Speicherkapazität kann mit einer als Option erhältlichen microSD Karte als Wechselspeicher erhöht werden. Der Wechselspeicher (microSD Karte) des 39DL PLUS hat eine maximale Speicherkapazität von 32 GB.

Mit dem Messwertspeicher können Sie leicht eine Messdatendatei anlegen (siehe „Erstellen einer Messdatendatei“ auf Seite 193), verschiedene Dateioperationen ausführen (siehe „Arbeitsgänge in den Dateien“ auf Seite 214), Notizen ergänzen (siehe „Anmerkungen“ auf Seite 222) und Dateioperationen ausführen (siehe „Aktivieren des ID-Überschreibschutzes“ auf Seite 227).



## 11.2 Erstellen einer Messdatendatei

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie mit dem 39DL PLUS eine Messdatendatei erstellt wird.

### HINWEIS

Sie können auch mit dem GageView Datenübertragungsprogramm eine 39DL PLUS Messdatendatei auf Ihrem Computer anlegen. Für Einzelheiten siehe das *GageView Interface Program – User's Manual* (Teilenummer: 910-259-EN [U8778347]).

### So wird eine Messdatendatei angelegt

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[FILE]**.
2. Wählen Sie im Menü **ERSTELLEN** aus.
3. Verfahren Sie im Fenster **ERSTELLEN** wie folgt (siehe Abbildung 11-3 auf Seite 194):
  - a) Geben Sie in das Parameterfeld **DATEINAME** einen Dateinamen mit bis zu 32 Zeichen ein.
  - b) Geben Sie unter **BESCHREIBUNG**, wenn gewünscht, eine Beschreibung des Dateiinhalts ein.
  - c) Machen Sie unter **PRÜFER-ID**, wenn gewünscht, den Prüfer kenntlich.
  - d) Beschreiben Sie unter **PRÜFORT-NOTIZ**, wenn gewünscht, den Messort.
  - e) Wählen Sie unter **DATEIART** ein für Ihre Anwendung passendes Dateiformat aus (Einzelheiten siehe „Verschiedene Formate der Prüfwertdateien“ auf Seite 195).
  - f) Wählen Sie den für Ihre Anwendung passenden **DATENMODUS** aus (für Einzelheiten siehe „Datenmodi“ auf Seite 212).
  - g) Aktivieren oder deaktivieren Sie den **LÖSCHSCHUTZ**.  
Der Löschschutz verriegelt die Datei, so dass sie nicht gelöscht werden kann. Die Datei kann zum Löschen im Fenster **BEARBEITEN** entriegelt werden.
  - h) Je nach der unter **DATEIART** ausgewählten Option, finden Sie in den folgenden Abschnitten die restlichen Schritte dieses Verfahrens:
    - **ERHÖHUNG**                      siehe „Zählreihe“ auf Seite 195
    - **ZÄHLFOLGE**                    siehe „Zählfolge“ auf Seite 197

- **SEQ+SPEZ PKT** siehe „Zählfolge mit Zusatzpunkten Datendateiformat“ auf Seite 198
- **2D-MATRIX** siehe „2D-Matrix“ auf Seite 200
- **2D+ZUSATZPKT.** siehe „2-D-Matrix mit Zusatzpunkten Datendateiformat“ auf Seite 204
- **3D-MATRIX** siehe „3D-Matrix Datendateiformat“ auf Seite 206
- **KESSEL** siehe „Kessel“ auf Seite 208
- **3D SPEZIFISCH** siehe „3-D-Dateiformat mit Zusatzpunkten“ auf Seite 210

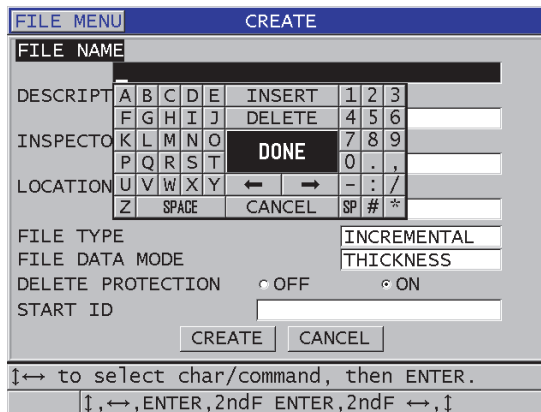


Abbildung 11-3 Fenster ERSTELLEN (Beispiel)

**TIPP**

Um jederzeit zum nächsten Parameter zu gelangen, Tasten [2nd F], [▲] oder [2nd F], [▼] drücken.

## 11.2.1 Verschiedene Formate der Prüfwertdateien

Messwertdateien können in einem der acht folgenden Formate erstellt werden:

- Zählreihe
- Zählfolge
- Zählfolge mit Zusatzpunkten
- 2D-Matrix
- 2D-Matrix mit Zusatzpunkten
- 3D-Matrix
- Kessel
- 3D-Matrix mit Zusatzpunkten

### 11.2.1.1 Zählreihe

Zählreihen beginnen mit einer alphanumerischen ID-Nummer (bis 20 Stellen), die sich automatisch nach folgenden Regeln erhöht:

- Erhöht werden nur Ziffern und Buchstaben, keine Satzzeichen oder andere besondere Zeichen.
- Als erstes wird die äußerste rechte Stelle erhöht.
- Die Erhöhung schreitet nach links fort bis zum ersten Satz- oder Sonderzeichen oder bis zum am weitesten links liegenden Zeichen, je nachdem welches zuerst erreicht wird.
- Ziffern werden von 0, 1, 2, ... bis 9 erhöht. Beim Umschalten von 9 auf 0 wird gleichzeitig das links liegende Zeichen erhöht.
- Buchstaben werden von A, B, C, ... bis Z erhöht. Beim Umschalten von Z auf A wird gleichzeitig der links liegende Buchstabe erhöht.
- Wenn die ID-Nummer nach dem Speichern eines Messwerts nicht mehr erhöht werden kann, erscheint kurz die Meldung **ID erhöhen unmöglich!** auf der Hilfezeile. Wird trotzdem weiter gespeichert, überschreibt jeder neue Messwert den unter der letzten ID-Nummer gespeicherten bis der ID-Bereich geändert wird.

<b>HINWEIS</b>
----------------

Bei mehrstelligen Zahlenreihen, die mit einer einzigen Stelle beginnen, muss die maximale Stellenzahl bei der Eingabe der ersten ID-Nummer mit Nullen belegt werden (siehe Beispiele in Tabelle 12 auf Seite 196).

**Tabelle 12 Beispiel von ID-Nummer für ZÄHLREIHEN**

1. ID	ID-Nummer
1	1, 2, 3,..., 9
0001	0001 0002 0003 ... 0009
ABC	ABC ABD ABE ... ABZ ACA ACB ACC ... ZZZ
1A	1A 1B 1C ... 1Z 2A 2B ...
ABC*12*34	ABC*12*34 ABC*12*35 ABC*12*36 ... ABC*12*99

**So wird eine Zählreihe erstellt:**

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[FILE]** und wählen Sie dann auf dem Menü das Element **ERSTELLEN** aus (nähere Angaben über die ersten Parameter in Abschnitt „Erstellen einer Messdatendatei“ auf Seite 193).
2. Verfahren Sie im Fenster **ERSTELLEN** wie folgt (siehe Abbildung 11-4 auf Seite 197):
  - a) Geben Sie den Wert für die **ERSTE ID** ein.

b) Wählen Sie dann **ERSTELLEN**.

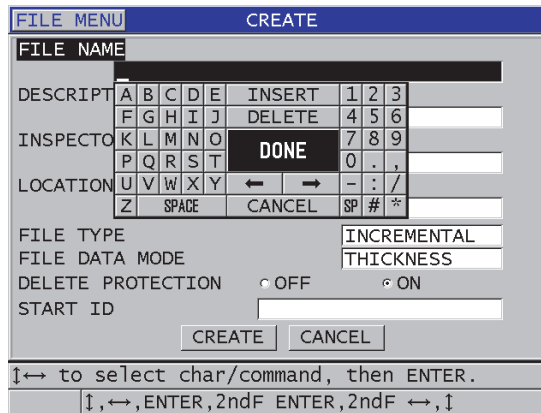


Abbildung 11-4 Fenster ERSTELLEN für Zählreihen

### 11.2.1.2 Zählfolge

Zählreihen ähneln den Zählfolgen, nur wird bei ihnen außer der ersten ID-Nummer auch die letzte ID-Nummer bestimmt. Die so erstellte Datei enthält die erste ID-Nummer, die letzte ID-Nummer und alle dazwischenliegenden Nummern (siehe Beispiele in Tabelle 13 auf Seite 197).

Tabelle 13 Beispiele für die ID-Nummern von ZÄHLFOLGEN

1. ID	LETZTE ID	ID-Nummer
ABC123	ABC135	ABC123 ABC124 ABC125 ... ABC135
XY-GY	XY-IB	XY-GY XY-GZ XY-HA ... XY-IB

## So werden Zählfolgen erstellt

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[FILE]** und wählen Sie dann auf dem Menü das Element **ERSTELLEN** aus (nähere Angaben über die ersten Parameter in Abschnitt „Erstellen einer Messdatendatei“ auf Seite 193).
2. Wählen Sie unten im Fenster **ERSTELLEN** die Schaltfläche **WEITER**.
3. Verfahren Sie auf der zweiten Seite des Fensters **ERSTELLEN** (siehe Abbildung 11-5 auf Seite 198) wie folgt:
  - a) Geben Sie den Wert für die **ERSTE ID** und die **LETZTE ID** ein.
  - b) Wählen Sie dann **ERSTELLEN**.

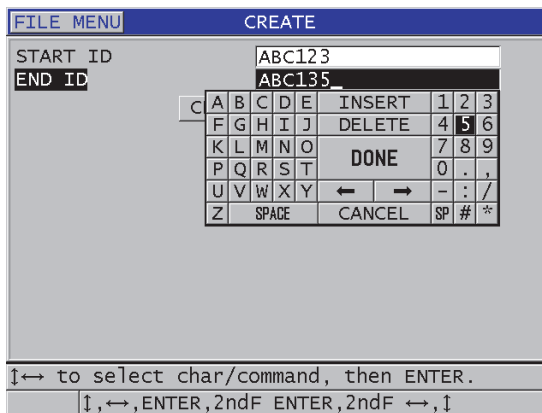


Abbildung 11-5 Auswahl des ID-Nummernbereichs für eine Zählfolge

### 11.2.1.3 Zählfolge mit Zusatzpunkten Datendateiformat

Das Dateiformat Zählfolge mit Zusatzpunkten (**ZÄHLF+ZUSPKT**) zeichnet sich durch eine erste und eine letzte ID-Nummer plus einer Reihe von Zusatzpunkten aus. Die so erstellte Datei enthält die erste ID-Nummer, die letzte ID-Nummer und alle dazwischenliegenden Nummern. Darüber hinaus können mit den Zusatzpunkten jedem Messpunkt mehrere Messwerte zugeordnet werden.

Das Dateiformat Zählfolge mit Zusatzpunkten kommt dann zum Einsatz, wenn Sie zum Beispiel Messungen an einem Rohr vornehmen wollen, und an jedem Messort (unter jeder ID-Nummer) oben, unten, links und rechts am Rohr messen wollen (siehe Beispiel in Tabelle 14 auf Seite 199).

**Tabelle 14 Beispiel von ID-Nummern von Zählfolgen mit Zusatzpunkten (ZÄHLF+ZUSPKT)**

1. ID	LETZTE ID	Zusatzpunkte	ID-Nummer
XYZ1267	XYZ1393	OBEN	XYZ1267OBEN
		UNTEN	XYZ1267UNTEN
		LINKS	XYZ1267LINKS
		RECHTS	XYZ1267RECHTS
			XYZ1268OBEN
			XYZ1268UNTEN
			XYZ1268LINKS
			XYZ1393RECHTS

Die zulässige Anzahl Stellen für jeden Zusatzpunkt hängt von der Stellenzahl der als erste und als letzte ID-Nummer bestimmten Werte. Die Gesamtstellenzahl der ID-Nummer plus der Zusatzpunkte darf 20 Stellen nicht überschreiten. Wenn zum Beispiel die erste und die letzte ID-Nummer sieben Stellen lang sind, wie in Tabelle 14 auf Seite 199, ist die maximale Länge der Zusatzpunkte dreizehn ( $20 - 7 = 13$ ).

### So wird eine Zählfolge mit Zusatzpunkten erstellt

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[FILE]** und wählen Sie dann auf dem Menü das Element **ERSTELLEN** aus (nähere Angaben über die ersten Parameter in Abschnitt „Erstellen einer Messdatendatei“ auf Seite 193).
2. Wählen Sie unten im Fenster **ERSTELLEN** die Schaltfläche **WEITER**.
3. Verfahren Sie auf der zweiten Seite des Fensters **ERSTELLEN** (siehe Abbildung 11-6 auf Seite 200) wie folgt:
  - a) Geben Sie den Wert für die **ERSTE ID** und die **LETZTE ID** ein.
  - b) Geben Sie zwei oder mehr **ZUSATZPUNKTE** ein.
  - c) Schließen Sie mit **[2nd F]**, **[▼]** die Eingabe der **ZUSATZPUNKTE** ab.
  - d) Wählen Sie dann **ERSTELLEN**.

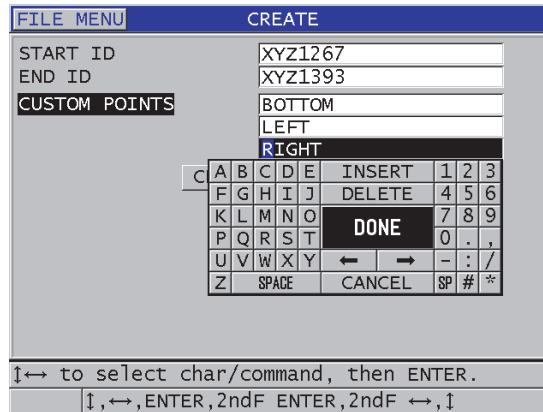


Abbildung 11-6 Konfiguration des ID-Bereichs für Zählfolgen mit Zusatzpunkten

### 11.2.1.4 2D-Matrix

Eine Matrix ist eine Sequenz von ID-Nummern, die in einer zweidimensionalen Matrix angeordnet sind. Jeder Teil der ID-Nummer entspricht einer Dimension der Matrix.

Eine zweidimensionale (2D) Sequenz beginnt mit der ID-Nummer der Zelle in der ersten Spalte und der ersten Zeile (siehe Abbildung 11-7 auf Seite 201). Dann erhöht sich der Zählwert der Spalte (oder Zeile) jeweils um einen Wert, die andere Dimension bleibt konstant, bis die letzte Spalte (oder Zeile) erreicht ist. Nun erhöht sich auch die andere Dimension vom ersten bis zum letzten Wert, und so fort, bis die ID-Nummer der Zelle in der letzten Spalte und letzten Zeile erreicht ist. Wahlweise können zuerst die Spalten oder die Zeilen erhöht werden.




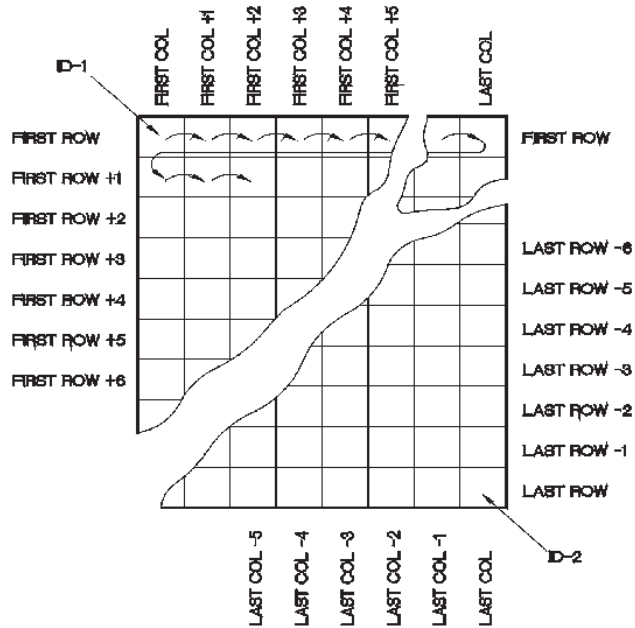


Abbildung 11-7 Allgemeines Beispiel für eine 2D-Matrix

In einer Matrix stellt eine Dimension das Prüfteil dar, dessen Wanddicke gemessen werden soll. Die verschiedenen Messpunkte auf diesem Teil werden dann der anderen Dimension zugeordnet (siehe Beispiel in Abbildung 11-8 auf Seite 202).

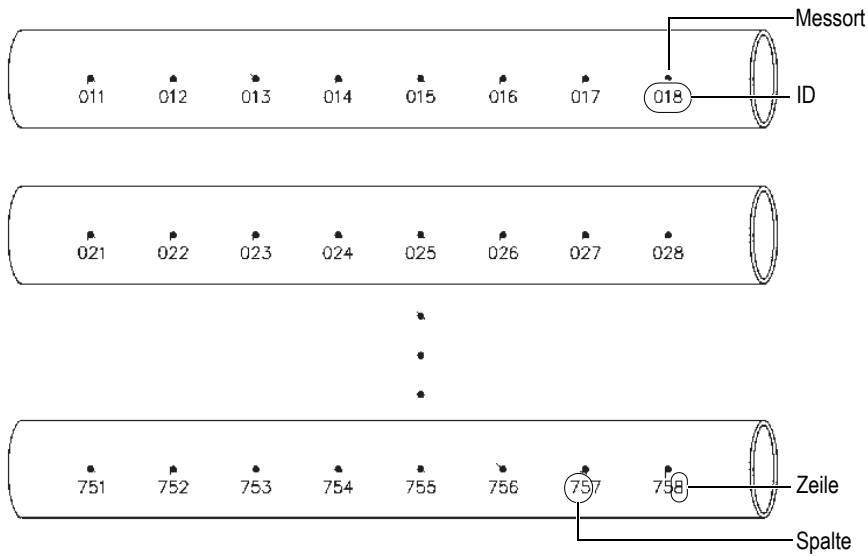

**Abbildung 11-8 Eine einzige Matrix für 75 identische Prüfteile**

Die Zeilen und Spalten einer Matrix können auch als zweidimensionale Darstellung der Messpunkte auf der Oberfläche eines einzigen Prüfteils angesehen werden. In diesem Fall wird für jedes Prüfteil eine besondere Matrix erstellt (siehe Beispiele in Abbildung 11-9 auf Seite 203).

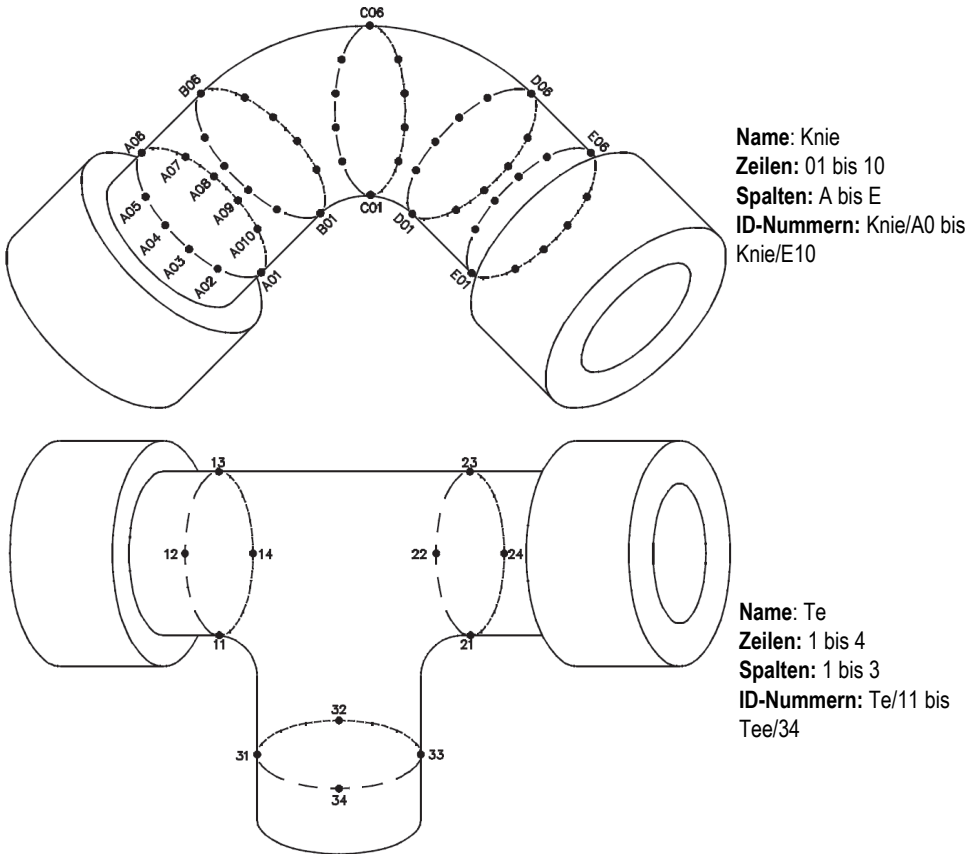


Abbildung 11-9 Für jedes Teil eine andere Matrix

### So wird eine 2D-Matrix erstellt

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[FILE]** und wählen Sie dann auf dem Menü das Element **ERSTELLEN** aus (nähere Angaben über die ersten Parameter in Abschnitt „Erstellen einer Messdatendatei“ auf Seite 193).
2. Wählen Sie unten im Fenster **ERSTELLEN** die Schaltfläche **WEITER**.
3. Verfahren Sie auf der zweiten Seite des Fensters **ERSTELLEN** (siehe Abbildung 11-10 auf Seite 204) wie folgt:
  - a) Geben Sie die Werte für **ERSTE SPALTE**, **LETZTE SPALTE**, **ERSTE ZEILE** und **LETZTE ZEILE** ein.

- b) Wählen Sie unter **ID-FORMAT** aus, wie die Buchstaben nach Z erhöht werden sollen:  
**STANDARD:** A, B, C... Z, AA, AB, AC... ZZ.  
**EPRI:** A, B, C... Z, AA, BB, CC... ZZ.
- c) Wählen Sie unter **ERST ERHÖH.** aus, welcher Parameter zuerst erhöht werden soll (**ZEILE** oder **SPALTE**).
- d) Wählen Sie dann **ERSTELLEN**.

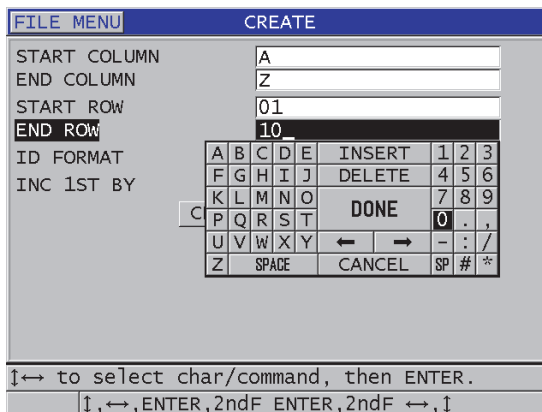


Abbildung 11-10 Konfiguration des ID-Bereichs einer 2D-Matrix

### HINWEIS

Mit dem Gerät 39DL PLUS können Sie auch nach Erstellen einer Matrix-Datei eine Zeile oder eine Spalte hinzufügen und die Richtung der Erhöhung ändern (nähere Angaben in Abschnitt „Datei bearbeiten“ auf Seite 216).

#### 11.2.1.5 2-D-Matrix mit Zusatzpunkten Datendateiformat


Die 2D-Matrix mit Zusatzpunkten ähnelt der 2D-Matrix (siehe Abschnitt „2D-Matrix“ auf Seite 200), nur können Sie bei ihr Zusatzpunkte hinzugefügt werden. Um in jeder ID-Nummer der Matrix mehrere Messwerte verzeichnen zu können (siehe Beispiel in Tabelle 15 auf Seite 205).

Tabelle 15 Beispiel für 2D+ZUSATZPKT.

Parameter	Werte	SPEZIFISCHE PUNKTE	ID-Nummer
ERSTE SPALTE	A	LINKS	A01LINKS
LETZTE SPALTE	J	MITTE	A01MITTE
ERSTE ZEILE	01	RECHTS	A01RECHTS
LETZTE ZEILE	17		A02LINKS
			...
			J17RECHTS

### So wird eine 2D-Matrix mit Zusatzpunkten erstellt

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[FILE]** und wählen Sie dann auf dem Menü das Element **ERSTELLEN** aus (nähere Angaben über die ersten Parameter in Abschnitt „Erstellen einer Messdatendatei“ auf Seite 193).
2. Wählen Sie unten im Fenster **ERSTELLEN** die Schaltfläche **WEITER**.
3. Verfahren Sie auf der zweiten Seite des Fensters **ERSTELLEN** (siehe Abbildung 11-11 auf Seite 206) wie folgt:
  - a) Geben Sie die Werte für **ERSTE SPALTE**, **LETZTE SPALTE**, **ERSTE ZEILE** und **LETZTE ZEILE** ein.
  - b) Geben Sie zwei oder mehr **ZUSATZPUNKTE** ein.
  - c) Schließen Sie mit **[2nd F]**, **[▼]** die Eingabe der **ZUSATZPUNKTE** ab.
  - d) Wählen Sie unter **ERST ERHÖH.** den Parameter aus, der zuerst erhöht werden soll (**PUNKT**, **ZEILE** oder **SPALTE**).
  - e) Wählen Sie unter **DANN ERHÖH.** aus, welcher Parameter als nächster erhöht werden soll (**PUNKT**, **ZEILE** oder **SPALTE**).
  - f) Wählen Sie dann **ERSTELLEN**.

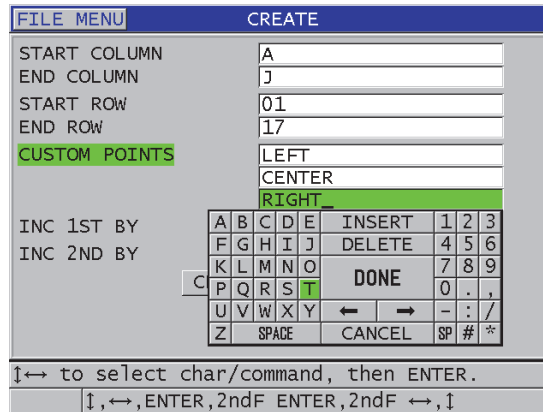

**Abbildung 11-11 Konfiguration des ID-Nummernbereichs einer 2D-Matrix mit Zusatzpunkten**

### HINWEIS

Mit dem 39DL PLUS können die ID-Nummern in den Spalten über Z hinaus erhöht werden. Beispiel: erste Spalte: A; letzte Spalte: AC; Ergebnis für die Spalten: A, B, C,...Z, AA, AB, AC.

## 11.2.1.6 3D-Matrix Datendateiformat

Eine 3D-Matrix ist eine Sequenz von mehrteiligen ID-Nummern, deren Anordnung einen Weg durch eine 3D-Matrix angibt. Jeder Teil der ID-Nummer entspricht einer Dimension der Matrix.

Eine dreidimensionale (3D) Sequenz beginnt mit der ID-Nummer, die der ersten Spalte, der ersten Zeile und dem ersten Messpunkt zugeordnet ist. Bei jedem Druck auf die Taste **[SAVE/SEND]** erhöht sich der Wert der ersten Dimension um eins, die Werte der anderen beiden Dimensionen ändern sich jedoch nicht. Wenn der letzte Wert der ersten Dimension erreicht ist, erhöht sich der Wert der zweiten Dimension um eins. Dies wird fortgesetzt, bis die ID-Nummer erreicht wird, die der letzten Spalte, der letzten Zeile und dem letzten Messpunkt entspricht. Es kann ausgewählt werden was zuerst erhöht wird, Spalten, Zeilen oder Messpunkte.

In einer dreidimensionalen Matrix werden zwei Dimensionen der Tabelle den reellen Dimensionen auf dem zu messenden Prüfteil zugeordnet (z. B. Spalten und Zeilen). Die verschiedenen Messpunkte auf diesem Teil werden dann von der anderen Dimension (z. B. den Messpunkten) dargestellt. Mit diesem Verfahren können in jeder Dimension der Matrix mehrere Messwerte gespeichert werden. Im Beispiel in Tabelle 15 auf Seite 205 werden zuerst die Messpunkte, dann die Zeilen und zuletzt die Spalten erhöht.

**Tabelle 16 Beispiel für 3D-MATRIX**

Parameter	Werte	ID-Nummer
Erste Spalte	A	A1X
Letzte Spalte	F	A1Y
Erste Zeile	1	A1Z
Letzte Zeile	4	A2X
Erster Punkt	X	...
Letzter Punkt	Z	A4Z
		B1X
		B1Y
		...
		AF4Z

### So wird eine 3D-Matrix erstellt

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[FILE]** und wählen Sie dann auf dem Menü das Element **ERSTELLEN** aus (nähere Angaben über die ersten Parameter in Abschnitt „Erstellen einer Messdatendatei“ auf Seite 193).
2. Wählen Sie unten im Fenster **ERSTELLEN** die Schaltfläche **WEITER**.
3. Verfahren Sie auf der zweiten Seite des Fensters **ERSTELLEN** (siehe Abbildung 11-12 auf Seite 208) wie folgt:
  - a) Geben Sie die gewünschten Werte in **ERSTE SPALTE**, **LETZTE SPALTE**, **ERSTE ZEILE**, **LETZTE ZEILE**, **ERSTER PUNKT** und **LETZTER PUNKT** ein.
  - b) Wählen Sie unter **ERST ERHÖH.** den Parameter aus, der zuerst erhöht werden soll (**PUNKT**, **ZEILE** oder **SPALTE**).
  - c) Wählen Sie unter **DANN ERHÖH.** aus, welcher Parameter als nächster erhöht werden soll (**PUNKT**, **ZEILE** oder **SPALTE**).
  - d) Wählen Sie dann **ERSTELLEN**.

FILE MENU	CREATE
START COLUMN	A
END COLUMN	F
START ROW	1
END ROW	4
START POINT	X
END POINT	Y
INC 1ST BY	POINT
INC 2ND BY	ROW
<input type="button" value="CREATE"/> <input type="button" value="CANCEL"/>	
↔ to select, then ENTER or ↓.	
↓,↔,ENTER	

Abbildung 11-12 Konfiguration des ID-Nummernbereichs einer 3D-MATRIX

### 11.2.1.7 Kessel

Eine Datei vom Typ Kessel ist speziell für das Prüfen von Kesselrohren bestimmt. Üblicherweise werden die Messorte mit Hilfe von drei Dimensionen festgelegt:

#### Höhe

Die erste Koordinate ist der reelle Abstand vom Boden zum oberen Ende des Kessels.

#### Rohrnummer

Die zweite Dimension ist die Nummer des zu prüfenden Kesselrohrs.

#### Zusatzpunkte

Die dritte Koordinate ist der in der angegebenen Höhe, im angegebenen Rohr liegende Messort.

Aus der Kombination dieser drei Dimensionen wird eine einzige ID-Nummer gebildet, die den genauen Messort jedes Messwerts exakt angibt. Tabelle 17 auf Seite 209 werden als erstes die Messpunkte erhöht, dann die Rohrnummern und schließlich die Höhe.



Tabelle 17 Beispiel von ID-Nummer für KESSEL-Dateien

HÖHEN	1. ROHR	LETZTES ROHR	SPEZIFISCHE PUNKTE	ID-Nummer
10 Fuß	01	73	L (links)	10 Fuß-01L
20 Fuß			M (Mitte)	10 Fuß-01M
45 Fuß			R (rechts)	10 Fuß-01R
100 Fuß				10 Fuß-02L
				...
				10 Fuß-73R
				20 Fuß-01L
				...
				100 Fuß-73R

### So wird eine Kesselrohrdatei erstellt

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[FILE]** und wählen Sie dann auf dem Menü das Element **ERSTELLEN** aus (nähere Angaben über die ersten Parameter in Abschnitt „Erstellen einer Messdatendatei“ auf Seite 193).
2. Wählen Sie unten im Fenster **ERSTELLEN** die Schaltfläche **WEITER**.
3. Verfahren Sie auf der zweiten Seite des Fensters **ERSTELLEN** (siehe Abbildung 11-13 auf Seite 210) wie folgt:
  - a) Geben Sie die Werte für **ERSTES ROHR** und **LETZTES ROHR** ein.
  - b) Geben Sie zwei oder mehr **ZUSATZPUNKTE** ein.
  - c) Schließen Sie mit **[2nd F], [▼]** die Eingabe der **ZUSATZPUNKTE** ab.
  - d) Geben Sie zwei oder mehr **HÖHEN** ein.
  - e) Schließen Sie mit **[2nd F], [▼]** die Eingabe von **HÖHEN** ab.
  - f) Wählen Sie unter **ERST ERHÖH.** aus, welcher Parameter zuerst erhöht werden soll (**PUNKT, ROHR** oder **HÖHE**).
  - g) Wählen Sie unter **DANN ERHÖH.** aus, welcher Parameter als nächster erhöht werden soll (**PUNKT, ROHR** oder **HÖHE**).
  - h) Wählen Sie dann **ERSTELLEN**.

FILE MENU		CREATE
START TUBE		01
END TUBE		73
CUSTOM POINTS		C
		R
ELEVATIONS		45FT-
		100FT-
INC 1ST BY		POINT
INC 2ND BY		TUBE
		CREATE CANCEL
↔ to select, then ENTER or ↓.		
↓,↔,ENTER		

Abbildung 11-13 Konfiguration des ID-Nummernbereichs einer Kesselrohrdatei

### 11.2.1.8 3-D-Dateiformat mit Zusatzpunkten

Das Dateiformat 3D-Matrix mit Zusatzpunkten ähnelt der normalen 3D-Matrix, nur ist der Parameter Punkt eine Liste von anwendungsspezifischen Punkten.

Im Beispiel in Tabelle 18 auf Seite 210 werden die Zusatzpunkte zuerst erhöht, dann die Zeilen und schließlich die Spalten.

Tabelle 18 ID-Nummernreihe für das Dateiformat 3D-ZUSATZPKT.

Parameter	Beschreibung	SPEZIFISCHE ZEILEN	SPEZIFISCHE PUNKTE	ID-Nummer
ERSTE SPALTE	A	-OBEN-	LINKS	A-OBEN-LINKS
LETZTE SPALTE	F	-MITTE-	RECHTS	A-OBEN-RECHTS
		-UNTEN-		A-MITTE-LINKS
				A-MITTE-RECHTS
				...
				F-UNTEN-LINKS
				F-UNTEN-RECHTS

## So wird eine 3D-Datei mit Zusatzpunkten erstellt

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[FILE]** und wählen Sie dann auf dem Menü das Element **ERSTELLEN** aus (nähere Angaben über die ersten Parameter in Abschnitt „Erstellen einer Messdatendatei“ auf Seite 193).
2. Wählen Sie unten im Fenster **ERSTELLEN** die Schaltfläche **WEITER**.
3. Verfahren Sie auf der zweiten Seite des Fensters **ERSTELLEN** (siehe Abbildung 11-14 auf Seite 211) wie folgt:
  - a) Geben Sie die Werte für **ERSTE SPALTE** und **LETZTE SPALTE** ein.
  - b) Geben Sie zwei oder mehr **ZUSATZZEILEN** ein.
  - c) Schließen Sie mit **[2nd F], [▼]** die Eingabe von **ZUSATZZEILEN** ab.
  - d) Geben Sie zwei oder mehr **ZUSATZPUNKTE** ein.
  - e) Schließen Sie mit **[2nd F], [▼]** die Eingabe der **ZUSATZPUNKTE** ab.
  - f) Wählen Sie unter **ERST ERHÖH.** den Parameter aus, der zuerst erhöht werden soll (**PUNKT, ZEILE** oder **SPALTE**).
  - g) Wählen Sie unter **DANN ERHÖH.** aus, welcher Parameter als nächster erhöht werden soll (**PUNKT, ZEILE** oder **SPALTE**).
  - h) Wählen Sie dann **ERSTELLEN**.

FILE MENU		CREATE
START COLUMN		A
END COLUMN		F
CUSTOM ROWS		MIDDLE
		BOTTOM
CUSTOM POINTS		LEFT
		RIGHT
INC 1ST BY		POINT
INC 2ND BY		ROW
		<b>CREATE</b> CANCEL
↔ to select, then ENTER.		
↑, ↔, ENTER		

Abbildung 11-14 Konfiguration des ID-Nummernbereichs einer 3D-Matrix mit Zusatzpunkten

**HINWEIS**

Mit dem 39DL PLUS können die ID-Nummern in den Spalten über Z hinaus erhöht werden. Zum Beispiel:

erste Spalte: A;

letzte Spalte: AC;

Ergebnis für die Spalten: A, B, C,...Z, AA, AB, AC.

## 11.2.2 Datenmodi

Beim Anlegen einer Messdatendatei müssen Sie mit dem 39DL PLUS den Datenmodus auswählen und festlegen, welche gemessenen Werte in der Datei gespeichert werden sollen (siehe Schritt 3.f in Abschnitt „Erstellen einer Messdatendatei“ auf Seite 193). In Tabelle 19 auf Seite 212 werden die verschiedenen Datenmodi beschrieben. Es kann nur eine Art Daten pro Datei gespeichert werden.

**Tabelle 19 In den verschiedenen Datenmodi gespeicherte Werte**

Datenmodus	Gespeicherter Wert	Eignungszweck
DICKE	Normale Dicken Dicken mit Echo-Echo	Für allgemeine Dickenmessungen
THRU-COAT	Beschichtungsdicke Werkstoffdicke	mit THRU-COAT (siehe „Messen mit den THRU-COAT-Messköpfen D7906 und D7908“ auf Seite 96)
TEMPKOMP.	Werkstofftemperatur Werkstoffdicke	mit Temperaturkorrektur (siehe Abschnitt „Temperaturkorrektur“ auf Seite 185)
OXID	Dicke der Magnetitschicht Werkstoffdicke	mit der Softwareoption für Magnetitmessung (siehe Abschnitt „Softwareoption zum Messen des Magnetitaufbaus“ auf Seite 114)

**Tabelle 19 In den verschiedenen Datenmodi gespeicherte Werte (Fortsetzung)**

Datenmodus	Gespeicherter Wert	Eignungszweck
SCHALLGESCHWINDIGKEIT	Schallgeschwindigkeit	für Schallgeschwindigkeitsmessung
MIN/MAX	kleinste Dicke Max. Dicke	im MIN/MAX-Modus (siehe „Die Modi Minimum, Maximum oder Min/Max-Dicke“ auf Seite 139)
LAUFZEIT	Laufzeit	bei Laufzeitmessung
PROZSCHWÄCH	Werkstoffdicke Prozentuale Schwächung	mit der Softwareoption für Schichtmessung (siehe PROZSCHWÄCH in „Alarmer“ auf Seite 142)
WEICHKONTAKT	Sagittale Höhe Krümmungsradius Linsendicke	mit der Software-Option für Schichtmessung (siehe Abschnitt „Mehrschichtenmessung – Kontaktlinsenmodus“ auf Seite 125)
% GESAMTDICKE	Dicke Prozent der gesamten Dicke	mit der Software-Option für Schichtmessung (siehe Abschnitt „Mehrschichtenmessmodus – % Gesamtdickenmodus“ auf Seite 126)

Der Standard-Datenmodus wird auf den Modus eingestellt, den Sie am häufigsten einsetzen.

### So wird der Standard-Datenmodus geändert

1. Drücken Sie hierzu im Messfenster die Taste **[SETUP MENU]**.
2. Wählen Sie auf dem Menü das Element **SYSTEM** an.
3. Stellen Sie im Fenster **SYSTEM** den Parameter **STANDARD DATEN-MODUS** auf die gewünschte Option ein (nähere Angaben in Tabelle 19 auf Seite 212).
4. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.

## 11.3 Arbeitsgänge in den Dateien

Mit der Taste **[FILE]** wird ein Menü mit verschiedenen Dateifunktionen geöffnet (siehe Abbildung 11-15 auf Seite 214). In den folgenden Abschnitten werden diese Funktionen beschrieben. Messwertdateien werden auf der geräteeigenen microSD Speicherkarte gespeichert. Dateien können auch von und zu der microSD-Karte im Wechselspeicher exportiert und importiert werden.

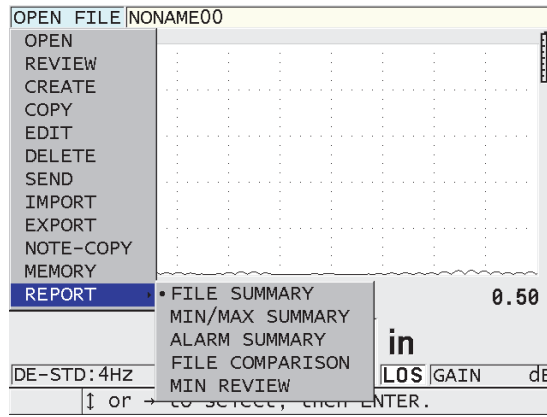


Abbildung 11-15 Menü Datei mit Untermenü Bericht

### 11.3.1 Datei öffnen

Wird eine bestehende Datei geöffnet, ist sie die aktive Datei, in der die Messwerte gespeichert werden.

#### So wird eine Datei geöffnet

1. Drücken Sie die Taste **[FILE]**.
2. Auf dem Menü das Element **ÖFFNEN** anwählen.
3. Verfahren Sie im Fenster **ÖFFNEN** (siehe Abbildung 11-16 auf Seite 215) wie folgt:
  - a) Unter **SORT. NACH** wird ausgewählt, wie die Dateien auf dem Bildschirm sortiert werden (nach **NAME** oder nach **ERSTELLUNGSDAT.**).
  - b) Wählen Sie auf der Dateiliste die zu öffnende Datei aus.  
Unter der Dateiliste erscheint die Beschreibung der ausgewählten Datei.

- c) Mit **ÖFFNEN** kehren Sie mit der ausgewählten Datei und der ersten ID-Nummer in dieser Datei, zum Messfenster zurück.

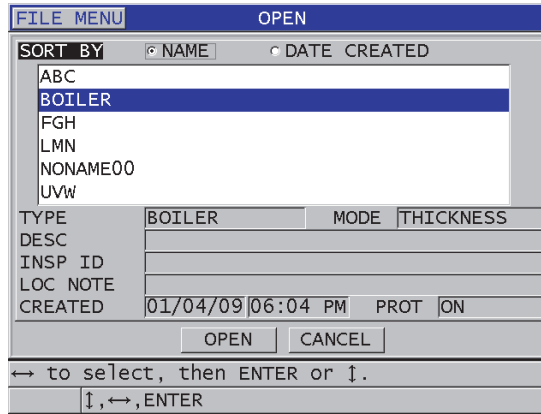


Abbildung 11-16 Öffnen einer Datei

### 11.3.2 Datei kopieren

Eine im Messwertspeicher abgelegte Datei kann kopiert werden. Eine Datei zu kopieren ist immer dann praktisch, wenn eine neue Datei mit derselben ID-Nummernstruktur wie eine bereits bestehende erstellt werden soll. Sie können wahlweise auch die Messwerte mitkopieren.

Mit der Kopierfunktion können Sie nur eine im Messwertspeicher befindliche Datei in den Messwertspeicher kopieren. Um Daten vom geräteeigenen Speicher auf den Wechselspeicher zu kopieren, müssen Sie die Import- oder Exportfunktion nehmen.

#### So wird eine Datei kopiert

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[FILE]**.
2. Wählen Sie auf dem Menü **KOPIEREN** an.
3. Verfahren Sie im Fenster **KOPIEREN** (siehe Abbildung 11-17 auf Seite 216) wie folgt:
  - a) Wählen Sie auf der Dateiliste die Quelldatei aus.
  - b) Geben Sie unter **KOPIE NAME** den Dateinamen der Zieldatei ein.
  - c) Wenn Sie auch die Messwerte von der ursprünglichen in die neue Datei kopieren wollen, **KOPIE DICKENWERTE?** auf **JA** stellen.

d) Wählen Sie **KOPIEREN**.

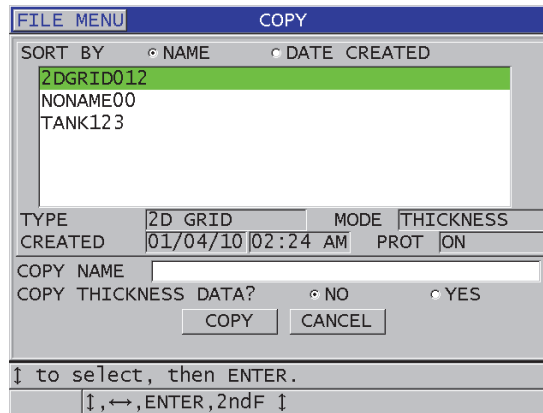


Abbildung 11-17 Kopieren einer Datei

- Öffnen Sie die neu erstellte Datei. Sie ist dann die aktive Datei (siehe Abschnitt „Datei öffnen“ auf Seite 214.)

### 11.3.3 Datei bearbeiten

Mit der Bearbeitungsfunktion können Sie folgende Parameter einer bereits erstellten Datei ändern:

- Dateiname
- Beschreibung der Datei
- Prüfer-ID
- Messortnotiz
- Löschschutz (akt./deakt.)
- letzte Zeile, letzte Spalte oder letzten Punkt einer Matrix-Datei
- Erhöhungssequenz einer Matrix-Datei
- Richtung der Erhöhung (vorwärts oder rückwärts) für Zeilen, Spalten, Punkte, Rohrnummern und Höhen ändern.

Mit der Bearbeitungsfunktion können Sie weder das Dateiformat, noch einzelne ID-Nummern oder die aktuellen Messwerte ändern.



## So wird eine bestehende Datei bearbeitet

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[FILE]**.
2. Wählen Sie auf dem Menü **BEARBEITEN** an.
3. Verfahren Sie im Fenster **BEARBEITEN** (siehe Abbildung 11-18 auf Seite 217) wie folgt:
  - a) Wählen Sie die zu bearbeitende Datei auf der Dateiliste aus.

### HINWEIS

Beim Durchlaufen der Dateinamen wird im unteren Teil des Fensters eine Beschreibung der hervorgehobenen Datei angezeigt. Diese Angaben helfen Ihnen die richtige Datei auszuwählen, wenn Sie den Dateinamen nicht genau wissen.

- b) Geben Sie unter **NAME** einen neuen Dateinamen ein.
- c) Ändern Sie nach Bedarf die Dateibeschreibung (**BESCHR.**), die Prüferbeschreibung (**PRÜFER-ID**) und die Messortnotiz (**ORTSNOTIZ**).
- d) Um den Verriegelungsstatus der Datei zu ändern, stellen Sie **LÖSCHSCHUTZ** auf **AKT.** oder **DEAKT.** ein.
- e) Wählen Sie für Dateien ohne Matrix **AKTUAL.** (für „aktualisieren“) an.

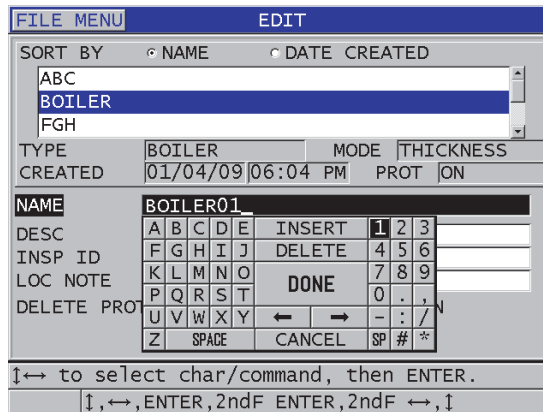


Abbildung 11-18 Eingabe von neuen Dateiparametern

4. Wählen Sie für Dateien mit Matrix erst **WEITER**, verfahren Sie dann auf der zweiten Seite des Fensters **BEARBEITEN** wie folgt (siehe Abbildung 11-19 auf Seite 218):
- Erhöhen Sie die Werte für **LETZTE SPALTE** und **LETZTE ZEILE** wie gewünscht. Diese Werte können nicht verkleinert werden.
  - Ändern Sie gegebenenfalls den Wert für **ERST ERHÖH.**
  - Ändern Sie die Richtung der Erhöhung von Zeilen, Spalten, Punkten, Rohren und Höhen.  
**FORWARD** inkrementiert in der Richtung, die Sie beim Erstellen der Datei angegeben haben, und **REVERSE** in der entgegengesetzten Richtung, die Sie beim Erstellen der Datei angegeben haben.
  - Wählen Sie **AKTUAL**.

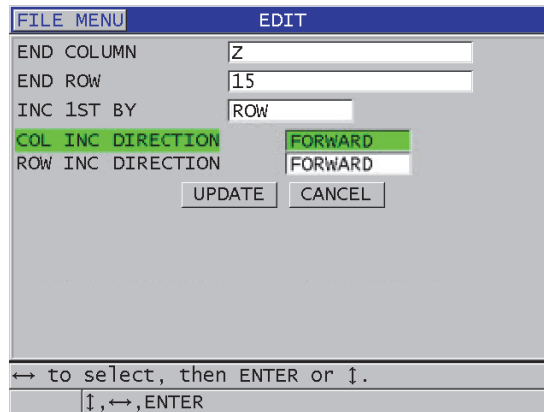


Abbildung 11-19 Fenster zum Ändern der Matrix

### 11.3.4 Datei oder Dateiinhalt löschen

Mit der LösCHFunktion kann eine Datei völlig aus dem Messwertspeicher gelöscht, oder es kann lediglich ihr Inhalt gelöscht werden. LösCHgeschützte Dateien können erst gelöscht werden, wenn der LösCHschutz deaktiviert ist (siehe „Datei bearbeiten“ auf Seite 216).

**ACHTUNG**

Wenn eine Datei gelöscht ist, kann keine in ihr enthaltene Information zurückgewonnen werden.

---

**So wird eine im 39DL PLUS gespeicherte Datei gelöscht**

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[FILE]**.
2. Wählen Sie auf dem Menü das Element **LÖSCHEN** an.
3. Verfahren Sie im Fenster **LÖSCHEN** (siehe Abbildung 11-20 auf Seite 220) wie folgt:
  - a) Wählen Sie auf der Liste die Datei (oder die Dateien) die gelöscht werden sollen aus.  
Ein Häkchen erscheint sodann rechts von den ausgewählten Dateien.
  - b) Um die Liste zu verlassen, drücken Sie die Tasten **[2nd F]**, **[▼]**.
  - c) Wählen Sie aus, was gelöscht werden soll: nur die gespeicherten **DATEN** oder die gesamte **DATEI**.
  - d) Mit **DATEN** wird nur der Inhalt der Datei gelöscht.  
ODER  
Mit **DATEI** wird die gesamte Datei völlig im Messwertspeicher gelöscht.
  - e) Mit **LÖSCHEN** wird der Löschvorgang ausgeführt.

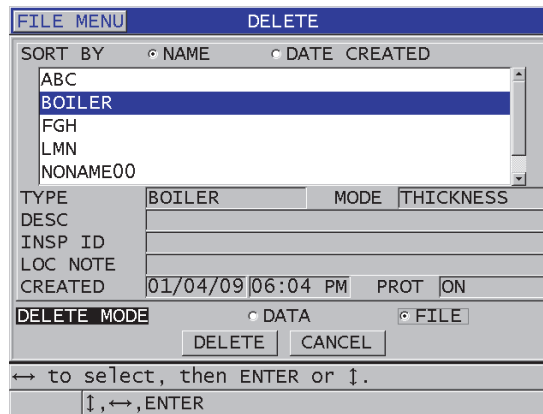


Abbildung 11-20 Datei löschen

---

### HINWEIS

Wenn Sie mehrere Dateien auf einmal löschen wollen, von denen einige löschgeschützt sind, löscht das 39DL PLUS nur die nicht löschgeschützten Dateien.

---

### 11.3.5 ID-Nummernreihe löschen

Eine Reihe von ID-Nummern kann in der aktiven Datei mit der Speicherlöschfunktion gelöscht werden. Mit dieser Funktion werden sowohl die Daten als auch die Messorte von Zählreihen und von in GageView manuell erstellten Messdatendateien gelöscht. In anderen Dateiformaten werden nur die Daten gelöscht, nicht aber die Messort-ID-Nummern.

#### So wird eine Reihe von ID-Nummern in einer Datei gelöscht

1. Öffnen Sie die Datei, in der Sie die Daten von einer Reihe von ID-Nummern löschen wollen (siehe Abschnitt „Datei öffnen“ auf Seite 214).
2. Drücken Sie die Tasten **[2nd F]**, **[FILE] (CLR MEM)**.
3. Verfahren Sie im Fenster **CLEAR ID RANGE** (ID-Nummernreihe löschen) wie folgt (siehe Abbildung 11-21 auf Seite 221):

- a) Geben Sie die Werte für **ERSTE ID** und **LETZTE ID** ein. Mit diesen beiden Parametern wird die Reihe der in der Datei zu löschender ID-Nummern bestimmt.
- b) Wählen Sie **CLEAR** an.

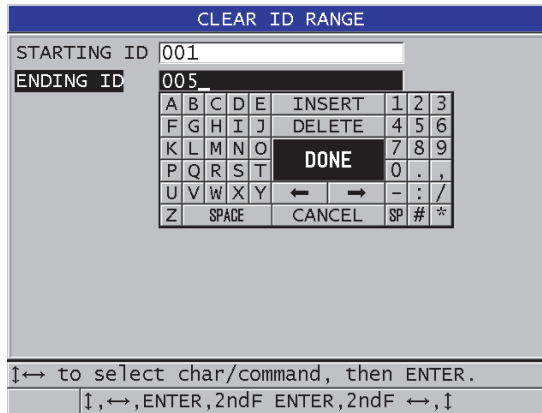


Abbildung 11-21 Löschen einer Reihe von ID-Nummern in der aktiven Datei

### 11.3.6 Alle Dateien löschen

Um schnell alle im Gerät 39DL PLUS gespeicherten Dateien zu löschen, können Sie die Reset-Funktion verwenden.



#### ACHTUNG

Mit dem Gerätespeicher-Reset werden alle Dateien und die in ihnen befindlichen Daten endgültig gelöscht. Die gelöschten Dateien und Daten können nicht wieder hergestellt werden. Der Messwertspeicher ist nach diesem Vorgang völlig leer.

#### So werden alle Dateien auf einmal gelöscht

1. Drücken Sie die Tasten [2nd F], [SETUP MENU] (SP MENU).
2. Wählen Sie auf dem Menü **RESETS** an.
3. Verfahren Sie im Fenster **RESETS** (siehe Abbildung 11-22 auf Seite 222) wie folgt:

- a) Auf der Liste **RESETS** mit **RESET GERÄTESPEICHER** alle Dateien auf der geräteeigenen microSD Speicherkarte löschen.
- b) Löschen Sie mit **RESET** alle Dateien.
- ODER
- Brechen Sie mit **ABBRECHEN** oder der Taste **[MEAS]** den Vorgang ab.

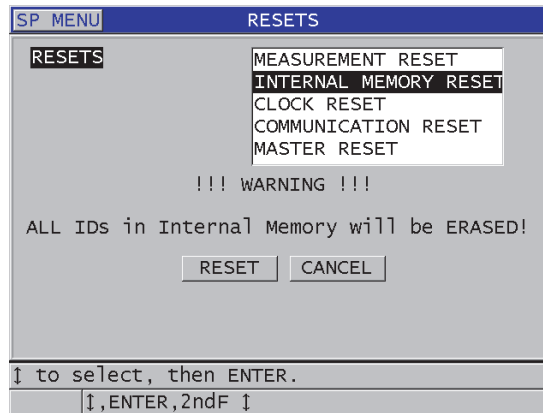


Abbildung 11-22 Warnmeldung bei Gerätespeicher-Reset

## 11.4 Anmerkungen

Eine Notiz ist eine Anmerkung die mit einem Messwert aufgezeichnet wird, um zum Beispiel einen besonderen Umstand beim Messen zu signalisieren. Mit dem 39DL PLUS können Sie eine Liste von solchen Anmerkungen definieren, die als Notizen mit der Messwertdatei mitgespeichert werden (siehe Abbildung 11-23 auf Seite 223).

FILE NOTES					
<input type="checkbox"/>	A	OBSTRUCTION	<input type="checkbox"/>	N	
<input type="checkbox"/>	B	THIN AREA	<input type="checkbox"/>	O	
<input type="checkbox"/>	C	OUT OF TOLERANCE	<input type="checkbox"/>	P	
<input checked="" type="checkbox"/>	D	MIN THICKNESS	<input type="checkbox"/>	Q	
<input type="checkbox"/>	E		<input type="checkbox"/>	R	
<input type="checkbox"/>	F		<input type="checkbox"/>	S	
<input type="checkbox"/>	G		<input type="checkbox"/>	T	
<input type="checkbox"/>	H		<input type="checkbox"/>	U	
<input type="checkbox"/>	I		<input type="checkbox"/>	V	
<input type="checkbox"/>	J		<input type="checkbox"/>	W	
<input type="checkbox"/>	K		<input type="checkbox"/>	X	
<input type="checkbox"/>	L		<input type="checkbox"/>	Y	
<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>	Z	
ID		001	TO		001
		SAVE			CANCEL
↔=edit ENTER=[un]select ↓,2nd F ↑=move					

Abbildung 11-23 Fenster DATEINOTIZEN

Eine Notiz besteht aus maximal 16 Zeichen. Im Fenster **DATEINOTIZEN** können bis 26 Notizen pro Datei eingegeben werden. Jede Notiz wird unverwechselbar mit einem Kennbuchstaben gekennzeichnet. Sie können auf der Liste bis 4 Notizen auswählen und sie einer ID-Nummer oder einer Reihe von ID-Nummern zuweisen.

Wurde der aktuellen ID-Nummer eine Notiz zugewiesen, erscheint der entsprechende Kennbuchstabe rechts auf dem ID-Balken oben am Messfenster (siehe Abbildung 11-2 auf Seite 191).

### 11.4.1 Notizen erstellen oder ändern

Notizen werden in der mit der Datei gespeicherten Notiztabelle erstellt oder geändert.

#### HINWEIS

Eine Notiztabelle kann auch schnell und leicht mit dem GageView Übertragungsprogramm auf einem Rechner erstellt werden. Für Einzelheiten siehe das *GageView Interface Program – User's Manual* (Teilenummer: 910-259-EN [U8778347]).

## So werden Notizen erstellt oder geändert

1. Öffnen Sie die Datei, in der Sie Notizen erstellen oder ändern wollen (siehe Abschnitt „Datei öffnen“ auf Seite 214).
2. Drücken Sie die Tasten **[2nd F]**, **[ID#]** (**NOTE**).
3. Verfahren Sie im Fenster **DATEINOTIZEN** wie folgt:
  - a) Den Kennbuchstaben für die Notiz auswählen, die Sie erstellen oder ändern wollen.
  - b) Schalten Sie mit Taste **[▶]** in den Bearbeitungsmodus um.
  - c) Den Text der Notiz verfassen oder ändern.
  - d) Wiederholen Sie die Schritte 3.a bis 3.c, um andere Notizen zu erstellen oder zu ändern.
  - e) Speichern Sie mit **SPEICHERN** die Liste der Notizen in der Datei.

---

<b>HINWEIS</b>
----------------

Wenn es bereits Notizen gibt, werden diese im Fenster **DATEINOTIZEN** angezeigt.

---

### 11.4.2 Einer ID-Nummer oder einer Reihe von ID-Nummern eine Notiz hinzufügen

Jeder Messwert-ID einer Datei können bis vier Notizen hinzugefügt werden. Oder Sie können bis vier Notizen mit einer Reihe von ID-Nummern in einer Datei speichern. Notizen können einer ID-Nummer mit oder ohne Messwert hinzugefügt werden. Notizen können einer ID-Nummer oder einer Reihe von ID-Nummern hinzugefügt werden, ohne die gespeicherten Messwerte zu überschreiben.

#### So wird eine Notiz einer ID-Nummer oder einer Reihe von ID-Nummern hinzugefügt

1. Drücken Sie im Messfenster die Tasten **[2nd F]**, **[ID#]** (**NOTE**).
2. Verfahren Sie im Fenster **DATEINOTIZEN** (siehe Abbildung 11-24 auf Seite 225) wie folgt:
  - a) Den Kennbuchstaben der Notiz auswählen, die hinzugefügt werden soll.
  - b) Drücken Sie die Taste **[ENTER]**.  
Im Kontrollkästchen links neben dem Kennbuchstaben erscheint ein Häkchen.



- c) Wenn andere Notizen (bis vier) hinzugefügt werden sollen, Schritte 2.a bis 2.b wiederholen.
- d) Geben Sie unter **ID** die ID-Nummer oder die erste ID-Nummer einer ID-Nummerreihe ein, zu der eine Notiz hinzugefügt werden soll.
- e) Geben Sie unter **ZU** die ID-Nummer oder die letzte ID-Nummer einer ID-Nummernreihe ein, zu der eine Notiz hinzugefügt werden soll.
- f) Speichern Sie mit **SPEICHERN** die Liste der Notizen in der Datei. Nun sind die Kennbuchstaben der angehakten Notizen zu dem ausgewählten ID-Nummernbereich hinzugefügt.

FILE NOTES	
<input type="checkbox"/>	A OBSTRUCTION
<input checked="" type="checkbox"/>	B HIGH TEMP
<input checked="" type="checkbox"/>	C ROUGH SURFACE
<input type="checkbox"/>	D
<input type="checkbox"/>	E
<input type="checkbox"/>	F
<input type="checkbox"/>	G
<input type="checkbox"/>	H
<input type="checkbox"/>	I
<input type="checkbox"/>	J
<input type="checkbox"/>	K
<input type="checkbox"/>	L
<input type="checkbox"/>	M
<input type="checkbox"/>	N
<input type="checkbox"/>	O
<input type="checkbox"/>	P
<input type="checkbox"/>	Q
<input type="checkbox"/>	R
<input type="checkbox"/>	S
<input type="checkbox"/>	T
<input type="checkbox"/>	U
<input type="checkbox"/>	V
<input type="checkbox"/>	W
<input type="checkbox"/>	X
<input type="checkbox"/>	Y
<input type="checkbox"/>	Z

ID **10FT-01L** TO **10FT-01L**

SAVE CANCEL

←=>=edit ENTER=[un]select ↑,2nd F ↓=move

**Abbildung 11-24 Notizen auf der Notizliste auswählen**

### HINWEIS

Kennbuchstaben werden automatisch nach Drücken der Taste **[SAVE/SEND]** enthakt. Darum muss der gewünschte Kennbuchstabe vor dem Drücken der Taste **[SAVE/SEND]** ausgewählt werden.

## 11.4.3 Notiz in Datei löschen

Notizen können in der Datei gelöscht werden.



## ACHTUNG

Um Datenverlust zu vermeiden, keinen Kennbuchstaben löschen, der bereits einer ID-Nummer oder einer Reihe von ID-Nummern hinzugefügt wurde. Dies würde die Bedeutung der mit der ID-Nummer gespeicherten Kennbuchstaben ändern.

---

### So wird eine Notiz in einer Datei gelöscht

1. Öffnen Sie die Datei, in der eine Notiz gelöscht werden soll (siehe Abschnitt „Datei öffnen“ auf Seite 214).
2. Drücken Sie die Tasten **[2nd F]**, **[ID#]** (NOTE).
3. Verfahren Sie im Fenster **DATEINOTIZEN** wie folgt:
  - a) Den Kennbuchstaben der zu löschenden Notiz auswählen.
  - b) Schalten Sie mit Taste **[▶]** in den Bearbeitungsmodus um.
  - c) Löschen Sie alle Schriftzeichen im Textfeld der Notiz.
  - d) Speichern Sie mit **SAVE** die geänderte Notizenliste in der Datei.

### 11.4.4 Notiztabelle kopieren

Mit dem 39DL PLUS können Sie leicht Notizen von einer Datei in eine andere kopieren. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie mehrere Dateien mit derselben Notiztabelle erstellen wollen.



## ACHTUNG

Um Datenverlust zu vermeiden, keine Notiztabelle in eine Datei kopieren, in der es bereits gespeicherte Kennbuchstaben gibt. Durch das Kopieren würde die Bedeutung der bestehenden Notizen geändert werden.

Wenn zum Beispiel in der ursprünglichen Notiztabelle A = HEISSE OBERFLÄCHE bedeutet, und in der kopierten Notiztabelle A = ANGESTRICHENE OBERFLÄCHE, wird die Definition von A, und dadurch die Bedeutung aller bereits gespeicherten Notizen der Kategorie A geändert.

---

## So wird eine Notiztabelle kopiert

1. Drücken Sie die Taste **[FILE]**.
2. Wählen Sie auf dem Menü **NOTIZ-KOPIE** an.
3. Im Fenster **NOTIZ-KOPIE** (siehe Abbildung 11-25 auf Seite 227):
  - a) Die **QUELLDATEI** auswählen, d. h. die Datei, in der sich die zu kopierende Notiztabelle befindet.
  - b) Die **ZIELDATEI** auswählen, d. h. die Datei, in die die Notiztabelle kopiert werden soll.
  - c) Wählen Sie **KOPIEREN**.

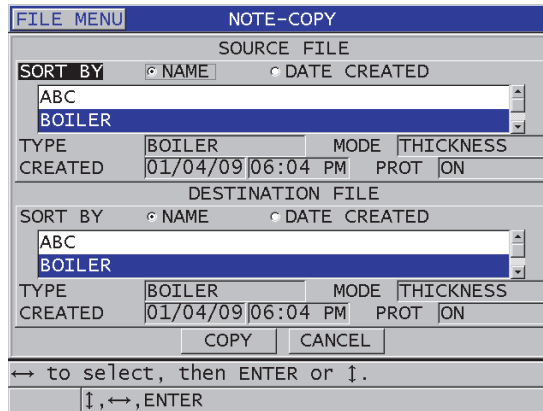


Abbildung 11-25 Kopie der Notiztabelle von einer Datei zu einer anderen

## 11.5 Aktivieren des ID-Überschreibschutzes

Ist der ID-Überschreibschutz aktiviert, werden Sie bei jedem Versuch, einen bestehenden Messwert zu überschreiben, vom Gerät gewarnt. Diese Funktion kann jederzeit aktiviert werden.

Wenn der ID-Überschreibschutz aktiviert ist, erscheint eine Meldung auf der Hilfszeile wenn Sie versuchen, existierende Messwerte oder A-Bilder mit neuen Daten zu überschreiben. Mit **JA** wird der bestehende Messwert mit einem neuen überschreiben, mit **NEIN** wird der ursprüngliche Messwert belassen.



Abbildung 11-26 Warnmeldung beim Überschreiben von Daten


### So wird der ID-Überschreibschutz aktiviert

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[SETUP MENU]**.
2. Wählen Sie im Menü den Parameter **MESS** aus.
3. Stellen Sie im Fenster **MESS** die Option **ID-ÜBERSCHRBSCHUTZ** auf **AKT.** oder **DEAKT.**
4. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.

## 11.6 Fenster ID REVIEW

Die in der aktiven Datei gespeicherten Daten können in einem speziellen Fenster überprüft werden. Dieses Fenster wird mit der Taste **[ID#]** ein- und ausgeblendet. Im Fenster **ID REVIEW** werden das A-Bild und die Messdaten der aktiven ID-Nummer angezeigt.

In Abbildung 11-27 auf Seite 229 wird ein solches Fenster gezeigt, sowie dessen Inhalt beschrieben. Der Bereich unter dem A-Bild ist für Statusmarkierungen vorbehalten, die den angezeigten Messwert näher beschreiben. Diese Statusmarkierungen entsprechen den einbuchstabigen Abkürzungen, die vom Messgerät mit den Sendebefehlen übertragen werden (siehe Kapitel „Datenübertragung“ auf Seite 277).

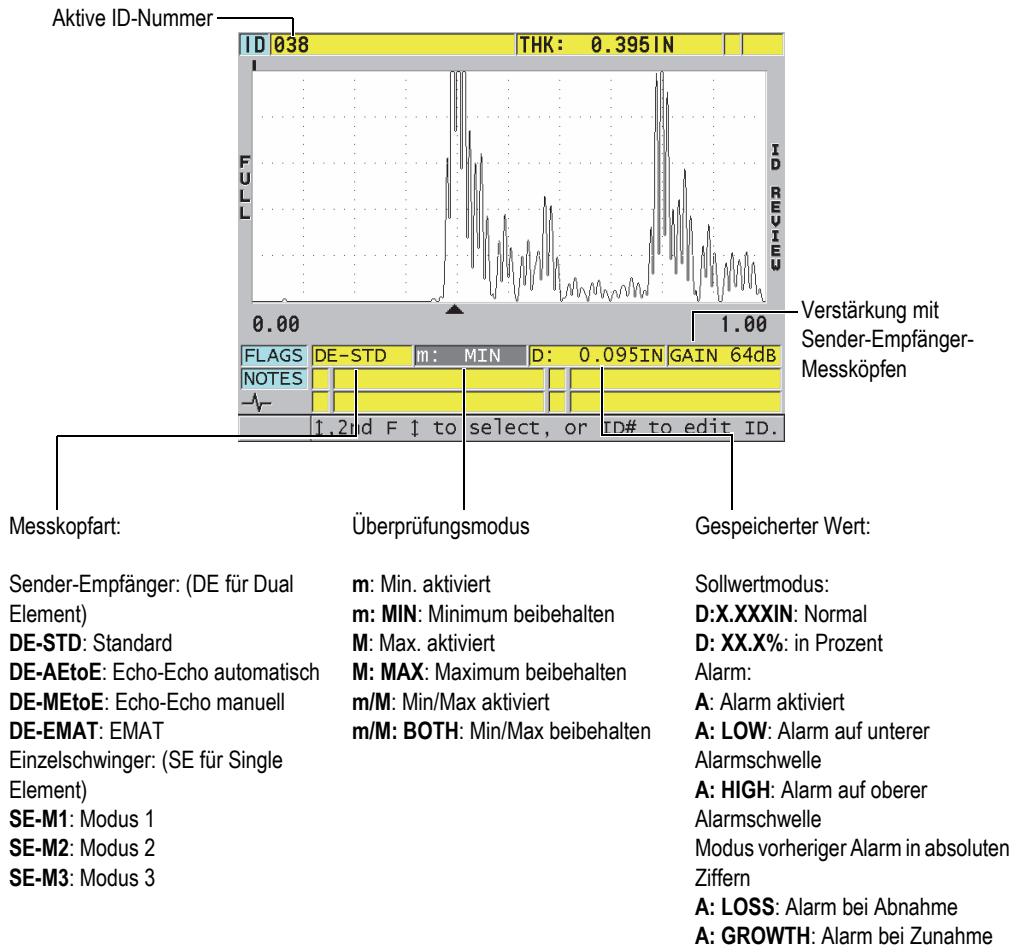

**Abbildung 11-27 Elemente des ID-Überprüfungsfensters**

Das Überprüfungsfenster dient folgenden Zwecken:

- Überprüfung des Inhalts des Messwertspeichers durch Durchlaufen der in der aktiven Datei gespeicherten Messort-ID-Nummern
- Durchlaufen der Datei und Überschreiben einer bereits bestehenden Messort-ID mit einem beliebigen Messort aus der Datei

- Ersetzen der aktiven Messort-ID durch einen anderen, bereits in der Messdatendatei vorhanden Messort, um diese Messort-ID-Nummer zu bearbeiten.

### 11.6.1 Überprüfen gespeicherter Daten und Ändern der aktiven ID-Nummer

Die Daten der aktiven Daten werden im Überprüfungsfenster überprüft.

#### So werden gespeicherte Daten überprüft und die aktive ID-Nummer geändert

1. Öffnen Sie die Datei, die Sie überprüfen wollen (siehe Abschnitt „Datei öffnen“ auf Seite 214).
2. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[ID#]**.
3. Verfahren Sie im Überprüfungsfenster (siehe Abbildung 11-27 auf Seite 229) wie folgt:
  - a) Überprüfen Sie die unter der aktiven ID-Nummer gespeicherten A-Bilder, Statusmarkierungen, Notizen und Messwerte.
  - b) Zeigen Sie mit **[▲]** die Daten der nächsten ID-Nummer in der Datei an.
  - c) Zeigen Sie mit **[▼]** die Daten der vorherigen ID-Nummer in der Datei an.
  - d) Wählen Sie mit **[2nd F]**, **[▲]** und **[2nd F]**, **[▼]** die letzte bzw. die erste ID-Nummer der Datei direkt an.
  - e) Drücken Sie die Taste **[ID#]**, um die ID-Nummer zu ändern (siehe Abschnitt „ID-Nummer bearbeiten“ auf Seite 230).
4. Mit Taste **[MEAS]** kehren Sie mit der neuen aktiven ID-Nummer zum Messfenster zurück.

### 11.6.2 ID-Nummer bearbeiten

Eine ID-Nummer kann aus folgenden Gründen bearbeitet werden:

- Schnell eine andere ID-Nummer aufrufen. Dies ist praktisch bei sehr umfangreichen Datenbanken, in denen es zu lange dauern würde, die gewünschte ID-Nummer mit den Pfeiltasten aufzurufen.
- Eine neue, noch nicht bestehende ID-Nummer in die Datei einfügen. Dies ist praktisch, wenn Sie der aktiven Datei zusätzliche Messpunkte hinzufügen wollen. Zusätzliche ID-Nummern können überall in die Datei eingefügt werden (Anfang, Mitte, Ende).

## HINWEIS

Während der Bearbeitung der ID-Nummer werden keine gespeicherten Daten angezeigt.

### So werden ID-Nummern bearbeitet

1. Öffnen Sie die Datei, in der eine ID-Nummer geändert werden soll (siehe Abschnitt „Datei öffnen“ auf Seite 214).
2. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[ID#]**.
3. Wählen Sie die ID-Nummer, die geändert werden soll (siehe Abschnitt „Überprüfen gespeicherter Daten und Ändern der aktiven ID-Nummer“ auf Seite 230).
4. Drücken Sie erneut die Taste **[ID#]** und ändern Sie die ID-Nummer (siehe Abbildung 11-28 auf Seite 231).

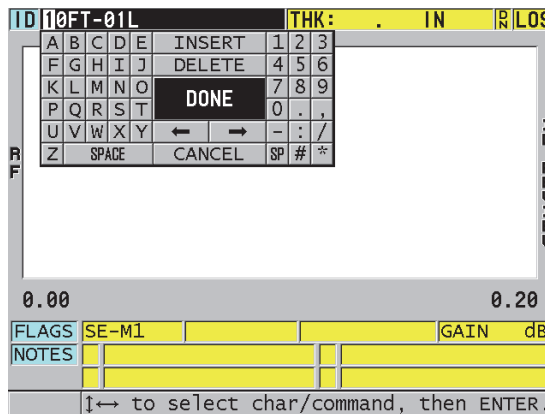


Abbildung 11-28 Bearbeiten einer ID-Nummer im Bearbeitungsmodus

5. Mit Taste **[MEAS]** kehren Sie mit der neuen aktiven ID-Nummer zum Messfenster zurück.
6. Wenn sich die neue ID-Nummer nicht in der Datenbank befindet, zeigt die Hilfezeile die in Abbildung 11-29 auf Seite 232 gezeigte Meldung an. Fügen Sie mit **EINFÜGEN** die neue ID-Nummer vor der aktiven ID-Nummer ein.

ODER

Fügen Sie mit **ANFÜGEN** die neue ID-Nummer am Ende der Datei an.

ID	10FT-01LA	THK:	.	IN	R	LOS
<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>						
0.00		0.20				
FLAGS	SE-M1			GAIN	dB	
NOTES						
ID not found: <b>INSERT</b> APPEND CANCEL						

**Abbildung 11-29** Meldung, wenn sich die bearbeitete ID-Nummer nicht in der Datenbank befindet.

7. Durch Betätigen der Taste **[SAVE/SEND]**, mit oder ohne aktiven Messwert, wird die bearbeitete ID-Nummer dauerhaft zur Datenbank hinzugefügt. Die Sequenz kehrt sodann zur vorher aktiven ID-Nummer zurück.

### 11.6.3 Daten in der aktiven Datei löschen



#### **ACHTUNG**

Die mit der im Folgenden erklärten Methode gelöschten Daten **KÖNNEN NICHT** wieder hergestellt werden.

#### **So wird ein einzelner Messwert gelöscht**

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[ID#]**. Das Überprüfungsfenster wird eingeblendet und zeigt die aktive ID mit den unter ihr gespeicherten Daten an.



2. Heben Sie die zu löschende ID hervor (siehe Abschnitt „Überprüfen gespeicherter Daten und Ändern der aktiven ID-Nummer“ auf Seite 230).
3. Drücken Sie **[2nd F]**, **[FILE]** (**CLR MEM**), um die unter der angezeigten ID-Nummer gespeicherten Daten zu löschen.  
Es wird die nächste ID-Nummer der Sequenz angezeigt.

---

**TIPP**

Um einen Messwert zu ersetzen ist es einfacher, einen neuen Messwert unter der gewünschten ID-Nummer im Messfenster zu speichern. Wenn Sie unter einer bestimmten ID-Nummer keinen Messwert speichern wollen, drücken Sie im Messfenster die Taste **[SAVE/SEND]** wenn der Messkopf abgekoppelt ist. Damit wird unter der spezifischen ID-Nummer ein Signalverlust (LOS), sowie --- gespeichert.

- 
4. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.

---

**HINWEIS**

Wenn der unter einer ID-Nummer gespeicherte Messwert gelöscht wird, wird in Zählreihen und Zählfolgen die ID-Nummer auch gelöscht. In allen anderen Dateiformaten werden nur die Dicken und A-Bilddaten gelöscht.

---

## 11.7 Berichterstellung

Das 39DL PLUS kann Messberichte ohne Anschluss an einen Rechner erstellen. Folgende Berichtformate stehen zur Verfügung:

### Dateizusammenfassung

Zeigt grundsätzliche Statistiken über die Datei an (Mindestdicke mit Messort, maximale Dicke mit Messort, Hoch- und Tiefalarm, sowie mittlere, mediane und normale Abweichung).

### Min/Max-Zusammenfassung

Zeigt die Liste von Messort-ID-Nummern mit dem Minimum bzw. dem Maximum in einer Datei.

### Alarmzusammenfassung

Anzeige aller Messort-ID-Nummern mit Hoch- und Tiefalarm.

### Dateivergleich

Auswahl von zwei Dateien zum Vergleich, wobei die erste Datei frühere Messdaten enthält und die zweite Datei die aktuellen. Der Bericht gibt die maximale Wandabnahme und alle Bereiche mit Wandzunahme mit ihren Messort-ID-Nummern an.

### Min Überprüfung

Auswahl einer Datei um alle Messorte mit minimaler Dicke zu überprüfen. Sie können die Dicke an allen Messorten mit minimaler Dicke überprüfen und sie gegebenenfalls ersetzen.

### So wird ein Bericht erstellt

1. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[FILE]**.
2. Wählen Sie auf dem Menü **BERICHT** aus.
3. Wählen Sie im Untermenü die gewünschte Berichtart. Wenn Sie:
  - **DATEIZUSAMMENFASS.** wählen, fahren Sie mit Schritt 4 fort
  - **MIN/MAX SUMMARY** wählen, fahren Sie mit Schritt 5 fort
  - **DATEIVERGLEICH** wählen, fahren Sie mit Schritt 6 fort
  - **ALARM-ZUSAMMENFASS** wählen, fahren Sie mit Schritt 7 fort
  - **MIN ÜBERPRÜF** wählen, fahren Sie mit Schritt 8 fort
4. Im Fenster **DATEIZUSAMMENFASS.** (siehe Abbildung 11-30 auf Seite 235):
  - a) Wählen Sie die Datei aus, für die ein Bericht erstellt werden soll.
  - b) Wählen Sie **BERICHT**.  
Das Fenster **DATEIZUSAMMENFASSUNG** wird eingeblendet (siehe Abbildung 11-31 auf Seite 235).

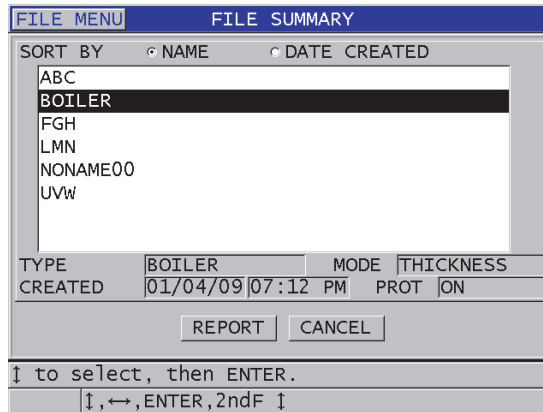


Abbildung 11-30 1. Fenster der DATEIZUSAMMENFASSUNG

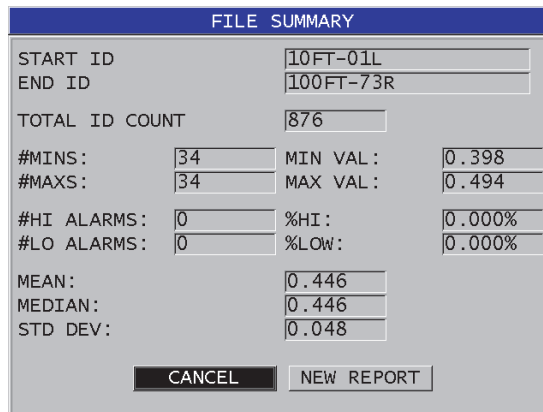


Abbildung 11-31 2. Fenster der DATEIZUSAMMENFASSUNG (Ergebnis)

- c) Mit **ABBRECH** kehren Sie zum Messfenster zurück, und mit **NEUER BERICHT** erstellen Sie einen anderen Bericht.
5. Im Fenster **MIN/MAX**:
- Wählen Sie die Datei aus, für die ein Bericht erstellt werden soll.
  - Wählen Sie **BERICHT**.  
 Das Fenster **MIN/MAX-ZUSAMMENFASSUNG** wird eingeblendet, die ID-

Nummer des ersten Min-Messwertes ist hervorgehoben (siehe Abbildung 11-32 auf Seite 236).

Abbildung 11-32 Das Berichtfenster MIN/MAX-ZUSAMMENFASSUNG

- c) Schalten Sie mit **[2nd F], [▲]** oder **[2nd F], [▼]** von der Liste **ANZAHL MIN** zu der Liste **ANZAHL MAX** um.
  - d) Mit **ABBRECH** kehren Sie zum Messfenster zurück, und mit **NEUER BERICHT** erstellen Sie einen anderen Bericht.
6. Im Fenster **VERGLEICH** (siehe Abbildung 11-33 auf Seite 237):
- a) Wählen Sie auf der oberen Liste die Bezugsdatei für den Vergleich aus.
  - b) Wählen Sie auf der unteren Liste die zu vergleichende Datei aus (die neuere Daten für dieselben Messpunkte enthaltende Datei).
  - c) Wählen Sie **BERICHT**.  
Das Fenster **DATEIVERGLEICH** wird eingeblendet, die erste ID-Nummer mit maximaler Wandschwächung wird hervorgehoben (siehe Abbildung 11-34 auf Seite 237).

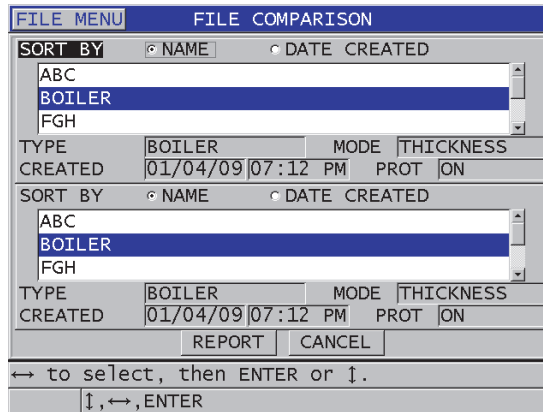


Abbildung 11-33 Das 1. Fenster des DATEIVERGLEICHS


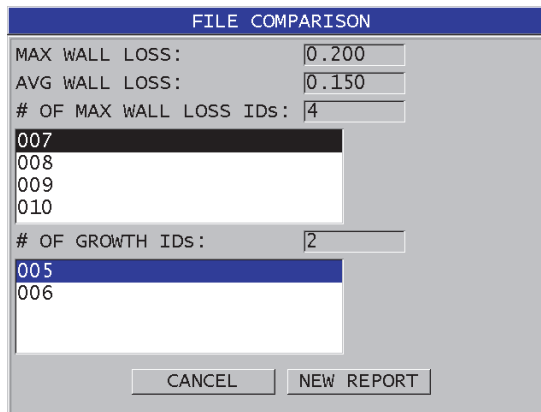


Abbildung 11-34 Das 2. Fenster des DATEIVERGLEICHS (Ergebnisse)


- d) Überprüfen Sie die Liste der maximalen und minimalen Wandschwächung.
  - e) Mit **ABBRECH** kehren Sie zum Messfenster zurück, und mit **NEUER BERICHT** erstellen Sie einen anderen Bericht.
7. Im Fenster **ALARM**:
- a) Wählen Sie die Datei aus, für die ein Bericht erstellt werden soll.

- b) Wählen Sie **BERICHT**.  
Das Fenster mit der **ALARM-ZUSAMMENFASSUNG** wird eingeblendet, die ID-Nummer des ersten Messorts mit Tiefalarm wird hervorgehoben (siehe Abbildung 11-35 auf Seite 238).

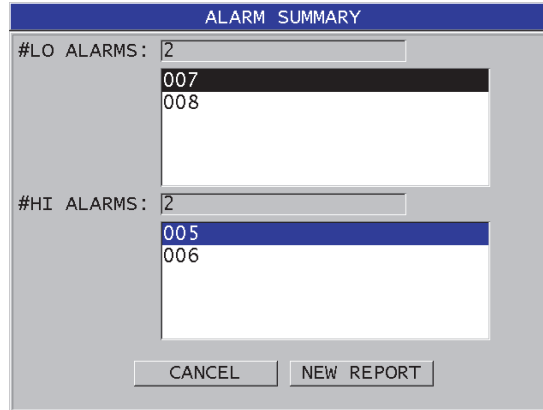


**Abbildung 11-35** Das Fenster **ALARM-ZUSAMMENFASSUNG** (Ergebnisse)

- c) Überprüfen Sie die Liste der Messorte mit Tiefalarm oder Hochalarm.  
d) Mit **ABBRECH** kehren Sie zum Messfenster zurück, und mit **NEUER BERICHT** erstellen Sie einen anderen Bericht.
8. Verfahren Sie im Fenster **MIN ÜBERPRÜF** wie folgt:
- a) Wählen Sie die Datei aus, für die ein Bericht erstellt werden soll.  
b) Wählen Sie **BERICHT**.  
Das Fenster **MIN/MAX-ZUSAMMENFASSUNG** wird eingeblendet, die ID-Nummer mit der kleinsten Dicke ist hervorgehoben (siehe Abbildung 11-36 auf Seite 239).

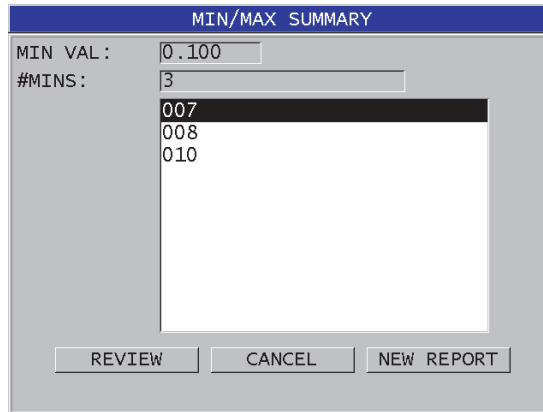

**Abbildung 11-36 Das Fenster MIN/MAX-ZUSAMMENFASSUNG (Ergebnisse)**

- c) Wählen Sie eine ID-Nummer auf der Liste aus.  
 Das 39DL PLUS schaltet mit der ausgewählten ID der Mindesttiefe aus dieser Datei zum aktiven Messfenster zurück (siehe Abbildung 11-37 auf Seite 239).

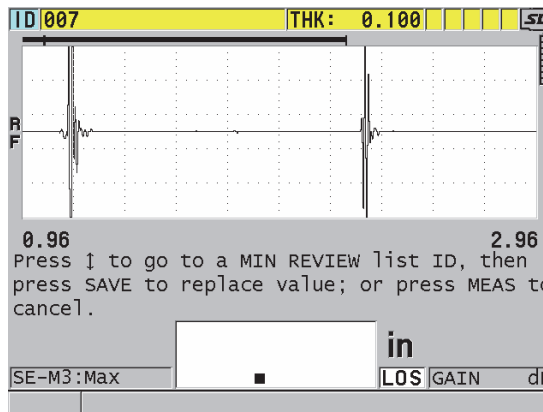

**Abbildung 11-37 Rückkehr zum Messfenster**

- d) Sie können nun den Messkopf an der Stelle des kleinsten Messwertes erneut ankoppeln um die Dicke zu überprüfen und mit [SAVE/SEND] den neuen Messwert speichern.

- e) Mit den Tasten [**▲**] und [**▼**] können Sie andere ID-Nummern auf der Liste der Mindestwerte zur Überprüfung anwählen.
- f) Mit [**MEAS**] kehren Sie zum Messfenster zurück.



## 12. Konfiguration der Sender-Empfänger-Messköpfe

Mit dem 39DL PLUS können Sie viele verschiedene Messköpfe einsetzen. Sie können Justierungen für den einzusetzenden Messkopf oder für spezielle Anwendungsbereiche im Gerät erstellen, speichern und schnell aufrufen.

Das 39DL PLUS enthält vordefinierte Justierungen die immer als Standardjustierungen im Gerät bleiben und nicht gelöscht werden können (siehe Tabelle 20 auf Seite 241). Die Standardparameter dieser Justierungen sind so ausgewählt, dass fast immer eine von ihnen für Ihren Anwendungsbereich passt. Sie können diese bereits vorhandenen Justierungen aber auch sehr einfach ändern und so bis 35 benutzerdefinierte Justierungen erstellen, die eine große Anpassung an viele Anwendungsbereiche garantieren.

**Tabelle 20 Vordefinierte Justierungen**

Anzahl	Art der Justierung	Anwendung
22	vordefiniert	normale Sender-Empfänger- und Einzelschwinger-Messköpfe
7	vordefiniert	Software-Option für hohe Schalldurchdringung
2	vordefiniert	Software-Option für Magnetitaufbau
35	benutzerdefiniert	anwendungsspezifische Justierungen

## 12.1 Standard D79X und andere Sender-Empfänger-Messköpfe

Das 39DL PLUS ist mit einer kompletten Reihe von Evident Sender-Empfänger-Dickenmessköpfen kompatibel (siehe Tabelle 21 auf Seite 243). Das 39DL PLUS erkennt die D79X-Messköpfe automatisch beim Einstecken ins Gerät und fordert Sie automatisch auf, eine Nullpunktjustierung auszuführen ([Do ZERO]).

Das 39DL PLUS erkennt den Messkopf dank eines Identifikationsstifts im vergossenen Kabelstecker. Mit der Messkopferkennung des 39DL PLUS werden automatisch die Justierungsparameter des Messkopfs, zusammen mit der entsprechenden Umwegfehlerkorrektur aufgerufen. Dadurch wird allgemein der höchste Grad an Genauigkeit und Wiederholfähigkeit sichergestellt. Um diese Leistung zu garantieren, empfiehlt Evident den Einsatz eines Sender-Empfänger-Messkopfs von Evident. Evident kann nicht garantieren, dass das 39DL PLUS mit anderen Sender-Empfänger-Messköpfen korrekt funktioniert oder mit Messköpfen, die nicht für das 39DL PLUS ausgelegt sind.


Wird ein Sender-Empfänger-Messkopf ohne Identifikationsstift mit dem 39DL PLUS verbunden, fordert das Gerät Sie auf, eine der Standardjustierungen oder eine bereits erstellte und gespeicherte eigene Justierung auszuwählen. Das 39DL PLUS kann für nicht erkannte Sender-Empfänger-Messköpfe im Frequenzbereich von 1 MHz bis 10 MHz benutzerdefinierte Messkopfjustierungen erstellen und speichern.

## 12.2 Erstellen einer Justierung für andere als Standard-Sender-Empfänger-Messköpfe

Das 39DL PLUS erkennt automatisch die Sender-Empfänger-Messköpfe der Serie D79X und lädt automatisch die passende Justierung hoch. Für andere Sender-Empfänger-Messköpfe müssen benutzerdefinierte Justierungen erstellt werden.

### So wird eine Justierung für andere als Standard-Sender-Empfänger-Messköpfe erstellt

1. Verbinden Sie den Sender-Empfänger-Messkopf mit dem 39DL PLUS.
2. Verfahren Sie im sodann eingeblendeten Fenster **GENERIC SETUP SELECTION** (siehe Abbildung 12-1 auf Seite 243) wie folgt:
  - a) Wählen Sie unter **SETUP TYPE** das Element **STANDARD**.
  - b) Wählen Sie auf der Liste **SETUP WÄHL**, die Justierung aus, die am besten der Frequenz des Messkopfs entspricht.

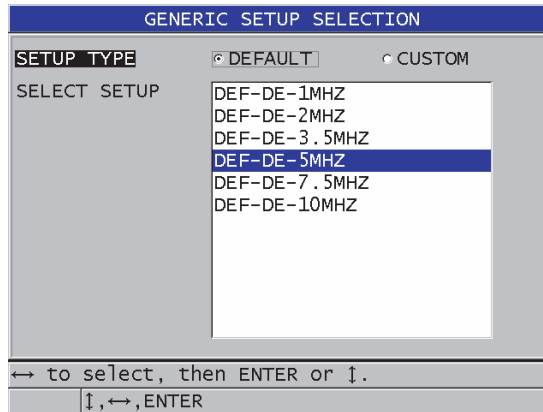

**Abbildung 12-1 Fenster GENERIC SETUP SELECTION**

3. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.
4. Drücken Sie die Taste **[XDCR RECALL]**.
5. Wählen Sie auf dem Menü **STANDARD SE-SCHWINGER** aus.
6. Wählen Sie im Fenster **STANDARD SE-SCHWINGER**, auf der Liste der Standardmessköpfe, den Messkopf aus, der am besten der Frequenz und dem Durchmesser des eingesetzten Messkopfs entspricht (siehe Tabelle 21 auf Seite 243).

**Tabelle 21 Standard-Messköpfe**

Standard-Messkopf	Frequenz	Durchmesser der Ankopplfläche
D790/791/D799	5 MHz	11,0 mm (0,434 Zoll)
D792/D793	5 MHz	7,2 mm (0,283 Zoll)
D794	10 MHz	7,2 mm (0,283 Zoll)
D797	2 MHz	22,9 mm (0,900 Zoll)
D798/D7226	7,5 MHz	7,2 mm (0,283 Zoll)
D7912/D7913	10 MHz	7,5 mm (0,295 Zoll)
MTD705	5 MHz	5,1 mm (0,200 Zoll)
D7906 (THRU-COAT)	5 MHz	11,0 mm (0,434 Zoll)
D7908	7,5 MHz	7,2 mm (0,283 Zoll)

Tabelle 21 Standard-Messköpfe (Fortsetzung)

Standard-Messkopf	Frequenz	Durchmesser der Ankoppelfläche
Standard-Justierungen für Sender-Empfänger-Messköpfe		
DEF-DE-2MHZ	2 MHz	
DEF-DE-3,5MHZ	3,5 MHz	
DEF-DE-5MHZ	5 MHz	
DEF-DE-7,5MHZ	7,5 MHz	
DEF-DE-10MHZ	10 MHz	

7. Verfahren Sie im Fenster **AKTIV** (siehe Abbildung 12-2 auf Seite 245) wie folgt:
- Stellen Sie unter **OPTION MESS** den Echomodus für diesen Messkopf ein (nähere Angaben in Abschnitt „Stromleuchte“ auf Seite 49).
  - Geben Sie unter **NAME SETUP** einen Namen für die Justierung ein, der den Messkopf und den Anwendungsbereich für diese Justierung beschreibt.
  - Unter **SCHALLGSCHW** die Schallgeschwindigkeit im zu prüfenden Werkstoff einstellen.
  - Justieren Sie gegebenenfalls die Verstärkung unter **MAX VERST.** nach (siehe Abschnitt „Maximale Verstärkung“ auf Seite 263).
  - Justieren Sie gegebenenfalls die erweiterte Echounterdrückung unter **UNTRDRÜCK ERW.** nach (siehe Abschnitt „Einstellung der erweiterten Echounterdrückung mit Sender-Empfänger-Messköpfen“ auf Seite 165).
  - Speichern Sie mit Taste **[SAVE/SEND]** die Änderungen der Justierung.

RECALL MENU	ACTIVE
MEAS OPTION	STANDARD
SETUP NAME	DEF-D790/791
PROBE TYPE	D790/791
VELOCITY	0.2257 IN/us
MAX GAIN	52.4dB
EXT BLANK	70.00 ns

↔ to change value, then ENTER or ↓.  
↓, ↔, ENTER

Abbildung 12-2 Fenster AKTIV (Beispiel)

8. Verfahren Sie im Fenster **SETUP SPEICH.** wie folgt:
  - a) Gegebenenfalls **SPEICH. UNTER** hervorheben, dann den Namen der Justierung ändern.
  - b) Auf der Liste **SPEICH. IN** den Speicherplatz der benutzerdefinierten Justierung auswählen.
  - c) Wählen Sie **SPEICHERN** an.
9. Schalten Sie im Fenster **AKTIV** mit Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.

## 12.3 Aufruf von gespeicherten Justierungen für Sender-Empfänger-Messköpfe

Mit dem 39DL PLUS können Justierungen für Sender-Empfänger-Messköpfe gespeichert und wieder aufgerufen werden. Die gespeicherte Justierung kann auch Informationen wie Schallgeschwindigkeit, Nullpunktverschiebung, Umwegkorrektur und Standardverstärkung enthalten. Diese Funktion erleichtert das Umschalten zu einer anderen Messkopjustierungen für einen anderen Anwendungsbereich.



## **ACHTUNG**

Nicht gespeicherte Daten gehen verloren, wenn die Justierung einer anderen Anwendung aufgerufen wird. Speichern Sie alle Änderungen in der aktiven Justierung, bevor Sie eine andere Justierung aufrufen.

---

### **So wird eine benutzerdefinierte Justierung für Sender-Empfänger-Messköpfe aufgerufen**

1. Drücken Sie die Taste **[XDCR RECALL]**.
2. Wählen Sie auf dem Menü **CUSTOM SE-SCHWINGER** an.
3. Im Fenster **CUSTOM SE-SCHWINGER** die gewünschte benutzerdefinierte Justierung auswählen.
4. Überprüfen Sie im Fenster **AKTIV** die Justierungsparameter.
5. Schalten Sie mit Taste **[MEAS]** mit der aufgerufenen Justierung zum Messfenster zurück.

## **12.4 Umweg**

Der Umweg ist der Weg, den Ultraschallwellen bei Sender-Empfänger-Messköpfen von einem Element zum anderen zurücklegen. Da der Umweg etwas länger als die zweifache Dicke ist, muss das Gerät den Schallweg korrigieren, um die wahre Dicke zu messen. Dies ist die Umwegfehlerkorrektur. Mit der Umwegfehlerkorrektur kann das 39DL PLUS die Dicke also mit höchster Genauigkeit und Wiederholbarkeit messen.

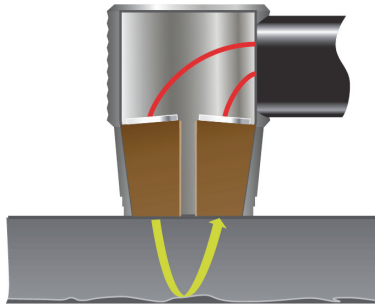


Abbildung 12-3 Umlenkung

Wird ein Standardmesskopf der Serie Evident D79X mit dem 39DL PLUS verbunden, erkennt das Gerät ihn automatisch und ruft die passende Justierung und Umwegfehlerkorrektur auf. Das 39DL PLUS kann aber auch eine benutzerdefinierte Umwegfehlerkorrektur für nahezu jeden anderen Sender-Empfänger-Messkopf erstellen. Diese Korrekturkurve wird gespeichert und mit der benutzerdefinierten Justierung aufgerufen.

### 12.4.1 Aktivieren der Umwegfehlerkorrektur

Vor der Erstellung einer Kurve zur Umwegfehlerkorrektur muss die Funktion Umwegfehlerkorrektur aktiviert werden.

#### So wird die Umwegfehlerkorrektur aktiviert

1. Drücken Sie die Taste [SETUP MENU].
2. Wählen Sie auf dem Menü das Element **MESS** an.
3. Stellen Sie im Fenster **MESS** den Parameter **VPATH CAL ENABLE** auf **AKT.** ein.
4. Schalten Sie mit der Taste [MEAS] zum Messfenster zurück.

### 12.4.2 Erstellen einer Umwegfehlerkurve für spezielle Sender-Empfänger-Messköpfe

Zur Erstellung einer benutzerdefinierten Umwegfehlerkorrekturkurve brauchen Sie einen Justierkörper mit mehreren Stufen, die den Dickenbereich und den zu prüfenden Werkstoff darstellen (kleinste und größte Dicke). Um eine Umwegfehlerkorrekturkurve zu erstellen, müssen Sie mindestens drei verschiedene

Stufen des Justierkörpers messen, es können aber auch bis zu zehn bekannte Dicken sein. Je mehr Justierpunkte Sie zum Erstellen der Umwegfehlerkorrekturkurve nehmen, desto genauer werden Ihre Messungen.

---

**WICHTIG**

Beim Einsatz von allgemeinen Sender-Empfänger-Messköpfen müssen Sie den genauen Dickenbereich festlegen, in dem gemessen wird. Die kleinste und größte messbare Dicke hängen stark ab von:

- der Messkopffrequenz
- dem zu prüfenden Werkstoff
- dem Dachwinkel des Messkopfs
- dem Material des Vorlaufkeils
- dem Rauschen im Messkopf



**ACHTUNG**

Evident kann die Leistung und Genauigkeit von anderen Messköpfen als der Serie D79X nicht garantieren. Der Nutzer trägt die volle Verantwortung dafür, dass der Sender-Empfänger-Messkopf eines anderen Herstellers richtig funktioniert und sich für den Anwendungsbereich eignet.

---

### So wird eine Umwegfehlerkurve für einen nicht standardisierten Sender-Empfänger-Messkopf erstellt

1. Stellen Sie sicher, dass der Messkopf abgekoppelt ist, und dass die Ankopplfläche des Messkopfs kein Koppelmittel aufweist.
2. Justieren Sie mit den Tasten **[2nd F]**, **[CAL ZERO]** (**Do ZERO**) den Nullpunkt des Messkopfs.
3. Um sicherzustellen, dass das Gerät Echos richtig erkennt, verfahren Sie folgendermaßen:
  - a) Drücken Sie die Taste **[RANGE]** solange, bis der Messbereich größer als die maximale Dicke des Justierkörpers ist.



- b) Den Messkopf an die größte Stufe des Justierkörpers ankoppeln, dann mit Taste **[GAIN]** die Verstärkung so einstellen, dass das Gerät das Rückwändecho gut erkennt, und sicherstellen, dass keine Rauschsignale über 20 % Bildschirmhöhe zu erkennen sind.

### HINWEIS

Zu diesem Zeitpunkt sind die Messwerte wahrscheinlich noch nicht genau, da noch keine korrekte Nullpunktverschiebung für den Messkopf eingestellt wurde.

- c) Koppeln Sie den Messkopf an die dünnste Stufe des Justierkörpers an.
- d) Falls nötig, stellen Sie mit Taste **[GAIN]** die Verstärkung so ein, dass das Gerät das Rückwändecho richtig erkennt.
- e) Stellen Sie gegebenenfalls die erweiterte Echounterdrückung so ein, dass das Messgerät das Rückwändecho richtig erkennt (siehe Abschnitt „Echounterdrückung im justierbaren Echo-Echo-Modus einstellen“ auf Seite 102).
- f) Stellen Sie sicher, dass das Gerät das Echo von allen Stufen des Justierkörpers klar erkennt.
4. Aktivieren Sie die Umwegfehlerkorrektur (Genauerer in Abschnitt „Aktivieren der Umwegfehlerkorrektur“ auf Seite 247).
5. Koppeln Sie den Messkopf an die dicke Stufe an, die den dicksten zu messenden Werkstoff darstellt.
6. Drücken Sie die Taste **[CAL VEL]**.
7. Beantworten Sie auf der Hilfezeile die Aufforderung **VPath Calibration?** (Umwegfehlerkorrektur?) mit **JA** (siehe Abbildung 12-4 auf Seite 249).



Abbildung 12-4 Antwort JA bei Aufforderung V-path calibration?

8. Drücken Sie, während der Messkopf an die dicke Stufe angekoppelt ist und sobald der Messwert nicht mehr schwankt, die Taste **[ENTER]**.
9. Ändern Sie im Fenster **JUST. UMLENKUNG** den Wert von Punkt 1 auf die bekannte Dicke (siehe Abbildung 12-5 auf Seite 250).

V-PATH CALIBRATION				
ENTER VALUE FOR TEST BLOCK POINT 1				
1	2	3	4	5
0.500	---	---	---	---
6	7	8	9	10
---	---	---	---	---
NEXT TEST BLOCK POINT 2				
Then CAL VEL to measure next selected test block point or MEAS if done.				
←=Move ↓=Select MEAS or ENTER=Done.				
↑,←,ENTER,MEAS,CAL VEL				

Abbildung 12-5 Ändern von Punkt 1 bei der Umwegfehlerjustierung

10. Drücken Sie die Taste [CAL VEL].
11. Koppeln Sie den Messkopf an die nächstdicke Stufe des Justierkörpers an, warten Sie bis der Messwert nicht mehr schwankt und drücken Sie dann Taste [ENTER].
12. Ändern Sie im Fenster **JUST. UMLENKUNG** den Wert des nächsten Punktes auf die bekannte Dicke.
13. Wiederholen Sie die Schritte 10 bis 12 für die anderen Dickenstufen. Sie brauchen mindestens drei und höchstens zehn Punkte zur Justierung der Umwegfehlerkorrektur.
14. Drücken Sie, wenn alle Dicken für alle Justierpunkte eingegeben sind, die Taste [MEAS].
15. Jetzt können Sie entweder mit der Taste [CAL VEL] die Umwegfehlerltabelle einblenden,  
 ODER  
 Die Umwegfehlerjustierung als benutzerdefinierte Justierung für Sender-Empfänger-Messköpfe speichern:
  - a) Drücken Sie die Taste [SAVE/SEND].
  - b) Geben Sie im Fenster **SETUP SPEICH.** den Namen der benutzerdefinierten Justierungsdatei ein (siehe Abbildung 12-6 auf Seite 251).

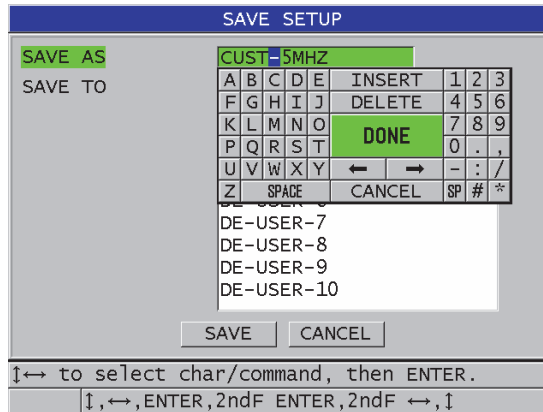


Abbildung 12-6 Justierung speichern

- c) Auf der Liste **SPEICH. IN** einen Speicherplatz auswählen.



### ACHTUNG

**DE-USER-X** (wobei X = 1 bis 10) sind leere Speicherplätze. Wenn Sie den Speicherplatz einer bereits bestehenden benutzerdefinierten Justierung auswählen, wird deren Inhalt gelöscht und durch die neue Justierung für Sender-Empfänger-Messköpfe ersetzt.

- d) Speichern Sie die benutzerdefinierte Justierung mit **SPEICHERN**.
- e) Die Parameter im Fenster **AKTIV** überprüfen.
- f) Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.  
Die neue, benutzerdefinierte Messkopffjustierung ist nun die aktive Justierung und kann auf der Liste benutzerdefinierter Sender-Empfänger-Messköpfe aufgerufen werden.



---

## 13. Spezifische Justierungen für Einzelschwinger-Messköpfe

---

Das 39DL PLUS enthält vordefinierte Justierungen für Standard Einzelschwinger-Messköpfe. Für besondere Anforderungen kann das 39DL PLUS auch werkseitig mit einer oder mehreren kundenspezifischen Justierungen ausgestattet werden. Sie können auch für besondere Einzelschwinger-Messköpfe oder Anwendungsbereiche selber solche benutzerdefinierten Justierungen erstellen. Mit diesen vordefinierten oder benutzerdefinierten Justierungen können Sie schnell den Messkopf oder den Anwendungsbereich wechseln, indem Sie einfach eine der gespeicherten Justierungen aufrufen.

### 13.1 Erstellen einer spezifischen Justierung für Einzelschwinger-Messköpfe

Sie müssen eine benutzerdefinierte Justierung erstellen, wenn keine der Standardjustierungen optimal Ihrer Anwendung entspricht. Wenn alle Parameter richtig eingestellt sind, können Sie diese Justierung unter einem eigenen Namen in einer der 35 Speicherstellen für benutzerdefinierte Justierungen speichern.



#### **ACHTUNG**

Die im folgenden Verfahren und den folgenden Abschnitten beschriebenen Einstellungen sollten nur von einem erfahrenen, mit der Grundtheorie der Ultraschallprüfung und der Analyse von Ultraschallbildern vertrauten Prüfer vorgenommen werden.

---

Viele der Einstellungen beeinflussen sich gegenseitig. Alle haben einen Einfluss auf den Messbereich und/oder die Messgenauigkeit des 39DL PLUS. In den meisten Fällen sollten keine Einstellungen geändert werden, ohne das A-Bild zu überwachen. Außerdem ist es beim Erstellen einer benutzerdefinierten Justierung für einen spezifischen Anwendungsbereich wesentlich, die Leistung anhand von Justierkörpern zu überprüfen, die den zu prüfenden Werkstoff und Bereich wiedergeben.

### So wird eine benutzerdefinierte Justierung für einen Einzelschwinger-Messkopf erstellt

1. Schließen Sie den Einzelschwinger-Messkopf an das Gerät 39DL PLUS an (siehe Abschnitt „Einrichten des Messkopfs“ auf Seite 81).
2. Drücken Sie die Taste **[XDCR RECALL]**.
3. Wählen Sie auf dem Menü **CUSTOM EINZELSCHW.** an.
4. Wählen Sie im Fenster **CUSTOM EINZELSCHW.** den Speicherplatz für die benutzerdefinierte Justierung aus (**SE-USER-n**).

---

<b>TIPP</b>
-------------

Um weniger Einstellungen machen zu müssen, können Sie auch eine bestehende Justierung für Einzelschwinger-Messköpfe auswählen, deren Werte nahe an den gewünschten liegen.

---

5. Verfahren Sie im Fenster **AKTIV** (siehe Abbildung 13-1 auf Seite 255) wie folgt:
  - a) Stellen Sie unter **PRÜFMODUS** den gewünschten Prüfmodus ein (für Einzelheiten siehe „Messmodi“ auf Seite 258).

RECALL MENU	ACTIVE
DET MODE	MODE 1
SETUP NAME	SE-USER-1
MEAS TYPE	STANDARD
PROBE TYPE	M112
VELOCITY	0.2260 IN/us
ZERO VALUE	643.0
PULSER POWER	200 VOLTS
MAX GAIN	53.9 dB
INIT GAIN	35.9 dB
TDG SLOPE	1.07 dB/us
MB BLANK	0.25 us
ECHO WINDOW	199.65 us
ECHO 1 DETECT	-SLOPE
↔ to select, then ENTER or ↓.	
↑, ↔, ENTER	

**Abbildung 13-1 Fenster AKTIV bei Erstellen einer Justierung für Einzelschwingermessköpfe**

- b) Geben Sie unter **NAME SETUP** einen Namen ein, der den Messkopf und/oder die Anwendung beschreibt, für den/die die Justierung bestimmt ist.
- c) Stellen Sie unter **MESSART** die gewünschte Art der Messung ein. Folgendes steht zur Verfügung:
- **STANDARD**: Zum Messen mit dem positiven oder negativen Maximum im normalen Modus 1, 2 oder 3.
  - **OXID** (als Option): Zum gleichzeitigen Messen der Dicke eines Kesselrohrs und der Dicke der in seinem Inneren abgelagerten Magnetitschicht mit der Softwareoption zum Messen der Magnetitschicht (nähere Angaben in Abschnitt „Softwareoption zum Messen des Magnetitaufbaus“ auf Seite 114).
  - **SPERRSCHICHT** (als Option): Zum Messen von dünnen Sperrschichten in mehrschichtigem Kunststoff mit der Softwareoption zum Messen der Sperrschicht (nähere Angaben in Abschnitt „Softwareoption zum Messen von mehrschichtigen Werkstoffen“ auf Seite 120)
  - **1. MAXIMUM**: Zum Erkennen des ersten von mehreren Maxima mit ähnlicher Amplitude (nähere Angaben in Abschnitt „1. Peak“ auf Seite 260).
- d) Stellen Sie unter **SENSORART** die Art des mit dieser Justierung einzusetzenden Messkopfs ein. Die Frequenz der „Sensorart“ muss der Frequenz des einzusetzenden Messkopfs entsprechen, damit Impulsgenerator und Empfänger die erwartete Leistung erbringen.

- e) Stellen Sie unter **SCHALLGSCHW** die Schallgeschwindigkeit des mit dieser Justierung zu prüfenden Werkstoffs ein (siehe Abschnitt „Schallgeschwindigkeit im Werkstoff und Nullpunktjustierung“ auf Seite 89).
  - f) Stellen Sie **WERT NULL** auf die justierte Nullpunktverschiebung dieses Messkopfs ein (Laufzeit eines Echos, das nicht den Werkstoff durchläuft.) (siehe „Justierung des Geräts“ auf Seite 85).
  - g) Erhöhen Sie falls nötig, die **IMPULSLEISTUNG**, um die Schalldurchdringung im Werkstoff zu verbessern. Verringern Sie den Wert für bessere Auflösung nahe der Oberfläche (Einzelheiten siehe „Impulsspannung“ auf Seite 261).
  - h) Stellen Sie **MAX VERST.** auf die gewünschte maximale Verstärkung ein (für Einzelheiten siehe „Maximale Verstärkung“ auf Seite 263).
  - i) Stellen Sie **ANFANGSVERST.** auf die gewünschte Anfangsverstärkung ein (für Einzelheiten siehe „Anfangsverstärkung“ auf Seite 264).
  - j) Stellen Sie **TDG-FLANKE** auf den gewünschten zeitabhängigen Verstärkungsanstieg ein (für Einzelheiten siehe „TDG-FLANKE“ auf Seite 264).
  - k) Stellen Sie **UNTERDRÜCK SI** auf die gewünschte Dauer der Unterdrückung des Sendeimpulses ein (für Einzelheiten siehe „Unterdrückung des Sendeimpulses“ auf Seite 265).
  - l) Stellen Sie **ECHO-FENSTER** auf die gewünschte Dauer ein (für Einzelheiten siehe „Echofenster“ auf Seite 267).
  - m) Stellen Sie **ECHO 1 ERKANNT** auf **-FLANKE** ein, um das negative Maximum des ersten Echos zu erkennen oder auf **+FLANKE**, um das positive Maximum des ersten Echos zu erkennen (nähere Angaben in Abschnitt „Auswertung von Echo 1 und Echo 2“ auf Seite 268).
6. Drücken Sie die Taste **[SAVE/SEND]**.
7. Verfahren Sie im Fenster **SETUP SPEICH.** wie folgt:
- a) Ändern Sie gegebenenfalls unter **SPEICH. UNTER** den Namen der Justierung.
  - b) Auf der Liste **SPEICH. IN** die Speicherstelle auswählen, in der die Justierung gespeichert werden soll.
  - c) Wählen Sie **SPEICHERN** an.
8. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.  
Die gespeicherte Justierung ist nun die aktive Justierung.



## 13.2 Schnelleinstellung der A-Bildparameter mit Einzelschwinger-Messköpfen

Mit Einzelschwinger-Messköpfen können einzelne A-Bildparameter schnell mit der Taste [WAVE ADJ] eingestellt werden.

### So werden einzelne A-Bildparameter schnell eingestellt

1. Stellen Sie sicher, dass ein Einzelschwinger-Messkopf an das 39DL PLUS angeschlossen ist.
2. Drücken Sie im Messfenster die Taste [WAVE ADJ].  
Der A-Bildparameter erscheint im Messfenster über der Dicke (siehe Abbildung 13-2 auf Seite 257).

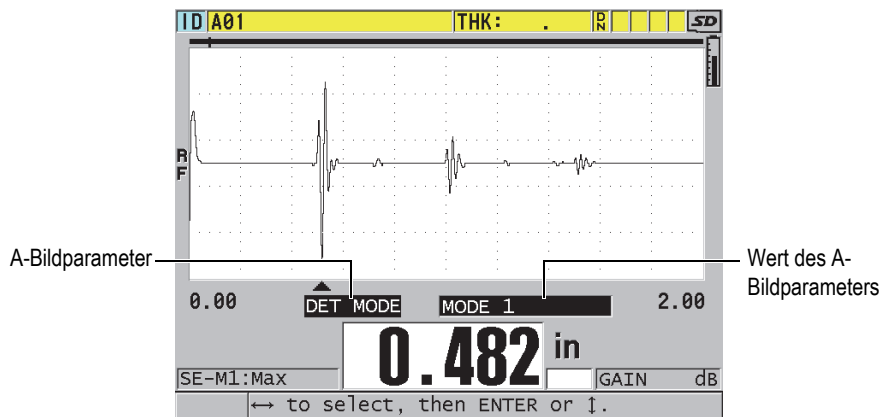


Abbildung 13-2 Einstellen der A-Bildparameter

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten [▲] oder [▼] den einzustellenden Parameter aus. Folgendes steht zur Verfügung:
  - **PRÜFMODUS** (für Einzelheiten siehe „Messmodi“ auf Seite 258)
  - **UNTERDRÜCK M3** nur im Modus 3 (für Einzelheiten siehe „Echounterdrückung in Modus 3“ auf Seite 272)
  - **UNTERDRÜCK AE** nur in Modus 2 und 3 (nähere Angaben in Abschnitt „Unterdrückung des Ankoppelechos“ auf Seite 270)

- **ECHO 2 ERKANNT** nur in Modus 2 und 3 (nähere Angaben in Abschnitt „Auswertung von Echo 1 und Echo 2“ auf Seite 268)
  - **ECHO 1 ERKANNT** (für Einzelheiten siehe „Auswertung von Echo 1 und Echo 2“ auf Seite 268)
  - **ECHO-FENSTER** (für Einzelheiten siehe „Auswertung von Echo 1 und Echo 2“ auf Seite 268)
  - **UNTERDRÜCK SI** (für Einzelheiten siehe „Unterdrückung des Sendeimpulses“ auf Seite 265)
  - **TDG-FLANKE** (für Einzelheiten siehe „TDG-FLANKE“ auf Seite 264)
  - **ANFANGSVERT.** (für Einzelheiten siehe „Anfangsverstärkung“ auf Seite 264)
  - **MAX VERST.** (für Einzelheiten siehe „Maximale Verstärkung“ auf Seite 263)
  - **IMPULSSPANNUNG** (für Einzelheiten siehe „Impulsspannung“ auf Seite 261)
  - **MESSKOPFART**
  - **MESSART** (für Einzelheiten siehe Schritt 5.c in „Erstellen einer spezifischen Justierung für Einzelschwinger-Messköpfe“ auf Seite 253)
4. Stellen Sie den Wert des Parameters mit den Pfeiltasten [◀] und [▶] ein.
  5. Um die anderen Parameter einzustellen wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.
  6. Blenden Sie mit Taste [WAVE ADJ] die A-Bildparameter wieder aus.

### 13.3 Messmodi

Es gibt drei Prüfmodi (**Modus 1**, **Modus 2** und **Modus 3**):

#### **Modus 1**

Misst mit Kontaktmesskopf die Laufzeit vom Sendeimpuls bis zum ersten Rückwandecho (siehe Abbildung 13-3 auf Seite 259).

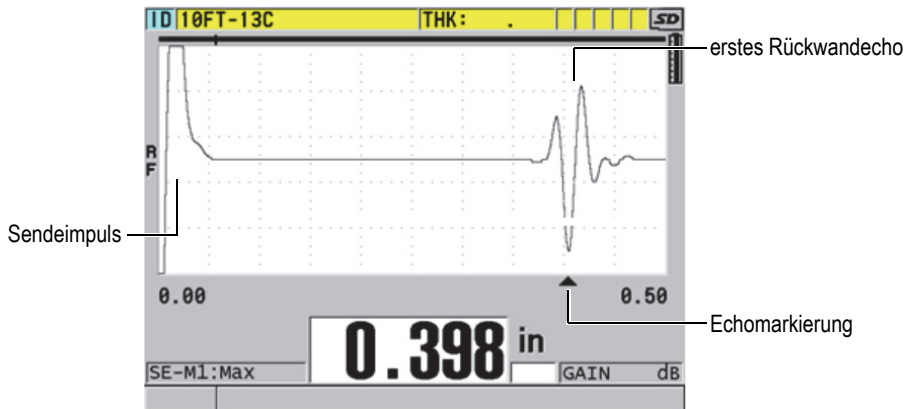


Abbildung 13-3 Beispiel für Prüfmodus 1

**Modus 2**

Misst mit einem Vorlaufstrecken- oder Tauchtechnikmesskopf die Laufzeit vom Ankoppelecho (oder Vorlaufstreckenecho) zum ersten Rückwandecho (siehe Abbildung 13-4 auf Seite 259)

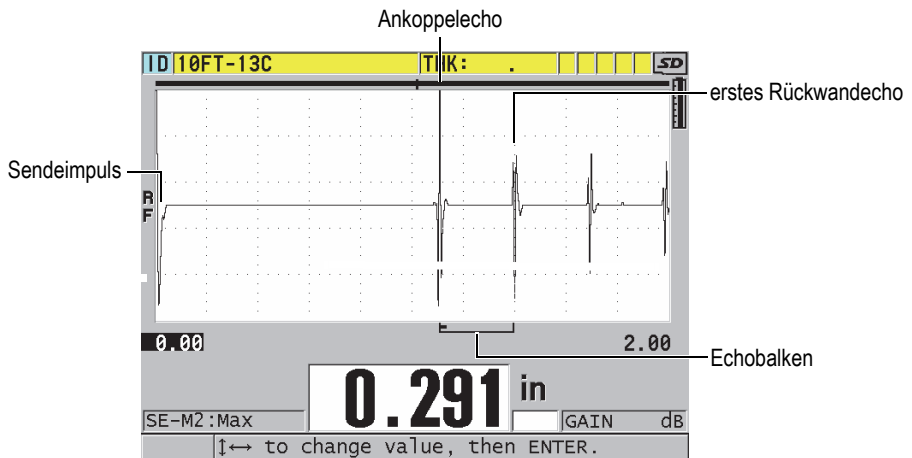


Abbildung 13-4 Beispiel für Prüfmodus 2

### Modus 3

Misst mit einem Vorlaufstrecken- oder Tauchtechnikmesskopf die Laufzeit zwischen zwei Rückwandechos (siehe Abbildung 13-5 auf Seite 260).

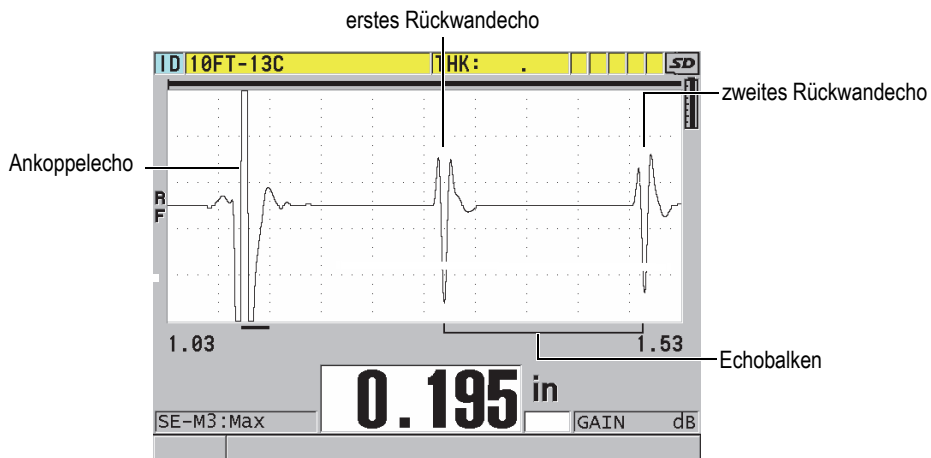


Abbildung 13-5 Beispiel für Prüfmodus 3

#### HINWEIS

Siehe „Echofenster“ auf Seite 267 für Messmodi mit Echofenster.

## 13.4 1. Peak

Mit Einzelschwinger-Messköpfen erkennt das 39DL PLUS normalerweise das höchste positive oder das höchste negative Maximum im A-Bild mit HF-Gleichrichtung. Diese Methode funktioniert in den meisten Anwendungsbereichen der Präzisionsmessung gut.

Diese normale Erkennungsweise des Maximums kann aber in Anwendungsbereichen mit unregelmäßigem Rückwandecho mit mehreren negativen oder positiven Maxima, deren Amplituden fast gleich hoch sind, unbeständig sein. In solch einem Fall ändert sich der Messwert ständig, da das Messgerät zeitweise mit dem einen, zeitweise dem

anderen Maximum misst. Dies kann zum Beispiel beim Messen der Länge von Schrauben oder der Dicke einer Gel-Beschichtung auf Glasfaser der Fall sein (siehe Abbildung 13-6 auf Seite 261). Wählen Sie in solchen Fällen zur Stabilisierung der Echoerkennung und der Messung den Algorithmus für das erste Maximum aus. Dieser Algorithmus erkennt das erste von mehreren Maxima mit gleicher Amplitude (siehe Schritt 5.c in Abschnitt „Erstellen einer spezifischen Justierung für Einzelschwinger-Messköpfe“ auf Seite 253).

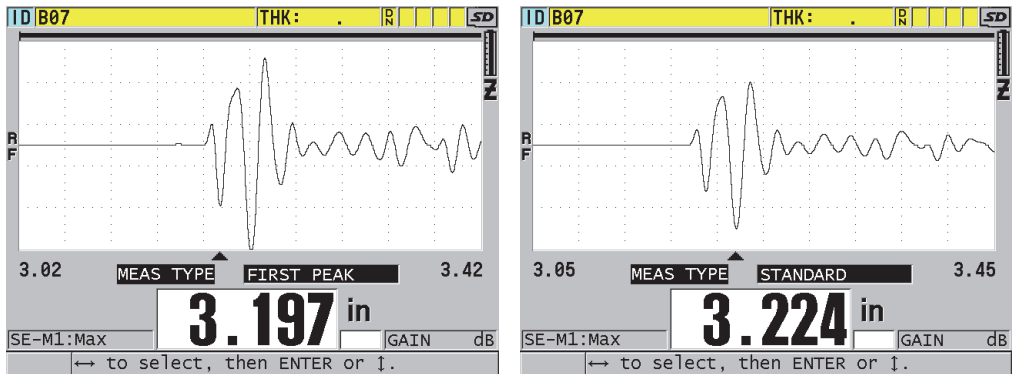


Abbildung 13-6 Auswertung des ersten oder des zweiten negativen Maximums

## 13.5 Impulsspannung

Die Impulsspannung (Sendeimpuls) kann auf 60 V, 110 V, 150 V, 200 V und 325 V eingestellt werden.

Eine höhere Spannung verbessert die Durchdringung, allerdings auf Kosten einer niedrigeren Auflösung nahe der Oberfläche, insbesondere in Modus 1. Umgekehrt erhält man mit niedrigerer Spannung eine bessere Auflösung an der Oberfläche, aber eine schlechtere Schalldurchdringung.

In den meisten Anwendungsbereichen erreicht man mit einer Spannung von 110 V das beste Signal-Rauschverhältnis für die zurückgeschallten Echos. Die Impulsleistung ist die zur Erregung des Schwingers nötige Spannung und beeinflusst folglich die Größe des Sendepulses (siehe Abbildung 13-7 auf Seite 262) und die in den Werkstoff eindringende Energiemenge.

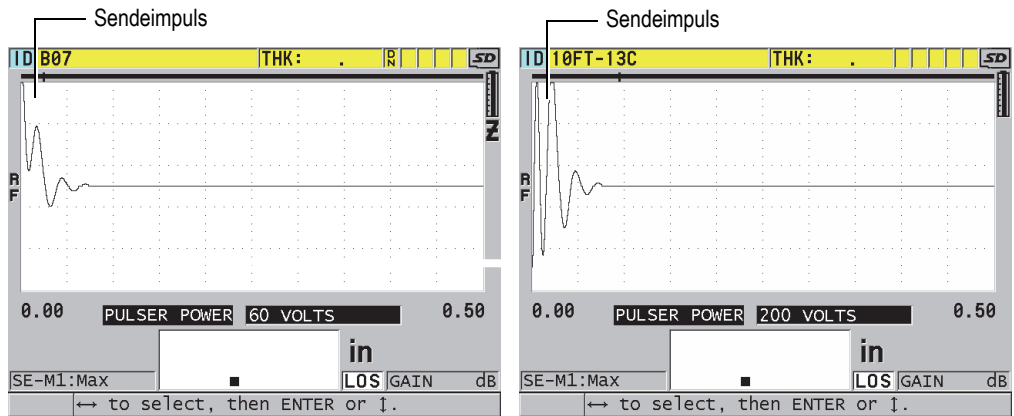


Abbildung 13-7 Vergleich der Impulsleistung bei 60 V und 200 V

## 13.6 Zeitabhängige Verstärkungskurve

Bei Einzelschwinger-Messköpfen stellt das 39MG, wenn es ein Echo erkennt, mit der automatischen Verstärkungsregelung (AVR) oder mit der zeitabhängigen Verstärkungsregelung (TDG) die Empfängerverstärkung auf den bestmöglichen Pegel ein (nähere Angaben über die Aktivierung der AVR in Abschnitt „Konfiguration der Messparameter“ auf Seite 153).

Das 39DL PLUS erstellt eine zeitabhängige Verstärkungskurve mit drei Parametern: **ANFANGSVERST.**, **TDG-FLANKE** und **MAX VERST.** (siehe Abbildung 13-8 auf Seite 263). Die Empfängerverstärkung steigt von der Anfangsverstärkung bis zum maximalen Verstärkungspegel mit der unter **TDG-FLANKE** eingestellten Zuwachsrate an. Bei Ändern einer der empfängerseitigen Verstärkungsparameter wird eine schwarze zeitabhängige Verstärkungskurve eingeblendet, an der Sie die Bereiche von Anfangsverstärkung, Anstieg und maximaler Verstärkung klar erkennen können.

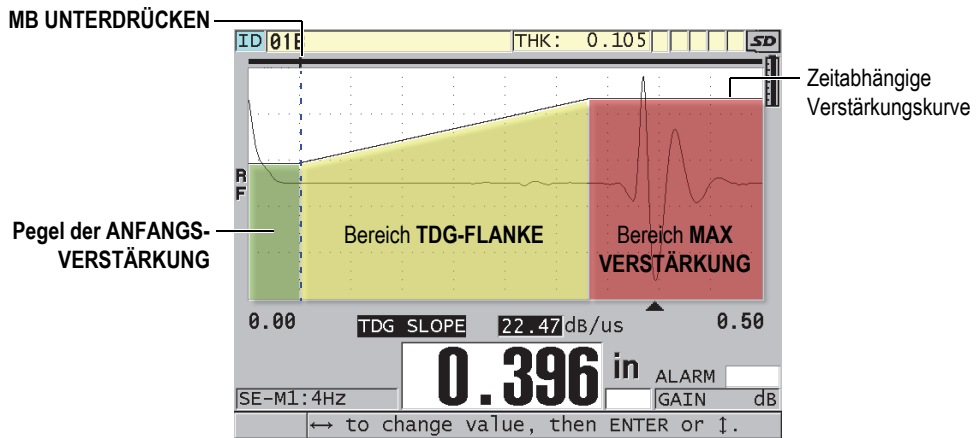


Abbildung 13-8 TDG-Bereiche und Parameter

Sie können mit der TDG-Kurve die Auflösung nahe der Oberfläche optimieren und gleichzeitig für dicke Prüflinge eine höhere maximale Verstärkung einstellen. Die TDG-Kurve dient auch beim Messen von stark schallstreuenden Werkstoffen, wie Gusseisen und Glasfaser, um das Erkennen von Störechos vor dem Rückwandecho zu reduzieren.

### 13.6.1 Maximale Verstärkung

Das Verstärkungsmaximum ist die maximale (zeitabhängige) Verstärkung am Empfänger. Mit ihm werden zeitlich weiter entfernte Echos verstärkt. Allgemein stellen Sie für einen gegebenen Anwendungsbereich die Max. Verstärkung so hoch ein, dass alle wichtigen Echos erkannt werden.

Die maximale Verstärkung am Empfänger kann von 0,0 dB bis 99,0 dB eingestellt werden. Wird kein Echo erkannt (Signalverlust), steigt die Verstärkung auf den maximalen Pegel, so wie mit Anfangsverstärkung, Flanke und Max. Verstärkung eingestellt. Ist die maximale Verstärkung zu hoch angesetzt, schaltet das Messgerät eventuell wegen Messkopfrauschen oder anderen ungewünschten Störsignalen ab. Ist sie zu niedrig angesetzt, können die zurückgeschallten Echos zu niedrig zum Auswerten sein.

### HINWEIS

Das Verstärkungsmaximum kann nicht niedriger sein als die Anfangsverstärkung und kann 99,0 dB nicht übersteigen.

---

## 13.6.2 Anfangsverstärkung

Die Anfangsverstärkung ist die obere Grenze der Verstärkung am Empfänger, nahe dem Sendeimpuls (in Modus 1) oder nahe dem Ankoppelecho (in den Modi 2 und 3). Durch die Verkleinerung des Sendimpulses oder des Ankoppelechos ermöglicht die TDG-Kurve das Erkennen von Echos nahe am Impuls. Die Anfangsverstärkung kann von 0 dB bis zu dem unter **MAX VERST.** festgelegten Höchstwert eingestellt werden.

Die Einstellung der **ANFANGSVERSTÄRKUNG** ist am wichtigsten in Anwendungsbereichen, in denen die Mindestdicke optimiert werden muss. Sie muss immer anhand eines Justierkörpers eingestellt werden, der diese Mindestdicke darstellt. Wenn das Messen der Mindestdicke weniger wichtig als die Durchdringung ist und Streuechos kein Problem darstellen, kann die Anfangsverstärkung auf denselben Wert wie die maximale Verstärkung eingestellt werden.

Die Anfangsverstärkung bewirkt Folgendes:

- gibt die aktuell ausgewählte (zeitabhängige) Ausgangsverstärkung an
- vergrößert Echos nahe am Sendeimpuls oder am Ankoppelecho
- beginnt bei der Zeit null und reicht bis:
  - zur Unterdrückung des Sendeimpulses in Modus 1
  - zum Ende der Ankoppelechounterdrückung in Modus 2 und 3

## 13.6.3 TDG-FLANKE

Mit der TDG-Flanke wird die Geschwindigkeit gesteuert, mit der die Empfängerverstärkung von der Anfangsverstärkung zur maximalen Verstärkung ansteigt. Die TDG-Flanke beginnt in der Position des Parameters **UNTERDRÜCK SI** in Modus 1 bzw. am Ende von **UNTERDRÜCK AE** in Modus 2 und Modus 3. Die TDG-Flanke hilft, Reflektierungen von der Kristallstruktur oder von Fasern zu unterdrücken. Allgemein sollte die TDG-Flanke so hoch wie möglich eingestellt




werden um die maximale Verstärkung so schnell wie möglich zu erreichen, ohne dass das Messgerät die Messung wegen Störsignalen abbricht. Die Flanke kann von 0,0 dB/ $\mu$ s bis 39,95 dB/ $\mu$ s eingestellt werden.

## 13.7 Unterdrückung des Sendeimpulses

Die Unterdrückung des Sendeimpulses schafft einen toten Bereich, der verhindert, dass der Empfänger falsche Messwerte liest, die der Sendeimpuls verursachen könnte. Dieser Unterdrückungsbereich (oder Totzeit, bis 18 Mikrosekunden ab dem Sendeimpuls) verhindert, dass Echos auf der abfallenden Flanke des Sendeimpulses fälschlich mit Rückwand- oder Ankoppelechos verwechselt werden. Das Ende der Unterdrückung des Sendeimpulses ist der Zeitpunkt, ab dem das Messgerät nach Echos sucht.


Allgemein wird die Sendeimpulsunterdrückung gleich nach dem Punkt eingestellt, an dem das Messgerät abschaltet. Dann wird mit an das Prüfmateriale angekoppeltem und abgekoppeltem Messkopf die Messgenauigkeit überprüft.

In Modus 1 wird mit der Länge des Unterdrückungsbereichs die messbare Mindestdicke bestimmt. Darum muss sie sorgfältig eingestellt werden, nachdem die Anfangsverstärkung ausgewählt wurde (siehe Abbildung 13-9 auf Seite 266). Wenn die Sendeimpulsunterdrückung zu kurz ist, schaltet das Gerät nach dem Sendeimpuls ab und kein Messwert wird ausgegeben. Wenn die Sendeimpulsunterdrückung zu lang ist, wird die messbare Mindestdicke unnötig eingeschränkt. Bei Tauchtechnikmessköpfen müssen Sie sicherstellen, dass die Unterdrückung des Sendeimpulses immer vor dem Ankoppelecho des kürzesten Wasservorlaufs eingestellt wird.

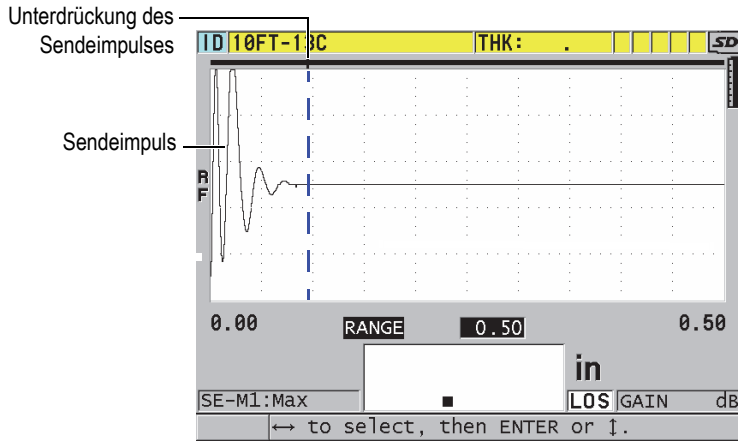

**Abbildung 13-9 Position der Unterdrückung des Sendeimpulses in Modus 1**

In Modus 2 und Modus 3 ist die Einstellung der Sendeimpulsunterdrückung nicht so wichtig, solange sie zwischen dem Ende des Sendeimpulses und dem Ankopplecho eingestellt ist (siehe Abbildung 13-10 auf Seite 266).

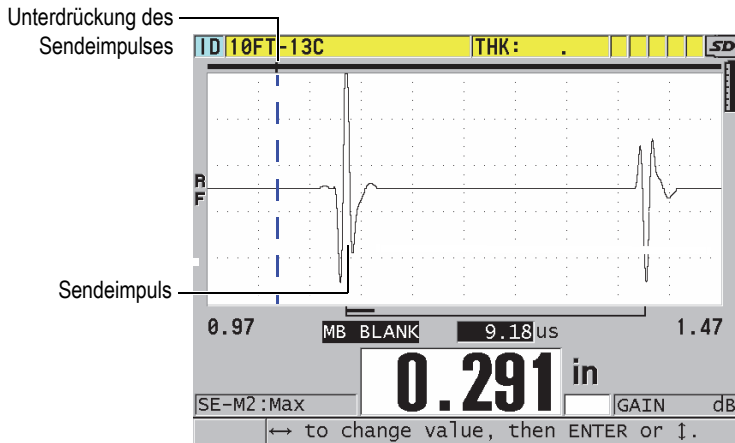

**Abbildung 13-10 Position der Unterdrückung des Sendeimpulses in Modus 2 und Modus 3**

## 13.8 Echofenster

Das Echofenster ist das Zeitintervall nach dem Sendepuls, in dem das Gerät Echos auswertet. Das Echofenster beginnt am Ende der Unterdrückung des Sendepulses. Das Echofenster endet  $x \mu\text{s}$  nach dem Sendepuls in Modus 1, bzw.  $x \mu\text{s}$  nach dem Ankoppelecho in Modus 2 und Modus 3.

In Modus 1 können Sie normalerweise das Echofenster auf einen beliebigen Wert einstellen, der höher als die Laufzeit (Hin- und Rückweg) des Sendepulses im dicksten oder langsamsten Teil des Prüflings ist (siehe Abbildung 13-11 auf Seite 267). Die genaue Einstellung ist nicht wichtig, solange das Echofenster lang genug ist, um das am weitesten entfernte auswertbare Echo mit einzubeziehen.

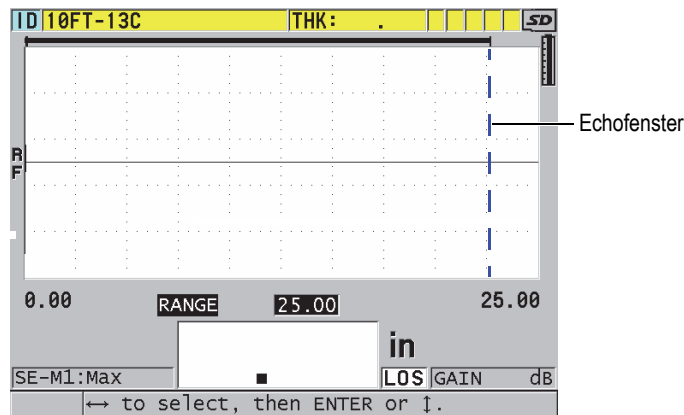


Abbildung 13-11 Einstellung des Echofensters in Modus 1

In Modus 2 und Modus 3 ist das Echofenster auf das Zeitintervall zwischen aufeinanderfolgenden Ankoppelechos beschränkt (siehe Abbildung 13-12 auf Seite 268). Das Ende des Echofensters muss vor das zweite Ankoppelecho gesetzt werden um falsche Auswertung zu verhindern, wodurch wiederum die maximal messbare Dicke bestimmt wird. Bei Tauchtechnikprüfung in Modus 2 oder Modus 3 muss das Echofenster den gesamten Bereich des einzusetzenden Wasservorlaufs einschließen.


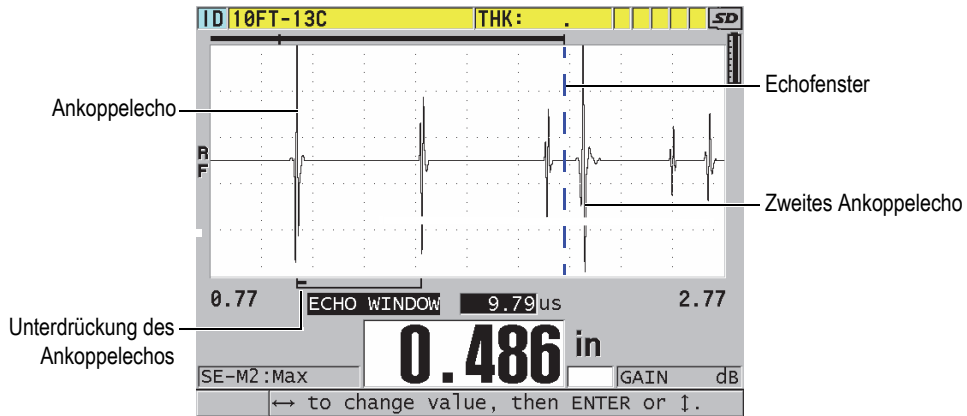


Abbildung 13-12 Einstellung des Echofensters in Modus 2 und Modus 3

### 13.8.1 Auswertung von Echo 1 und Echo 2

Die Auswertungspolarität (positiv oder negativ) des ersten und des zweiten Echos kann ausgewählt werden. Je nach Messmodus und geprüfem Werkstoff kann das Amplitudenmaximum eines Echos positiv oder negativ sein. Positive und negative Polarität beziehen sich auf im A-Bild angezeigte verarbeitete Echos (siehe Abbildung 13-13 auf Seite 269). Um die Dicke mit der größtmöglichen Genauigkeit messen zu können, ist es wichtig, dass das 39DL PLUS das Amplitudenmaximum eines Echos auswertet.

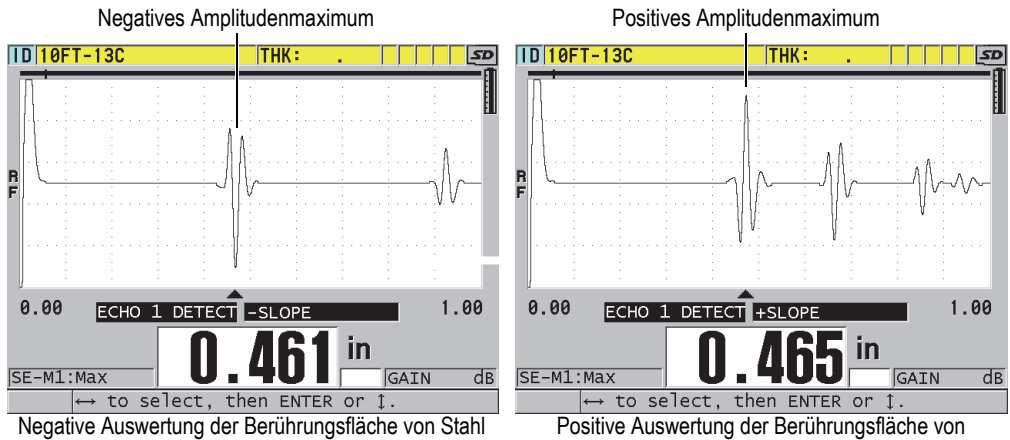

**Abbildung 13-13 Beispiele von positiver und negativer Echoauswertung**

Bei der Auswahl der Auswertungspolarität für eine bestimmte Anwendung beziehen Sie sich auf Tabelle 22 auf Seite 269.

**Tabelle 22 Echopolarität**

Messmodus	Echo 1	Echo 2
Modus 1 mit Kontakt- messköpfen	Rückwandecho normalerweise negativ, außer beim Messen von Werkstoffen mit niedriger akustischer Impedanz, aufgebracht auf einen Werkstoff von hoher Impedanz (wie Kunststoff oder Gummi auf Metall). In diesem Fall ist das Echo phasenverkehrt.	Nicht zutreffend


**Tabelle 22 Echopolarität (Fortsetzung)**

Messmodus	Echo 1	Echo 2
Modus 2 mit Vorlaufstrecken- und Tauchtechnik- messköpfen	Ankoppelecho normalerweise positiv bei Werkstoffen mit hoher Impedanz wie Metall und Keramik und negativ bei Werkstoffen mit niedriger Impedanz wie die meisten Kunststoffe	Rückwandecho normalerweise negativ, außer bei obengenannter Verbindung von Werkstoffen mit hoher und niedriger Impedanz
Modus 3 mit Vorlaufstrecken- und Tauchtechnik- messköpfen	Ankoppelecho normalerweise positiv bei Werkstoffen mit hoher Impedanz	Rückwandecho normalerweise negativ, außer in einigen besonderen Fällen mit schwieriger Geometrie, in denen durch Phasenverzerrung die positive Seite des Rückwandechos besser definiert ist als die negative.

### 13.8.2 Unterdrückung des Ankoppelechos

Die Unterdrückung des Ankoppelechos ist eine bis 20  $\mu\text{s}$  lange Ausblendung oder Totzeit, die der ersten Impulsflanke des Ankoppelechos folgt. Die Unterdrückung des Ankoppelechos ist nur in den Modi 2 und 3 verfügbar.

In Modus 2 verhindert die Unterdrückung des Ankoppelechos die Auswertung der abfallenden Flanke oder der Wiederholungen des Ankoppelechos, die sonst als Rückwandechos interpretiert werden und ein Abstellen des Geräts verursachen können (siehe Abbildung 13-14 auf Seite 271). Die Unterdrückung des Ankoppelechos muss so kurz wie möglich gehalten werden, um eine unnötige Beschränkung der kleinsten messbaren Dicke zu vermeiden. Oft kann die Amplitude des Ankoppelechos mit der Anfangsverstärkung erniedrigt werden, wobei man dann mit einer kürzeren Unterdrückung des Ankoppelechos auskommt. Überprüfen Sie die Einstellung der Ankoppelechounterdrückung, sowohl mit an den Prüfling angekoppeltem als auch mit abgekoppeltem Messkopf.

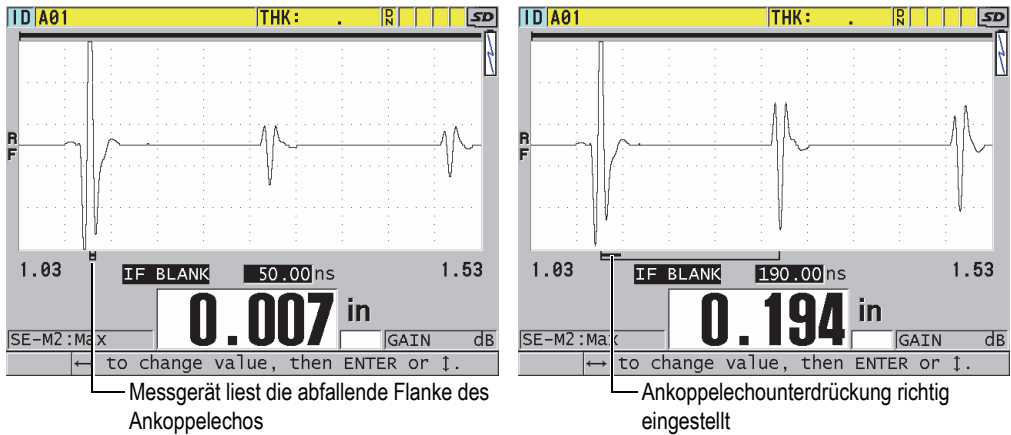

**Abbildung 13-14 Beispiel von Ankoppelechounterdrückung in Modus 2**

In Modus 3 wird mit der Ankoppelechounterdrückung ausgewählt, welche beiden Rückwandechos gemessen werden (siehe Abbildung 13-15 auf Seite 272). Üblicherweise wird die Ankoppelechounterdrückung gleich nach dem ersten Rückwandecho eingerichtet. In dünnen Prüflingen ist jedoch das erste Rückwandecho oft verzerrt oder vom Ankoppelecho überlagert. Bei schwierigen Geometrien (wie bei sehr kleinen Durchmessern) sind spätere Rückwandechos oft klarer als die ersten. In solchen Fällen muss die Ankoppelechounterdrückung auf eine Länge eingestellt werden, die die Auswertung von zwei sauberen, gut definierten Rückwandechos sicherstellt, selbst wenn diese nicht die ersten sind.


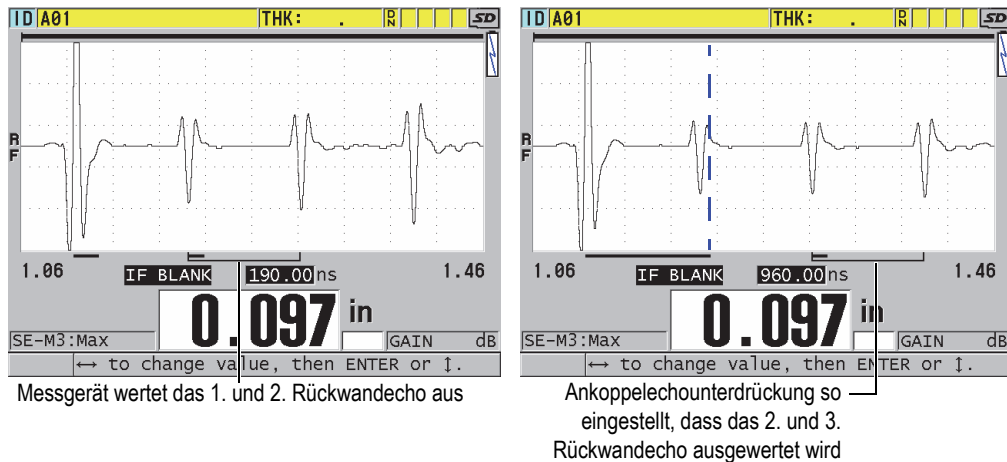


Abbildung 13-15 Beispiel von Ankoppelchounterdrückung in Modus 3

### 13.8.3 Echounterdrückung in Modus 3

Die Echounterdrückung im Modus 3 (**UNTERDRÜCK M3**) ähnelt der Ankoppelchounterdrückung in Modus 2 oder der Unterdrückung des Sendepulses in Modus 1. Mit dieser Funktion wird eine Ausblendung oder Totzeit von maximal 20  $\mu\text{s}$  erstellt, die der ersten Impulsflanke des ersten ausgewerteten Rückwandechos folgt, um die Auswertung der abfallenden Flanke oder der Wiederholechos, und das daraus folgende Abschalten des Geräts zu verhindern (siehe Abbildung 13-16 auf Seite 273).



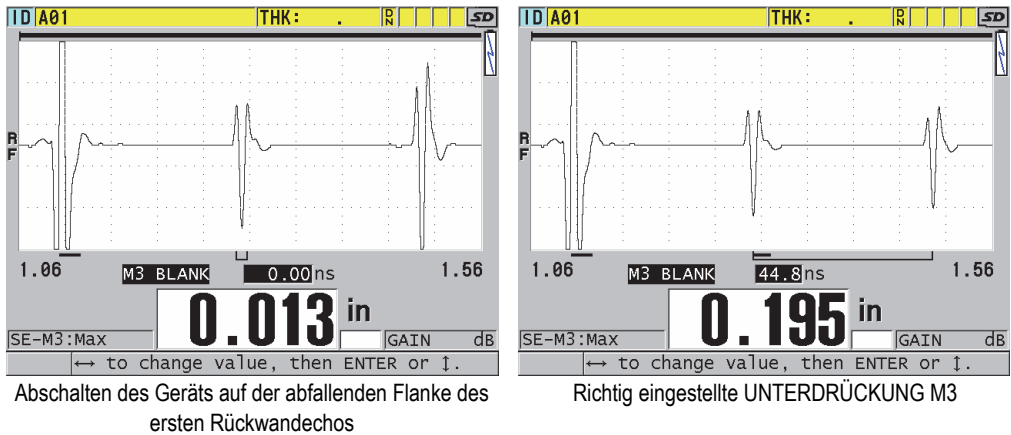

**Abbildung 13-16 Beispiel für die Einstellung der Echounterdrückung in Modus 3**

Da die Echounterdrückung in Modus 3 die messbare Mindestdicke einschränkt, muss sie so kurz wie möglich gehalten werden, normalerweise nicht länger als ein paar hundert Nanosekunden. Es gibt Ausnahmen, wenn die Modenwandlung bei gekrümmten Prüflingen starke Störsignale zwischen den auswertbaren Echomaxima hervorruft. In solchen Fällen muss die Echounterdrückung in Modus 3 so lang eingestellt werden, wie zur Verhinderung der Auswertung von Störsignalen notwendig ist.

## 13.9 Justierungsparameter speichern

Die Einstellungen der A-Bildparameter können für späteren schnellen und einfachen Aufruf gespeichert werden. Das 39DL PLUS kann im geräteeigenen Speicher bis zu 35 benutzerdefinierte Justierungen speichern.

### So werden die Parameter einer Justierung gespeichert

1. Stellen Sie die A-Bildparameter wie gewünscht ein.
2. Drücken Sie die Taste [XDCR RECALL].  
Stellen Sie sicher, dass auf dem Menü das Element **AKTIV** hervorgehoben ist, da Ihre Änderungen in der aktiven Justierung gemacht wurden.
3. Drücken Sie die Taste [SAVE/SEND].


4. Im Fenster **SETUP SPEICH.** (siehe Abbildung 13-17 auf Seite 274):
  - a) Geben Sie unter **SPEICH. UNTER** einen Namen für die benutzerdefinierte Justierung ein.
  - b) Wählen Sie auf der Liste **SPEICH. IN** einen der 35 zur Verfügung stehenden Speicherplätze aus.



### ACHTUNG

Die Speicherplätze mit den Dateinamen **SE-USER-1** bis **SE-USER-35** sind leer. Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl eines Speicherplatzes, der bereits eine benutzerdefinierte Justierung enthält, da die alte Justierung von der neuen überschrieben wird.

- c) Speichern Sie die benutzerdefinierte Justierung mit **SPEICHERN**.

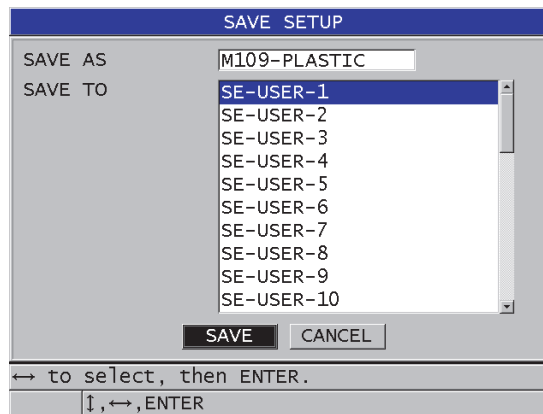

**Abbildung 13-17 Speichern von benutzerdefinierten Justierungen**

5. Überprüfen Sie im Fenster **AKTIV** die Justierungsparameter.
6. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.

## 13.10 Schnellaufruf von benutzerdefinierten Justierungen für Einzelschwingermessköpfe

Normalerweise wird zum Umschalten von einer benutzerdefinierten Justierung auf eine andere mit Taste **[RECALL XDCR]** die Liste der benutzerdefinierten Justierungen aufgerufen, die andere Justierung ausgewählt, um dann mit **[MEAS]** das Messfenster wieder anzuzeigen. Dieses Verfahren eignet sich für Justierungen, die selten gewechselt werden. Wenn Sie aber oft zwischen zwei oder mehr Justierungen hin- und herschalten müssen, ist der schnelle Justierungsaufruf praktischer.

Wenn der schnelle Justierungsaufruf aktiviert ist, können Sie mit einem Tastenkürzel rasch zu einer der vier ersten benutzerdefinierten Justierungen für Einzelschwingermessköpfe schalten.

### So wird der schnelle Justierungsaufruf aktiviert

1. Drücken Sie hierzu im Messfenster die Taste **[SETUP MENU]**.
2. Wählen Sie im Menü den Parameter **MESS** aus.
3. Stellen Sie im Fenster **MESS** den Parameter **SETUP-SCHNELLAUFRUF** auf **AKT.**
4. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.

### So wird eine der vier ersten benutzerdefinierten Justierungen schnell aufgerufen

- ◆ Rufen Sie im Messfenster bei aktivierter Schnellabruffunktion mit den Tasten **[2nd F]**, **[▲]** die erste benutzerdefinierte Justierung für Einzelschwingermessköpfe auf.  
ODER  
Rufen Sie die zweite benutzerdefinierte Justierung für Einzelschwingermessköpfe mit den Tasten **[2nd F]**, **[▶]** auf.  
ODER  
Rufen Sie die dritte benutzerdefinierte Justierung für Einzelschwingermessköpfe mit den Tasten **[2nd F]**, **[▼]** auf.  
ODER  
Rufen Sie die vierte benutzerdefinierte Justierung für Einzelschwingermessköpfe mit den Tasten **[2nd F]**, **[◀]** auf.

---

**HINWEIS**

Diese Funktion gibt es nur, wenn ein Einzelschwingermesskopf mit dem 39DL PLUS verbunden ist.

---

---

## 14. Datenübertragung

---

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie das 39DL PLUS Dateien zu einem Rechner überträgt und von ihm empfängt. Der 39DL PLUS verfügt über zwei Kommunikationsanschlüsse: USB und RS-232 sowie drahtlose Kommunikation über Bluetooth und WLAN.

Standardmäßig wird mit dem 39DL PLUS ein USB-Kabel für das Protokoll USB 2.0 mitgeliefert. Das RS-232-Kabel für RS-232-Übertragung (siehe Tabelle 23 auf Seite 280) ist als Option erhältlich. Das 39DL PLUS kann Daten auf alle Geräte übertragen, die diese im ASCII-Format mit dem RS-232C/D Protokoll empfangen können. Darunter zählen Rechner und Datenträger. Das Kabel muss mit dem Ausgang des 39DL PLUS und mit dem seriellen Eingang des empfangenden Geräts kompatibel sein. Evident führt Kabel für Rechner und unterstützt Sie bei der Verbindung mit anderen Geräten.

### 14.1 GageView

GageView ist das Datenübertragungsprogramm von Evident zur Verbindung mit Geräten, wie dem 39DL PLUS. Mit GageView können Sie Messdatendateien anlegen, diese von oder zu einem Rechner übertragen und Berichte erstellen. Evident empfiehlt GageView zur Verbindung mit dem 39DL PLUS und zur Verwaltung der Daten von 39DL PLUS.

GageView ist kompatibel mit Windows 7, Windows 10 und Windows 11. Für weitere Einzelheiten siehe das *GageView Interface Program — User's Manual* (Teilenummer: 910-259-EN [U8778347]).

## 14.2 Einrichten einer USB-Verbindung

Das Standardverbindungsprotokoll des 39DL PLUS ist USB 3.0. Andere Kommunikationsarten (RS-232, Bluetooth und WLAN) sind verfügbar.

### So wird die USB-Verbindung eingerichtet

1. Stellen Sie sicher, dass ein Treiber für das 39DL PLUS auf dem Rechner eingerichtet ist.  
Dieser Treiber wird bei der Installation des GageView Programms eingerichtet.

---

<b>HINWEIS</b>
----------------

Für weitere Informationen zur Installation von GageView siehe *GageView Interface Program – User's Manual* (Bestellnummer: 910-259-EN [U8778347]).

---

2. Wenn Sie ein anderes Datenübertragungsprogramm einsetzen, entnehmen Sie die richtige USB-Konfiguration der Dokumentation zu diesem Programm.
3. Das 39DL PLUS einschalten.
4. Drücken Sie hierzu im Messfenster die Taste **[SETUP MENU]**.
5. Wählen Sie auf dem Menü **COMM** aus.
6. Stellen Sie im Fenster **COMM** den Parameter **STECKER** auf **USB** ein (siehe Abbildung 14-1 auf Seite 279).

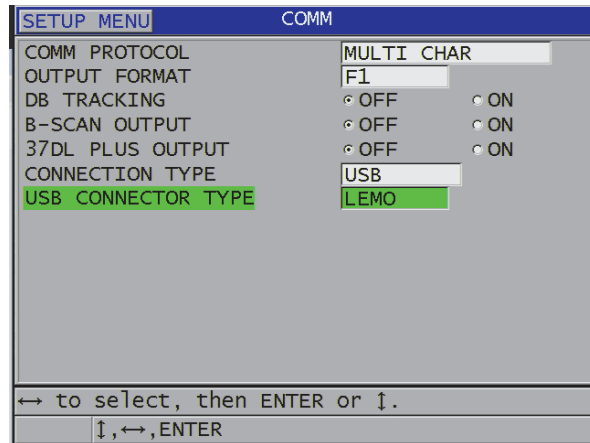


Abbildung 14-1 USB und Anschlusstyp auswählen

7. Stellen Sie **USB CONNECTEUR TYPE** (USB-ANSCHLUSSTYP) auf **STANDARD** (Standard-USB-C-Seitenanschluss) oder **LEMO** (oberer E/A-Anschluss).
8. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.
9. Stecken Sie das eine Ende des USB-Kabels in die USB-Client-Buchse unter der Eingangs-/Ausgangsklappe des 39DL PLUS ein und verbinden Sie das andere Ende mit einer USB-Buchse des Rechners (siehe Abbildung 14-2 auf Seite 279).

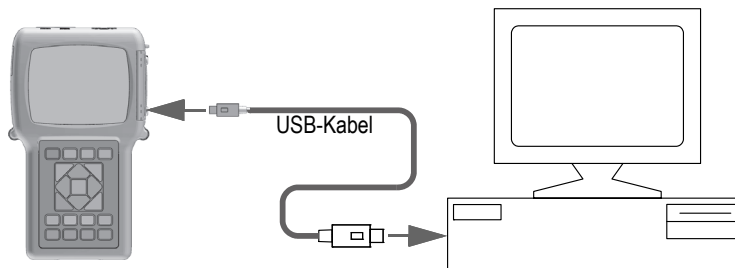


Abbildung 14-2 Verbindung des 39DL PLUS mit einem Rechner

Beim ersten Verbinden des 39DL PLUS mit diesem Rechner meldet dieser, dass ein neues Hardware-Gerät erkannt wurde und fragt, ob Sie dessen Treiber

installieren wollen. Für weitere Einzelheiten siehe *GageView Interface Program – User’s Manual* (Bestellnummer: 910-259-EN [U8778347]).

Der Treiber wird hochgeladen und Sie können sodann Daten mit einem Programm, wie GageView, an das 39DL PLUS übertragen.

### TIPP

Bereitet das Einrichten der Übertragung von 39DL PLUS zu einem anderen Gerät Schwierigkeiten, versuchen Sie es mit dem Übertragungs-Reset des 39DL PLUS, mit dem alle Übertragungsparameter auf die Standardwerte zurückgesetzt werden (siehe Abschnitt „Zurücksetzen der Übertragungsparameter“ auf Seite 298). Konfigurieren Sie anschließend nur die nötigen Übertragungsparameter.

## 14.3 Einrichten einer RS-232-Verbindung

Das 39DL PLUS kann gespeicherte Daten und angezeigte Messwerte über das RS-232-Kabel zu allen Geräten übertragen, die eine RS-232-Schnittstelle besitzen. Das 39DL PLUS kann auch alle von einem Gerät mit serieller Schnittstelle (wie ein Rechner oder Drucker) gesendeten Befehle empfangen und ausführen.

Für die Übertragung von Befehlen und Daten von einem RS-232-Gerät von und zum 39DL PLUS, müssen Sie das richtige Kabel benutzen. Da nicht alle Rechner dieselbe RS-232-Schnittstelle besitzen, muss das richtige Kabel von Evident bestellt werden. Es gibt die RS-232-Kabel als Option; genaue Angaben über das Kabel machen Sie bei der Bestellung (siehe Tabelle 23 auf Seite 280).

**Tabelle 23 RS-232-Kabel als Option**

Bestellnummer Eingangs- /Ausgangskabel	Serielle Schnittstelle des Rechners	Kabellänge	Gerät
38DLP-9FS	9-poliger Stecker vom Typ „D“	2 m	Rechner unter Windows

Die Parameter der seriellen Übertragung müssen für das 39DL PLUS und für das andere Gerät identisch sein. Im 39DL PLUS kann die Baudrate ausgewählt werden (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 und 115200), die anderen RS-232-Parameter sind folgendermaßen festgelegt:



- Wortlänge = 8 Zeichen
- Stoppbits = 1
- Parität = keine

### So wird die RS-232-Verbindung eingerichtet

1. Beziehen Sie sich auf die Dokumentation zur Hardware und Software des Empfangsgeräts und stellen Sie die Parameter der seriellen Verbindung des Empfangsgeräts auf Werte ein, die mit dem 39DL PLUS kompatibel sind:
  - a) Stellen Sie die Baudrate auf 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 oder 115200 ein.
  - b) Die Stoppbits auf 1 einstellen.
  - c) Die Parität auf „keine“ einstellen.
2. Drücken Sie im Messfenster des 39DL PLUS die Taste **[SETUP MENU]**.
3. Wählen Sie auf dem Menü das Element **SYSTEM** an.
4. Stellen Sie im Fenster **SYSTEM** den Parameter **TASTE SAVE/SEND** auf **SENDEN**.
5. Drücken Sie die Taste **[SETUP MENU]**.
6. Wählen Sie auf dem Menü **COMM** aus.
7. Verfahren Sie im Fenster **COMM** (siehe Abbildung 14-3 auf Seite 282) wie folgt:
  - a) Stellen Sie **STECKER** auf **RS-232** ein.  
Die RS-232-Parameter werden sodann eingeblendet.
  - b) Unter **RS-232-GERÄT** das Gerät einstellen, dass mit 39DL PLUS verbunden werden soll:
    - **COMPUTER**: bei Verbindung mit einem Rechner
    - **PRÜFLEHRE**: Bei Verbindung mit der Evident Messlehre (Bestellnummer: HPV/C [U8780124]).
    - **FISCHER**: bei der Verbindung mit dem Fischer Beschichtungsmessgerät.
  - c) Stellen Sie **BAUDRATE** auf denselben Wert ein, wie in Schritt 1.a.
  - d) Stellen Sie **DAUERLEISTUNGSMODUS** auf eine der folgenden Optionen ein:
    - **DEAKT.**: Der Dauerleistungsmodus ist deaktiviert (Standardeinstellung).
    - **AKT.**: Es werden ständig Daten in der ausgewählten Anzeigegeschwindigkeit gesendet (siehe Abschnitt „Schallgeschwindigkeit im Werkstoff und Nullpunktjustierung“ auf Seite 89).

- **DURCHSCHN 5 sec:** Übertragung eines gemittelten Dickenwerts alle 5 Sekunden
- **DURCHSCHN 10 sec:** Übertragung eines gemittelten Dickenwerts alle 10 Sekunden

SETUP MENU		COMM	
COMM PROTOCOL		MULTI_CHAR	
OUTPUT FORMAT		F1	
DATABASE TRACKING		<input type="radio"/> OFF	<input type="radio"/> ON
B-SCAN OUTPUT		<input type="radio"/> OFF	<input type="radio"/> ON
37DL PLUS OUTPUT		<input type="radio"/> OFF	<input type="radio"/> ON
<b>CONNECTION TYPE</b>		<b>RS-232</b>	
RS-232 DEVICE		TERMINAL	
BAUD RATE		19200	
CONTINUOUS OUTPUT MODE		OFF	
↔ to select, then ENTER or ↓.			
↓, ↔, ENTER			

**Abbildung 14-3 Die Übertragungsparameter**

- Schließen Sie das 39DL PLUS mit dem passenden RS-232-Kabel (siehe Tabelle 23 auf Seite 280) an das andere serielle Gerät an.
- Starten Sie gegebenenfalls im anderen seriellen Gerät das serielle Programm.
- Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.

#### TIPP

Bereitet das Einrichten der Übertragung von 39DL PLUS zu einem anderen Gerät Schwierigkeiten, versuchen Sie es mit dem Übertragungs-Reset des 39DL PLUS, mit dem alle Übertragungsparameter auf die Standardwerte zurückgesetzt werden (siehe „Zurücksetzen der Übertragungsparameter“ auf Seite 298).

## 14.4 Einrichten einer Bluetooth Verbindung

Das 39DL PLUS kann gespeicherte Daten und angezeigte Messwerte über Bluetooth an unterstützte Geräte übertragen.

## So wird die Bluetooth Verbindung eingerichtet

1. Schalten Sie das 39DL PLUS ein.
2. Drücken Sie hierzu im Messfenster die Taste **[SETUP MENU]**.
3. Wählen Sie auf dem Menü **COMM** aus.
4. Stellen Sie im Fenster **COMM** den Parameter **STECKER** auf **USB** ein (siehe Abbildung 14-4 auf Seite 283).

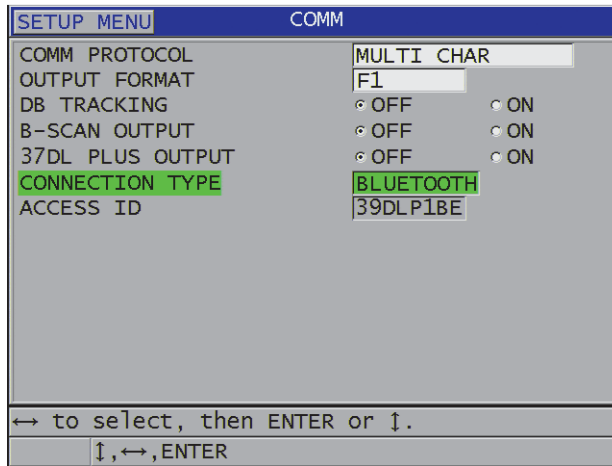


Abbildung 14-4 Konfigurieren von Bluetooth

5. Stellen Sie eine eindeutige **ZUGRIFFS-ID** für das 39DL PLUS ein.
6. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.

## 14.5 Einrichten einer WLAN-Verbindung

Der 39DL PLUS kann gespeicherte Daten und Stream-Messwerte per WLAN an Computer, Tablets oder Telefone übertragen. Während der Übertragung der Messwerte über WLAN dupliziert das 39DL PLUS die Wellenform, die Messungen und die Messmarkierungen auf dem Bildschirm des angeschlossenen Geräts. Die vom 39DL PLUS übertragenen Informationen können auch in eine Drittanbieter- oder benutzerdefinierte Softwareanwendung integriert werden.

**HINWEIS**

Weitere Informationen zur Integration des 39DL PLUS über WLAN in Drittanbieter- oder benutzerdefinierte Anwendungen erhalten Sie von Evident.

**So wird die WLAN-Verbindung eingerichtet**

1. Schalten Sie das 39DL PLUS ein.
2. Drücken Sie hierzu im Messfenster die Taste **[SETUP MENU]**.
3. Wählen Sie auf dem Menü **COMM** aus.
4. Stellen Sie im Fenster **COMM** den Parameter **STECKER** auf **USB** ein (siehe Abbildung 14-5 auf Seite 284).

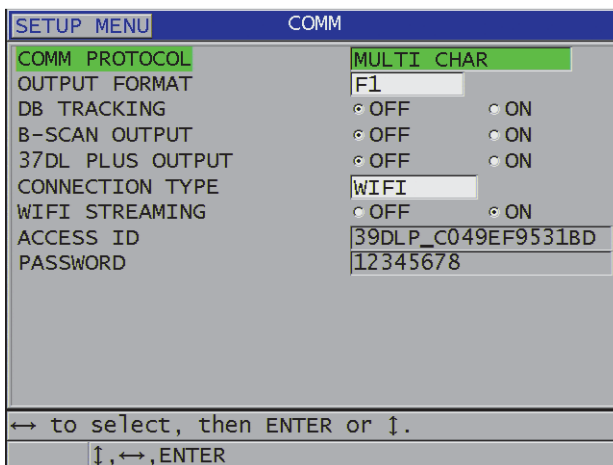


Abbildung 14-5 WLAN konfigurieren

5. Aktivieren Sie **WLAN-STREAMING**.
6. Stellen Sie eine eindeutige **ZUGRIFFS-ID** für den 39DL PLUS ein.
7. Übernehmen Sie das Standardpasswort **PASSWORD** oder erstellen Sie ein neues.
8. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.

## 14.6 Datenaustausch mit einem anderen Gerät

Sie können zwischen dem 39DL PLUS und einem anderen Gerät, wie einem Rechner, Daten austauschen.

### HINWEIS

Vom 39DL PLUS aus übertragene Daten verbleiben im geräteeigenen Speicher des 39DL PLUS.

### 14.6.1 Ganze Dateien übertragen (RS-232)

Sie können mit 39DL PLUS eine oder mehrere Dateien auf einen Rechner übertragen. Es werden Dateiname, Dateikopf, ID-Nummer, Messwerte, Messanzeigen, Justierungen und Notizen übertragen.

#### So wird ein ganze Datei vom 39DL PLUS zu einem Rechner übertragen

1. Stellen Sie sicher, dass die Parameter der RSRS-232-Verbindung richtig konfiguriert sind (siehe Abschnitt „Einrichten einer RS-232-Verbindung“ auf Seite 280).
2. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[FILE]**.
3. Wählen Sie auf dem Menü **SENDEN** aus.
4. Verfahren Sie im Fenster **SENDEN** (siehe Abbildung 14-6 auf Seite 286) wie folgt:
  - a) Wählen Sie mit den Pfeiltasten **[◀]** und **[▶]** aus, ob **ALLE** Dateien oder nur die **AUSGEWÄHLTE** Datei übertragen werden soll.  
Wenn Sie **ALLE** auswählen, erscheint rechts neben allen Dateien ein Häkchen.
  - b) Wenn Sie nur **AUSGEWÄHLTE** Dateien übertragen wollen, können Sie diese einzeln auswählen:
    - (1) Stellen Sie den Parameter **SORT. NACH** auf die gewünschte Option (**NAME** oder **ERSTELLUNGSDATUM**).
    - (2) Auf der Dateiliste nacheinander die Dateien hervorheben, die übertragen werden sollen, dann Taste **[ENTER]** drücken, so dass die zu übertragenden Dateien rechts mit einem Häkchen markiert sind.
    - (3) Verlassen Sie mit **[2nd F]**, **[▼]** die Dateiliste.

- c) Wählen Sie die Schaltfläche **SENDEN** unten im Fenster an.  
Die Meldung **Zugriff auf Speicher. Bitte warten ...** erscheint während der Datenübertragung auf der Hilfezeile.

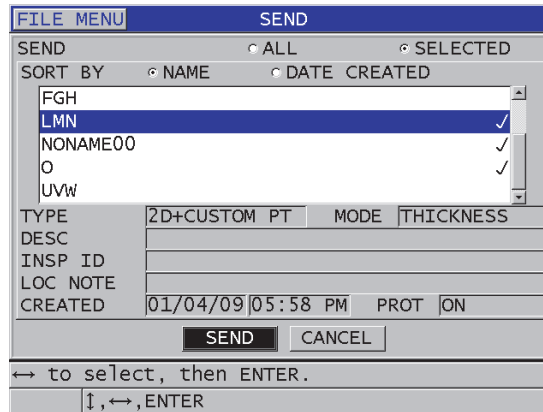



Abbildung 14-6 Auswahl der zu übertragenden Datei

## 14.6.2 Eine Reihe von ID-Nummern aus einer Datei übertragen (RS-232)

Mit dem 39DL PLUS können Sie auch nur einen Teil einer Datei auf einen Rechner übertragen.

### So wird eine Reihe von ID-Nummern aus einer Datei übertragen

1. Stellen Sie sicher, dass die Parameter der RS-232-Verbindung richtig konfiguriert sind (siehe „Einrichten einer RS-232-Verbindung“ auf Seite 280).
2. Öffnen Sie die Datei, die die zu übertragenden Daten enthält, wenn sie nicht bereits die aktive Datei ist (siehe „Datei öffnen“ auf Seite 214).
3. Halten Sie im Messfenster die Taste **[SAVE/SEND]** gedrückt, bis das Fenster **GESENDETER ID-BEREICH** eingeblendet wird.

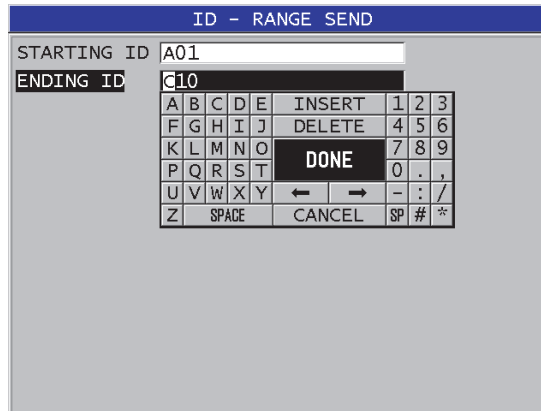

**Abbildung 14-7** Angabe der zu übertragenden Reihe von ID-Nummern

4. Geben Sie die **ERSTE ID** und die **LETZTE ID** der zu übertragenden ID-Nummernreihe ein.
5. Wählen Sie die Schaltfläche **SENDEN** an.  
Das Gerät überträgt sodann die Daten des ausgewählten ID-Nummernbereichs.

### 14.6.3 Den angezeigte Messwert übertragen (RS-232)

Es kann auch nur der gerade angezeigte Messwert übertragen werden. Diese Funktion ist praktisch, wenn das 39DL PLUS ständig an ein anderes Gerät angeschlossen ist (Datenerfasser oder Rechner) und nur manche Daten aufgezeichnet werden sollen.

#### So wird ein einzelner Messwert übertragen

1. Stellen Sie sicher, dass die Parameter der RS-232-Verbindung richtig konfiguriert sind (siehe „Einrichten einer RS-232-Verbindung“ auf Seite 280).
2. Richten Sie im 39DL PLUS das gewünschte Messfenster ein.
3. Messen Sie eine Dicke.
4. Drücken Sie kurz die Taste **[SAVE/SEND]** (weniger als eine Sekunde).

Die Daten des angezeigten Messwerts mit den Justierungsinformationen werden übertragen, und das Gerät kehrt zum ursprünglichen Messfenster zurück.

---

**HINWEIS**

Die übertragenen Informationen hängen vom Ausgabeformat des Datenspeichers ab. Wenn die Taste **[SAVE/SEND]** bei leerem Messwertfeld gedrückt wird, wird „.—.“ mit den angezeigten Messanzeigen übertragen.

---

---

**HINWEIS**

Die Übertragung des angezeigten Messwerts löscht einen gehalten Messwert, bewirkt ein Reset der Min/Max-Funktion und gibt einen eingefroren Bildschirm wieder frei.

---

## 14.6.4 Datei zum Wechselspeicher exportieren

Das 39DL PLUS kann Dateien vom geräteeigenen Speicher auf den Wechselspeicher (microSD Karte) übertragen. Dateien können im Format CSV (Comma separated variables = durch Komma getrennte Daten), Text (mit Leerstellen begrenzt) oder als Prüfplan (mit GageView Datenübertragungsprogramm) exportiert werden. Mittels eines microSD Kartenlesegeräts können Sie sodann diese Dateien direkt auf Ihrem Rechner mit Microsoft Excel oder einem anderen Programm öffnen. Sie können Prüfplandateien vom microSD Kartenlesegerät zu Messgeräteansicht übertragen.

Sie können Ihre benutzerdefinierten Messkopfstellungen zum Messgeräteansicht Datenübertragungsprogramm senden um eine Kopie dieser Justierungen auf Ihrem Rechner zu speichern. Diese Messkopfstellungen können auch wieder zu 39DL PLUS zurück übertragen werden (siehe Abschnitt „Auf dem Wechselspeicher befindliche Prüfplandateien importieren“ auf Seite 289). Mit diesem Verfahren können Sie z. B. leicht dieselbe benutzerdefinierte Messkopfstellung in mehreren 39DL PLUS-Geräte einrichten.

### So werden Dateien zum Wechselspeicher exportiert

1. Stellen Sie sicher, dass eine microSD Speicherkarte in den Steckplatz unter der Schutzklappe an der rechten Seite des 39DL PLUS eingelegt ist (siehe Abbildung 1-5 auf Seite 41).
2. Falls die microSD Speicherkarte in das laufende 39DL PLUS eingelegt wurde, muss das 39DL PLUS nun aus- und wieder angestellt werden, damit das Gerät die Speicherkarte erkennt.



3. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[FILE]**.
4. Wählen Sie auf dem Menü **EXPORT**.
5. Verfahren Sie im Fenster **EXPORT** (siehe Abbildung 14-8 auf Seite 289) wie folgt:
  - a) Gegebenenfalls mit dem Parameter **SORT. NACH** bestimmen, nach welchem Kriterium die Dateien auf der Liste sortiert werden.
  - b) Heben Sie auf der Liste die Datei hervor, die exportiert werden soll.
  - c) Stellen Sie **DATEI** auf das gewünschte Dateiformat ein:
    - **SURVEY FILE**: für den Export zu GageView
    - **EXCEL CSV**: zum Öffnen mit Microsoft Excel
    - **TEXT FILE**: zum Öffnen in einem Windows Programm
6. Wählen Sie **EXPORT** an.  
 Die ausgewählte Datei wird in folgendem Ordner auf der microSD Karte des Wechselspeichers erstellt: \EvidentNDT\39DLP\Transfer.  
 Dann schaltet das Gerät automatisch zum Messfenster zurück.

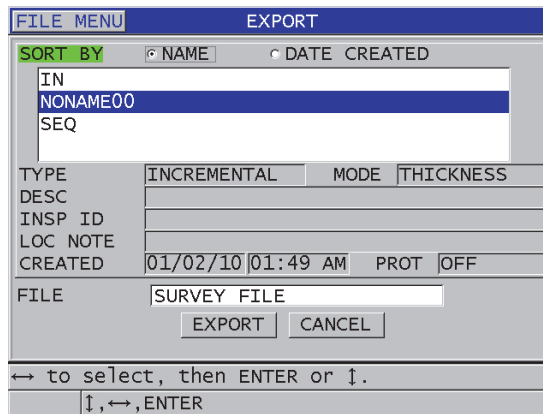


Abbildung 14-8 Fenster EXPORT

### 14.6.5 Auf dem Wechselspeicher befindliche Prüfplandateien importieren

Sie können eine Prüfplandatei (im Survey-Format) von der microSD Speicherkarte des Wechselspeichers zum geräteeigenen Speicher des 39DL PLUS übertragen. Sie können mit dieser Funktion Prüfplandateien importieren, die im Format Survey von

GageView auf eine microSD Speicherkarte übertragen wurden. Mit dieser Methode können Sie vor Ort Dateien auf das 39DL PLUS übertragen, auch wenn das Gerät nicht an einen Rechner angeschlossen werden kann.

### So werden auf dem Wechselspeicher befindliche Prüfplandateien importiert

1. Stellen Sie sicher, dass der Ordner \EvidentNDT\39DLP\Transfer auf der microSD Karte des Wechselspeichers die zum geräteeigenen Speicher des 39DL PLUS zu importierende Datei enthält.
2. Legen Sie die microSD Speicherkarte in den Steckplatz unter der Schutzklappe an der rechten Seite des 39DL PLUS ein (siehe Abbildung 1-5 auf Seite 41).
3. Falls die microSD Speicherkarte in das laufende 39DL PLUS eingelegt wurde, muss das 39DL PLUS nun aus- und wieder angestellt werden, damit das Gerät die Speicherkarte erkennt.
4. Drücken Sie im Messfenster die Taste **[FILE]**.
5. Wählen Sie auf dem Menü **IMPORT** an.
6. Verfahren Sie im Fenster **IMPORT** (siehe Abbildung 14-9 auf Seite 291) wie folgt:
  - a) Wählen Sie die zu importierende Datei auf der Dateiliste aus.  
Die Dateiliste befindet sich im Ordner \EvidentNDT\39DLP\Transfer auf der microSD Speicherkarte des Wechselspeichers.
  - b) Wählen Sie **IMPORT** an.
  - c) Wenn es im 39DL PLUS bereits eine Datei mit demselben Namen gibt, wird die Meldung **Overwrite existing file?** (Bestehende Datei überschreiben?) eingeblendet. Wenn Sie trotzdem die Datei importieren wollen, wählen Sie **JA**.  
Ein akustisches Signal quittiert das Ende der Dateiübertragung und das Gerät kehrt zum Messfenster zurück.

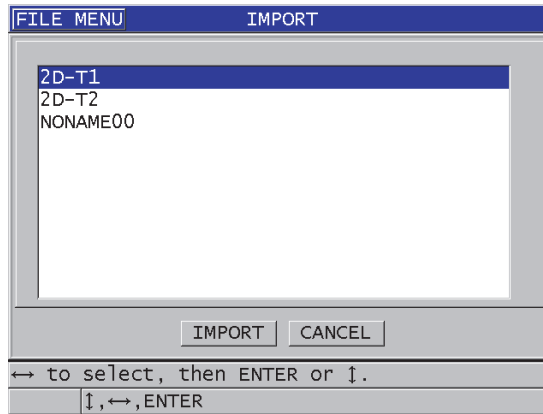


Abbildung 14-9 Fenster IMPORT (Beispiel)

## 14.6.6 Dateien von einem Rechner zum 39DL PLUS übertragen

Dieselben Daten, die vom Messwertspeicher des 39DL PLUS auf einen Rechner übertragen werden können, können auch von dem Rechner zurück auf das Gerät übertragen werden. Dies hat zwei Vorteile:

- Sie können zur nächsten Bestandsaufnahme, Monate oder Jahre später, die gespeicherten, und in einem Rechner abgelegten Messwerte mit ihren ID-Nummern wieder hochladen. Diese hochgeladenen Daten dienen:
  - der Führung durch die Messesequenz anhand der ID-Nummern
  - dem Vergleich der aktuellen Werte vor Ort mit früher gemessenen Werten
  - der manuellen oder automatischen Überprüfung der Übereinstimmung der aktuellen Messeinrichtung mit der früheren Messeinrichtung
- Sie können die ID-Nummernsequenz auf einem Rechner erstellen und sie dann zum Gerät übertragen. Diese außerhalb des 39DL PLUS erstellte Sequenz leitet Sie dann durch den vorgeschriebenen Messortpfad. Die mit einem Rechner erstellte ID-Nummernreihe muss Informationen über die Justierungen enthalten. Sie können die Standardjustierungen des Geräts einsetzen oder eine beliebige Sequenz von Justierungen.

Die zum 39DL PLUS übertragenen Daten müssen genau dasselbe Datenübertragungsformat haben. Evident empfiehlt für Verbindung, Speichern und Erstellen von Daten für 39DL PLUS das GageView Datenübertragungsprogramm. Informationen über zusätzliche Softwareprogramme zur Datenverwaltung erhalten Sie von Evident.

## So wird eine Messdatendatei von einem Rechner zum 39DL PLUS übertragen

1. Zur Übertragung einer Datei von einem Rechner zum 39DL PLUS mit Messgeräteansicht oder einem anderen Datenübertragungsprogramm über die USB-Schnittstelle müssen Sie die USB-Parameter einstellen und das Gerät 39DL PLUS mit dem Rechner verbinden (siehe „Einrichten einer USB-Verbindung“ auf Seite 278).
2. Zur Übertragung einer Datei von einem Rechner zum 39DL PLUS mit GageView oder einem anderen Datenübertragungsprogramm über die RS-232-Schnittstelle, müssen Sie die RS-232-Parameter einstellen und das 39DL PLUS mit dem Rechner verbinden (siehe „Einrichten einer RS-232-Verbindung“ auf Seite 280).
3. Schalten Sie das 39DL PLUS ein. Das Messfenster muss angezeigt werden.
4. Beginnen Sie die formatierten Daten vom Rechner aus zu übertragen. Während die Daten übertragen werden, blendet das 39DL PLUS ein Fenster **RECEIVING DATA** ein und kehrt dann zum Messfenster zurück.

## 14.7 Bildschirmkopien mit dem 39DL PLUS

Eine Kopie des gesamten Bildschirminhalts von 39DL PLUS kann in einer Bilddatei gespeichert werden. Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie eine exakte Kopie des Bildschirms für einen Bericht oder zur Dokumentation brauchen. Es gibt hierfür zwei Methoden:

- Bildschirmkopie zu GageView übertragen (siehe Abschnitt 14.7.1 auf Seite 292)
- Bildschirmkopie auf die Speicherkarte des Wechselspeichers übertragen (siehe Abschnitt 14.7.2 auf Seite 294)

### 14.7.1 Bildschirmkopie zu GageView übertragen

Eine Kopie des gesamten 39DL PLUS Bildschirms kann zum GageView Datenübertragungsprogramm gesendet werden.

Für Informationen zu Installation und Einsatz von GageView siehe *GageView Interface Program — User's Manual* (Bestellnummer: 910-259-EN [U8778347]).

### So wird eine Bildschirmkopie zu GageView gesendet

1. Stellen Sie die USB-Übertragungsparameter ein und verbinden Sie dann das Gerät 39DL PLUS mit dem Rechner (siehe „Einrichten einer USB-Verbindung“ auf Seite 278).

2. Richten Sie auf dem 39DL PLUS das Fenster ein, das kopiert werden soll.
3. Starten Sie auf dem Rechner das GageView Programm.
4. Führen Sie in GageView die folgenden Aufgaben nur bei der ersten Verbindung des 39DL PLUS mit GageView auf diesem Rechner:
  - a) Auf dem Menü von GageView **Device > Config.** anwählen.
  - b) Verfahren Sie im Dialogfeld **Device Configuration** (siehe Abbildung 14-10 auf Seite 293) wie folgt:
    - (1) Wählen Sie auf der Liste **Device List** das 39DL PLUS aus und klicken Sie dann auf **Add**.  
Auf der Liste **Current Configured Devices** (konfigurierte Geräte) erscheint **39DL PLUS (USB)**.
    - (2) Haken Sie das Kontrollkästchen **Connect at Startup** (bei Hochfahren verbinden) an, so dass GageView automatisch beim Hochfahren versucht, sich mit dem 39DL PLUS zu verbinden.
    - (3) Wählen Sie **OK**.

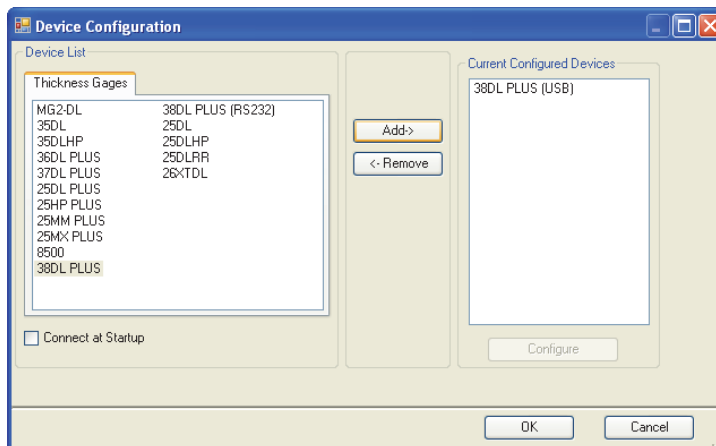


Abbildung 14-10 Dialogfeld Device Configuration (Gerät konfigurieren)

5. In GageView Folgendes ausführen:
  - a) Wählen Sie im Menü **Gerät > Extras** aus.
  - b) Wählen Sie im Dialogfeld **Device Tools** (siehe Abbildung 14-11 auf Seite 294) das Element **Screen Capture** aus und klicken Sie dann auf **Receive**.

Sobald die Datenübertragung beendet ist, wird die Bildschirmkopie eingeblendet.

- c) Mit **Copy** die Kopie in die Windows Zwischenablage kopieren.

ODER

Speichern Sie mit **Save** das Bild als .bmp-Datei im Ordner und in der Datei Ihrer Wahl.

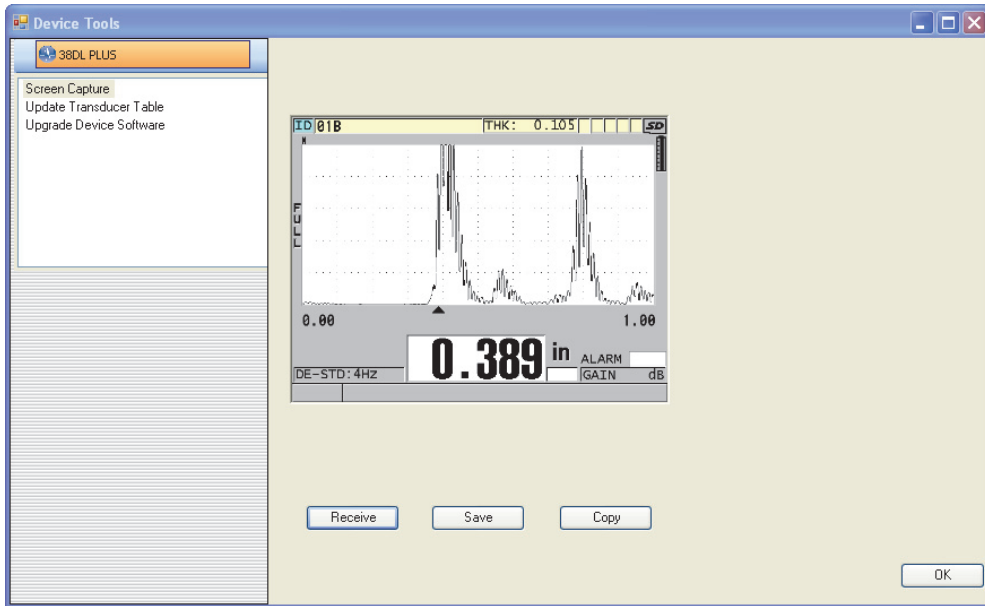


Abbildung 14-11 Dialogfeld Device Tools mit Bildschirmkopie

## 14.7.2 Bildschirmkopie auf die Speicherkarte des Wechselspeichers übertragen

Das 39DL PLUS kann den Inhalt des aktiven Bildschirms auf die microSD Karte des Wechselspeichers kopieren. Die Bildschirmkopie wird als Bitmap-Datei (.bmp) gespeichert. Sie können dann die microSD Karte in einen Rechner einlegen und die Datei in jedem Programm öffnen, das Dateien im Bitmap-Format (.bmp) anzeigen kann.

## So wird eine Bildschirmkopie auf die microSD Speicherkarte des Wechselspeichers übertragen

1. Stellen Sie sicher, dass eine microSD Speicherkarte in den Steckplatz unter der Schutzklappe an der rechten Seite des 39DL PLUS eingelegt ist (siehe Abbildung 1-5 auf Seite 41).
2. Falls die microSD Speicherkarte in das laufende 39DL PLUS eingelegt wurde, muss das 39DL PLUS nun aus- und wieder angestellt werden, damit das Gerät die Speicherkarte erkennt.
3. Stellen Sie sicher, dass die Funktion zum Speichern einer Bildschirmkopie auf der microSD Karte aktiviert ist.
  - a) Drücken Sie hierzu im Messfenster die Taste **[SETUP MENU]**.
  - b) Wählen Sie auf dem Menü das Element **SYSTEM** an.
  - c) Stellen Sie das Element **SCREEN AUF SD-KARTE** (Bildschirmkopie auf SD-Karte speichern) auf **EIN**.
4. Wählen Sie den zu kopierenden Bildschirm.
5. Drücken Sie die Tasten **[2nd F]**, **[DISPLAY]**.  
 Der Bildschirm friert für etwa 20 Sekunden ein und die Datei wird in den folgenden Ordner auf der herausnehmbaren Speicherkarte übertragen: `\EvidentNDT\39DLP\Snapshot`.  
 Die Bildschirmkopien werden automatisch `BMP $n$ .bmp` benannt, wobei  $n$  bei 0 beginnt und mit jeder neuen Bildschirmkopie um eins erhöht wird.
6. Zur Übertragung der Bilddatei:
  - a) Entnehmen Sie die microSD Speicherkarte dem Steckplatz des 39DL PLUS.
  - b) Legen Sie die Speicherkarte in ein microSD Kartenlesegerät ein, welches Sie mit einem Rechner verbinden.
  - c) Kopieren Sie die Datei aus dem Ordner `\EvidentNDT\39DLP\Snapshot` auf der Speicherkarte in einen beliebigen Ordner auf dem Rechner.

## 14.8 Ausgabeformate der seriellen Schnittstelle RS-232

Das 39DL PLUS unterstützt 10 Ausgabeformate für die über die RS-232-Schnittstelle übertragenen Daten. Diese Ausgabeformate sind für Sender-Empfänger- und Einzelschwinger-Messköpfe verschieden. In Tabelle 24 auf Seite 296 und Tabelle 25 auf Seite 296 wird der Inhalt aller Formate für Sender-Empfänger- bzw. für Einzelschwingermessköpfe beschrieben.

**HINWEIS**

Bei Übertragung über eine USB-Schnittstelle ist das Ausgabeformat normalerweise F1.

**Tabelle 24 Ausgabeformat für serielle Datenübertragung mit Sender-Empfänger-Messköpfen**

Format	Dateititel	ID-Kopf	Dicken-tabelle	A-Bilder	Konfigu-rations-tabelle	Notizen-tabelle
F1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F2	✓	✓	✓		✓	✓
F4			✓	✓		
F5		✓	✓	✓	✓	✓
F6		✓	✓		✓	✓
F7		✓	✓	✓	✓	
F8		✓	✓		✓	
F9		✓	✓	✓	✓	✓
F10		✓	✓		✓	✓
F11			✓			

**Tabelle 25 Ausgabeformat für serielle Datenübertragung mit Einzelschwinger-Messköpfen**

Format	Dateititel	ID-Kopf	Dicken-tabelle	A-Bilder	Konfigu-rations-tabelle	Notizen-tabelle
F1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F2	✓	✓	✓		✓	
F4			✓	✓		
F5		✓	✓	✓	✓	
F6		✓	✓		✓	
F7		✓	✓	✓	✓	
F8		✓	✓		✓	




**Tabelle 25 Ausgabeformat für serielle Datenübertragung mit Einzelschwinger-Messköpfen (Fortsetzung)**

Format	Dateititel	ID-Kopf	Dicken-tabelle	A-Bilder	Konfigu-rations-tabelle	Notizen-tabelle
F9		✓	✓	✓	✓	✓
F10		✓	✓		✓	
F11			✓			

### So wird das aktuelle Ausgabeformat einer Datei angezeigt oder geändert

1. Drücken Sie hierzu im Messfenster die Taste [SETUP MENU].
2. Wählen Sie auf dem Menü **COMM** aus.
3. Zeigen Sie im Fenster **COMM** das **AUSGABEFORMAT** an oder ändern Sie es (für eine Beschreibung der Formate, siehe Tabelle 24 auf Seite 296 und Tabelle 25 auf Seite 296).

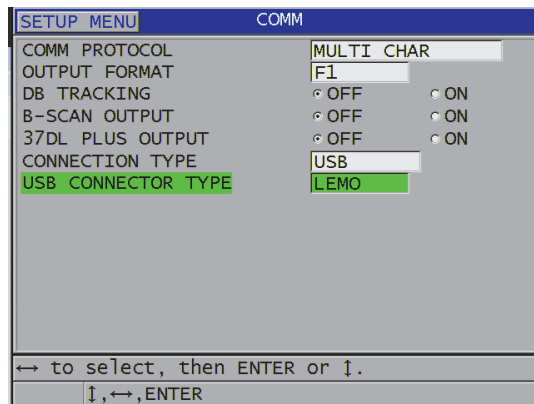

**Abbildung 14-12 Anzeigen oder Ändern des Ausgabeformats einer Datei**

4. Schalten Sie mit der Taste [MEAS] zum Messfenster zurück.

## 14.9 Zurücksetzen der Übertragungsparameter


Mit dem Übertragungs-Reset werden die Übertragungsparameter schnell auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie bei der Verbindung mit einem anderen Gerät Schwierigkeiten haben. In Tabelle 26 auf Seite 298 werden die Standardübertragungsparameter angegeben.

**Tabelle 26 Standardkommunikationsparameter**

Element	Beschreibung
KOMM PROTOKOLL	VIELE ZEICHEN
AUSGABEFORMAT	F1
DBASE-PARAMETER	AUS
B-BILDAUSGANG	AUS
FORMAT 37DL PLUS	AUS
VERBINDUNGSTYP	USB
USB-ANSCHLUSSTYP	STANDARD

### So werden die Kommunikationsparameter auf den Standardwert zurückgesetzt

1. Drücken Sie die Tasten **[2nd F]**, **[SETUP MENU]** (SP MENU).
2. Wählen Sie auf dem Menü **RESETS** an.
3. Verfahren Sie im Fenster **RESETS** (siehe Abbildung 14-13 auf Seite 299) wie folgt:
  - a) Wählen Sie aus der Liste **RESETS** das Element **RESET KOMMUNIKATION**.
  - b) Wählen Sie **RESET**.

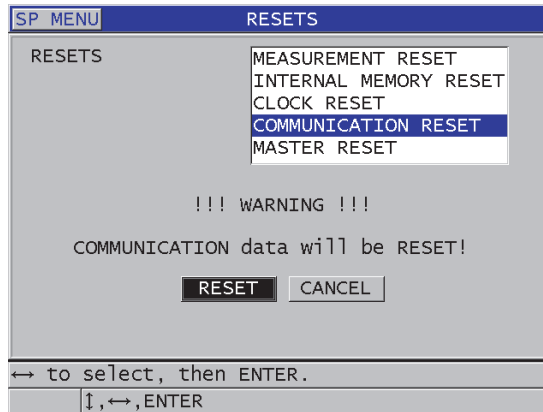

**Abbildung 14-13 Auswahl von RESET KOMMUNIKATION**



---

## 15. Wartung des 39DL PLUS und Problembehandlung

---

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie das 39DL PLUS durch regelmäßige Vorsorge und Wartung in Stand gehalten wird.

### 15.1 Regelmäßige Wartung

Wenn die Schutzklappe an der rechten Seite des 39DL PLUS geschlossen ist, ist das Gerät gegen Eindringen von Flüssigkeiten und Staub aus dem Umfeld abgedichtet. Eintauchen in eine Flüssigkeit muss aber unter allen Umständen vermieden werden.

Das Gehäuse des 39DL PLUS ist für normalen Einsatz vor Ort ausgelegt. Wie alle anderen elektronischen Geräte jedoch, kann es beschädigt werden, wenn es nicht sorgsam behandelt wird. Befolgen Sie insbesondere diese Anweisungen:

- Nie eine Taste mit einem harten oder scharfen Gegenstand betätigen.
- Beim Anlegen von Kabeln immer erst den Stecker mit der entsprechenden Buchse ausrichten (Sender-Empfänger-Messköpfe der Serie D79X: mittlerer Stift unten und RS-232 Eingangs/Ausgangskabel mit dem Schlüsseletikett nach unten), dann den Stecker vorsichtig gerade in die Buchse einführen.
- Beim Trennen von Kabeln den Stecker (nicht das Kabel) greifen, dann den Stecker vorsichtig abziehen.
- Das Gerät nicht werfen oder fallen lassen.
- Zur Reinigung von Gummischutz, Gehäuse, Tastenfeld und Bildschirm keine scharfen Lösungs- oder Scheuermittel verwenden.

## 15.2 Reinigung des Geräts

Reinigen Sie das Gerät zunächst mit einem feuchten, gut ausgewrungenen Tuch. Falls dies nicht reicht, erst die Schutzklappen an der rechten Seite des Geräts und über dem Anschluss schließen, dann mit einem feuchten Tuch und mildem Haushaltsreiniger das Gerät reinigen. Das Gerät vor Gebrauch trocknen.

## 15.3 Wartung der Messköpfe

Die mit dem 39DL PLUS eingesetzten Messköpfe sind robust und benötigen wenig Wartung. Sie sind jedoch nicht unzerstörbar und das Befolgen dieser Anweisungen verlängert ihre Einsatzfähigkeit:

- Zum Messen bei hohen Temperaturen nur die dafür bestimmten Messköpfe einsetzen. Normale Messköpfe können beim Kontakt mit Oberflächen, die heißer als ca. 52 °C sind, beschädigt oder zerstört werden.
- Einschnitte, Quetschungen und Ziehen beschädigen das Kabel. Mechanische Misshandlung der Kabel vermeiden. Einen Messkopf nie an Stellen liegen lassen, an denen ein schwerer Gegenstand auf das Kabel gestellt werden kann. Nie den Messkopf durch Ziehen am Kabel vom Messgerät trennen, sondern immer am vergossenen Stecker ziehen. Nie das Kabel verknoten. Das Kabel nie an der Verbindungsstelle mit dem Messkopf drehen oder ziehen.
- Starke Abnutzung der Ankoppelfläche verringert die Messleistung. Um den Verschleiß zu reduzieren, die Kontaktfläche des Messkopfs nicht über raue Oberflächen ziehen. Wenn die Ankoppelfläche des Messkopfs rau oder gesprungen ist, misst er unregelmäßig oder gar nicht mehr. Eine gewisse Abnutzung ist normal, starke Abnutzung verringert allerdings die Lebensdauer des Messkopfs. Seien Sie besonders vorsichtig bei Messköpfen mit Kunststoffvorlaufkeilen. Abgenutzte Vorlaufkeile müssen ersetzt werden.

## 15.4 Geräte-Resets

Das 39DL PLUS besitzt Reset-Funktionen, mit denen das Messgerät schnell und einfach auf seine Standardparameter zurückgesetzt werden kann. Resets bieten einen praktischen Direktzugriff auf bekannte Konfigurationen. Es gibt folgende Resets:

**MESS-RESET**

Setzt die Messparameter auf die in Tabelle 27 auf Seite 303 aufgeführten Werkseinstellungen zurück.

**Tabelle 27 Werkseinstellung der Messparameter**

Element	Standardwert
Messmodus mit Sollwert	Schnell, Min, Max und Alarm sind deaktiviert
Schallgeschwindigkeit im Werkstoff	5,969 mm/s oder 0,2350 Zoll/s (ungefähre Schallgeschwindigkeit in den mitgelieferten Justierkörpern)
Sollwert	0,0 mm oder 0,0 Zoll
Untere Alarmschwelle	0,0 mm oder 0,0 Zoll
Obere Alarmschwelle	635,0 mm oder 25,0 Zoll
Anzeigegeschwindigkeit	4 Messungen pro Sekunde
Zoom	Aus
Bereich	Mindestbereich
Signalverlust (LOS)	Kein Messwert wird angezeigt
Auflösung	0,01 mm oder 0,001 Zoll

**GERÄTESPEICHER-RESET**

Löscht alle auf der geräteeigenen microSD Karte enthaltenen Informationen und formatiert die Karte neu.

**ACHTUNG**

Der Gerätespeicher-Reset löscht endgültig alle auf der Speicherkarte befindlichen Messwerte und A-Bilder. Dieser Reset löscht jedoch nicht die gespeicherten Messkopfstellungen.

**ZEIT-RESET**

Setzt das Datum auf 01/01/2010 und auf das Format MM/TT/JJJJ zurück, sowie die Zeit auf 12:00AM im 12-Stundenformat.

**KOMMUNIKATION RESET**

Stellt die Übertragungsparameter auf die in Tabelle 28 auf Seite 304 aufgelisteten Werkseinstellungen zurück.

**Tabelle 28 Standard-Kommunikationseinstellungen**

Element	Standardwert
KOMM PROTOKOLL	Befehlssequenz
AUSGABEFORMAT:	F1
DBASE-PARAMETER	Aus
B-BILDAUSGANG	Aus
37DL PLUS AUSGABE	Aus
STECKER	USB

**MASTER-RESET**

Führt in einem Schritt den Geräte-Reset und den Messwertspeicher-Reset aus.

---

**ACHTUNG**

Der Master-Reset löscht definitiv alle im geräteeigenen Speicher des 39DL PLUS gespeicherten Messwerte und A-Bilder.

---

**So wird ein Reset aktiviert**

1. Drücken Sie die Tasten **[2nd F]**, **[SETUP MENU]** (SP MENU).
2. Wählen Sie auf dem Menü **RESETS** an.
3. Verfahren Sie im Fenster **RESETS** (siehe Abbildung 15-1 auf Seite 305) wie folgt:
  - a) Heben Sie auf der Liste **RESETS** das gewünschte Reset hervor.  
Eine eingblendete Warnung gibt an, welche Daten zurückgesetzt werden.
  - b) Wählen Sie **RESET**.



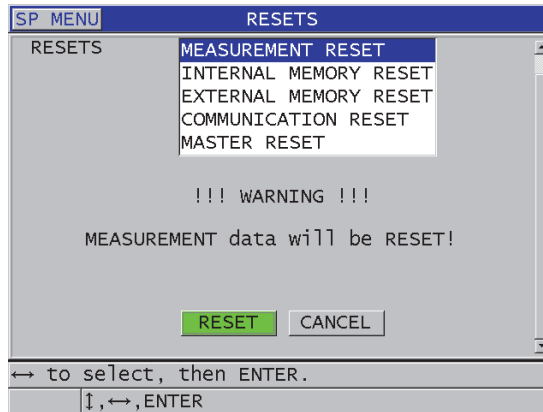


Abbildung 15-1 Reset aktivieren

## 15.5 Hardware Diagnose

Das 39DL PLUS besitzt eine Selbstdiagnosefunktion, mit der verschiedene Hardware-Parameter getestet werden können. Anhand dieser Tests können Hardwareprobleme aufgefunden und das richtige Funktionieren der Hardware überprüft werden. Einige Tests dienen nur bei Evident internen Tests während der Herstellung des Geräts.


Folgende Tests stehen zur Verfügung:

- Tastenfeldtest
- Videotest
- Test der geräteeigenen microSD Speicherkarte (gut oder schlecht)
- Test der microSD Karte des Wechselspeichers (gut oder schlecht)
- Test von Sender-Empfänger-Messköpfen
- ESS-Test (Electronic Stress Screening; nur für Evident Personal)
- B-Bild-Test (nur für Evident Personal)
- Akkutest (nur für Evident Personal)
- One-Wire-Test (nur für Evident Personal)

### So wird eine Gerätediagnose ausgeführt

1. Drücken Sie [2nd F], [SETUP MENU] (SP MENU).


2. Wählen Sie auf dem Menü **TESTS** an.
3. Wählen Sie im Fenster **TESTS** den gewünschten Test aus, drücken Sie dann die Taste **[ENTER]**.
4. Wenn Sie **TASTATUR-TEST** ausgewählt haben, verfahren Sie im Fenster **TASTATUR-TEST** (siehe Abbildung 15-2 auf Seite 306) wie folgt:
  - a) Testen Sie alle Tasten, indem Sie sie auf der Tastatur drücken.  
Wenn die Taste in Ordnung ist, erscheint sie im Feld zuletzt gedrückte Taste.
  - b) Beenden Sie den Tastaturtest mit **[ENTER]**.

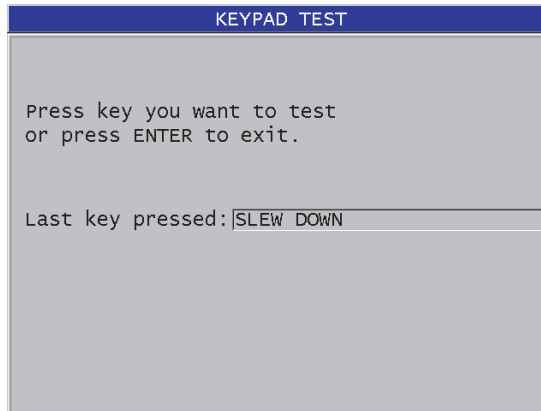

**Abbildung 15-2 Fenster TASTATUR-TEST**

5. Wenn Sie **VIDEO TEST** ausgewählt haben:
  - a) Beginnen Sie im Fenster **VIDEO TEST** mit der Taste **[MEAS]** den Test.  
Auf dem Bildschirm erscheinen drei vertikale Farbstreifen, die nach rechts hin dunkel bis schwarz werden. Bildschirmdefekte erkennen Sie als Unterbrechung des regelmäßigen Farbmusters.
  - b) Beenden Sie den Bildschirmtest mit **[ENTER]**.
6. Wenn Sie **TEST SD-KARTE IM GERÄT** oder **TEST SD-KARTE EXTERN** ausgewählt haben, im Fenster **TEST SD-KARTE IM GERÄT** oder **TEST SD-KARTE EXTERN**:
  - a) Beginnen Sie mit der Taste **[DISPLAY]** den Test.  
Das Ergebnis erscheint unter **Teststatus SD-Karte**. Mögliche Ergebnisse sind:
    - **PASS**: zeigt an, dass die Karte richtig funktioniert.

- **FAIL:** Zeigt an, dass die Karte nicht richtig funktioniert. Wenn die Karte des Wechselspeichers (extern) nicht richtig funktioniert, legen Sie diese Karte noch einmal ein oder ersetzen Sie sie und starten Sie dann das Gerät erneut. Wenn die Karte des geräteeigenen Speichers nicht richtig funktioniert, kontaktieren Sie den Evident Kundendienst.
  - b) Beenden Sie den Test **SD CARD** mit der Taste **[ENTER]**.
7. Wenn Sie **SE XDCR TEST** ausgewählt haben, verfahren Sie im Fenster **SE XDCR TEST** (siehe Abbildung 15-3 auf Seite 307) wie folgt:
- a) Beginnen Sie den Test mit Taste **[DISPLAY]**. Es wird die Laufzeit zwischen den beiden Schwingern des Sender-Empfänger-Messkopfs gemessen. Die gemessenen Werte werden angezeigt.
  - b) Die Werte für **Tx** (Sender) und **Rx** (Empfänger) werden wie folgt interpretiert:
    - Gleiche Werte zeigen normales Funktionieren des Messkopfs an.
    - Ein Unterschied zwischen den beiden Werten zeigt eine unterschiedliche Abnutzung der beiden Vorläufe an.
    - Ein fehlender Wert zeigt an, dass ein Kabel defekt ist, oder dass der entsprechende Schwinger nicht funktioniert.
  - c) Sie können den berechneten **WERT NULL** notieren.
  - d) Beenden Sie den Messkopftest mit der Taste **[ENTER]**.

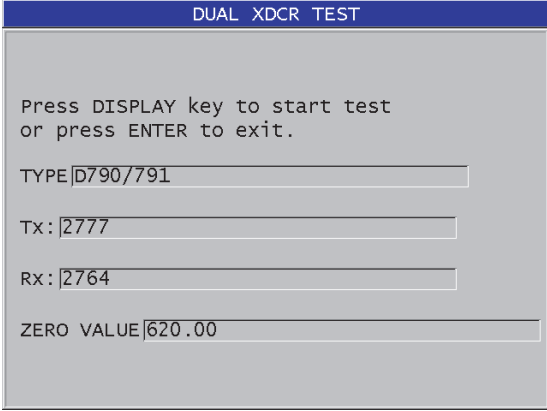

The screenshot shows a window titled "DUAL XDCR TEST". The text inside the window reads: "Press DISPLAY key to start test or press ENTER to exit." Below this text are four input fields: "TYPE" with the value "D790/791", "Tx:" with the value "2777", "Rx:" with the value "2764", and "ZERO VALUE" with the value "620.00".

**Abbildung 15-3 Fenster DUAL XDCR TEST**

## 15.6 Software Diagnose

Die Softwarediagnose (**SOFTW-DIAGR.**) blendet eine Liste von Fehlern ein, die während des Geräteinsatzes unterliefen. Evident nutzt diese Informationen zur Behebung von Fehlern der Betriebssoftware.

### So wird die Softwarediagnose aufgerufen

1. Drücken Sie [**2nd F**], [**SETUP MENU**] (**SP MENU**).
2. Wählen Sie im Menü das Element **SOFT-DIAGR.** an.

Es wird das Fenster **SOFTW-DIAGR.** mit der Fehlerliste eingeblendet (siehe Abbildung 15-4 auf Seite 308).

SP MENU		Sw DIAG			
sys_storage	03684	00000000	14:14	05/17/10	
sys_storage	03684	00000000	09:33	05/17/10	
STRMGR	00193	0000000A	09:32	05/17/10	
STRMGR	00193	0000000A	09:32	05/17/10	

↓,MEAS

Abbildung 15-4 Fenster **SOFTW-DIAGR.** (Beispiel)

3. Schalten Sie mit der Taste [**MEAS**] zum Messfenster zurück.

## 15.7 Gerätestatus

Im Fenster **STATUS** werden folgende wichtige Informationen über das Gerät angezeigt: Das Statusfenster zeigt folgende Informationen an:

- aktuelle Innentemperatur des Geräts
- aktuellen Akkuladestand

- Gerätemodell
- Freigabedatum (Built) der Software
- Softwareversion
- Hardwareversion
- Optionscode (S/N für Seriennummer), der Evident zur Aktivierung von Softwareoptionen bereitgestellt werden muss

### So wird der Gerätestatus angezeigt

1. Drücken Sie **[2nd F]**, **[SETUP MENU]** (**SP MENU**).
2. Wählen Sie auf dem Menü **STATUS** aus (siehe Abbildung 15-5 auf Seite 309).

SP MENU		STATUS	
INTERNAL TEMPERATURE		49.0 °C	
BATTERY LEVEL		55 %	
MODEL NAME	39DLP		
BUILD DATE	03/20/2024		
S/W VERSION	1.00J/ESP:1.00D/MON:1.00B		
H/W VERSION	PCB:0/FPGA:9		
E-S/N	604B-9282-0E20-2415		
I-S/N			
INITIAL POWER UP DATE		0-/0-/1	
SHIPMENT DATE		0-/0-/1	
TOTAL OPERATION TIME		20Hr34Min	
POWER UP COUNT		129	
LANGUAGE VERSION		1	
ENTER to show menu, MEAS to exit.			
ENTER,MEAS			

Abbildung 15-5 Fenster STATUS (Beispiel)

3. Schalten Sie mit der Taste **[MEAS]** zum Messfenster zurück.

## 15.8 Fehlermeldungen

Beim Betrieb des Geräts können Fehlermeldungen angezeigt werden. Diese Meldungen zeigen normalerweise einen Verfahrensfehler beim Betrieb des Geräts an, können aber auch ein mechanisches Problem anzeigen. Wenn Sie eine Fehlermeldung nicht verstehen, fragen Sie bei Evident um Unterstützung an.

## 15.9 Fehler des Akkupacks oder des Universalladegeräts

Das Akkusymbol (in der oberen rechten Ecke des Bildschirms) zeigt mit seinen Strichen die verbleibende Ladung des Akkus in Prozent an. Wenn die Ladung zu schwach wird, schaltet das Messgerät automatisch aus. Wenn das Messgerät sich sofort nach dem Einschalten wieder ausschaltet oder wenn Sie es nicht einschalten können, ist wahrscheinlich der Akku leer.

Wenn nach dem Aufladen des Akkus (siehe „Aufladen des Akkus“ auf Seite 52) das Gerät nur mit Netzstrom funktioniert, muss der Akku ersetzt werden.

---

### HINWEIS

Der Akku hat eine Lebensdauer von mehreren hundert Ladezyklen.

---

Das Akkusymbol zeigt den Ladezustand nur an, wenn das 39DL PLUS nicht mit dem Universalladegerät verbunden ist.

Wenn Sie das Gerät nach mehreren Minuten Anschluss an das Universalladegerät immer noch nicht hochfahren können, ist wahrscheinlich das Gerät oder das Universalladegerät defekt.

## 15.10 Schwierigkeiten beim Messen

Tabelle 29 Störungsbehebung beim Messen

Anzeichen	Mögliche Erklärung
Keine oder schwache Echos, kein Messwert (Signalverlust/LOS-Symbol)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht genug Koppelmittel, insbesondere auf rauen oder gekrümmten Flächen</li> <li>• Verstärkung zu niedrig</li> <li>• Werkstoff zu schalldämpfend, Oberflächen zu rau oder nicht parallel zueinander</li> <li>• Messgerät muss gewartet werden, versuchen Sie den Master-Reset</li> <li>• Echoamplitude zu niedrig zum Auswerten; versuchen Sie die Verstärkung zu erhöhen</li> </ul>

**Tabelle 29 Störungsbehebung beim Messen (Fortsetzung)**

Anzeichen	Mögliche Erklärung
Starke Echos aber kein Messwert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Echo vielleicht an einer ausgeblendeten Stelle des A-Bilds, wird deswegen nicht erkannt.</li> <li>• Echo außerhalb des Echofensters</li> </ul>
Starke Echos, falsche Messwerte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerät nicht justiert; Gerät justieren</li> <li>• <b>Sollwertmodus</b> – Symbol <b>DIFF</b> überprüfen</li> <li>• <b>Min-</b> oder <b>Max-</b>Modus: siehe „Die Modi Minimum, Maximum oder Min/Max-Dicke“ auf Seite 139.</li> <li>• Werkstoff zu körnig, hat Fehler, Einschlüsse oder Doppelungen oder sehr hohes Oberflächenrauschen; Verstärkung manuell einstellen oder die erweiterte Echounterdrückung versuchen.</li> </ul>





## Anhang A: Technische Angaben

**Tabelle 30 Allgemeine technische Angaben zum Gerät  
(entspricht EN15317)**

Element	Beschreibung
Abmessungen	Höhe × Breite × Tiefe Ohne Gummischutz 211,6 mm × 128,1 mm × 46,2 mm (8,33 Zoll × 5,04 Zoll × 1,82 Zoll) Mit Gummischutz 236,2 mm × 130,6 mm × 66,5 mm (9,30 Zoll × 5,14 Zoll × 2,62 Zoll)
Gewicht	816,5 g
Stromversorgung	Wechselstrom-Gleichstromadapter 24 V Lithium-Ionen-Akku Fünf Mignonzellen vom Typ AA
Messkopfbuchsen	Dual-LEMO mit Zentralstift, IP67
Betriebsdauer des Lithium-Ionen-Akkus	8 Stunden Nennwert
Betriebstemperatur	Laden: 0°C bis 45°C Betrieb (nicht ladend): -10 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	Mit Akku im Gerät: -20°C bis 50°C Nur Akku: -20°C bis 50°C Ohne Akku im Gerät: -20°C bis 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	Nicht kondensierender Betrieb: 70 % relative Luftfeuchtigkeit bei 45 °C Nicht kondensierend, im Koffer mit Akku gelagert: 90 % relative Luftfeuchtigkeit bei 50 °C

**Tabelle 30 Allgemeine technische Angaben zum Gerät  
(entspricht EN15317) (Fortsetzung)**

Element	Beschreibung
Akkusymbol	8-stufige Anzeige des Akkustandes Blinkende Warnung für niedrigen Akkustand
Impulsfolgefrequenz (IFF)	Schallimpuls 1 kHz Messgeschwindigkeiten: 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz, 20 Hz, 30 Hz
Alarmanzeige	Leuchten für obere und untere Alarmschwelle, akustisches Signal
Messen von Beschichtungen	Echo-Echomessung und Funktion THRU-COAT
Minimale und maximale Dicke	Einzelschwinger-Messkopf: 0,1 mm bis 635,0 mm Sender-Empfänger-Messkopf: 0,5 mm bis 635,0 mm.

**Tabelle 31 Technische Angaben zum Bildschirm (entspricht EN15317)**

Element	Beschreibung
Typ	TFT-Farbbildschirm, LCD, 640 × 480 Pixel
Abmessungen	Höhe × Breite, Diagonal 56,16 mm × 74,88 mm, 93,6 mm (2,21 Zoll × 2,94 Zoll, 3,68 Zoll)

**Tabelle 32 Technische Angaben zum Impulsgenerator (entspricht EN15317)**

Element	Beschreibung
Sendeimpuls	Einstellbarer Rechteckimpuls
Impulsspannung	Impulsspannungen: 60 V, 110 V, 150 V, 200 V und 325 V
Impulsanstiegszeit	Dämpfung am Eingang: Nennwert 5 ns Dämpfung am Ausgang: Nennwert 3,5 ns (abhängig von der Impulsbreite)
Impulsdauer	Auf Messkopffrequenz abstimbar

**Tabelle 33 Technische Angaben zum Empfänger (entspricht EN15317)**

Element	Beschreibung
Verstärkungsregelung	Automatisch oder manuell: 0 dB bis 99 dB
Frequenzbereich	Nennwert 0,5 MHz bis 24 MHz (abhängig vom Filter)

**Tabelle 34 Andere technische Angaben zum Gerät (entspricht EN15317)**

<b>Element</b>	<b>Beschreibung</b>
Messwertspeicher	Interne 2 GB und externe 32 GB microSD Speicherkarten. Interne Karte: 792000 Messwerte oder 20000 A-Bilder mit Messwerten
Datenübertragung	USB Client 3.0 RS-232 Herausnehmbare microSD Speicherkarte
WLAN	Unterstützt 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Bluetooth	Unterstützt Bluetooth
Speicherung der Justiereinstellungen	Standardmesskopjustierungen für Sender-Empfänger- und Einzelschwingermessköpfe Speicherplätze für 35 benutzerdefinierte Einzelschwinger- und 10 benutzerdefinierte Sender-Empfänger-Messköpfe
Justierung	Justierkörper mit einem oder zwei Justierpunkten Schallgeschwindigkeit kann manuell eingegeben werden Mehrere Punkte für benutzerdefinierte Umwegfehlerkorrektur bei Sender-Empfänger-Messköpfen
Reaktionszeit des Bildschirms	Einstellbar 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz, 20 Hz, 30 Hz und Max
Anzahl Pixel bei der Anzeige des A-Bilds	640 × 480 Pixel

**Tabelle 35 Technische Angaben zu Umweltnormen**

<b>Element</b>	<b>Beschreibung</b>
IP-Schutzart	Entspricht IP67
Explosionsgefährdete Bereiche	MIL-STD-810H, Abschnitt 511.7, Verfahren I
Mechanischer Schock	MIL-STD-810H, Abschnitt 514.8, Verfahren I
Vibrationstest	MIL-STD-810H, Abschnitt 516.8, Verfahren I
Fallprüfung	MIL-STD-810H, Abschnitt 516.8, Verfahren IV - Transit Drop

**Tabelle 36 Technische Angaben zu den Messfunktionen**

<b>Element</b>	<b>Beschreibung</b>
Messmodi	<p><b>Standard Sender-Empfänger:</b> Laufzeit vom Ankoppelecho bis zum ersten Rückwandecho, mit Sender-Empfänger-Messköpfen</p> <p><b>Sender-Empfänger Echo-Echo:</b> Laufzeit zwischen aufeinander folgenden Rückwandechos, mit Sender-Empfänger-Messköpfen</p> <p><b>Thru-Coat:</b> Laufzeit vom Sendeimpuls bis zum ersten Rückwandecho unter Ausschluss oder mit Anzeige der Dicke einer Beschichtung</p> <p><b>Modus 1:</b> Laufzeit vom Sendeimpuls bis zum ersten Echo nach einer Ausblendzeit, mit Kontaktmessköpfen</p> <p><b>Modus 2:</b> Laufzeit vom Ankoppelecho bis zum ersten Rückwandecho, normalerweise mit Vorlaufkeil- oder Tauchtechnikmessköpfen</p> <p><b>Modus 3:</b> Laufzeit zwischen zwei dem Ankoppelecho folgenden Rückwandechos, normalerweise mit Vorlaufkeil- oder Tauchtechnikmessköpfen</p>
Umwegfehlerkorrektur	Automatisch oder manuell, je nach Messkopffart
Messauflösung	<p>Mit der Tastatur auswählbar:</p> <p><b>NIEDRIG:</b> 0,1 mm (0,01 Zoll)</p> <p><b>STD:</b> 0,01 mm (0,001 Zoll)</p> <p><b>HOCH:</b> 0,001 mm (0,0001 Zoll) mit der Option Hohe Auflösung.</p> <p>Nicht mit allen Auflösungen in allen Messmodi verfügbar.</p>
Schallgeschwindigkeitsbereich	0,762 mm/μs bis 13,999 mm/μs (0,0300 Zoll/μs bis 0,5511 Zoll/μs)
Auflösung der Schallgeschwindigkeit	0,001 mm/μs (0,0001 Zoll/μs)
Bereich der Alarmeckpunkte	0,00 mm bis 635,00 mm (0,00 Zoll bis 25,00 Zoll)

**Tabelle 37 Technische Angaben zum Messwertspeicher**

<b>Element</b>	<b>Beschreibung</b>
Speicherkapazität	792000 Messwerte oder 20000 A-Bilder mit Messwerten
Länge der ID-Nummern	1 bis 20 Zeichen

**Tabelle 37 Technische Angaben zum Messwertspeicher (Fortsetzung)**

Element	Beschreibung
Länge der Dateinamen	1 bis 32 Zeichen
Dateiformate	Zählreihe Zählfolge (definiert durch die erste und letzte ID-Nummer) Zählfolge mit Zusatzpunkten 2D-MATRIX 2D-Matrix mit Zusatzpunkten 3D-MATRIX 3D-ZUSATZPKT Kessel
Wechselspeicher	microSD Speicherkarte 32 GB max. Speicherkapazität

**Tabelle 38 Normale Messbereiche und Standardjustierungen für Einzelschwinger-Messköpfe<sup>a</sup>**

Name der Justierung	Messkopf	Normaler Messbereich
DEFM1-20.0-M116	M116	Stahl: 0,250 mm bis 8,000 mm (0,020 Zoll – 1,500 Zoll)
DEFM1-10.0-M112	M112	Stahl: 0,760 mm bis 250,000 mm (0,030 Zoll – 10,000 Zoll)
DEFM1-10.0-M1016	M1016	Stahl: 0,760 mm bis 250,00 mm (0,030 Zoll – 10,000 Zoll)
DEFM1-5.0-M110	M110	Stahl: 1,00 mm bis 380,00 mm (0,040 Zoll – 15,000 Zoll)
DEFM1-5.0-M109	M109	Stahl: 1,00 mm bis 500,00 mm (0,050 Zoll – 20,000 Zoll)
DEFM1-2.25-M106	M106	Stahl: 2,00 mm bis 635,00 mm (0,080 Zoll – 25,000 Zoll)
DEFM1-2.25-M1036	M1036	Stahl: 2,00 mm bis 635,00 mm (0,080 Zoll – 25,000 Zoll)
DEFM3-20.0-M208	M208	Stahl: 0,25 mm bis 5,00 mm (0,008 Zoll – 0,200 Zoll)
DEFP2-20.0-M208	M208	Kunststoff: 0,12 mm bis 5 mm (0,005 Zoll – 0,200 Zoll)
DEFM3-10.0-M202	M202	Stahl: 0,25 mm bis 12,00 mm (0,010 Zoll – 0,500 Zoll)
DEFM2-10.0-M202	M202	Stahl: 0,75 mm bis 12,00 mm (0,030 Zoll – 0,500 Zoll)
DEFP2-10.0-M202	M202	Kunststoff: 0,6 mm bis 6 mm (0,025 Zoll – 0,25 Zoll)
DEFM3-15.0-V260	V260	Stahl: 0,25 mm bis 5,00 mm (0,010 Zoll – 0,200 Zoll)
DEFM2-15.0-V260	V260	Stahl: 0,75 mm bis 12,50 mm (0,030 Zoll – 0,500 Zoll)
DEFP2-15.0-V260	V260	Kunststoff: 0,25 mm bis 3 mm (0,010 Zoll – 0,120 Zoll)
DEFM2-5.0-M201	M201	Stahl: 1,50 mm bis 25,40 mm (0,050 Zoll – 1,000 Zoll)
DEFP2-5.0-M201	M201	Kunststoff: 0,62 mm bis 12,5 mm (0,025 Zoll – 0,500 Zoll)

**Tabelle 38 Normale Messbereiche und Standardjustierungen für Einzelschwinger-Messköpfe<sup>a</sup> (Fortsetzung)**

Name der Justierung	Messkopf	Normaler Messbereich
DEFM2-5.0-M206	M206	Stahl: 1,25 mm bis 19,00 mm (0,050 Zoll – 0,750 Zoll)
DEFP2-5.0-M206	M206	Kunststoff: 1 mm bis 12,5 mm (0,040 Zoll – 0,500 Zoll)
DEFM2-2.25-M207	M207	Stahl: 2,00 mm bis 19,00 mm (0,080 Zoll – 0,750 Zoll)
DEFP2-2.25-M207	M207	Kunststoff: 2 mm bis 12,5 mm (0,080 Zoll – 0,500 Zoll)
DEFM2-20.0-M208	M208	Stahl: 0,50 mm bis 10,00 mm (0,020 Zoll – 0,200 Zoll)
DEFM1-0.5-M101	M101	Stahl: 12,5 mm bis 635 mm (0,500 Zoll – 25,00 Zoll)
DEFM1-1.0-M102	M102	Stahl: 5,0 mm bis 635 mm (0,200 Zoll – 25,00 Zoll)
DEFM1-1.0-M103	M103	Stahl: 2,5 mm bis 635 mm (0,100 Zoll – 25,00 Zoll)
DEFP1-0.5-M2008	M2008	Glasfaser: 5,0 mm bis 75 mm (0,200 Zoll – 3,00 Zoll)

a. Die maximal messbare Dicke hängt von Messkopffart, Werkstoff und Messtemperatur ab.

**Tabelle 39 Beschreibung der Justierungsparameter**

Name	Beschreibung	Einheit/Auflösung/Bereich
MESSOPTION	Echomodus	Standard Sender-Empfänger Echo-Echo Sender-Empfänger Thru-Coat Modus 1 Modus 2 Modus 3
MESSART	Besondere Messmodi	Standard oder Magnetit (als Option) Sperrschicht (als Option) 1. Peak
MESSKOPF-ART	Messkopffarten	Sender-Empfänger Kontakt Vorlaufkeil Tauchttechnik EMAT
IMPULS-LEISTUNG	Impulsspannung	60 V, 110 V, 150 V, 200 V und 325 V
MAX VERST.	Maximale Verstärkung am Empfänger	0,0 dB bis 99,8 dB, in Schritten von 0,3 dB

**Tabelle 39 Beschreibung der Justierungsparameter (Fortsetzung)**

Name	Beschreibung	Einheit/Auflösung/Bereich
<b>ANFANGS-VERST.</b>	Anfängliche Verstärkung bei zeitabhängiger Verstärkungsregelung	0 bis max. Verstärk., in Schritten von 1 dB
<b>TDG-FLANKE</b>	Zeitabhängiger Anstieg der Verstärkung (Standard)	0,0 DB/s bis 39,9 DB/s
<b>MB UNTER-DRÜCKEN</b>	Unterdrückung des Sendeimpulses	0 ns bis 225 $\mu$ s
<b>ECHO-FENSTER</b>	Echoerkennungsblende, die in Modus 1 am Ende der Unterdrückung des Sendeimpulses beginnt und in Modus 2 und 3 nach dem Ankoppelecho. Der für das Ende des Echofensters angegebene Wert ist abhängig vom Sendeimpuls.	0 ns bis 224,71 $\mu$ s. Das Geringere von 55 ns oder der Dauer der Unterdrückung des Sendeimpulses.
<b>ECHO 1 ERKENNUNG</b>	Erkennungspolarität des ersten Echos	+ oder -
<b>ECHO 2 ERKENNUNG</b>	Erkennungspolarität des zweiten Echos	+ oder -
<b>IF UNTER-DRÜCKEN</b>	Unterdrückung des Ankoppelechos	0 $\mu$ s bis 20 $\mu$ s
<b>M3 UNTER-DRÜCKEN</b>	Unterdrückung nach dem ersten ausgewerteten Rückwandecho in Modus 3	0 $\mu$ s bis 20 $\mu$ s
<b>SCHALLGESCHWINDIGKEIT</b>	Schallgeschwindigkeit im zu messenden Werkstoff	0,508 mm/ $\mu$ s bis 18,699 mm/ $\mu$ s (0,0200 Zoll/ $\mu$ s bis 0,7362 Zoll/ $\mu$ s)
<b>NULL</b>	Nullpunktjustierungsfaktor	0,00 bis 999,99

**Tabelle 40 Allgemeine technische Angaben**

Element	Beschreibung
<b>Tastenfeld</b>	Abgedichtete Membran mit Hochprägung taktile und akustische Rückmeldung, farbcodierte Symbole, 21 Tasten

**Tabelle 40 Allgemeine technische Angaben (Fortsetzung)**

Element	Beschreibung
<b>Sender-Empfänger-Messköpfe</b>	<p>Automatische Erkennung der Messkopffart und Optimierung des Geräts für diesen Messkopf</p> <p>Nicht von Evident hergestellte Messköpfe können funktionieren, aber die Leistung ist nicht garantiert.</p> <p>Folgende Messköpfe werden unterstützt: D790, D790-SM, D791, D791-RM, D792, D793, D794, D797, D798, D7906-SM, D7908, D799, D7912, D7913 und MTD705</p>
<b>Einzelochwinger-messköpfe</b>	<p>Gerät kann mit Kontakt-, Vorlaufkeil und Tauchtechnikmessköpfen von 2 MHz bis 30 MHz eingesetzt werden.</p> <p>Die Option für hohe Präzision erweitert den Frequenzbereich auf 0,5 MHz bis 30,0 MHz</p>

**Tabelle 41 WLAN-Spezifikationen**

WLAN-Eigenschaften	Spezifikation
<b>Netzwerkstandard</b>	IEEE 802b/g/n
<b>Bereich der Messkopffrequenz</b>	2,412 – 2,462 MHz
<b>Frequenzbänder und maximale HF-Leistung</b>	<p>2,450 MHz (b) – 20 dB</p> <p>2,450 MHz (g) – 18 dB</p> <p>2,450 MHz (n20) – 14 dB</p> <p>2,450 MHz (BLE) – 0,0 dBm leitungsgebunden</p>
<b>Typischer maximaler SAR-Wert</b>	<p>540 mW/kg bei 0 cm (FCC und IC)</p> <p>250 mW/kg bei 0 cm (EU)</p>
<b>Modulationsarten</b>	DSSS, OFDM, GFSK



---

## Abbildungsverzeichnis

---

Abbildung i-1	39DL PLUS Gerät .....	33
Abbildung 1-1	Messen der Dicke mit dem 39DL PLUS .....	35
Abbildung 1-2	Hardware-Komponenten des 39DL PLUS .....	39
Abbildung 1-3	Anschlüsse des 39DL PLUS .....	39
Abbildung 1-4	Anschlüsse am Kopfteil des Geräts .....	40
Abbildung 1-5	Anschlüsse unter der Eingangs-/Ausgangsklappe .....	41
Abbildung 1-6	Tastenfelder des 39DL PLUS .....	42
Abbildung 2-1	Symbole des Akku- und Netzstrombetriebs .....	49
Abbildung 2-2	Anschluss des Universalnetzteils .....	50
Abbildung 2-3	Anschließen des Gleichstromsteckers .....	51
Abbildung 2-4	Öffnen des Batteriefachs .....	54
Abbildung 3-1	Hauptelemente des Messfensters .....	57
Abbildung 3-2	ID-Balken .....	58
Abbildung 3-3	Andere, im Messfenster erscheinende Elemente .....	59
Abbildung 3-4	Symbol für Signalverlust (LOS) .....	59
Abbildung 3-5	Menü und Untermenü .....	60
Abbildung 3-6	Parameterfenster (Beispiel) .....	61
Abbildung 3-7	Virtuelle Tastatur (Beispiel) .....	63
Abbildung 3-8	Reihenfolge der Buchstaben, Ziffern und Zeichen mit der herkömmlichen Textbearbeitungsmethode .....	65
Abbildung 4-1	Ändern der Sprache der Bedienung .....	68
Abbildung 4-2	Einstellen von Datum und Zeit .....	69
Abbildung 4-3	Fenster DISPLAY-EINSTELLUNGEN .....	70
Abbildung 4-4	Farbvorlage für Innen- und Außenräume (Beispiel) .....	71
Abbildung 4-5	Gleichrichtungsarten .....	73
Abbildung 4-6	A-Bildanzeige als Umriss oder Fläche (Beispiel) .....	74
Abbildung 4-7	Bereich der A-Bildanzeige .....	75
Abbildung 4-8	Vergleich von normaler und gezoomter Anzeige in Modus 1 .....	77
Abbildung 4-9	Vergleich von normaler und gezoomter Anzeige in Modus 2 .....	77
Abbildung 4-10	Vergleich von normaler und gezoomter Anzeige in Modus 3 .....	78

Abbildung 4-11	Anzeigegeschwindigkeitssymbol .....	78
Abbildung 5-1	Verbindung mit dem Messkopf .....	82
Abbildung 5-2	Erstes Fenster mit normalem D79X Sender-Empfänger-Messkopf .....	82
Abbildung 5-3	Standardjustierung für einen Einzelschwinger auswählen .....	83
Abbildung 5-4	Justierung der Schallgeschwindigkeit mit einem fünfstufigen Justierkörper .....	86
Abbildung 5-5	Justierung des Nullpunkts mit einem fünfstufigen Justierkörper .....	87
Abbildung 5-6	Fünfstufiger Justierkörper (Beispiel) .....	88
Abbildung 5-7	Eingabe einer bekannten Schallgeschwindigkeit im Werkstoff .....	90
Abbildung 5-8	Meldung bei verriegelter Justierung .....	91
Abbildung 5-9	Ankoppeln eines Sender-Empfänger-Messkopfs und Anzeige des Messwerts .....	94
Abbildung 5-10	Name der aktiven Datei auf dem ID-Balken .....	95
Abbildung 5-11	Dialogfeld zur Auswahl von THRU COAT .....	97
Abbildung 5-12	Messen im Standardechomodus .....	99
Abbildung 5-13	Messen im automatischen Echo-Echo-Modus .....	100
Abbildung 5-14	Messen im justierbaren Echo-Echo-Modus .....	101
Abbildung 5-15	Vergleich mit manueller Messung .....	103
Abbildung 6-1	Anschluss von EMAT-Wandler und Filter-Adapter .....	108
Abbildung 7-1	Fenster OPTIONEN, in dem die Softwareoptionen aktiviert werden .....	113
Abbildung 7-2	Fenster OXID .....	116
Abbildung 7-3	Auswahl des in großen Ziffern angezeigten Messwerts .....	117
Abbildung 7-4	Messfenster mit Softwareoption zum Messen des Magnetitaufbaus .....	119
Abbildung 7-5	Messfenster mit A-Bild von nicht haftender Magnetitschicht .....	120
Abbildung 7-6	A-Bildanzeige .....	122
Abbildung 7-7	Einstellung der Parameter zum Messen von mehreren Schichten im normalen Modus .....	123
Abbildung 7-8	Anzeige der Dicke von drei Schichten und einer Summe bei Mehrschichtenmessung in beiden Anzeigemodi .....	124
Abbildung 7-9	Einstellung der Parameter der Mehrschichtenmessfunktion im Kontaktlinsenmodus .....	126
Abbildung 7-10	Einstellen der Parameter im Modus % Gesamtdicke der Mehrschichtmessfunktion .....	127
Abbildung 7-11	Weggetreues B-Bild im Hauptfenster .....	128
Abbildung 7-12	Ändern der B-Bild-Parameter .....	130
Abbildung 7-13	7 Zoll lange Prüfung mit Zoomfaktor von 1 .....	133
Abbildung 7-14	7 Zoll lange Prüfung mit Zoomfaktor von 5 .....	133
Abbildung 7-15	7 Zoll lange Prüfung mit Zoomfaktor von 10 .....	134
Abbildung 8-1	Normaler Sollwertmodus .....	137
Abbildung 8-2	Fenster DIFF .....	139
Abbildung 8-3	Anzeige der kleinsten und der größten Dicke .....	140

Abbildung 8-4	Beispiel für Alarm auf oberer Schwelle (HIGH) .....	142
Abbildung 8-5	Beispiel für B-Bildalarmmodus .....	145
Abbildung 8-6	Alarmsymbole YEL (gelb) und RED (rot) .....	146
Abbildung 8-7	Einstellung des STANDARD-Alarms .....	147
Abbildung 8-8	Beispiel der Hilfezeile mit Meldung über eine verriegelte Funktion .....	149
Abbildung 8-9	Fenster INSTRUMENT LOCK .....	150
Abbildung 9-1	Fenster MESS .....	154
Abbildung 9-2	Fenster SYSTEM .....	156
Abbildung 9-3	Ändern der Datenübertragungsparameter .....	159
Abbildung 10-1	Manuelle Einstellung der Verstärkung .....	164
Abbildung 10-2	Einstellen der Länge der erweiterten Echounterdrückung .....	166
Abbildung 10-3	B-Bild eines fünfstufigen Justierkörpers .....	167
Abbildung 10-4	Ändern der B-Bildparameter .....	168
Abbildung 10-5	Halbes und ganzes B-Bild .....	169
Abbildung 10-6	Elemente des B-Bilds .....	169
Abbildung 10-7	Elemente des eingefrorenen B-Bilds zur Überprüfung .....	171
Abbildung 10-8	Beispiel für DB-Matrix von halber Größe .....	176
Abbildung 10-9	Ändern der Parameter der DB-Matrix .....	177
Abbildung 10-10	DB-Matrix von halber und ganzer Größe .....	178
Abbildung 10-11	Austausch von Zeilen und Spalten in der Matrix (Beispiel) .....	178
Abbildung 10-12	Lineare Matrix (Beispiel) .....	179
Abbildung 10-13	Hervorgehobene Zelle der DB-Matrix bei der ID-Überprüfung .....	180
Abbildung 10-14	Beispiel für eingefügte Zelle .....	181
Abbildung 10-15	Gezoomte Anzeige einer eingefügten Zelle .....	182
Abbildung 10-16	Dialogfeld AVG/MIN .....	183
Abbildung 10-17	Messfenster mit aktiver Funktion AVG/MIN (Beispiel) .....	184
Abbildung 10-18	Fenster TEMPVERGL. ....	186
Abbildung 10-19	Anzeige von Daten mit Temperaturkorrektur .....	187
Abbildung 11-1	Name der aktiven Datei auf dem ID-Balken .....	189
Abbildung 11-2	Lage und Art der Messwertspeicherparameter .....	191
Abbildung 11-3	Fenster ERSTELLEN (Beispiel) .....	194
Abbildung 11-4	Fenster ERSTELLEN für Zählreihen .....	197
Abbildung 11-5	Auswahl des ID-Nummernbereichs für eine Zählfolge .....	198
Abbildung 11-6	Konfiguration des ID-Bereichs für Zählfolgen mit Zusatzpunkten .....	200
Abbildung 11-7	Allgemeines Beispiel für eine 2D-Matrix .....	201
Abbildung 11-8	Eine einzige Matrix für 75 identische Prüfteile .....	202
Abbildung 11-9	Für jedes Teil eine andere Matrix .....	203
Abbildung 11-10	Konfiguration des ID-Bereichs einer 2D-Matrix .....	204
Abbildung 11-11	Konfiguration des ID-Nummernbereichs einer 2D-Matrix mit Zusatzpunkten .....	206
Abbildung 11-12	Konfiguration des ID-Nummernbereichs einer 3D-MATRIX .....	208
Abbildung 11-13	Konfiguration des ID-Nummernbereichs einer Kesselrohrdatei .....	210

Abbildung 11-14	Konfiguration des ID-Nummernbereichs einer 3D-Matrix mit Zusatzpunkten .....	211
Abbildung 11-15	Menü Datei mit Untermenü Bericht .....	214
Abbildung 11-16	Öffnen einer Datei .....	215
Abbildung 11-17	Kopieren einer Datei .....	216
Abbildung 11-18	Eingabe von neuen Dateiparametern .....	217
Abbildung 11-19	Fenster zum Ändern der Matrix .....	218
Abbildung 11-20	Datei löschen .....	220
Abbildung 11-21	Löschen einer Reihe von ID-Nummern in der aktiven Datei .....	221
Abbildung 11-22	Warnmeldung bei Gerätespeicher-Reset .....	222
Abbildung 11-23	Fenster DATEINOTIZEN .....	223
Abbildung 11-24	Notizen auf der Notizliste auswählen .....	225
Abbildung 11-25	Kopie der Notiztabelle von einer Datei zu einer anderen .....	227
Abbildung 11-26	Warnmeldung beim Überschreiben von Daten .....	228
Abbildung 11-27	Elemente des ID-Überprüfungsfensters .....	229
Abbildung 11-28	Bearbeiten einer ID-Nummer im Bearbeitungsmodus .....	231
Abbildung 11-29	Meldung, wenn sich die bearbeitete ID-Nummer nicht in der Datenbank befindet. ....	232
Abbildung 11-30	1. Fenster der DATEIZUSAMMENFASSUNG .....	235
Abbildung 11-31	2. Fenster der DATEIZUSAMMENFASSUNG (Ergebnis) .....	235
Abbildung 11-32	Das Berichtfenster MIN/MAX-ZUSAMMENFASSUNG .....	236
Abbildung 11-33	Das 1. Fenster des DATEIVERGLEICHS .....	237
Abbildung 11-34	Das 2. Fenster des DATEIVERGLEICHS (Ergebnisse) .....	237
Abbildung 11-35	Das Fenster ALARM-ZUSAMMENFASSUNG (Ergebnisse) .....	238
Abbildung 11-36	Das Fenster MIN/MAX-ZUSAMMENFASSUNG (Ergebnisse) .....	239
Abbildung 11-37	Rückkehr zum Messfenster .....	239
Abbildung 12-1	Fenster GENERIC SETUP SELECTION .....	243
Abbildung 12-2	Fenster AKTIV (Beispiel) .....	245
Abbildung 12-3	Umlenkung .....	247
Abbildung 12-4	Antwort JA bei Aufforderung V-path calibration? .....	249
Abbildung 12-5	Ändern von Punkt 1 bei der Umwegfehlerjustierung .....	250
Abbildung 12-6	Justierung speichern .....	251
Abbildung 13-1	Fenster AKTIV bei Erstellen einer Justierung für Einzelschwingermessköpfe .....	255
Abbildung 13-2	Einstellen der A-Bildparameter .....	257
Abbildung 13-3	Beispiel für Prüfmodus 1 .....	259
Abbildung 13-4	Beispiel für Prüfmodus 2 .....	259
Abbildung 13-5	Beispiel für Prüfmodus 3 .....	260
Abbildung 13-6	Auswertung des ersten oder des zweiten negativen Maximums .....	261
Abbildung 13-7	Vergleich der Impulsleistung bei 60 V und 200 V .....	262
Abbildung 13-8	TDG-Bereiche und Parameter .....	263
Abbildung 13-9	Position der Unterdrückung des Sendeimpulses in Modus 1 .....	266

---

Abbildung 13-10	Position der Unterdrückung des Sendeimpulses in Modus 2 und Modus 3 .....	266
Abbildung 13-11	Einstellung des Echofensters in Modus 1 .....	267
Abbildung 13-12	Einstellung des Echofensters in Modus 2 und Modus 3 .....	268
Abbildung 13-13	Beispiele von positiver und negativer Echoauswertung .....	269
Abbildung 13-14	Beispiel von Ankoppelechounterdrückung in Modus 2 .....	271
Abbildung 13-15	Beispiel von Ankoppelechounterdrückung in Modus 3 .....	272
Abbildung 13-16	Beispiel für die Einstellung der Echounterdrückung in Modus 3 ....	273
Abbildung 13-17	Speichern von benutzerdefinierten Justierungen .....	274
Abbildung 14-1	USB und Anschlussstyp auswählen .....	279
Abbildung 14-2	Verbindung des 39DL PLUS mit einem Rechner .....	279
Abbildung 14-3	Die Übertragungsparameter .....	282
Abbildung 14-4	Konfigurieren von Bluetooth .....	283
Abbildung 14-5	WLAN konfigurieren .....	284
Abbildung 14-6	Auswahl der zu übertragenden Datei .....	286
Abbildung 14-7	Angabe der zu übertragenden Reihe von ID-Nummern .....	287
Abbildung 14-8	Fenster EXPORT .....	289
Abbildung 14-9	Fenster IMPORT (Beispiel) .....	291
Abbildung 14-10	Dialogfeld Device Configuration (Gerät konfigurieren) .....	293
Abbildung 14-11	Dialogfeld Device Tools mit Bildschirmkopie .....	294
Abbildung 14-12	Anzeigen oder Ändern des Ausgabeformats einer Datei .....	297
Abbildung 14-13	Auswahl von RESET KOMMUNIKATION .....	299
Abbildung 15-1	Reset aktivieren .....	305
Abbildung 15-2	Fenster TASTATUR-TEST .....	306
Abbildung 15-3	Fenster DUAL XDCR TEST .....	307
Abbildung 15-4	Fenster SOFTW-DIAGR. (Beispiel) .....	308
Abbildung 15-5	Fenster STATUS (Beispiel) .....	309



---

## Tabellenverzeichnis

---

Tabelle 1	Einhaltung von Funkfrequenzvorschriften .....	25
Tabelle 2	Tastenfeldfunktionen .....	43
Tabelle 3	Für verschiedene Stahldicken empfohlene Messköpfe .....	103
Tabelle 4	Software-Optionen des 39DL PLUS .....	111
Tabelle 5	Messköpfe zum Messen von Magnetit aufbau .....	114
Tabelle 6	Beispiele für die Berechnung der Abtastgeschwindigkeit .....	131
Tabelle 7	Beispiele für die Berechnung des maximalen Prüfabstands .....	132
Tabelle 8	Beispiel der Alarmberechnung im Modus ABSOLUT DIFF .....	143
Tabelle 9	Beispiel der Alarmberechnung im Modus % DIFF .....	144
Tabelle 10	Zusammenfassung des Dateiinhalts .....	190
Tabelle 11	Zusätzlich mit den Daten gespeicherte Informationen .....	192
Tabelle 12	Beispiel von ID-Nummer für ZÄHLREIHEN .....	196
Tabelle 13	Beispiele für die ID-Nummern von ZÄHLFOLGEN .....	197
Tabelle 14	Beispiel von ID-Nummern von Zählfolgen mit Zusatzpunkten (ZÄHLF+ZUSPKT) .....	199
Tabelle 15	Beispiel für 2D+ZUSATZPKT. ....	205
Tabelle 16	Beispiel für 3D-MATRIX .....	207
Tabelle 17	Beispiel von ID-Nummer für KESSEL-Dateien .....	209
Tabelle 18	ID-Nummernreihe für das Dateiformat 3D-ZUSATZPKT. ....	210
Tabelle 19	In den verschiedenen Datenmodi gespeicherte Werte .....	212
Tabelle 20	Vordefinierte Justierungen .....	241
Tabelle 21	Standard-Messköpfe .....	243
Tabelle 22	Echopolarität .....	269
Tabelle 23	RS-232-Kabel als Option .....	280
Tabelle 24	Ausgabeformat für serielle Datenübertragung mit Sender-Empfänger- Messköpfen .....	296
Tabelle 25	Ausgabeformat für serielle Datenübertragung mit Einzelschwinger- Messköpfen .....	296
Tabelle 26	Standardkommunikationsparameter .....	298
Tabelle 27	Werkseinstellung der Messparameter .....	303

Tabelle 28	Standard-Kommunikationseinstellungen .....	304
Tabelle 29	Störungsbehebung beim Messen .....	310
Tabelle 30	Allgemeine technische Angaben zum Gerät (entspricht EN15317) .....	313
Tabelle 31	Technische Angaben zum Bildschirm (entspricht EN15317) .....	314
Tabelle 32	Technische Angaben zum Impulsgenerator (entspricht EN15317) .....	314
Tabelle 33	Technische Angaben zum Empfänger (entspricht EN15317) .....	314
Tabelle 34	Andere technische Angaben zum Gerät (entspricht EN15317) .....	315
Tabelle 35	Technische Angaben zu Umweltnormen .....	315
Tabelle 36	Technische Angaben zu den Messfunktionen .....	316
Tabelle 37	Technische Angaben zum Messwertspeicher .....	316
Tabelle 38	Normale Messbereiche und Standardjustierungen für Einzelschwinger- Messköpfe .....	317
Tabelle 39	Beschreibung der Justierungsparameter .....	318
Tabelle 40	Allgemeine technische Angaben .....	319
Tabelle 41	WLAN-Spezifikationen .....	320