



# 39DL PLUS

## 超声测厚仪

### 用户手册

10-044018-01ZH — 版本2  
2024年6月

这本指导手册包含安全有效地使用这款Evident产品的必要信息。使用产品前，请通读这本指导手册。使用产品时，必须按照手册中的指导说明进行操作。  
请将指导手册保存在安全、易于找到的地方。

EVIDENT SCIENTIFIC, INC.  
48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, USA

版权 © 2024, Evident所有。保留所有权利。未经Evident公司明确的书面许可，不得对本手册的任何部分进行复制、翻译或发行。

译自英文原版手册：39DL PLUS — Ultrasonic Thickness Gauge: User's Manual  
(10-044018-01EN – 版本2, 2024年4月)  
版权 © 2024, Evident所有。

为确保手册内容准确，手册的编写与翻译力求符合规范的语言习惯。手册中所说明的产品为其扉页上印刷日期之前制造的产品。因此如果产品在此日期之后有所更新，手册中用于说明的产品和实际产品之间可能会有些许差别。

手册所包含的内容会随时发生变化，恕不事先通知。

手册编号：10-044018-01ZH  
版本2  
2024年6月

在美国印刷。

Bluetooth（蓝牙）文字标记和徽标为Bluetooth SIG, Inc.公司所拥有的注册商标，Evident Scientific Inc.公司对这些符号的使用已经获得授权。



USB Type-C和USB-C是USB Implementers Forum的注册商标。



microSD徽标是SD-3C, LLC.的商标。



所有品牌为它们各自所有者及第三方实体的商标或注册商标。

---

---

# 目录

---

<b>缩略语列表 .....</b>	<b>11</b>
<b>重要事项 — 使用前请务必阅读 .....</b>	<b>13</b>
预期用途 .....	13
指导手册 .....	13
设备的兼容性 .....	14
维修与改装 .....	14
安全符号 .....	14
安全信号词 .....	15
注释信号词 .....	15
安全 .....	16
警告 .....	16
有关电池的预防措施 .....	17
有关运送装有锂离子电池的产品的法规 .....	18
设备处理 .....	18
BC（电池充电器 — 加利福尼亚, 美国社区） .....	19
CE（欧洲合规） .....	19
UKCA（英国） .....	19
RCM（澳大利亚） .....	19
WEEE（报废电气电子设备）指令 .....	20
中国 RoHS .....	20
韩国通信委员会（KCC） .....	21
符合电磁兼容（EMC）指令 .....	21
符合 FCC（美国） .....	22
符合 ICES-001（加拿大） .....	23
SAR/RF 暴露通告 .....	23
符合射频监管规定 .....	24

担保信息 .....	27
技术支持 .....	28
<b>引言 .....</b>	<b>29</b>
<b>1. 仪器说明 .....</b>	<b>31</b>
1.1 产品说明 .....	31
1.2 环境评级 .....	33
1.3 仪器硬件组成部分 .....	34
1.4 接口 .....	35
1.5 键盘功能 .....	36
1.6 访问监管电子标签 .....	41
<b>2. 为 39DL PLUS 仪器供电 .....</b>	<b>43</b>
2.1 电源指示器 .....	43
2.2 使用 AC 电源 .....	44
2.3 使用电池供电 .....	45
2.3.1 电池工作时间 .....	46
2.3.2 为电池充电 .....	46
2.3.3 更换电池 .....	47
<b>3. 软件用户界面 .....</b>	<b>51</b>
3.1 测量屏幕 .....	51
3.2 菜单和子菜单 .....	53
3.3 参数屏幕 .....	54
3.4 选择文本编辑模式 .....	55
3.4.1 使用虚拟键盘编辑文本参数 .....	56
3.4.2 使用传统方式编辑文本参数 .....	57
<b>4. 初始设置 .....</b>	<b>59</b>
4.1 设置用户界面语言及其他系统选项 .....	59
4.2 选择测量单位 .....	60
4.3 设置时钟 .....	60
4.4 更改显示设置 .....	61
4.4.1 色彩设计 .....	62
4.4.2 显示屏亮度 .....	63
4.4.3 波形检波 .....	64

---

4.4.4	波形轨迹 .....	65
4.5	波形显示范围 .....	66
4.5.1	选择范围值 .....	67
4.5.2	调整延迟值 .....	67
4.5.3	激活放大功能 .....	67
4.6	调整测量更新速率 .....	70
4.7	更改厚度分辨率 .....	70
<b>5.</b>	<b>基本操作 .....</b>	<b>73</b>
5.1	设置探头 .....	73
5.2	校准 .....	76
5.2.1	校准仪器 .....	76
5.2.2	试块 .....	78
5.2.3	探头零位补偿 .....	79
5.2.4	材料声速校准和零位校准 .....	80
5.2.5	输入已知材料声速 .....	80
5.2.6	锁定校准 .....	81
5.2.7	影响测量性能和精确度的因素 .....	81
5.3	测量厚度 .....	83
5.4	保存数据 .....	84
5.5	使用 THRU-COAT (穿透涂层) D7906 和 D7908 探头测量 .....	86
5.5.1	启动穿透涂层功能 .....	86
5.5.2	进行穿透涂层校准 .....	86
5.6	使用双晶探头时的回波探测模式 .....	87
5.6.1	手动回波到回波探测模式下的空白调整 .....	91
5.6.2	在回波到回波模式下的双晶探头选择 .....	92
5.6.3	回波到回波模式数据记录器标志 .....	93
5.7	使用 VGA 输出 .....	94
<b>6.</b>	<b>使用 EMAT 探头 .....</b>	<b>95</b>
6.1	连接 E110-SB EMAT 探头 .....	95
6.2	使用 E110-SB EMAT 探头进行校准 .....	96
<b>7.</b>	<b>软件选项 .....</b>	<b>99</b>
7.1	激活软件选项 .....	100
7.2	高分辨率软件选项 .....	101
7.3	氧化层软件选项 .....	101

---

7.3.1	蒸汽锅炉管壁上的氧化层 .....	102
7.3.2	为氧化层的测量进行设置 .....	102
7.3.3	为氧化层的测量进行校准 .....	104
7.3.4	测量锅炉管壁和氧化层的厚度 .....	104
7.4	多层测量软件选项 .....	106
7.4.1	当前测量 .....	107
7.4.2	使用多层测量功能的常规模式 .....	108
7.4.3	使用多层测量功能的软接触模式 .....	109
7.4.4	使用多层测量功能的百分比总厚度模式 .....	111
7.5	编码 B 扫描选项 .....	112
7.6	高穿透软件选项 .....	118
7.7	Wifi 软件选项 .....	119
7.8	蓝牙软件选项 .....	119
<b>8.</b>	<b>使用特殊功能 .....</b>	<b>121</b>
8.1	激活和配置差值模式 .....	121
8.2	使用最小值, 最大值或最小 / 最大厚度模式 .....	123
8.3	防止虚假的最小值 / 最大值厚度读数 .....	125
8.4	使用报警 .....	125
8.5	锁定仪器 .....	132
8.6	冻结波形 .....	134
<b>9.</b>	<b>对仪器进行配置 .....</b>	<b>135</b>
9.1	配置测量参数 .....	135
9.2	配置系统参数 .....	137
9.3	配置通讯 .....	139
<b>10.</b>	<b>使用高级测厚功能 .....</b>	<b>143</b>
10.1	在使用双晶探头和 E110 EMAT 探头时调整增益 .....	143
10.2	使用双晶探头时调整扩展空白 .....	145
10.3	B 扫描 .....	146
10.3.1	使用 B 扫描 .....	151
10.3.2	使用 B 扫描报警模式 .....	152
10.3.3	保存 B 扫描、A 扫描或厚度读数 .....	152
10.4	DB 栅格 .....	154
10.4.1	激活和配置 DB 栅格 .....	155
10.4.2	更改 DB 栅格中被加亮显示的单元格 .....	158

---

10.4.3	在 DB 栅格中保存厚度读数 .....	159
10.4.4	在 DB 栅格中查看插入的或附加的单元格 .....	159
10.5	配置平均值 / 最小值测量 .....	160
10.6	平均值 / 最小值测量的操作 .....	161
10.7	使用温度补偿 .....	162
<b>11.</b>	<b>使用数据记录器 .....</b>	<b>167</b>
11.1	数据记录器 .....	167
11.2	创建数据文件 .....	170
11.2.1	数据文件类型 .....	171
11.2.1.1	递增型数据文件类型 .....	172
11.2.1.2	序列型数据文件类型 .....	174
11.2.1.3	带自定义点的序列型数据文件类型 .....	175
11.2.1.4	2D 栅格数据文件类型 .....	176
11.2.1.5	带自定义点的 2D 栅格数据文件类型 .....	180
11.2.1.6	3D 栅格数据文件类型 .....	182
11.2.1.7	锅炉数据文件类型 .....	183
11.2.1.8	3D 自定义文件类型 .....	185
11.2.2	文件的数据模式 .....	187
11.3	进行与文件有关的操作 .....	188
11.3.1	打开文件 .....	189
11.3.2	复制文件 .....	189
11.3.3	编辑文件 .....	190
11.3.4	删除文件或文件内容 .....	193
11.3.5	删除某一范围的 ID .....	194
11.3.6	删除所有数据文件 .....	195
11.4	注释 .....	196
11.4.1	创建或编辑注释 .....	197
11.4.2	将注释添加到一个 ID 码或某一范围的 ID 码上 .....	198
11.4.3	从文件中删除注释 .....	199
11.4.4	复制注释表 .....	200
11.5	设置 ID 写保护 .....	201
11.6	ID 查看屏幕 .....	202
11.6.1	查看所存储的数据并更改当前 ID .....	204
11.6.2	编辑 ID 码 .....	204
11.6.3	在当前文件中删除数据 .....	206
11.7	生成报告 .....	207

---

<b>12. 双晶探头的设置</b> .....	<b>215</b>
12.1 标准 D79X 及其他双晶探头 .....	215
12.2 为非标准双晶探头创建设置 .....	216
12.3 调用存储的双晶探头设置 .....	218
12.4 V 声程 .....	219
12.4.1 激活 V 声程功能 .....	219
12.4.2 为非标准双晶探头创建 V 声程校正曲线 .....	220
<b>13. 单晶探头的自定义设置</b> .....	<b>225</b>
13.1 创建单晶探头的自定义设置 .....	225
13.2 快速调整单晶探头的波形参数 .....	227
13.3 探测模式 .....	229
13.4 首个峰值 .....	231
13.5 脉冲发生器功率 .....	231
13.6 时间关联增益曲线 .....	232
13.6.1 最大增益 .....	233
13.6.2 初始增益 .....	234
13.6.3 TDG 斜率 .....	234
13.7 主脉冲空白 .....	234
13.8 回波视窗 .....	236
13.8.1 回波 1 和回波 2 的探测 .....	238
13.8.2 界面空白 .....	239
13.8.3 模式 3 的回波空白 .....	241
13.9 保存设置参数 .....	241
13.10 快速调用单晶探头的自定义设置 .....	243
<b>14. 管理通讯和数据传输</b> .....	<b>245</b>
14.1 GageView .....	245
14.2 设置 USB 通讯 .....	245
14.3 设置 RS-232 串行通讯 .....	247
14.4 设置蓝牙通讯 .....	250
14.5 设置 WiFi 通讯 .....	251
14.6 与远程设备进行数据交换 .....	252
14.6.1 发送整个文件 (RS-232) .....	252
14.6.2 发送文件中某一范围的 ID (RS-232) .....	253
14.6.3 发送当前显示的测量数据 (RS-232) .....	254
14.6.4 将文件导出至外置存储卡 .....	255



---

14.6.5	从外置存储卡中导入调查文件 .....	256
14.6.6	从计算机接收文件 .....	258
14.7	截取 39DL PLUS 仪器的屏幕图像 .....	258
14.7.1	将屏幕截图发送到 GageView .....	259
14.7.2	将屏幕截图发送到外置 microSD 卡 .....	261
14.8	RS-232 串行数据输出格式 .....	262
14.9	复位通讯参数 .....	264
<b>15.</b>	<b>39DL PLUS 仪器的维护与故障排除 .....</b>	<b>267</b>
15.1	仪器的日常维护 .....	267
15.2	清洁仪器 .....	267
15.3	维护探头 .....	268
15.4	使用仪器的复位功能 .....	268
15.5	进行硬件诊断测试 .....	270
15.6	进行软件诊断测试 .....	273
15.7	查看仪器状态 .....	274
15.8	理解错误信息 .....	275
15.9	解决电池组及充电器的问题 .....	275
15.10	解决测量问题 .....	276
<b>附录 A:</b>	<b>技术规格 .....</b>	<b>277</b>
<b>插图目录</b>	<b>.....</b>	<b>285</b>
<b>列表目录</b>	<b>.....</b>	<b>291</b>



---

## 缩略语列表

---

2-D	two-dimensional (2 维)
3-D	three-dimensional (3 维)
AC	alternative current (交流电)
AEToE	automatic echo-to-echo (自动回波到回波)
AGC	automatic gain control (自动增益控制)
ASCII	American standard code for information interchange (美国信息交换标准代码)
AVG	average (平均值)
CSV	comma separated variables (逗号分隔值)
DB	database (数据库)
DC	direct current (直流电)
DIA	diameter (直径)
DIAG	diagnostic (诊断)
DIFF	differential (差值)
EFUP	environment-friendly use period (环保使用期限)
EMAT	electromagnetic acoustic transducer (电磁声学探头)
ESS	electronic stress screening (电子应力筛选)
EXT	extended (扩展)
FRP	fiber reinforced polymer (纤维增强聚合物)
GB	giga bytes (十亿字节)
GRN	green (绿色)
HI	high (高)
ID	identification (识别)
Li-ion	lithium-ion (锂离子)
LOS	loss-of-signal (信号丢失)

MAX	maximum (最大值)
MB	main bang (主脉冲)
MEtoE	manual echo-to-echo (手动回波到回波)
MIL	military (军队)
MIN	minimum (最小值)
MTI	measured time interval (所测的时间间隔)
MULTI	multiple (多层)
NiMH	nickel metal hydride (镍氢)
P/N	part number (工件编号)
PDSTL	pedestal (基底)
PRF	pulse repetition frequency (脉冲重复频率)
SE	single element (单晶)
SEC	second (秒)
SP	special (特殊)
STD	standard (标准)
SW	software (软件)
SWC	shear wave couplant (横波耦合剂)
TDG	time-dependent gain (时间关联增益)
TFT	thin film transistor (liquid crystal display technology) (薄膜晶体管, 液晶显示技术)
TOF	time-of-flight (渡越时间)
USB	universal serial bus (通用串行总线)
VAC	voltage alternative current (交流电压)
YEL	yellow (黄色)

---

## 重要事项 — 使用前请务必阅读

---

### 预期用途

39DL PLUS测厚仪的设计目的是对工业和商业材料进行无损检测。



#### 警告

请勿使用39DL PLUS测厚仪进行任何与其预期用途无关的操作。千万不要使用它对人体或动物躯体进行检测或检查。

---

### 指导手册

这本指导手册包含安全有效地使用这款产品的必要信息。使用产品前，请通读这本指导手册。使用产品时，必须按照手册中的指导说明进行操作。请将指导手册保存在安全、易于找到的地方。

---

#### 重要事项

本手册中所说明组件的某些细节可能与您设备中安装的组件有所不同。不过，它们的操作原理是相同的。

---

## 设备的兼容性

只能将本设备与Evident公司提供的、经过批准的辅助设备一起使用。由Evident提供并经批准可与本设备一起使用的辅助设备在本手册后面的章节有述。



### 注意

一定要使用符合Evident技术规格的设备 and 配件。使用不兼容的设备会导致设备出现故障和/或受到损坏，还可能会导致人员受伤。

---

## 维修与改装

本设备不包含任何可由用户自行维护的部件。拆开设备可能会使设备的质保失效。



### 注意

为避免人身伤害和/或设备损坏，请勿拆卸、改装设备，或企图对设备进行修理。

---

## 安全符号

以下安全符号可能会出现在设备上或指导手册中。



### 一般警告符号

这个符号用于提醒用户注意潜在的危險。必须遵守标有这个符号的所有安全指示，以避免造成可能出现的人员伤害或材料损坏。



### 高电压警告符号

这个符号用于提醒用户注意潜在的高于1000伏电击的危險。必须遵守标有这个符号的所有安全指示，以避免造成可能出现的伤害。

---

## 安全信号词

以下安全信号词可能会出现在设备的说明文件中。



### 危险

“危险”信号词表明危急情况。它提醒用户必须严格遵守正确的操作规程，否则将会造成严重的人身伤害甚至死亡。在未充分理解、未具备操作条件之前，不要继续进行“危险”信号词后面的操作程序。



### 警告

“警告”信号词表明潜在的危险情况。它提醒用户必须严格遵守正确的操作规程，否则可能会导致严重的人身伤害甚至死亡。在未充分理解、未具备操作条件之前，不要进行“警告”信号词后面的操作程序。



### 注意

“注意”信号词表明潜在的危险情况。它提醒用户必须严格遵守正确的操作规程，否则可能会造成轻微或中等程度的人身伤害、物料损毁，尤其是对设备造成部分或全部损坏，或者造成数据丢失。在未充分理解、未具备操作条件之前，不要进行“注意”信号词后面的操作程序。

## 注释信号词

以下注释信号词可能会出现在设备的指导手册中。

### 重要事项

“重要事项”信号词提醒用户特别注意那些要完成操作程序就必须了解的至关重要、不可或缺的信息。

### 注释

“注释”信号词提醒用户对某些操作程序要特别引起注意。“注释”信号词还表示其下所述相关或辅助性信息会对用户有用，但不强制要求执行。

## 提示

“提示”信号词提醒用户注意那些根据用户具体需要，帮助用户应用手册中说明的技巧以及操作步骤的提示。“提示”信号词还可能引出如何有效提高产品性能的提示。

## 安全

在启动设备之前，须核查是否已经采取了适当的安全预防措施（参阅以下警告信息）。此外，须注意设备外部的安全标记，这些标记在“安全符号”中有说明。

## 警告



### 警告

#### 一般警告

- 在开启设备前，请仔细阅读指导手册中的指导说明。
- 请将指导手册保存在一个安全的地方，供日后查阅。
- 请遵循安装和操作程序。
- 务必遵守设备上和指导手册中的安全警告。
- 如果不以制造商规定的方式使用本设备，则设备自身带有的保护功能可能会被损坏。
- 请勿安装替换部件，或未经授权对设备进行改装。
- 适用的维护指令只能由受过专门训练的维护人员执行。为了避免电击危险，只有具备资格的人员才可对设备进行维护。有关本设备的任何故障或问题，请与Evident公司或Evident授权的代理商联系。
- 不要直接用手触碰接口。否则，会使设备出现故障，或遭到电击。
- 不要使金属或异物通过接口或设备的其他任何开口处进入到设备中。否则，会使设备出现故障，或遭到电击。





## 警告

### 电气警告

设备只能与额定标签上规定的电源类型连接。



## 注意

如果未经许可使用了一条不是Evident产品专用的电源线，则Evident将不能确保设备的电气安全。

## 有关电池的预防措施



## 注意

- 在对电池进行处理之前，应查阅当地的法律、法规及法令，并遵照这些法律、法规及法令处理电池。
- 锂离子电池的运输受联合国颁布的《联合国关于危险货物运输建议书》的管制。各国政府、政府间国际组织，以及其他国际组织都应严格遵守这些法规中的原则，从而在这个领域内对世界范围内的统一和谐做出贡献。这些国际组织包括国际民间航空组织（ICAO）、国际航空运输协会（IATA）、国际海事组织（IMO）、美国运输局（USDOT），以及加拿大交通部（TC）等。在运输锂离子电池之前，请联系您的运输商，确认当前的运输合规情况。
- 仅适用于加利福尼亚州（美国）：  
本设备包含CR电池。CR电池包含高氯酸盐物质，可能要求以特殊方式处理。请访问以下网站：<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>。
- 不要打开、挤压电池，也不要再在电池上扎孔，否则会造成人身伤害。
- 切勿焚烧电池。请将电池放置在远离火源或其他极高温热源的地方。若电池暴露在极高温热源下（80°C以上），可能会引起爆炸，或造成人身伤害。
- 请勿摔落、碰撞或以其他方式损坏电池，因为这样做可能会使电池内部具有腐蚀性和爆炸性的物质暴露在外。
- 请勿使电池的两端短路。短路会造成人身伤害，使电池严重损坏，并导致电池报废。
- 请勿将电池放置在潮湿环境或雨水中。这样做可能会引起电击。

- 只能使用经Evident许可使用的外置充电器为电池充电。
- 只能使用由Evident提供的电池。
- 请勿存放剩余电量低于40%的电池。存放前，需将电池的电量充至40% ~ 80%的水平。
- 存放期间，请使电池电量始终保持在40%~80%的水平。
- 存放39DL PLUS仪器时，请勿将电池遗留在仪器中。

## 有关运送装有锂离子电池的产品的法规

---

### 重要事项

在运送锂离子电池或电池组时，需确保遵守所有当地的运输法规。

---



### 警告

损坏的电池不能通过正常路线运送：千万不要将损坏的电池运送给Evident。请与您所在地的Evident代理商或材料处理专业人员联系。

---

## 设备处理

在对39DL PLUS仪器进行处理之前，应查阅当地的法律、法规及法令，并遵照这些法律、法规及法令处理仪器。

## BC（电池充电器 — 加利福尼亚，美国社区）



BC标识表明产品经过测试并证明符合《加利福尼亚法规汇编》的第20章第1601节到第1608节中讲述的有关电池充电器系统的“电器能效法规”的要求。本设备的内置电池充电器已经根据加州能源委员会（CEC）的要求进行测试和认证；本设备列于CEC的在线（T20）数据库中。

## CE（欧洲合规）



本设备符合有关电磁兼容的2014/30/EU指令中的要求，有关低电压的2014/35/EU指令中的要求，以及有关有害物质限制（RoHS）的2011/65/EU指令的修订指令2015/863中的要求。CE标识表明产品符合欧盟的所有适用指令。

## UKCA（英国）



本设备符合《2016年电磁兼容性法规》、《2016年电气设备（安全）法规》和《2012年限制在电气和电子设备中使用某些有害物质法规》的要求。UKCA标识表明产品符合上述指令。

## RCM（澳大利亚）



这个合规标识（RCM）表明产品符合所有适用的标准，并已在澳大利亚通信和媒体管理局（ACMA）注册，可以在澳大利亚市场上售卖。

## WEEE（报废电气电子设备）指令



根据《欧洲2012/19/EU关于报废电气电子设备指令》（WEEE），这个标识表示严禁随意将带有这个标识的产品作为未分类城市垃圾丢弃，而应单独回收。要了解您所在国家有关回收和/或收集体系的信息，请与您所在地的Evident经销商联系。

## 中国RoHS

“*中国RoHS*”是一个工业术语，一般用于描述中华人民共和国信息工业部（MII）针对控制电子信息产品（EIP）的污染所实行的法令。



中国RoHS标识表明产品的环保使用期限（EFUP）。EFUP被定义为受控物质列表中的物质在产品内时不会泄漏或发生化学变化的年限。39DL PLUS测厚仪的EFUP年限为15年。

**注：**环保使用期限（EFUP）不能理解为保证产品的功能性和操作性的期限。



电器电子产品有害物质限制使用标志

本标志是根据“电器电子产品有害物质限制使用管理办法”以及“电子电气产品有害物质限制使用标识要求”的规定，适用于在中国销售的电器电子产品上的电器电子产品有害物质使用限制标志。

（注意）电器电子产品有害物质限制使用标志内的数字为在正常的使用条件下有害物质等不泄漏的期限，不是保证产品功能性能的期间。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称		有害物质					
		铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主体	机构部件	×	○	○	○	○	○
	光学部件	×	○	○	○	○	○
	电气部件	×	○	○	○	○	○
附件		×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

## 韩国通信委员会 (KCC)



这个标识向销售商与用户表明，本设备是适用于办公室内操作的电磁性设备（A类产品），而且可以在家庭住宅的外面使用。本设备符合韩国的电磁兼容性（EMC）要求。

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

## 符合电磁兼容 (EMC) 指令

本设备产生并使用射频能量。如果不严格按照制造商的指导进行正确安装和使用，可能会引起电磁干扰。39DL PLUS仪器经过测试，证明符合EMC指令对工业设备所制定的限定标准。

## 符合FCC（美国）

---

### 注释

本产品经过测试证明符合FCC规章第15部分中关于A类数字式设备的限制要求。制定这些限制要求的目的是为了商业环境中操作仪器时造成有害干扰而提供合理的保护。本设备产生和使用射频能量，而且可能还会辐射射频能量，如果不严格按照指导手册中的说明正确安装和使用，可能会对无线电通信造成有害的干扰。在居民区操作这类设备时很可能会产生有害的干扰，如果发生了这种情况，则需用户自己出资解决干扰问题。

---

---

### 重要事项

未经负责合规的有关部门的明确许可，而对设备进行修改或改装，会使用户丧失操作设备的授权。

---

### FCC供应商的一致性声明

据此声明，以下设备：

产品名称：39DL PLUS超声测厚仪  
型号：39DL PLUS

符合以下技术规格：

FCC，第15部分的B项中的15.107小节和15.109小节。

补充信息：

本设备符合FCC规章的第15部分中的要求。设备的操作受以下两个条件的限制：

- （1）设备不会造成有害的干扰。
- （2）设备必须具有接收任何干扰的能力，包含那些可能会引起不希望出现操作的干扰。

负责方的名称:

EVIDENT SCIENTIFIC, INC.

地址:

48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, USA

电话号码:

+1 781-419-3900

## 符合ICES-001 (加拿大)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-001. (这款A类数字式仪器符合加拿大的ICES-001标准。)

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

## SAR/RF暴露通告

本设备符合FCC/IC针对失控环境规定的辐射暴露限值, 并符合 OET-65的补充文件C部分中的FCC射频 (RF) 暴露准则和IC (加拿大工业部) 射频 (RF) 暴露规则的RSS-102。

本产品含发射器模块:

FCC ID: 2AC7Z-ESPWROOM32UE

IC: 21098-ESPWROOMUE

KC: RC-es5-ESP32WROOM-32E

CMIIT: 2020DP3047 (M)

## 符合射频监管规定

第24页的表1包含每个国家和地区的射频信息合规声明。有关无线技术规格，请参阅第283页的表41。有关如何访问39DL PLUS上的电子监管标签的说明，请参阅第41页的“访问监管电子标签”。

**表 1 符合射频监管规定**


国家/地区	标识	声明
美国	参见FCC ID的电子标签	本设备包含无线电发射器，其设计、制造和测试均符合联邦通信委员会（FCC）的射频暴露和特定吸收率准则。FCC ID标识表明产品符合上述FCC准则并通过认证。
加拿大	参见IC编号的电子标签	本设备包含无线电发射器，其设计、制造和测试均符合加拿大创新、科学与经济发展部（ISED）的射频暴露和特定吸收率准则。IC编号标识表明产品符合上述ISED准则并通过认证。
英国		本设备符合《2016年电磁兼容性法规》、《2016年电气设备（安全）法规》、《2012年限制在电气和电子设备中使用某些有害物质法规》和《2017年无线电设备法规》的要求。UKCA标识表明产品符合上述指令。
欧盟		本设备符合有关电磁兼容的2014/30/EU指令、有关低电压的2014/35/EU指令、有关有害物质限制（RoHS）的2011/65/EU指令的修订指令2015/863，以及有关无线电设备的2014/53/EU指令（RED）中的要求。产品上的CE标识表明产品符合上述指令。
澳大利亚和新西兰		这个合规标识（RCM）表明产品符合所有适用的标准，并已在澳大利亚通信和媒体管理局（ACMA）注册，可以在澳大利亚市场上售卖。此外，该设备符合澳大利亚辐射防护与核安全局（ARPANSA）的射频电磁能（RF EME）人体暴露限值。



表1 符合射频监管规定 (接上页)

国家/地区	标识	声明
巴西		ANATEL标识表明本设备及设备内的无线技术符合Agência Nacional de Telecomunicações（巴西国家电信局，ANATEL）的电信法规。 本设备以辅助方式运行，也就是说，它无权受到有害干扰的保护，即使是来自同类台站的干扰，而且也不能对以主要方式运行的系统造成干扰。
智利	--	本设备包含无线电发射器，其设计、制造和测试均符合Subsecretaría de Telecomunicaciones（SUBTEL，电信部）的要求。
中国	参见CMIIT ID的电子标签	本设备包含无线电发射器，其设计、制造和测试均符合中国国家无线电管理条例（SRRC）的要求。中国工业和信息化部（CMIIT）的ID编号表明产品符合上述要求。
香港	--	本设备包含无线电发射器，其设计、制造和测试均符合美国联邦通信委员会（FCC）和欧盟（EU）的射频暴露和特定吸收率准则。
印度	--	本设备包含无线电发射器，其设计、制造和测试均符合美国联邦通信委员会（FCC）和欧盟（EU）的射频暴露和特定吸收率准则。因此，该设备获得了无线规划和协调（WPC）部颁发的设备类型批准（ETA）证书。
印度尼西亚		本设备包含无线电发射器，其设计、制造和测试均符合Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika（SDPPI）的要求。QR码、证书编号、证书持有人的注册号和警告标志表明产品符合SDPPI的要求。
以色列		本设备包含无线电发射器，其设计、制造和测试均符合电信部（MOC）的要求。 由于担心员工受到干扰，禁止在未获得电信部批准的情况下，对设备进行可能改变设备无线功能的操作，包括更改软件、更换原有天线或增加连接外部天线的选项。由于担心无线干扰，禁止在建筑物外操作该设备。

表1 符合射频监管规定 (接上页)

国家/地区	标识	声明
日本		本设备包含无线电发射器, 其设计、制造和测试均符合《无线电法》对射频暴露和特定吸收率的要求。GITECKI (技术合规标识) 表明产品符合上述《无线电法》要求并通过了认证。
韩国		本设备符合韩国的电磁兼容性 (EMC) 和射频 (RF) 要求。
科威特	--	本设备包含无线电发射器, 其设计、制造和测试均符合通信和信息技术监管局 (CITRA) 的要求。
马来西亚		本设备包含无线电发射器, 其设计、制造和测试均符合马来西亚通信与多媒体委员会 (MCMC) 的要求。
墨西哥	参见IFETEL/IFT编号的电子标签	本设备包含无线电发射器, 其设计、制造和测试均符合墨西哥联邦电信协会 (IFETEL) 和墨西哥官方规范 (NOM) 的要求。IFETEL/IFT编号表明产品符合墨西哥的要求。
巴基斯坦		本设备包含无线电发射器, 其设计、制造和测试符合巴基斯坦电信管理局 (PTA) 的要求。PTA标识表明产品符合上述要求。
秘鲁	--	本设备包含无线电发射器, 其设计、制造和测试均符合交通和通信部 (MTC) 的要求。
沙特阿拉伯	--	本设备包含无线电发射器, 其设计、制造和测试均符合通信和信息技术委员会 (CITC) 的要求。
新加坡	Complies with IMDA Standards	该设备包含无线电发射器, 其设计、制造和测试均符合资讯通信媒体发展局 (IMDA) 的要求。IMDA标识表明产品符合上述要求。
南非		本设备包含无线电发射器, 其设计、制造和测试均符合南非独立通信管理局 (ICASA) 的要求。ICASA标识表明产品符合上述要求。

表1 符合射频监管规定 (接上页)

国家/地区	标识	声明
台湾		本设备包含无线电发射器, 其设计、制造和测试均符合国家通信委员会 (NCC) 的要求。NCC认证表明产品符合上述要求。
泰国		该设备包含无线电发射器, 其设计、制造和测试均符合国家广播和电信委员会 (NBTC) 的要求。NBTC标识表明产品符合上述要求。
乌克兰		本设备包含无线电发射器, 其设计、制造和测试均符合“无线电设备技术法规” (UA RED TR) 的要求。
阿拉伯联合酋长国		本设备包含无线电发射器, 其设计、制造和测试均符合电信和数字政府监管局 (TDRA) 的要求。
越南		该设备包含无线电发射器, 其设计、制造和测试均符合越南电信管理局 (VNPT) 的要求。

## 担保信息

Evident公司担保您所购买的Evident产品在特定的时间内, 及《Evident条款和条件》中所限定的条件下, 不会在材料和工艺方面出现缺陷。《Evident条款与条件》出现在以下网页中: <https://EvidentScientific.com/evident-terms/>。

Evident公司的质保只在按照指导手册中讲述的方法正常使用产品的情况下有效。对于过度使用产品, 企图在未经授权的情况下自行修理或改装产品时出现的问题, 不予担保。

在收到货物时, 要仔细全面地进行检查, 及时发现可能在运输过程中出现的外部或内部损坏。如有任何损坏, 须及时通知货运人员, 因为通常货运人员对运输过程中货物出现的损坏负有责任。请保留包装材料、货运单以及其他货运文件, 以便就损失提出索赔。通知了货运人员后, 请联系Evident, 我们可以在索赔损失事务中提供帮助。如有需要, 我们还会提供替代产品设备。

本指导手册说明正确操作您所购买的Evident产品的方法。手册中的信息只用于教学目的，在未经操作人员或主管的独立测试和 / 或验证的情况下，不能用于具体的检测应用中。随着应用重要程度的增加，这种对操作步骤独立核查的重要性也相应增加。基于这个原因，Evident对手册中说明的技巧、示例或步骤符合工业标准或者满足任何特定应用的要求，不做任何明确的或非明确的担保。

Evident保留修改所有产品的权利，但不承担对此前制造的产品进行更新的责任。

## 技术支持

Evident公司坚定致力于提供优质客户服务和高水平的产品技术支持。如果您在使用我们的产品时，遇到任何困难，或者产品不能以说明手册中描述的方式工作，请首先查阅《用户手册》。然后，如果仍需要帮助，请联系我们的售后服务部门。要获得离您最近的服务中心地址，请访问以下网页：<https://evidentscientific.com/service-and-support/service-centers/>。

---

# 引言

---

本手册为用户提供了操作 39DL PLUS 超声测厚仪的基本和高级指导。手册中所编排的信息分别对仪器使用的技术、安全细节、硬件和软件进行说明。手册中所提供的实际测量示例有助于用户熟悉仪器的功能。

---

## 重要事项

39DL PLUS 仪器的其他说明手册在第 13 页的“指导手册”中有说明。

---



图 i-1 39DL PLUS 仪器



---

# 1. 仪器说明

---

本章介绍 39DL PLUS 仪器的主要功能和硬件组成部分。

## 1.1 产品说明

Evident 生产的 39DL PLUS 是一款手持式超声测厚仪，可用于多种测厚应用。使用 39DL PLUS 仪器，操作人员仅从工件的一侧就可在不损坏工件的情况下，测量出被腐蚀、带点蚀缺陷、带结疤缺陷、带粒状缺陷的材料以及其他难于测量材料的厚度（参见第 31 页的图 1-1）。



图 1-1 使用 39DL PLUS 仪器测量材料的厚度

39DL PLUS 仪器可同时显示厚度读数和 A 扫描，以使用户核查波形。39DL PLUS 仪器的微处理器持续调整接收器的设置，以在可靠性、范围、灵敏度和精确性方面优化每次测量操作。高级内置数据记录器最多可存储 792000 个厚度测量值和 20000 个波形。

39DL PLUS 仪器可以使用各种型号的单晶和双晶探头，测量厚度在 0.08 毫米 ~ 635 毫米范围内的材料。被测材料的温度范围在 -20°C ~ 500°C 之间，具体范围取决于材料特性、所用探头及测量模式。用户还可以使用单晶或双晶探头进行回波到回波测量。

可通过双向串行 USB/RS-232 通讯接口将 39DL PLUS 仪器连接到计算机。

## 高级测量功能

- 穿透涂层（THRU-COAT）测量
- 温度补偿测量
- 最小值 / 平均值模式
- EMAT 探头性能
- 表明测量状态的标志及报警
- 全 VGA 彩色透反 LED 背光显示屏
- 自动探头识别功能，可识别标准 D79X 和 MTD705 系列探头
- 对默认增益的动态优化调整
- V 声程校准，为所有双晶探头建立自定义 V 声程校正表
- 针对校准双回波的警告
- 对未知材料声速和 / 或探头零位的校准
- 回波到回波测量
- 每秒 30 个读数的快速扫查模式
- 手动增益调整，步距为 1 dB
- 信号丢失（LOS）情况下，保持厚度或显示空白
- 保持最小值或最大值，或同时保持最小值和最大值
- 以绝对值或百分比表示的、相对于设置点的厚度差值显示
- 密码保护锁定功能的选项
- 可以选择分辨率：低分辨率为 0.1 毫米（0.01 英寸）；标准分辨率为 0.01 毫米（0.001 英寸）；（可选购）高分辨率为 0.001 毫米（0.0001 英寸）（高分辨率选项仅对部分探头适用）



## A 扫描和 B 扫描显示选项

- 用于验证关键性测量的实时 A 扫描波形显示
- 手动冻结模式，可进行后处理操作
- 波形显示的手动放大和范围控制
- 信号丢失（LOS）情况下的自动保持，以及自动放大（用于测量的回波被居中）
- 扩展空白
- 回波到回波模式下，第一个接收到的回波后的空白
- 接收器增益读数
- 可在扫描测量过程中，捕获并显示最小厚度读数的波形
- 显示存储的和下载的波形

## 内置数据记录器功能

- 内置数据存储，可将数据导出到可插拔 microSD 存储卡中
- 可存储 792000 个信息全面的厚度读数或 20000 个带有厚度读数的波形
- 数据库增强功能，可使用 32 位字符对文件命名，使用 20 位字符对 ID 编码命名
- 自动 ID 编码根据预置的序列增量，或使用键盘以手动方式编辑 ID 编码
- 将读数 / 波形保存到 ID 编码
- 在显示当前厚度读数和波形时，同时显示 ID 编码、存储的注释以及存储的参考厚度值
- 9 种可用的文件格式
- 删除所选数据或全部存储的数据
- 保存或发送屏幕上保持的或冻结的厚度读数
- 传输所选数据或所有存储的数据
- 可使用键盘进行编辑的通讯参数
- 标准 USB 和 RS-232 双向通讯

## 1.2 环境评级

39DL PLUS 仪器是一款可在恶劣环境中使用的坚固耐用的测厚仪。39DL PLUS 仪器的设计符合 IP67 标准（侵入保护）的要求。



## 注意

一旦仪器的密封装置被不适当地处理过，Evident 将不担保仪器符合任何级别的侵入保护性能。在恶劣环境中使用仪器以前，操作人员一定要正确判断，采取适当的预防措施。

为了保持仪器最初的侵入保护级别，用户有责任对所有日常暴露于外的密封膜进行合理防护。此外，用户有责任每年将仪器送回到 Evident 授权的服务中心，以确保仪器的密封装置得到适当的维护。

## 1.3 仪器硬件组成部分

39DL PLUS 仪器的前面板有一个彩色显示屏和一个小型键盘。仪器还配有手腕带。仪器的橡胶保护套上有用于保护 DC 电源及串行通讯接口的防尘密封盖，仪器四角处有吊带环，背面还有一个支架（参见第 34 页的图 1-2）。

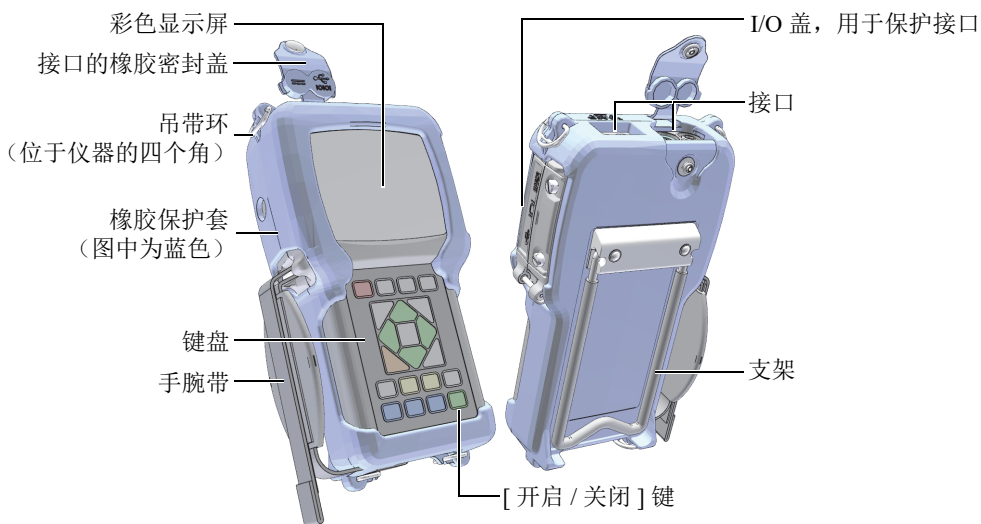


图 1-2 39DL PLUS 仪器的硬件组成部分

## 1.4 接口

第 35 页的图 1-3 以图示说明 39DL PLUS 仪器与外置设备连接的方式。

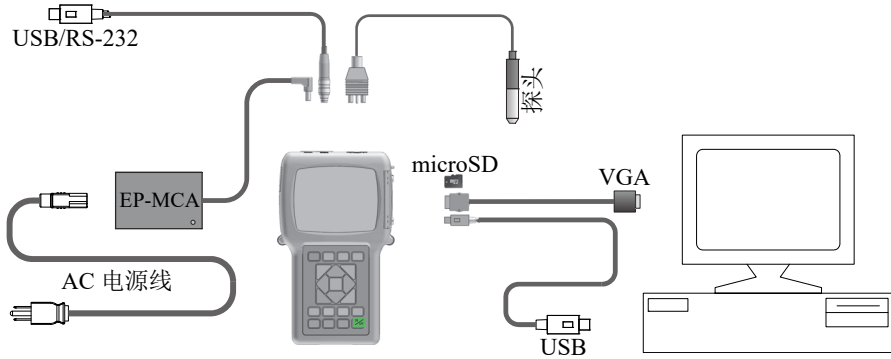


图 1-3 39DL PLUS 的连接情况



### 注意

为避免受到人身伤害或仪器损坏，只可使用为 39DL PLUS 仪器提供的 AC 电源线。请勿将这条 AC 电源线与其他产品一起使用。

DC 电源接口、USB/RS-232 通讯接口、发送 / 接收探头接口位于 39DL PLUS 仪器的顶部（参见第 36 页的图 1-4）。

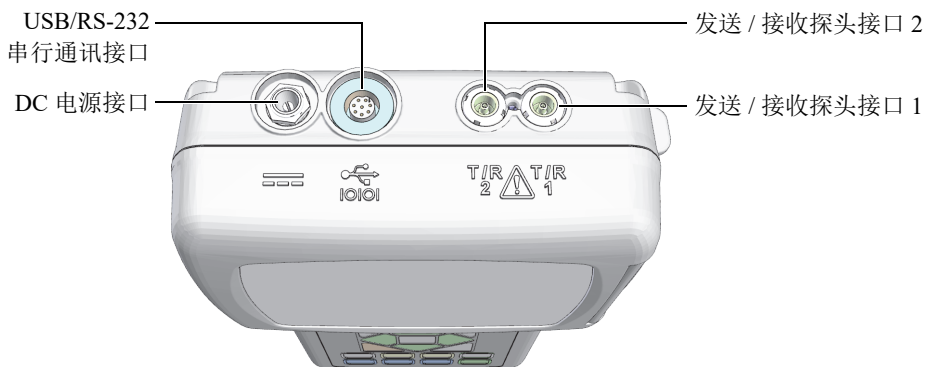


图 1-4 顶部的接口

USB 从接口、VGA 输出接口、外置 microSD 存储卡的插槽位于仪器的右侧。这几个接口有一个共用的 I/O 盖（参见第 36 页的图 1-5）。

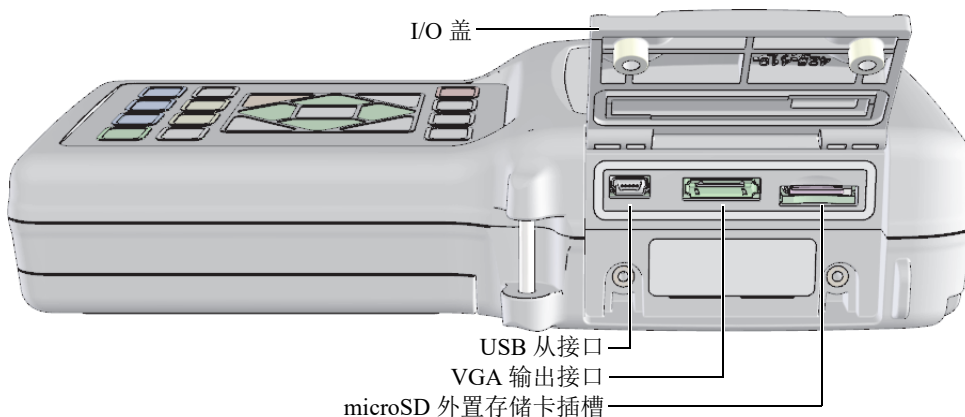


图 1-5 I/O 盖下面的接口

## 1.5 键盘功能

39DL PLUS 仪器配有英文、国际符号、中文或日文键盘（参见第 37 页的图 1-6）。这几种键盘上的功能完全相同。国际符号键盘中的很多键上标有图形符号，而不是文字。在本手册中，键盘上的按键以带方括号的黑体字表示，如：**[测量]** 键。

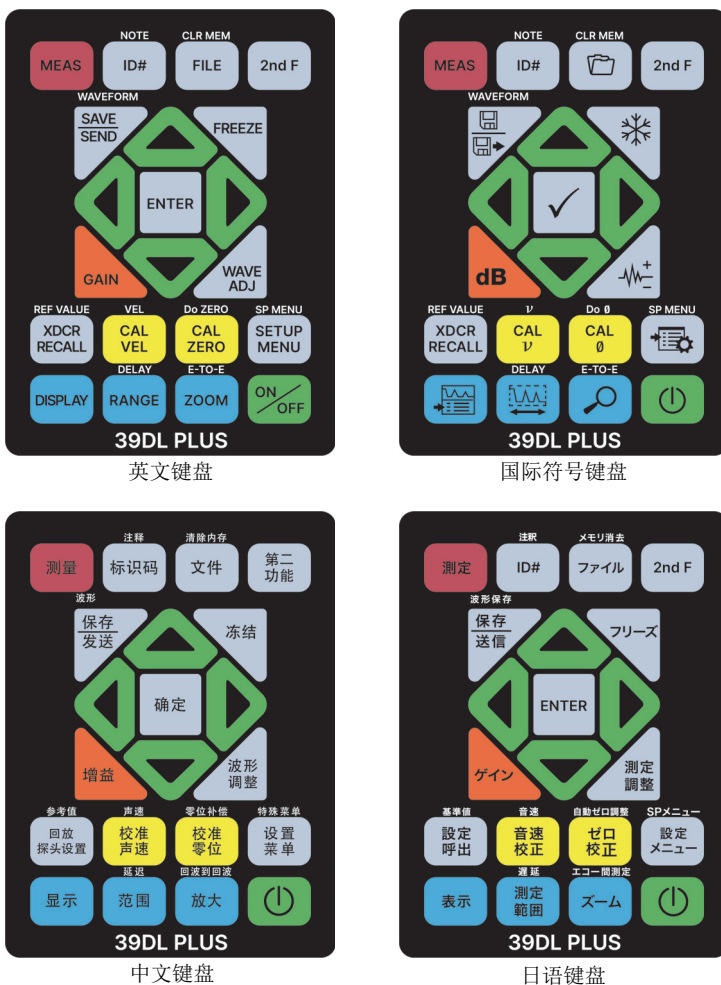


图 1-6 39DL PLUS 仪器的键盘

每个按键上的文字表明这个键的主要功能。某些按键上方区域的文字表明这个键的第二功能。要激活第二功能，需先按 [第二功能] 键。这本手册中，第二功能的表示方法如下：[第二功能]，[主要功能]（第二功能）。例如：激活清除内存功能的操作步骤如下：“按 [第二功能]，[文件]（清除内存）键”。

将 [▲]、[▼]、[◀] 和 [▶] 键，与 [确定] 键一起使用，可选择菜单中的项目或屏幕上的参数，还可以改变参数值。可随时使用 [测量] 键，返回到测量屏幕。黄色按键与校准相关。蓝色按键与显示配置相关。

第 38 页的表 2 列出了 39DL PLUS 仪器键盘上的各个按键及其功能。

表 2 键盘功能



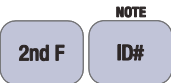


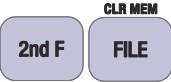




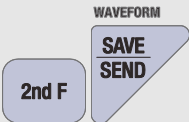
 


英文	国际符号	功能
		测量 — 完成当前操作，并返回到测量屏幕。
		标识码 — 访问与厚度测量位置的 ID 编码相关的多个功能。
		注释 — 创建或选择注释，并将注释保存在某个 ID 编码位置。
		文件 — 打开文件菜单，访问有关文件的指令：打开、回顾、创建、复制、编辑、删除、发送、导入、导出、复制注释、内存、报告。
		清除内存 — 清除整个文件的另一种方法。还可以清除某个文件中某一范围的数据，或清除一个单个 ID 编码位置。
		第二功能 — 要激活某个键的第二功能，需首先按下这个第二功能键，再按下对应的功能键。
		保存 / 发送 — 将一个测量值，或一个测量值及其相应的波形保存到数据记录器中当前 ID 编码位置。
		波形 — 将一个测量值及其相应波形保存到数据记录器中当前 ID 编码位置。
		冻结 — 立即将显示的波形保持在屏幕上，再次按下这个键，解除冻结状态。

表 2 键盘功能 (接上页)

英文	国际符号	功能
		增益 — 使用双晶探头时, 启动对增益值的调整功能。
		波形调整 — 在可编辑的可选波形参数的显示和非显示状态之间切换。
		确定 — 选择一个加亮显示的项目, 或接受一个所输入的数值。
		向上箭头 <ul style="list-style-type: none"> <li>在屏幕上或列表中, 移动到前一个项目。</li> <li>对于某些参数 (如: <b>增益</b>), 向上箭头可增加数值。</li> </ul>
		向下箭头 <ul style="list-style-type: none"> <li>在屏幕上或列表中, 移动到下一个项目。</li> <li>对于某些参数 (如: <b>增益</b>), 向下箭头可减少数值。</li> </ul>
		向左箭头 <ul style="list-style-type: none"> <li>为所选参数选择前一个值。</li> <li>在文本编辑模式下, 将光标向左移动一个字符位置。</li> </ul>
		向右箭头 <ul style="list-style-type: none"> <li>为所选参数选择下一个值。</li> <li>在文本编辑模式下, 将光标向右移动一个字符位置。</li> </ul>
		回放探头设置 — 调用默认或自定义的探头设置。
 		参考值 — 对于某些功能 (如: 差值模式或温度补偿), 可打开一个屏幕, 在此可输入一个参考值。

表 2 键盘功能 (接上页)



 


























英文	国际符号	功能
		校准声速 <ul style="list-style-type: none"> <li>可切换到半自动阶梯试块校准模式。</li> <li>在穿透涂层模式下, 按 [校准声速] 键两次, 可查看并设置涂层声速。</li> <li>只可在传统的文本编辑模式下, 删除光标位置的字符。</li> </ul>
 		声速 <ul style="list-style-type: none"> <li>打开一个屏幕, 在此可查看声速值, 并手动更改声速值。</li> <li>在穿透涂层模式下或使用内置氧化层选项时, 再次按下这两个键, 可以查看或调整涂层或氧化层的声速。</li> </ul>
		零位校准 <ul style="list-style-type: none"> <li>补偿探头零位或使用阶梯试块进行零位校准。</li> <li>只可在传统的文本编辑模式下, 在光标位置插入一个字符。</li> </ul>
 		零位补偿 — 补偿双晶探头和 M2008 探头的延迟。
		设置菜单 — 访问以下仪器参数: 测量、系统、报警、差值模式、通讯、B 扫描、DB 栅格、平均值 / 最小值、温度校正、多层 (可选)、氧化层 (可选)、密码设置、仪器锁定。
 		特殊菜单 — 访问以下特殊仪器参数: 时钟、语言、选项、复位、测试、软件诊断、仪器状态。
		显示 — 访问以下显示参数: 彩色荧屏设置、亮度、波形检波、波形轨迹及 VGA 输出。
		范围 — 将波形显示范围值更改为下一个有效值。
 		延迟 — 对延迟值进行编辑, 可更改波形显示的起始位置。



表 2 键盘功能 (接上页)

英文	国际符号	功能
		放大 — 动态改变波形显示的范围, 以最大倍数局部放大显示被测回波附近的区域。
 		回波到回波 — 使用双晶探头时, 打开一个菜单, 并选择测量模式: 标准、自动回波到回波, 或手动回波到回波。
		开启 / 关闭 — 开启或关闭仪器。

## 1.6 访问监管电子标签

所有监管标识和通知都位于 39DL PLUS 的电子标签屏幕上。要访问监管电子标签, 请完成以下步骤。

1. 按 [ 设置菜单 ] 键。
2. 在菜单中, 选择**监管**。
3. 按 [ 确定 ] 键。
4. 使用向上和向下箭头键滚动标识和通知。
5. 按 [ 测量 ] 键, 返回到测量屏幕。



## 2. 为 39DL PLUS 仪器供电

本章说明如何使用不同电源操作 39DL PLUS 仪器。

### 2.1 电源指示器

电源指示器始终显示在屏幕的右侧。这个指示器表明电池电量的水平，以及仪器当前使用的电源类型（参见第 43 页的图 2-1）。

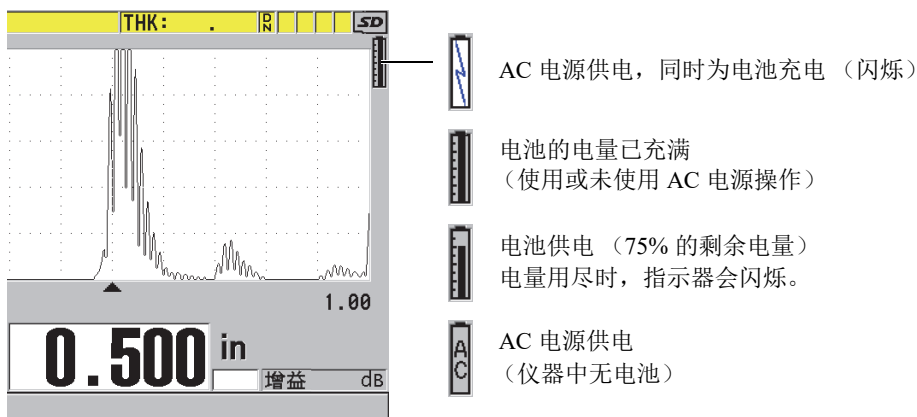


图 2-1 电池和 AC 电源供电时的指示器

仪器使用电池供电时，电源指示器中的黑色竖棒表明剩余的电量。每个刻度代表总电量水平的 12.5%。

## 2.2 使用 AC 电源

用户可通过充电器 / 适配器（工件编号：EP-MCA [U8767042]）为 39DL PLUS 仪器接通 AC 电源。EP-MCA 充电器 / 适配器有一个通用 AC 电源输入口，可以接入电压范围在 100 VAC ~ 120 VAC 或 200 VAC ~ 240 VAC 之间、频率在 50 Hz ~ 60 Hz 之间的任何电缆。

### 使用 AC 电源

1. 将 AC 电源线的一端连接到充电器 / 适配器（工件编号：EP-MCA [U8767042]），另一端连接到适当的电源插座（参见第 44 页的图 2-2）。



### 注意

为避免人身伤害或仪器损坏，只可使用为 39DL PLUS 仪器提供的 AC 电源线。不可将这条 AC 电源线用于其他产品。

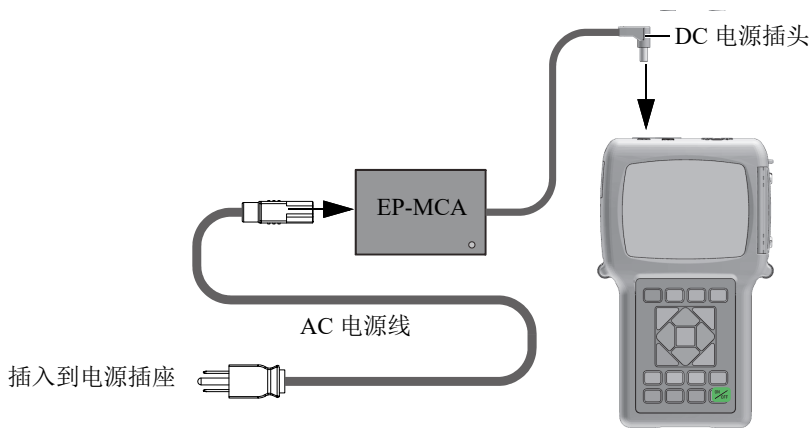


图 2-2 连接充电器 / 适配器

2. 在 39DL PLUS 仪器上，打开 39DL PLUS 仪器顶部盖住 DC 适配器接口的橡胶密封盖（参见第 45 页的图 2-3）。

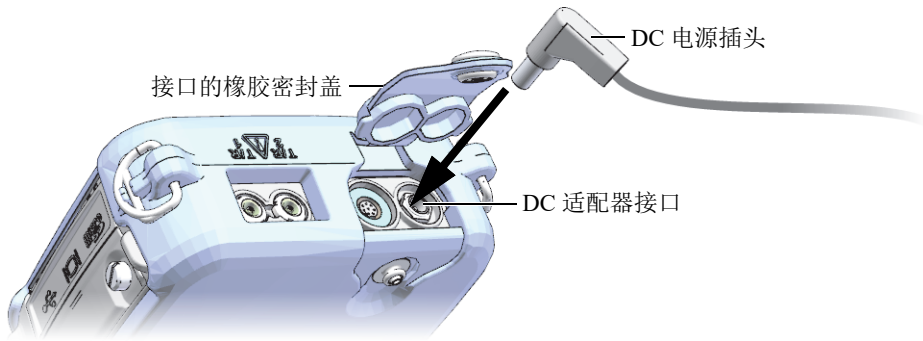


图 2-3 接入 DC 电源插头

3. 将充电器 / 适配器的 DC 电源插头插入到 DC 适配器接口中（参见第 45 页的图 2-3）。
4. 按 [ 开启 / 关闭 ] 键，打开 39DL PLUS 仪器。

## 2.3 使用电池供电

39DL PLUS 仪器带有充电锂离子电池（工件编号：38-BAT [U8760054]）。在为 39DL PLUS 仪器接通 AC 电源后，仪器会自动为 38-BAT 电池充电。

还可以使用装于 AA 电池盒（工件编号：39DLP/AA [U8780290]）中的 4 节 AA 碱性或镍氢（NiMH）充电电池供电，操作 39DL PLUS 仪器。39DL PLUS 仪器不能为镍氢电池充电。须使用外置电池充电器（不包含在仪器配置中）为 AA 电池充电。

### 注释

39DL PLUS 仪器出厂时，电池的电量没有完全充满。在使用电池操作仪器以前，必须将电池的电量充满。

### 2.3.1 电池工作时间

电池的工作时间取决于所用的电池类型、电池的年龄，以及仪器的设置。为了获得仪器真实的电池工作时间，对 39DL PLUS 仪器测试时，使用的是中级操作参数（刷新率为 4 Hz；显示亮度为 50%）。

新的充电锂离子电池的额定工作时间为 8 小时。

### 2.3.2 为电池充电



#### 警告

39DL PLUS 充电器 / 适配器（工件编号：EP-MCA [U8767042]）的设计目的是仅为 39DL PLUS 仪器的电池充电（工件编号：38-BAT [U8760054]）。不要试图使用这款充电器 / 适配器为其他类型的电池充电（如：碱性电池或镍氢电池），也不可使用其他类型的充电器 / 适配器为 39DL PLUS 仪器的电池（工件编号：38-BAT [U8760054]）充电。否则，会引起爆炸，并造成人身伤害。

---



#### 警告

切勿尝试使用 39DL PLUS 充电器 / 适配器（工件编号：EP-MCA [U8767042]）为其他电子设备供电或充电，因为在为电池充电时可能会引起爆炸，从而造成严重的人员伤亡。

---

### 为内置电池充电

- ◆ 使用 AC 电源线连接 39DL PLUS 仪器（参阅第 44 页的“使用 AC 电源”）。无论仪器开启还是关闭，都会为电池充电，只是仪器开启时电池充电速度要慢一些。

---

**注释**

电池的电量充满时，表明电池正在充电的闪电符号变为电池满电量的标记（整个竖棒为黑色）。这个黑色竖棒为电池充满电量的标记（参阅第 43 页的“电源指示器”）。大约需要 2 到 3 个小时可以将电池的电量充满，时间的长短由电池的初始状态决定。

---

**注释**

开始使用时，可能要对电池进行几次完全充电和放电循环后，电池才可被充至极限。对于这类充电电池，这是一种正常的调节过程。

---

## 电池使用说明

- 如果每天（或经常）使用电池，则应在不用时，也将仪器与充电器 / 适配器连接。
- 只要有可能，就将仪器与 EP-MCA 充电器 / 适配器连接（整夜或整个周末），以充满电池的电量。
- 为了保持电池固有的容量及其使用寿命，必须经常将电池充满电量。
- 使用电池后，应尽快为电量不足的电池充满电量。

## 电池存储说明

- 不要存储没有充满电量的电池。
- 将电池存储在凉爽、干燥的环境中。
- 避免将电池长期存放在阳光下或其他过热的地方，如：汽车的后备箱中。
- 对于存储中的电池，至少每 2 个月要为电池充满一次电量。

### 2.3.3 更换电池

电池位于 39DL PLUS 仪器后面板上的电池舱中（参见第 48 页的图 2-4）。

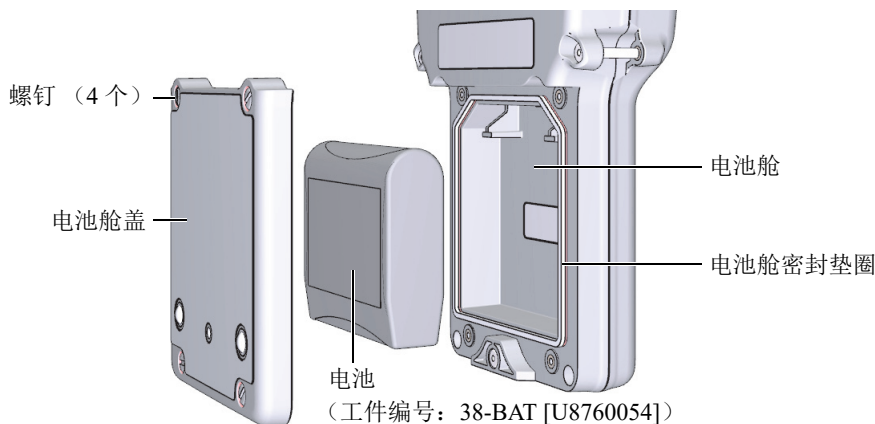


图 2-4 打开电池舱



### 注意

不要试图在仪器开启时和 / 或在连接了充电器 / 适配器的情况下更换电池。对于使用过的电池，需立即处理。将电池放置在远离儿童的地方。如果对仪器中使用的电池处理不当，可能会引起火灾或化学性烧伤。请勿拆解电池，将电池加热到 50 °C 以上，或焚烧电池。只可使用 Evident 的电池（工件编号：38-BAT [U8760054]）替换旧电池。

---

## 更换电池

1. 断开仪器与充电器 / 适配器的连接。
2. 确保 39DL PLUS 仪器已关闭。
3. 断开 39DL PLUS 仪器与任何其他电缆的连接。
4. 拆下手腕带。
5. 拆下橡胶保护套。
6. 拧下位于仪器后面板的电池舱盖上的 4 个螺钉（参见第 48 页的图 2-4）。
7. 拆下电池舱盖。
8. 取出电池，然后小心地断开电池与电池连接器的连接。
9. 将新电池置于电池舱内并连接好。



10. 确保电池舱盖的垫圈干净且状态良好。
11. 重新盖好仪器后面板上的电池舱盖，然后拧紧 4 个螺钉。
12. 重新装好橡胶保护套及手腕带。
13. 按 [ 开启 / 关闭 ] 键，打开 39DL PLUS 仪器。

---

<b>注释</b>
-----------

更换电池后，可能要等一会儿，电池电量指示器才能准确表示实际电量。

---



## 3. 软件用户界面

本章的各个小节将介绍 39DL PLUS 仪器软件屏幕上和菜单中的主要内容。

### 3.1 测量屏幕

打开 39DL PLUS 仪器后，会出现测量屏幕，在此可以看到波形图像中的超声回波，读到测量出的厚度数值（参见第 51 页的图 3-1）。测量屏幕是 39DL PLUS 软件的主要屏幕。在 39DL PLUS 软件的任何位置，只要按下 [测量] 键，就会返回到测量屏幕。电源指示器始终会出现在 39DL PLUS 仪器屏幕的右侧（详见第 43 页的“电源指示器”）。

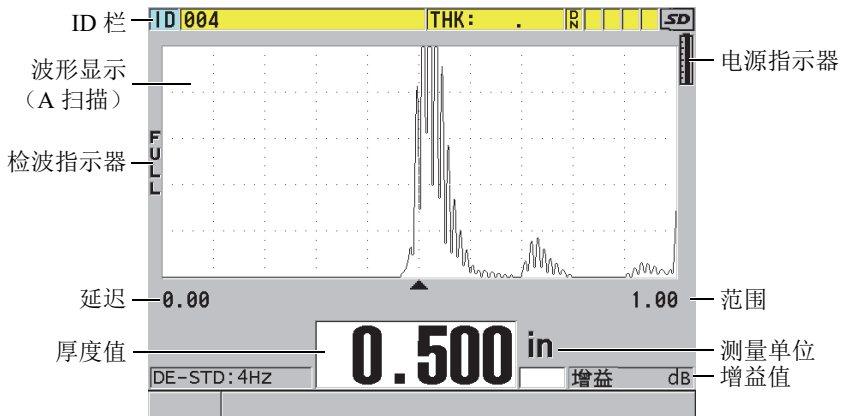


图 3-1 测量屏幕上的主要内容

有经验的操作人员可以通过波形轨迹，即 A 扫描，核查用于厚度测量的信号是否为正确的底面回波，而不是噪声、材料不规则处反射的声波，或第二个多重回波。通过 A 扫描还可以观察到一些非常细小的、仪器不能测量的信号指示。

位于测量屏幕顶部的 ID 栏中包含当前厚度测量位置的 ID 码、以前存储的值、注释以及某些指示器（参见第 52 页的图 3-2）。当以前存储的厚度值不是刚刚采集的值，而是来自文件时，下载指示器（**R**）将出现。

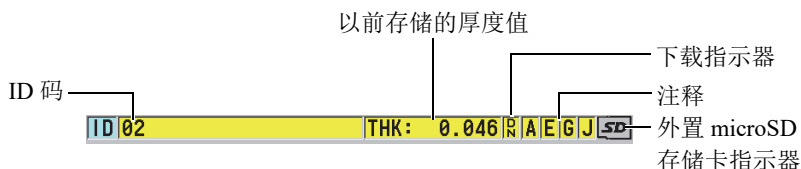


图 3-2 ID 栏

当仪器右侧 I/O 盖下面的插槽中插有 microSD 存储卡时，屏幕右上角会出现外置 microSD 存储卡指示器（参见第 36 页的图 1-5）。39DL PLUS 仪器启动时，会识别外置 microSD 存储卡。

根据不同情况及所使用的功能和选项，在波形图像和主要测量值周围会出现各种不同的指示器及数值（参见第 52 页的图 3-3）。位于屏幕底部的帮助栏中的文字表明用户在菜单结构中浏览和进行选择时所需使用的按键。

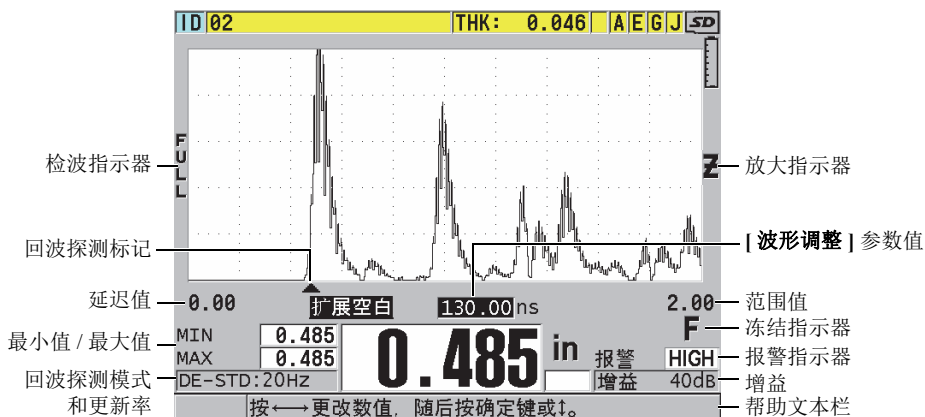


图 3-3 出现在测量屏幕上的其他信息示例

当 39DL PLUS 仪器不再探测到超声回波时，会出现信号丢失（LOS）指示器，而且厚度值被清除（参见第 53 页的图 3-4）。

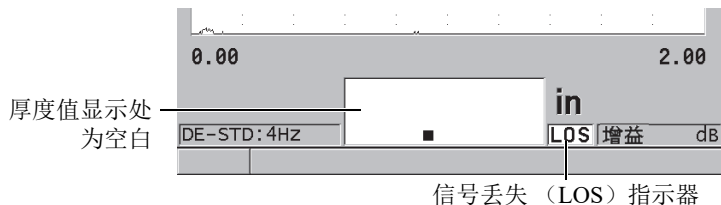


图 3-4 信号丢失（LOS）指示器

## 3.2 菜单和子菜单

按下 39DL PLUS 仪器前面板上的某些键，屏幕上会显示菜单和子菜单。菜单出现在屏幕的左上角（参见第 53 页的图 3-5）。在某些情况下，还会出现子菜单。子菜单中显示与选中（加亮显示）的菜单指令相关的参数，从而方便了用户的操作。

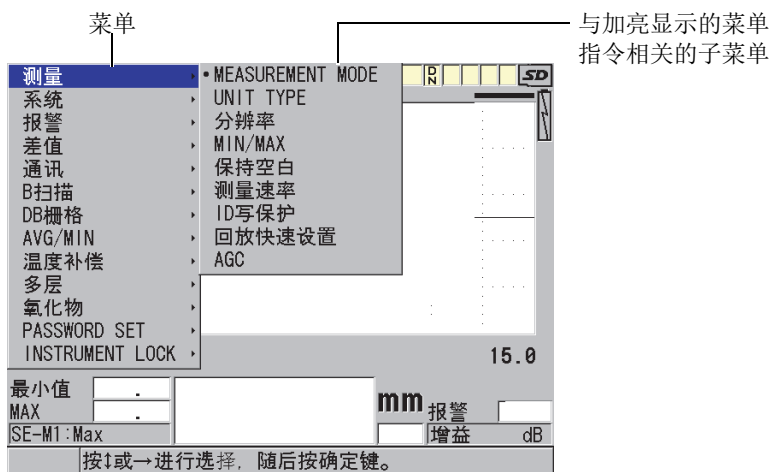


图 3-5 菜单与子菜单示例

## 选择菜单或子菜单指令

1. 按前面板上的某个按键，显示一个菜单。
2. 使用 [▲] 和 [▼] 键，加亮显示所需的菜单指令。
3. 在可行及所需的情况下，使用 [▶] 键将光标移动到子菜单，然后使用 [▲] 或 [▼] 键，加亮显示所需的子菜单指令。
4. 按 [确定] 键，选择加亮显示的菜单或子菜单指令。

### 注释

在本手册后面的章节中，以上步骤的描述将简化为“选择某个菜单或子菜单指令”。例如：“在菜单中，选择**测量**。”

## 3.3 参数屏幕

39DL PLUS 仪器参数屏幕中的参数被合理地编排成组，操作人员可以使用前面板上的按键或菜单指令访问这些参数。第 54 页的图 3-6 中的示例为**测量**参数屏幕。

要显示参数屏幕所需选中的菜单指令

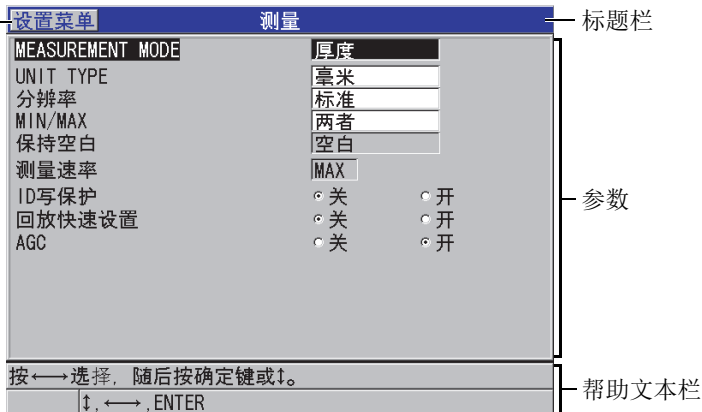


图 3-6 参数屏幕示例

参数屏幕最上方的标题栏表明参数主题。如果操作人员通过菜单进入参数屏幕，则标题栏的左侧会出现一个菜单按钮。可以通过选择这个菜单按钮，方便地返回到原先的菜单页。在屏幕的最下面，会出现一个或两个帮助文本栏，表明选择参数、编辑参数值所需使用的按键。

### 选择参数并编辑参数值

1. 使用 [▲] 和 [▼] 键，加亮显示所需的参数。
2. 对于带有预置值的参数，使用 [▶] 和 [◀] 键，选择所需的值。
3. 在带有列表或字母数字参数的参数屏幕中：
  - 在列表中，使用 [▲] 和 [▼] 键，加亮显示所需的项目。
  - 对于字母数字参数，使用 [▲] 和 [▼] 键，输入所需的字符（详见第 55 页的“选择文本编辑模式”）。
  - 按 [第二功能]，[▼] 键，或 [第二功能]，[▲] 键，离开列表或字母数字参数，进到下一个屏幕，或返回到上一个屏幕。
4. 退出参数屏幕：
  - ◆ 按 [测量] 键，返回到测量屏幕。
  - 或者
  - 当菜单按钮出现在标题栏的左侧时，使用 [▲] 键，加亮显示菜单按钮，然后按 [确定] 键，重新打开菜单。

#### 注释

在本手册后面的章节中，以上步骤的描述将简化为“选择某个参数或列表，并设定它的值”。例如：“在**测量**屏幕中，将**测量模式**设定为**厚度**。”

## 3.4 选择文本编辑模式

39DL PLUS 仪器提供了两种编辑字母数字参数值的方法。一种方法是使用虚拟键盘，另一种是传统的方法。虚拟键盘出现在屏幕上，显示可以使用的所有字符（详见第 56 页的“使用虚拟键盘编辑文本参数”）。使用传统方法，用户可以从隐藏的标准分类字母、数字和特殊字符列表中进行选择（详见第 57 页的“使用传统方式编辑文本参数”）。

## 选择文本编辑模式

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [ 设置菜单 ] 键。
2. 在菜单中，选择**系统**。
3. 在**系统**参数屏幕中，加亮显示**文本编辑模式**，然后选择所需的模式（**虚拟键盘**或**传统键盘**）。
4. 按 [ 测量 ] 键，返回到测量屏幕。

### 3.4.1 使用虚拟键盘编辑文本参数

当文本编辑模式被设为**虚拟键盘**时，在选择字母数字参数时，屏幕上会出现虚拟键盘（参见第 56 页的图 3-7）。



图 3-7 虚拟键盘的示例

### 使用虚拟键盘编辑字母数字参数

1. 选择一个字母数字参数。  
出现虚拟键盘。
2. 使用 [▲]、[▼]、[▶] 和 [◀] 键，加亮显示希望输入的字符，然后按 [ 确定 ] 键。  
所选字符会出现在参数值文本框中，且光标会移动到下一个字符位置。
3. 重复前面的步骤输入其他字符。



4. 如果需要在数值文本框中移动光标，则在虚拟键盘上，加亮显示向左或向右箭头按钮（在**完成**的下方），然后按 **[ 确定 ]** 键。  
光标移动一个字符位置。
5. 在需要删除字符时：
  - a) 将光标移动到希望删除的字符。
  - b) 在虚拟键盘上，加亮显示**删除**，然后按 **[ 确定 ]** 键。
6. 在需要插入一个字符时：
  - a) 将光标移动到想要插入字符的位置。
  - b) 在虚拟键盘上，加亮显示**插入**，然后按 **[ 确定 ]** 键。
  - c) 在光标位置输入想要的字符。
7. 如果想要取消编辑操作，返回到先前的参数值，则在虚拟键盘上，加亮显示**取消**，然后按 **[ 确定 ]** 键。
8. 要完成参数值的编辑操作，加亮显示虚拟键盘上的**完成**，然后按 **[ 确定 ]** 键。

---

<b>注释</b>
-----------

当编辑多行参数值时，加亮显示**完成**，并按 **[ 确定 ]** 键，可以将光标移动到下一行。也可以按 **[ 第二功能 ]**，**[ ▼ ]** 键，接受文本，并将光标移动到下一行。

---

### 3.4.2 使用传统方式编辑文本参数

当文本编辑模式为**传统键盘**时，可以从标准分类字母、数字和特殊字符的循环隐藏列表中选择每个字符（参见第 58 页的图 3-8）。字母列表中只有大写字母。

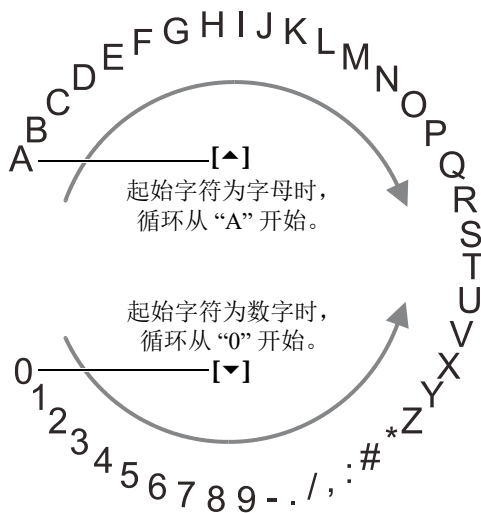


图 3-8 传统文本编辑方式的字符循环顺序

## 使用传统方式编辑字母数字参数值

1. 选择一个字母数字参数。
2. 使用 [▲] 和 [▼] 键, 选择想要输入的字符。按住这两个键中的一个键, 快速循环切换字母、数字及特殊字符。
3. 使用 [▶] 键, 移动到下一个字符。
4. 重复步骤 2 和 3, 输入其他字符。
5. 如果需要在参数值文本框中移动光标位置, 则使用 [▶] 或 [◀] 键。
6. 要在光标位置插入字符, 按 [校准零位] 键。  
光标处的字符及其右边的所有字符将向右边移动一位, 为新的字符留出位置。
7. 要在光标处删除字符, 按 [校准声速] 键。  
光标处的字符被删除, 其右边的所有字符都向左边移动一位。
8. 按 [确定] 键, 接受所输入的字符串, 并移动到下一个参数。

---

## 4. 初始设置

---

本章的各个小节说明系统的基本配置情况。

### 4.1 设置用户界面语言及其他系统选项

可以将 39DL PLUS 仪器的用户界面配置为以下各种语言：英语、德语、法语、西班牙语、日语、中文、俄语、瑞典语、意大利语、挪威语、葡萄牙语、捷克语及自定义界面。还可以设置代表数字中小数点的字符。

39DL PLUS 仪器装有一个可发出提示音的蜂鸣器，在按键时会发出声音，或提醒用户注意报警状态。用户可以打开或关闭蜂鸣器。

要在不使用仪器时节省电池电量，可以启动非活动时间功能，这样如果用户在 6 分钟内没有按键或进行测量操作，仪器会自动关闭。

#### 更改用户界面语言及其他系统选项

1. 按 **[ 设置菜单 ]** 键。
2. 在菜单中，选择 **系统**。
3. 在 **系统** 屏幕中（参见第 60 页的图 4-1）：
  - a) 将 **蜂鸣器** 设为开或关。
  - b) 将 **非活动时间** 设为开或关。
  - c) 将 **语言** 设置为所需的语言。
  - d) 将 **小数点类型** 设置为想要使用的字符（**点或逗号**），以分开整数位和小数位。

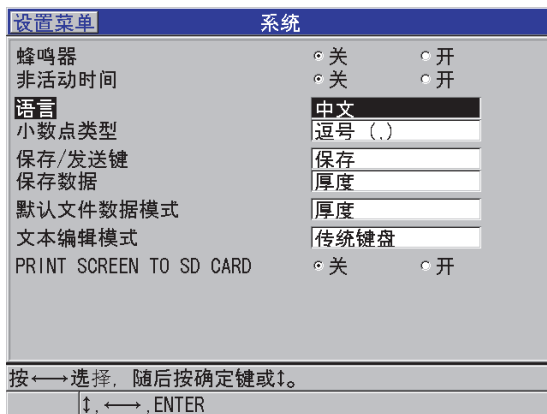


图 4-1 选择用户界面语言

4. 按 [ 测量 ] 键，返回到测量屏幕。
5. 关闭 39DL PLUS 仪器，然后重启，便可激活对语言的更改。

## 4.2 选择测量单位

可以将 39DL PLUS 仪器所显示的厚度测量值的单位设定为英寸或毫米。

### 设置测量单位

1. 按 [ 设置菜单 ] 键。
2. 在菜单中，选择**测量**。
3. 在**测量**屏幕中，将**单位类型**设为**英寸**或**毫米**。
4. 按 [ 测量 ] 键，返回到测量屏幕。

## 4.3 设置时钟

39DL PLUS 仪器内置有的一个显示日期和时间的时钟。用户可以设置日期和时间，并选择它们的显示形式。39DL PLUS 仪器在保存测量值时，还会同时保存采集这些数据的时间。

## 设置时钟

1. 按 [ 第二功能 ], [ 设置菜单 ] (特殊菜单) 键。
2. 在菜单中, 选择**时钟**。
3. 在**时钟**屏幕上 (参见第 61 页的图 4-2):
  - a) 将参数设置为当前日期和时间, 并设置想要的表现日期和小时的模式。
  - b) 选择**设定**。

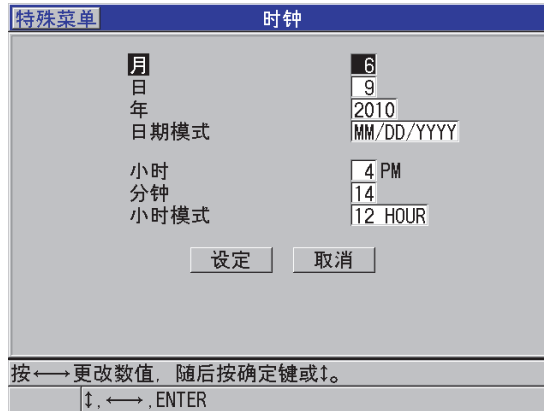


图 4-2 选择时钟参数

## 4.4 更改显示设置

用户可以更改显示图像的某些设置, 如: 颜色、亮度、波形检波及波形轨迹。

### 更改显示设置

1. 显示测量屏幕时, 按 [ 显示 ] 键。
2. 在**显示设置**屏幕中 (参见第 62 页的图 4-3), 为以下参数选择想要的参数和值:
  - **色彩设计**, 选择**室内**或**室外**优化显示效果 (详见第 62 页的“色彩设计”)。
  - **显示屏亮度**, 选择一个预先定义的亮度水平 (详见第 63 页的“显示屏亮度”)。
  - **波形检波**, 选择一个检波模式 (详见第 64 页的“波形检波”)。
  - **波形轨迹**, 选择一个轨迹类型 (详见第 65 页的“波形轨迹”)。

- **VGA 输出**, 用于开启或关闭 VGA 输出的 VGA 信号 (详见第 94 页的“使用 VGA 输出”)。

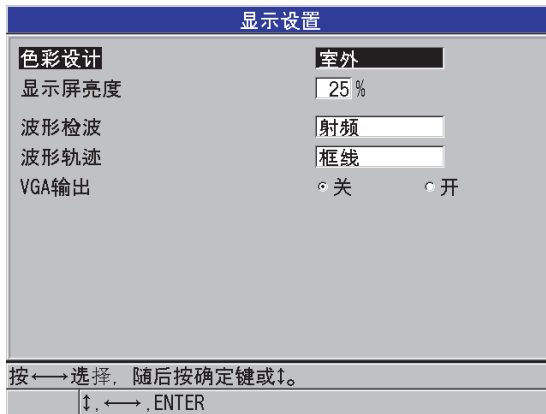


图 4-3 显示设置屏幕

3. 按 [ 测量 ] 键, 返回到测量屏幕。

#### 4.4.1 色彩设计

39DL PLUS 仪器提供两种标准的色彩设计, 目的是在室内和室外光线条件下提供最佳显示效果 (参见第 63 页的图 4-4)。在显示测量屏幕时, 按 [ 显示 ] 键, 访问**色彩设计**参数。

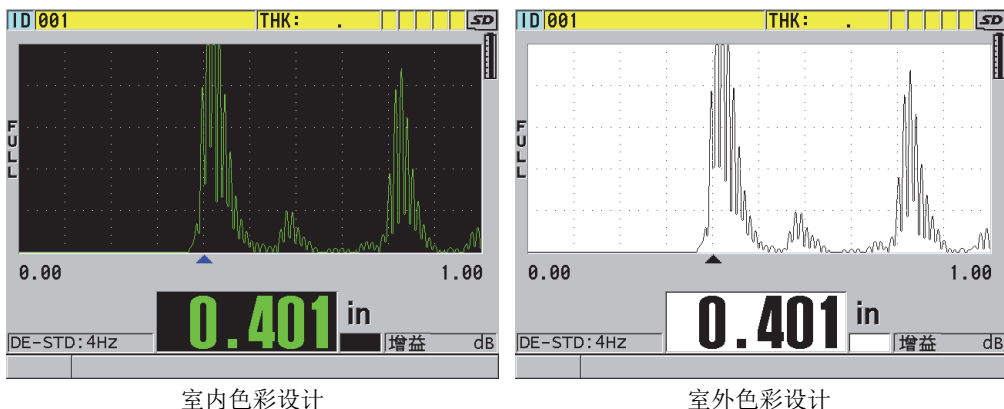


图 4-4 室内和室外色彩设计示例

室内色彩设计可使仪器屏幕在室内或昏暗的光线条件下具有最佳显示效果。使用室内色彩设计模式时，屏幕上的字体为绿色，波形轨迹为绿色，波形视图的背景为黑色。

室外色彩设计可使仪器屏幕在阳光直射的情况下具有最佳显示效果。使用室外色彩设计模式时，屏幕上的字体为黑色，波形轨迹为黑色，波形视图的背景为白色。为了方便读者阅读，本手册中大部分屏幕截图使用室外色彩设计模式。

#### 注释

只在选择了室内色彩设计模式时，才会出现与某些报警条件对应的彩色测量值。

## 4.4.2 显示屏亮度

可以通过选择背光强度的方式调整 39DL PLUS 仪器的显示屏亮度。显示屏亮度可被设置为 0%、25%、50%、75% 和 100%。百分比越高，显示亮度越强。默认情况下，显示亮度被设置为 25%。在显示测量屏幕时，按 [ 显示 ] 键，可访问**显示屏亮度**参数。

39DL PLUS 仪器使用透反彩色显示技术，可以反射环境光，从而使屏幕在光线直射的情况下更加明亮。在环境光比较明亮的条件下，可以将显示亮度设置为较低的百分比。

**注释**

减少显示屏亮度的百分比可以增加电池的工作时间。仪器技术规格中的电池工作时间是基于 50% 的背光亮度计算的。

### 4.4.3 波形检波

检波模式是超声波回波在波形图像上的表现方式（参见第 64 页的图 4-5）。检波模式不会以任何方式影响厚度测量。检波指示器（**FULL**、**POS**、**NEG** 或 **RF**）出现在波形图像的左侧。在显示测量屏幕时，按 [显示] 键可访问**波形检波**参数。

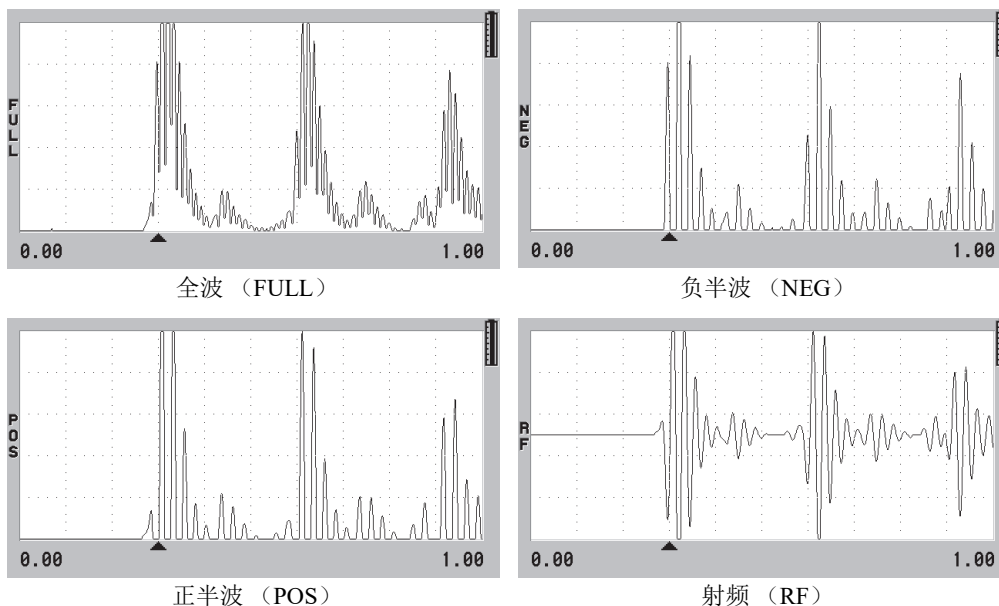


图 4-5 检波模式的示例



可用的检波模式如下：

#### **全波**（指示器为 **FULL**）

将回波的负半周波形沿基线“折叠”到基线以上，从而波形的正半周波瓣和负半周波瓣都可显示在图像中。在大多数厚度测量应用中，全波模式可以最佳方式表现完整的位置和量值信息。**全波**为使用双晶探头时的默认模式。

#### **负半波**（指示器为 **NEG**）

将波形的负半周波瓣显示为正半周波形，而且不显示正半周波瓣。

#### **正半波**（指示器为 **POS**）

显示波形的正半周波瓣，不显示负半周波瓣。

#### **射频**（指示器为 **RF**）

同时在基线的上下两侧显示负半周和正半周波瓣。**射频**为使用单晶探头时的默认模式。

### 4.4.4 波形轨迹

39DL PLUS 仪器可以将波形轨迹显示为线（**轮廓线**），也可以显示为**填充区域**（参见第 66 页的图 4-6）。在显示测量屏幕时，按 [ **显示** ] 键访问**波形轨迹**参数。

---

<b>注释</b>
-----------

只有在波形检波模式为**全波**、**正半波**或**负半波**时，才可以使用填充的波形轨迹。

---

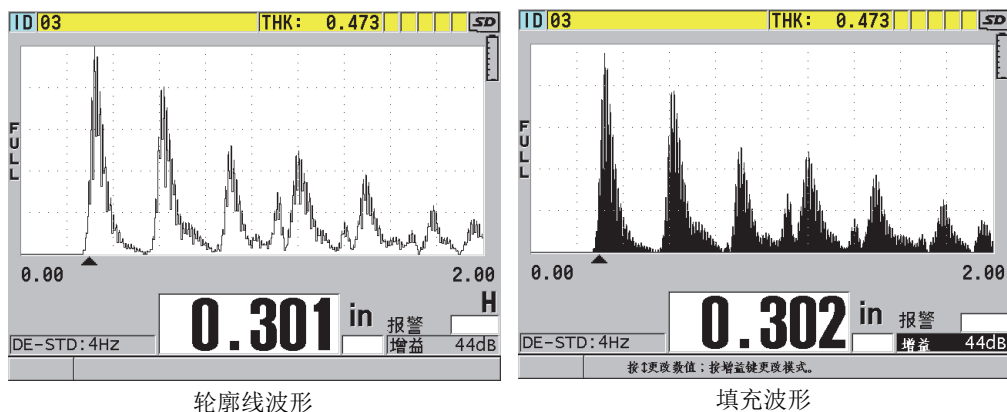


图 4-6 波形轨迹模式示例

## 4.5 波形显示范围

波形显示范围为波形图像在水平轴上跨越的距离。一般将水平轴的左端，即延迟，设置为零。可以手动方式调整延迟值，以改变范围的起始点（参阅第 67 页的“调整延迟值”），还可以选择范围的终点（参阅第 67 页的“选择范围值”）。还可以激活放大功能，自动设置延迟和范围值，以得到回波图像的最佳显示效果（参阅第 67 页的“激活放大功能”）。

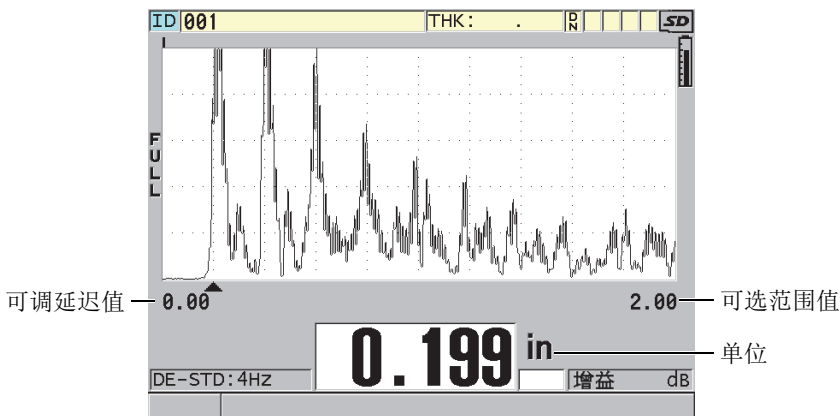


图 4-7 波形显示范围

## 4.5.1 选择范围值

每个探头频率都有其固定的有效范围。有效范围还取决于材料声速。这些可选范围方便了用户对波形图像厚度范围的调整，可只显示正被测量的厚度范围，从而可为每个应用使用波形显示的最大分辨率。范围设置只影响波形的显示。即使在显示范围中没有出现用于测量厚度的回波，仪器依然可以进行厚度测量。放大功能被激活时，不能手动设置范围。

### 选择范围值

1. 显示测量屏幕时，按 **[ 范围 ]** 键。  
波形范围更改至下一个更高一级的范围。
2. 继续按 **[ 范围 ]** 键，直到得到想要的范围。  
范围值达到最大时，会重新循环到最小范围值。

## 4.5.2 调整延迟值

波形显示的延迟调整波形图像在水平方向上的起始点。可以调整延迟值，将用于测量的回波波形显示在波形图像的中部。在使用延迟块式或水浸式探头时，或在测量厚材料需要更详细地查看用于测量的回波时，这个功能非常有用。

### 调整延迟值

1. 按 **[ 第二功能 ]**，**[ 范围 ]( 延迟 )** 键。
2. 使用箭头键调整延迟值。
3. 再次按 **[ 第二功能 ]**，**[ 范围 ]( 延迟 )** 键，停止编辑延迟值。

---

提示
----


按住 **[ 范围 ]** 键，可将延迟值重置为零。

---

## 4.5.3 激活放大功能

放大功能自动、动态地设置延迟值与范围值，以在波形图像中更好地跟踪、显示探测到的回波。

## 激活放大功能

1. 显示测量屏幕时, 按 [放大] 键。  
放大标志 (  ) 出现在波形图像的右侧、电源指示器的下方。
2. 再次按 [放大] 键, 关闭放大功能。

最终出现的放大波形取决于当前测量模式。使用 D79X 双晶探头时及在模式 1 下使用单晶探头时, 放大功能会将第一个底面回波调整到屏幕的中间 (参见第 68 页的图 4-8)。

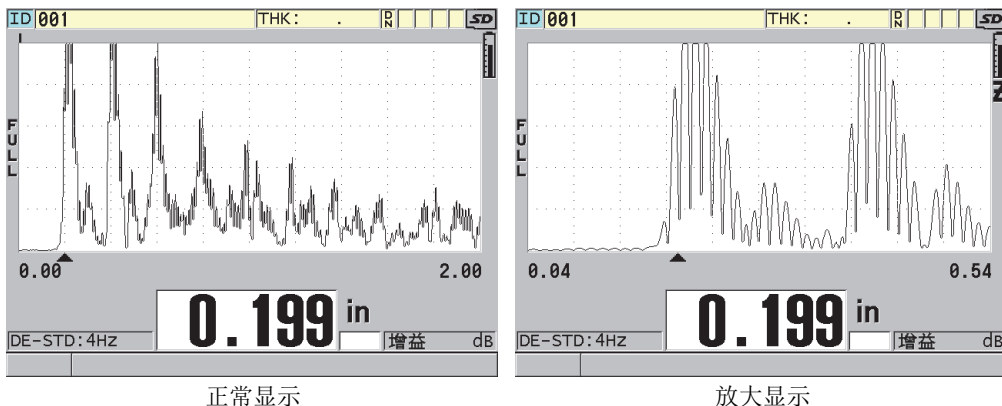


图 4-8 比较模式 1 下的正常显示和放大显示

在模式 2 下使用单晶探头时, 放大功能会调整波形的范围和延迟, 使界面回波和第一个底面回波出现在波形图像中 (参见第 69 页的图 4-9)。

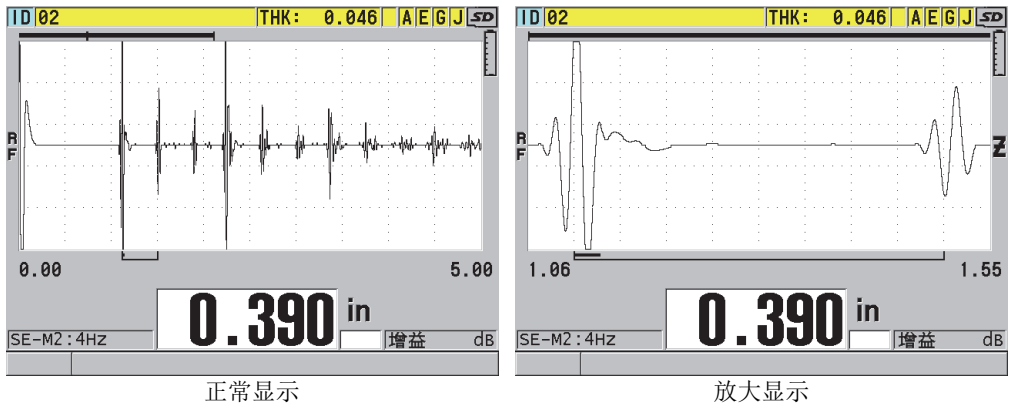


图 4-9 比较模式 2 的正常显示和放大显示

在模式 3 下使用单晶探头时，放大功能会调整波形的范围和延迟，以使界面回波和第二个测量到的底面回波出现在波形图像中（参见第 69 页的图 4-10）。

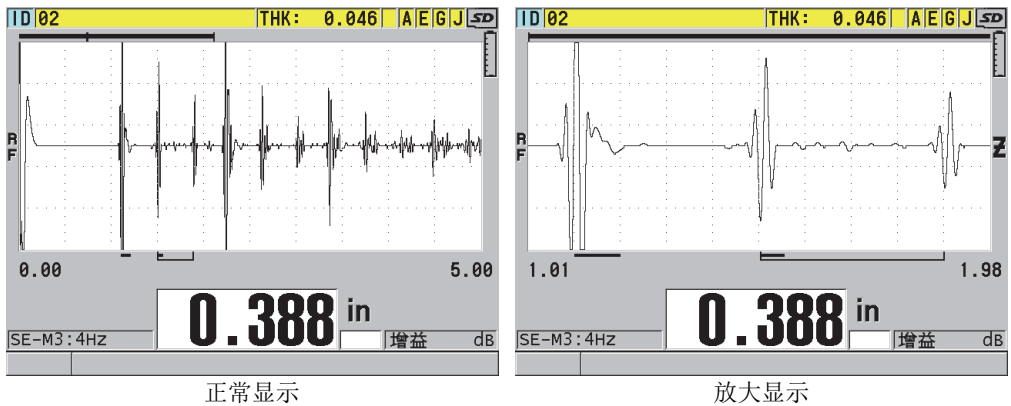


图 4-10 比较模式 3 下的正常显示和放大显示

## 4.6 调整测量更新速率

可以选择一个预先定义的测量更新速率（**4 Hz**、**8 Hz**、**16 Hz**、**20 Hz**、**30 Hz** 或**最大值**）。测量更新速率指示器会始终出现在厚度测量值的左侧（参见第 70 页的图 4-11）。



图 4-11 测量更新速率指示器

更新速率的**最大值**可达 60 Hz，而且要取决于测量类型。在进行高温厚度测量需要限制探头接触时间时，或在需要找到最小厚度而使用探头扫查某个区域的应用中，这个选项非常有用。

### 注释

在输入了**最小**或**最大**模式时，39DL PLUS 仪器会自动使用最快的更新速率。在大多数标准测量模式下更新速率的最大值为 60 Hz。

## 调整测量更新速率

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [设置菜单] 键。
2. 在菜单中，选择**测量**。
3. 在**测量**屏幕中，将**测量速率**设置为想要的值。
4. 按 [测量] 键，返回到测量屏幕。

## 4.7 更改厚度分辨率

用户可以更改厚度测量值的分辨率，即可以更改小数点右侧的位数。分辨率的选择将影响所有带厚度单位的测量值的显示和数据输出。其中包括测得的厚度值、差分参考值及报警设置点。双晶探头的最高厚度分辨率为 0.01 毫米（0.001 英寸）。所显示的声速值总在小数点后带四位小数。

在某些应用中，如果精确度不要求到最后一位小数，或材料的内、外表面极其粗糙而使测得的厚度数值的最后一位小数不可靠时，可以减少分辨率。

高分辨率软件选项（产品编号：39DLP-HR [U8147015]）可以将分辨率增加到 0.001 毫米（0.0001 英寸）。在测量厚度少于 102 毫米（4 英寸）的材料时，可以使用高分辨率软件选项。在使用低于 1.0 MHz 的低频探头时，不能激活高分辨率软件选项。

## 更改厚度测量分辨率

1. 按 **[设置菜单]** 键。
2. 在菜单中，选择**测量**。
3. 在**测量**屏幕中，将**分辨率**设置为所需的选项：
  - **标准**：0.01 毫米或 0.001 英寸（默认）
  - **低**：0.1 毫米或 0.01 英寸
  - **高**（可选项）：0.001 毫米或 0.0001 英寸
4. 按 **[测量]** 键，返回到测量屏幕。





---

## 5. 基本操作

---

本章中的各小节介绍 39DL PLUS 超声测厚仪的基本操作方法。

### 5.1 设置探头

39DL PLUS 仪器可以使用所有单晶和双晶探头进行操作。39DL PLUS 仪器可自动识别标准 D79X 双晶探头，而且会自动导入适当的预先定义的设置。预先定义的设置中包含随仪器附送的不锈钢阶梯试块的超声声速。在使用双晶探头时，需要进行探头零位补偿。

在使用单晶探头或其他双晶探头时，需要手动导入适当的设置。39DL PLUS 仪器出厂时，已经根据用户所购探头的默认条件，使用随机附送的不锈钢试块的大约声速进行了设置。为便于用户使用，测厚仪中的默认状态已被选好。

#### 设置探头

1. 将探头插入 39DL PLUS 仪器机壳顶部的探头接口中（参见第 74 页的图 5-1）。单晶探头插入 T/R 1 接口中。

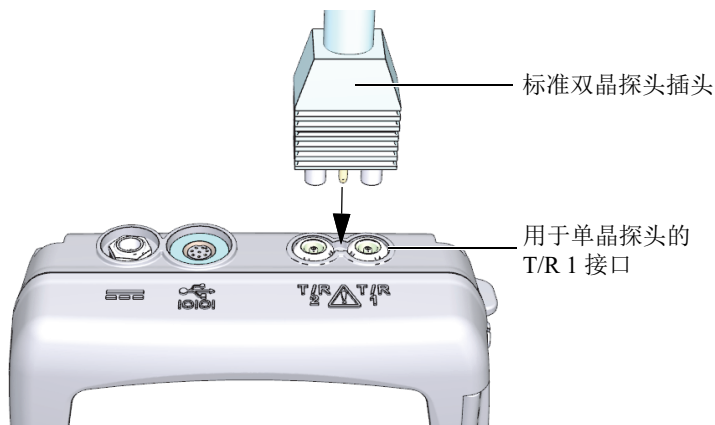


图 5-1 插入探头

- 按 [开/关] 键，启动仪器。  
出现测量屏幕。使用标准 D79X 双晶探头时，测量屏幕上会出现“Do--”信息（参见第 74 页的图 5-2）。

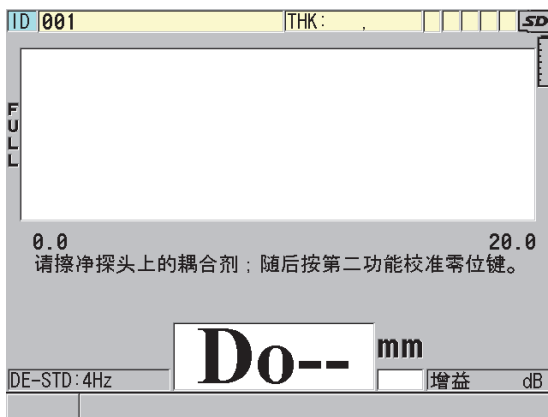
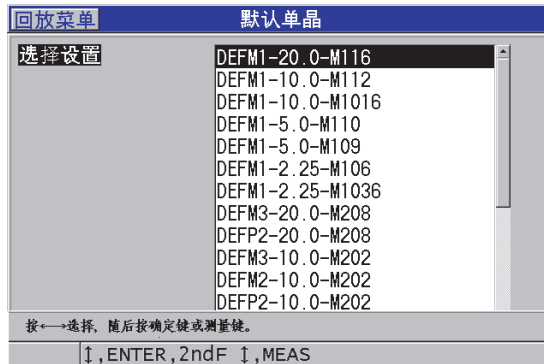


图 5-2 使用标准 D79X 双晶探头的初始屏幕

- 为双晶探头进行探头零位补偿：
  - 擦去探头端部的耦合剂。

- b) 按 [ 第二功能 ], [ 校准零位 ] (零位补偿) 键。
4. 为单晶探头或其他双晶探头导入合适的设置:
- a) 按 [ 回放探头设置 ] 键。
- b) 在菜单中, 选择所用探头类型的默认选项 (例如: **默认单晶**)。
- c) 在所用探头类型的**默认**屏幕 (参见第 75 页的图 5-3) 上的默认设置列表中, 加亮显示正在使用探头的设置。



默认设置的命名格式:



图 5-3 选择默认单晶探头的设置

### 注释

用户可以为特殊的应用, 重新命名列表中从 USER-1 (用户 1) 到 USER-35 (用户 35) 的设置。

d) 按 **[ 测量 ]** 键, 自动为所选设置调用设置参数, 并返回到测量屏幕。

## 5.2 校准

校准是使用已知探头, 在特定的温度下, 对仪器进行调整的过程, 其目的是对某种特定材料进行精确测量。在检测某种特殊材料前, 经常需要校准仪器。仪器测量时的精确度与仪器进行校准时的精确度完全相同。

需要进行以下三种类型的校准:

探头零位补偿 (**[ 零位补偿 ]** 键)

只用于双晶探头, 校准声束在每个双晶探头延迟块中的传播时间。这个补偿值针对不同的探头不同, 且随温度而变化。启动测厚仪、更换探头或探头温度有显著变化时, 必须进行探头零位补偿 (参阅第 73 页的“设置探头”和第 79 页的“探头零位补偿”)。

材料声速校准 (**[ 校准声速 ]** 键)

材料声速的校准需使用一个带有已知厚度且材料与被测工件相同的厚试块进行, 或者以手动方式输入一个以前确定的材料声速值。测量每一种新材料时, 都需进行这项操作

(参阅第 76 页的“校准仪器”和第 80 页的“材料声速校准和零位校准”)。

零位校准 (**[ 校准零位 ]** 键)

进行零位校准需使用一个带有已知厚度且材料与被测工件相同的薄试块。与探头零位补偿和材料声速校准不同的是, 零位校准操作只有在需要最佳绝对精度时才有必要进行 (精确度高于  $\pm 0.10$  毫米或  $\pm 0.004$  英寸)。用户只需为每个新探头与材料一起进行一次零位校准即可。当探头温度变化时, 不需要重复零位校准, 而要进行探头零位补偿 (参阅第 76 页的“校准仪器”和第 80 页的“材料声速校准和零位校准”)。

### 5.2.1 校准仪器

若要得到精确的测量结果, 则需进行以下校准:

- 材料声速校准
- 零位校准

必须使用带有已知精确厚度的薄样件和厚样件进行校准。试块材料必须与待测工件相同 (参阅第 78 页的“试块”, 了解有关试块的详细情况)。

以下说明的校准过程使用的是一个双晶探头和一个5阶梯试块。请参阅第76页的“校准”，了解校准过程的更详细情况。

## 校准仪器

1. 进行材料声速校准（参见第77页的图5-4）：
  - a) 在试块厚阶梯的表面滴上一滴耦合剂。
  - b) 使用中等到较强的压力将探头耦合到试块的厚阶梯上。波形和厚度读数出现在屏幕上。
  - c) 按 **[校准声速]** 键。
  - d) 厚度读数的显示稳定后，按 **[确定]** 键。
  - e) 使用箭头键，编辑厚度值，以使其与试块的已知厚阶梯厚度相符。

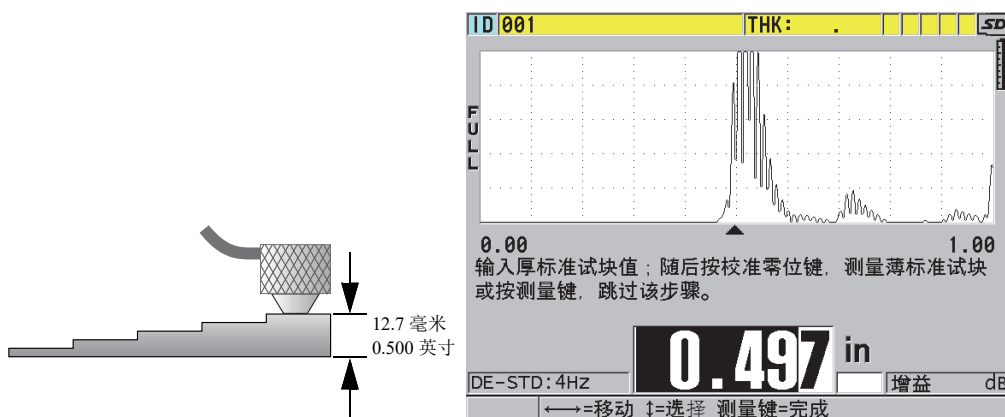


图 5-4 在 5 阶梯试块上进行材料声速校准

2. 进行零位校准（参见第78页的图5-5）：
  - a) 在试块的薄阶梯的表面滴上一滴耦合剂。
  - b) 将探头耦合到试块的薄阶梯，然后按 **[校准零位]** 键。
  - c) 厚度读数的显示稳定后，按 **[确定]** 键。
  - d) 使用箭头键，编辑厚度值，以使其与试块的已知薄阶梯厚度相符。

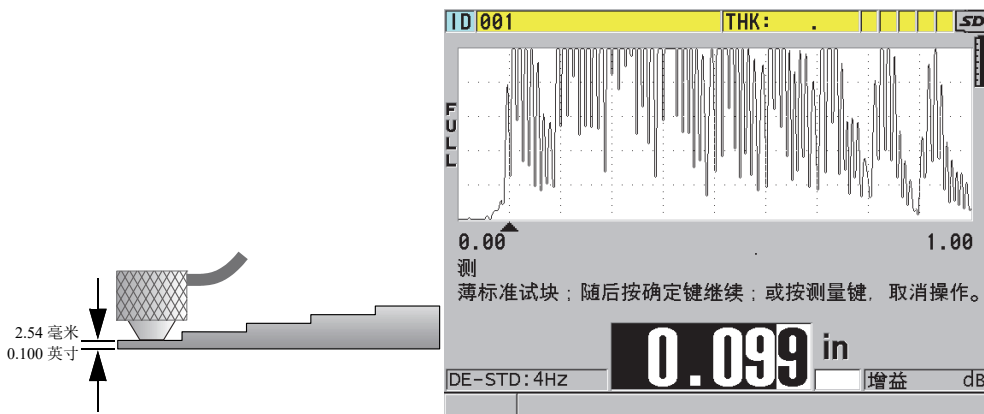


图 5-5 在 5 阶梯试块上进行零位校准

3. 按 [ 测量 ] 键，完成校准，并返回到测量屏幕。

#### 重要事项

如果在按 [ 测量 ] 键以前关闭了仪器，则声速值将不会被更新为新的数值；仪器中保留的仍然是以前的数值。

#### 注释

当 39DL PLUS 仪器在校准过程中发现错误时，仪器在返回到测量屏幕以前，会在帮助文本栏中相继显示以下信息：

“探测到的回波可能不正确！”

“无效的校准结果！”

在这种情况下，声速没有变化。出现这种情况的可能原因是输入了不正确的厚度值。

## 5.2.2 试块

用户购买 39DL PLUS 仪器时，会获赠一个带有两个厚度的柱形不锈钢试块。可以使用试块的两个已知确切的厚度进行材料声速校准和零位校准。

在需要使用两个以上的已知厚度进行校准时，还经常会使用精确阶梯试块（参见第 79 页的图 5-6）。



图 5-6 5 阶梯试块示例

在进行材料声速校准和零位校准时，需要使用具有以下特性的试块：

- 试块的材料与被测工件的材料相同。
- 有两个或多个已知确切厚度的阶梯。
- 试块的一个部分的厚度要与被测工件的最薄部分的厚度相同，以进行零位校准。试块的表面条件应与被测工件的表面条件相似。粗糙的表面通常会降低测量精度，但在试块上模拟出待测工件的实际表面状况，可改善测量结果。
- 试块的一个部分的厚度应与被测工件的最厚部分的厚度相同，以进行材料声速校准。试块的上、下表面应光滑且平行。
- 试块温度应与被测工件的温度相同。

### 5.2.3 探头零位补偿

出现“Do—”或零位指示器时，可以按下 [ 第二功能 ]， [ 校准零位 ]（零位补偿）键，进行探头零位补偿操作。在双晶探头的温度发生变化时，也应该进行这项操作。

进行探头零位补偿操作的频度，取决于双晶探头内部温度变化的速度。这与材料表面温度、探头使用的次数、探头与材料接触的时间长短以及用户希望达到的精度有关。

#### 注释

当被测材料的表面温度明显高于室温时，零位补偿要定期重复进行。工件编号为 D790-SM、D791-RM、D797-SM 及 D798 的探头，较之那些带有不同类型的树脂延迟块的探头而言，定期重复校准的要求不是那么严格。

对于高温测量，Evident 建议用户在考虑上述因素的基础上建立一个探头零位补偿日程表。例如：使用 D790-SM、D791-RM 或 D797-SM 型号的探头进行高温操作，可减少进行零位补偿的频度。也可以在常规应用中使用 D790-SM 和 D791-RM 探头。

## 5.2.4 材料声速校准和零位校准

这个功能被激活时，在声速校准的过程中，39DL PLUS 仪器会进行材料增益的优化操作。

对于双晶探头，材料增益优化操作（**测量**屏幕中的**增益优化**）评价来自试块的信号，并根据探头灵敏度和材料的噪声水平自动设置一个起始默认增益值。当所要求的默认增益值超出了允许的范围，会出现提示信息，表明探头可能不会正常工作。

39DL PLUS 仪器会进行校准双回波验证，以避免在薄样品上出现误校准。当仪器没有测到第一个底面回波，而是测量了第二个底面回波的时间时，会出现双回波现象。39DL PLUS 仪器将所测量到的渡越时间与基于当前声速所预测的渡越时间进行比较。如果 39DL PLUS 仪器怀疑出现了双回波，则会显示一条警告信息。在所测量的厚度低于探头所能测到的最小厚度时，或探头已经损坏或灵敏度过低时，会出现双回波现象。

---

<b>注释</b>
-----------

还可以改变材料声速校准和零位校准的顺序，先进行零位校准，再进行材料声速校准。

---

## 5.2.5 输入已知材料声速

在准备测量不同材料工件的厚度时，如果操作人员知道材料的声速，可以省去材料声速校准过程，直接输入声速值。

### 输入已知材料声速值

1. 显示测量屏幕时，按 [ **第二功能** ]，[ **校准声速** ]（**声速**）键。
2. 在**声速**屏幕中（参见第 81 页的图 5-7），使用箭头键将声速编辑为已知声速值。



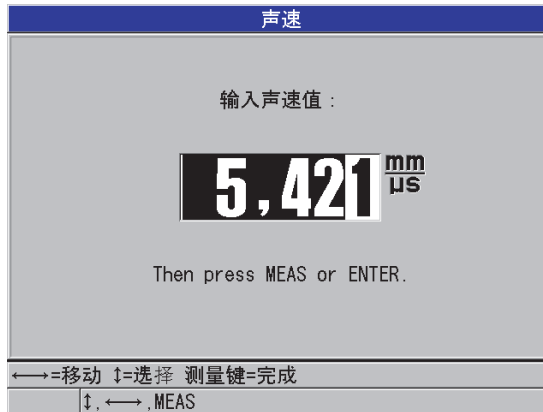


图 5-7 输入一个已知材料声速

- 按 [ 测量 ] 键，返回到测量屏幕。

## 5.2.6 锁定校准

39DL PLUS 仪器具有密码保护锁定功能，可防止对设置做出修改，还可避免访问某些功能。可以对校准进行锁定，以防止对校准进行更改。在锁定情况下更改校准时，帮助文本栏中会马上出现一则信息，如第 81 页的图 5-8 中所示。



图 5-8 校准锁定信息

## 5.2.7 影响测量性能和精确度的因素

以下因素会影响仪器的性能和厚度测量的精确度。

### 校准

超声测量的精确度取决于校准测厚仪时的精确度与用心程度。39DL PLUS 出厂时已配有多种探头和应用的标准设置。在某些情况下，可能需要根据不同的测量情况，优化这些设置。在任何情况下，一旦更换过被测材料或探头，就应该进行声速

校准和零位校准。建议定期使用带有已知厚度的样件进行检查，以确保测厚仪工作正常。

### 被测工件的表面粗糙度

如果被测工件的正面和底面都平滑，则可以获得最佳测量精度。如果接触面很粗糙，则所能测到的最小厚度值会由于增厚的耦合层中出现声反响而增大。此外，如果被测工件的两个表面都很粗糙，则探头可能会探测到多重具有微弱差别的声程，从而使回波失真，导致测量不准确。

### 耦合技术

在模式 1（接触式探头）的测量中，耦合层厚度属于测量范围的一部分，并由零位偏移的一部分补偿。要获得最大精度，操作人员需要掌握可靠稳定的耦合技术。要获得稳定的测量读数，需使用适当的低粘性耦合剂，仅施用可获得可靠读数的足够剂量，而且要在探头上施加稳定的压力。实践证明，适中到较强的力度可生成重复性较高的读数。一般来说，对于小直径探头，施予较轻的力度便可挤出多余的耦合剂，而大直径探头则需更大的力度达到相同的效果。在所有模式中，倾斜的探头都会使回波失真，产生不正确的读数，如下所述。

### 被测工件的曲率

要获得可靠的测量结果，探头须与被测工件对齐。在曲面上进行测量时，应将探头放置在靠近工件中心线的位置，并尽可能地使探头平稳地贴附在表面上。在某些情况下，使用一个装有弹簧的 V 型试块支架有助于保持探头与工件的对齐状态。一般情况下，当曲率半径降低时，探头的尺寸应该减小，而且对探头对齐的要求也会变得更为重要。对于曲率半径极小的工件，需要使用水浸式测量方法。在某些情况下，通过观察波形图像，有助于保持优化的对齐状态。波形图像还可以帮助操作人员练习按压探头的最佳方式。在曲面上测量时，必须仅使用足够获取读数的耦合剂量。多余的耦合剂会在探头和被测表面之间形成楞条，造成声反响，从而会产生错误信号，生成错误读数。

### 锥度或偏心

若被测工件的接触表面或底面呈锥度或偏心，回波会由于波束宽度在声程中的变化而失真。测量精度会因此而降低。严重情况下，将无法进行测量。

### 被测材料的声学特性

在某些工程材料中，可能会有多种条件限制超声厚度测量的精度和范围。

#### — 声散射：

在某些材料中，如：铸造不锈钢、铸铁、玻璃纤维及复合材料，声能会从铸件材料的单个晶粒，或从玻璃纤维或复合材料内部不同材料的边界处发散，造成声束散射。任何材料中的孔隙也会产生同样的效果。为防止探测到这些错误的散射回波，需要对仪器的灵敏度进行调节。这种补偿反过来会限制仪器识别来自材料底面的有效回波的能力，从而会限制仪器的测量范围。

- 声衰减或声吸收：  
在测量很多有机材料时，如：低密度塑料和橡胶，在超声波厚度测量的频率下，声能衰减的速度会非常快。这种衰减通常随着温度升高而增加。对于这类材料，可测最大厚度往往受到声衰减的限制。
- 声速变化：  
只有在材料声速与仪器校准的声速一致的情况下，超声厚度测量才会准确。在某些材料中，声速在不同的位置（一点到另一点）会发生很明显的变化。这种情况会出现在某些铸造金属材料中，因为这些材料的晶粒结构会因不同的冷却速度发生变化，而这种变化会使声速产生各向异性现象。玻璃纤维由于树脂 / 纤维比率的变化会产生局部声速变化。许多塑料和橡胶材料在受到温度影响时，声速会很快发生变化，因此针对这些材料，要在实际测量时的温度条件下进行声速校准。

#### 相位颠倒或相位失真

回波信号的相位或极性取决于两种交界材料的相对声阻抗（密度 × 声速）。

39DL PLUS 仪器假设在通常情况下，被测工件的背面介质是空气或液体，而空气和液体的声阻抗低于金属、陶瓷或塑料。但是，在某些特殊情况下，如：金属表面上带有玻璃或塑料衬垫层，或钢表面上镀有铜覆盖层，则两种材料的声阻抗关系被颠倒，而它们的回波相位也要颠倒。在这类情况下，需要改变相关的回波探测极性设置，以保持测量的精确性。一些更为复杂的情况会发生在各向异性或非同质材料中，如：粗粒金属铸件或某些复合材料。在这些材料中，由于材质条件，会在声束区域内出现多重声程。在这些情况下，相位失真会产生一个无法清晰界定正负的回波。因此有必要使用参考标准试块仔细进行实验，以确定其对测量精确性的影响。

## 5.3 测量厚度

连接好探头（参阅第 73 页的“设置探头”），并校准好仪器（参阅第 76 页的“校准仪器”）后，就可以开始测量厚度了。

### 测量厚度

1. 在试块或被测工件上的测量处涂上耦合剂。

#### 注释

一般情况下，在光滑的材料表面上使用较稀的耦合剂，如：丙二醇、甘油或水。粗糙的材料表面上需使用较粘稠的耦合剂，如：凝胶或油脂。在高温下进行检测时，需要使用某些特殊耦合剂。

2. 施用中度到较强的力度，将探头端部耦合到被测材料的表面，并尽可能使探头平放在材料表面（参见第 84 页的图 5-9）。

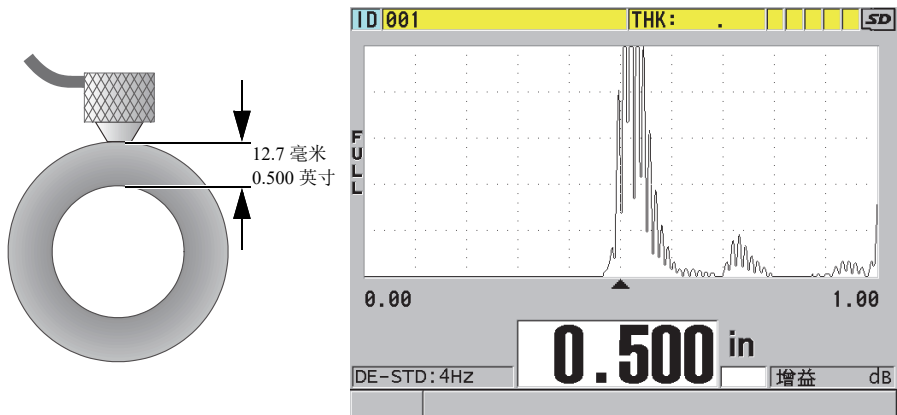


图 5-9 耦合双晶探头；读出测量厚度值

3. 读取被测工件的厚度值。

## 5.4 保存数据

39DL PLUS 仪器的数据记录器是一个基于文件的系统，一次只可打开一个文件。当前文件会在厚度测量位置 ID 处存储一个测量值。每次按 [保存 / 发送] 键时，所显示的测量值就会被保存到激活文件当前的 ID 处。ID 编码会为下一个测量值自动递增为另一个编码。按 [文件] 键，当前文件的名称会出现在菜单上方的 ID 栏中（参见第 85 页的图 5-10）。

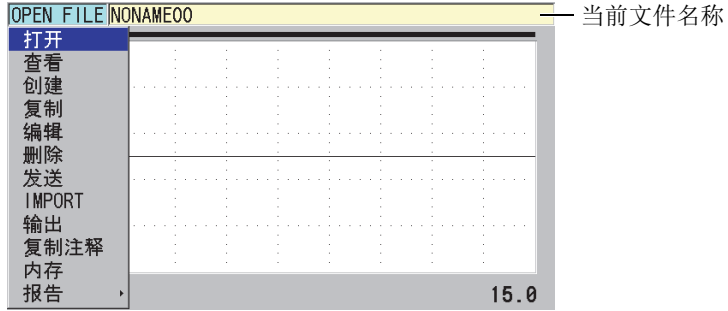


图 5-10 当前文件名称出现在 ID 栏中

NONAME00 增量类型文件的名称以 001 为起始 ID。在第一次使用 39DL PLUS 仪器或复位了仪器的内存后，这个文件是默认的当前文件。用户可以创建不同类型的文件，并定义代表各种 1 维、2 维或 3 维厚度测量位置的 ID 编码。重启仪器时，仪器会自动打开上次操作时所用的最后一个文件。

可能会出现以下特殊情况：

- 当厚度值显示处为空白时，保存的是“——”，而不是数值。
- 在当前 ID 编码处已经保存了一个测量值时，除非开启了写保护功能，否则新的厚度测量值会改写旧的厚度读数。
- 在 ID 增量值达到了序列的最后一个编码而不能更新时，**最后一个 ID** 出现在帮助文本栏中，同时还会发出长报警音（蜂鸣器开启时），而且所显示的 ID 编码保持不变。

### 在当前文件的当前 ID 编码下保存数据

- ◆ 当所需的厚度值及波形出现在屏幕上时，按 [ 保存 / 发送 ] 键，保存测得的厚度值。  
或者  
按 [ 第二功能 ]， [ 保存 / 发送 ]（波形）键，保存测量到的厚度值和波形。

#### 提示

如果希望在按下 [ 保存 / 发送 ] 键时，将厚度值和波形同时保存，则在系统屏幕上，将保存数据设置为厚度 + 波形。

## 5.5 使用 THRU-COAT（穿透涂层） D7906 和 D7908 探头测量

THRU-COAT（穿透涂层）是一个用于测量带有涂层或漆层工件的实际金属厚度的功能。这个功能只需要一个底面回波。在测量外部带有涂层或漆层的严重腐蚀材料时，建议使用这个功能。必要时，还可以校准对涂层或漆层的测量，以精确测量涂层或漆层的厚度。

### 5.5.1 启动穿透涂层功能

只有在 39DL PLUS 仪器连接了穿透涂层探头（工件编号：D7906 [U8450005] 或 D7908 [U8450008]）时，才可使用穿透涂层功能。

#### 启动穿透涂层功能

1. 将穿透涂层探头连接到 39DL PLUS 仪器。
2. 启动仪器。
3. 擦除探头端部的耦合剂。
4. 按 [ 第二功能 ]，[ 校准零位 ]（零位补偿）键。



图 5-11 打开穿透涂层设置对话框

5. 选择是，回答是否启用穿透涂层功能？提示。

### 5.5.2 进行穿透涂层校准

穿透涂层探头的校准过程与其他探头的校准过程相似。进行一般校准时，需要不带涂层的一薄一厚两个样件，且操作人员已经知道两个样件的确切厚度。校准过程在以下部分中有说明。穿透涂层探头与其他探头校准过程不同的是，在快要结束一般校准操作时，穿透涂层的校准需再次按下 [ 校准声速 ] 键，以使用一个带有确切已知涂层厚度的样件，校准涂层厚度测量。

## 进行穿透涂层校准

1. 确保已开启了穿透涂层功能（参阅第 86 页的“启动穿透涂层功能”）。
2. 将探头耦合到厚样品上。
3. 按 **[校准声速]** 键。
4. 厚度读数的显示稳定后，按 **[确定]** 键。
5. 使用箭头键，编辑厚度值，以使其与样件的已知厚度相符。
6. 将探头耦合到薄样品。
7. 按 **[校准零位]** 键。
8. 厚度读数的显示稳定后，按 **[确定]** 键。
9. 使用箭头键，编辑厚度值，以使其与样件的已知厚度相符。
10. 如果在所进行的应用中，涂层厚度测量的精确性非常重要，则进行以下操作（省去这个步骤不会影响金属基底厚度测量的精确性）：
  - a) 再次按 **[校准声速]** 键。
  - b) 将探头耦合到带涂层的样品上。
  - c) 厚度读数的显示稳定后，按 **[确定]** 键。
  - d) 使用箭头键，编辑厚度值，以使其与带涂层样件的已知涂层厚度相符。
11. 按 **[测量]** 键，完成校准。

### 注释

按 **[第二功能]**，**[校准声速]**（声速）键，可以打开声速屏幕，在此，操作人员可以查看并编辑已校准过的金属声速。再次按下 **[第二功能]**，**[校准声速]**（声速）键，可打开声速屏幕，查看并编辑已校准过的涂层声速。

## 5.6 使用双晶探头时的回波探测模式

使用双晶探头时，39DL PLUS 仪器可提供三种回波探测模式，可使用户对具有不同材料条件的工件进行厚度测量。下面分别对三种回波探测模式（标准、自动回波到回波、手动回波到回波）进行说明：

### 标准

标准回波探测模式基于主脉冲与第一个底面回波之间的渡越时间，测量厚度。使用这个模式可以测量不带涂层的材料，并可显示清晰的回波波形。

**DE-STD**（双晶标准）指示器出现在厚度读数的左侧。三角形的回波探测标记出现在底面回波处、波形图像的下方（参见第 88 页的图 5-12）。

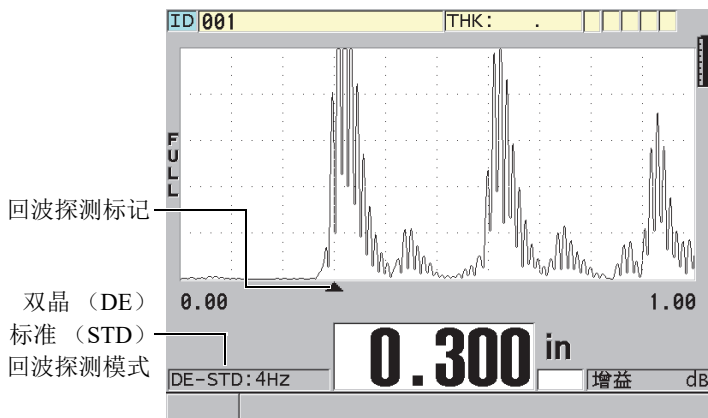


图 5-12 在标准回波探测模式下进行测量

### 自动回波到回波

自动回波到回波探测模式基于两个连续的底面回波之间的渡越时间测量厚度。使用这个模式可对带有漆层或涂层的材料进行厚度测量，因为两个相连底面回波之间的时间不包括声波在漆层、树脂或涂层内的渡越时间。

**DE-AEtoE**（双晶自动回波到回波）指示器出现在厚度读数的左侧。三角形指示器换作一条回波到回波探测线段，明确标出用于测量厚度的两个底面回波（参见第 89 页的图 5-13）。回波高度被自动调整到预置水平。



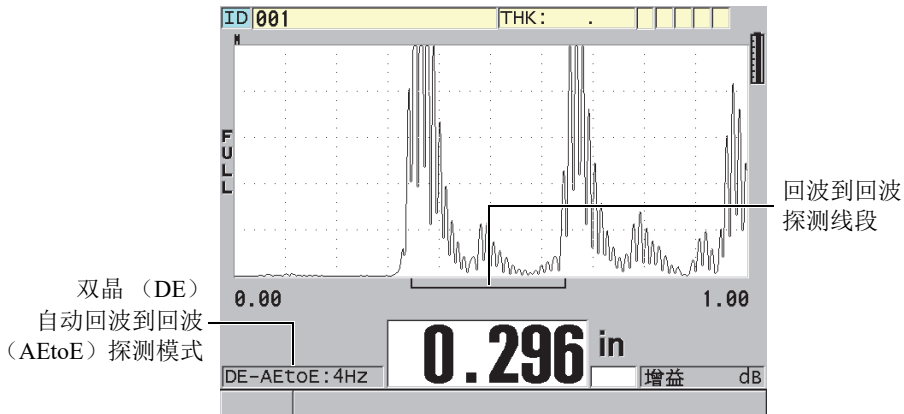


图 5-13 在自动回波到回波探测模式下进行测量

### 手动回波到回波

手动回波到回波探测模式同样基于两个连续底面回波之间的渡越时间测量厚度。在这个模式下，用户可手动调整增益和空白参数。在材料条件会产生噪声信号时，可使用这个模式，因为在这种情况下，自动模式的测量效果可能不会太好。

**DE-MEtoE**（双晶手动回波到回波）指示器出现在厚度读数的左侧。手动模式下的回波到回波探测线段与自动回波到回波模式的相似，不同之处是手动模式的线段包含一段可调节的 E1（回波 1）空白线段，用以表明回波探测不使用的区域（参见第 90 页的图 5-14）。仪器测量 E1（回波 1）空白后面的、波幅至少为波形显示高度 20% 的第一个回波。在这个模式下，按 **[波形调整]** 键，然后使用箭头键调整**扩展空白**、**回波 1 空白**及**增益**参数。

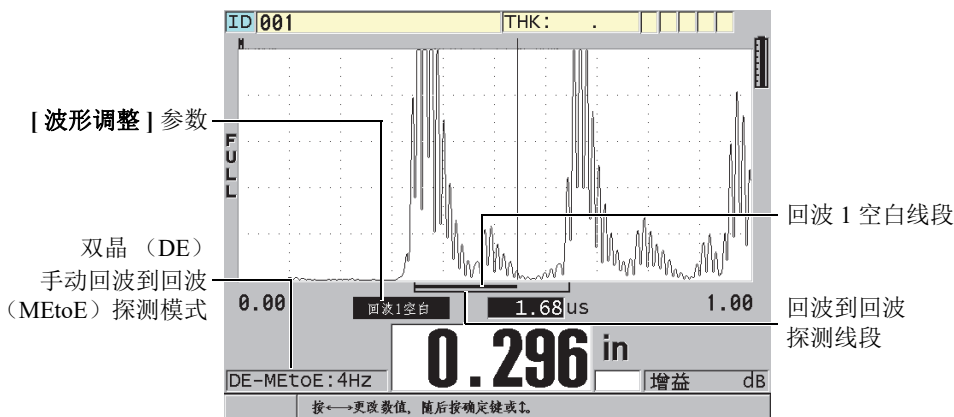


图 5-14 在手动回波到回波探测模式下进行测量

### 注释

在材料严重腐蚀、不存在多个有效回波的情况下，用户须使用标准模式才可以进行厚度测量。

所有三种模式都可以使用双晶探头。在回波到回波模式下，可以使用测量、显示和数据记录器等所有功能。内置数据记录器识别并保存所有必要的回波到回波信息，以上传或下载这些信息中的厚度值、波形和设置数据。

### 提示

在需要测量带涂层和不带涂层两种区域的厚度时，不需要在回波探测模式之间切换，因为可以使用回波到回波模式，测量不带涂层的壁厚。

## 更改回波探测模式

1. 按 [第二功能]，[放大]（回波到回波）键。
2. 在菜单中，选择想要的回波探测模式（标准、自动回波到回波，或手动回波到回波）。
3. 再次进行零位校准：

- a) 在试块的薄阶梯的表面滴上一滴耦合剂。
- b) 将探头耦合到试块的薄阶梯，然后按 **[校准零位]** 键。
- c) 厚度读数的显示稳定后，按 **[确定]** 键。
- d) 使用箭头键，编辑厚度值，以使其与试块薄阶梯的已知厚度相符。

### 5.6.1 手动回波到回波探测模式下的空白调整

39DL PLUS 仪器有两个空白功能，可以在材料自身条件产生噪声信号时，探测到有效回波。

#### 扩展空白

扩展空白功能创建一个空白区域。这个空白区域从波形图像的左侧开始。仪器不会探测这个区域中的信号。在第二对或第三对底面回波的信号比第一对更强、更清晰的情况下，可使用扩展空白功能决定使用哪一对回波进行测量。

#### 回波 1 空白

回波 1 (E1) 空白对应于位于探测到的第一个回波后的一段所选的距离。使用回波 1 空白排除位于第一个和第二个底面回波之间的任何不希望使用的波峰。不希望使用的波峰可能是第一个大的回波的下降沿，或是厚试块上的横波反射。回波 1 空白参数只出现在手动回波到回波探测模式中。

#### 调整扩展空白和回波 1 空白的参数

1. 选择手动回波到回波模式：
  - a) 按 **[第二功能]**，**[放大]**（回波到回波）键。
  - b) 在菜单中，选择**手动回波到回波**。
2. 按 **[波形调整]** 键。  
出现波形调整参数（参见第 92 页的图 5-15）。

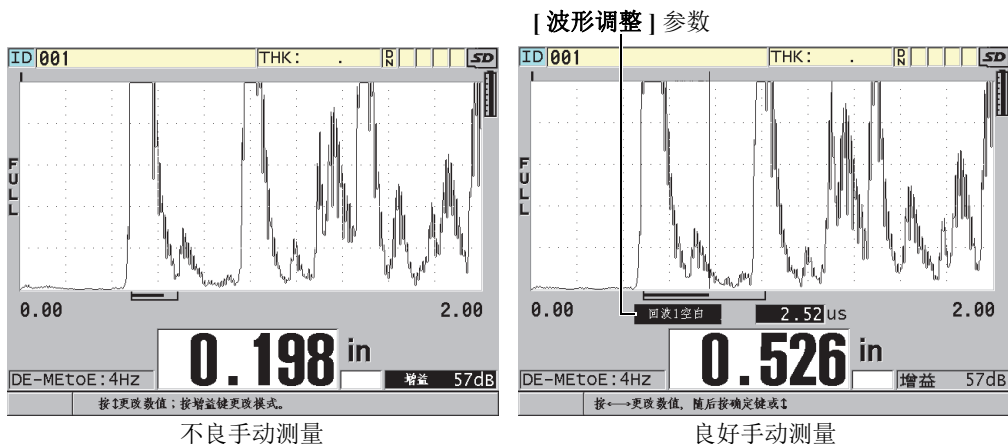


图 5-15 比较手动测量

3. 使用 [▲] 和 [▼] 键，选择扩展空白或回波 1 空白参数。
4. 使用 [▶] 和 [◀] 键调整数值，将不希望使用的波峰排除在外，只探测有效的回波。

## 5.6.2 在回波到回波模式下的双晶探头选择

尽管在回波到回波模式下，可以使用所有型号的 39DL PLUS 双晶探头，但是 Evident 建议使用专用于测量钢制工件的特定厚度范围的探头进行测量（参见第 92 页的表 3）。

表 3 用于测量钢制工件的各种厚度范围的探头

探头类型	厚度范围 <sup>a</sup>
D798	1.5 毫米 ~ 7.6 毫米 (0.060 英寸 ~ 0.300 英寸)
D790/791	2.5 毫米 ~ 51 毫米 (0.100 英寸 ~ 2.00 英寸)
D797	12.7 毫米 ~ 127 毫米 (0.500 英寸 ~ 5.00 英寸)
D7906	2.5 毫米 ~ 51 毫米 (0.100 英寸 ~ 2.00 英寸)

- a. 厚度范围由探头类型、材料条件和温度决定。

在某些情况下，使用 D790 探头测量厚度大于 18 毫米（0.7 英寸）的工件时会出现错误。一般来说，这个错误源于可能在第二个底面回波之前出现的经过模式转换的横波回波。如果这个不希望使用的回波大于第二个底面回波，则测厚仪会使用这个回波进行测量，从而得出较薄的厚度读数。

操作人员通过查看波形图像，通常可以区分不希望使用的横波回波和有效的底面回波。第一个和第二个底面回波之间的距离与零位厚度点和第一个底面回波之间的距离相等。如果在前两个底面回波之间出现一个回波，则这个回波很可能是经过模式转换的横波回波。使用手动回波到回波探测模式技术，并手动调整回波 1 空白，可以避免出现这个错误（参阅第 91 页的“手动回波到回波探测模式下的空白调整”）。使用可测量高于 18 毫米（0.7 英寸）厚度范围的 D797 探头可以避免发生这个错误。

在某些情况下，第二个或第三个底面回波的波幅小于后面回波的波幅。这会使仪器生成一个两倍或三倍于正常厚度的读数。如果使用的是 D790 探头，则这种情况可能会出现在平滑钢制样件上大约 5 毫米（0.2 英寸）处。如果出现这种情况，操作人员可在波形图像上清晰看到，并可以使用手动回波到回波探测模式，或将扩展空白线段移到前面测得的第一个回波之后。

当 39DL PLUS 仪器不能得到回波到回波读数时，**LOS**（信号丢失）标志会出现在屏幕上。这种情况下的波形图像会显示以下信息：回波不够大，因而没有被探测到；或者只探测到一个回波。只探测到一个回波时，回波到回波探测线段起始于探测到的回波，但是会向右无限延伸。此时可以增加增益值，以得到有效的回波到回波读数。如果这个方法不起作用，还可以返回到标准回波探测模式，进行测量，得到一个大约的测量数值。

### 5.6.3 回波到回波模式数据记录器标志

以下标志用于回波到回波模式中，出现在上载厚度表的第一个标志区域，以及测量屏幕右上角的注释栏中：

- **E**: 自动回波到回波探测模式
- **e**: 手动回波到回波探测模式
- **M**: 标准探测模式
- **l**: 在自动回波到回波探测模式下丢失信号
- **n**: 在手动回波到回波探测模式下丢失信号
- **L**: 在标准回波探测模式下丢失信号

## 5.7 使用 VGA 输出

可以将 39DL PLUS 仪器与外置显示屏或投影仪连接，更方便地为其他人员显示 39DL PLUS 仪器屏幕的内容。在需要对 39DL PLUS 仪器的操作人员进行培训时，这个功能特别有用。

激活 VGA 输出后，39DL PLUS 仪器的屏幕就变为空白，仪器屏幕上的内容只会显示在所连接的外置屏幕上。在重启 39DL PLUS 仪器时，VGA 输出总处于关闭状态。

### 使用 VGA 输出

1. 关闭 39DL PLUS 仪器。
2. 将可选 VGA 输出电缆（工件编号：EPLTC-C-VGA-6 [U8840035]）连接到位于 39DL PLUS 仪器右侧 I/O 盖下面的 VGA 输出接口中（参见第 36 页的图 1-5）。
3. 将 VGA 输出电缆的另一端连接到外置屏幕或投影仪上。
4. 打开 39DL PLUS 仪器。
5. 打开外置屏幕或投影仪。
6. 按 **[ 显示 ]** 键。
7. 在 **显示设置** 屏幕上（参见第 62 页的图 4-3），将 **VGA 输出** 设置为 **开**。  
39DL PLUS 仪器屏幕变为空白，其屏幕上的内容出现在外置屏幕上。
8. 如果希望重新在 39DL PLUS 仪器屏幕上显示内容，则关闭仪器，再重启仪器。

---

## 6. 使用 EMAT 探头

---

本章介绍有关 EMAT 探头的背景资料，以及如何使用 39DL PLUS 和 E110-SB 探头进行基本的厚度测量。

电磁声探头（EMAT）利用磁致伸缩原理，在外表面带有高温氧化层的铁性金属材料中产生横波声能。E110-SB 探头 [U8471001] 不适用于非铁金属，或外表面不带有氧化层的材料。EMAT 探头利用外表面氧化层产生横波声能，而无需使用超声耦合剂。如果氧化层没有完全附着在钢材料表面上，则横波声能不能传输到钢制材料中。

用 EMAT 探头来估算钢制锅炉管的剩余厚度非常有效，因为用户无需去除管道外表面的氧化层就可以进行测量。EMAT 探头产生一个非聚焦信号，可准确地估测剩余壁厚（误差为  $\pm 0.25$  mm）。由于探头的非聚焦特性，相对来说，它对于内壁上较小的点蚀缺陷并不敏感。使用 39DL PLUS 和 EMAT 探头进行测量时，可测得的最小厚度大约为 2.0 mm，具体厚度值取决于材料的属性。

---

### 注释

去除了外部氧化层后，使用标准的单晶或双晶探头测量剩余金属部分，可获得更准确的厚度值。聚焦的双晶探头对于内壁上的任何点蚀缺陷也很灵敏。

---

### 6.1 连接 E110-SB EMAT 探头

E110-SB [U8471001] EMAT 探头可与 39DL PLUS 仪器一起使用。用户需要使用 EMAT 1/2XA/E110 [U8767104] 滤波适配器和一根标准的 LEMO 到 BNC 电缆（工件编号：LCB-74-4 [U8800320]），如第 96 页的图 6-1 所示。

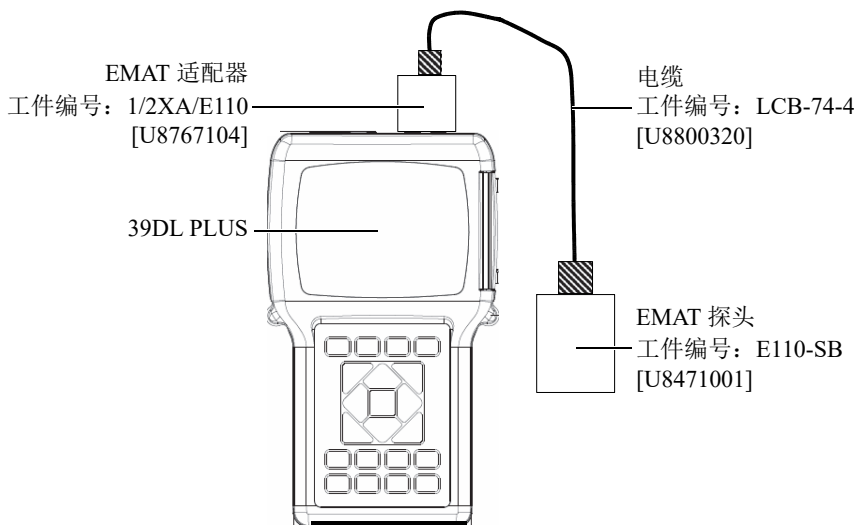


图 6-1 EMAT 探头与滤波适配器的连接

39DL PLUS 仪器自动探测到 E110-SB 探头和 1/2XA/E110 滤波适配器，并自动从 **DEFAULT SINGLE ELEMENT**（默认单晶）探头列表中调用默认的 **DEF-EMAT/E110** 设置。与使用标准探头时相同，用户可能需要调整增益和扩展空白，以获得准确的厚度测量值。经验丰富且熟知超声测厚基本原理和超声波形分析的技术人员还可以通过按下 **[波形调整]** 键，调整其他探头的参数。

## 6.2 使用 E110-SB EMAT 探头进行校准

校准是调整测厚仪的过程，目的是使仪器能准确地测量特定的材料。为 E110-SB EMAT 探头设定默认声速和零位偏移的目的是要准确评估外表面氧化层下的铁性金属的厚度。

为达到最佳测量精度，应使用与待测材料的材料一样，且外表面带有氧化层的校准试块进行校准。这些试块的金属厚度应该是已知的（不含外表面氧化层），而且应可代表测量范围的最小和最大厚度值。

该校准步骤与使用标准探头时的校准步骤大致相同，但用户无需使用耦合剂将探头耦合到材料上。有关校准步骤，请参阅第 76 页的“校准仪器”。



**注释**

EMAT 探头生成的是横波声能。因此，测厚仪所计算的声速是材料中的横波声速。

---



## 7. 软件选项

用户通过使用所提供的软件选项，可以提高用途已经非常广泛的 39DL PLUS 仪器的性能（参阅第 99 页的表 4）。

**表 4 39DL PLUS 软件选项**

选项	说明
<b>高分辨率</b> (参阅第 101 页的“高分辨率软件选项”)	对于频率 $\geq 2.25$ MHz 的单晶探头，可将厚度分辨率增加至 0.001 毫米。
<b>氧化层</b> (参阅第 101 页的“氧化层软件选项”)	可使 39DL PLUS 仪器同时测量锅炉管壁的厚度和炉管内壁上氧化层的厚度。
<b>多层测量</b> (参阅第 106 页的“多层测量软件选项”)	使用单晶探头时，可使 39DL PLUS 仪器同时测量并显示多达 4 个不同层的厚度。
<b>高穿透</b> (参阅第 118 页的“高穿透软件选项”)	可使 39DL PLUS 仪器使用低频单晶探头（低至 0.5 MHz），对高衰减性材料和具有声散射性的材料进行厚度测量。

如果用户在最初订购 39DL PLUS 仪器时购买了某个软件选项，则在用户拿到仪器时，这个选项就已经被激活。用户也可以先买仪器，以后再购买软件选项。用户只需在仪器上输入激活代码，就可激活软件选项，而无需将仪器送回到工厂（参阅第 100 页的“激活软件选项”）。

如果用户要了解更多有关订购软件选项的信息，请与所在地的 Evident 代理商联系。

## 7.1 激活软件选项

每台 39DL PLUS 仪器都有一个独一无二的序列编号。为某台特定的 39DL PLUS 仪器提供的选项密码只能激活为这台 39DL PLUS 测厚仪购买的软件选项。单个选项密码可激活一个、多个或全部软件选项。

### 激活软件选项

1. 按 [ 第二功能 ], [ 设置菜单 ] (特殊菜单)。
2. 在菜单中, 选择**选项**。
3. 请记录出现在**选项**屏幕中 (参见第 100 页的图 7-1) 的 S/N (序列号) 栏中的 16 位字母数字序列编码。  
**选项**列表中列出了软件选项的当前状态: 如果显示**已获许可**, 则说明对应的选项已被激活。

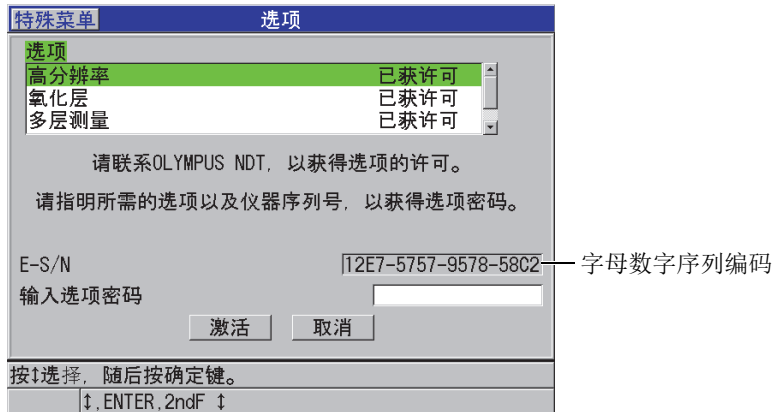


图 7-1 用于激活软件选项的选项屏幕

4. 要购买一个或多个软件选项, 请与您所在地的 Evident 代理商联系, 并且要提供刚才记录下来的字母数字序列编码。  
Evident 代理商会为您提供相应的选项密码。
5. 在**选项**屏幕中 (参见第 100 页的图 7-1):
  - a) 在**输入选项密码**栏中, 输入 Evident 代理商为您提供的选项密码。
  - b) 选择**激活**。

6. 重启仪器，完成激活操作。

## 7.2 高分辨率软件选项

39DL PLUS 仪器可以 0.01 毫米的标准分辨率和 0.1 毫米的低分辨率显示厚度值。这些分辨率对于大多数超声厚度测量的应用已足够。

对于单晶探头，高分辨率软件选项还可以 0.001 毫米的高分辨率显示厚度读数。不是所有探头或测量屏幕都适合使用高分辨率选项，而且，高分辨率选项还会受到最大厚度值的限制。尽管 39DL PLUS 仪器可以高分辨率显示厚度读数，但测量精度在极大程度上取决于材料、几何形状、表面条件和温度，因此要对各个不同样件的测量应用区别对待，酌情决定分辨率。

高分辨率选项适用于以下探头和测量条件：

- 频率范围为 2.25 MHz ~ 30.0 MHz 的单晶探头
- 厚度测量值低于 100 毫米

对于以下探头和测量条件，不可使用高分辨率选项：

- 双晶探头
- 频率低于 2.25 MHz 的低频探头
- 厚度范围大于 100 毫米

高分辨率选项被激活后，将出现在分辨率选项列表中（参阅第 70 页的“更改厚度分辨率”）。

## 7.3 氧化层软件选项

带有氧化层软件选项的 39DL PLUS 仪器可同时测量锅炉管壁的厚度和炉管内壁上氧化层的厚度。氧化层选项被激活后，当按下 [ 设置菜单 ] 时，会看到**氧化物**选项出现在菜单中。第 101 页的表 5 表明在使用氧化层软件选项时应选用的探头。

表 5 氧化层探头

 
探头	内壁氧化层的最小厚度
M2017 [U8415002]	0.254 毫米

表 5 氧化层探头 (接上页)

探头	内壁氧化层的最小厚度
M2091 [U8415018] 垂直入射横波	0.152 毫米

### 7.3.1 蒸汽锅炉管壁上的氧化层

蒸汽锅炉内部的极高温（高于 500°C 或 1000°F），可在钢质锅炉管的内壁和外壁上形成四氧化三铁锈层（一种坚硬且易碎的特殊氧化铁）。在极高温下，水蒸汽与钢材中的铁发生反应，生成四氧化三铁和氢，其化学反应公式如下：



其反应速度随着温度的升高而增加。氧原子通过四氧化三铁锈层向内扩散，铁原子向外扩散，所以即使管壁的表面完全被氧化层覆盖，氧化层仍可继续增厚。

由于氧化层的导热率约为钢材的 3%，因此四氧化三铁氧化层在管中起到了绝热的作用。当来自于火焰的热量不能再通过管子向内部的蒸汽进行有效辐射时，管壁的温度会升高，且会超出其额定的工作温度范围。长期处于过高的温度中，加之管子内部极高的压力，会导致在金属内部的晶粒间产生微小裂纹以及蠕变形变（金属的缓慢膨胀或凸起）。这种情况最终会使管材受到损坏。

四氧化三铁锈层的加厚及其相关的金属损伤是影响锅炉管使用寿命的首要限制因素。这种损伤过程起初很慢，随后会加快。随着氧化层的加厚，管壁会变得更热，从而加速了氧化层加厚和金属损伤的过程。电力生产工业中的研究表明，厚度小于约 0.3 毫米的氧化层对管壁厚度测量的影响相对来说无关紧要。超过这个厚度，氧化层的负面效应会迅速增加。对氧化层厚度的测量可使工厂中的操作人员估算出管子的剩余使用寿命，并对接近故障临界点的管子进行辨别和更换。使用 39DL PLUS 仪器进行超声检测，可以一种快速无损方式测量氧化层的厚度。

### 7.3.2 为氧化层的测量进行设置

用户须连接合适的探头，选择相应的默认设置，并对氧化层和材料的测量参数进行配置。

#### 为氧化层的测量进行设置

1. 将 M2017 或 M2091 探头与 LCM-74-4 电缆连接起来。
2. 将电缆连到 39DL PLUS 仪器顶部的 T/R 1 单晶探头接口中。

3. 按 [ 开 / 关 ] 键, 启动仪器。
4. 在仪器显示测量屏幕时, 按 [ 回放探头设置 ] 键。
5. 在**默认单晶**屏幕中, 加亮显示与正在使用探头对应的 **DEF-OXIDE/M2017** 或 **DEF-OXIDE/M2091** 选项。
6. 按 [ 测量 ] 键。
7. 按 [ 设置菜单 ] 键。
8. 在菜单中, 选择**氧化物**。
9. 在**氧化物**屏幕上 (参见第 103 页的图 7-2):
  - a) 在**氧化物测量类型**栏中, 选择氧化层测量的类型 (**厚度**或**渡越时间**)。
  - b) 在**材料测量类型**栏中, 选择材料层测量的类型。

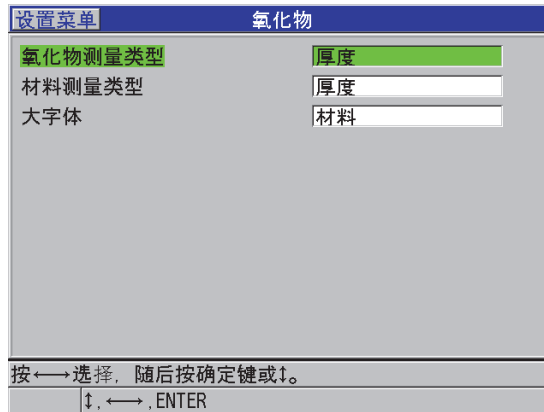


图 7-2 氧化物屏幕

- c) 在**大字体**栏中, 选择在测量屏幕中以大字体显示的测量值 (参见第 103 页的图 7-3)。

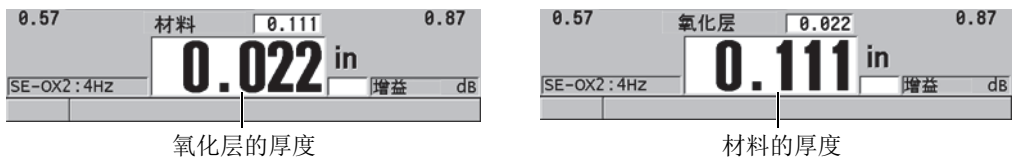


图 7-3 选择以较大字体显示的测量值

10. 按 **[测量]** 键, 返回到测量屏幕, 此时屏幕上同时显示**材料**和**氧化层**两个测量值。

### 7.3.3 为氧化层的测量进行校准

为获得最佳精度, 应分别在两个无氧化层且管壁厚度已知的锅炉管样件上, 以及一个内壁氧化层厚度已知的样件上, 进行材料声速校准和零位校准。

#### 为氧化层的测量进行校准

1. 将探头耦合到无氧化层的厚锅炉管样件上。

---

<b>注释</b>
-----------

使用 M2091 垂直入射横波探头时, 必须要在延迟块和材料表面之间使用横波耦合剂 (SWC)。

---

2. 按 **[校准声速]** 键。
3. 厚度读数的显示稳定后, 按 **[确定]** 键。
4. 使用箭头键, 编辑厚度值, 以使其与厚样件的已知厚度相符。
5. 将探头耦合到无氧化层的薄锅炉管样件上。
6. 按 **[校准零位]** 键。
7. 厚度读数的显示稳定后, 按 **[确定]** 键。
8. 使用箭头键, 编辑厚度值, 以使其与薄样件的已知厚度相符。
9. 再次按 **[校准声速]** 键。
10. 将探头耦合到内壁氧化层厚度已知的样件上。
11. 厚度读数的显示稳定后, 按 **[确定]** 键。
12. 使用箭头键, 编辑厚度值, 以使其与已知的内壁氧化层的厚度相符。
13. 按 **[测量]** 键, 完成校准。

### 7.3.4 测量锅炉管壁和氧化层的厚度

39DL PLUS 仪器, 通过氧化层软件选项, 可以同时测量锅炉管的金属厚度和其内壁上积聚的氧化层的厚度。



第 105 页的图 7-4 显示了使用单晶探头的默认设置 DEF-OXIDE/M2017 时，仪器所产生的正确超声信号。39DL PLUS 仪器在延迟块回波（锅炉管的表面）和来自氧化层内部的回波（整个底面回波）之间，进行标准的模式 2 测量。仪器使所探测到的整个底面回波在数据窗口内居中，然后在数据窗口中寻找钢层 / 氧化层的界面回波。氧化层回波标记表明所探测到的钢层 / 氧化层的界面回波。

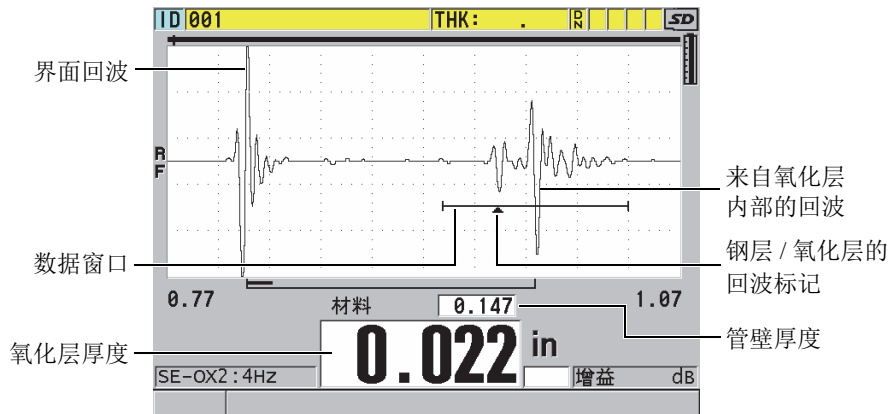


图 7-4 使用了氧化层软件选项时的测量屏幕

### 注释

要获得锅炉管壁和内壁氧化层的精确厚度读数，需要去掉锅炉管外表面上的任何氧化层或涂层。

39DL PLUS 仪器可测量的最小内壁氧化层的厚度取决于材料的声速，但是对于 M2017 探头，可测的最小内壁氧化层厚度约为 0.254 毫米，而对于 M2091 探头，约为 0.152 毫米。当内壁氧化层的厚度小于最小可测厚度值，或者当氧化层已从锅炉管子的内壁上剥离（脱粘）时，39DL PLUS 只会显示钢质锅炉管子的壁厚。

第 106 页的图 7-5 显示了来自某个样件的一个波形：这个样件的内壁氧化层已从管子的内壁上脱落。因为氧化层已经脱落，声能无法穿入到内壁氧化层中，因此屏幕上只显示了来自锅炉管内壁的一个单一反射回波。当内壁氧化层的厚度小于 0.25 毫米时，所显示的波形都极为相似。钢层 / 氧化层界面与来自于氧化层内部的回波在时间上非常接近，以至于在整个底面回波中无法区分出这个回波，因此只会产生一个单一回波。

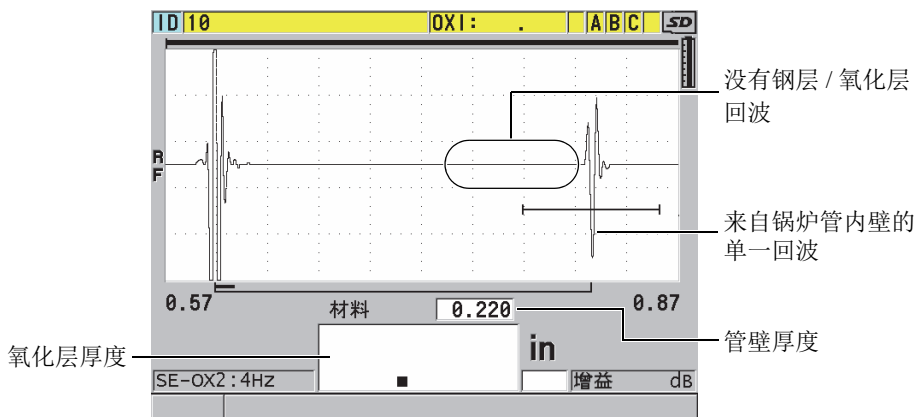


图 7-5 测量氧化层已脱粘的管壁厚度时的测量屏幕

## 7.4 多层测量软件选项

39DL PLUS 仪器使用多层测量软件选项，可以测量和显示多达四层的多层材料的单层厚度。将这个功能与阻挡层厚度模式一起使用，可以测量多层塑料容器中的阻挡层的厚度。用户可将测得的数值保存到内置数据记录器中，或发送到电脑中。

常见的多层测量应用如下：

- 多层塑料油箱
- 多层塑料瓶的瓶坯
- 多层飞机窗
- 隐形眼镜：曲率半径和厚度的计算
- 共挤塑料
- 双层的热水瓶和 SPA 浴缸

39DL PLUS 有三种不同的多层测量模式：

### 常规

测量和显示多达四层材料的每层厚度，或三层材料的每层厚度以及所选的几个层的总和。

## 软接触

显示软式隐形眼镜的弧矢高度、镜片厚度，并计算其曲率半径。该模式专门用于软式隐形眼镜的测量。

## 百分比总厚度

显示某一个层在总厚度中所占的百分比。这个模式用于阻挡层的测量应用。

### 重要事项

在使用**常规**和**百分比总厚度**模式进行多层测量之前，须为多层测量中的每一个厚度层分别创建并保存自定义设置。要了解有关创建自定义设置的信息，请参阅第 215 页的“双晶探头的设置”。多层测量配置中的所有自定义设置都必须使用相同的**探头类型**。

## 7.4.1 当前测量

进行多层测量时，屏幕上所显示的那个测量就是当前测量。当前测量值被加亮显示，并在屏幕的底部重复显示。对应的波形出现在波形图像中（参见第 107 页的图 7-6）。

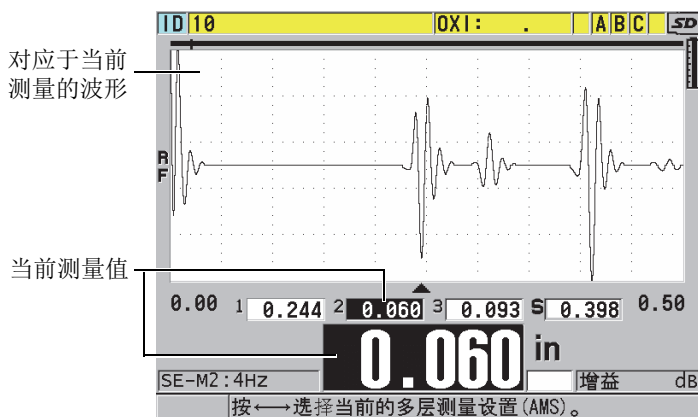


图 7-6 波形显示屏幕

## 更改当前测量

1. 启动多层测量模式（参阅第 109 页的“使用多层测量功能的软接触模式”）。

2. 使用箭头键，更改当前测量。

## 7.4.2 使用多层测量功能的常规模式

除了需要以总厚度的百分比形式表示层厚或需要检测隐形眼镜的情况以外，一般情况下要使用多层测量功能的常规模式。

### 使用多层测量的常规模式

1. 创建并保存一个自定义设置，以为每个单层测量厚度（参阅 215 页的第 12 章）。
2. 确保多层测量软件选项已被激活（参阅第 100 页的“激活软件选项”）。
3. 按 [ 设置菜单 ] 键。
4. 在菜单中，选择**多层**。
5. 在**多层**屏幕下（参见第 108 页的图 7-7）：
  - a) 将启用多层模式设为开。

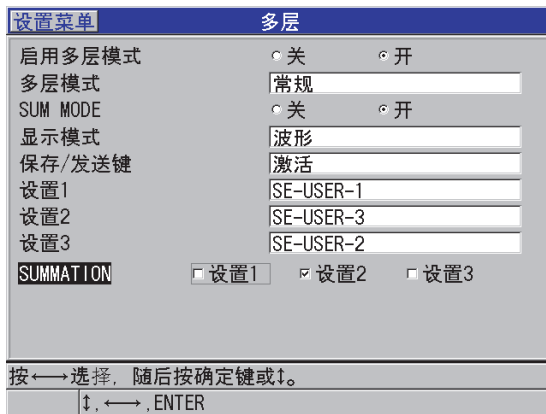


图 7-7 在常规模式下设置多层测量参数

- b) 将**多层模式**设为**常规**。
- c) 将 **SUM MODE**（总和模式）设为以下选项中的一项：
  - **开**：测量和显示多达三个单层的厚度，并计算和显示所选层的厚度总和。
  - **关**：测量和显示多达四个单层的厚度。
- d) 将**显示模式**设为以下选项中的一项目（参见第 109 页的图 7-8）：

- **波形**: 在波形图像的下方水平列出多个层的测量值。
- **大字体**: 以大字体的形式, 垂直列出多个层的测量值。

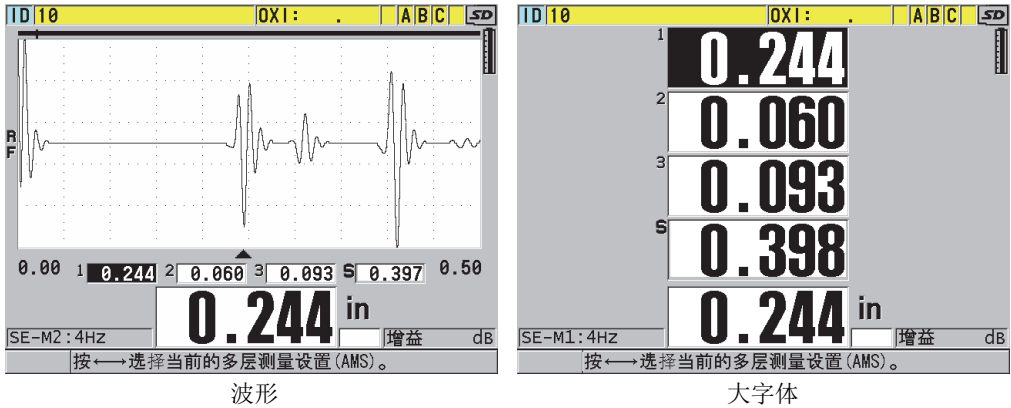


图 7-8 显示三个层厚度及厚度总和的多层测量显示模式

- e) 将 **保存 / 发送** 键设为以下选项中的一项, 以确定在按下 [ **保存 / 发送** ] 键时仪器的操作:
- **激活**: 只将当前测量的数值 (加亮显示的厚度值) 保存到数据记录器中。
  - **自动递增功能已激活**: 将当前测量的数值保存到数据记录器中, 并将当前设置更改为多层测量列表中的下一个设置。使用这个选项时, 用户只需重复按 [ **保存 / 发送** ] 键, 就可方便地保存多层测量的所有单层厚度数值。
- f) 分别在 **设置 1**、**设置 2**、**设置 3** 和 **设置 4** 中, 选择在步骤 1 中为每一层创建的自定义设置。如果选择**无**, 则表明此位置处不进行厚度测量。
- g) 当 **SUM MODE** (总和模式) 被设为**开**时, 在 **SUMMATION** (合计) 栏中, 要选择需要合计厚度值的设置。
- h) 按 [ **测量** ] 键, 返回到测量屏幕, 此时多层测量功能的常规模式处于激活状态。

### 7.4.3 使用多层测量功能的软接触模式

在使用多层测量功能之前, 用户应该为弧矢高度和透镜厚度的测量创建和保存自定义设置。39DL PLUS 仪器使用所输入的弧矢高度值和基底直径值计算曲率半径。

## 使用多层测量功能的软接触模式

1. 创建并保存自定义设置，以进行弧矢高度和透镜厚度的测量（参阅第 216 页的“为非标准双晶探头创建设置”）。
2. 确保多层测量软件选项已被激活（参阅第 100 页的“激活软件选项”）。
3. 按 [ 设置菜单 ] 键。
4. 在菜单中，选择**多层**。
5. 在**多层**屏幕下（参见第 111 页的图 7-9）：
  - a) 将**启用多层模式**设为开。
  - b) 将**多层模式**设为**软接触**。
  - c) 将**显示模式**设为**波形或大字体**（参见第 109 页的图 7-8）。
  - d) 将**保存 / 发送键**设为以下选项中的一项，以确定在按下 [ 保存 / 发送 ] 键时仪器的操作：
    - **激活**：只将当前测量的数值（加亮显示的厚度值）保存到数据记录器中。
    - **自动递增功能已激活**：将当前测量的数值保存到数据记录器中，并将当前设置更改为多层测量列表中的下一个设置。使用这个选项时，用户只需重复按 [ 保存 / 发送 ] 键，就可方便地保存多层测量的所有单层厚度数值。
  - e) 在 **SGTTL HT**（弧矢高度）栏中，选择为测量弧矢高度所自行定义的设置。
  - f) 在 **LENS THK**（透镜厚度）栏中，选择为测量透镜厚度所自行定义的设置。
  - g) 在 **PDSTL DIA**（基底直径）栏中，输入所使用的基底的直径。
  - h) 按 [ 测量 ] 键，返回到测量屏幕，此时多层测量功能的软接触模式处于激活状态。

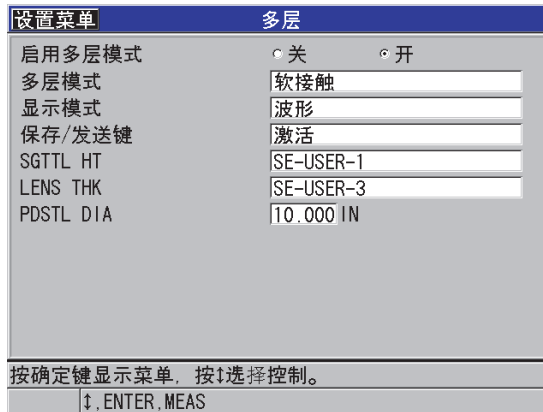


图 7-9 在软接触模式下设置多层测量参数

#### 7.4.4 使用多层测量功能的百分比总厚度模式

多层测量功能的百分比总厚度模式与常规模式非常相似。不同之处在于：百分比总厚度模式可测量多达三个层的单层厚度，并可使用占所选层总厚度的百分比形式表示其中某一层的厚度。

##### 使用多层测量功能的百分比总厚度模式

1. 执行使用多层测量常规模式时的步骤（参阅第 108 页的“使用多层测量功能的常规模式”），但是要将**多层模式**设置为**百分比总厚度**。
2. 在**多层**屏幕中（参见第 112 页的图 7-10）：
  - a) 在 **TOTAL**（总合）栏中，要选择需要合计厚度值的设置。
  - b) 在 **SHOW TOTAL**（显示总合）栏中，选择**开**，以在多层测量激活时，在屏幕上显示所计算的总厚度。
  - c) 在 **SHOW AS %**（显示百分比）栏中，选择希望以总厚度的百分比形式显示厚度测量值的设置。
  - d) 按 **[测量]** 键，返回到测量屏幕，此时多层测量功能的百分比总厚度模式处于激活状态。

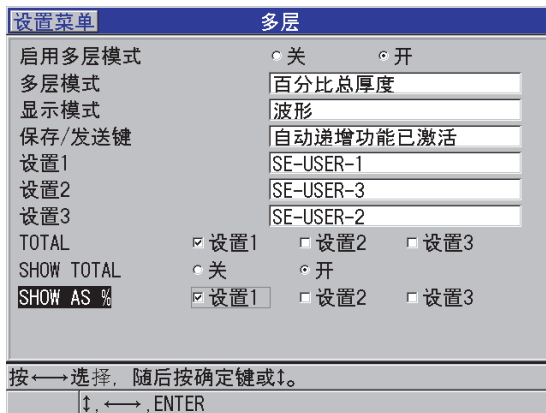


图 7-10 在百分比总厚度模式下设置多层测量参数

## 7.5 编码 B 扫描选项

39DL PLUS 的标准软件可以保存非编码 B 扫描。非编码 B 扫描以一个固定的速度运行，在扫描过程中不会获得所行驶距离的信息。编码 B 扫描软件选项可使 39DL PLUS 仪器与线性编码器连接，从而可生成一个编码 B 扫描，这个编码 B 扫描既可显示厚度信息，又提供在线性 B 扫描中行进的距离信息。B 扫描可被保存到内置数据记录器中，还可以上载到 GageView 接口程序中。

设计编码 B 扫描选项的目的是将其与 Evident 的 B 扫描小车形编码器（工件编号：EP4/ENC [U8780018]）一起使用，但是它也可以与其他线性编码器一起使用。要了解更多有关将 39DL PLUS 编码 B 扫描使用于其他编码器的信息，请联系 Evident。

在一个单一 B 扫描中，最多可保存 10000 个厚度读数及其行驶的距离（DT）。B 扫描不仅可捕获最小厚度的相关波形，还可以获得最小厚度的位置。用户可以在 39DL PLUS 仪器上回顾保存的 B 扫描，也可以将其传送到 GageView 接口程序中进行回顾。厚度和行驶距离的数据可被导出到 Excel。可在 39DL PLUS 仪器内存中保存的 B 扫描的最大数量大约为 47 个（每个扫描包含 10000 个读数）。



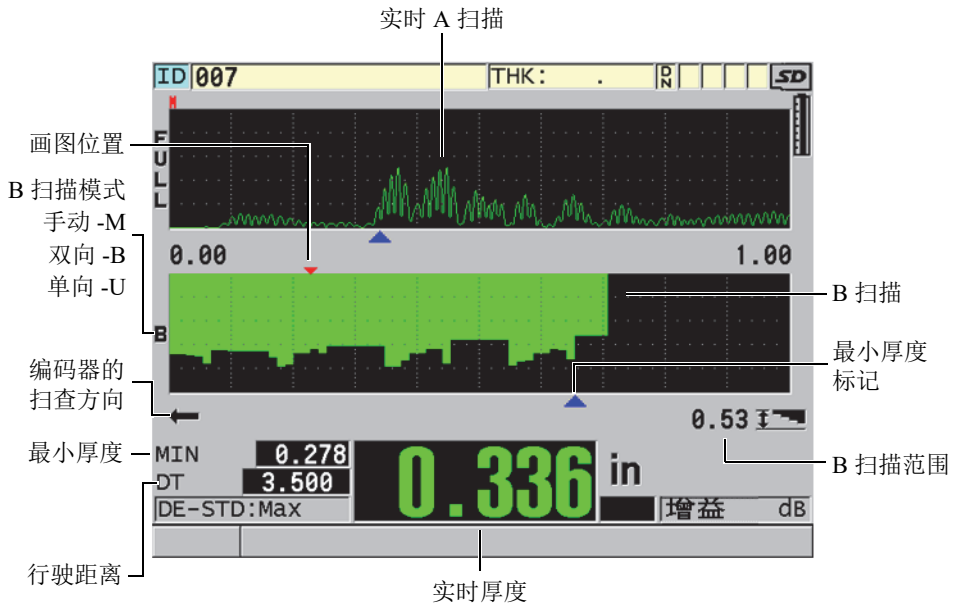


图 7-11 编码 B 扫描的主屏幕

使用软件密码可以激活可选 B 扫描功能。要购买编码 B 扫描功能，请联系 Evident。

要使用编码 B 扫描功能，需要以下各项：

1. 编码 B 扫描软件编码（工件编号：39DLP-EBSCAN [U8147018]）
2. 小车形 B 扫描编码器（工件编号：EP4/ENC [U8780018]）

### 注释

小车形 B 扫描编码器的设计目的是在没有安装适当的钟形套管的情况下与 D790 和 D790-SM 双晶探头一起使用。

探头 D790 和 D790-SM 不随小车形 B 扫描编码器提供。

3. D790 或 D790-SM 探头。请联系 Evident，了解为 D790-SM 探头配备较长电缆的价格。

4. 编码器电缆，这条电缆将 EP4/ENC 小车形 B 扫描编码器连接到位于 39DL PLUS 仪器顶部的 11 针 USB/RS-232/B 扫描接口中。

选择以下选项中的一个：

- 3.05 米长编码器电缆  
(工件编号：39DLP-ENC-CBL-10 [U8840168])
- 7.62 米长编码器电缆  
(工件编号：39DLP-ENC-CBL-25 [U8840169])
- 15.24 米长编码器电缆  
(工件编号：39DLP-ENC-CBL-50 [U8840170])
- 30.48 米长编码器电缆  
(工件编号：39DLP-ENC-CBL-100 [U8840171])

在 **B-SCAN** (B 扫描) 屏幕上可以激活和配置编码 B 扫描 (参见第 114 页的图 7-12)，方法是按 [ 设置菜单 ] 键，然后在菜单中选择 **B 扫描**。编码 B 扫描的大多数控制与标准非编码 B 扫描的控制相同。要了解有关 B 扫描配置的更详细信息，请参阅第 146 页的 10.3 小节。

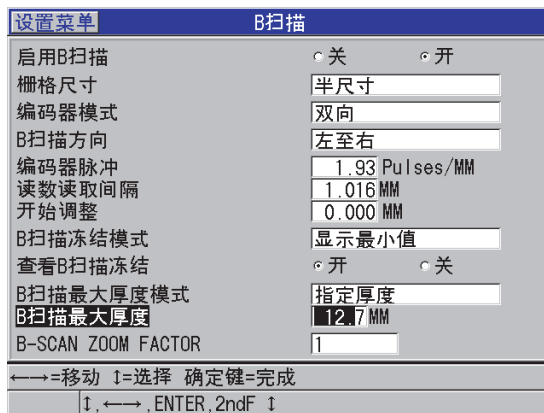


图 7-12 更改 B 扫描参数

编码 B 扫描选项的其他配置参数如下所列。

**ENCODER MODE** (编码器模式)

**MANUAL** (手动)：时间不基于编码器。

**B-DIRECTIONAL**（双向）：B 扫描随着编码器向前或向后移动。

**UNI-DIRECTIONAL**（单向）：无论编码器向前或向后移动，B 扫描都只会向前移动。

**ENCODER PULSE**（编码器脉冲）

编码器脉冲必须根据所使用的编码器及其技术规格设置。Evident 的 EP4/ENC 小车形编码器总要被设置为 1.97 脉冲 / 毫米。

**TAKE READING EVERY**（测量间距）

这个参数表明每次测量之间的间距。这是基于编码器在每英寸或每毫米发射脉冲的数量而确定的固定空间距离。

**注释**

间距越小，最大扫查速度越慢。最大扫查速度可以下述方式计算：

$$\text{最大扫查速度} = 20 \times \text{读数间距}$$

第 115 页的表 6 列出了一些扫查速度计算的示例。

**表 6 扫查速度计算的示例<sup>a</sup>**

间距 (英寸)	最大扫查速度 (英寸 / 秒)	间距 (毫米)	最大扫查速率 (毫米 / 秒)
0.040 (最小间距)	0.80	1.016 (最小间距)	20
0.100	2.00	1.524	30
0.200	4.00	2.032	40
0.500	10.00	12.70	254

a. 最大读数间距为 595.38 毫米（25 英寸）。

最大 B 扫描距离也取决于读数间距的设置。最大 B 扫描长度可以下述方式计算：

$$\text{最大扫描距离} = \text{读数间距} \times 10000$$

第 116 页的表 7 列出了最大距离的计算示例。

表 7 最大距离的计算示例

间距 (英寸)	最大扫查距离 (英尺)	间距 (毫米)	最大扫查距离 (米)
0.040 (最小间距)	33.3	1.016 (最小间距)	10.1
0.060	50	1.524	15.2
0.100	83	2.032	20.3
0.200	166.6	2.540	25.4
0.500	416.6	12.70	127.0

#### **START COORDINATES** (起始坐标)

用于为扫查行驶的距离设置起始点。这个值一般被设置为 0.00，但是还可用于定义多个 B 扫描的起始点。

#### **ZOOM FACTOR** (放大因子)

用于设置 B 扫描中代表一个单一厚度读数的垂直线段的数量。

放大因子被设为 1，表明 B 扫描中每条垂直线段代表一个单一厚度读数。将放大因子设为 1 会生成一个压缩程度很高的 B 扫描图像（参见第 117 页的图 7-13）。

放大因子被设为 10，表明 B 扫描中 10 条垂直线段代表一个厚度读数。将放大因子设为 10 会生成一个延展性的 B 扫描（参见第 117 页的图 7-14 和第 118 页的图 7-15）。

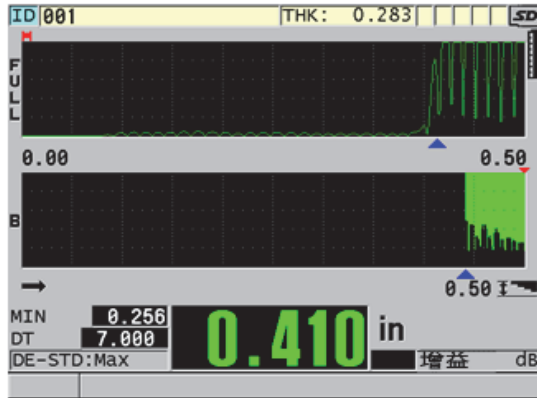


图 7-13 7 英寸扫查放大因子设置为 1

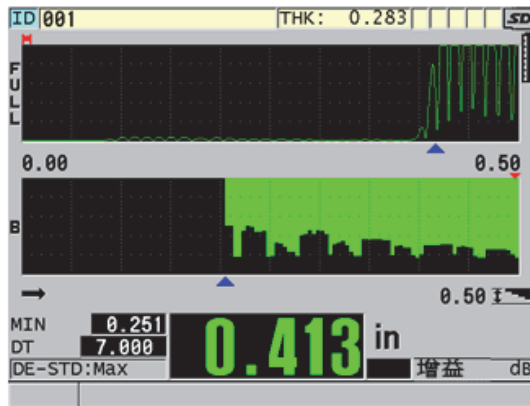


图 7-14 7 英寸扫查放大因子设置为 5

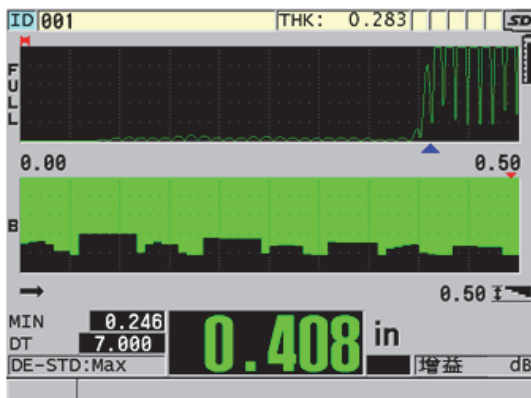


图 7-15 7 英寸扫描放大因子设置为 10

## 7.6 高穿透软件选项

39DL PLUS 仪器的高穿透软件选项与低频单晶探头（低于 0.5 MHz）配合使用，可对复合材料、玻璃纤维、塑料、橡胶和铸造金属这些使用标准超声仪器难以测量或无法测量的材料，进行厚度、材料声速及渡越时间方面的测量。M2008 [U8415001] 探头是一款特殊的低频探头，用于测量厚纤维增强聚合物（FRP）和复合材料的厚度。

### 注释

仅针对 M2008 探头，在任何时候按下 [第二功能]，[校准零位]（零位补偿）键，都可自动调整零位偏移，并对延迟块中的温度变化进行补偿。

### 将高穿透软件选项与 M2008 探头配合使用

1. 确保高穿透软件选项已激活（详见第 100 页的“激活软件选项”）。
2. 将 M2008 探头连接到 39DL PLUS 仪器顶部的 T/R 1 和 T/R 2 接口中。
3. 按 [回放探头设置] 键。
4. 在菜单中，选择**默认高穿透单晶**。

5. 在**默认高穿透单晶**屏幕中，加亮显示 M2008 探头的默认设置（**DEFP1-0.5-M2008**），或任何使用 M2008 探头的自定义设置。
6. 按 **[ 测量 ]** 键，返回到带有调用的探头设置的测量屏幕。
7. 擦除探头端部的耦合剂。
8. 按 **[ 第二功能 ]**，**[ 校准零位 ]**（**零位补偿**）键。
9. 进行材料声速校准和零位校准（参阅第 76 页的“校准仪器”）。

## 7.7 Wifi 软件选项

39DL PLUS 内置 WiFi 功能。启用 WiFi 选项后，39DL PLUS 可以通过 WiFi 向电脑、平板电脑或手机传输存储数据和读数流。

## 7.8 蓝牙软件选项

39DL PLUS 内置蓝牙功能。启用蓝牙选项后，39DL PLUS 可以通过蓝牙将存储的数据和显示的读数传输到受支持的设备。





## 8. 使用特殊功能

本章说明如何使用 39DL PLUS 的特殊功能和模式。39DL PLUS 有很多厚度测量功能。尽管本章中所概述的功能不用于基本厚度测量，但是这些特殊功能可增强测厚仪的通用性能。

### 8.1 激活和配置差值模式

39DL PLUS 所包含的差值模式便于用户比较当前测量值与输入的参考值。当前厚度测量值显示在厚度显示区，而差值则显示在差值显示区（参见第 121 页的图 8-1）。

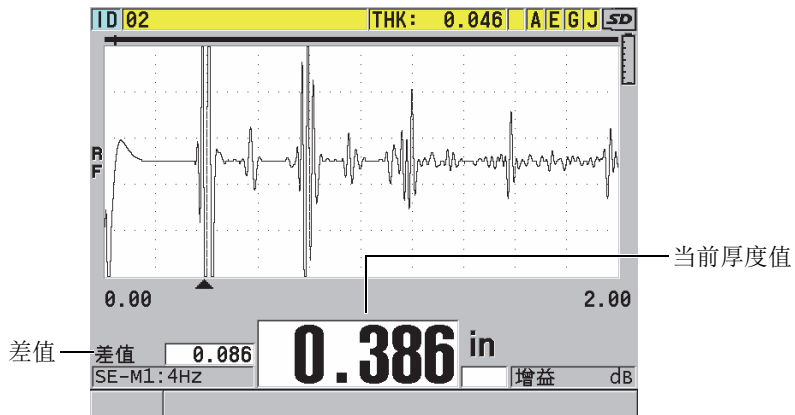


图 8-1 常规差值模式

差值厚度的单位和分辨率与测量厚度时所选用的单位和分辨率相同。

在**常规**或**% 比率**差值模式下，按下 [ **保存 / 发送** ] 键后，39DL PLUS 所保存的当前厚度值会附上一个“D”标记，表明**差值模式**处于激活状态。

## 激活和配置差值模式

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [ **设置菜单** ] 键。
2. 在菜单中，选择**差值**。
3. 在**差值**屏幕上（参见第 123 页的图 8-2）：
  - a) 将**启用差值**设为**开**，以开启差值功能。
  - b) 在**差值模式**下，选择以下三种差值模式中的一种：
    - **常规**：显示实际厚度值，及其与所输入的**参考值**之间的差值。

$$\text{差值（常规）} = \text{当前厚度} - \text{参考值}$$

- **% 比率**：显示实际厚度值，及其与所输入的**参考值**之间的百分比差值。

$$\text{Differential}_{\% \text{ Ratio}} = \frac{\text{Current thickness} - \text{Reference value}}{\text{Reference value}} \times 100$$

其中：

Differential = 差值

%Ratio = 百分比比率

Current thickness = 当前厚度

Reference value = 参考值

- **缩减率**：显示当前厚度值，及其与原先厚度值的百分比差值。原先值是金属材料在被折弯加工前的厚度值。这个模式用于金属折弯应用或其他需要跟踪壁厚减薄百分率的应用。
- c) 当**差值模式**被设为**常规**或**% 比率**时，在**参考值**栏中，输入参考值。

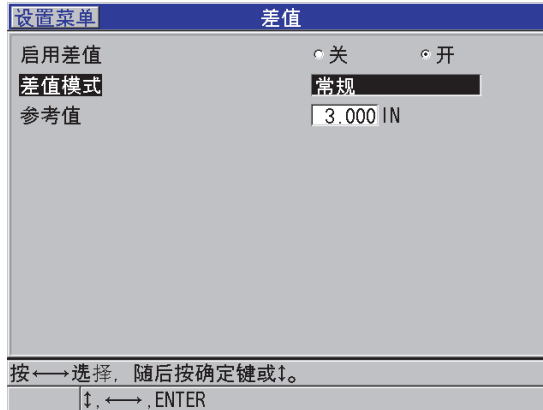


图 8-2 差值屏幕

差值模式被设为**缩减率**时：

- d) 在**原先厚度**栏中，输入金属折弯前所测得的原始厚度值。
  - e) 在**大字体**栏中，选择将在测量屏幕底部以大字体显示的测量值类型（**厚度**或**缩减率**）。
4. 按 [MEAS] 键，返回到显示差值的测量屏幕。

## 8.2 使用最小值，最大值或最小 / 最大厚度模式

用户还可激活最小值、最大值或最小 / 最大厚度模式，以显示所保留的最小和 / 或最大厚度值。**最小值**和 / 或**最大值**会出现在主厚度读数的左侧（参见第 124 页的图 8-3）。当探头从被测物上移开时或信号丢失时（LOS），最小或最大厚度值会替代主厚度读数，显示于主厚度显示区中。替换值的每位数会以轮廓线的形式显示。

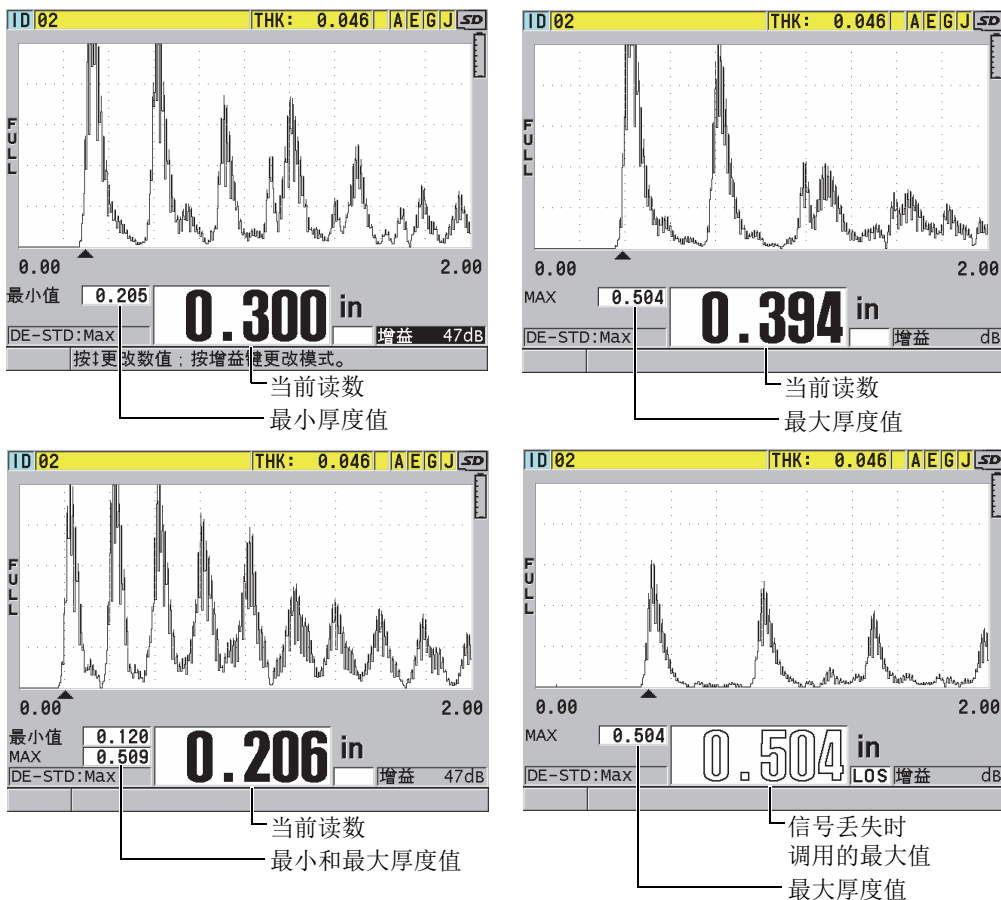


图 8-3 显示最小和 / 或最大厚度值

### 注释

进入到最小值或最大值模式后，仪器将自动激活最快的显示更新率。退出这两种模式后，显示刷新率将还原到先前状态。

最小值和最大值厚度模式分别显示从激活或复位了最小值 / 最大值模式后测得的最小或最大厚度值。当需要在某个测试样件的一系列厚度测量读数中，确定其中最薄 / 最厚的读数时，这个模式非常有用。

### 激活最小值、最大值或最小 / 最大值模式

1. 仪器显示测量屏幕时，按 **[设置菜单]** 键。
2. 在菜单中，选择**测量**。
3. 在**测量**屏幕中，将**最小值 / 最大值**设定为所需的模式（**关闭、最小值、最大值或两者**）。
4. 按 **[测量]** 键，返回到测量屏幕。
5. 仪器显示测量屏幕时，再次按 **[测量]** 键，可以复位所保留的最小值、最大值，或最小 / 最大值。  
厚度显示将变为空白，表明此前的**最小值 / 最大值**已被重置。保存或发送**最小值 / 最大值**读数的操作，也会重置该值。

## 8.3 防止虚假的最小值 / 最大值厚度读数

将探头从被测工件上移开时，仪器可能会产生虚假的最小值 / 最大值读数。这是由于涂用了过多的耦合剂的缘故，特别是在平滑的表面上，在探头被提起时，仪器读取了耦合剂的厚度。

### 防止虚假的最小值 / 最大值厚度读数

1. 激活最小值或最大值厚度模式（参阅第 123 页的“使用最小值，最大值或最小 / 最大厚度模式”）。
2. 移开探头前，应按下 **[冻结]** 键，冻结波形。
3. 移开探头后，再次按 **[冻结]** 键，解除冻结模式，并调用最小厚度和波形。

## 8.4 使用报警

用户可激活 39DL PLUS 报警模式中的一个，以在当前厚度测量值高于或低于可编辑参数值时得到提醒。

当报警条件出现时，39DL PLUS 会以以下方式提醒用户：

- 在测量屏幕的右下角，出现闪烁的 **HIGH**（高）或 **LOW**（低）报警指示字符，字符的背景为红色（参见第 126 页的图 8-4）。
- 厚度值以红色字体显示。
- 如果蜂鸣器被启用（参阅第 59 页的“设置用户界面语言及其他系统选项”），则 39DL PLUS 还会发出长蜂鸣声。

### 注释

只有当仪器的室内色彩设计被激活后，厚度值和报警指示字符才会显示为彩色（参阅第 62 页的“色彩设计”，了解更改色彩设计的信息）。

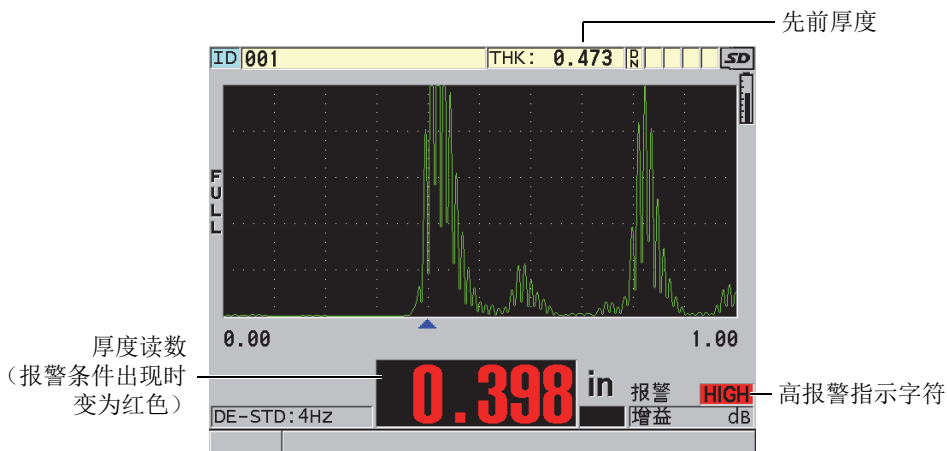


图 8-4 高报警指示示例

数据记录器会将报警条件记录在所有存储测量值的第二状态栏中。A 表示报警模式，L 表示低报警条件，而 H 表示高报警条件。

有四种不同的报警模式（标准、前一个厚度、B 扫描和缩减率）：

#### 标准

在当前测量的厚度值小于低参考值或大于高参考值时，仪器会发出标准报警。参考值是使用仪器当前的单位和分辨率所设的厚度点。

## 先前厚度

要使用这个功能，用户必须首先打开一个先前存储的检测文件。在判断当前厚度值是否高于或低于报警条件时，报警使用先前厚度作为参考。如果与文件中每个 ID 位置上存储的先前厚度值相比，当前厚度测量值超出了报警参考值，则会触发先前厚度报警。

用户可选择**绝对差值**模式，以设置以下参数：

- 当厚度差值小于或等于**缩减绝对值**时，将出现低报警指示。
- 当厚度差值大于**增加绝对值**时，将出现高报警指示。

第 127 页的表 8 列出了当**缩减绝对值**和**增加绝对值**被设为 **1.27 毫米**时的报警结果示例。

表 8 绝对差值模式的报警计算示例

先前厚度	当前厚度	低报警	高报警	计算
7.62 毫米 (0.300 英寸)	6.07 毫米 (0.239 英寸)	有	无	$7.62 - 6.07 > 1.27$ 毫米 ( $0.300 - 0.239 > 0.050$ 英寸)
7.62 毫米 (0.300 英寸)	8.03 毫米 (0.316 英寸)	无	有	$8.03 - 7.62 > 0.127$ 毫米 ( $0.316 - 0.300 > 0.005$ 英寸)
7.62 毫米 (0.300 英寸)	7.24 毫米 (0.285 英寸)	无	无	$7.62 - 7.24 < 0.127$ 毫米 ( $0.300 - 0.285 < 0.050$ 英寸)
7.62 毫米 (0.300 英寸)	7.67 毫米 (0.302 英寸)	无	无	$7.67 - 7.62 < 0.127$ 毫米 ( $0.302 - 0.300 < 0.005$ 英寸)

用户还可选择**百分比差值**模式，以设置以下参数：

- 当厚度差值小于或等于**百分比缩减值**，将出现低报警指示。
- 当厚度差值大于**百分比增加值**时，将出现高报警指示。

第 128 页的表 9 列出了当**百分比缩减值**被设置为 **20%**，**百分比增加值**被设置为 **5%**时的结果示例。

表 9 百分比差值模式的报警计算示例

先前厚度	当前厚度	低报警	高报警	计算
7.62 毫米 (0.300 英寸)	6.07 毫米 (0.239 英寸)	有	无	$\frac{7.62 - 6.07}{7.62} \times 100 > 20\%$ 如果单位为英寸, 则为如下公式: $\frac{0.300 - 0.239}{0.300} \times 100 > 20\%$
7.62 毫米 (0.300 英寸)	8.03 毫米 (0.316 英寸)	无	有	$\frac{8.03 - 7.62}{7.62} \times 100 > 5\%$ 如果单位为英寸, 则为如下公式: $\frac{0.316 - 0.300}{0.300} \times 100 > 5\%$
7.62 毫米 (0.300 英寸)	7.24 毫米 (0.285 英寸)	无	无	$\frac{7.62 - 7.24}{7.62} \times 100 < 20\%$ 如果单位为英寸, 则为如下公式: $\frac{0.300 - 0.285}{0.300} \times 100 < 20\%$
7.62 毫米 (0.300 英寸)	7.67 毫米 (0.302 英寸)	无	无	$\frac{7.67 - 7.62}{7.62} \times 100 < 5\%$ 如果单位为英寸, 则为如下公式: $\frac{0.302 - 0.300}{0.300} \times 100 < 5\%$

## B 扫描

B 扫描报警模式与标准报警模式相似, 不同的是在 B 扫描报警模式下, 当参考值落在 B 扫描厚度范围内时, 在 B 扫描栅格中会出现线段 (参见第 129 页的图 8-5)。此外, 在 B 扫描冻结模式下查看 B 扫描厚度时, 可使用报警。



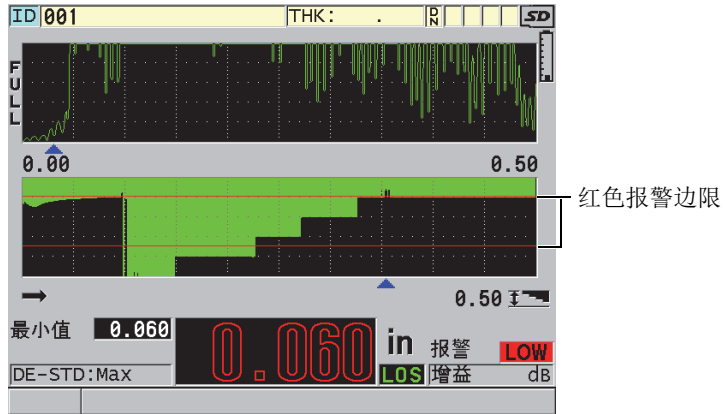


图 8-5 B 扫描报警模式示例

### 注释

只有当仪器的室内色彩设计被激活后，厚度值和报警指示字符才会显示为彩色（参阅第 62 页的“色彩设计”，了解更改色彩设计的信息）。

### 缩减率

只有在当前文件的文件数据模式被设为缩减率时，缩减率选项才会出现。用户可为缩减率百分比参数设置低报警（黄色报警），和高报警（红色报警）界限。仪器屏幕根据不同情况有不同的显示（参见第 130 页的图 8-6）：

- 当缩减率大于或等于红色报警值时，会出现 **RED**（红色）指示字符。
- 当缩减率介于黄色报警和红色报警值之间时，会出现 **YEL**（黄色）报警指示字符。
- 当缩减率低于黄色报警值时，会出现 **GRN**（绿色）报警指示字符。

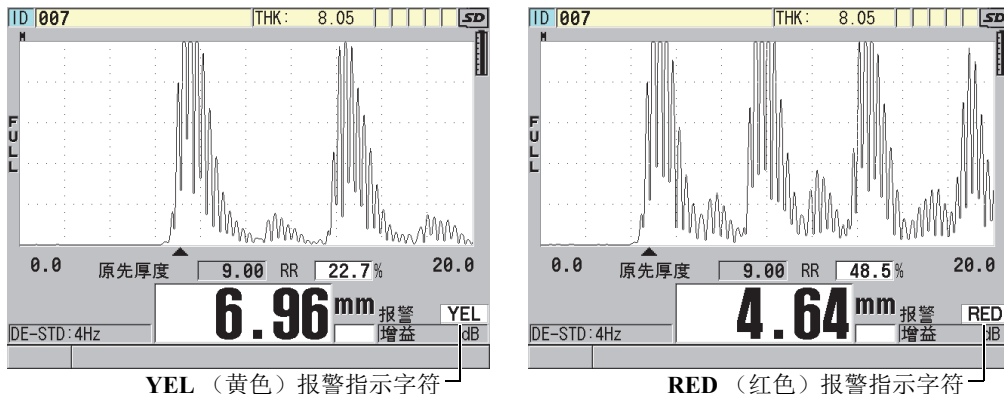


图 8-6 YEL (黄色) 和 RED (红色) 报警指示字符

## 设置报警

1. 仪器显示测量屏幕时, 按 [ 设置菜单 ] 键。
2. 在菜单中, 选择**报警**。
3. 在**报警**屏幕中 (参见第 131 页的图 8-7):
  - a) 将**启用报警**设为开, 以激活报警功能。
  - b) 在**报警模式**中, 选择所需的报警模式: **标准**、**先前厚度**、**B 扫描**, 或**缩减率**。其他参数会根据所选的报警模式发生变化。

### 注释

只有在 **B 扫描** 模式处于激活状态时, **B 扫描** 选项才会出现 (参阅第 151 页的“使用 B 扫描”)。

只有在当前文件的**文件数据模式**参数被设为**缩减率**时, **缩减率**选项才会出现 (参阅第 187 页的“文件的数据模式”)。

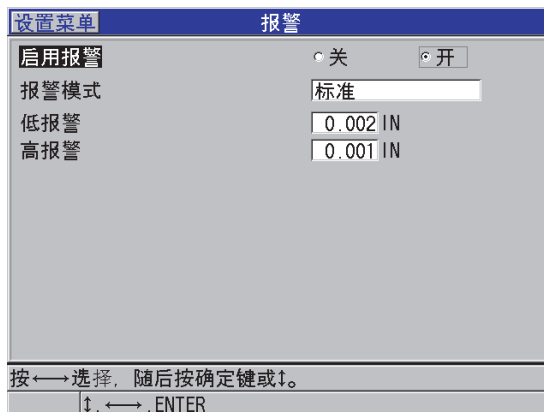


图 8-7 设置标准报警

4. **报警模式**被设为**标准**或**B 扫描**时, 需设置**低报警**和**高报警**值。  
或者  
在**报警模式**被设为**先前厚度**时:
  - a) 如果**先前厚度模式**被设为**绝对差值**, 则要设置**缩减绝对值**和**增加绝对值**。
  - b) 如果**先前厚度模式**被设为**百分比差值**, 则要设置**百分比缩减值**和**百分比增加值**。
 或者  
在**报警模式**被设为**缩减率**时, 需设置**黄色报警**和**红色报警**值。
5. 为 **SAVE WF ON ALARM** (报警时保存波形) 选择 **ON** (开启), 可将设备配置为在达到报警条件并按下保存键时保存波形图像和厚度值。
6. 如果为 **ALARM SAVE CONFIRM** (报警保存确认) 选择了 **ON** (开启), 则需在保存触发了报警条件的读数之前进行确认。
7. 按 **[ 测量 ]** 键, 返回到测量屏幕。

#### 注释

以某一种单位输入的报警参考值, 将随着单位选择的改变而被换算, 显示为换算值。

## 8.5 锁定仪器

39DL PLUS 具有仪器锁定功能，通过这个功能，管理员可以限制某些所选功能的访问权限。管理员还可输入一个密码，以防止他人解锁这些功能。设定完密码后，须再重新输入一次密码，才可锁定或解锁功能。

用户可锁定以下功能（ON = 锁定）：

- 通过 [校准声速] 键和 [校准零位] 键而启动的校准功能（仍可以使用 [第二功能]，[校准零位]（零位补偿）键）
- 通过 [设置菜单] 键和 [特殊菜单] 键访问的设置菜单
- 通过 [回放探头设置] 键调用的探头设置
- 数据记录器功能（[保存 / 发送] 键除外）
- 通过 [增益] 键完成的增益调整功能
- 通过 [波形调整] 键完成的波形调整功能
- Wifi
- 蓝牙

锁定校准功能可防止更改校准参数值，从而使测量值不会受到参数更改的影响，其中包括材料声速校准和试块零位校准。但是，用户仍可查看这些值，而且可以使用测量屏幕和数据记录器功能。

只要用户试图使用被锁定的功能，帮助栏中就会出现一条信息，表明这个功能处于锁定状态（参见第 132 页的图 8-8）。

 


图 8-8 帮助栏中的锁定功能信息示例

### 设置密码

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [设置菜单] 键。
2. 在菜单中，选择 **PASSWORD SET**（密码设置）。
3. 在 **PASSWORD SET**（密码设置）屏幕中的 **INSTRUMENT PASSWORD**（仪器密码）栏中，输入密码，密码可以最多使用八个字母数字字符。

### 重要事项

如果用户忘记了密码, 则可以输入主密码“OLY39DLP”, 解锁仪器, 并停用当前的密码。

如果用户想要更改密码, 则必须首先使用主密码停用当前的密码, 才能重新设置一个新的密码。

4. 选择**设定**, 设置密码并返回到测量屏幕。

### 锁定仪器和解除仪器锁定功能

1. 仪器显示测量屏幕时, 按 [ **设置菜单** ] 键。
2. 在菜单中, 选择**仪器锁定**。
3. 在**仪器锁定**屏幕中 (参见第 133 页的图 8-9):
  - a) 如果已设置了密码, 则在**密码**栏中输入密码。
  - b) 将想要锁定的功能设置为**开**, 将想要解锁的功能设置为**关**。
  - c) 选择**设定**, 激活仪器的锁定功能, 并返回到测量屏幕。

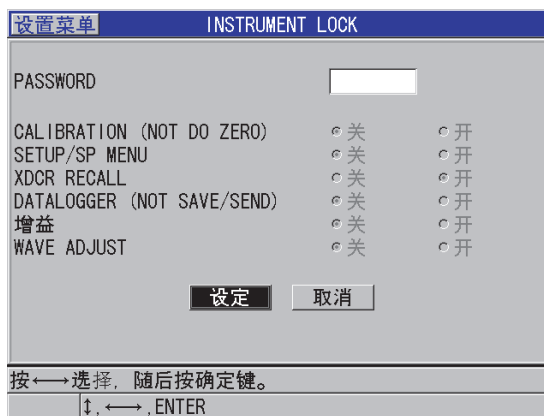


图 8-9 仪器锁定屏幕

## 8.6 冻结波形

按 **[冻结]** 键，停止显示波形的刷新操作，使显示屏上的波形和厚度保持不变，即使移动或移开探头时也是如此。冻结功能激活时，冻结标志（**F**）出现在波形图像的右侧。

冻结功能有助于方便地设置增益参数，查看 **B** 扫描，或进行高温测量，因为用户无需始终将探头耦合到被测工件上。

用户还可使用冻结功能暂停测量操作后，再将探头从被测工件上移开，以防止读取虚假的最小值或最大值。

### 冻结波形和厚度显示

1. 测量进行时，按 **[冻结]** 键。
2. 再次按 **[冻结]** 键，解除对波形和厚度显示的冻结。

---

注释
----

按 **[测量]** 键或 **[保存 / 发送]** 键，同样可解除对显示屏的冻结。

---

---

## 9. 对仪器进行配置

---

本章将介绍如何配置各种仪器参数。

### 9.1 配置测量参数

**测量**设置是最常用的设置菜单屏幕，用户在此可访问所有与仪器的测量功能相关的参数。

#### 配置测量参数

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [ **设置菜单** ] 键。
2. 在菜单中，选择**测量**。  
出现**测量**屏幕。根据所连接探头是单晶还是双晶的情况，最后的几个参数将有所不同（参见第 136 页的图 9-1）。

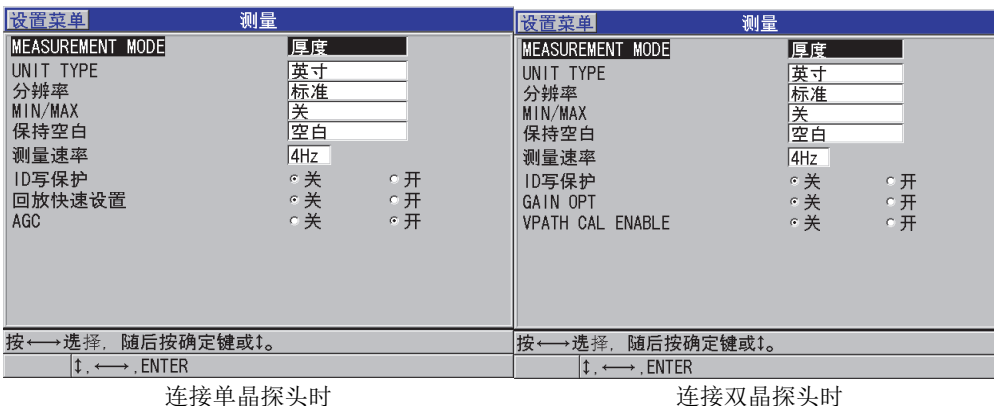


图 9-1 测量屏幕

3. 在**测量模式**中，选择以下所列的一个项目，确定仪器测量和显示的内容：
  - **厚度**：被检工件的厚度
  - **声速计**：被检工件材料的声速
  - **渡越时间**：声束在被检工件中的往返渡越时间（TOF）
4. 在**单位类型**中，选择**英寸**（英制）或**毫米**（公制）单位。  
渡越时间测量值始终以微秒为单位。
5. 在**分辨率**栏中，选择**标准**、**低**或**高**（详见第 70 页的“更改厚度分辨率”）。
6. 在**最小值 / 最大值**栏中，选择激活**最小值**、**最大值**或**两者**模式（详见第 123 页的“使用最小值，最大值或最小 / 最大厚度模式”）。
7. 在**保持空白**栏中，设定仪器在发生信号丢失（LOS）时的操作：继续显示（**保持**）上一个所测的厚度和波形；或是不保持上一个所测的厚度和波形（**空白**）。

<b>注释</b>
-----------

**最小值 / 最大值**和**保持空白**功能不可同时使用。用户必须将**最小值 / 最大值**设为关闭，才可更改**保持空白**功能。同样，必须首先将**保持空白**功能设为**空白**，才可更改**最小值 / 最大值**功能。

8. 在**测量速率**栏中，调整测量的更新率（详见第 70 页的“调整测量更新速率”）。
9. 如果想要在已包含数据的 ID 位置上保存测量读数时帮助栏中出现确认信息，则需将**ID 写保护**设为**开**（详见第 201 页的“设置 ID 写保护”）。



10. 连接单晶探头时, 将**回放快速设置**设为**开**, 可激活前四个自定义设置的快速调用功能, 调用设置的方法是按下 [**第二功能**] 和箭头键 (详见第 243 页的“快速调用单晶探头的自定义设置”)。
11. 连接单晶探头时, 将**自动增益控制** (AGC) 设为**开**, 可将测到的全部底面回波自动调整到相同的波幅。

---

提示
----

**AGC** 功能可很好地用于大多数标准测厚应用, 其默认状态为开启。在某些厚度测量应用中, 接收器增益被设为最大值或近乎最大值。在这类情况下, 应关闭 **AGC** 功能, 以防止读数不稳定。

12. 连接单晶探头时, 将**平均**设为**关**, 可关闭厚度平均功能; 将**平均**设为**开**, 可对刚测出的 5 个厚度读数进行平均操作, 或将**平均**设为 **On-QBar** (开启优质条), 在测量屏幕的下方显示优质测量 Q-bar, 以表明平均读数的稳定性。
13. 连接双晶探头时, 将 **GAIN OPT** (增益优化) 设为 **ON** (开), 可在零位校准和材料声速校准时激活增益优化功能 (详见第 80 页的“材料声速校准和零位校准”)。
14. 连接双晶探头时, 将 **VPATH CAL ENABLE** (启用 V 声程校准) 设为**开**, 便可在按下 [**校准声速**] 键时激活 V 声程校准选项 (详见第 220 页的“为非标准双晶探头创建 V 声程校正曲线”)。
15. 按 [**测量**] 键, 返回到测量屏幕。

## 9.2 配置系统参数

在**系统**屏幕中, 用户可配置 39DL PLUS 仪器的许多系统参数。

### 配置系统参数

1. 仪器显示测量屏幕时, 按 [**设置菜单**] 键。
2. 在菜单中, 选择**系统**。  
出现**系统**屏幕 (参见第 138 页的图 9-2)。

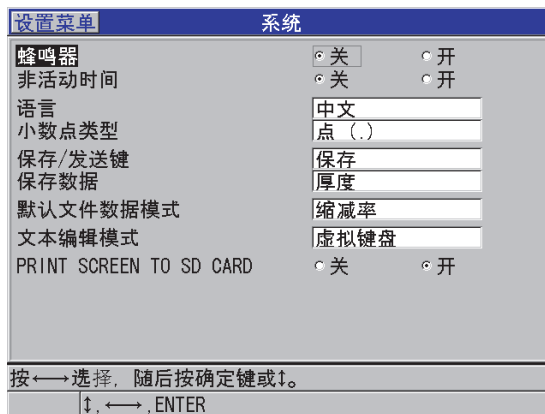


图 9-2 系统屏幕

3. 将**蜂鸣器**设为开或关  
(详见第 59 页的“设置用户界面语言及其他系统选项”)。
4. 将**非活动时间**设为开或关  
(详见第 59 页的“设置用户界面语言及其他系统选项”)。
5. 在**语言**框中, 选择所需的用户界面语言  
(详见第 59 页的“设置用户界面语言及其他系统选项”)。
6. 将**小数点类型**设为想要使用的字符 (点或逗号), 以分开整数位和小数位。
7. 将**保存 / 发送键**设为合适的选项, 以设定在按下 [ **保存 / 发送** ] 键时, 仪器对当前数据 (在**保存数据**栏中所设的数据类型) 进行的操作。可用的选项有:
  - **保存**: 将当前数据保存到内置数据记录器中。
  - **发送**: 将当前数据发送到 RS-232 端口 (要了解有关 RS-232 数据通讯的详细信息, 请参阅第 247 页的“设置 RS-232 串行通讯”)。
  - **SAVE + SEND** (保存 + 发送): 将数据保存到内置数据记录器中并发送到 RS-232 端口。

#### 注释

**保存 / 发送键**参数还会影响由可选脚踏开关触发的保存 / 发送操作。39DL PLUS 仪器无法通过 USB 通讯端口发送单个厚度数据。

8. 将**保存数据**设置为仅保存厚度测量值（**厚度**）或设置为同时保存厚度和波形（**厚度 + 波形**）。

---

<b>注释</b>
-----------

---

在保存 / 发送厚度测量值时，还可以将校准参数和设置参数一起保存或发送。

---

9. 在创建文件时，将**默认文件数据模式**设为所需的默认文件数据模式（详见第 187 页的“文件的数据模式”）。
10. 在**文本编辑模式**栏中，选择字母数字值的输入方式：使用虚拟键盘（**虚拟键盘**）或是使用传统字符轮（**传统键盘**）选择字符（详见第 55 页的“选择文本编辑模式”）。
11. 将 **PRINT SCREEN TO SD CARD**（将屏幕打印到 SD 卡）设置为**开**，这样在按下 **[ 第二功能 ]**, **[ 显示 ]** 键后，39DL PLUS 仪器便会在外置 microSD 卡上创建一个当前屏幕截图的 BMP 图像文件（详见第 261 页的“将屏幕截图发送到外置 microSD 卡”）。
12. 按 **[ 测量 ]** 键，返回到测量屏幕。

## 9.3 配置通讯

39DL PLUS 带有一个 RS-232 端口和一个 USB 端口，用于将仪器连接到计算机或诸如测径器等可选附件上。39DL PLUS 还内置蓝牙和 Wifi 功能，可实现无线连接。当 39DL PLUS 与计算机、平板电脑或手机连接时，可以发送和接收数据，也可被远程操控。

仪器的默认设置为使用 USB 通讯。用户可以选择想要使用的通讯类型以及其他通讯参数。

### 配置通讯参数

1. 仪器显示测量屏幕时，按 **[ 设置菜单 ]** 键。
2. 在菜单中，选择**通讯**。
3. 在**通讯**屏幕中（参见第 140 页的图 9-3）：

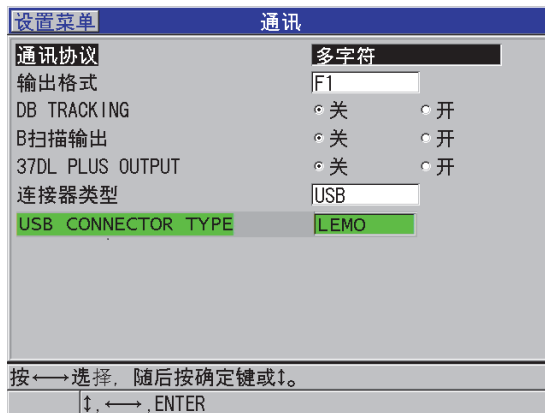


图 9-3 更改通讯参数

- a) 在**通讯协议**中，选择用于通讯的仪器远程指令设置。
- **多字符**：多字符指令，用于与运行 GageView 接口程序的计算机进行通讯。
  - **单字符**：单字符指令，通常在由外置程序通过模拟按键方式发送指令以远程操控仪器时使用。
- b) 在**输出格式**中，选择输出数据的格式（**F1**、**F2**、**F3**，……**F11**）。要了解有关可用输出格式的介绍，请参阅第 262 页的表 24 和第 263 页的表 25。

### 注释

请联系 Evident，了解更多有关以下通讯参数的信息：

- 多字符和单字符远程指令。
- 发送格式（F1，F2，F3，F4，F5，F6，F7，F8，F9，F10 和 F11）。

- c) 将**数据库跟踪**设为**开**，使仪器对先前检测中所使用的某些测量参数进行跟踪（校准设置、探头类型、增益等）。要使用这个功能，用户必须首先将先前检测的文件导入到 39DL PLUS 仪器中，并使用新的检测数据改写旧的读数。选择了数据库跟踪功能后，以下与测量相关的参数将被自动调整，以使它们与存储于当前 ID 码下的参数相匹配：
- 报警模式（开 / 关）

- 报警设置点
- 差值模式（开 / 关）
- 差值参考值
- 最小值 / 最大值模式（最小值 / 最大值 / 关）
- 扩展空白值
- 分辨率
- 单位
- 增益
- 声速
- 探头类型（仅用于用户提示）

选择了数据库跟踪功能，并将波形存储于当前 ID 码后，仪器将自动调整以下与波形相关的附加参数，使它们与那些随波形所存的参数相匹配：

- 范围
- 放大（开 / 关）
- 扩展空白位置
- 检波模式（全波、负半波、正半波、射频波）

如果数据库中的当前 ID 码下没有存储任何数据，则设置保持不变。

### 注释

即便数据库跟踪功能已被激活，用户也可以手动方式更改设置参数，为当前的 ID 码更改设置。

- d)* 将 **B 扫描输出** 设为开，便可在与 GageView 接口程序进行通讯时，输出 B 扫描数据。与其他不支持 B 扫描数据的接口程序进行通讯时，将这个参数设为关。这个参数仅适用于包含已存储的 B 扫描图像的文件。
- e)* 将 **37DL PLUS OUTPUT**（37DL PLUS 输出）设为开，39DL PLUS 便可发送与 37DL PLUS 仪器相同格式的数据，与那些为 37DL PLUS 仪器所设计的外置软件程序进行通讯。
- f)* 在 **连接类型** 栏中，选择仪器使用的通讯格式：
  - **USB**（默认）：通用串行总线，用于与运行 GageView 接口程序的计算机通讯（参阅第 245 页的“设置 USB 通讯”）。

- **RS-232:** 用于与数字式测径器和其他 RS-232 通讯设备进行通讯（参阅第 247 页的“设置 RS-232 串行通讯”）。
  - **Bluetooth**（蓝牙）：使用蓝牙可以将设备连接到另一个设备（参阅第 250 页的“设置蓝牙通讯”）。
  - **WiFi:** 通过 WiFi 可以将设备连接到计算机、平板电脑或手机（参阅第 251 页的“设置 WiFi 通讯”）。
- g) 在**波特率**栏中，设置 RS-232 数据传送率，使其与和 39DL PLUS 仪器通讯的设备相匹配。
- h) 在**连续输出**栏中，选择 39DL PLUS 通过 RS-232 通讯端口发送测量数据的速率：
- **关:** 无连续输出。
  - **开:** 输出速率由**测量**设置菜单中的**测量速率**控制（参阅第 70 页的“调整测量更新速率”）。
  - **5 秒平均:** 每隔 5 秒输出一个平均厚度读数。
  - **10 秒平均:** 每隔 10 秒输出一个平均厚度读数。

---

<b>注释</b>
-----------

其他 RS-232 参数是固定的（字长 = 8，停止位 = 1，奇偶性 = 无）。

---

4. 按 [ **测量** ] 键，返回到测量屏幕。

---

## 10. 使用高级测厚功能

---

39DL PLUS 具有多项高级测厚功能，使仪器具有更强的通用性。本章介绍如何使用这些高级功能。

### 10.1 在使用双晶探头和 E110 EMAT 探头时调整增益

39DL PLUS 仪器在默认情况下自动将增益设置为一个优化的值，以获得最精确的测量值。这个功能非常适用于大多数腐蚀测量应用。

在某些特殊情况下，用户可能需要手动调整增益，才能获得正确的厚度测量值。例如，在高温测量时，通常会建议用户提高增益值。

---

<b>注释</b>
-----------

Evident 建议，手动调节增益的操作只能由可以分析并理解波形图像的有经验的操作人员完成。

---

连接了 D79X 系列双晶探头和 E110 EMAT 探头时，用户按下 [增益] 键，便可手动调整增益。以分贝（dB）表示的增益值会出现在显示屏的右下角区域（参见第 144 页的图 10-1）。

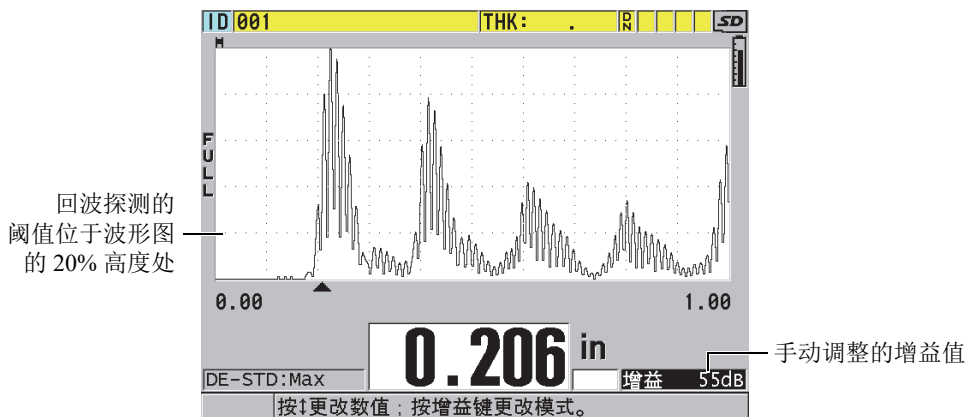


图 10-1 手动调整增益

手动增益调整功能被激活后，还会更改回波在波形图中的显示方式。默认的自动增益功能使所测到的回波峰值始终出现在图中，因此无论信号的强弱或增益的大小，用户都能随时观察所测得的回波位置。当用户手动调节增益时，所显示的回波高度将在接收器输出的位置上随着实际回波的波幅按比例变化，从而使用户随时观察到增益的变化。

用于厚度计算的峰值探测阈值在波形图的 20% 高度处，即基线上方的第一条栅格线，如第 144 页的图 10-1 中所示。所测回波的峰值波幅必须达到或大于阈值，才可用于厚度计算。

## 查看、恢复或更改增益值

- 按 **[增益]** 键，查看当前的自动增益值。  
增益值出现在显示屏的右下角区域。图中的波形会显示波幅随增益模式而发生的成比例的变化。
- 按 **[▲]** 或 **[▼]** 键，以  $\pm 1$  dB 的步距，调整增益。  
增益值和回波高度会相应得到更改。
  - 当应被探测到的回波峰值波幅低于波形图高度的 20% 时，应提高增益值。这样做可以防止测厚仪读出过高的数值，因为忽略了一个底面回波，会对正确的厚度测量两次（加倍）。
  - 当噪波峰值高于波形图的 20% 高度时，应降低增益值。这样做可防止仪器探测到噪波的峰值，而没有探测到正确的底面回波。



3. 再次按 **[增益]** 键, 恢复上一次所设置的增益。
4. 再次按 **[增益]** 键, 返回到自动调整回波高度的模式。  
**增益**栏区域如果为空白, 则表明仪器处于默认的自动增益模式。

## 10.2 使用双晶探头时调整扩展空白



### 注意

Evident 建议, 扩展空白参数只能由熟知被测材料声学属性的有经验的操作人员使用。如果对扩展空白使用不正, 则会导致仪器误读较薄材料的厚度。

一般情况下, 39DL PLUS 仪器会寻找那些厚度接近于零的回波。但在一些特殊情况下, 比如对于近表面高度腐蚀、铝材、内部缺陷或分层缺陷等区域所生成的回波, 测厚仪可能会误读为薄厚度。如果这些回波大于探测到的底面回波, 则手动增益调整 (参阅第 143 页的“在使用双晶探头和 E110 EMAT 探头时调整增益”) 无法防止这类误读。但是, 扩展空白参数可在 39DL PLUS 波形图的起始部分定义一个扩展空白区域, 在这段区域仪器不会进行回波探测, 从而可防止得到错误的测量值。

### 使用扩展空白

1. 按 **[波形调整]** 键。  
波形调整参数及其参数值出现在测量屏幕中 (参见第 146 页的图 10-2)。
2. 如有必要, 使用 **[▲]** 和 **[▼]** 键, 选择**扩展空白**。  
扩展空白功能已被激活, 但最初时, 其值为零。测厚仪仍显示测量屏幕。
3. 用 **[▶]** 或 **[◀]** 键分别增加或减少空白值, 直到将起始部分中不想要的回波都排除在检测范围之外。  
出现在波形图上方的扩展空白水平条表明扩展空白的长度 (参见第 146 页的图 10-2)。

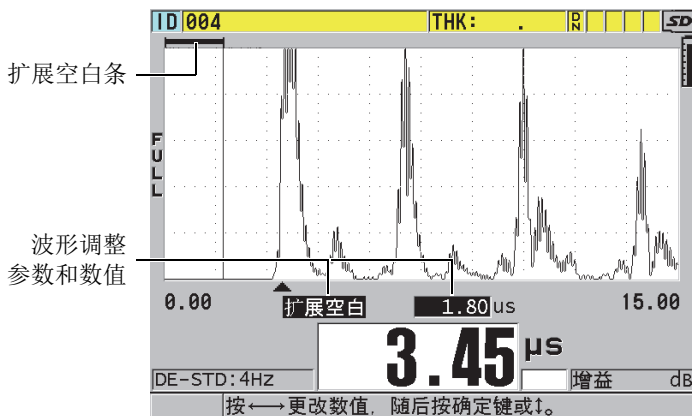


图 10-2 调整扩展空白长度

- 要关闭扩展空白功能，只需使用 [◀] 键，将扩展空白值降低到零。

#### 注释

如果扩展空白被移动时，测量点发生变化，则回波的高度会发生变化。这是因为在常规波形显示模式下，39DL PLUS 会尝试调整高度。

测厚仪还要辨认回波的起始位置，以期获得最精确的测量值。如果扩展空白被定位在一个回波之中，而不是回波的左边，则测厚仪无法进行精确测量。

## 10.3 B 扫描

B 扫描是厚度读数的横截面图。39DL PLUS 仪器可获取并显示 B 扫描数据（参见第 147 页的图 10-3）。B 扫描功能被激活后，厚度读数的剖面图会累计起来，并可在屏幕上滚动显示。仪器采集到 B 扫描后，用户可将图像冻结在屏幕上，并查看所记录的厚度值。

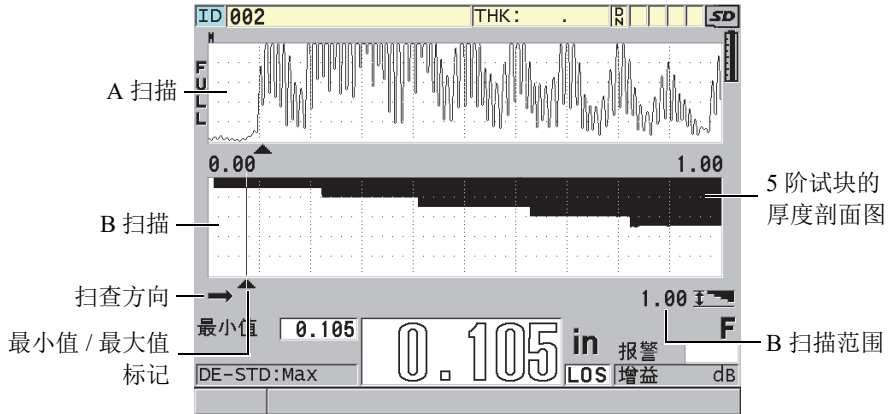


图 10-3 5 阶试块的 B 扫描示例

B 扫描功能运行时，用户可保存单个厚度读数，保存当前 B 扫描屏幕（包含全部厚度值），或保存整个扫描（多达 10000 个读数）（参阅第 152 页的“保存 B 扫描、A 扫描或厚度读数”）。

按下 [ 设置菜单 ] 键，然后在菜单中选择 **B 扫描**，可以访问 **B 扫描** 屏幕，并在 B 扫描屏幕中激活和配置 B 扫描。

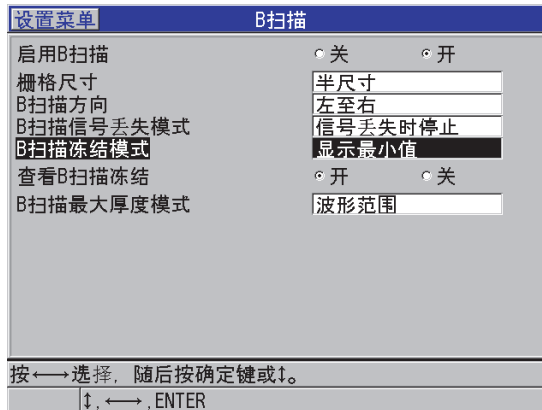


图 10-4 更改 B 扫描参数

**B 扫描**屏幕中包含以下参数:

### 栅格尺寸

确定 B 扫描的尺寸, 有以下两个选项 (参见第 148 页的图 10-5):

#### 半尺寸

显示一半高度的 A 扫描波形和一半高度的 B 扫描。

#### 全尺寸

在整个波形图区域内显示 B 扫描。

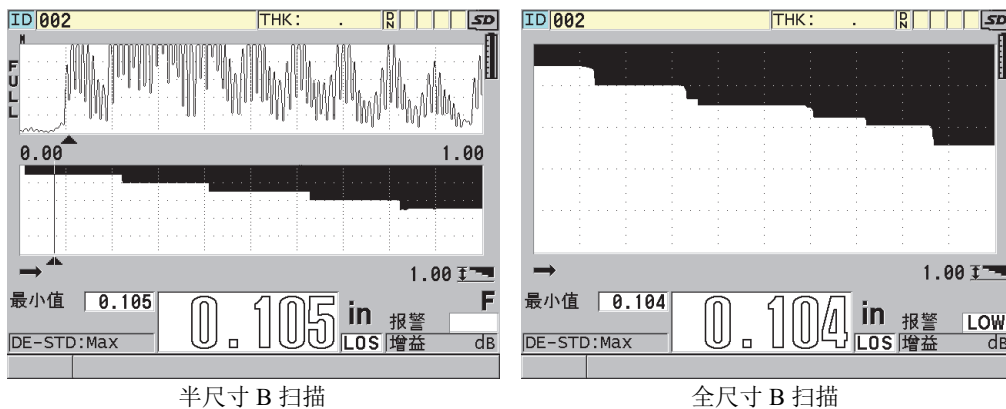


图 10-5 半尺寸和全尺寸的 B 扫描

### B 扫描方向:

根据探头移动的方向, 选择 B 扫描方向。一个扫描方向箭头会出现在 B 扫描显示屏的左下方, 表明探头移动的方向 (参见第 149 页的图 10-6)。数据以相反的方向出现在屏幕上。

#### 从左至右

探头从左到右扫描工件时, 数据首先出现在屏幕的右端, 然后向左滚动。

#### 从右至左

探头从右至左扫描工件时, 数据首先出现在屏幕的左端, 然后向右滚动。

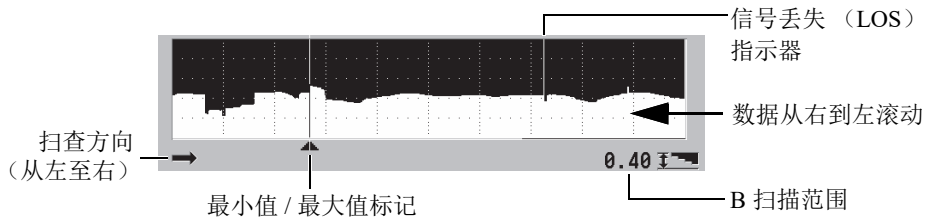


图 10-6 B 扫描的组成部分

### B 扫描信号丢失模式

确定信号丢失 (LOS) 时 B 扫描的操作方式。

#### 信号丢失时停止

当信号丢失时，B 扫描将停止滚动。当仪器恢复测量时，B 扫描中会出现一条细空白竖线，表明发生过一次信号丢失事件（参见第 149 页的图 10-6）。

#### 信号丢失时继续

当信号丢失时，B 扫描继续滚动。

### B 扫描冻结模式

确定在 B 扫描激活时按下 [冻结] 键后，仪器将显示的 A 扫描波形和厚度读数的类型。

#### 显示最小值

显示在扫描过程中采集到的最小读数的波形和厚度值。

#### 显示最大值

显示在扫描过程中采集到的最大读数的波形和厚度值。

#### 显示当前值

显示在按下 [冻结] 键之前的最后一个厚度读数。

### B 扫描冻结查看

当开启这个功能且 B 扫描被激活时，按 [冻结] 键可在查看模式下冻结 B 扫描图像。在这个模式下，以竖线形式显示的查看标记将会出现，表明所显示厚度的位置（参见第 150 页的图 10-7）。根据用户所选择的 **B 扫描冻结模式** 选项，所显示的厚度为最小值、最大值或当前厚度值。39DL PLUS 会同时显示厚度值和对应的波形。使用 [◀] 和 [▶] 键，可移动查看标记，并读取位于查看标记处的厚度。

## 提示

若最小值或最大值移到了 B 扫描显示屏之外，按 [冻结] 键，可使 B 扫描和最小值或最大值厚度处的查看标记居中。

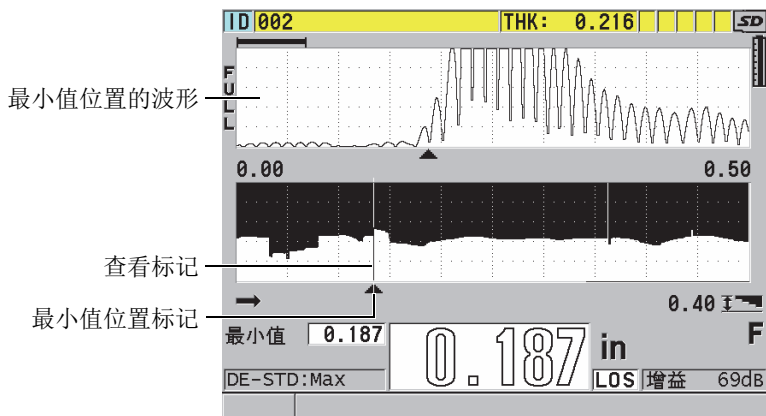


图 10-7 B 扫描冻结查看屏幕的组成部分

### B 扫描最大厚度模式:

设定 B 扫描的纵向标度，有以下两个选项：

#### A 扫描范围

纵向标度的上限和下限对应于 A 扫描显示范围的起点和终点。

#### 指定厚度

纵向标度的上限对应零值，其下限是用户在所出现的 **B 扫描最大厚度** 参数中输入的值。所允许的范围为 0.00 毫米到 635.00 毫米。

---

注释
----

当 **B 扫描最大厚度** 被设为 **A 扫描范围** 时，Evident 不建议使用 A 扫描放大功能。放大功能会持续调整 A 扫描范围的起点和终点，从而会使 B 扫描图像中的标度随着厚度的变化而改变。

---

### 10.3.1 使用 B 扫描

以下步骤介绍如何激活并使用 B 扫描功能。

#### 使用 B 扫描

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [ **设置菜单** ] 键。
2. 在菜单中，选择 **B 扫描**。
3. 在 **B 扫描** 屏幕中，将 **启用 B 扫描** 设为开，并将其他 B 扫描参数配置为想要的数值（参阅第 146 页的“B 扫描”）。
4. 按 [ **测量** ] 键，返回到测量屏幕，此时 B 扫描已被激活。  
采集到第一个信号未丢失的读数后，B 扫描即开始绘制材料的截面图。
5. 停止采集 B 扫描数据：  
按 [ **冻结** ] 键。  
或者  
当 **B 扫描信号丢失模式** 被设为 **信号丢失时停止** 时，只需将探头从被测材料上移开。
6. B 扫描被冻结时，如果 **查看 B 扫描冻结** 被设为开，则使用 [ **◀** ] 和 [ **▶** ] 键移动查看标记，并读取对应于标记位置的厚度值。
7. 再次按 [ **测量** ] 键，可重置 B 扫描，并开始绘制新的 B 扫描。
8. 有关如何保存 B 扫描数据的详细信息，请参阅第 152 页的“保存 B 扫描、A 扫描或厚度读数”。

## 10.3.2 使用 B 扫描报警模式

用户可指定 B 扫描的低报警和高报警参考值，并可将视听报警功能设为开或关。B 扫描报警模式与标准报警模式相似（参阅第 125 页的“使用报警”），不同的是只要报警参考值处于 B 扫描厚度范围内，B 扫描栅格中就会出现报警线段。在冻结 B 扫描的查看模式中查看 B 扫描厚度时，报警仍然会起作用。

### 使用 B 扫描报警模式

1. 激活并配置 B 扫描（参阅第 151 页的“使用 B 扫描”）。
2. 仪器显示测量屏幕时，按 [ 设置菜单 ] 键。
3. 在菜单中，选择报警。
4. 在报警屏幕中：
  - a) 将启用报警设为开。
  - b) 将报警模式设为 B 扫描。
  - c) 输入所需的低报警和高报警值。
5. 按 [ 测量 ] 键，返回到测量屏幕。
6. 红色的报警水平线会出现在 B 扫描中（参见第 129 页的图 8-5）。

## 10.3.3 保存 B 扫描、A 扫描或厚度读数

使用 B 扫描功能时，39DL PLUS 仪器可进行以下操作：

- 在 B 扫描运行的过程中，保存当前的厚度读数。
- 在冻结的 B 扫描中，保存任何可被查看的厚度读数。
- 保存一个 B 扫描屏幕中的所有厚度读数（600 个读数），以及一个被冻结 B 扫描中的最小或最大厚度读数。
- 保存一个 B 扫描屏幕中的所有厚度读数（600 个读数），以及一个被冻结 B 扫描中的最小或最大厚度读数及波形。
- 保存一个完整的 B 扫描历史记录，包含多达 10000 个厚度读数、最小或最大厚度读数和波形，以及被冻结的 B 扫描。

### 当 B 扫描运行时，保存实时厚度读数

- ◆ 按 [ 保存 / 发送 ] 键。



## 保存冻结的 B 扫描中任何被查看的厚度读数

1. B 扫描运行时, 按 [ 冻结 ] 键, 进入查看模式。
2. 使用 [◀] 和 [▶] 键, 查看冻结 B 扫描中的任何厚度。
3. 按 [ 保存 / 发送 ] 键, 将查看标记位置的厚度值保存到数据记录器中。

## 保存冻结 B 扫描中的最小或最大厚度读数

1. 将 B 扫描冻结模式设为显示最小值或显示最大值。  
仪器显示最小或最大厚度值, 及其对应的波形。
2. B 扫描运行时, 按 [ 冻结 ] 键, 进入查看模式。
3. 显示最小或最大厚度值时, 按 [ 保存 / 发送 ] 键。

## 将冻结的 B 扫描和最小或最大 A 扫描一起保存

1. 将 B 扫描冻结模式设为显示最小值或显示最大值。  
仪器显示最小或最大厚度值, 及其对应的波形。
2. 在 B 扫描运行时, 按 [ 冻结 ] 键, 进入查看模式。
3. 当仪器显示最小或最大厚度值时, 按 [ 第二功能 ], [ 保存 / 发送 ] (波形) 键。

## 保存整个 B 扫描 (B 扫描历史记录)

1. B 扫描运行或冻结时, 按 [ 第二功能 ], [ 保存 / 发送 ] (波形) 键。  
保存 B 扫描历史记录? 信息出现在帮助文本栏中。
2. 选择是或否:  
是  
保存整个 B 扫描历史记录, 包含最小或最大厚度值及其对应的波形。  
否  
保存当前 B 扫描屏幕和波形。

### 注释

将 B 扫描屏幕保存到数据记录器时，测厚仪可保存显示屏上出现的 600 个数据点处的厚度值。在 ID 查看过程中，可以查看所保存 B 扫描中的所有厚度值。调用所保存的 B 扫描，并使用 [◀] 和 [▶] 键，查看每个厚度读数。

### 注释

用户最多可将 10000 个厚度读数保存至 B 扫描中。当厚度点达到了 10000 的最大数量时，仪器会提示用户保存 B 扫描历史记录，或在不保留 B 扫描的情况下重置 B 扫描。

## 10.4 DB 栅格

数据库栅格（DB 栅格）表现为一个由二维数据构成的表格。这个表格可使用户在栅格的任意方向上自由移动，而无需按照预置的 ID 码顺序移动。用户使用箭头键，可以更方便地移动到任何一个位置，而不是自动递增到下一个 ID 位置。仪器可同时显示 A 扫描、DB 栅格和厚度读数（参见第 154 页的图 10-8）。用户可配置栅格中的单元格，使用不同的数据单元格标志和背景色表示厚度读数所处的范围。

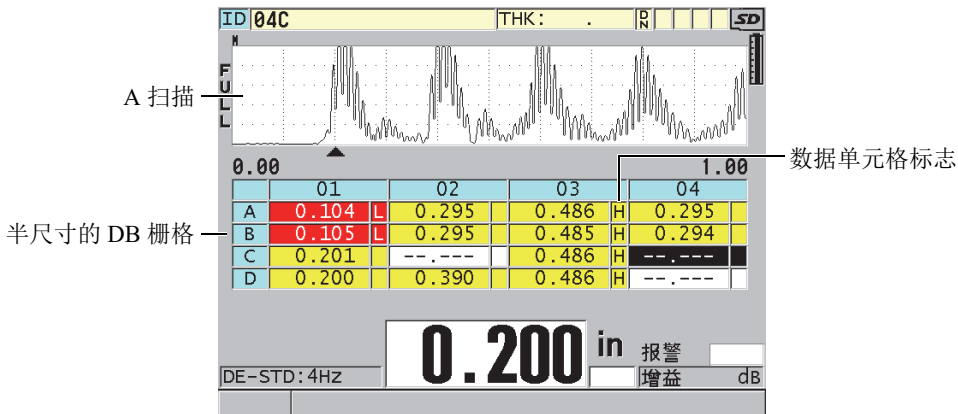


图 10-8 半尺寸 DB 栅格示例

## 10.4.1 激活和配置 DB 栅格

用户须从 **DB 栅格** 屏幕中激活并配置 DB 栅格选项。

### 激活和配置 DB 栅格

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [ **设置菜单** ] 键。
2. 在菜单中，选择 **DB 栅格**。
3. 在 **DB 栅格** 屏幕中（参见第 155 页的图 10-9），执行以下操作步骤：

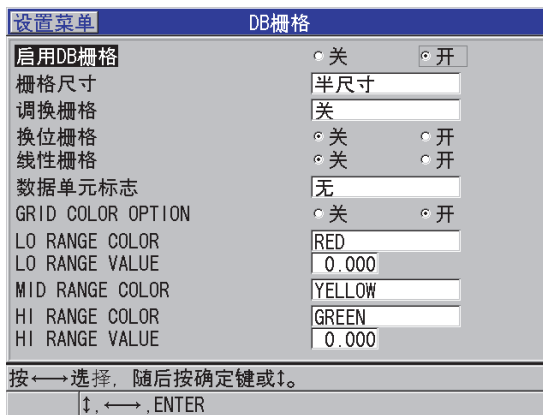


图 10-9 更改 DB 栅格参数

4. 将启用 **DB 栅格** 设为开，激活 DB 栅格。
5. 将**栅格尺寸**设为所需的数据库栅格尺寸选项（参见第 156 页的图 10-10）：

#### 半尺寸

显示半屏 A 扫描波形和半屏数据库栅格。最多可显示 5 行栅格。

#### 全尺寸

在整个屏幕上显示数据库栅格。最多可显示 11 行栅格。

### 注释

在这两种选项中，栅格的列数会受到列标签的长度及单元格是否带有标志的影响，因此列数会有所变化。

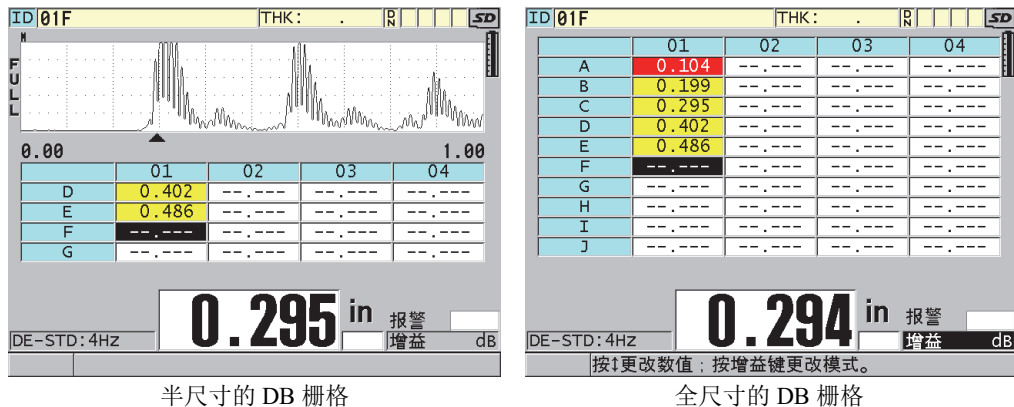


图 10-10 半尺寸和全尺寸的 DB 栅格示例

6. 将**换位栅格**设为开，可使栅格中的行和列互换（参见第 156 页的图 10-11）。

	A	B	C	D
01	---	---	---	---
02	---	---	---	---
03	---	---	---	---
04	---	---	---	---

	01	02	03	04
A	---	---	---	---
B	---	---	---	---
C	---	---	---	---
D	---	---	---	---

图 10-11 栅格换位示例

### 注释

如果最初建立文件时没有使用**换位栅格**值，则 ID 编码会按指定的顺序增量。

7. 将**线性栅格**设为开，在线性化的表格中显示栅格 ID（参见第 157 页的图 10-12）。

ID	THICKNESS
A01	--.---
A02	---.---
A03	---.---
A04	---.---

图 10-12 线性 DB 栅格示例

8. 将**数据单元标志**设为可选项中的一个，以在数据库栅格中的每个数据单元格中显示一个单个数据标志。数据单元格标志是出现在数据单元格中的厚度值右侧的小框中的一个字母（参见第 154 页的图 10-8）。可用的选项有：

无

无数据单元格标志出现。

**最小值 / 最大值**

“m”代表最小厚度。

“M”代表最大厚度。

**报警**

“L”代表任何低报警状态，它可以是标准低报警或先前厚度报警。

“H”代表任何高报警状态。

**A 扫描**

“W”代表波形和厚度值一起被保存。

9. 将**栅格颜色选项**设为开，以为栅格单元格的背景使用代表低、中和高范围的颜色。
10. 将 **LO RANGE COLOR**（低范围颜色）设为所需的单元格背景颜色（**红色、黄色或绿色**）。当单元格中的厚度值小于 **LO RANGE VALUE**（低范围值）时，背景将显示为所设的颜色。
11. 将 **MID RANGE COLOR**（中范围颜色）设为所需的单元格背景颜色（**红色、黄色或绿色**）。当单元格中的厚度值位于 **LO RANGE VALUE**（低范围值）和 **HI RANGE VALUE**（高范围值）之间时，背景将显示为所设的颜色。
12. 将 **HI RANGE VALUE**（高范围颜色）设为所需的单元格背景颜色（**红色、黄色或绿色**）。当单元格中的厚度值高于 **HI RANGE VALUE**（高范围值）时，背景将显示为所设的颜色。

## 10.4.2 更改 DB 栅格中被加亮显示的单元格

用户可使用箭头键，轻松移动到 DB 栅格中所选的单元格。

### 更改 DB 栅格中加亮显示的单元格

1. 激活并配置数据库栅格（参阅第 155 页的“激活和配置 DB 栅格”）。
2. 仪器显示检测屏幕时，按 [ 标识码 ] 键。
3. 在 ID 查看屏幕中（参见第 158 页的图 10-13）：
  - a) 使用 [ ▲ ], [ ▼ ], [ ◀ ] 和 [ ▶ ] 键加亮显示所需的单元格。
  - b) 按 [ 第二功能 ], [ ▲ ] 键，跳至文件中最后一个 ID 位置。
  - c) 按 [ 第二功能 ], [ ▼ ] 键，跳至文件中第一个 ID 位置。
  - d) 随时可以按 [ 标识码 ] 键，编辑正在显示的 ID 位置。

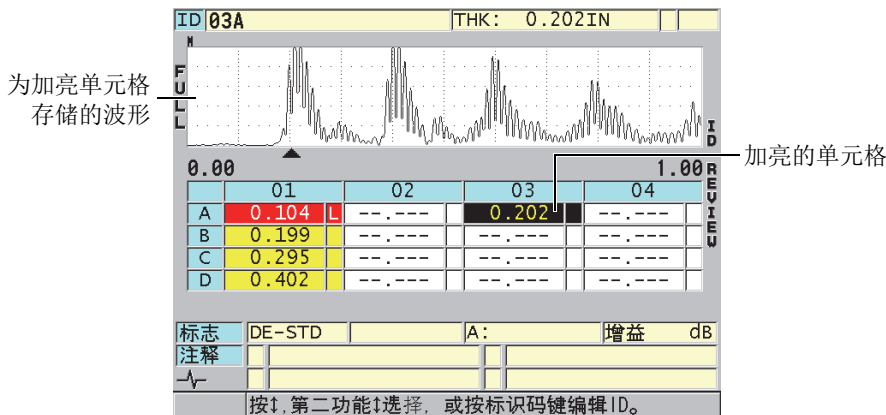


图 10-13 ID 查看屏幕中被加亮显示的 DB 栅格单元格

4. 按 [ 测量 ] 键，返回到测量屏幕，此时当前 ID 码已更改为 ID 查看屏幕中所选 ID 码位置。  
或者  
按 [ 第二功能 ], [ 测量 ] 键，不更改当前 ID 码，而返回到测量屏幕。当前 ID 位置是测量屏幕中的最后一个激活 ID 位置。

### 10.4.3 在 DB 栅格中保存厚度读数

#### 在 DB 栅格中保存厚度读数

1. 激活并配置 DB 栅格（参阅第 155 页的“激活和配置 DB 栅格”）。
2. 移动到所需的 DB 栅格单元格（参阅第 158 页的“更改 DB 栅格中被加亮显示的单元格”）。
3. 当测量屏幕上显示厚度值时，按 [保存 / 发送] 键，保存厚度值。

或者

按 [第二功能]，[保存 / 发送]（波形）键，保存厚度值和波形。

显示的厚度值和设置信息将被存储在当前 ID 位置，即栅格中加亮显示的单元格位置。如果按 [保存 / 发送] 键时，厚度显示为空白，则仪器储存的是“--.--”，而非数值。

ID 码会自动更新到序列中的下一个 ID 码。新的 ID 码在 ID 栏中显示，其单元格也在栅格中被加亮显示。如果 ID 码无法更新，则仪器会发出长蜂鸣声，并且会出现一条提示信息，说明 ID 码无法更新的原因。在此情况下，显示屏中的 ID 码保持不变。

### 10.4.4 在 DB 栅格中查看插入的或附加的单元格

用户可在 DB 栅格中插入或附加一个单元格。为保持栅格的原有格式，被插入或附加的单元格不会出现在栅格中。但是，后面有插入或附加单元格的单元格会显示灰色阴影背景（参见第 159 页的图 10-14）。

带有插入或附加单元格的单元格

	01	02	03	04
A	0.104 L	---	0.202	---
B	0.199	---	---	---
C	0.295	---	---	---
D	0.402	---	---	---

图 10-14 插入单元格的示例

#### 在 DB 栅格中查看插入或附加的单元格

1. 激活并配置 DB 栅格（参阅第 155 页的“激活和配置 DB 栅格”）。
2. 按 [标识码] 键，并使用箭头键，将光标移动到要查看的带阴影的单元格上。

- 按 **[放大]** 键。  
栅格将更改为线性视图，并显示被插入或附加的 ID 码（参见第 160 页的图 10-15）。

被插入的单元格

ID	THICKNESS	
01A	0.104	L
01B	0.199	
01BB	0.200	
01C	0.295	

图 10-15 被插入单元格的放大示例

- 再次按 **[放大]** 键，返回到常规 DB 栅格视图。

## 10.5 配置平均值 / 最小值测量

用户可使用平均值 / 最小值测量功能，将几个连续厚度读数中的平均值或最小值保存到数据记录器中。

### 配置平均值 / 最小值测量选项

- 仪器显示测量屏幕时，按 **[设置菜单]** 键。
- 在菜单中，选择**平均值 / 最小值**。
- 在**平均值 / 最小值**屏幕中（参见第 161 页的图 10-16）：
  - 将**启用 AVG/MIN**（平均值 / 最小值）设为**开**，激活平均值 / 最小值测量功能。
  - 将**模式**设为**平均值**，计算几个连续厚度读数的平均值；或设为**最小值**，计算几个连续厚度读数的最小值。
  - 将**厚度值数量**设为序列中厚度值的数量（如 **2**、**3**、**4**）。



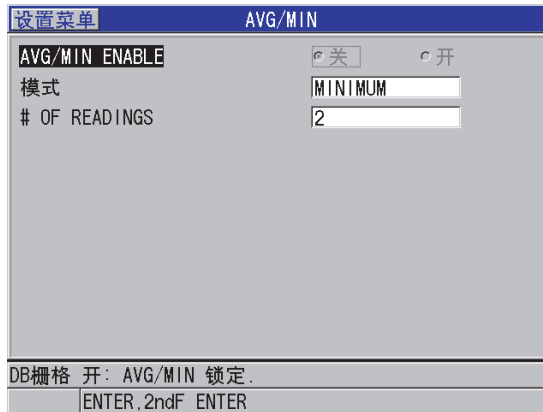


图 10-16 打开平均值 / 最小值测量对话框

- 按 [ 测量 ] 键，返回到测量屏幕。

## 10.6 平均值 / 最小值测量的操作

仪器显示测量屏幕且平均值 / 最小值测量开启时，最后几次测量的厚度值（最多达四个），及其平均值或最小值，会出现在当前厚度值的上方（参见第 162 页的图 10-17）。

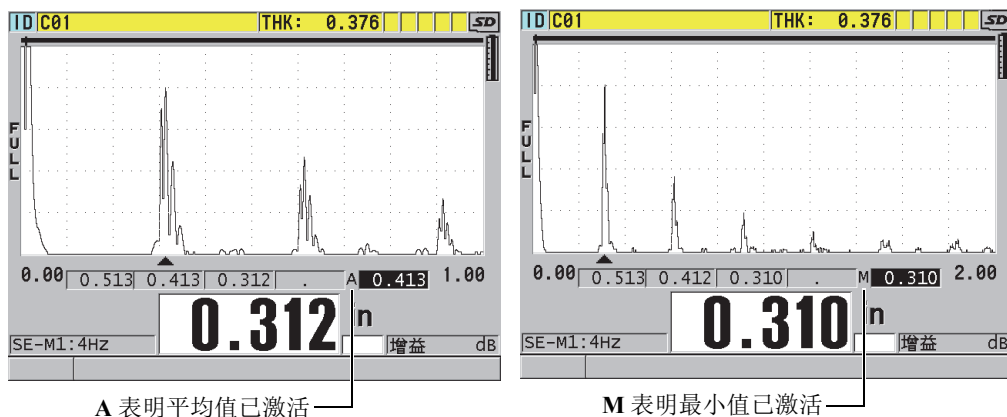


图 10-17 平均值 / 最小值已激活的测量屏幕示例

## 使用平均值 / 最小值测量方法获得厚度读数

1. 激活并配置**平均值 / 最小值**功能（参阅第 160 页的“配置平均值 / 最小值测量”）。
2. 将探头耦合到材料上。  
厚度值出现在显示屏上。
3. 按 **[保存 / 发送]** 键，在最左边的厚度框中显示厚度读数。  
每次按下 **[保存 / 发送]** 键后，当前厚度读数出现在移动到右侧的下一个阴影框中，同时仪器自动计算厚度读数的最小值或平均值，并将其显示在最右边的框中。
4. 若用户希望替换读数，则使用 **[◀]** 和 **[▶]** 键，切换加亮显示的框，并按 **[保存 / 发送]** 键保存新读数。
5. 当最小值或平均值的框被加亮显示时，最后一次按 **[保存 / 发送]** 键，将这个数值保存到数据记录器的当前 ID 位置，并清除其他框中的数据。

或者

按 **[测量]** 键，清除所有框中数据，且不将数据保存到数据记录器中。

## 10.7 使用温度补偿

39DL PLUS 可以补偿因温度变化而引起的声速变化。例如当试块处于室温下，而实际被测材料会处于较高的温度环境时，这个功能会很有用。

使用温度补偿功能时，用户可以华氏或摄氏单位输入校准试块的温度。用户可以手动输入一个固定的高温值，或手动输入当前 ID 位置的温度，或从可选的温度探头上自动读取温度。

对于大多数钢材，温度每变化 55°C（100°F）时，声速变化约为 1%。以下是用于补偿因温度造成的声速变化的公式。

$$\text{Temperature corrected thickness} = \text{MTI} \times V_0 \times (1 + (k \times (T_1 - T_0)))$$

其中：

Temperature corrected thickness = 根据温度校正的厚度

MTI = 所测的时间间隔

$V_0$  = 校准过的试块声速

$T_1$  = 当前材料温度

$T_0$  = 校准时的温度

$k$  = 温度系数（一般情况下，摄氏单位时为 -0.00018；华氏单位时为 -0.0001）

使用摄氏单位时温度系数为 -0.00018，表示温度每变化 55°C，声速变化 1%。使用华氏单位时温度系数为 -0.0001，表示温度每变化 100°F，声速变化 1%。

## 使用温度补偿

1. 按 **[ 设置菜单 ]** 键。
2. 在菜单中，选择**温度补偿**。
3. 在**温度补偿**屏幕中（参见第 164 页的图 10-18）：
  - a) 将**启用温度补偿**设为**开**，激活温度补偿功能。
  - b) 将**度数单位**设为所需的温度单位（**华氏或摄氏**）。
  - c) 将**校准温度**设为用于校准的试块的温度。可设定的温度范围为 -10°C ~ 500°C。
  - d) 将**温度系数**设为所需的值（一般情况下，对于钢材，摄氏单位时为 -0.00018；华氏单位时为 -0.00010）
  - e) 将**当前温度**设为当前被测工件的温度。

**注释**

使用 [▶] 或 [◀] 箭头键将光标移到 “+” 或 “-” 标记上，然后用 [▲] 和 [▼] 箭头键更改标记，便可设定负值的标记。

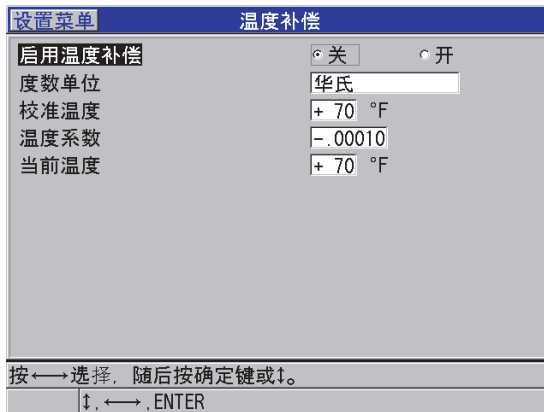


图 10-18 温度补偿屏幕

- 按 [测量] 键，返回到测量屏幕，此时温度补偿已激活（参见第 165 页的图 10-19）。  
所测的厚度已经基于**校准温度**、**当前温度**和**温度系数**参数值，得到了温度补偿。

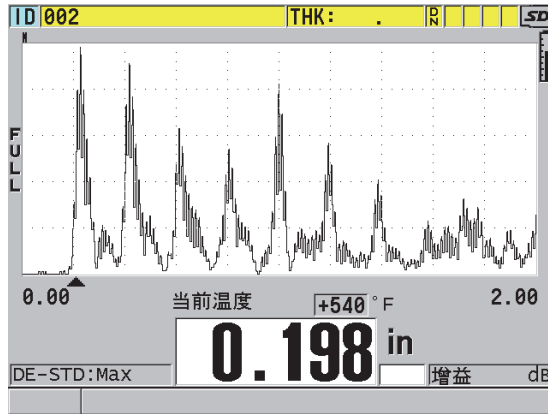


图 10-19 温度补偿数据的显示

5. 当温度补偿功能被激活时，如果被测工件的温度已改变，用户可以使用如下方法，快速更改**当前温度**：
- 按 [ 第二功能 ]， [ 回放探头设置 ] (参考值) 键。
  - 在**当前温度**屏幕中，输入新的当前温度值。

#### 注释

厚度和当前温度值都被保存在内置数据记录器中。



# 11. 使用数据记录器

本章说明如何使用 39DL PLUS 仪器的内部数据记录器对数据进行管理。

## 11.1 数据记录器

39DL PLUS 仪器的数据记录器为一个基于文件的系统，一次只可打开一个文件。当前文件会在一个厚度测量位置 ID 处存储一个测量值。每次按 [保存 / 发送] 键时，所显示的测量值就被保存到当前文件中当前的 ID 位置。ID 码会为下一个测量值自动递增为另一个码。按 [文件] 键后，当前文件的名称会出现在菜单上方的 ID 栏中（参见第 167 页的图 11-1）。

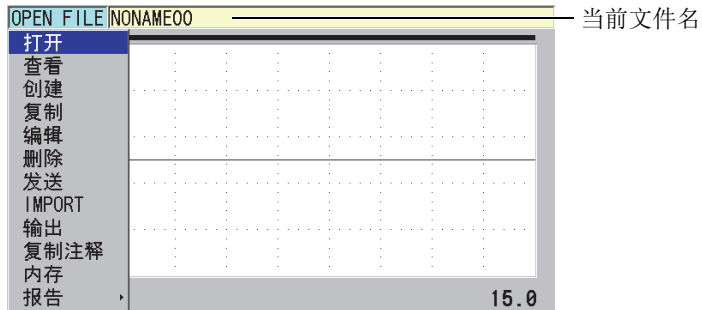


图 11-1 当前文件名称出现在 ID 栏中

文件中还包含了标题参数，用户可以定义这些标题参数，以便更好地说明文件的内容。用户还可定义文件中的注释，为某个 ID 或一系列 ID 添加最多 4 条注释。在文件中，用户可设定 ID 范围，选择数据格式，并选择被保存的数据。第 168 页的表 10 中简要介绍了文件的内容，并表明相关详细信息所在的章节。

表 10 文件内容概述

内容	说明	可参阅的章节
标题	额外参数，用于说明文件的内容和获得数据的背景信息。	第 170 页的“创建数据文件”
测量数据	根据预定义的 ID 码排列，ID 码的编排取决于文件的类型。	第 171 页的“数据文件类型”
	根据文件数据模式定义数据格式。	第 187 页的“文件的数据模式”
	保存的数据（带有波形或不带波形的厚度测量值），使用设置菜单进行配置。	第 84 页的“保存数据”
注释	在注释表格中居中。	第 196 页的“注释”
	与一个 ID 或一系列 ID 相关。	第 198 页的“将注释添加到一个 ID 码或某一范围的 ID 码上”

用户可根据测量屏幕顶部 ID 栏中的信息识别数据记录器参数（参见第 168 页的图 11-2）。

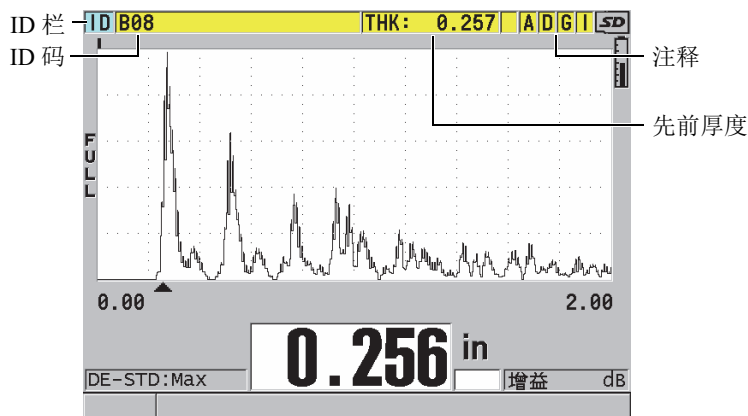


图 11-2 识别数据记录器参数



39DL PLUS 在存储每个测量值时，还会存储有关测量条件的完整说明。第 169 页的表 11 介绍了这些与每个厚度读数及其波形一同存储的附加信息。

**表 11 与数据一同存储的附加信息**

测量方面	波形方面
文件名 文件标题数据 标识符 单位（毫米或英寸） 信号丢失（LOS） 差值模式 差值参考值 报警模式 报警状态 报警设置点 最小值或最大值模式 最小值或最大值读数 声速 分辨率 探头设置编码及信息 涂层厚度 （当穿透涂层功能激活时） 温度 （当温度补偿功能激活时） 氧化层厚度 （当氧化层测量功能激活时）	放大状态 水平轴端点 探测标记位置 延迟 范围 检波模式

在内存中，用户可存储大约 792000 个不带有波形的厚度值，或约 20000 个带有波形的厚度值。用户还可使用可选的外置 microSD 存储卡，增加存储容量。可用于 39DL PLUS 仪器的外置 microSD 卡的最大容量为 32 GB。

使用数据记录器，用户可轻松地创建数据文件（参阅第 170 页的“创建数据文件”），对文件进行一系列的操作（参阅第 188 页的“进行与文件有关的操作”），管理注释（参阅第 196 页的“注释”），并对数据进行操作（参阅第 201 页的“设置 ID 写保护”）。

## 11.2 创建数据文件

以下说明在 39DL PLUS 仪器中创建数据文件的步骤。

### 注释

还可在使用 GageView 接口程序的计算机中创建 39DL PLUS 的数据文件。详见《GageView 接口程序 — 用户手册》（手册编号：910-259-EN [U8778347]）。

### 创建数据文件

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [文件] 键。
2. 在菜单中，选择**创建**。
3. 在**创建**屏幕中（参见第 171 页的图 11-3）：
  - a) 在**文件名**参数中，输入想要的文件名，文件名最多含 32 个字符。
  - b) 在**说明**参数中，输入对文件内容的说明（选填）。
  - c) 在**检测员 ID**中，输入检测人员的识别信息（选填）。
  - d) 在**地点注释**参数中，输入测量地点的识别信息（选填）。
  - e) 为应用选择适当的**数据文件类型**（详见第 171 页的“数据文件类型”）。
  - f) 为应用选择适当的**文件数据模式**（详见第 187 页的“文件的数据模式”）。
  - g) 将**删除保护**模式设为**开**或**关**。  
删除保护功能将文件锁定，因此无法删除文件。要删除文件，用户可使用文件编辑功能解除对文件的锁定。
  - h) 根据所选的**文件类型**，参照以下不同的小节，完成余下的文件创建步骤：
    - **递增型** 参阅第 172 页的“递增型数据文件类型”
    - **序列型** 参阅第 174 页的“序列型数据文件类型”
    - **序列 + 自定义点** 参阅第 175 页的“带自定义点的序列型数据文件类型”
    - **2D 栅格** 参阅第 176 页的“2D 栅格数据文件类型”
    - **2D+ 自定义点** 参阅第 180 页的“带自定义点的 2D 栅格数据文件类型”
    - **3D 栅格** 参阅第 182 页的“3D 栅格数据文件类型”
    - **锅炉** 参阅第 183 页的“锅炉数据文件类型”
    - **3D 自定义** 参阅第 185 页的“3D 自定义文件类型”

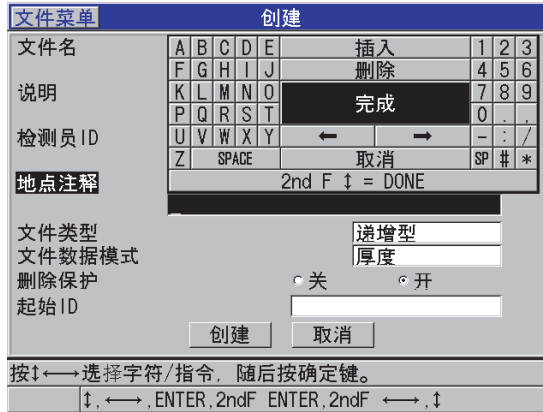


图 11-3 创建屏幕示例

### 提示

在任何时候, 可按 [ **第二功能** ], [ **▲** ] 键或 [ **第二功能** ], [ **▼** ] 键, 在屏幕上的参数间滚动切换。

## 11.2.1 数据文件类型

用户可在以下八种数据文件类型中选择一种, 用于创建数据文件:

- 递增型
- 序列型
- 带自定义点的序列型
- 2D 矩阵栅格
- 带有自定义点的 2D 矩阵栅格
- 3D 矩阵栅格
- 锅炉型
- 3D 自定义

### 11.2.1.1 递增型数据文件类型

递增型数据文件类型使用字母数字形式的起始 ID 值（可长达 20 个字符），根据以下递增法则，自动递增到下一个 ID 值：

- 只有数字和字母才会递增，标点或其他特殊字符不会递增。
- 递增过程从最右侧的字符开始，并向左递增。
- 在向左递增遇到第一个标点或特殊符号，或遇到最左边的字符时（以先遇到的为准），递增即会停止。
- 数字递增顺序为 0, 1, 2, ……，9。从 9 转换到 0 的同时，其左侧的字符也要递增。
- 字母递增顺序为 A, B, C,…,Z。从 Z 转换到 A 的同时，其左侧的字符也要递增。
- 若在保存读数后，ID 码无法再递增，**无法递增 ID!** 的信息会瞬时出现在帮助栏中。如果用户不更改 ID 值的范围，那么当仪器在保存接下来的读数时，将会覆盖最后一个可用 ID 上的读数。

#### 注释

如果要配置为从个位 ID 码开始递增到多位 ID 码，须首先用前零串确定要递增到的最大位数（参见第 172 页的表 12 中的示例）。

表 12 递增文件类型的结果 ID 示例

起始 ID	结果 ID	
1	1, 2, 3,…, 9	
0001	0001	0010
	0002	…
	0003	9999
	…	
	0009	
ABC	ABC	ACA
	ABD	ACB
	ABE	ACC
	…	…
	ABZ	ZZZ

表 12 递增文件类型的结果 ID 示例 (接上页)

起始 ID	结果 ID
1A	A 1B 1C ... Z
ABC*12*34	ABC*12*34 ABC*12*35 ABC*12*36 ... ABC*12*99

### 创建递增型数据文件

1. 仪器显示测量屏幕时, 按 [文件] 键, 并在菜单中选择**创建** (要了解有关前几个参数的详细信息, 请参阅第 170 页的“创建数据文件”)。
2. 在**创建**屏幕中 (参见第 173 页的图 11-4):
  - a) 输入**起始 ID** 值。
  - b) 选择**创建**。



图 11-4 递增型数据文件类型的创建屏幕

### 11.2.1.2 序列型数据文件类型

序列型数据文件类型与递增型类似，但用户除了要定义序列型文件的起始 ID 值外，还需定义其终止 ID 值。所得到的文件包括起始点、终止点、及所有中间的递增点（参见第 174 页的表 13 中的示例）。

表 13 序列型文件类型的结果 ID 示例

起始 ID	终止 ID	结果 ID
ABC123	ABC135	ABC123 ABC124 ABC125 ... ABC135
XY-GY	XY-IB	XY-GY XY-GZ XY-HA ... XY-IB

#### 创建序列型数据文件

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [文件] 键，并在菜单中选择**创建**（要了解有关前几个参数的详细信息，请参阅第 170 页的“创建数据文件”）。
2. 在**创建**屏幕的底部，选择**继续**。
3. 在**创建**屏幕的第二页中（参见第 175 页的图 11-5）：
  - a) 输入**起始 ID**和**终止 ID**的值。
  - b) 选择**创建**。

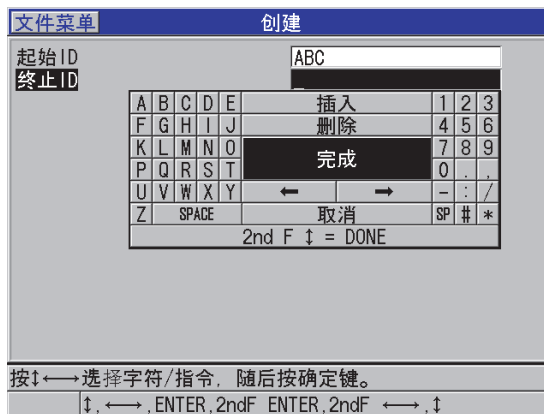


图 11-5 选择序列型文件类型的 ID 范围

### 11.2.1.3 带自定义点的序列型数据文件类型

带自定义点的序列型（序列 + 自定义点）数据文件类型由起始 ID 值和终止 ID 值定义，并带有一系列自定义的点。所得到的文件包含起始点、终止点，以及所有中间各点。此外，每个 ID 码位置下可能有多个厚度读数，每个读数与该位置上的各个自定义点相对应。

测量管材或管道时，可以使用带自定义点的序列型数据文件类型，因为可在每个 ID 码位置上，分别在管材的顶部、底部、左端、右端进行测量（参见第 175 页的表 14 中的示例）。

表 14 序列 + 自定义点文件类型的结果 ID 示例

起始 ID	终止 ID	自定义点	结果 ID
XYZ1267	XYZ1393	TOP (顶部)	XYZ1267TOP
		BOTTOM (底部)	XYZ1267BOTTOM
		LEFT (左端)	XYZ1267LEFT
		RIGHT (右端)	XYZ1267RIGHT
			XYZ1268TOP
			XYZ1268BOTTOM
			XYZ1268LEFT
			...
			XYZ1393RIGHT

可用于每个自定义点的字符数量取决于在起始 ID 和终止 ID 值中定义的 ID 码的字符数量。ID 值的字符加上自定义点的字符，总共不可超过 20 个。例如，在第 175 页的表 14 中，起始 ID 值和终止 ID 值共有 7 个字符，这样每个自定义点最多可包含十三个字符（ $20 - 7 = 13$ ）。

## 创建带自定义点的序列型数据文件

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [文件] 键，并在菜单中选择**创建**（要了解有关前几个参数的详细信息，请参阅第 170 页的“创建数据文件”）。
2. 在**创建**屏幕的底部，选择**继续**。
3. 在**创建**屏幕的第二页中（参见第 176 页的图 11-6）：
  - a) 输入**起始 ID**和**终止 ID**的值。
  - b) 输入两个或更多**自定义点**的值。
  - c) 按 [第二功能]，[▼] 键，完成自定义点值的输入。
  - d) 选择**创建**。



图 11-6 配置带自定义点的序列型数据文件的 ID 范围

### 11.2.1.4 2D 栅格数据文件类型

2D 栅格是用于说明测量点在两维平面中排列位置的一系列 ID 码。ID 码的每个部分都对应于一个具体的矩阵维度。



2D（二维）序列的 ID 起始码对应于矩阵中的第一行第一列（参见第 177 页的图 11-7）。从起始 ID 码开始，列（行）数逐次递增，直到最后一列（行），在递增的过程中，另一个维度上的值保持不变。随后，在另一个维度上，从第一个值向最后一个值递增。以此类推，直到递增到最后一行、最后一列的 ID 码。用户可以选择先递增列，也可以选择先递增行。

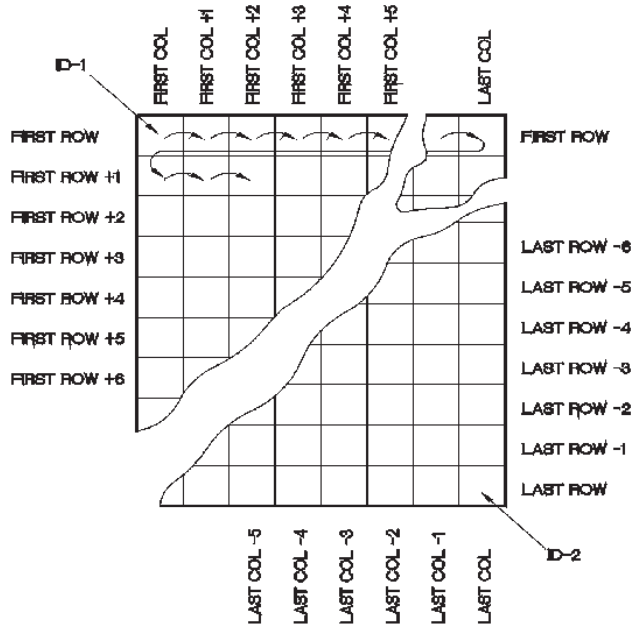


图 11-7 常规 2D 栅格示例

栅格结构中的一个维度可代表一个壁厚待测的物理工件。每个工件上的特定测量点则对应栅格的另一个维度（如第 178 页的图 11-8 中的示例）。

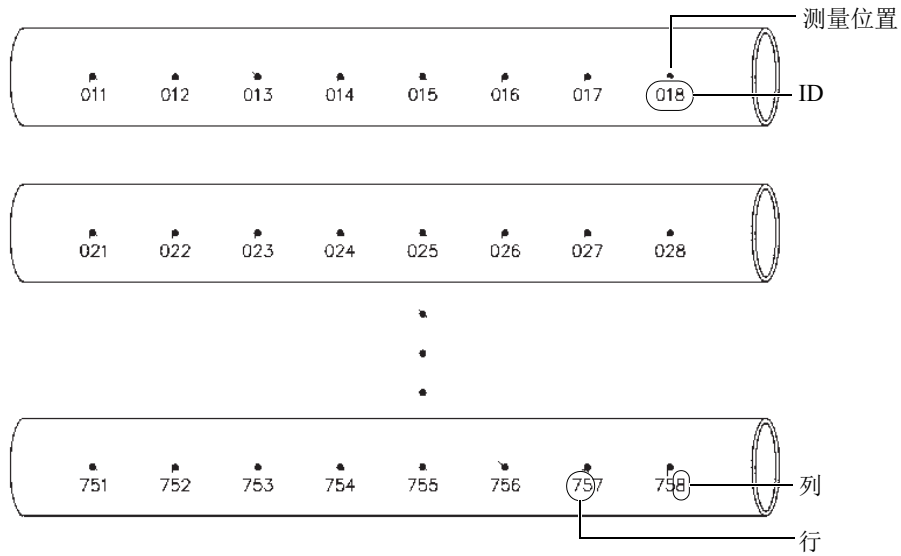


图 11-8 包含 75 个相同工件的一个栅格

同样，栅格的行和列可谓是工件表面上测量点的二维图。在这种情况下，每个工件都有一个不同的栅格（参见第 179 页的图 11-9 中的示例）。

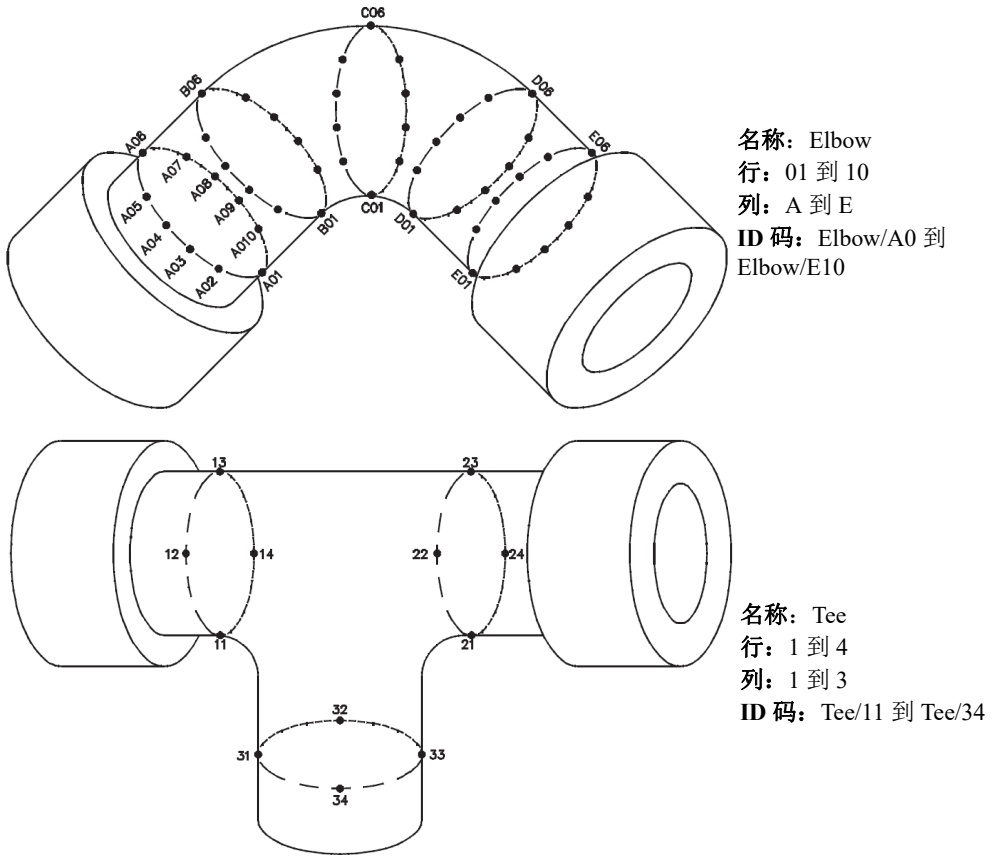


图 11-9 每个工件的栅格有不同的名称

## 创建 2D 栅格数据文件

1. 仪器显示测量屏幕时, 按 [文件] 键, 并在菜单中选择**创建** (要了解有关前几个参数的详细信息, 请参阅第 170 页的“创建数据文件”)。
2. 在**创建**屏幕的底部, 选择**继续**。
3. 在**创建**屏幕的第二页中 (参见第 180 页的图 11-10):
  - a) 输入**起始列**、**终止列**、**起始行**、**终止行**的值。

b) 选择 **ID 格式**，确定仪器递增到 Z 之后，字母递增的方式：

**标准：** A, B, C...Z, AA, AB, AC...ZZ。

**EPRI：** A, B, C...Z, AA, BB, CC...ZZ。

c) 在**首先递增**栏中，选择首先递增的参数（行或列）。

d) 选择**创建**。

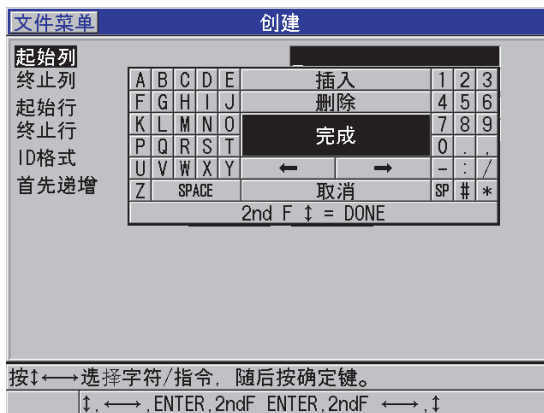


图 11-10 为 2D 栅格数据文件类型配置 ID 范围

### 注释

栅格文件建立后，用户可使用 39DL PLUS 仪器在这个文件中添加行和列，也可更改 ID 的递增方向（详见第 190 页的“编辑文件”）。

## 11.2.1.5 带自定义点的 2D 栅格数据文件类型

带自定义点的 2D 栅格数据文件类型与一般的 2D 栅格数据文件类型相似（参阅第 176 页的“2D 栅格数据文件类型”），不同之处在于用户可在其中添加自定义点。自定义点可在每个栅格 ID 码下记录多个读数（参见第 181 页的表 15 中的示例）。

表 15 2D+ 自定义点文件类型的结果 ID 示例

参数	值	自定义点	结果 ID
起始列	A	LEFT (左)	A01LEFT
终止列	J	CENTER 中	A01CENTER
起始行	01	RIGHT (右)	A01RIGHT
终止行	17		A02LEFT
			...
			J17RIGHT

### 创建带自定义点的 2D 栅格数据文件

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [文件] 键，并在菜单中选择**创建**（要了解有关前几个参数的详细信息，请参阅第 170 页的“创建数据文件”）。
2. 在**创建**屏幕的底部，选择**继续**。
3. 在**创建**屏幕的第二页中（参见第 181 页的图 11-11）：
  - a) 输入**起始列**、**终止列**、**起始行**、**终止行**的值。
  - b) 输入两个或更多**自定义点**的值。
  - c) 按 [第二功能]，[▼] 键，完成**自定义点**值的输入。
  - d) 在**首先递增**栏中，选择首先递增的参数（**点**、**行**或**列**）。
  - e) 在**其次递增**栏中，选择接下来要递增的参数（**点**、**行**或**列**）。
  - f) 选择**创建**。

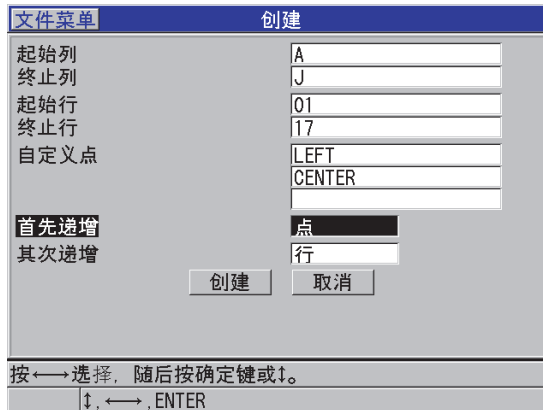


图 11-11 配置带自定义点的 2D 栅格数据文件类型的 ID 范围

<b>注释</b>
-----------

39DL PLUS 中的列递增到 Z 之后, 仍可继续递增。例如: 起始列为 A, 终止列为 AC, 则得到的结果列为: A, B, C, .....Z, AA, AB, AC。

### 11.2.1.6 3D 栅格数据文件类型

3D 栅格是由一系列包含多部分的 ID 码排列在一起而构建的 3 维矩阵, 可以表明测量点的空间位置。ID 码的每个部分对应于一个具体的矩阵维度。

3D (三维) 序列的起始 ID 码对应于第一行、第一列和第一个点。每当用户按下 [保存 / 发送] 键时, 所选的首先递增的维度会递增一个值, 其他两个维度上的值保持不变。当递增到首先递增维度的最后一个值时, 所选的其次递增维度上的值开始递增。以此类推, 直到递增至最后一列、最后一行和最后一个点的 ID 码。可选择从列开始递增, 从行开始递增, 或从点开始递增。

可使 3D 栅格结构中的两个维度 (如: 行和列) 代表某个壁厚待测工件的物理坐标。每个工件上的不同测量点则对应于栅格的第三个维度 (例如: 点)。这样可使每个栅格坐标上存储多个读数。第 181 页的表 15 中的示例从点开始递增, 然后是行, 最后是列。

**表 16 3D 栅格文件类型的结果 ID 示例**

参数	值	结果 ID
起始列	A	A1X
终止列	F	A1Y
起始行	1	A1Z
终止行	4	A2X
起始点	X	...
终止点	Z	A4Z
		B1X
		B1Y
		...
		AF4Z

## 创建 3D 栅格数据文件

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [文件] 键，并在菜单中选择**创建**（要了解有关前几个参数的详细信息，请参阅第 170 页的“创建数据文件”）。
2. 在**创建**屏幕的底部，选择**继续**。
3. 在**创建**屏幕的第二页中（参见第 183 页的图 11-12）：
  - a) 输入**起始列**、**终止列**、**起始行**、**终止行**、**起始点**和**终止点**的值。
  - b) 在**首先递增**栏中，选择首先递增的参数（**点**、**行**或**列**）。
  - c) 在**其次递增**栏中，选择接下来要递增的参数（**点**、**行**或**列**）。
  - d) 选择**创建**。

文件菜单	创建
起始列	A
终止列	F
起始行	1
终止行	4
起始点	X
终止点	Y
<b>首先递增</b>	<b>点</b>
其次递增	行
<input type="button" value="创建"/> <input type="button" value="取消"/>	
按 ← 选择, 随后按确定键或 ↓.	
↓, ←, ENTER	

图 11-12 为 3D 栅格数据文件类型配置 ID 范围

### 11.2.1.7 锅炉数据文件类型

锅炉文件是一个特殊的文件类型，专门为锅炉应用而设计。识别厚度测量位置的常规方法是使用以下三维法：

高度

第一维代表从锅炉管底部到顶部的物理距离。

管号

第二维代表待检的特定锅炉管的数量。

## 自定义点

第三维代表特定炉管的特定高度上的实际厚度读数的位置。

将这三个维度一起放入一个单一 ID 码下，以精确识别每个厚度读数的确切位置。第 184 页的表 17 中的示例从自定义点开始递增，随后递增炉管号，最后递增高度。

表 17 锅炉文件类型的结果 ID 示例

高度	起始管	终止管	自定义点	结果 ID
10FT	01	73	L (左)	10FT-01L
20FT			C (中)	10FT-01C
45FT			R (右)	10FT-01R
100FT				10FT-02L
				...
				10FT-73R
				20FT-01L
				...
				100FT-73R

## 创建锅炉数据文件

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [文件] 键，并在菜单中选择**创建**（要了解有关前几个参数的详细信息，请参阅第 170 页的“创建数据文件”）。
2. 在**创建**屏幕的底部，选择**继续**。
3. 在**创建**屏幕的第二页中（参见第 185 页的图 11-13）：
  - a) 输入**起始管**和**终止管**的值。
  - b) 输入两个或更多**自定义点**的值。
  - c) 按 [第二功能]，[▼] 键，完成**自定义点**值的输入。
  - d) 输入两个或更多**高度**的值。
  - e) 按 [第二功能]，[▼] 键，完成对**高度**值的输入。
  - f) 在**首先递增**栏中，选择首先递增的参数（**点、管或高度**）。
  - g) 在**其次递增**栏中，选择接下来要递增的参数（**点、管或高度**）。
  - h) 选择**创建**。



文件菜单		创建
起始管		01
终止管		73
自定义点		C
		R
高度		45FT-
		100FT-
首先递增		点
其次递增		管
		创建 取消
按←→选择, 随后按确定键或↓。		
↓, ←→, ENTER		

图 11-13 配置锅炉数据文件类型的 ID 范围

### 11.2.1.8 3D 自定义文件类型

带自定义点的 3D 文件类型与标准的 3D 栅格文件非常相似，不同之处在于其点参数可以是一系列用户自定义的点。

第 185 页的表 18 中的示例从自定义点开始递增，随后递增自定义行，最后递增列。

表 18 3D 自定义文件类型的结果 ID 示例

参数	值	自定义行	自定义点	结果 ID
起始列	A	-TOP- (顶部)	LEF (左)	A-TOP-LEFT
终止列	F	-MIDDLE- (中间)	RIGH (右)	A-TOP-RIGHT
		-BOTTOM- (底部)		A-MIDDLE-LEFT
				A-MIDDLE-RIGHT
				...
				F-BOTTOM-LEFT
				F-BOTTOM-RIGHT

### 创建 3D 自定义数据文件

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [文件] 键，并在菜单中选择**创建**（要了解有关前几个参数的详细信息，请参阅第 170 页的“创建数据文件”）。

2. 在**创建**屏幕的底部，选择**继续**。
3. 在**创建**屏幕的第二页中（参见第 186 页的图 11-14）：
  - a) 输入**起始列**和**终止列**的值。
  - b) 输入两个或更多**自定义行**的值。
  - c) 按 [ **第二功能** ], [ **▼** ] 键，完成对**自定义行**值的输入。
  - d) 输入两个或更多**自定义点**的值。
  - e) 按 [ **第二功能** ], [ **▼** ] 键，完成**自定义点**值的输入。
  - f) 在**首先递增**栏中，选择首先递增的参数（**点、行或列**）。
  - g) 在**其次递增**栏中，选择接下来要递增的参数（**点、行或列**）。
  - h) 选择**创建**。

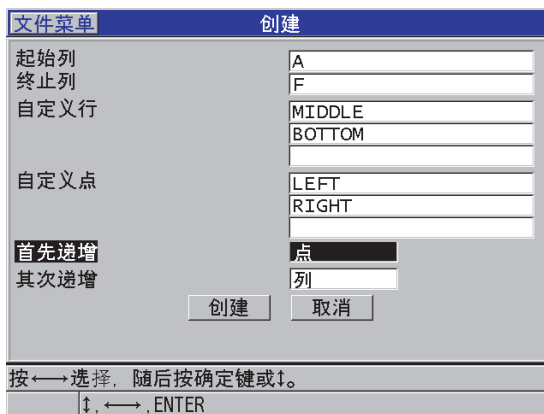


图 11-14 配置 3D 自定义数据文件类型的 ID 范围

### 注释

39DL PLUS 中的列递增到 Z 之后，仍可继续递增。例如：  
 起始列为 A；  
 终止列为 AC；  
 得到的结果列为：A, B, C, ...Z, AA, AB, AC。

## 11.2.2 文件的数据模式

在 39DL PLUS 仪器上创建数据文件时，用户必须选择文件的数据模式，以确定要在文件中存储的测量数值的类型（参阅第 170 页的“创建数据文件”的步骤 3.f）。第 187 页的表 19 介绍了可用的文件数据模式选项。在一个文件中，只能存储一种类型的数据。

表 19 不同文件数据模式下所存储测量值的情况

文件数据模式	所存储测量值的类型	何时使用
厚度	标准厚度 回波到回波厚度	启用基本厚度测量时
穿透涂层	涂层厚度 材料厚度	使用穿透涂层功能时 (参阅第 86 页的“使用 THRU-COAT (穿透涂层) D7906 和 D7908 探头测量”)
温度补偿	材料温度 材料厚度	使用温度补偿功能时 (参阅第 162 页的“使用温度补偿”)
氧化层	氧化层厚度 材料厚度	使用可选的氧化层软件时 (参阅第 101 页的“氧化层软件选项”)
声速	声速	进行声速测量时
最小值 / 最大值	最小厚度 最大厚度	使用最小值 / 最大值模式时 (参阅第 123 页的“使用最小值，最大值或最小 / 最大厚度模式”)
渡越时间	渡越时间	测量渡越时间时
缩减率	材料厚度 缩减率	缩减率差值模式激活时 (参阅第 125 页的“使用报警”中的缩减率)
软接触	弧矢高度 曲率半径 透镜厚度	使用多层软件选项时 (参阅第 109 页的“使用多层测量功能的软接触模式”)

表 19 不同文件数据模式下所存储测量值的情况 (接上页)

文件数据模式	所存储测量值的类型	何时使用
百分比总厚度	厚度 百分比总厚度	使用多层软件选项时 (参阅第 111 页的“使用多层测量功能的百分比总厚度模式”)

用户可将默认的文件数据模式设为最常使用的选项。

### 更改默认的文件数据模式

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [ 设置菜单 ] 键。
2. 在菜单中，选择系统。
3. 在系统屏幕中，将默认文件数据模式设为所需的选项（详见第 187 页的表 19）。
4. 按 [ 测量 ] 键，返回到测量屏幕。

## 11.3 进行与文件有关的操作

按 [ 文件 ] 键，打开一个菜单，可以在这个菜单中进行很多有关文件方面的操作（参见第 188 页的图 11-15）。以下各个小节说明如何进行这些操作。数据记录器的文件被存储在内置 microSD 存储卡中。用户可将文件导出到外置 microSD 存储卡中，也可从外置 microSD 卡导入文件。

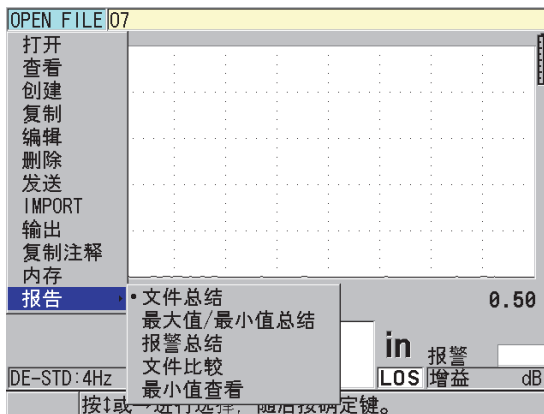


图 11-15 文件菜单和报告子菜单

### 11.3.1 打开文件

用户可打开某个现有文件，使其作为保存新测量值的当前文件。

#### 打开文件

1. 按 [文件] 键。
2. 在菜单中，选择**打开**。
3. 在**打开**屏幕上（参见第 189 页的图 11-16）：
  - a) 在**排序方法**栏中，选择文件在屏幕上排序的方式（按**名称**，或按**创建日期**）。
  - b) 在文件列表中，选择希望打开的文件。  
被加亮的文件名的说明标题会出现在显示屏的下方。
  - c) 选择**打开**，返回到测量屏幕，此时所选的文件变为当前文件，ID 码被设为文件中的第一个 ID 码。

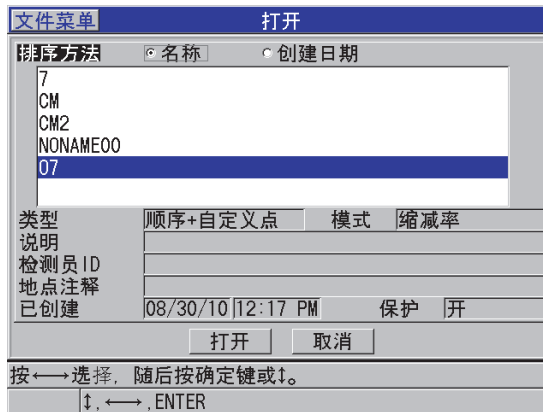


图 11-16 打开文件

### 11.3.2 复制文件

用户可对数据记录器中的已有文件进行复制。当用户所需创建的新文件的 ID 码结构与某个以前创建的文件完全相同时，文件复制功能会很有用。用户还可复制厚度数据。

文件复制功能只能将内存中的现有文件复制到内存中。要在内存和外置 microSD 卡之间复制数据，须使用文件导入和导出功能。

## 复制文件

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [文件] 键。
2. 在菜单中，选择**复制**。
3. 在**复制**屏幕中（参见第 190 页的图 11-17）：
  - a) 在列表中，选择源文件。
  - b) 在**复制名称**栏中，输入目标文件的文件名。
  - c) 如果希望将厚度读数从源文件中复制到新文件，则将**复制厚度数据**设为**是**。
  - d) 选择**复制**。



图 11-17 复制文件

4. 如果要使新建的文件作为当前文件，则打开新建的文件（参阅第 189 页的“打开文件”）。

### 11.3.3 编辑文件

文件被创建后，可使用编辑功能更改以下文件参数：

- 文件名
- 文件说明
- 检测员 ID
- 地点注释

- 删除保护（开/关）
- 栅格文件的终止行、终止列或终止点
- 栅格文件的递增顺序
- 行、列、点、管号和高度的递增方向（向前或反向）

这个编辑功能不可用于编辑文件的类型，也不可用于编辑单个测量标识码（ID）或当前厚度读数。

## 编辑现有文件

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [ **文件** ] 键。
2. 在菜单中，选择 **编辑**。
3. 在 **编辑** 屏幕中（参见第 192 页的图 11-18）：
  - a) 在列表中，选择要编辑的文件。

---

### 注释

光标在文件名间滚动时，加亮文件名的说明标题会显示在屏幕的下半部分。在用户不清楚文件的确切名称时，这个信息有助于选择正确的文件。

- b) 要重新命名文件时，需编辑 **名称** 值。
- c) 根据需要，对文件说明（**说明**），检测员 ID（**检测员 ID**），和地点注释（**地点注释**）参数值进行编辑。
- d) 要更改文件锁定状态，将 **删除保护** 设为 **开** 或 **关**。
- e) 对于不属于栅格类型的文件，选择 **更新**。

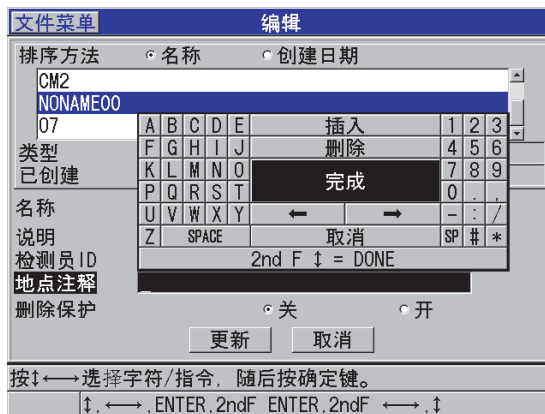


图 11-18 输入新文件信息

4. 对于栅格类型的文件，选择**继续**，然后在**编辑**屏幕的第二页中（参见第 193 页的图 11-19）：
  - a) 根据需要，增加**终止列**和**终止行**的值。但用户不可降低这些参数的值。
  - b) 根据需要，更改**首先递增**值。
  - c) 更改行、列、点、管号和高度的递增方向。  
**FORWARD**（向前）会以创建文件时确定的方向递增；**REVERSE**（反向）会以创建文件时确定方向的相反方向递增。
  - d) 选择**更新**。





图 11-19 显示栅格编辑屏幕

### 11.3.4 删除文件或文件内容

用户可使用文件删除功能，从数据记录器的内存中完全删除文件，或清除文件的内容。带有删除保护功能的文件只有在删除保护功能被关闭后，才可被删除（参阅第 190 页的“编辑文件”）。



#### 注意

文件被删除后，就不能恢复这个文件以前包含的任何信息。

#### 删除储存于 39DL PLUS 中的文件

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [ 文件 ] 键。
2. 在菜单中，选择**删除**。
3. 在**删除**屏幕中（参见第 194 页的图 11-20）：
  - a) 在列表中，选择所需删除的一个或多个文件。  
所选文件的右侧会出现对勾标记。
  - b) 按 [ 第二功能 ]， [ ▼ ] 键，退出列表。
  - c) 根据需要，选择 **Delete Stored Data**（删除所保存的数据）或**整个文件**选项。

- d) 将**删除模式**设为**数据**，仪器便只删除文件的内容。  
或者  
将**删除模式**设为**文件**，仪器会从内存中删除整个文件。
- e) 选择**删除**，完成删除操作。



图 11-20 删除文件

### 注释

当用户选择了多个需删除的文件，但其中某些文件带有删除保护时，39DL PLUS 仪器只会删除那些不带有删除保护的文件。

## 11.3.5 删除某一范围的 ID

用户可使用清除内存功能，删除当前文件中某一范围内的 ID。这个功能将会删除递增型数据文件和手动数据文件（在 GageView 中创建）中的数据 and ID 码位置。对于其他类型的数据文件，仪器仅删除数据，不删除 ID 码位置。

### 删除文件中某一范围内的 ID

1. 打开想要删除其中所包含的某一范围 ID 数据的文件（参阅第 189 页的“打开文件”）。
2. 按 [ 第二功能 ]，[ 文件 ]（清除内存）键。

3. 在 **CLEAR ID RANGE**（清除 ID 范围）屏幕中（参见第 195 页的图 11-21）：
  - a) 编辑**起始 ID**和**终止 ID**值，以定义将从文件中删除的 ID 范围。
  - b) 选择 **CLEAR**（清除）。

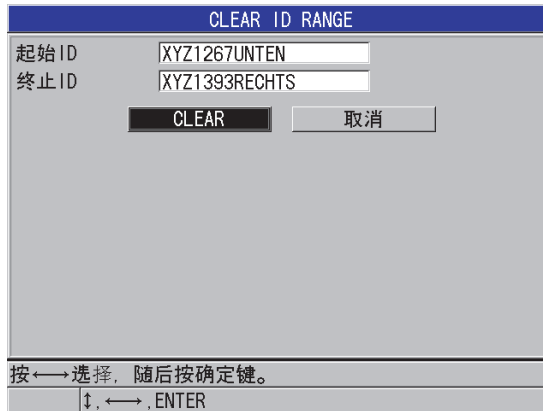


图 11-21 删除当前文件中某一 ID 范围的数据

### 11.3.6 删除所有数据文件

用户可使用复位功能，快速清除保存在 39DL PLUS 中的所有文件。



#### 注意

使用测量复位功能会删除所有文件和文件中包含的数据。被删除的文件和文件中包含的数据将无法被恢复。执行了这个步骤后，数据记录器将被彻底清空。

#### 删除所有文件

1. 按 [ 第二功能 ], [ 设置菜单 ] (特殊菜单) 键。
2. 在菜单中, 选择**复位**。
3. 在**复位**屏幕中（参见第 196 页的图 11-22）：
  - a) 在**复位**列表中, 选择**内存复位**, 删除内置 microSD 存储卡中的全部文件。

- b) 选择**复位**，删除所有文件。  
或者  
选择**取消**，或按 [ **测量** ] 键，中止操作。

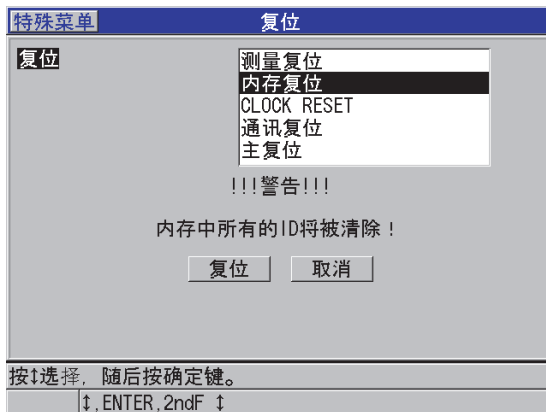


图 11-22 复位测量时出现的警告提示

## 11.4 注释

注释是一条可以和具体的测量数据一起被存储的评注信息，例如用于说明非常规测量条件的注释。使用 39DL PLUS 仪器时，用户可定义与数据文件一起保存的一系列文本注释（参见第 197 页的图 11-23）。

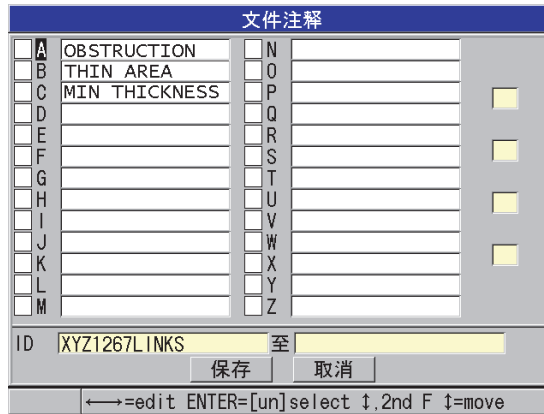


图 11-23 文件注释屏幕

注释最多可包含 16 个字符。在**文件注释**屏幕中，用户可为每个文件最多输入 26 条注释。每条注释由一个独一无二的字母代码标识。可在列表中最多选择 4 条注释，将它们添加到一个 ID 码或某一范围的 ID 码上。

将一条注释添加到当前 ID 码时，注释的字母代码便会出现在测量屏幕顶部的 ID 栏中（参见第 168 页的图 11-2）。

### 11.4.1 创建或编辑注释

用户可在与文件一起保存的注释表中创建或编辑文本注释。

#### 注释

用户还可在使用 GageView 接口程序的计算机中快速简便地创建一张注释表。详见《GageView 接口程序 — 用户手册》（手册编号：910-259-EN [U8778347]）。

### 创建或编辑注释

1. 打开要为其创建或编辑注释的文件（参阅第 189 页的“打开文件”）。
2. 按 [ 第二功能 ] [ 标识码 ] (注释) 键。
3. 在**文件注释**屏幕中：

- a) 为将要创建或编辑的注释选择字母代码。
- b) 按 [▶] 键进入编辑模式。
- c) 创建或编辑注释文本。
- d) 重复步骤 3.a 到 3.c, 以创建或编辑其他注释。
- e) 选择**保存**, 将注释列表保存到文件。

---

<b>注释</b>
-----------

如果文件中已有先前创建的注释, 则**文件注释**屏幕中会显示这些注释。

---

## 11.4.2 将注释添加到一个 ID 码或某一范围的 ID 码上

可为文件中的每个测量 ID 码最多添加 4 条注释。还可最多选择 4 条注释, 并将它们保存到文件中某一范围的 ID 码上。注释可被保存到任何 ID 码上, 无论 ID 码是否带有厚度读数。注释被添加到一个 ID 码或某一范围的 ID 码时, 不会覆盖已存的厚度读数。

### 将注释添加到一个 ID 码或某一范围的 ID 码

1. 仪器显示测量屏幕时, 按 [ **第二功能** ], [ **标识码** ] ( **注释** ) 键。
2. 在**文件注释**屏幕中 ( 参见第 199 页的图 11-24 ) :
  - a) 为要添加的注释选择字母代码。
  - b) 按 [ **确定** ] 键。  
字母代码左侧的复选框中会出现对勾标记。
  - c) 若要添加其他注释 ( 最多 4 条 ), 重复步骤 2.a 到 2.b。
  - d) 在 **ID** 栏中, 输入要为其添加注释的 ID 码或某一范围的起始 ID 码。
  - e) 在 **至** 栏中, 输入要为其添加注释的 ID 码或某一范围的终止 ID 码。
  - f) 选择**保存**, 将注释列表保存到文件。  
被选中注释的字母代码将会被分派给所选的 ID 码范围。

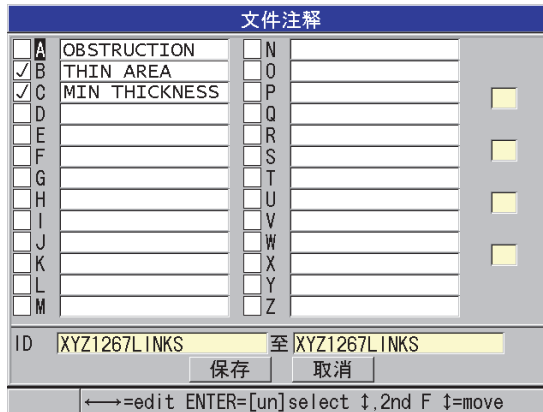


图 11-24 从注释表中选择注释

### 注释

每次按下 [保存 / 发送] 键后，字母代码旁的勾选标记会被自动清除。因此，在按下 [保存 / 发送] 键之前，必须选择所需的注释代码。

## 11.4.3 从文件中删除注释

用户可从文件中删除注释。



### 注意

为防止数据丢失，请勿删除已添加到 ID 码或某一范围 ID 码上的注释。这个操作将会影响与 ID 码一起保存的字母代码的含义。

### 从文件中删除注释

1. 打开要为其删除注释的文件（参阅第 189 页的“打开文件”）。

2. 按 [ **第二功能** ], [ **标识码** ] ( **注释** ) 键。
3. 在 **文件注释** 屏幕中:
  - a) 选择要删除注释的字母代码。
  - b) 按 [ **▶** ] 键进入编辑模式。
  - c) 删除注释文本的所有字符。
  - d) 选择 **保存**, 将已编辑的注释列表保存到文件中。

#### 11.4.4 复制注释表

用户在 39DL PLUS 仪器中可轻松地将某个文件的注释复制到另一个文件中。当用户在 39DL PLUS 仪器中创建文件, 并希望使用一般的注释表时, 这个功能非常有用。



#### 注意

为防止数据丢失, 请勿将注释表复制到已经存储了字母代码的文件中。这个操作会重新定义已存在注释的含义。

例如: 如果在原始注释表中 A = **Hot Surfaces** (热表面), 而在所复制的注释表中 A = **Painted Surfaces** (涂漆面), 则在复制后, 原始注释表中 A 注释的定义将会改变, 而且以前所存的任何 A 注释的含义都会改变。

---

#### 复制注释表

1. 按 [ **文件** ] 键。
2. 在菜单中, 选择 **复制注释**。
3. 在 **复制注释** 屏幕中 (参见第 201 页的图 11-25):
  - a) 选择 **源文件**, 即想要从中复制注释表的文件。
  - b) 选择 **目标文件**, 即将用于存放被复制注释表的文件。
  - c) 选择 **复制**。





图 11-25 将一个文件中的注释表复制到另一文件

## 11.5 设置 ID 写保护

用户可激活 ID 写保护功能，这个功能可在用户每次试图改写文件中的现有测量数据时提醒用户。可随时启用这个功能。

ID 写保护功能开启时，当用户试图使用新数据改写现有的厚度读数 / 波形时，帮助文本栏中会出现一条信息。选择**是**，使用新读数替换先前的读数，选择**否**，保留原始数值。



图 11-26 ID 写保护信息

### 设置 ID 写保护

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [ 设置菜单 ] 键。
2. 在菜单中，选择**测量**。
3. 在**测量**屏幕中，将 **ID 写保护** 设为开或关。
4. 按 [ 测量 ] 键，返回到测量屏幕。

## 11.6 ID 查看屏幕

用户可在 ID 查看屏幕中查看存储在当前文件中的数据。可使用 [ 标识码 ] 键切换 ID 查看屏幕的状态。ID 查看屏幕中显示当前 ID 码的波形和数据。

第 203 页的图 11-27 为一个 ID 查看屏幕的示例，并对示例中的内容进行介绍。波形下方的区域列出了所显示的存储厚度值的状态标志。这些标志与仪器使用发送指令时所传输的状态词的单字母缩写相同（参阅第 245 页的“管理通讯和数据传输”）。

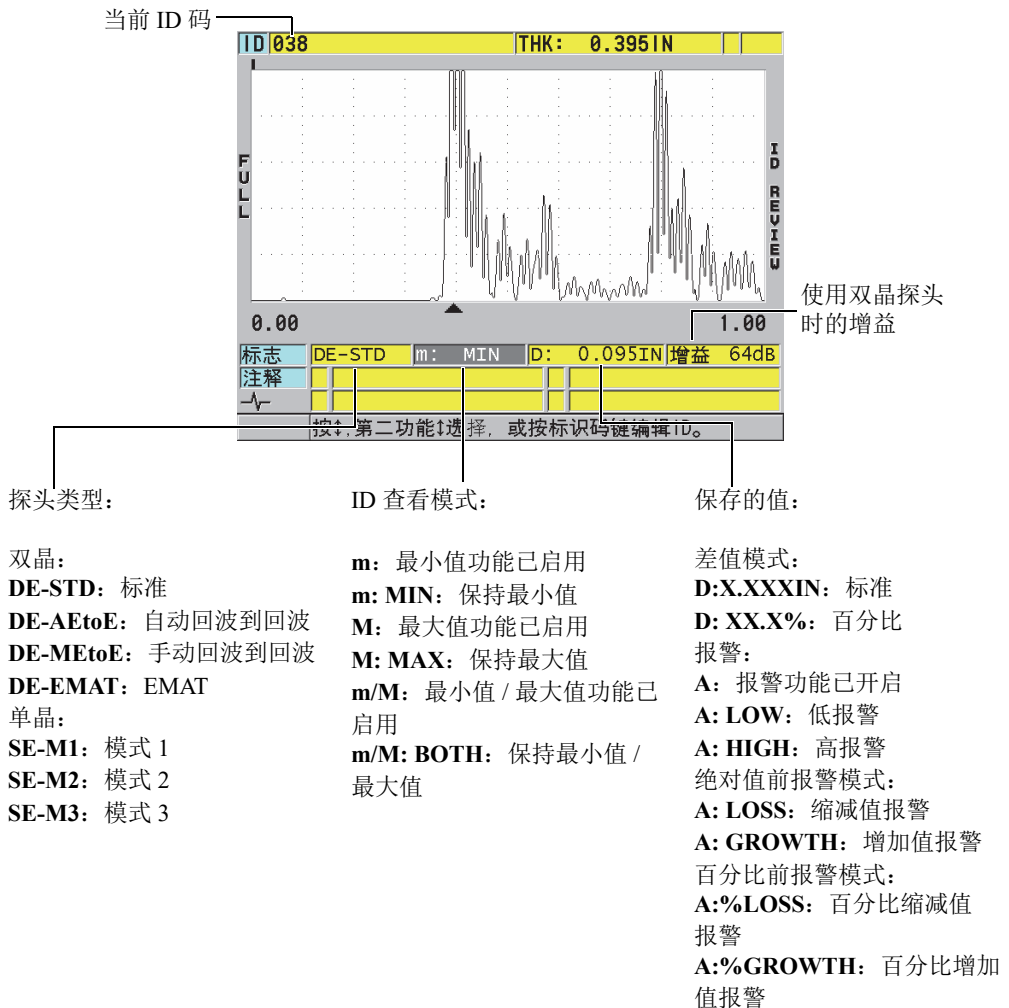


图 11-27 ID 查看屏幕的内容

ID 查看屏幕有 3 种屏幕:

- 在当前文件中, 通过搜索存储的 ID 位置, 查看数据记录器中的内容。
- 在数据文件中移动, 将当前 ID 位置更改为数据文件中已经存在的任何其他位置。
- 将当前 ID 位置更改为数据文件中已经存在的任何其他位置, 以编辑这个 ID 位置。

## 11.6.1 查看所存储的数据并更改当前 ID

用户可使用 ID 查看屏幕，查看当前文件中的数据。

### 查看所存储的数据并更改当前 ID

1. 打开想要查看的文件（参阅第 189 页的“打开文件”）。
2. 仪器显示测量屏幕时，按 [ 标识码 ] 键。
3. 在 ID 查看屏幕中（参见第 203 页的图 11-27）：
  - a) 查看当前 ID 码下的波形、状态标志、注释和测量数值。
  - b) 按 [ ▲ ] 键，显示文件中下一个 ID 码的数据。
  - c) 按 [ ▼ ] 键，显示文件中上一个 ID 码的数据。
  - d) 按 [ 第二功能 ]， [ ▲ ] 键，直接跳转到文件中的最后一个 ID 码；  
按 [ 第二功能 ]， [ ▼ ] 键，直接跳转到文件中的第一个 ID 码。
  - e) 按 [ 标识码 ] 键，编辑 ID 码（参阅第 204 页的“编辑 ID 码”）。
4. 按 [ 测量 ] 键，返回到显示新的当前 ID 码的测量屏幕。

## 11.6.2 编辑 ID 码

编辑 ID 码有以下两个用途：

- 改换当前 ID 码，以便快速跳转至某个现有 ID 码。当所使用的数据库较大，且使用箭头键寻找所需 ID 码要花很长时间时，这种模式非常有用。
- 将当前 ID 码更改为文件中尚未存在的新 ID 码。在当前文件中添加额外测量点时，这个模式非常有用。可将额外的 ID 码添加到数据库中的任何位置（起始、中间、结尾）。

---

注释
----

编辑 ID 码时，仪器不显示已存储的数据。

---

### 使用 ID 码编辑模式

1. 打开想要为其编辑 ID 码的文件（参阅第 189 页的“打开文件”）。

2. 仪器显示测量屏幕时, 按 [ 标识码 ] 键。
3. 选择想要编辑的 ID 码 (参阅第 204 页的“查看所存储的数据并更改当前 ID”)。
4. 再次按 [ 标识码 ] 键, 编辑 ID 码的值 (参见第 205 页的图 11-28)。

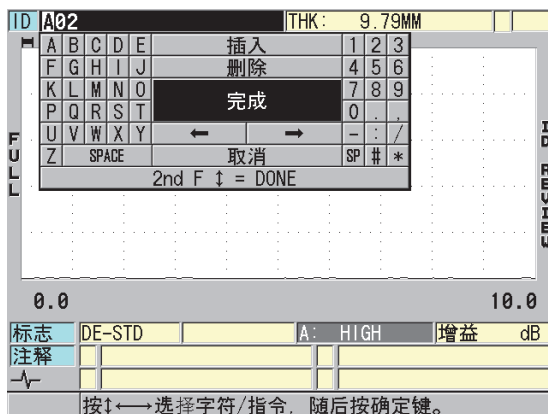


图 11-28 启用 ID 码编辑模式

5. 按 [ 测量 ] 键, 返回到显示新的当前 ID 码的测量屏幕。
6. 如果被编辑的 ID 码在数据库中不存在, 则帮助文本栏中会出现一条消息, 如第 206 页的图 11-29 所示, 用户可选择**插入**, 在当前 ID 码前插入新的 ID 码。  
或者  
选择**附加**, 将新 ID 码附加在文件的末尾。

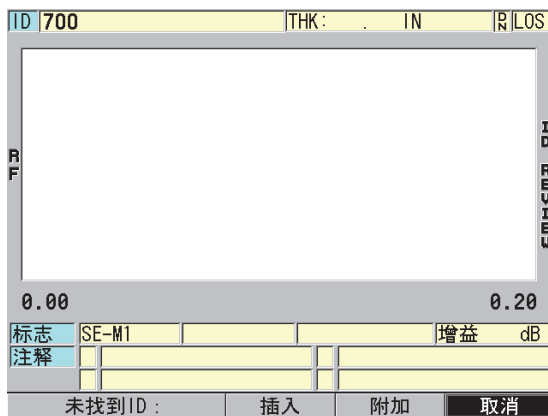


图 11-29 当数据库中不存在被编辑的 ID 码时所出现的提示信息

- 按 [ 保存 / 发送 ] 键后，无论是否有当前测量数据，所编辑的 ID 码都可被永久地保存到数据库中。  
序列将从前一个激活的 ID 码继续。

### 11.6.3 在当前文件中删除数据



#### 注意

使用以下方法删除的数据将**无法**被恢复。

#### 删除单个测量数据

- 仪器显示测量屏幕时，按 [ 标识码 ] 键。  
出现 ID 查看屏幕，并显示当前 ID 码及其下保存的数据。
- 选择要删除的 ID 码（参阅第 204 页的“查看所存储的数据并更改当前 ID”）。
- 按 [ 第二功能 ]，[ 文件 ]（清除内存）键，删除所显示 ID 码下的数据。  
所显示的 ID 码将更改为序列中的下一个 ID 码。

---

**提示**

要替换一个厚度读数，较为简单的方法是在仪器显示测量屏幕时，将一个新的测量读数保存在适当的 ID 码下。如果不想在指定的 ID 码下保存测量读数，可在仪器显示测量屏幕时，在没有获得测量数据时，按 **[保存 / 发送]** 键。这样会在指定的 ID 码下存储一个信号丢失（LOS）条件以及“—.—”。

---

4. 按 **[测量]** 键，返回到测量屏幕。

---

**注释**

在序列型或递增型文件中删除 ID 内所存储的测量数据的同时，也会删除 ID 码。在所有其他类型文件中，仅会删除厚度和波形数据。

---

## 11.7 生成报告

39DL PLUS 无需与计算机连接，即可生成检测数据报告。可生成的报告类型如下：

### 文件总结

显示文件中的基本统计数据（最小厚度和位置，最大厚度和位置，以及带有中值，平均值和标准偏差的高 / 低报警条件）。

### 最小值 / 最大值总结

显示文件中带有最小厚度和最大厚度的一系列 ID 码位置。

### 报警总结

显示发生低报警和高报警的所有 ID 码位置。

### 文件比较

用户可选择两个文件，将它们进行比较。第一个文件包含以前检测的数据，第二个文件包含当前检测数据。报告中表明最大壁厚缩减值，以及任何出现了壁厚增加的区域及其 ID 码位置。

### 最小值查看

用户可选择一个文件，然后查看文件中所有具有最小厚度的位置。用户可核查所有最小厚度位置上的厚度，并根据需要，对其进行替换。

## 生成报告

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [ 文件 ] 键。
2. 在菜单中，选择**报告**。
3. 在子菜单中，选择所需的报告类型。根据报告类型，执行不同的步骤：
  - **文件总结**，执行步骤 4
  - **最小值 / 最大值总结**，执行步骤 5
  - **文件比较**，执行步骤 6
  - **报警总结**，执行步骤 7
  - **最小值查看**，执行步骤 8
4. 在**文件总结**屏幕中（参见第 208 页的图 11-30）：
  - a) 选择将为其创建报告的文件。
  - b) 选择**报告**。  
出现**文件总结**报告的结果屏幕（参见第 209 页的图 11-31）。

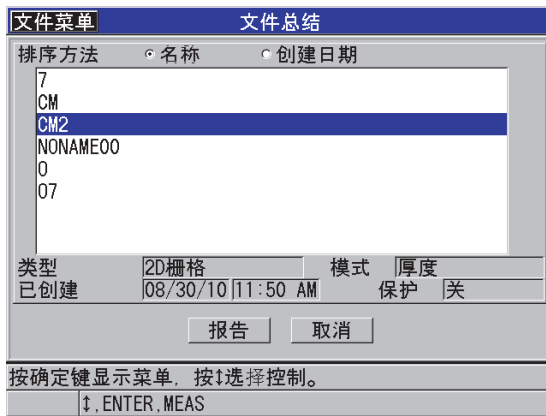


图 11-30 文件总结报告屏幕



文件总结			
起始ID	A01		
终止ID	Z99		
总ID计数	2574		
最小值数量 :	7	最小值 :	0.096
最大值数量 :	1	最大值 :	0.388
高报警数量 :	25	%HI :	1.000%
低报警数量 :	0	%LOW :	0.000%
平均值 :	0.122		
中值 :	0.098		
标准偏差 :	0.071		
<input type="button" value="取消"/>		<input type="button" value="新报告"/>	

图 11-31 文件总结报告的结果屏幕

- c) 选择**取消**，返回到测量屏幕；或选择**新报告**，以生成另一份报告。
5. 在**最小值 / 最大值总结**屏幕中：
- a) 选择要为其将创建报告的文件。
- b) 选择**报告**。  
出现**最小值 / 最大值总结**报告的结果屏幕，其中第一个最小值 ID 码被加亮显示（参见第 209 页的图 11-32）。

最大值/最小值总结	
最小值 :	0.096
最大值 :	0.482
最小值数量 :	7
	E01
	L01
	M01
	N01
最大值数量 :	1
	A01
<input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="新报告"/>	

图 11-32 最小值 / 最大值总结报告屏幕

- c) 按 [ 第二功能 ], [ ▲ ] 键或 [ 第二功能 ], [ ▼ ] 键, 在**最小值数量**和**最大值数量**列表之间移动。
- d) 选择**取消**, 返回到测量屏幕; 或选择**新报告**, 生成另一份报告。
6. 在**文件比较**屏幕中 (参见第 210 页的图 11-33):
- a) 在上面的列表中, 选择用于比较的参考文件。
- b) 在下面的列表中, 选择比较文件 (包含在相同测量点上采集的新数据)。
- c) 选择**报告**。  
出现**文件比较**报告结果屏幕, 并且其中第一个最大壁厚缩减值的 ID 码被加亮显示 (参见第 211 页的图 11-34)。

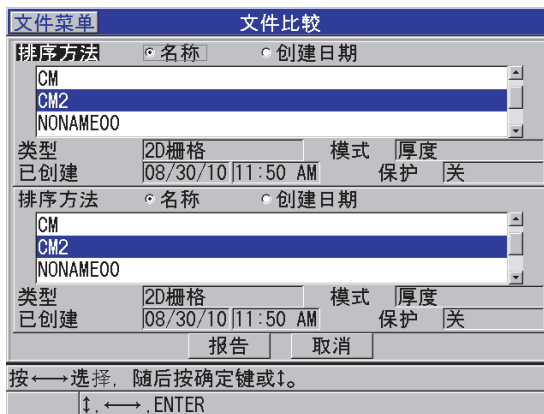


图 11-33 文件比较报告屏幕

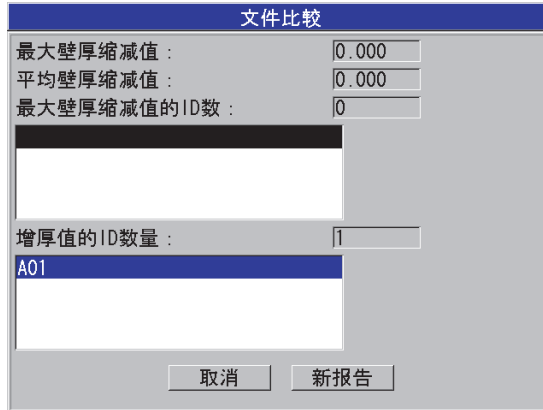


图 11-34 文件比较报告结果屏幕

- d) 查看最大壁厚缩减值位置和最大壁厚增加值位置列表。
- e) 选择**取消**，返回到测量屏幕；或选择**新报告**，生成另一份报告。
7. 在**报警总结**屏幕中：
- a) 选择要为其生成报告的文件。
- b) 选择**报告**。  
出现**报警总结**屏幕的报告页面，其中第一个低报警位置的 ID 码被加亮显示（参见第 211 页的图 11-35）。

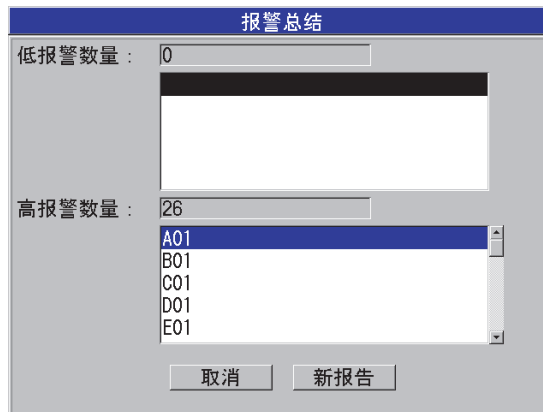


图 11-35 报警总结报告结果屏幕

- c) 查看低报警和高报警位置列表。
  - d) 按**取消**，返回到测量屏幕；或选择**新报告**，生成另一份报告。
8. 在**最小值查看**屏幕中：
- a) 选择想要为其生成报告的文件。
  - b) 选择**报告**。  
出现**最小值 / 最大值总结**报告的结果屏幕，其中最小厚度的 ID 码被加亮显示（参见第 212 页的图 11-36）。



图 11-36 最小值 / 最大值总结报告结果屏幕

- c) 在列表中，选择一个 ID 码。  
39DL PLUS 返回到文件中所选最小值 ID 码的实时测量屏幕（参见第 213 页的图 11-37）。

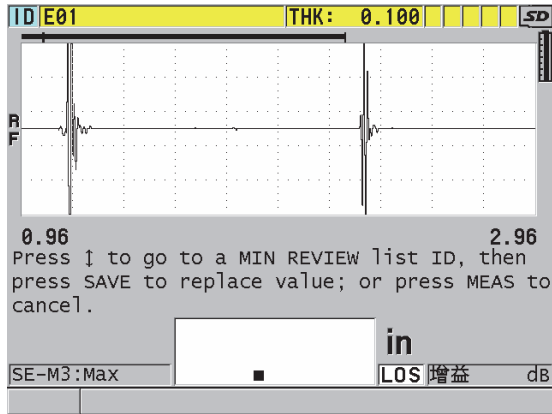


图 11-37 返回到测量屏幕

- d) 用户可重新将探头耦合到试块上的最小值 ID 码位置，对厚度进行核查，然后按 [保存 / 发送] 键，存储新的测量值。
- e) 使用 [▲] 和 [▼] 键，移动到最小值查看列表中的其他 ID 码上。
- f) 按 [测量] 键，退出最小值查看屏幕。



## 12. 双晶探头的设置

39DL PLUS 仪器可与各种各样的探头配合使用。用户可在仪器中为所使用的探头和某些特殊应用，创建、保存和快速调用设置。

39DL PLUS 仪器中已装有一些预先定义的设置，这些设置被认作默认设置，永远存储在仪器中，且无法被删除（参见第 215 页的表 20）。选择了这些默认的操作条件，用户可针对具体的应用方便地开始操作。此外，用户还可以方便地更改现有设置，并创建多达 35 个自定义应用设置，从而为完成各种应用提供了更大的灵活性。

表 20 预先定义的设置

数量	设置类型	应用
22 个	预先定义	标准单晶和双晶探头
7 个	预先定义	高穿透选项
2 个	预先定义	内部氧化层软件选项
35 个	用户定义	自定义应用

### 12.1 标准 D79X 及其他双晶探头

39DL PLUS 仪器可与所有 Evident 的双晶测厚仪探头相兼容（参见第 217 页的表 21）。将一个 D79X 探头插入 39DL PLUS 仪器时，仪器会自动识别这个探头，并要求用户进行探头零位补偿操作（按 [ **零位补偿** ] 键）。

39DL PLUS 仪器通过位于电缆模压插头上的识别针，对探头进行识别。39DL PLUS 仪器可以通过探头识别功能，自动为探头调用设置参数，以及相应的 V 声程校正。一般来说，这个功能可确保测量操作最高的精确性和可重复性。为保证仪器发挥最佳性能，Evident 建议用户使用 Evident 的双晶探头。如果使用其他双晶探头，或设计用途不是与 39DL PLUS 仪器配套使用的探头，则 Evident 不能确保仪器发挥正常的性能。

如果插入到 39DL PLUS 仪器中的双晶探头没有识别针，则仪器会提示用户选择一个一般探头设置，或一个所存储的以前创建的自定义探头设置。39DL PLUS 仪器可为频率范围为 1 MHz ~ 10 MHz 的未经识别的探头，创建并保存一个自定义探头设置。

## 12.2 为非标准双晶探头创建设置

39DL PLUS 仪器自动探测到标准 D79X 系列双晶探头，并自动导入适当的预先定义的设置。用户使用非标准双晶探头时，须为探头创建一个自定义的设置。

### 为非标准双晶探头创建设置

1. 将非标准双晶探头连入 39DL PLUS 仪器。
2. 在出现的 **GENERIC SETUP SELECTION**（一般设置选择）屏幕中（参见第 216 页的图 12-1）：
  - a) 在 **SETUP TYPE**（设置类型）列表中，选择**默认**。
  - b) 在**选择设置**列表中，选择与连入的探头频率最匹配的设置。



图 12-1 一般设置选择屏幕



3. 按 [ **测量** ] 键, 返回到测量屏幕。
4. 按 [ **回放探头设置** ] 键。
5. 在菜单中, 选择**默认双晶**。
6. 在**默认双晶**屏幕中的默认探头列表中, 选择与所使用双晶探头的频率和直径最匹配的探头 (参见第 217 页的表 21)。

表 21 默认探头

默认探头	频率	端部直径
D790/791/D799	5 MHz	11.0 毫米 (0.434 英寸)
D792/D793	5 MHz	7.2 毫米 (0.283 英寸)
D794	10 MHz	7.2 毫米 (0.283 英寸)
D797	2 MHz	22.9 毫米 (0.900 英寸)
D798/D7226	7.5 MHz	7.2 毫米 (0.283 英寸)
D7912/D7913	10 MHz	7.5 毫米 (0.295 英寸)
MTD705	5 MHz	5.1 毫米 (0.200 英寸)
D7906 (穿透涂层)	5 MHz	11.0 毫米 (0.434 英寸)
D7908	7.5 MHz	7.2 毫米 (0.283 英寸)
双晶探头的一般设置:		
DEF-DE-2MHZ	2 MHz	
DEF-DE-3.5MHZ	3.5 MHz	
DEF-DE-5MHZ	5 MHz	
DEF-DE-7.5MHZ	7.5 MHz	
DEF-DE-10MHZ	10 MHz	

7. 在**激活**屏幕中 (参见第 218 页的图 12-2):
  - a) 将**测量选项**设为使用这个探头时所需的回波探测模式 (详见第 87 页的“使用双晶探头时的回波探测模式”)。
  - b) 在**设置名称**栏中, 输入一个设置名称, 这个名称要能说明使用这个设置的探头和应用。
  - c) 将**声速**设为被测材料的声速。
  - d) 如果需要, 调整**最大增益值** (参阅第 233 页的“最大增益”)。
  - e) 如果需要, 调整**扩展空白值** (参阅第 145 页的“使用双晶探头时调整扩展空白”)。

f) 按 [ 保存 / 发送 ] 键, 将所做的更改保存到设置中。

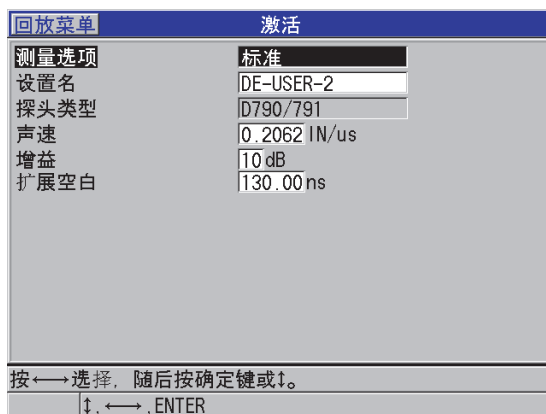


图 12-2 激活屏幕的示例

8. 在**保存设置**屏幕中:
  - a) 如果需要, 加亮显示**另存为**, 并更改设置名称。
  - b) 在**保存到**列表中, 选择要保存设置的自定义设置位置。
  - c) 选择**保存**。
9. 当仪器回到**激活**屏幕时, 按 [ 测量 ] 键, 返回到测量屏幕。

## 12.3 调用存储的双晶探头设置

用户可在 39DL PLUS 仪器中存储和调用双晶探头的设置。存储的双晶探头设置中也可包含校准信息, 如: 声速、零位偏移、V 声程、默认增益等。这个功能可以方便地更改用于不同应用的不同探头设置。



### 注意

调用不同的应用设置时, 未保存的数据将会丢失。调用其他设置之前, 应保存对当前设置所做的所有更改。

## 调用自定义双晶探头的设置

1. 按 [ 回放探头设置 ] 键。
2. 在菜单中, 选择**自定义双晶**。
3. 在**自定义双晶**屏幕中, 选择所需的自定义设置。
4. 在**激活**屏幕中, 查看设置参数。
5. 按 [ 测量 ] 键, 返回到测量屏幕, 其中被调用的设置已激活。

## 12.4 V 声程

V 声程是在使用双晶探头时超声波从一个晶片传播到另一个晶片所经过的路径。因为 V 声程值略大于两倍的工件厚度值, 因此仪器必须计算出一个补偿值, 以获得实际厚度的测量值。39DL PLUS 仪器使用 V 声程校正功能, 可以最高程度的精确性和可重复性测量工件的厚度。

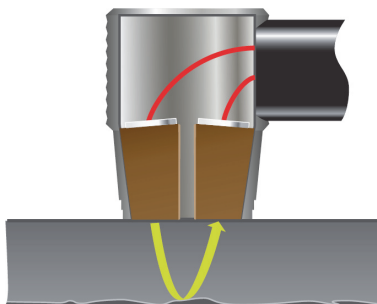


图 12-3 V 声程图示

将一个 Evident 的标准 D79X 系列双晶探头连入 39DL PLUS 仪器时, 仪器会自动识别探头, 并调用适当的默认设置和 V 声程校正。39DL PLUS 还具有一个可为几乎所有其他双晶探头创建自定义 V 声程补偿的功能。这个补偿曲线被保存到仪器中, 并与自定义设置一起被调用。

### 12.4.1 激活 V 声程功能

用户要首先激活 V 声程功能, 才可建立 V 声程校正曲线。

## 激活 V 声程功能

1. 按 [ **设置菜单** ] 键。
2. 在菜单中, 选择**测量**。
3. 在**测量**屏幕中, 将 **V PATH CAL ENABLE** (V 声程校正启用) 设为开。
4. 按 [ **测量** ] 键, 返回到测量屏幕。

### 12.4.2 为非标准双晶探头创建 V 声程校正曲线

要创建一条自定义 V 声程曲线, 需要有一个可代表被测厚度范围 (最小厚度和最大厚度) 和材料的多阶试块。用户须至少在试块的三个阶梯上进行测量。用户可最多使用 10 个已知厚度生成一条 V 声程校正曲线。使用的 V 声程校准点的数量越多, 测量的精度就越高。

---

#### 重要事项

使用一般的双晶探头时, 用户须确定将要测量的确切厚度范围。最小厚度和最大厚度主要取决于:

- 探头频率
- 被测材料
- 探头的屋顶角
- 探头的延迟材料
- 探头的噪波



#### 注意

使用非 D79X 探头时, Evident 不能保证测量的精度和性能。用户在使用一般双晶探头时, 对于探头的正常操作性能及是否适用于应用的考虑, 应承担全部责任。

---

### 为非标准双晶探头创建 V 声程校正曲线

1. 确保探头未被耦合到被测材料上, 且探头的端部没有耦合剂。

2. 按 [ **第二功能** ], [ **校准零位** ] ( **零位补偿** ) 键, 进行探头的零位校准。
3. 要确保仪器能正确地探测到回波:
  - a) 按 [ **范围** ] 键, 直到范围值高于试块的最大厚度。
  - b) 将探头耦合到试块的厚阶梯上, 并按 [ **增益** ] 键, 调整增益, 使仪器正确探测到底面回波, 并确保没有超过 20% 满屏高的噪波信号。

### 注释

此时所测的厚度读数可能不准确, 因为还没有为探头设置一个正确的零位补偿。

- c) 将探头耦合到试块的薄阶梯上。
  - d) 根据需要, 按 [ **增益** ] 键调整增益值, 使仪器正确探测到底面回波。
  - e) 根据需要, 调整扩展空白, 使仪器正确探测到底面回波信号 (参阅第 91 页的“手动回波到回波探测模式下的空白调整”)。
  - f) 确保仪器正确探测到试块所有阶梯的回波。
4. 激活 V 声程功能 (详见第 219 页的“激活 V 声程功能”)。
  5. 将探头耦合到代表最厚待测材料的试块厚阶梯上。
  6. 按 [ **校准声速** ] 键。
  7. 在帮助栏中, 对 **VPath Calibration?** (V 声程校准?) 提示, 回答是 (参见第 221 页的图 12-4)。



图 12-4 对 V 声程校准提示回答是

8. 在探头被耦合到试块厚阶上, 并获得稳定的厚度读数后, 按 [ **确定** ] 键。
9. 在 **V 声程校准** 屏幕中, 编辑点 **1** 的值, 使其与已知厚度相匹配 (参见第 222 页的图 12-5)。

V 声程校准				
输入试块点的值 1				
1	2	3	4	5
0.003	--.--	--.--	--.--	--.--
6	7	8	9	10
--.--	--.--	--.--	--.--	--.--
下一个试块点 <input type="text" value="2"/>				
按校准声速键，测量下一个试块点；或按测量键完成。				
←→=移动 ↑=选择 测量键或确定键=完成。				
↑, ←→, ENTER, MEAS, CAL VEL				

图 12-5 编辑 V 声程校准点 1 的值

10. 按 **[校准声速]** 键。
11. 将探头耦合到下一个最厚的试块阶梯上，获得稳定读数后，按 **[确定]** 键。
12. 在 **V 声程校准** 屏幕中，编辑下一个点的值，使其与已知厚度相匹配。
13. 对于其他厚度，重复步骤 10 到 12 的操作。至少须设置 3 个 V 声程校准点，最多可设置 10 个点。
14. 当所有校准点的已知厚度值输入完毕后，按 **[测量]** 键。
15. 此时用户可按 **[校准声速]** 键，查看 V 声程校准表。  
或者  
将 V 声程校准另存为一个自定义双晶探头设置：
  - a) 按 **[保存/发送]** 键。
  - b) 在 **保存设置** 屏幕中，输入所需的自定义设置文件名称（参见第 223 页的图 12-6）。

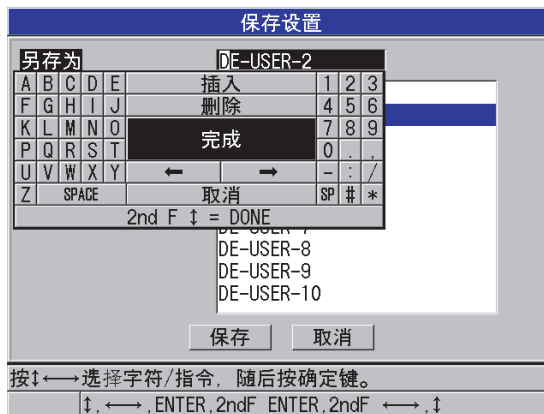


图 12-6 保存设置

c) 在**另存为**列表中，选择一个存储位置。



### 注意

**DE-USER-X**（其中 X = 1 到 10）代表空白位置。如果选择了一个已存有自定义设置的位置，则已存设置的内容将被删除，并由新的自定义双晶探头设置替代。

- d) 选择**保存**，保存自定义设置。
- e) 在**激活**屏幕中，查看参数。
- f) 按 **[ 测量 ]** 键，返回到测量屏幕。

现在，新的自定义探头设置变为当前设置，并可从自定义双晶探头设置列表中调用。





---

## 13. 单晶探头的自定义设置

---

39DL PLUS 仪器中包含为标准单晶探头预先定义的设置。在某些情况下，39DL PLUS 仪器在出厂前，为满足某些用户的特殊需求，已将一个或多个用户自定义的设置预先配置到仪器中。用户可自行创建自己的设置，以满足特殊单晶探头或特殊应用的需求。使用带有预先定义的设置和自定义设置的仪器时，用户通过选择一个以前保存的设置，便可在探头设置和应用设置之间快速切换。

### 13.1 创建单晶探头的自定义设置

当标准设置不能理想地满足某项具体应用的测量需求时，用户应该创建一个自定义设置。对设置进行调整后，用户可为设置命名，并将其保存到 35 个用户定义设置位置中的一个位置上。



#### 注意

以下步骤和小节中所述的调整操作只能由熟知基本的超声测量理论、能正确判读超声波形的资历丰富的技术人员完成。

在同一设置中所做的很多调整会相互影响。所有调整操作都会影响 39DL PLUS 仪器的测量范围和 / 或测量精度。大多数情况下，在不能看到波形的情况下，请勿尝试调整设置。此外，在为特殊应用建立自定义设置时，一定要使用可代表待测材料和厚度范围的参考标准试块，核查测量的性能。

#### 创建单晶探头的自定义设置

1. 将单晶探头连接到 39DL PLUS 仪器（参阅第 73 页的“设置探头”）。

2. 按 **[ 回放探头设置 ]** 键。
3. 在菜单中, 选择 **自定义单晶**。
4. 在 **自定义单晶** 屏幕中, 选择要保存自定义设置的位置 (**SE-USER-n**)。

### 提示

要减少对参数值更改的次数, 还可以选择一个参数值与所需设置相似的现有单晶设置。

5. 在 **激活** 屏幕中 (参见第 226 页的图 13-1):
  - a) 将 **检测模式** 设为所需的探测模式 (详见第 229 页的“探测模式”)。

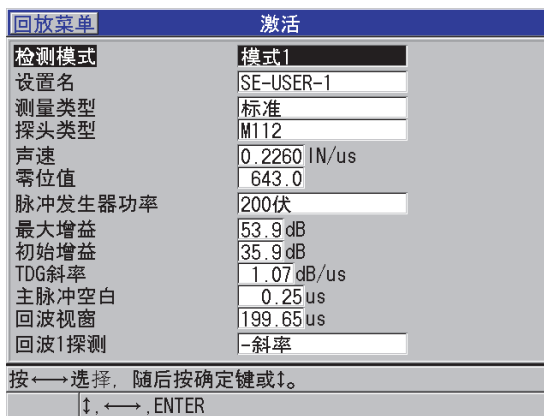


图 13-1 单晶探头设置的激活屏幕

- b) 在 **设置名** 栏中, 输入一个可说明与设置相关的探头和 / 或应用的名称。
- c) 将 **测量类型** 设为所需的测量类型。有以下选项:
  - **标准**: 用于常规模式 1、2 或 3 的正峰值测量或负峰值测量。
  - **氧化层** (可选购): 使用氧化层软件选项, 可同时测量锅炉管的厚度和炉管的内部氧化层的厚度 (详见第 101 页的“氧化层软件选项”)。
  - **阻挡层** (可选购): 使用多层测量软件选项, 可测量多层塑料中薄阻挡层材料的厚度 (详见第 106 页的“多层测量软件选项”)。
  - **首个峰值**: 可探测几个波幅相似的峰值中的第一个峰值 (详见第 231 页的“首个峰值”)。

- d) 设置**探头类型**，以表明使用这个设置的探头类型。所选的探头类型应与所用探头的频率相匹配，以使脉冲发生器 / 接收器的性能正常发挥。
  - e) 将**声速**设为这个设置使用的被测材料的声速值（参阅第 80 页的“材料声速校准和零位校准”）。
  - f) 将**零位值**设为这个探头的校准零位偏移值（回波不在材料中传播的渡越时间）（参阅第 76 页的“校准仪器”）。
  - g) 根据需要，增加**脉冲发生器功率值**，以增加超声波在材料中的穿透力。也可减少这个值，以获得更好的近表面分辨率（详见第 231 页的“脉冲发生器功率”）。
  - h) 将**最大增益**设为所需的最大增益值（详见第 233 页的“最大增益”）。
  - i) 将**初始增益**设为所需的初始增益值（详见第 234 页的“初始增益”）。
  - j) 将**TDG 斜率**设为所需的时间关联增益斜率值（详见第 234 页的“TDG 斜率”）。
  - k) 将**主脉冲空白**设为所需的主脉冲空白时间间隔（详见第 234 页的“主脉冲空白”）。
  - l) 将**回波视窗**设为所需的时间间隔（详见第 236 页的“回波视窗”）。
  - m) 将**回波 1 探测**设为 - **斜率**，探测首个回波的负峰值；或设为 + **斜率**，探测首个回波的正峰值（详见第 238 页的“回波 1 和回波 2 的探测”）。
6. 按 [ **保存 / 发送** ] 键。
  7. 在**保存设置**屏幕中：
    - a) 根据需要，在**另存为**栏中，编辑设置名。
    - b) 在**另存为**列表中，选择想要用于保存设置的自定义设置位置。
    - c) 选择**保存**。
  8. 按 [ **测量** ] 键，返回到测量屏幕。  
被保存的设置将变为当前设置。

## 13.2 快速调整单晶探头的波形参数

使用单晶探头时，用户可借助 [ **波形调整** ] 键，快速调整单个波形参数。

### 快速调整单个波形参数

1. 确保已将单晶探头连接至 39DL PLUS 仪器。

2. 仪器显示测量屏幕时，按 [ **波形调整** ] 键。  
 波形调整参数出现在测量屏幕的厚度值的上方（参见第 228 页的图 13-2）。

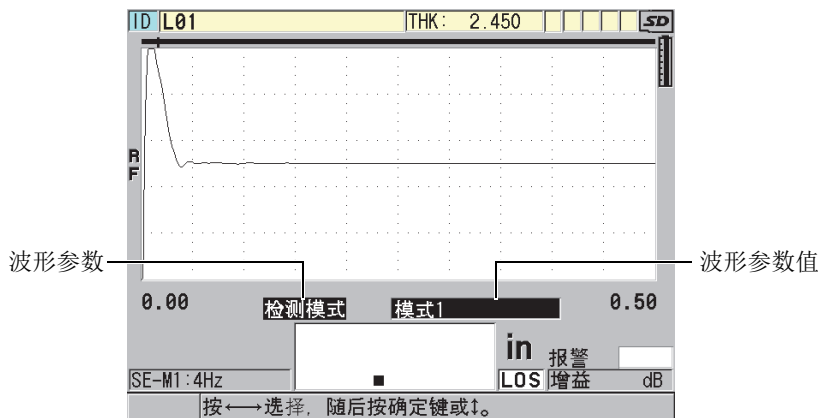


图 13-2 调整波形参数

3. 使用 [ **▲** ] 或 [ **▼** ] 键，在以下选项中选择所需调整的参数：
- **探测模式**（详见第 229 页的“探测模式”）
  - **模式 3 空白**，仅用于模式 3（详见第 241 页的“模式 3 的回波空白”）
  - **界面空白**，仅用于模式 2 和模式 3（详见第 239 页的“界面空白”）
  - **回波 2 探测**，仅用于模式 2 和模式 3  
 （详见第 238 页的“回波 1 和回波 2 的探测”）
  - **回波 1 探测**（详见第 238 页的“回波 1 和回波 2 的探测”）
  - **回波视窗**（详见第 238 页的“回波 1 和回波 2 的探测”）
  - **主脉冲空白**（详见第 234 页的“主脉冲空白”）
  - **TDG 斜率**（详见第 234 页的“TDG 斜率”）
  - **初始增益**（详见第 234 页的“初始增益”）
  - **最大增益**（详见第 233 页的“最大增益”）
  - **脉冲发生器功率**（详见第 231 页的“脉冲发生器功率”）
  - **探头类型**
  - **测量类型**（详见第 225 页的“创建单晶探头的自定义设置”的步骤 5.c）
4. 使用 [ **◀** ] 或 [ **▶** ] 键，为所选参数选择值。

5. 重复步骤 3 和 4, 调整其他参数。
6. 再次按 [波形调整] 键, 隐藏波形调整参数。

## 13.3 探测模式

仪器中包含三种探测模式（**模式 1**，**模式 2** 和**模式 3**）：

### 模式 1

使用直接接触式探头，测量主脉冲信号和第一个底面回波之间的渡越时间（参见第 229 页的图 13-3）。

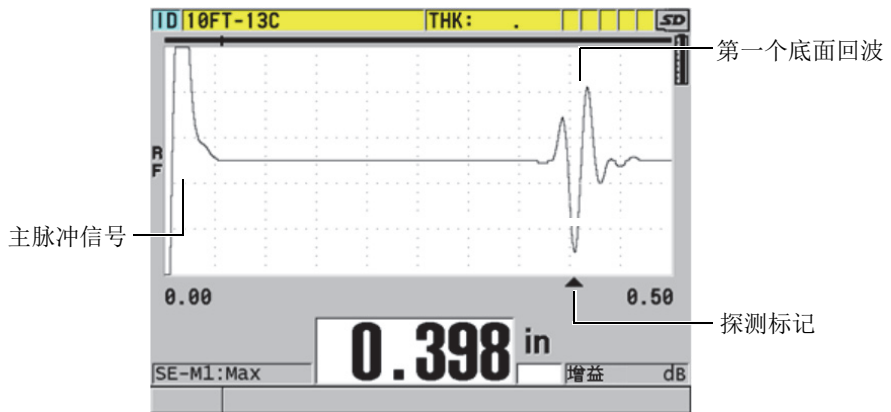


图 13-3 模式 1 的检测示例

### 模式 2

使用延迟块式或水浸式探头，测量界面（或延迟块）回波和第一个底面回波之间的渡越时间（参见第 230 页的图 13-4）。

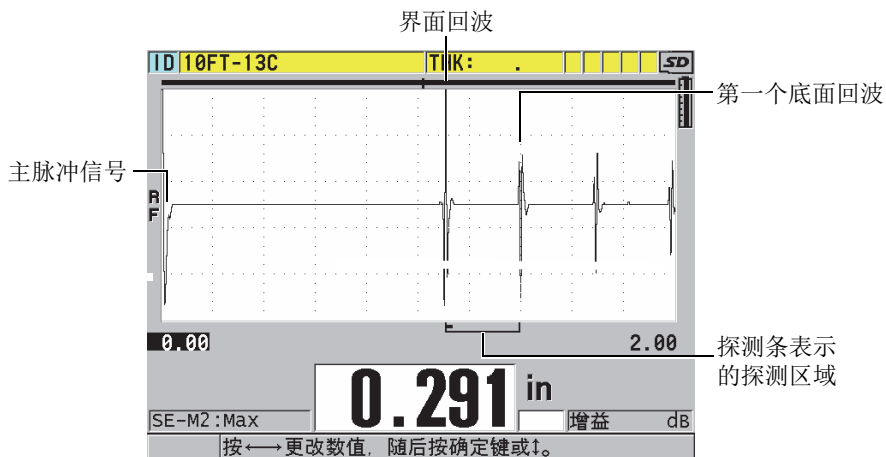


图 13-4 模式 2 的检测示例

### 模式 3

使用延迟块式或水浸式探头，测量一个底面回波到下一个底面回波之间的渡越时间（参见第 230 页的图 13-5）。

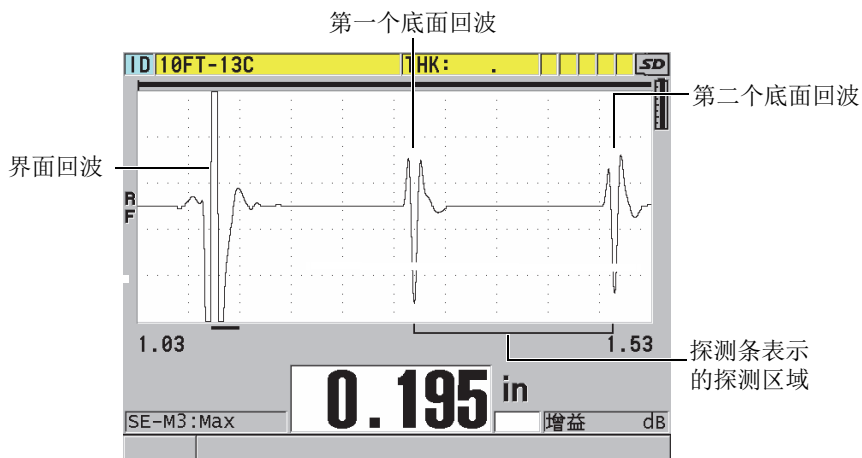


图 13-5 模式 3 的检测示例

### 注释

有关各模式与回波视窗之间的关联信息，请参阅第 236 页的“回波视窗”。

## 13.4 首个峰值

连接单晶探头时，39DL PLUS 仪器通常可探测到射频波形上的最高正峰值或最高负峰值。这个功能可极好地适用于大多数精确厚度测量应用。

当底面回波不规则，且包含了几个波幅相近的正 / 负峰值时，这种常规的峰值探测方式会变得不稳定。在这些情况下，当仪器从一个峰值转到另一个峰值进行探测时，厚度读数会发生波动。例如，在测量螺栓长度或玻璃纤维材料上的凝胶涂层的厚度时，这种情况就可能发生（参见第 231 页的图 13-6）。在这些情况下，为了使回波探测和厚度测量保持稳定，应选择第一个峰值算法，以探测到几个波幅近似的峰值中的第一个峰值（参见第 225 页的“创建单晶探头的自定义设置”中的步骤 5.c）。

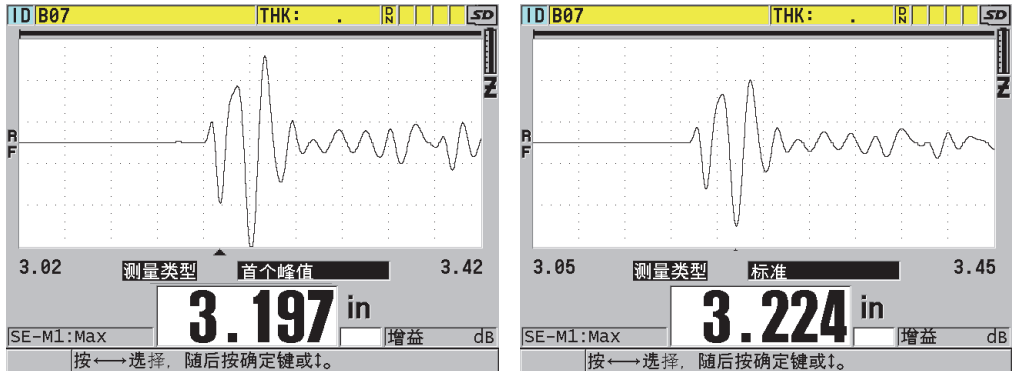


图 13-6 第一个或第二个负峰值的探测

## 13.5 脉冲发生器功率

用户可将激励脉冲（主脉冲）的电压设为以下数值：60 V、110 V、150 V、200 V、325 V。

高电压可提高穿透力，其代价是降低了近表面的分辨率，特别是在模式 1 下。而低电压可提高近表面的分辨率，但它的代价是降低了穿透力。

对于大多数应用，当电压为 110 伏时，回波可得到最佳信噪比。脉冲发生器的功率是指用于激励探头的电压，因此会影响初始脉冲的大小（参见第 232 页的图 13-7）和进入材料中能量的多少。

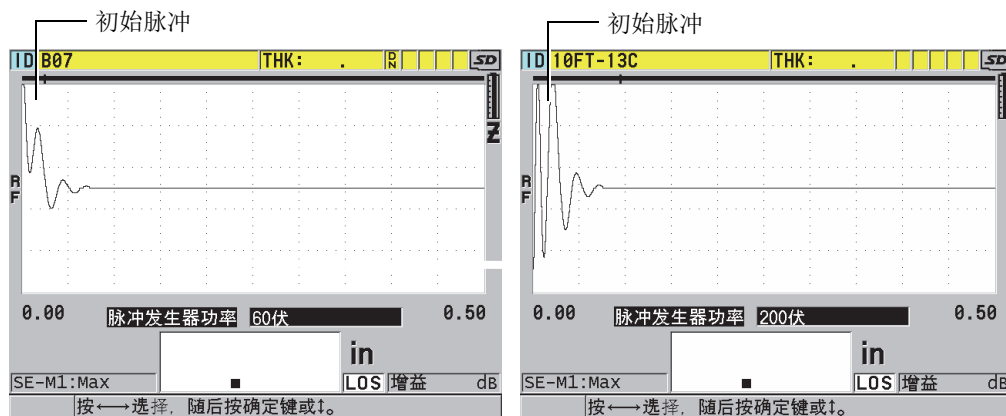


图 13-7 设为 60 V 和 200 V 的脉冲发生器电压的比较

## 13.6 时间关联增益曲线

当连接单晶探头的 39DL PLUS 仪器探测到回波时，可以使用自动增益控制（AGC）（要了解激活 AGC 的详细信息，请参阅第 135 页的“配置测量参数”），或时间关联增益（TDG）功能，自动将接收器增益调整到最佳水平。

39DL PLUS 仪器提供 3 个用于绘制时间关联增益曲线的参数：**初始增益**、**TDG 斜率**及**最大增益**（参见第 233 页的图 13-8）。接收器的增益从初始增益水平开始，沿斜线增加到最大增益水平，斜线的斜率根据 **TDG 斜率**的设置而定。调整任何接收增益参数时，一条黑色的时间关联增益曲线会显示在屏幕上，可使用户清楚地观察初始增益、斜率和最大增益的区域。



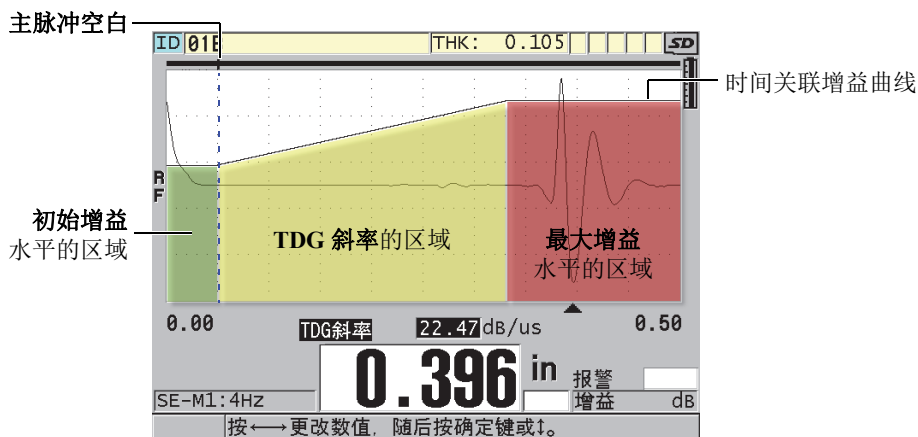


图 13-8 TDG 区域和参数

用户可使用 TDG 曲线，优化近表面分辨率，同时也可可为较厚的样件提供更高的最大增益。用户还可以在测量铸铁和玻璃纤维等高散射性的材料时使用 TDG 曲线，以最大程度地避免在底面回波之前探测到散射的回波。

### 13.6.1 最大增益

最大增益是指接收器可以使用的最大（时间关联）增益。最大增益用于放大在时间上较远的回波。一般来说，对于某种已知应用，用户须将最大增益设置得足够高，以使所有有效回波都被探测到。

接收器的最大增益的调整范围为 0.0 dB ~ 99.0 dB。探测不到回波时（LOS 提示），增益值会提高到由初始增益、斜率和最大增益设定的最高水平。如果最大增益设定过高，仪器可能会受到探头噪音或其他一些杂散信号的干扰；如果设定过低，则某些反射回波可能会由于波幅太低而探测不到。

#### 注释

最大增益值绝不可低于初始增益值，其最大值为 99.0 dB。

## 13.6.2 初始增益

初始增益为接收器增益在激励脉冲的附近区域（模式 1），或界面回波的附近区域（模式 2 和模式 3），设定一个上限。TDG 曲线通过将激励脉冲或界面回波有效调小的方式，使仪器探测到脉冲附近的回波。可将初始增益从 0 dB 调整到**最大增益**设置所定义的最大值。

在必须优化最小厚度测量的应用中，**初始增益**的设置极为重要。此外，初始增益的设置应始终借助于一个可代表最小厚度的参考标准试块。在某些测量应用中，如果对最小厚度测量性能的要求与穿透力相比不太重要，且散射回波不是太大的问题时，则可将初始增益设置为最大增益。

初始增益的作用如下：

- 标明当前所选的初始（与时间关联的）接收器增益
- 放大主脉冲信号或界面回波附近的回波
- 由零时间点起始，并延展至：
  - 模式 1 中的主脉冲空白
  - 模式 2 和模式 3 中的界面空白的末端

## 13.6.3 TDG 斜率

时间关联增益（TDG）斜率的功能是控制从初始增益水平增到最大增益水平时，接收器增益相对于时间轴的倾斜率。TDG 斜率开始的位置为**主脉冲空白**参数的位置（在模式 1 中），或**界面空白**参数的终止位置（在模式 2 和模式 3 中）。TDG 斜率有助于抑制来自晶粒结构或纤维的反射。通常，TDG 斜率应被尽量设置得很高，这样可以在最短的时间内达到最大增益，同时又避免仪器受到杂散信号的干扰。斜率的设定范围为  $0.0 \text{ dB}/\mu\text{s} \sim 39.95 \text{ dB}/\mu\text{s}$ 。

## 13.7 主脉冲空白

主脉冲空白实际上是一个空白区域，该区域使接收器拒绝接收由主脉冲信号生成的虚假读数。这个空白区域，或称盲区（自激励脉冲起向后延伸，最长 18 微秒的时间区域），可防止仪器将激励脉冲的下降沿回波误认为是底面回波或界面回波。主脉冲空白的末端代表仪器开始搜寻回波信号的时间点。

一般来说, 要将主脉冲空白设置在略超出仪器干扰点的位置, 然后先使用耦合在试块上的探头进行测试, 再使用未耦合在试块上的探头进行测试, 这样可以确保进行准确的测量。

不过, 在模式 1 中, 主脉冲空白的长度会决定可测量的最小厚度, 因此在选择初始增益水平后必须对其仔细定位 (参见第 235 页的图 13-9)。如果主脉冲空白过短, 则仪器将受到激励脉冲的干扰, 无法生成读数。如果主脉冲空白过长, 最小可检测的厚度则会受到不必要的限制。在使用水浸式探头时, 要确保主脉冲空白始终处于最短水中声程的界面回波之前。

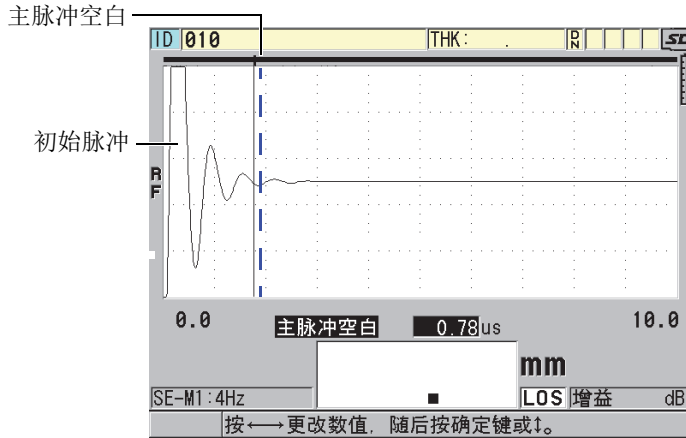


图 13-9 模式 1 的主脉冲空白的位置

在模式 2 和模式 3 中, 如果将主脉冲空白设置于激励脉冲末端和界面回波之间的某一点, 不会有什么问题 (参见第 236 页的图 13-10)。

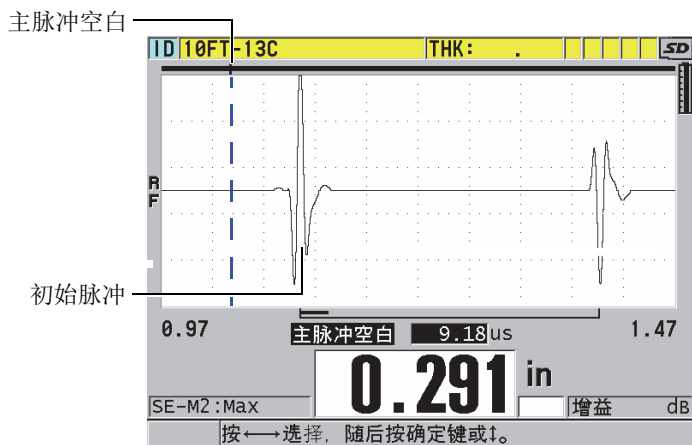


图 13-10 模式 2 和模式 3 的主脉冲空白的位置

## 13.8 回波视窗

回波视窗是一段位于每个主脉冲信号后的时间间隔，在此区间内仪器可测量回波。回波视窗时间间隔起始于主脉冲空白的末端。在模式 1 中，回波视窗的末端位于主脉冲后的  $x$  微秒处，在模式 2 和模式 3 中，回波视窗的末端位于界面空白后的  $x$  微秒处。

在模式 1 中，回波视窗通常可被设置为大于脉冲在最厚或传播声速最慢的待测材料中一次往返传播时间的任意一个值（参见第 237 页的图 13-11）。这个设置并不需要十分准确，只要它的长度足以包容最远的有效回波即可。

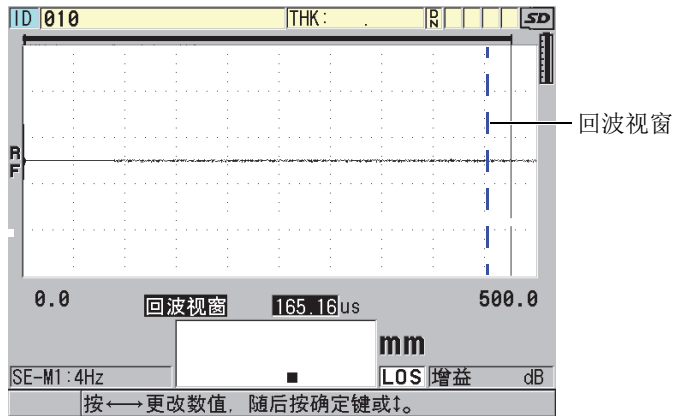


图 13-11 模式 1 的回波视窗设置

在模式 2 和模式 3 中，回波视窗受限于连续界面回波之间的时间间隔（参见第 237 页的图 13-12）。为防止不正确测量，回波视窗的末端须设在第二个界面回波之前；这样就决定最大可测厚度。在涉及模式 2 和模式 3 的水浸测量应用中，回波视窗的定位须贯穿所使用的整个水中声程范围。

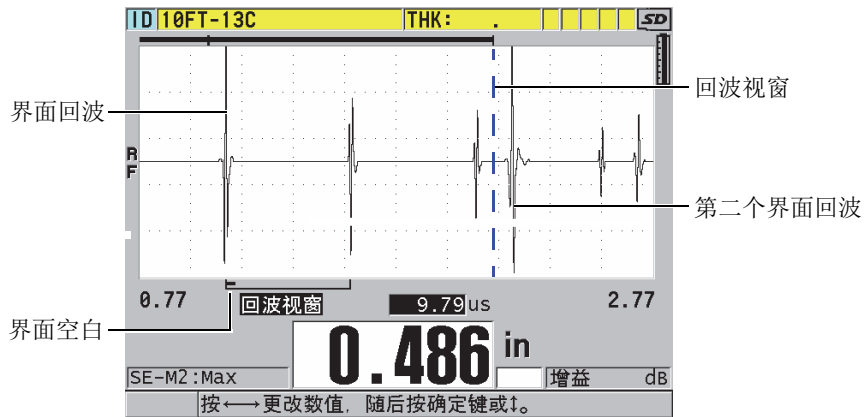


图 13-12 模式 2 和模式 3 的回波视窗设置

### 13.8.1 回波 1 和回波 2 的探测

用户可为第一个回波和第二个回波选择探测的极性（正或负）。根据测量模式和被测材料的类型，回波中的最大波幅可以是正峰值，也可以是负峰值。正极和负极是指波形图中经过处理的回波显示类型（参见第 238 页的图 13-13）。要获得最精确的厚度测量值，39DL PLUS 仪器必须要探测到一个回波内的最大波幅峰值。

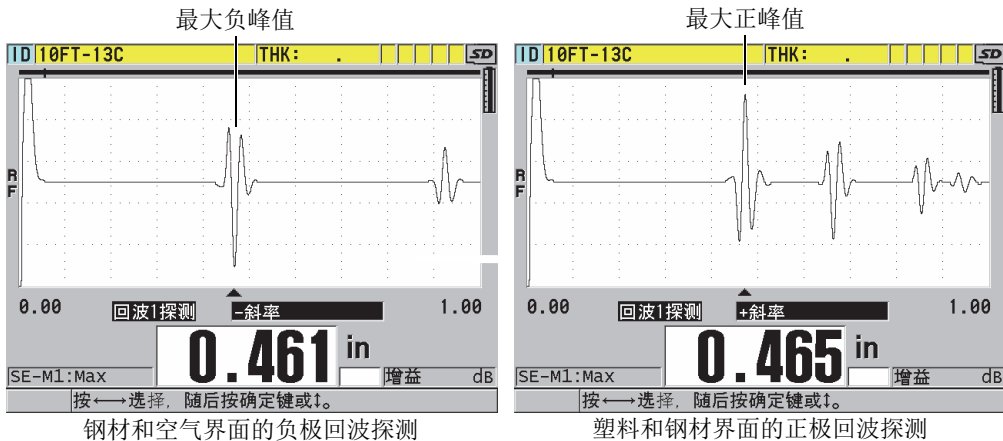


图 13-13 正极和负极回波探测示例

参阅第 238 页的表 22，了解如何为已知应用选择探测极性的信息。

表 22 回波的极性

测量模式	回波 1	回波 2
模式 1 使用接触式探头	底面回波通常为负极。但是，在测量粘合到高声阻抗材料的低声阻抗材料的特殊应用中（如：金属上粘有塑料或橡胶），回波会呈现为相位颠倒的状态。	不适用

表 22 回波的极性 (接上页)

测量模式	回波 1	回波 2
模式 2 使用延迟块式探头 或水浸式探头	在测量如金属和陶瓷等具有高阻抗的材料时, 界面回波通常为正极, 而在测量如大多数塑料的低阻抗材料时, 回波则为负极。	底面回波通常为负极, 除非它是来自于粘合在一起的低声阻抗材料和高声阻抗材料的界面。
模式 3 使用延迟块探头 或水浸式探头	对于高阻抗材料, 界面回波通常为正极。	底面回波通常为负极; 但是在一些涉及不规则几何形状的特殊测量应用中, 由于相位的失真造成底面回波的正极比负极更清晰, 则应将底面回波设置为正极。

### 13.8.2 界面空白

界面空白是一个空白区域, 或称盲区, 是从界面回波的上升沿起向后延伸最长可达 20 微秒的时间区域。界面空白仅可在模式 2 和模式 3 中使用。

在模式 2 中, 界面空白可避免探测到界面回波下降沿的波瓣或周期。这些信号会被误以为是底面回波, 从而对检测造成干扰 (参见第 240 页的图 13-14)。应将界面空白设置得尽量短, 以避免最小可检测厚度受到不必要的限制。初始增益参数往往有助于减低界面回波的波幅, 从而可使用户使用一个较短的界面空白。可以在探头与被测材料耦合及非耦合的两种情况下进行测试, 检查界面空白的设置。

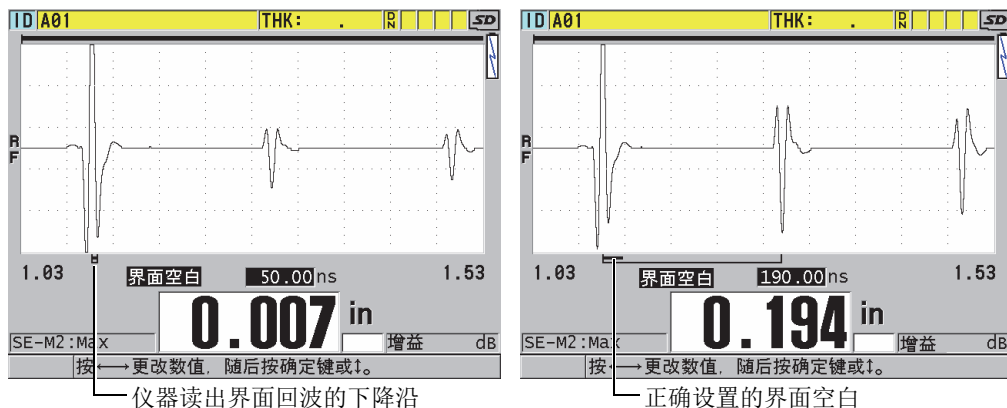


图 13-14 模式 2 的界面空白示例

在模式 3 下，界面空白要选择一对待测量的底面回波（参见第 240 页的图 13-15）。在大多数情况下，界面空白应设置在第一个底面回波之前一点的位置。但在实际情况中，往往从薄材料返回的第一个底面回波会出现信号扭曲或与界面回波相混的情况。在测量几何形状复杂的材料时（如极小转弯处），后面出现的底面回波对的信号可能会比前一对底面回波清晰。在这种情况下，应将界面空白的长度设定到可清晰检测到、且可明确界定的一对底面回波的前面，即使这一对回波不是最前面的两个底面回波。

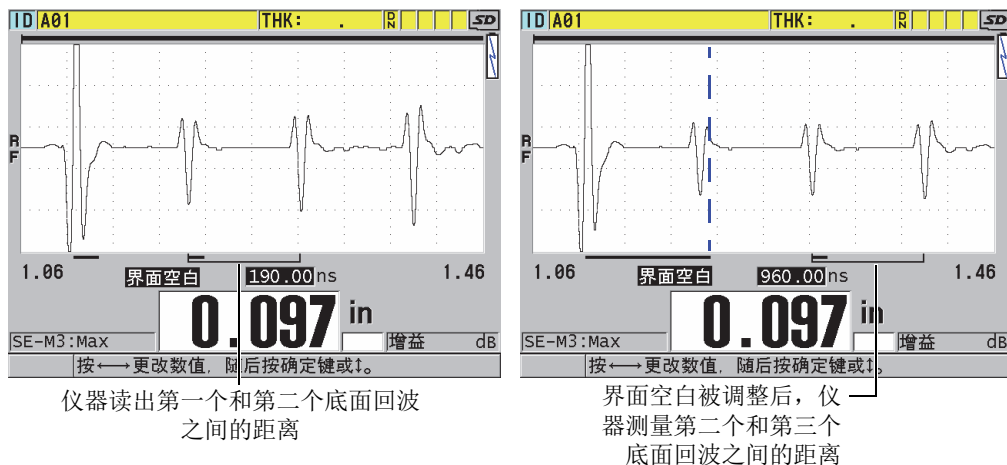


图 13-15 模式 3 的界面空白示例



### 13.8.3 模式3的回波空白

模式3中的回波空白（模式3空白）与模式2中的界面空白或模式1中的主脉冲空白类似。这个功能可以自第一个检测到的底面回波的上升沿开始，创建一个最长为20微秒的空白区或盲区，以避免检测到回波的下降沿波瓣或周期，从而防止仪器受到干扰（参见第241页的图13-16）。

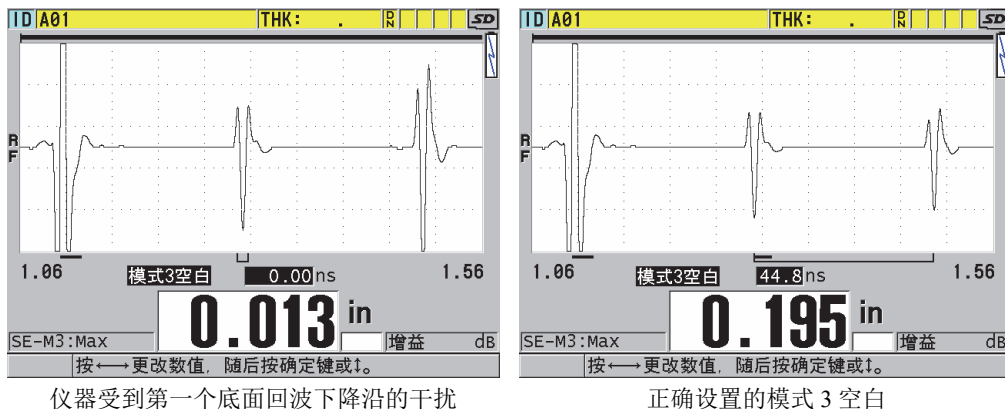


图 13-16 模式3空白调整的示例

由于模式3的回波空白限制了最小可测量厚度，因此，应将这个区域设置得尽量短，通常不要超过几百纳秒。特殊情况下会有例外，例如：在对曲面样品进行检测时，由于模式的转换，会在正常信号峰值之间产生明显的杂散信号。在这种情况下，应将模式3的回波空白设置得足够长，从而避免探测到杂散信号。

## 13.9 保存设置参数

所选的波形参数被调整后，用户可存储这些设置，用于日后方便地快速调用。在39DL PLUS内存中最多可存储35个自定义设置。

### 保存设置参数

1. 对波形参数进行适当更改。
2. 按 [ 回放探头设置 ] 键。

在菜单中，确保**激活**已被加亮显示。刚刚完成的修改出现在当前设置中。

3. 按 [ 保存 / 发送 ] 键。
4. 在 **保存设置** 屏幕中（参见第 242 页的图 13-17）。
  - a) 在 **另存为** 栏中，输入自定义设置的名称。
  - b) 在 **另存为** 列表中，从可选的 35 个自定义设置位置中选择一个。



### 注意

命名为 **SE-USER-1** 到 **SE-USER-35** 的设置是为自定义设置预留的空位置。在选择已存有自定义设置的位置时一定要小心，因为新的设置会覆盖已有的信息。

- c) 选择 **保存**，保存自定义设置。



图 13-17 保存自定义设置

5. 在 **激活** 屏幕中，查看设置参数。
6. 按 [ 测量 ] 键，返回到测量屏幕。

## 13.10 快速调用单晶探头的自定义设置

通常, 要更改自定义应用的设置, 用户需按下 [ **回放探头设置** ] 键, 在可选设置列表中选择合适的设置, 然后按 [ **测量** ] 键。这个方法适用于不经常更改的典型设置。当用户需要在两个或更多的自定义设置之间频繁切换时, 更好的方法是使用设置的快速调用功能。

设置的快速调用功能激活后, 用户便可使用键盘快捷键, 在单晶探头的前四个自定义设置之间快速切换。

### 激活设置的快速调用功能

1. 仪器显示测量屏幕时, 按 [ **设置菜单** ] 键。
2. 在菜单中, 选择**测量**。
3. 在**测量**屏幕中, 将**回放快速设置**设为开。
4. 按 [ **测量** ] 键, 返回到测量屏幕。

### 快速调用前四个自定义设置中的一个

- ◆ 仪器显示测量屏幕时, 且快速设置调用功能被激活后, 按 [ **第二功能** ], [ **▲** ] 键, 调用第一个自定义单晶探头的设置。  
或者  
按 [ **第二功能** ], [ **▶** ], 调用第二个自定义单晶探头的设置。  
或者  
按 [ **第二功能** ], [ **▼** ], 调用第三个自定义单晶探头的设置。  
或者  
按 [ **第二功能** ], [ **◀** ] 键, 调用第四个自定义单晶探头的设置。

---

注释
----

只有在 39DL PLUS 仪器连接了单晶探头时, 才可以使用这个功能。

---



---

## 14. 管理通讯和数据传输

---

本章介绍 39DL PLUS 仪器如何与计算机进行通讯，完成发送、接收、导入和导出文件的操作。39DL PLUS 仪器有两个通讯端口：USB 端口和 RS-232 端口，还可以通过蓝牙和 WiFi 进行无线通讯。

39DL PLUS 仪器的标准配置中包含一根使用 USB 2.0 协议进行通讯的 USB 数据线。如果用户要使用 RS-232 端口进行通讯，则须购买一根 RS-232 线（参见第 248 页的表 23）。39DL PLUS 仪器可将数据传输到任何可使用 RS-232C/D 协议接收 ASCII 格式数据的装置。这些装置包括个人电脑、小型计算机和数据记录器。数据线必须与 39DL PLUS 仪器的输出接口，及接收装置的串行输入接口相兼容。Evident 可提供用于连接计算机的数据线，并可针对连接任何其他设备的问题为用户提供帮助。

### 14.1 GageView

GageView 是 Evident 的一款接口程序，其设计目的是用于与 39DL PLUS 等仪器进行通讯。GageView 具有创建检测数据库文件、上传或下载数据文件，以及生成报告的能力。Evident 建议用户使用 GageView 程序，与 39DL PLUS 仪器通讯并管理 39DL PLUS 仪器的数据。

GageView 与 Windows 7、Windows 10 和 Windows 11 相兼容。要了解更详细的信息，请参阅《GageView 接口程序 — 用户手册》（手册编号：910-259-EN [U8778347]）。

### 14.2 设置 USB 通讯

39DL PLUS 仪器的默认通讯协议为 USB 3.0。也提供其他通讯方式（RS-232、蓝牙和 WiFi）。

## 设置 USB 通讯

1. 确保计算机上已安装了 39DL PLUS 的驱动程序。  
安装 GageView 接口程序时，同时会安装这个驱动程序。

### 注释

要了解更多有关安装 GageView 的信息，请参阅《GageView 接口程序 — 用户手册》（手册编号：910-259-EN [U8778347]）。

2. 如果您使用的是其他通讯程序，而不是 GageView，则请参阅相关程序的说明手册，以正确配置进行 USB 通讯的程序，。
3. 启动 39DL PLUS 仪器。
4. 仪器显示测量屏幕时，按 [ 设置菜单 ] 键。
5. 在菜单中，选择**通讯**。
6. 在**通讯**屏幕中，将**连接器类型**设为 **USB**（参见第 246 页的图 14-1）。

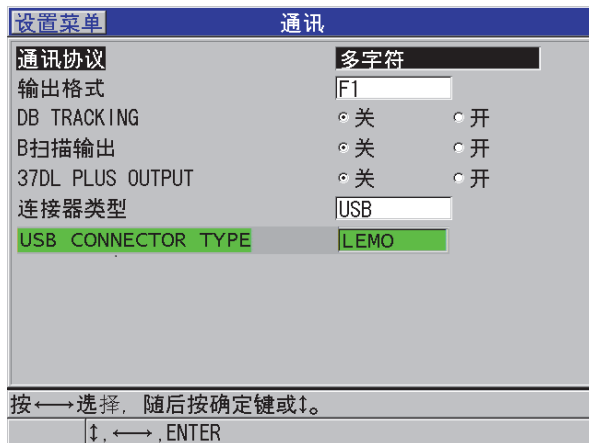


图 14-1 选择 USB 和连接器类型

7. 将 **USB 连接类型**（**USB CONNECTOR TYPE**）设为 **STANDARD**（标准）（默认 USB-C 侧面端口）或 **LEMO**（顶部的 I/O 接口）。
8. 按 [ 测量 ] 键，返回到测量屏幕。

9. 将 USB 线的一端连接到 39DL PLUS 仪器 I/O 舱盖下的 USB 从接口上；另一端连接到计算机的 USB 端口上（参见第 247 页的图 14-2）。

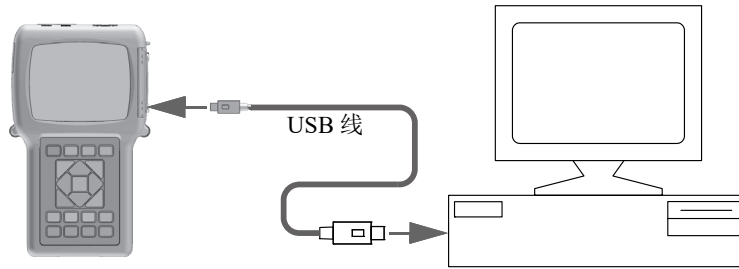


图 14-2 将 39DL PLUS 仪器连入计算机

第一次将 39DL PLUS 仪器与计算机连接时，计算机会提示用户已探测到新硬件装置，并会询问用户是否要安装驱动程序。要了解更多信息，请参阅《GageView 接口程序 — 用户手册》（手册编号：910-259-EN [U8778347]）。

驱动程序被装载，然后用户可以开始使用一个程序与 39DL PLUS 仪器进行通讯，如 GageView。

#### 提示

如果在 39DL PLUS 仪器与远程设备之间建立通讯时出现问题，则可以考虑使用 39DL PLUS 的通讯复位功能，将所有通讯参数恢复为默认值（参阅第 264 页的“复位通讯参数”），然后只对所需的通讯参数进行重新配置。

## 14.3 设置 RS-232 串行通讯

39DL PLUS 仪器可以通过其输入 / 输出（I/O）RS-232 线，将储存的数据及显示的读数传输到任何带有 RS-232 串行接口的装置。39DL PLUS 还可以接收和执行从带有串行接口的任何装置发出的指令。

要使 39DL PLUS 仪器与另一台 RS-232 串行装置进行通讯，用户必须使用正确的线。由于不是所有计算机都配有相同的串行端口，因此必须从 Evident 订购正确的线。RS-232 线是 39DL PLUS 仪器的一个可选配件，用户可在订购仪器时确定要购买的型号（参见第 248 页的表 23）。

表 23 可选的 RS-232 数据线

I/O 数据线的工件编号	计算机串行接口	数据线长度	典型设备
38DLP-9FS	“D”型，9 针公口	2 米	Windows 计算机

39DL PLUS 仪器与其他设备中串行通讯参数的配置必须相同。在 39DL PLUS 仪器中，可选择波特率（1200，2400，4800，9600，19200，38400，57600 和 115200），而其他 RS-232 参数都是固定的：

- 字长 = 8 个字符
- 结束位 = 1
- 奇偶性 = 无

## 设置 RS-232 串行通讯

1. 请参阅接收装置硬件和软件的说明文件，将接收装置的串行通讯参数值设为 39DL PLUS 仪器支持的值。
  - a) 将波特率设为 1200，2400，4800，9600，19200，38400，57600 或 115200。
  - b) 将结束位设置为 1。
  - c) 将奇偶性设置为无。
2. 当 39DL PLUS 仪器显示测量屏幕时，按 [ **设置菜单** ] 键。
3. 在菜单中，选择 **系统**。
4. 在 **系统** 屏幕中，将 **保存 / 发送键** 设为 **发送**。
5. 按 [ **设置菜单** ] 键。
6. 在菜单中，选择 **通讯**。
7. 在 **通讯** 屏幕中（参见第 249 页的图 14-3）：
  - a) 将 **连接类型** 设为 **RS-232**。  
出现 RS-232 参数。
  - b) 将 **RS-232 装置** 设为与 39DL PLUS 仪器连接的装置的类型。



- **终端**: 连接计算机时。
  - **测径器**: 连接 Evident 的测径器时 (工件编号: HPV/C [U8780124])。
  - **FISCHER**: 连接 Fischer 涂层仪器时。
- c) 将**波特率**设为在步骤 1.a 中选择的数值。
- d) 将**连续输出模式**设为以下选项中的一个:
- **关**: 连续输出关闭 (默认值)。
  - **开**: 以所选的测量速率, 连续发送数据 (参阅第 70 页的“调整测量更新速率”)。
  - **5 秒平均**: 每隔 5 秒发送一个平均厚度读数。
  - **10 秒平均**: 每隔 10 秒发送一个平均厚度读数。

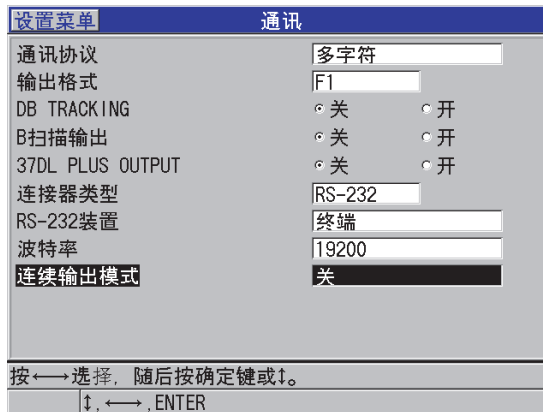


图 14-3 查看通讯参数

8. 使用适当的 RS-232 线 (参见第 248 页的表 23), 将 39DL PLUS 仪器与远程串行通讯设备相连。
9. 根据需要, 在远程串行通讯设备上, 启动串行通讯程序。
10. 按 [ 测量 ] 键, 返回到测量屏幕。

**提示**

如果在 39DL PLUS 仪器与远程设备之间建立通讯时出现问题，则可以考虑使用 39DL PLUS 仪器的通讯复位功能，将所有通讯参数恢复为默认值（参阅第 264 页的“复位通讯参数”），然后只对所需的通讯参数进行重新配置。

## 14.4 设置蓝牙通讯

39DL PLUS 可通过蓝牙将存储的数据和显示的读数传输到受支持的设备。

### 设置蓝牙通讯

1. 启动 39DL PLUS 测厚仪。
2. 在测量屏幕上，按 [SETUP MENU]（设置菜单）。
3. 在菜单中，选择 **COMM**（通讯）。
4. 在 **COMM**（通讯）屏幕中，将 **CONNECTION TYPE**（连接类型）设置为 **BLUETOOTH**（蓝牙）（参见第 250 页的图 14-4）。

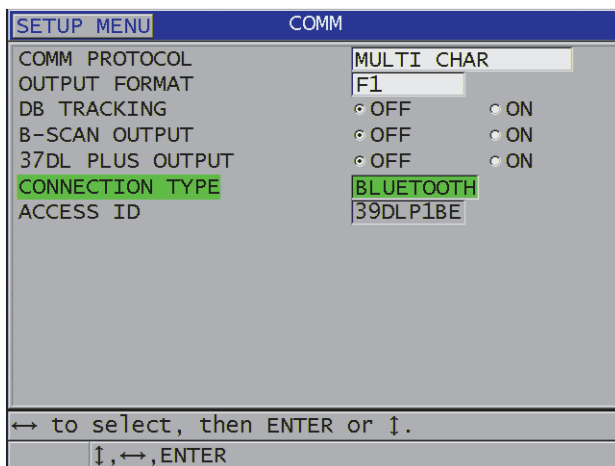


图 14-4 配置蓝牙

5. 为 39DL PLUS 测厚仪设置一个独一无二的 **ACCESS ID**（访问 ID 码）。
6. 按 [**测量**] 键，返回到测量屏幕。

## 14.5 设置 WiFi 通讯

39DL PLUS 测厚仪可通过 WiFi 将其存储的数据和读数流传输到电脑、平板电脑或手机中。通过 WiFi 传输数据流时，39DL PLUS 测厚仪会将波形、测量值和测量标记复制到连接设备的屏幕上。39DL PLUS 测厚仪传输的信息还可以集成到第三方或定制软件应用程序中。

---

### 注释

要了解通过WiFi将39DL PLUS的数据集成到第三方或定制应用程序中的详细信息，请联系Evident。

---

### 设置 WiFi 通讯

1. 启动 39DL PLUS 测厚仪。
2. 在测量屏幕上，按 [**SETUP MENU**]（设置菜单）。
3. 在菜单中，选择 **COMM**（通讯）。
4. 在 **COMM**（通讯）屏幕中，将 **CONNECTION TYPE**（连接类型）设置为 **WIFI**（参见第 252 页的图 14-5）。

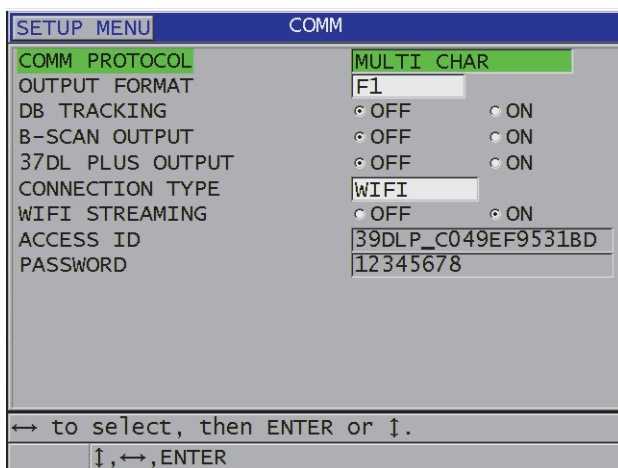


图 14-5 配置 WiFi

5. 启用 **WIFI STREAMING**（WiFi 流）。
6. 为 39DL PLUS 测厚仪设置独一无二的 **ACCESS ID**（访问 ID 码）。
7. 接受默认的 **PASSWORD**（密码）或创建一个新密码。
8. 按 [测量] 键，返回到测量屏幕。

## 14.6 与远程设备进行数据交换

可在 39DL PLUS 仪器和某个远程设备之间进行数据交换，如计算机。

### 注释

从 39DL PLUS 仪器发送的数据仍会保留在 39DL PLUS 仪器的内存中。

### 14.6.1 发送整个文件（RS-232）

可从 39DL PLUS 仪器发送一个或多个文件到计算机。传输的数据包括文件名、文件页眉、ID 码、厚度数据、标志、校准设置和注释。

## 从 39DL PLUS 仪器发送整个文件至计算机

1. 确保 RS-232 通讯参数被正确配置（参阅第 247 页的“设置 RS-232 串行通讯”）。
2. 仪器显示测量屏幕时，按 [文件] 键。
3. 在菜单中，选择**发送**。
4. 在**发送**屏幕中（参见第 253 页的图 14-6）：
  - a) 使用 [◀] 和 [▶] 键选择发送**全部**文件，或是仅发送所选文件（**所选项**）。选择了**全部**后，在文件列表中，所有文件的右侧会出现一个对勾标记。
  - b) 选择了**所选项**后，可单独选择要发送的文件：
    - (1) 将**排序方法**设为所需的排序选项（**名称**或**创建日期**）。
    - (2) 在文件列表中，加亮显示要选择的文件，然后按 [确定] 键，勾选或取消选择，这样就只有要发送文件的右侧会出现对勾标记。
    - (3) 按 [第二功能]， [▼] 键，退出文件列表。
  - c) 选择屏幕底部的**发送**按钮。  
数据传输时，正在访问存储器。请等待 ... 的信息会出现在帮助文本栏中。

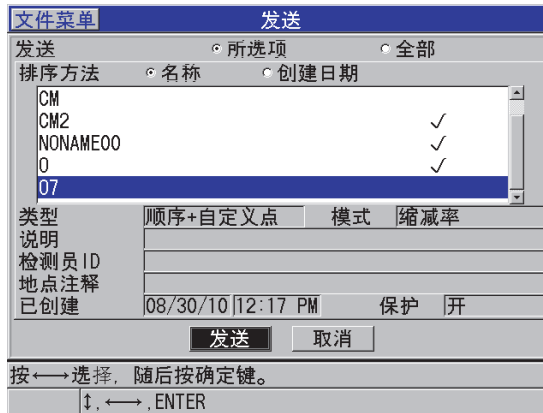


图 14-6 选择要发送的文件

### 14.6.2 发送文件中某一范围的 ID (RS-232)

39DL PLUS 仪器可以只将某个已知文件的一部分传输到计算机。

## 发送某个特定文件的特定范围的 ID 编码

1. 确保已正确配置了 RS-232 通讯（参阅第 247 页的“设置 RS-232 串行通讯”）。
2. 如果包含了要传输数据的文件不是当前文件，则要打开这个文件（参阅第 189 页的“打开文件”页的）。
3. 仪器显示测量屏幕时，按住 [保存 / 发送] 键，直到出现 **ID - RANGE SEND**（ID 范围发送）屏幕。

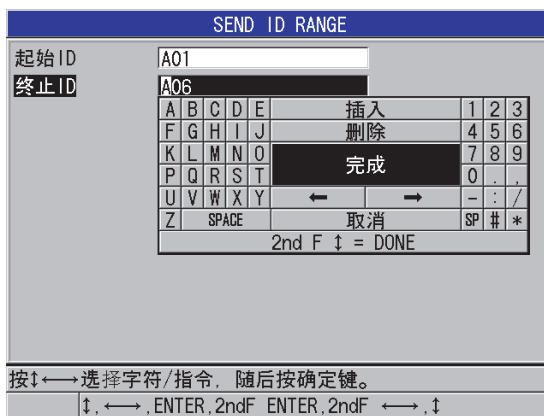


图 14-7 确定要发送的 ID 编码的范围

4. 输入想要发送的 ID 编码范围的**起始 ID**和**终止 ID**。
5. 选择**发送**。  
仪器发送指定范围的数据。

### 14.6.3 发送当前显示的测量数据（RS-232）

用户只传输当前显示的测量数据。当 39DL PLUS 仪器与一个外部设备（如数据采集装置或计算机）一直保持连接，且需要根据指令采集数据时，这个功能非常有用。

#### 进行单个数据传送

1. 确保已正确配置了 RS-232 通讯（参阅第 247 页的“设置 RS-232 串行通讯”）。
2. 在 39DL PLUS 仪器上设置所需的测量模式。
3. 进行一个厚度测量。

4. 快速按一下 [保存 / 发送] 键（在一秒钟之内放开）。

所显示的测量数据及其适当的设置标志会被传输，且仪器返回到初始测量屏幕。

---

#### 注释

所传输的特定数据取决于数据记录器的输出格式。在厚度读数为空白时，按 [保存 / 发送] 键，将会发送“—.—”空白符号和所显示的标志。

---

#### 注释

发送一个所显示的读数，会使这个在内存中保持的读数从屏幕上消失，复位最小值或最大值功能，并使冻结的波形解冻。

## 14.6.4 将文件导出至外置存储卡

39DL PLUS 可将文件从内存中导出到外置的 microSD 存储卡上。导出的文件可以是 CSV（逗号分隔值）、文本（空格定界）或调查（用于 GageView 接口程序）格式。在计算机上插入 microSD 读卡器，用户便可在装有 Microsoft Excel 程序或其他程序的计算机中直接打开这些文件。用户也可以将调查文件从 microSD 读卡器导入到 GageView 中。

可将自定义的探头设置发送到 GageView 接口程序中，以在电脑中保存这些设置的备份。也可将这些探头设置传回到 39DL PLUS 仪器中（参阅第 256 页的“从外置存储卡中导入调查文件”）。用户可使用这个操作程序，将相同的自定义探头设置传送到多台 39DL PLUS 中，对仪器进行方便地设置。

### 将文件导出到外置存储卡中

1. 确保已将 microSD 存储卡插入 39DL PLUS 仪器右侧 I/O 舱盖下的插槽中（参见第 36 页的图 1-5）。
2. 如果在 39DL PLUS 仪器开启时插入了 microSD 卡，则需将仪器关闭，然后再打开，这样仪器才会识别已插入的存储卡。
3. 仪器显示测量屏幕时，按 [文件] 键。
4. 在菜单中，选择**输出**。

5. 在**输出**屏幕中（参见第 256 页的图 14-8）：
  - a) 根据需要，将**排序方法**参数更改为所需的文件排序方式。
  - b) 在文件列表中，加亮显示要导出的文件。
  - c) 将**文件**设为所需的文件格式：
    - **SURVEY FILE**（调查文件）：导入到 GageView
    - **EXCEL CSV**：在 Microsoft Excel 中打开
    - **TEXT FILE**（文本文件）：在多个基于 Windows 的程序中打开
6. 选择**输出**。  
 所选的文件将在以下位于外置 microSD 存储卡中的文件夹中创建：  
 \EvidentNDT\39DLP\Transfer。  
 仪器自动返回到测量屏幕。

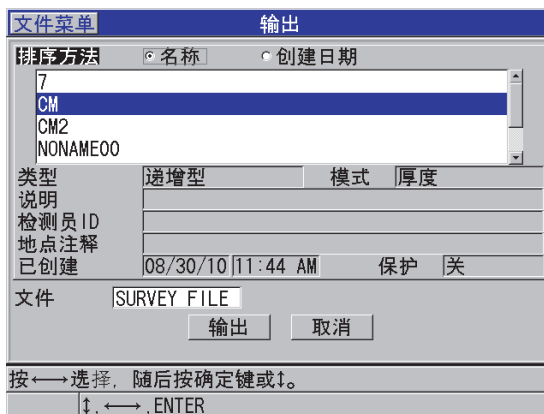


图 14-8 输出屏幕

### 14.6.5 从外置存储卡中导入调查文件

用户可将调查文件从外置 microSD 存储卡导入到 39DL PLUS 仪器的内存中。用户可将这个功能与 GageView 接口程序配合使用，将已从 GageView 导出到 microSD 卡上的调查文件再重新导入到仪器中。在野外使用仪器，且仪器无法与计算机连接时，使用这个功能，可将文件导入到 39DL PLUS 仪器中。



## 从外置存储卡上导入调查文件

1. 确保外置 microSD 存储卡上的 \ EvidentNDT\ 39DLP\ Transfer 文件夹包含了要导入到 39DL PLUS 内存中的文件。
2. 将 microSD 存储卡插入到 39DL PLUS 仪器右侧 I/O 舱盖下的插槽中（参见第 36 页的图 1-5）。
3. 如果在 39DL PLUS 仪器开启时插入了 microSD 卡，则需将仪器关闭，然后再打开，这样仪器才会识别已插入的存储卡。
4. 仪器显示测量屏幕时，按 [ 文件 ] 键。
5. 在菜单中，选择 **IMPORT**（导入）。
6. 在 **IMPORT**（导入）屏幕中（参见第 257 页的图 14-9）：
  - a) 在文件列表中选择要导入的文件。  
列表中的文件是外置 microSD 存储卡中 \ EvidentNDT\ 39DLP\ Transfer 文件夹中的文件。
  - b) 选择 **IMPORT**（导入）。
  - c) 当这个文件与 39DL PLUS 中已经存在的某个文件的名称相同时，将出现 **Overwrite existing file?**（是否复写现有文件）的信息。若想继续导入文件，则选择**是**。  
文件传送结束时，仪器会发出蜂鸣声，随后返回至测量屏幕。



图 14-9 导入屏幕示例

## 14.6.6 从计算机接收文件

可发送到计算机的、与数据记录器信息相同的数据类型，也可从计算机上接收或下载到仪器。这个操作有两个益处：

- 在下一个测量日、月或年，将以前保存在计算机文件中的带有 ID 码的测量数据恢复到仪器中。用户可将恢复的数据用于以下目的：
  - 使用 ID 编码，浏览测量序列。
  - 在相同的测量位置，比较以前的和当前的厚度测量值。
  - 以手动或自动方式核查当前测量设置是否与以前使用的设置相同。
- 在计算机上创建 ID 码序列，然后将它们下载到仪器中。这个在外部创建的序列可指导用户通过预先指定的测量位置路径。在计算机上创建的 ID 序列必须包含设置信息。这个设置可以是仪器的默认设置，或者任何其他所需的设置序列。  
下载到 39DL PLUS 仪器的数据格式，必须与数据被发送时的格式完全相同。  
Evident 建议使用 GageView 接口程序，控制有关交换、储存和创建 39DL PLUS 仪器数据等方面的所有功能。要了解有关附加软件数据管理程序的更多信息，请联系 Evident。

### 从计算机上接收数据文件

1. 要使用 GageView 或其他程序从计算机的 USB 端口发送文件，需设置 USB 通讯参数，并将 39DL PLUS 仪器与计算机连接（参阅第 245 页的“设置 USB 通讯”）。
2. 要使用某个程序从计算机的 RS-232 端口发送文件，需设置 RS-232 通讯参数，并将 39DL PLUS 仪器与计算机连接（参阅第 247 页的“设置 RS-232 串行通讯”）。
3. 开启 39DL PLUS 仪器，并确保测量屏幕已激活。
4. 在计算机上，开始发送已格式化的数据。  
39DL PLUS 仪器将在发送数据时显示一条**正在接收数据**的信息，然后返回到测量屏幕。

## 14.7 截取 39DL PLUS 仪器的屏幕图像

用户可将 39DL PLUS 仪器完整的屏幕截图内容保存到图片文件。在创建报告或编制文件的过程中需要一个与显示屏幕完全相同的副本时，这个功能非常有用。用户可使用以下两种方法中的一种完成操作：

- 将屏幕截图发送到 GageView（参阅第 259 页的 14.7.1 小节）
- 将屏幕截图发送到外置 microSD 卡（参阅第 261 页的 14.7.2 小节）

## 14.7.1 将屏幕截图发送到 GageView

可将 39DL PLUS 仪器内容完整的屏幕截图发送到 GageView 接口程序。

请参阅《GageView 接口程序 — 用户手册》（工件编号：910-259-EN [U8778347]），了解有关如何安装和使用 GageView 的信息。

### 将屏幕截图发送到 GageView

1. 设置 USB 通讯参数，然后将 39DL PLUS 仪器与计算机连接（参阅第 245 页的“设置 USB 通讯”）。
2. 在 39DL PLUS 仪器上，选择想要截取的屏幕。
3. 在计算机上，启动 GageView。
4. 如果 39DL PLUS 仪器是第一次与装有 GageView 的计算机连接，则用户应在 GageView 中完成以下操作：
  - a) 在 GageView 菜单中，选择 **Device**（设备）> **Config**（配置）。
  - b) 在 **Device Configuration**（设备配置）对话框中（参见第 260 页的图 14-10）：
    - (1) 在 **Device List**（设备列表）中，选择 39DL PLUS，然后点击 **Add**（添加）。  
39DL PLUS（USB）出现在 **Current Configured Devices**（当前配置设备）列表中。
    - (2) 选择 **Connect at Startup**（启动时连接）复选框，GageView 程序便会在每次启动时自动连接 39DL PLUS。
    - (3) 点击 **OK**（确定）。

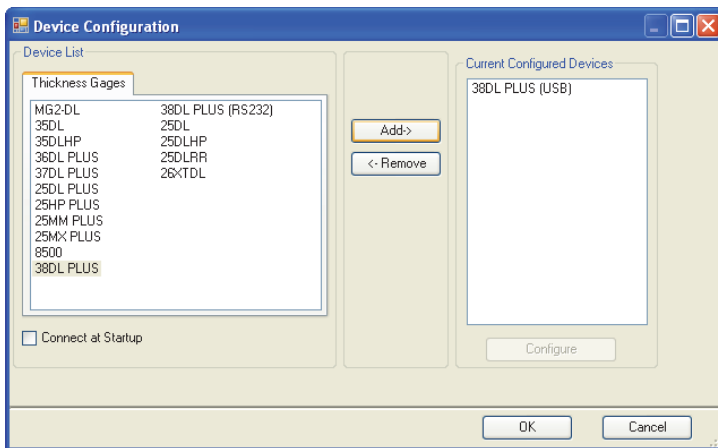


图 14-10 设备配置对话框

5. 在 GageView 中，执行以下操作：

- a) 在菜单中，选择 **Device**（设备）> **Tools**（工具）。
- b) 在 **Device Tools**（设备工具）对话框中（参见第 261 页的图 14-11），选择 **Screen Capture**（屏幕截图），然后点击 **Receive**（接收）。  
屏幕图像将在数据传输完成后出现。
- c) 点击 **Copy**（复制），将屏幕截图复制到 Windows 的剪切板。  
或者  
点击 **Save**（保存），将图像以 BMP 格式保存到文件夹中，文件名由用户定义。

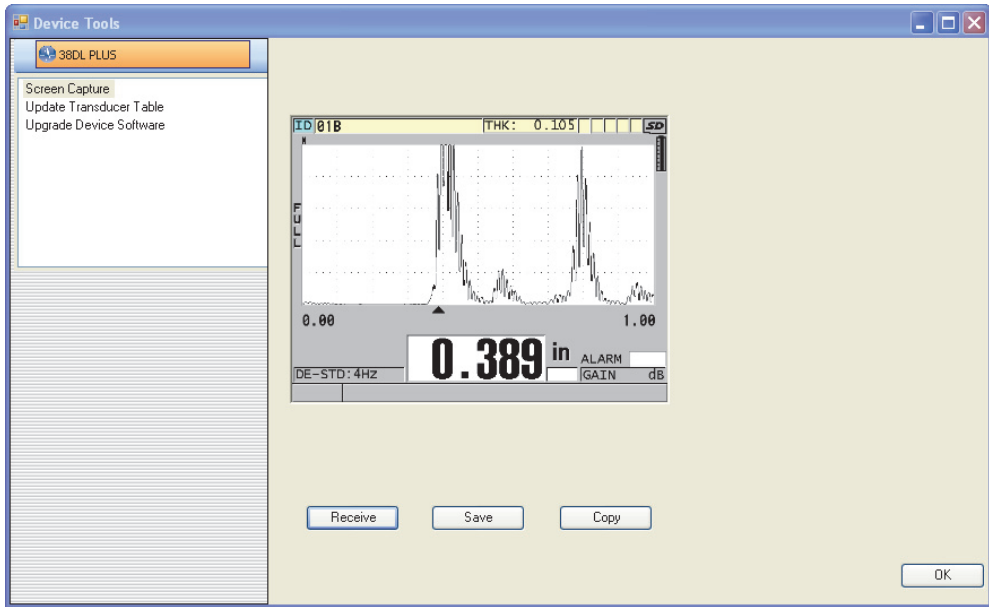


图 14-11 显示屏幕截图的设备工具对话框

## 14.7.2 将屏幕截图发送到外置 microSD 卡

39DL PLUS 仪器可以将当前屏幕的内容复制到外置 microSD 卡上。屏幕截图以位图文件格式（.bmp）保存。用户可将 microSD 卡插入到计算机中，然后在可以查看位图文件（.bmp）的任何程序中打开文件。

### 将屏幕截图发送到外置 microSD 卡中

1. 确保已将 microSD 存储卡插入 39DL PLUS 仪器右侧 I/O 舱盖下的插槽中（参见第 36 页的图 1-5）。
2. 如果在 39DL PLUS 仪器开启时插入了 microSD 卡，则需将仪器关闭，然后再打开，这样仪器才会识别已插入的存储卡。
3. 确保已经开启了将屏幕截图保存到 microSD 卡的功能。
  - a) 仪器显示测量屏幕时，按 [ 设置菜单 ] 键。
  - b) 在菜单中，选择系统。
  - c) 将 **PRINT SCREEN TO SD CARD**（打印屏幕到 SD 卡）设为开。

4. 选择要截取的屏幕。
5. 按 [ 第二功能 ], [ 显示 ] 键。  
当文件被发送至外置存储卡中的 \EvidentNDT\39DLP\Snapshot 文件夹中时, 屏幕将会冻结大约 20 秒。  
屏幕截图将自动命名为 BMP*n*.bmp, 其中 *n* 由 0 起始, 并在每次添加新屏幕截图时自动递增。
6. 传输图像文件:
  - a) 从 39DL PLUS 的插槽中取出 microSD 存储卡。
  - b) 使用 microSD 卡读卡器, 将存储卡连接到计算机上。
  - c) 将文件从存储卡上的 \EvidentNDT\ 39DLP\ Snapshot 文件夹中复制到计算机上的适当文件夹中。

## 14.8 RS-232 串行数据输出格式

39DL PLUS 仪器可支持 10 种 RS-232 传输数据的输出格式。输出格式的变化取决于使用的是双晶探头还是单晶探头。第 262 页的表 24 和第 263 页的表 25 分别介绍了使用双晶探头和单晶探头时每个输出格式的内容。

### 注释

对于 USB 通讯, 输出格式通常被设为 F1。

表 24 双晶探头的串行数据输出格式

格式	文件页眉	ID 页眉	厚度表	波形	设置表	注释表
F1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F2	✓	✓	✓		✓	✓
F4			✓	✓		
F5		✓	✓	✓	✓	✓
F6		✓	✓		✓	✓
F7		✓	✓	✓	✓	
F8		✓	✓		✓	
F9		✓	✓	✓	✓	✓

表 24 双晶探头的串行数据输出格式 (接上页)

格式	文件页眉	ID 页眉	厚度表	波形	设置表	注释表
F10		✓	✓		✓	✓
F11			✓			

表 25 单晶探头的串行数据输出格式

格式	文件页眉	ID 页眉	厚度表	波形	设置表	注释表
F1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F2	✓	✓	✓		✓	
F4			✓	✓		
F5		✓	✓	✓	✓	
F6		✓	✓		✓	
F7		✓	✓	✓	✓	
F8		✓	✓		✓	
F9		✓	✓	✓	✓	✓
F10		✓	✓		✓	
F11			✓			

### 查看或更改当前输出文件格式

1. 仪器显示测量屏幕时，按 [ 设置菜单 ] 键。
2. 在菜单中，选择**通讯**。
3. 在**通讯**屏幕中，查看或更改**输出格式**的值（参见第 262 页的表 24 和第 263 页的表 25 的格式说明）。

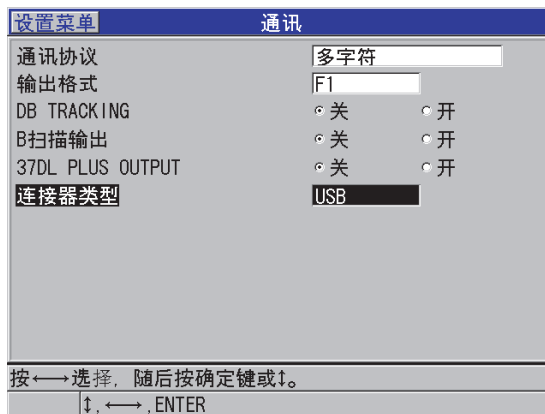


图 14-12 查看或更改文件输出格式

- 按 [ 测量 ] 键, 返回到测量屏幕。

## 14.9 复位通讯参数

通讯复位功能可迅速将通讯参数改回到出厂默认值。当用户在与远程设备建立通讯的过程中遇到困难时, 这个功能会很有用。第 264 页的表 26 中显示了通讯参数的默认值。

表 26 默认通讯参数值

参数	值
通讯协议	MULTI CHAR (多字符)
输出格式	F1
数据库跟踪	关
B 扫描输出	关
37DL 输出	关
连接类型	USB



## 复位通讯参数

1. 按 [ 第二功能 ], [ 设置菜单 ] (特殊菜单) 键。
2. 在菜单中, 选择**复位**。
3. 在**复位**屏幕中 (参见第 265 页的图 14-13):
  - a) 在**复位**列表中, 选择**通讯复位**。
  - b) 选择**复位**。

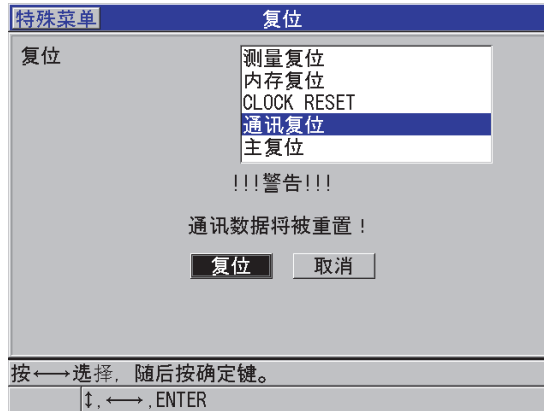


图 14-13 选择通讯复位



---

## 15. 39DL PLUS 仪器的维护与故障排除

---

本章将介绍 39DL PLUS 仪器的日常维护和保养。

### 15.1 仪器的日常维护

39DL PLUS 仪器的机壳在 I/O 舱门关闭时处于密封状态，可防止周围的液体和灰尘侵入机体。但是，仪器绝对不能浸泡在任何液体之中。

39DL PLUS 机壳的设计，可保证仪器在野外进行正常检测。但是，正如任何其他电子设备一样，如果不小心使用仪器，会损坏仪器。特别要注意以下事项：

- 千万不要使用硬物或尖物完成按键操作。
- 将电缆连接到仪器时，首先应使连接器与仪器上的相应接口对齐（双晶 D79X 系列探头的中央引脚向下，且 RS-232 I/O 线的主要标签面朝下），然后小心地将连接器笔直插入接口。
- 要断开电缆和仪器的连接，首先要抓住连接器（而不是电缆），随后将连接器从仪器中轻轻拉出。
- 请勿扔掷或摔落仪器。
- 清洁橡胶保护套、机壳、键盘或显示屏时，请勿使用强力溶剂或磨蚀剂。

### 15.2 清洁仪器

首先，用一块略微潮湿的布对仪器进行清洁。根据需要，关闭 I/O 舱盖和接口的防尘盖后，使用一块蘸有温和清洁剂的湿布，清洗仪器。使用仪器前，仪器应干透。

## 15.3 维护探头

与 39DL PLUS 仪器一起使用的超声探头为耐用器材，几乎不需要维护。但是，探头也会受到损坏，不过如果对以下方面略加注意，就能延长探头的使用寿命：

- 只使用适当的高温探头进行高温测量。标准探头如果与温度超过约 52°C (125°F) 的表面进行接触，就可能受到损坏或损毁。
- 切割、拧捏或拉扯电缆，都会使电缆受到损坏。要注意不要让电缆受到机械损伤。不要把探头留在一个探头电缆会被重物压上的区域。从仪器上取下探头时，决不可拉拔电缆，只可抓住塑模连接器部分拔下探头。探头的电缆不可打结。不可扭曲或拉扯靠近探头的电缆部分。
- 如果探头尖端受到过度磨损，则会降低探头的性能。为减少磨损，不可在粗糙的表面上刮擦、拉动探头。如果探头尖端变得粗糙或有裂纹，则会生成错误的测量数据，或根本无法进行测量。尽管在使用中出现磨损是正常现象，但严重的磨损会缩短探头的使用寿命。使用塑料延迟块探头时应尤为注意；应及时替换磨损的延迟块。

## 15.4 使用仪器的复位功能

39DL PLUS 仪器的复位功能可使仪器参数快速恢复为仪器出厂时的默认值。复位功能还可用作访问已知配置的快捷键。有以下复位功能：

### 测量复位

将测量参数更改为第 268 页的表 27 中所列的出厂默认值。

表 27 测量默认设置

参数	默认值
带有差值的测量模式	快速、最小值、最大值及报警关闭
材料声速	5.969 mm/s 或 0.2350 in./s (随仪器附送试块的大约声速)
差值参考值	0.0 mm 或 0.0 in.
低报警参考值	0.0 mm 或 0.0 in.
高报警参考值	25.0 in. 或 635.0 mm
显示刷新率	每秒 4 次
放大	关闭

表 27 测量默认设置 (接上页)

参数	默认值
范围	最小值范围
信号丢失状态	空白厚度显示
分辨率	0.01 mm 或 0.001 in.

### 内存复位

删除存储在内置 microSD 存储卡中的所有数据，并将卡重新格式化。



### 注意

内存复位操作将永久删除存储卡中的所有厚度读数 / 波形。但是，这种复位功能并不删除所存储的任何探头设置。

### 时钟复位

将日期重置为 01/01/2010，以 MM/DD/YYYY（月 / 日 / 年）格式表示；将时间重置为 12:00AM，以 12 小时制表示。

### 通讯复位

将通讯设置更改为第 269 页的表 28 中所列的出厂默认值。

表 28 默认通讯设置

参数	默认值
通讯协议	Multi Character（多字符）
输出格式:	F1
数据库跟踪	关
B 扫描输出	关
37DL PLUS 输出	关
连接类型	USB

### 主复位

执行一步操作即可实现测量复位和内存复位。



## 注意

主复位操作将永久删除在 39DL PLUS 仪器内存卡中存储的所有厚度读数 / 波形。

### 激活复位功能

1. 按 [ 第二功能 ], [ 设置菜单 ] (特殊菜单) 键。
2. 在菜单中, 选择**复位**。
3. 在**复位**屏幕中 (参见第 270 页的图 15-1):
  - a) 在**复位**列表中, 加亮显示所需的复位功能。  
仪器上出现一条警告信息, 表明将被复位的数据类型。
  - b) 选择**复位**。

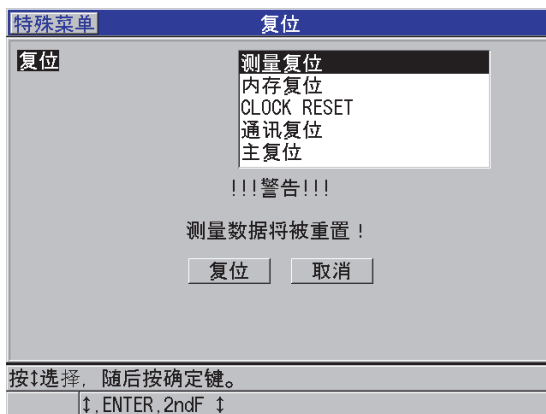


图 15-1 激活复位功能

## 15.5 进行硬件诊断测试

39DL PLUS 仪器包含一个可使仪器进行多种自我诊断检测的功能。这些测试有助于查找可疑的硬件故障, 或对硬件的正常运行进行核查。某些测试用于 Evident 在制造仪器过程中所进行的内部测试。

可进行的测试如下:

- 键盘测试
- 视频测试
- 内置 microSD 卡测试 (通过或失败)
- 外置 microSD 卡测试 (通过或失败)
- 双晶探头测试
- ESS 测试 (电子应力筛选) (仅供 Evident 内部使用)
- B 扫描测试 (仅供 Evident 内部使用)
- 电池测试 (仅供 Evident 内部使用)
- 单总线测试 (仅供 Evident 内部使用)

## 进行诊断测试

1. 按 [ 第二功能 ], [ 设置菜单 ] (特殊菜单) 键。
2. 在菜单中, 选择**测试**。
3. 在**测试**屏幕中, 选择所需的测试, 随后按 [ 确定 ] 键。
4. 选择**键盘测试**后, 在**键盘测试**屏幕中 (参见第 272 页的图 15-2):
  - a) 按下键盘上的任意键进行测试。  
如果所按的键可正常操作, 仪器会在**最后所按的键**旁边的框中显示所按键的名称。
  - b) 按 [ 确定 ] 键, 完成键盘测试。

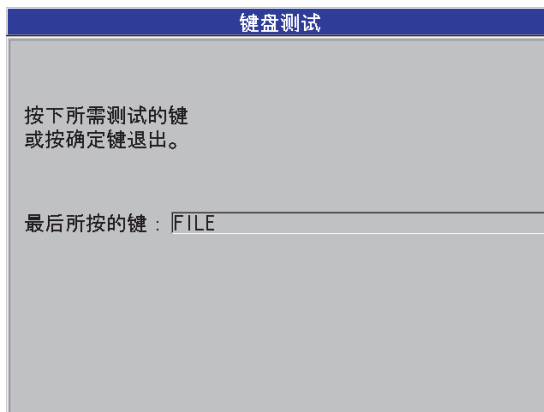


图 15-2 键盘测试屏幕

5. 选择**视频测试**后:
  - a) 在**视频测试**屏幕中, 按 [ **显示** ] 键, 启动视频测试。  
显示屏将显示三条渐变为黑色的彩色竖带。如果显示屏发生故障, 则这个图案会出现中断现象。
  - b) 按 [ **确定** ] 键, 完成视频测试。
6. 选择**内置 SD 卡测试**或**外置 SD 卡测试**后, 在**内置 SD 卡测试**或**外置 SD 卡测试**屏幕中:
  - a) 按 [ **显示** ] 键, 开始测试。  
测试结果将显示在 **SD 卡测试状态**栏中。会出现以下测试结果:
    - **PASS** (通过): 表明存储卡运行正常。
    - **FAIL** (失败): 表明存储卡出现故障。如果外置卡测试失败, 则重新安装或替换一张卡, 然后再重新启动仪器。如果内置卡测试失败, 请联系 Evident, 获得技术帮助。
  - b) 按 [ **确定** ] 键, 完成 **SD 卡**的测试。
7. 选择 **DUAL XDCR TEST** (双晶探头测试) 后, 在**双晶探头测试**屏幕中 (参见第 273 页的图 15-3):
  - a) 按 [ **显示** ] 键, 开始测试, 测试过程包含测量双晶探头每侧的渡越时间。出现测量参数值。
  - b) 按如下方式, 解读 **Tx** 和 **Rx** 值:
    - 如果两个数值相近, 表明双晶探头运行正常。



- 如果两个数值之间有一定的差异, 则表明两个晶片上的延迟块磨损程度有所不同。
  - 如果缺失一个数值, 表明电缆已损坏, 或晶片不能正常运行。
- c) 用户可记录所计算出的**零位值**。
- d) 按 [ **确定** ] 键, 完成双晶探头的测试。

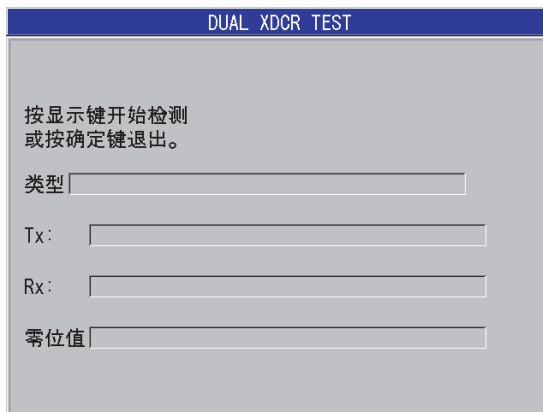


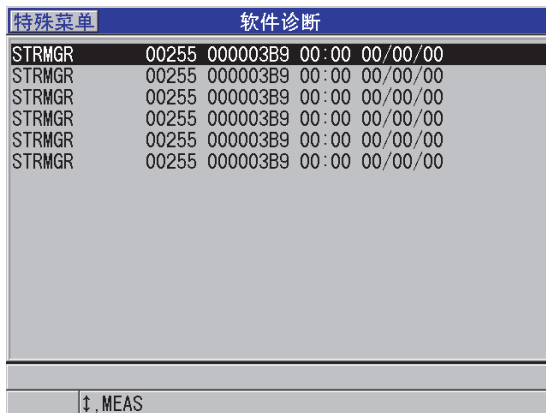
图 15-3 双晶探头测试屏幕

## 15.6 进行软件诊断测试

**软件诊断**功能可显示仪器运行过程中所发生错误的记录。Evident 使用这些信息, 解决软件运行时出现的故障。

### 访问软件诊断

1. 按 [ **第二功能** ], [ **设置菜单** ] ( **特殊菜单** ) 键。
2. 在菜单中, 选择**软件诊断**。  
出现**软件诊断**屏幕, 显示错误记录 ( 参见第 274 页的图 15-4 )。



特殊菜单		软件诊断			
STRMGR	00255	000003B9	00:00	00/00/00	
STRMGR	00255	000003B9	00:00	00/00/00	
STRMGR	00255	000003B9	00:00	00/00/00	
STRMGR	00255	000003B9	00:00	00/00/00	
STRMGR	00255	000003B9	00:00	00/00/00	
STRMGR	00255	000003B9	00:00	00/00/00	

↑, MEAS

图 15-4 软件诊断屏幕示例

- 按 [ 测量 ] 键，返回到测量屏幕。

## 15.7 查看仪器状态

状态屏幕中列出了有关仪器的重要信息。状态屏幕中显示以下信息：

- 当前仪器的内部温度
- 当前电池的电量水平
- 仪器型号
- 软件发行日期（制造日期）
- 软件版本
- 硬件版本
- 选项密码（S/N），要激活软件选项，需将选项密码告知 Evident。

### 查看仪器的状态

- 按 [ 第二功能 ]，[ 设置菜单 ]（特殊菜单）键。
- 在菜单中，选择**状态**（参见第 275 页的图 15-5）。

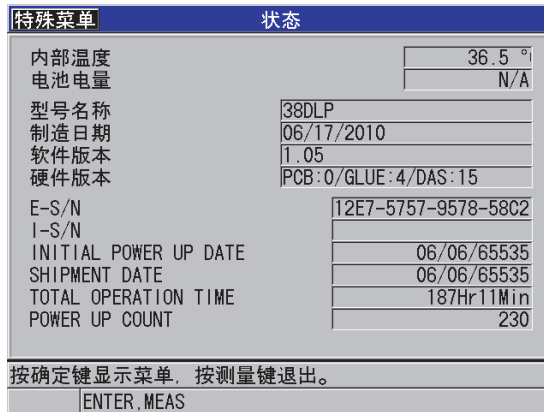


图 15-5 状态屏幕示例

- 按 [ 测量 ] 键, 返回到测量屏幕。

## 15.8 理解错误信息

操作仪器时, 会出现一些错误信息。通常这些信息表明操作过程中出现的问题, 但有时也会表明测厚仪自身的物理问题。如果对某条错误信息不理解, 请与 Evident 联系, 获取帮助。

## 15.9 解决电池组及充电器的问题

电量指示器 (位于显示屏的右上角) 表明电池剩余电量水平的百分比。当电量水平过低时, 仪器会自动关闭。如果打开电源后, 测厚仪立即关机, 或根本无法开机, 则可能是电池组的电量已耗尽。

为电池组充电后 (参阅第 46 页的“为电池充电”), 如果仪器仍然需要连接充电器才可运行, 则用户可能需要更换电池。

<b>注释</b>
-----------

根据电池的设计目的，电池要经历数百次充电放电循环后，才会失效。

只有在仪器没有连接充电器的情况下，电量指示器才显示剩余电量。

如果充电器接通几分钟后，仪器仍无法开机，则可能是仪器自身或充电器出现问题。

## 15.10 解决测量问题

**表 29 排除测量故障**

故障	可能的原因
没有回波或回波很弱，无测量读数（LOS）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 耦合剂不足，特别是在粗糙或弯曲的表面。</li> <li>• 增益设置过低。</li> <li>• 材料的衰减性太高、表面不平行或表面过于粗糙。</li> <li>• 仪器需要维护，请尝试主复位。</li> <li>• 回波波幅过低，无法被探测到。尝试提高增益。</li> </ul>
回波过强，无测量读数	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 回波可能位于波形的空白区域，无法被探测到。</li> <li>• 回波位于回波视窗之外。</li> </ul>
回波过强，测量值不正确	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 未经校准；请进行校准。</li> <li>• <b>差值模式</b> — 请核查<b>差值</b>标志。</li> <li>• <b>最小值或最大值模式</b> — 请参阅第 123 页的“使用最小值，最大值或最小 / 最大厚度模式”。</li> <li>• 材料颗粒过多、含有缺陷、存有内含物、带有夹层或表面噪声过高；请尝试手动调整增益或使用扩展空白。</li> </ul>

## 附录 A: 技术规格

表 30 一般 EN15317 的技术规格

参数	值
尺寸 (高 × 宽 × 厚)	不带橡胶保护套时: 211.6 mm × 128.1 mm × 46.2 mm 带橡胶保护套时: 236.2 mm × 130.6 mm × 66.5 mm
重量	816.5 g
电源类型	AC - DC 适配器, 24 V 锂离子电池 5 节 AA 辅助电池
探头插座类型	双 LEMO, 中央引脚, 符合 IP67
锂离子电池的工作时间	一般为 8 个小时
工作温度	充电时: 0°C ~ 45°C 工作时 (不是充电时): -10°C ~ 50°C
存放温度	内装电池的仪器: -20°C ~ 50°C 仅电池: -20°C ~ 50°C 未装电池的仪器: -20°C ~ 70°C
相对湿度 (RH)	操作时: 非冷凝, 在 45°C 下, 70% RH 存放在便携箱时 (带或不带电池): 非冷凝, 在 50°C 下, 90% RH
电池指示器	8 个等级的电池电量水平指示, 闪烁的低电量警告
脉冲重复频率 (PRF)	1 kHz 脉冲; 测量速率: 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz, 20 Hz、30 Hz 和最大值
报警指示器	可视的高、低报警指示器, 带有报警声

表 30 一般 EN15317 的技术规格 (接上页)

参数	值
穿透涂层	回波到回波测量和穿透涂层
最小和最大厚度	单晶: 0.1 mm ~ 635.0 mm 双晶: 0.5 mm ~ 635.0 mm

表 31 显示屏 EN15317 的技术规格

参数	值
类型	彩色图像, TFT 液晶显示屏, 640 × 480 像素
尺寸	[高] × [宽], [对角线] 56.16 mm × 74.88 mm, 93.6 mm

表 32 发送器 EN15317 的技术规格

参数	值
发送器脉冲	可调方波脉冲发生器
脉冲发生器电压	脉冲电压: 60 V, 110 V, 150 V、200 V、325 V
脉冲上升时间	阻尼输入: 一般为 5 ns 阻尼输出: 一般为 3.5 ns (取决于脉冲宽度)
脉冲持续时间	可根据探头频率进行调节

表 33 接收器 EN15317 的技术规格

参数	值
增益控制	自动或手动: 0 dB ~ 99 dB
频率范围	一般范围为 0.5 MHz ~ 24 MHz (取决于滤波器)

表 34 其他 EN15317 的技术规格

参数	值
数据存储	内置 2 GB 和外置 32 GB 的 microSD 存储卡 内置存储卡可包含： 792000 个厚度读数，或 20000 个带有厚度读数的波形
数据输出类型	3.0 USB 从接口 RS-232 可插拔 microSD 存储卡
WiFi	支持 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
蓝牙	支持蓝牙
校准设置存储	默认单晶和双晶探头设置 35 个自定义单晶和 10 个自定义双晶的存储位置
校准	单点或双点校准试块 可手动输入声速 使用双晶探头进行自定义 V 声程校准时，使用多点
显示屏响应时间	可调节为 4 Hz、8 Hz、16 Hz、20 Hz、30 Hz 和最大值
波形显示的像素	640 × 480 像素

表 35 环境评级技术规格

参数	值
IP 评级	设计符合 IP67 标准
易爆性环境	MIL-STD-810H, 章节 511.7, 程序 I
机械撞击测试	MIL-STD-810H, 章节 514.8, 程序 I
振动测试	MIL-STD-810H, 章节 516.8, 程序 I
坠落测试	MIL-STD-810H, 章节 516.8, 程序 IV (有或无包装) - 运输坠落

表 36 测量规格

参数	值
测量模式	<p><b>标准双晶:</b> 使用双晶探头, 测量激励脉冲和第一个底面回波之间的时间间隔。</p> <p><b>双晶探头回波到回波:</b> 使用双晶探头, 测量连续底面回波之间的时间间隔。</p> <p><b>穿透涂层:</b> 测量激励脉冲和第一个底面回波之间的时间间隔, 可忽略或显示涂层厚度。</p> <p><b>模式 1:</b> 使用接触式探头, 测量从激励脉冲到空白之后第一个底面回波之间的时间间隔。</p> <p><b>模式 2:</b> 从界面回波到第一个底面回波之间的时间间隔。一般使用延迟块式探头或水浸式探头。</p> <p><b>模式 3:</b> 界面回波之后的一对底面回波之间的时间间隔。一般使用延迟块或水浸探头。</p>
V 声程校准	根据探头类型, 自动或手动创建
测量分辨率	<p>可通过键盘选择:</p> <p><b>低:</b> 0.1 毫米</p> <p><b>标准:</b> 0.01 毫米</p> <p><b>高:</b> 0.001 毫米, 需带有高分辨率选项</p> <p>不是所有测量模式都可以使用所有分辨率</p>
材料声速范围	0.762 mm/μs ~ 13.999 mm/μs
材料声速分辨率	0.001 mm/μs
报警设定点范围	0.00 mm ~ 635.00 mm

表 37 数据记录器的技术规格

参数	值
存储容量	792000 个厚度读数, 或 20000 个带有厚度读数的波形
ID 编码长度	1 到 20 个字符
文件名长度	1 到 32 个字符



表 37 数据记录器的技术规格 (接上页)

参数	值
文件格式	递增型 序列型 (由起始 ID 码和终止 ID 码定义) 带自定义点的序列型 2D 栅格 带自定义点的 2D 栅格 3D 栅格 3D 自定义 锅炉
外置存储卡	microSD 存储卡 32 GB 最大容量

表 38 单晶探头的典型测量范围和默认设置<sup>a</sup>

设置名	探头	典型的测量范围
DEFM1-20.0-M116	M116	钢: 0.250 mm ~ 8.000 mm (0.020 in. ~ 1.500 in.)
DEFM1-10.0-M112	M112	钢: 0.760 mm ~ 250.00 mm (0.030 in. ~ 10.000 in.)
DEFM1-10.0-M1016	M1016	钢: 0.760 mm ~ 250.00 mm (0.030 in. ~ 10.000 in.)
DEFM1-5.0-M110	M110	钢: 1.00 mm ~ 380.00 mm (0.040 in. ~ 15.000 in.)
DEFM1-5.0-M109	M109	钢: 1.00 mm ~ 500.00 mm (0.050 in. ~ 20.000 in.)
DEFM1-2.25-M106	M106	钢: 2.00 mm ~ 635.00 mm (0.080 in. ~ 25.000 in.)
DEFM1-2.25-M1036	M1036	钢: 2.00 mm ~ 635.00 mm (0.080 in. ~ 25.000 in.)
DEFM3-20.0-M208	M208	钢: 0.25 mm ~ 5.00 mm (0.008 in. ~ 0.200 in.)
DEFP2-20.0-M208	M208	塑料: 0.12 mm ~ 5 mm (0.005 in. ~ 0.200 in.)
DEFM3-10.0-M202	M202	钢: 0.25 mm ~ 12.00 mm (0.010 in. ~ 0.500 in.)
DEFM2-10.0-M202	M202	钢: 0.75 mm ~ 12.00 mm (0.030 in. ~ 0.500 in.)
DEFP2-10.0-M202	M202	塑料: 0.6 mm ~ 6 mm (0.025 in. ~ 0.25 in.)
DEFM3-15.0-V260	V260	钢: 0.25 mm ~ 5.00 mm (0.010 in. ~ 0.200 in.)
DEFM2-15.0-V260	V260	钢: 0.75 mm ~ 12.50 mm (0.030 in. ~ 0.500 in.)
DEFP2-15.0-V260	V260	塑料: 0.25 mm ~ 3 mm (0.010 in. ~ 0.120 in.)
DEFM2-5.0-M201	M201	钢: 1.50 mm ~ 25.40 mm (0.050 in. ~ 1.000 in.)
DEFP2-5.0-M201	M201	塑料: 0.62 mm ~ 12.5 mm (0.025 in. ~ 0.500 in.)
DEFM2-5.0-M206	M206	钢: 1.25 mm ~ 19.00 mm (0.050 in. ~ 0.750 in.)

表 38 单晶探头的典型测量范围和默认设置<sup>a</sup> (接上页)

设置名	探头	典型的测量范围
DEFP2-5.0-M206	M206	塑料: 1 mm ~ 12.5 mm (0.040 in. ~ 0.500 in.)
DEFM2-2.25-M207	M207	钢: 2.00 mm ~ 19.00 mm (0.080 in. ~ 0.750 in.)
DEFP2-2.25-M207	M207	塑料: 2 mm ~ 12.5 mm (0.080 in. ~ 0.500 in.)
DEFM2-20.0-M208	M208	钢: 0.50 mm ~ 10.00 mm (0.020 in. ~ 0.200 in.)
DEFM1-0.5-M101	M101	钢: 12.5 mm ~ 635 mm (0.500 in. ~ 25.00 in.)
DEFM1-1.0-M102	M102	钢: 5.0 mm ~ 635 mm (0.200 in. ~ 25.00 in.)
DEFM1-1.0-M103	M103	钢: 2.5 mm ~ 635 mm (0.100 in. ~ 25.00 in.)
DEFP1-0.5-M2008	M2008	玻璃纤维: 5.0 mm ~ 75 mm (0.200 in. ~ 3.00 in.)

a. 最大可测的厚度取决于探头类型、材料状态和温度。

表 39 设置参数的说明

名称	说明	单位 / 分辨率 / 范围
测量选项	回波探测模式	标准双晶 双晶回波到回波 穿透涂层 模式 1 模式 2 模式 3
测量类型	特殊测量模式	标准或氧化层 (可选) 阻挡层 (可选) 第一峰值
探头类型	探头类型	双晶 直接接触 延迟块 水浸 电磁声探头
脉冲发生器功率	脉冲发生器功率	60 V, 110 V, 150 V, 200 V, 325 V
最大增益	最大接收器增益	0.0 dB ~ 99.8 dB, 增量步距为 0.3 dB。
初始增益	初始 TDG 增益	0 到最大增益, 增量步距为 1 dB。
TDG 斜率	时间增益斜率 (默认)	0.0 dB/s ~ 39.9 dB/s
主脉冲空白	主脉冲空白	0 ns ~ 225 μs

表 39 设置参数的说明 (接上页)

名称	说明	单位 / 分辨率 / 范围
回波窗口	回波探测闸门在模式 1 中起始于主脉冲空白末端, 在模式 2 和 3 中起始于界面回波。回波窗口末端显示的数值与主脉冲信号有关。	0 ns ~ 224.71 $\mu$ s。55 ns 或主脉冲空白时间间隔, 两者中以较小者为准。
回波 1 探测	第一个回波的探测极性	+ 或者 -
回波 2 探测	第二个回波的探测极性	+ 或者 -
界面空白	界面回波后的空白	0 $\mu$ s ~ 20 $\mu$ s
模式 3 空白	在模式 3 中第一个测到的底面回波后的空白	0 $\mu$ s ~ 20 $\mu$ s
声速	超声波在待测材料中的声速	0.508 mm/ $\mu$ s ~ 18.699 mm/ $\mu$ s (0.0200 in./ $\mu$ s ~ 0.7362 in./ $\mu$ s)
零位	零位校准系数	0.00 ~ 999.99

表 40 一般技术规格

晶片	说明
键盘	密封、突起薄膜式表面 21 个按键、触觉 / 声音反馈、色码图形
双晶探头	自动识别探头类型, 并根据探头类型优化测厚仪的设置。 也可使用非 Evident 探头, 但不能保证性能。 可支持以下的探头: D790、D790-SM、D791、D791-RM、D792、D793、D794、D797、D798、D7906-SM、D7908、D799、D7912、D7913 和 MTD705
单晶探头	可与频率为 2 MHz ~ 30 MHz 的接触式、延迟块式和水浸式探头配合使用。 使用高精度软件选项, 可将频率范围扩大为 0.5 MHz ~ 30.0 MHz。

表 41 无线配置

无线特性	规格
网络标准	IEEE 802b/g/n
传输频率范围	2,412 ~ 2,462 MHz

表 41 无线配置 (接上页)

无线特性	规格
频段和最大射频功率	2,450 MHz (b) – 20 dB 2,450 MHz (g) – 18 dB 2,450 MHz (n20) – 14 dB 2,450 MHz (BLE) – 0.0 dBm 导频
典型最大 SAR	540 mW/Kz, 在 0 cm 时 (FCC & IC) 250 mW/Kg, 在 0 cm 时 (EU)
调制类型	DSSS、OFDM、GFSK

---

## 插图目录

---

图 i-1	39DL PLUS 仪器 .....	29
图 1-1	使用 39DL PLUS 仪器测量材料的厚度 .....	31
图 1-2	39DL PLUS 仪器的硬件组成部分 .....	34
图 1-3	39DL PLUS 的连接情况 .....	35
图 1-4	顶部的接口 .....	36
图 1-5	I/O 盖下面的接口 .....	36
图 1-6	39DL PLUS 仪器的键盘 .....	37
图 2-1	电池和 AC 电源供电时的指示器 .....	43
图 2-2	连接充电器 / 适配器 .....	44
图 2-3	接入 DC 电源插头 .....	45
图 2-4	打开电池舱 .....	48
图 3-1	测量屏幕上的主要内容 .....	51
图 3-2	ID 栏 .....	52
图 3-3	出现在测量屏幕上的其他信息示例 .....	52
图 3-4	信号丢失 (LOS) 指示器 .....	53
图 3-5	菜单与子菜单示例 .....	53
图 3-6	参数屏幕示例 .....	54
图 3-7	虚拟键盘的示例 .....	56
图 3-8	传统文本编辑方式的字符循环顺序 .....	58
图 4-1	选择用户界面语言 .....	60
图 4-2	选择时钟参数 .....	61
图 4-3	显示设置屏幕 .....	62
图 4-4	室内和室外色彩设计示例 .....	63
图 4-5	检波模式的示例 .....	64
图 4-6	波形轨迹模式示例 .....	66
图 4-7	波形显示范围 .....	66
图 4-8	比较模式 1 下的正常显示和放大显示 .....	68

图 4-9	比较模式 2 的正常显示和放大显示 .....	69
图 4-10	比较模式 3 下的正常显示和放大显示 .....	69
图 4-11	测量更新速率指示器 .....	70
图 5-1	插入探头 .....	74
图 5-2	使用标准 D79X 双晶探头的初始屏幕 .....	74
图 5-3	选择默认单晶探头的设置 .....	75
图 5-4	在 5 阶梯试块上进行材料声速校准 .....	77
图 5-5	在 5 阶梯试块上进行零位校准 .....	78
图 5-6	5 阶梯试块示例 .....	79
图 5-7	输入一个已知材料声速 .....	81
图 5-8	校准锁定信息 .....	81
图 5-9	耦合双晶探头; 读出测量厚度值 .....	84
图 5-10	当前文件名称出现在 ID 栏中 .....	85
图 5-11	打开穿透涂层设置对话框 .....	86
图 5-12	在标准回波探测模式下进行测量 .....	88
图 5-13	在自动回波到回波探测模式下进行测量 .....	89
图 5-14	在手动回波到回波探测模式下进行测量 .....	90
图 5-15	比较手动测量 .....	92
图 6-1	EMAT 探头与滤波适配器的连接 .....	96
图 7-1	用于激活软件选项的选项屏幕 .....	100
图 7-2	氧化物屏幕 .....	103
图 7-3	选择以较大字体显示的测量值 .....	103
图 7-4	使用了氧化层软件选项时的测量屏幕 .....	105
图 7-5	测量氧化层已脱粘的管壁厚度时的测量屏幕 .....	106
图 7-6	波形显示屏幕 .....	107
图 7-7	在常规模式下设置多层测量参数 .....	108
图 7-8	显示三个层厚度及厚度总和的多层测量显示模式 .....	109
图 7-9	在软接触模式下设置多层测量参数 .....	111
图 7-10	在百分比总厚度模式下设置多层测量参数 .....	112
图 7-11	编码 B 扫描的主屏幕 .....	113
图 7-12	更改 B 扫描参数 .....	114
图 7-13	7 英寸扫查放大因子设置为 1 .....	117
图 7-14	7 英寸扫查放大因子设置为 5 .....	117
图 7-15	7 英寸扫查放大因子设置为 10 .....	118
图 8-1	常规差值模式 .....	121
图 8-2	差值屏幕 .....	123
图 8-3	显示最小和 / 或最大厚度值 .....	124

图 8-4	高报警指示示例 .....	126
图 8-5	B 扫描报警模式示例 .....	129
图 8-6	YEL (黄色) 和 RED (红色) 报警指示字符 .....	130
图 8-7	设置标准报警 .....	131
图 8-8	帮助栏中的锁定功能信息示例 .....	132
图 8-9	仪器锁定屏幕 .....	133
图 9-1	测量屏幕 .....	136
图 9-2	系统屏幕 .....	138
图 9-3	更改通讯参数 .....	140
图 10-1	手动调整增益 .....	144
图 10-2	调整扩展空白长度 .....	146
图 10-3	5 阶试块的 B 扫描示例 .....	147
图 10-4	更改 B 扫描参数 .....	147
图 10-5	半尺寸和全尺寸的 B 扫描 .....	148
图 10-6	B 扫描的组成部分 .....	149
图 10-7	B 扫描冻结查看屏幕的组成部分 .....	150
图 10-8	半尺寸 DB 栅格示例 .....	154
图 10-9	更改 DB 栅格参数 .....	155
图 10-10	半尺寸和全尺寸的 DB 栅格示例 .....	156
图 10-11	栅格换位示例 .....	156
图 10-12	线性 DB 栅格示例 .....	157
图 10-13	ID 查看屏幕中被加亮显示的 DB 栅格单元格 .....	158
图 10-14	插入单元格的示例 .....	159
图 10-15	被插入单元格的放大示例 .....	160
图 10-16	打开平均值 / 最小值测量对话框 .....	161
图 10-17	平均值 / 最小值已激活的测量屏幕示例 .....	162
图 10-18	温度补偿屏幕 .....	164
图 10-19	温度补偿数据的显示 .....	165
图 11-1	当前文件名称出现在 ID 栏中 .....	167
图 11-2	识别数据记录器参数 .....	168
图 11-3	创建屏幕示例 .....	171
图 11-4	递增型数据文件类型的创建屏幕 .....	173
图 11-5	选择序列型文件类型的 ID 范围 .....	175
图 11-6	配置带自定义点的序列型数据文件的 ID 范围 .....	176
图 11-7	常规 2D 栅格示例 .....	177
图 11-8	包含 75 个相同工件的一个栅格 .....	178
图 11-9	每个工件的栅格有不同的名称 .....	179

图 11-10	为 2D 栅格数据文件类型配置 ID 范围 .....	180
图 11-11	配置带自定义点的 2D 栅格数据文件类型的 ID 范围 .....	181
图 11-12	为 3D 栅格数据文件类型配置 ID 范围 .....	183
图 11-13	配置锅炉数据文件类型的 ID 范围 .....	185
图 11-14	配置 3D 自定义数据文件类型的 ID 范围 .....	186
图 11-15	文件菜单和报告子菜单 .....	188
图 11-16	打开文件 .....	189
图 11-17	复制文件 .....	190
图 11-18	输入新文件信息 .....	192
图 11-19	显示栅格编辑屏幕 .....	193
图 11-20	删除文件 .....	194
图 11-21	删除当前文件中某一 ID 范围的数据 .....	195
图 11-22	复位测量时出现的警告提示 .....	196
图 11-23	文件注释屏幕 .....	197
图 11-24	从注释表中选择注释 .....	199
图 11-25	将一个文件中的注释表复制到另一文件 .....	201
图 11-26	ID 写保护信息 .....	201
图 11-27	ID 查看屏幕的内容 .....	203
图 11-28	启用 ID 码编辑模式 .....	205
图 11-29	当数据库中不存在被编辑的 ID 码时所出现的提示信息 .....	206
图 11-30	文件总结报告屏幕 .....	208
图 11-31	文件总结报告的结果屏幕 .....	209
图 11-32	最小值 / 最大值总结报告屏幕 .....	209
图 11-33	文件比较报告屏幕 .....	210
图 11-34	文件比较报告结果屏幕 .....	211
图 11-35	报警总结报告结果屏幕 .....	211
图 11-36	最小值 / 最大值总结报告结果屏幕 .....	212
图 11-37	返回到测量屏幕 .....	213
图 12-1	一般设置选择屏幕 .....	216
图 12-2	激活屏幕的示例 .....	218
图 12-3	V 声程图示 .....	219
图 12-4	对 V 声程校准提示回答是 .....	221
图 12-5	编辑 V 声程校准点 1 的值 .....	222
图 12-6	保存设置 .....	223
图 13-1	单晶探头设置的激活屏幕 .....	226
图 13-2	调整波形参数 .....	228
图 13-3	模式 1 的检测示例 .....	229



---

图 13-4	模式 2 的检测示例 .....	230
图 13-5	模式 3 的检测示例 .....	230
图 13-6	第一个或第二个负峰值的探测 .....	231
图 13-7	设为 60 V 和 200 V 的脉冲发生器电压的比较 .....	232
图 13-8	TDG 区域和参数 .....	233
图 13-9	模式 1 的主脉冲空白的位置 .....	235
图 13-10	模式 2 和模式 3 的主脉冲空白的位置 .....	236
图 13-11	模式 1 的回波视窗设置 .....	237
图 13-12	模式 2 和模式 3 的回波视窗设置 .....	237
图 13-13	正极和负极回波探测示例 .....	238
图 13-14	模式 2 的界面空白示例 .....	240
图 13-15	模式 3 的界面空白示例 .....	240
图 13-16	模式 3 空白调整的示例 .....	241
图 13-17	保存自定义设置 .....	242
图 14-1	选择 USB 和连接器类型 .....	246
图 14-2	将 39DL PLUS 仪器连入计算机 .....	247
图 14-3	查看通讯参数 .....	249
图 14-4	配置蓝牙 .....	250
图 14-5	配置 WiFi .....	252
图 14-6	选择要发送的文件 .....	253
图 14-7	确定要发送的 ID 编码的范围 .....	254
图 14-8	输出屏幕 .....	256
图 14-9	导入屏幕示例 .....	257
图 14-10	设备配置对话框 .....	260
图 14-11	显示屏幕截图的设备工具对话框 .....	261
图 14-12	查看或更改文件输出格式 .....	264
图 14-13	选择通讯复位 .....	265
图 15-1	激活复位功能 .....	270
图 15-2	键盘测试屏幕 .....	272
图 15-3	双晶探头测试屏幕 .....	273
图 15-4	软件诊断屏幕示例 .....	274
图 15-5	状态屏幕示例 .....	275



---

# 列表目录

---

表 1	符合射频监管规定 .....	24
表 2	键盘功能 .....	38
表 3	用于测量钢制工件的各种厚度范围的探头 .....	92
表 4	39DL PLUS 软件选项 .....	99
表 5	氧化层探头 .....	101
表 6	扫查速度计算的示例 .....	115
表 7	最大距离的计算示例 .....	116
表 8	绝对差值模式的报警计算示例 .....	127
表 9	百分比差值模式的报警计算示例 .....	128
表 10	文件内容概述 .....	168
表 11	与数据一同存储的附加信息 .....	169
表 12	递增文件类型的结果 ID 示例 .....	172
表 13	序列型文件类型的结果 ID 示例 .....	174
表 14	序列 + 自定义点文件类型的结果 ID 示例 .....	175
表 15	2D+ 自定义点文件类型的结果 ID 示例 .....	181
表 16	3D 栅格文件类型的结果 ID 示例 .....	182
表 17	锅炉文件类型的结果 ID 示例 .....	184
表 18	3D 自定义文件类型的结果 ID 示例 .....	185
表 19	不同文件数据模式下所存储测量值的情况 .....	187
表 20	预先定义的设置 .....	215
表 21	默认探头 .....	217
表 22	回波的极性 .....	238
表 23	可选的 RS-232 数据线 .....	248
表 24	双晶探头的串行数据输出格式 .....	262
表 25	单晶探头的串行数据输出格式 .....	263
表 26	默认通讯参数值 .....	264
表 27	测量默认设置 .....	268

表 28	默认通讯设置 .....	269
表 29	排除测量故障 .....	276
表 30	一般 EN15317 的技术规格 .....	277
表 31	显示屏 EN15317 的技术规格 .....	278
表 32	发送器 EN15317 的技术规格 .....	278
表 33	接收器 EN15317 的技术规格 .....	278
表 34	其他 EN15317 的技术规格 .....	279
表 35	环境评级技术规格 .....	279
表 36	测量规格 .....	280
表 37	数据记录器的技术规格 .....	280
表 38	单晶探头的典型测量范围和默认设置 .....	281
表 39	设置参数的说明 .....	282
表 40	一般技术规格 .....	283
表 41	无线配置 .....	283