



COBRA

Scanner portatile per l'ispezione di saldature in tubazioni

Manuale d'uso

DMTA-20006-01IT — Rev. C
Settembre 2022

Questo manuale d'uso contiene informazioni importanti su come usare questo prodotto Evident in maniera sicura ed efficace. Prima di usare il prodotto leggere questo manuale d'uso. Usare il prodotto come indicato.

Conservare questo manuale d'uso in un luogo sicuro ed accessibile.

EVIDENT CANADA, 3415, Rue Pierre-Ardouin, Québec (QC) G1P 0B3 Canada

Copyright © 2022 by Evident. Tutti i diritti riservati. È vietato riprodurre, tradurre o distribuire qualsiasi parte della presente pubblicazione senza esplicita autorizzazione scritta di Evident.

Edizione originale in inglese: *COBRA—Handheld Pipe-Weld Scanner: User’s Manual*
(DMTA-20006-01EN – Rev. D, September 2022)
Copyright © 2022 by Evident.

Questo documento è stato preparato e tradotto con particolare attenzione all’utilizzo, al fine di assicurare l’esattezza dei riferimenti che contiene. Fa riferimento alla versione del prodotto disponibile prima della data riportata sul frontespizio. Potrebbero quindi esistere delle incongruenze tra il manuale e il prodotto, nel caso in cui quest’ultimo sia stato modificato dopo la pubblicazione del manuale.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Codice fabbricante: DMTA-20006-01IT
Rev. C
Settembre 2022

Stampato in Canada

Tutti i marchi commerciali o registrati appartengono ai rispettivi proprietari o a soggetti terzi.

Indice

Informazioni importanti – Da consultare prima dell’uso	7
Uso previsto	7
Manuale d’uso	7
Compatibilità dello strumento	8
Riparazioni e modifiche	8
Simboli di sicurezza	8
Indicazioni di sicurezza	9
Indicazioni di note	10
Sicurezza	10
Avvertenze	10
Precauzioni per le batterie	12
Norme per la spedizione di prodotti dotati di batterie agli ioni di litio	13
Smaltimento dell’apparecchiatura	13
BC (caricabatteria – California, USA)	14
CE (Comunità Europea)	14
UKCA (Gran Bretagna)	14
RCM (Australia)	15
Direttiva RAEE	15
Direttiva China RoHS	15
Commissione coreana per le comunicazioni (KCC)	16
Conformità alla normativa concernente la compatibilità elettromagnetica	17
Conformità FCC (USA)	17
Conformità ICES-001 (Canada)	18
Informazioni sulla garanzia	18
Assistenza tecnica	19
Introduzione	21
1. Descrizione dello scanner COBRA	25
1.1 Componenti dello scanner	26

1.2	Dime di configurazione	29
1.3	Attrezzi necessari per la configurazione dello scanner	31
2.	Configurazione e uso	33
2.1	Rimozione della sonda	33
2.2	Installazione della sonda	34
2.3	Cambio dello zoccolo	37
2.4	Regolazione della lunghezza dei cavi e dei tubi esposti	38
2.5	Configurazione dello scanner mediante la dima di configurazione	39
2.6	Configurazione dello scanner senza la dima di configurazione	48
2.7	Uso degli indicatori di distanziamento degli zoccoli	54
2.8	Uso dello scanner	57
3.	Manutenzione e risoluzione di problemi	61
3.1	Pulizia dello scanner	61
3.2	Risoluzione di problemi	61
4.	Accessori e parti sostitutive	65
4.1	Codici fabbricanti per l'ordine	65
4.2	Parti sostitutive	72
5.	Specifiche tecniche	75
5.1	Specifiche generali e ambientali	75
5.2	Riferimenti sui connettori	76
5.3	Specifiche della sonda	78
5.4	Tabella di configurazione dello scanner	78
	Elenco delle figure	81
	Elenco delle tabelle	83

Elenco delle abbreviazioni

AOD	diametro assiale esterno
CE	comunità europea
DE	diametri esterni
DI	diametro interno
EFUP	periodo di utilizzo del prodotto compatibile con l'ambiente
OL	onda longitudinale
OT	onda trasversale
UT	ultrasuoni convenzionali

Informazioni importanti — Da consultare prima dell'uso

Uso previsto

Lo strumento COBRA è progettato per eseguire ispezioni non distruttive su componenti in ambito industriale e commerciale.



AVVERTENZA

Non utilizzare il COBRA per scopi diversi da quello previsto. Non utilizzare mai questo strumento per ispezionare o esaminare parti anatomiche umane o animali.

Manuale d'uso

Questo manuale d'uso contiene informazioni importanti su come usare questo prodotto in maniera sicura ed efficace. Prima di usare questo prodotto leggere questo manuale d'uso. Usare il prodotto come indicato. Conservare questo manuale d'uso in un luogo sicuro ed accessibile.

IMPORTANTE

Alcuni dettagli delle componenti illustrate in questo manuale d'uso possono differire dalle componenti installate nel proprio strumento. Ad ogni modo, i principi di funzionamento rimangono gli stessi.

Compatibilità dello strumento

Usare questo strumento solamente con gli accessori forniti da Evident. Gli accessori forniti da Evident e approvati per essere utilizzati con questo strumento sono descritti successivamente in questo manuale.



ATTENZIONE

Usare sempre un'apparecchiatura e degli accessori che soddisfino le specifiche Evident. L'uso di accessori incompatibili possono causare il malfunzionamento e/o danni all'apparecchiatura e infortuni.

Riparazioni e modifiche

Questo strumento non contiene nessuna parte sulla quale l'utente possa intervenire. L'apertura dello strumento potrebbe annullare la garanzia.



ATTENZIONE

Per evitare infortuni e/o danni all'apparecchiatura, non smontare, modificare o tentare di riparare lo strumento.

Simboli di sicurezza

Sullo strumento e in questo manuale d'uso possono comparire i seguenti simboli di sicurezza:



Simbolo di avvertenza generica

Questo simbolo segnala all'utente l'esistenza di un rischio potenziale. Per evitare possibili infortuni o danni, seguire attentamente i messaggi di sicurezza associati a questo simbolo.



Simbolo di pericolo di alta tensione

Questo simbolo serve ad avvertire l'utente del rischio di scosse elettriche oltre i 1000 Volt. Per evitare possibili infortuni, seguire attentamente le istruzioni di sicurezza associati a questo simbolo.

Indicazioni di sicurezza

Nella documentazione dello strumento possono comparire i seguenti simboli di sicurezza:



PERICOLO

L'indicazione di PERICOLO segnala una situazione di rischio immediato. Essa, richiama l'attenzione su una procedura, una pratica o situazione simile che, se non viene rispettata ed osservata correttamente, risulterà letale o causerà infortuni gravi. Non procedere oltre una indicazione di PERICOLO finché la condizione descritta non è stata pienamente compresa e rispettata.



AVVERTENZA

L'indicazione di AVVERTENZA segnala un pericolo potenziale. Essa, richiama l'attenzione su una procedura, una pratica o situazione simile che, se non viene rispettata ed osservata correttamente, potrebbe risultare letale o causare infortuni gravi. Non procedere oltre una indicazione di AVVERTENZA finché la condizione descritta non è stata pienamente compresa e rispettata.



ATTENZIONE

L'indicazione di ATTENZIONE segnala una situazione di pericolo potenziale. Essa, richiama l'attenzione su una procedura, una pratica o situazione simile che, se non viene rispettata ed osservata correttamente, potrebbe causare: infortuni non gravi; il danneggiamento dell'apparecchiatura, particolarmente del prodotto in questione; la distruzione del prodotto o di parte di esso; la perdita di dati. Non procedere oltre una indicazione di ATTENZIONE finché la condizione descritta non è stata pienamente compresa e rispettata.

Indicazioni di note

Nella documentazione dello strumento possono comparire le seguenti indicazioni di note:

IMPORTANTE

L'indicazione **IMPORTANTE** richiama l'attenzione su una nota contenente un'informazione importante od essenziale per il completamento di un'operazione.

NOTA

L'indicazione **NOTA** richiama l'attenzione su una procedura, un utilizzo o una condizione di particolare rilievo. Segnala anche informazioni supplementari che possono essere utili, ma non obbligatorie.

SUGGERIMENTO

L'indicazione **SUGGERIMENTO** richiama l'attenzione su informazioni che possono aiutare ad adattare alcune tecniche e procedure descritte nel manuale a specifiche esigenze dell'utente, oppure offre consigli su come sfruttare al meglio le potenzialità prodotto.

Sicurezza

Prima di mettere lo strumento sotto tensione, verificare che siano state adottate le misure di sicurezza appropriate (riferirsi ai successivi avvisi). Inoltre, osservare con attenzione i contrassegni esterni presenti sui dispositivi e descritti nella sezione "Simboli di sicurezza".

Avvertenze



AVVERTENZA

Avvertenze generali

- Leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale prima di accendere lo strumento.
- Conservare il manuale in un luogo sicuro per ulteriori consultazioni.
- Seguire le procedure d'installazione e quelle operative.
- È fondamentale rispettare le avvertenze di sicurezza presenti sullo strumento e sul manuale d'uso.
- L'uso dell'apparecchiatura con modalità diverse da quelle specificate dal fabbricante potrebbe compromettere la protezione dell'apparecchiatura.
- Non montare parti di ricambio e non eseguire modifiche non autorizzate dello strumento.
- In caso di guasto, le istruzioni di riparazione si rivolgono ad un personale tecnico qualificato. Per evitare pericolose scosse elettriche, le riparazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato. Per qualsiasi domanda o problema relativo allo strumento, contattare Evident o un rappresentante autorizzato Evident.
- Non toccare i connettori direttamente con le mani. In caso contrario, si potrebbe verificare un malfunzionamento o una scossa elettrica.
- Non introdurre nello strumento alcun oggetto metallico estraneo attraverso i connettori o altre aperture. In caso contrario, si potrebbe verificare un malfunzionamento o una scossa elettrica.



AVVERTENZA

Avvertenza del sistema elettrico

Lo strumento deve essere collegato solamente a una presa di corrente del tipo indicato sull'etichetta segnaletica.



ATTENZIONE

Evident non può garantire la sicurezza elettrica dell'apparecchiatura se si utilizza un cavo di alimentazione non dedicato ai prodotti Evident.

Precauzioni per le batterie



ATTENZIONE

- Prima di smaltire una batteria, verificare e osservare la legislazione locale vigente.
- Quando vengono impiegate le batterie agli ioni di litio, il loro trasporto è disciplinato in accordo alle norme delle Nazioni Unite contenute nel documento *United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods* (Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose). I governi, le organizzazioni intergovernativa e altre organizzazioni internazionali dovrebbero conformarsi ai principi contenuti in queste norme in modo da consentire una concordanza internazionale in questo settore. Queste organizzazioni internazionali includono l'organizzazione Internazionale dell'aviazione Civile (ICAO), l'Associazione Internazionale di Trasporto Aereo (IATA), l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (USDOT), l'Organismo dei Trasporti del Canada (TC) e altre organizzazioni. Prima di trasportare batterie agli ioni di litio, contattare l'operatore che si occupa del trasporto e richiedere la conferma delle norme vigenti.
- Solamente per la California (USA):
Lo strumento può contenere una batteria CR. La batteria CR contiene perclorato, pertanto potrebbero essere necessarie delle precauzioni supplementari. Riferirsi al seguente sito per maggiori informazioni:
<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>
- Non aprire, schiacciare o forare le batterie. Questo potrebbe causare degli infortuni.
- Non bruciare le batterie. Tenere le batterie lontane dal fuoco o da altre fonti di calore intenso. L'esposizione delle batterie a temperature estreme (oltre 80 °C) potrebbe causare un'esplosione e infortuni.
- Non lasciar cadere, urtare o manipolare incautamente in altro modo le batterie, in quanto si potrebbe provocare la fuoriuscita del contenuto corrosivo ed esplosivo delle celle.
- Non cortocircuitare mai i terminali delle batterie. Un cortocircuito potrebbe causare infortuni e danneggiare gravemente le batterie rendendole inutilizzabili.
- Non esporre le batteria a umidità o pioggia per evitare il rischio di scosse elettriche.

- Usare solamente un alimentatore esterno approvato da Evident per caricare le batterie.
- Usare solamente le batterie fornite da Evident.
- Non conservare mai batterie con una carica residua inferiore al 40%. Ricaricare le batterie tra il 40% e l'80% della sua capacità prima di riporle.
- Mantenere la carica delle batterie riposte tra il 40% e l'80%.
- Non lasciare mai le batterie nello strumento COBRA se si prevede di riporre lo strumento.

Norme per la spedizione di prodotti dotati di batterie agli ioni di litio

IMPORTANTE

Quando vengono spedite le batterie agli ioni di litio, assicurarsi di rispettare le norme di trasporto locali.



AVVERTENZA

Le batterie danneggiate non possono essere spedite con modalità ordinarie; non spedire batterie danneggiate a Evident. Contattare il proprio rappresentante locale Evident o un esperto in smaltimento di apparecchiature.

Smaltimento dell'apparecchiatura

Prima di provvedere allo smaltimento del COBRA, verificare e osservare la legislazione locale vigente.

BC (caricabatteria — California, USA)



Il marchio BC indica che il prodotto è stato testato e risulta conforme con la *Appliance Efficiency Regulations* (Norme di efficienza delle apparecchiature elettroniche) come contenuto nella normativa della California Titolo 20, Sezioni 1601-1608 per i sistemi dotati di batterie. Il caricabatteria interno di questo strumento è stato testato e certificato in conformità ai requisiti della Commissione per l'energia della California (CEC); questo strumento è elencato nel database (T20) della CEC online.

CE (Comunità Europea)



Questo strumento è conforme con le esigenze della direttiva 2014/30/EU relativa alla compatibilità elettromagnetica, della direttiva 2014/35/EU relativa alla bassa tensione e della direttiva 2015/863/EU relativa alle limitazioni delle sostanze pericolose (RoHS). Il marchio CE indica che il prodotto è conforme a tutte le direttive pertinenti della Comunità Europea.

UKCA (Gran Bretagna)



Questo strumento è conforme con le esigenze della Normativa per la compatibilità elettromagnetica del 2016, della Normativa per le apparecchiature elettriche (Sicurezza) 2016 e delle Limitazioni d'uso di determinate sostanze pericolose relativamente alle Normative per le apparecchiature elettriche e elettroniche 2012. Il marchio UKCA indica la conformità con le suddette direttive.

RCM (Australia)



Il marchio RCM (*Regulatory Compliance Mark*) di conformità alle normative indica che il prodotto è conforme a tutte le normative pertinenti e che è stato registrato presso l'ACMA (*Australian and Media Authority*) per una distribuzione nel mercato australiano.

Direttiva RAEE



In conformità alla Direttiva Europea 2012/19/CE in merito ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo simbolo indica che il prodotto non è assimilabile al rifiuto urbano indifferenziato e deve essere smaltito separatamente. Contattare il distributore Evident locale per conoscere i sistemi di restituzione e di raccolta differenziata disponibili nel proprio paese.

Direttiva China RoHS

China RoHS è il termine utilizzato generalmente nell'industria per indicare le normative introdotte dal Ministero dell'industria informatica (MII) della Repubblica Popolare Cinese per il controllo dell'inquinamento generato dai prodotti elettronici per l'informazione.



Il marchio China RoHS indica il periodo di utilizzo del prodotto senza danni per l'ambiente (*Environmental Friendly Usage Period - EFUP*). L'EFUP indica il numero di anni durante i quali un elenco di determinate sostanze non vengono rilasciate nell'ambiente o non si deteriorano all'interno del prodotto. L'EFUP per il COBRA è stato fissato a 15 anni.

Nota: Il periodo di utilizzo del prodotto compatibile con l'ambiente (EFUP) non può essere interpretato come il periodo che assicura la funzionalità e la performance dello strumento.



电器电子产品有害物质限制使用标志

本标志是根据“电器电子产品有害物质限制使用管理办法”以及“电子电气产品有害物质限制使用标识要求”的规定，适用于在中国销售的电器电子产品上的电器电子产品有害物质使用限制标志。

（注意）电器电子产品有害物质限制使用标志内的数字为在正常的使用条件下有害物质等不泄漏的期限，不是保证产品功能性能的期间。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称		有害物质					
		铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主体	机构部件	×	○	○	○	○	○
	光学部件	×	○	○	○	○	○
	电气部件	×	○	○	○	○	○
附件		×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

Commissione coreana per le comunicazioni (KCC)



Si informano i rivenditori e i clienti che questo prodotto è compatibile con l'uso di apparecchiature elettromagnetiche sul luogo di lavoro (classe A). Tale prodotto può essere usato all'esterno delle abitazioni. Questo strumento è conforme ai requisiti EMC per la Corea.

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

Conformità alla normativa concernente la compatibilità elettromagnetica

Questa apparecchiatura genera, usa e diffonde onde con frequenza radio. Se l'apparecchiatura non viene installata e usata seguendo le procedure descritte nel manuale d'uso, potrebbero verificarsi delle interferenze dannose per le comunicazioni radio. In conformità alle specifiche della direttiva EMC, il COBRA è stato testato e risultato conforme ai limiti previsti di un dispositivo industriale.

Conformità FCC (USA)

NOTA

Questo prodotto è stato testato e riconosciuto conforme ai limiti definiti per i dispositivi digitali di Classe A, in accordo alla normativa FCC Sezione 15. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione sufficiente alle interferenze dannose quando il prodotto viene usato in un ambito commerciale. Questo prodotto genera, usa e può diffondere emissioni di radiofrequenza. Se il prodotto non è installato e usato in conformità alle istruzioni del presente manuale, potrebbero essere generate delle interferenze dannose per le comunicazioni radio. Il funzionamento di questo prodotto in un'area residenziale potrebbe causare delle interferenze dannose. In tal caso, l'utente dovrà correggere l'interferenza a proprie spese.

IMPORTANTE

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal soggetto responsabile della conformità potrebbero annullare il diritto dell'utente ad operare con il prodotto.

Dichiarazione di conformità del fornitore FCC

Con la presente si dichiara che il prodotto,

Nome del prodotto: COBRA

Modello: COBRA-MR/COBRA-CW

è conforme alle seguenti specifiche:

Normativa FCC Sezione 15, Sottosezione B, Paragrafo 15.107 e Paragrafo 15.109

Informazioni supplementari:

Questo strumento è conforme alla normativa FCC Sezione 15. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- (1) Questo strumento potrebbe non causare interferenze dannose.
- (2) Questo strumento deve contemplare la possibilità di ricevere interferenze, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento non ottimale.

Nome del soggetto responsabile:

EVIDENT CANADA

Indirizzo:

3415, Rue Pierre-Ardouin Québec (QC) G1P 0B3 Canada

Numero di telefono:

+1 781-419-3900

Conformità ICES-001 (Canada)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-001.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

Informazioni sulla garanzia

Evident garantisce che questo prodotto Evident è privo di difetti di fabbricazione e nei materiali per un periodo di tempo e alle condizioni specificate nel documento Terms and Conditions disponibile nel sito web <https://www.olympus-ims.com/it/terms/>.

La garanzia Evident copre solamente gli strumenti utilizzati in modo corretto, seguendo le indicazioni contenute in questo manuale d'uso, e che non abbiano subito un uso eccessivo, tentativi di riparazione o modifiche non autorizzate.

Controllare attentamente lo strumento al momento del ricevimento per verificare la presenza di danni, interni o esterni, verificatesi durante il trasporto. Segnalare immediatamente i danni al trasportatore poiché è generalmente responsabile di tali danni. Conservare l'imballaggio, la bolla di accompagnamento e gli altri eventuali documenti di trasporto per il reclamo. Successivamente avere informato il trasportatore, contattare Evident per avere assistenza nella preparazione del reclamo ed in modo che si possa provvedere, se necessario, alla sostituzione dell'apparecchio.

Questo manuale d'uso descrive il corretto utilizzo del prodotto Evident. Tuttavia, le informazioni contenute all'interno sono considerate solamente come un supporto all'apprendimento, e non dovrebbero essere utilizzate per speciali applicazioni senza controlli indipendenti e/o verifiche effettuate dall'operatore o da tecnici specializzati. Tali controlli indipendenti sulle procedure risultano tanto più importanti quanto più la criticità dell'applicazione è elevata. Per tali motivi, non possiamo garantire, in maniera esplicita o implicita, che le tecniche, esempi e procedure descritte nel manuale siano coerenti con gli standard industriali e che possano consentire speciali applicazioni.

Evident si riserva il diritto di modificare tutti i prodotti senza incorrere nell'obbligo di modificare anche i prodotti già fabbricati.

Assistenza tecnica

Evident si impegna a fornire un servizio clienti e un supporto tecnico della più elevata qualità. In caso di difficoltà durante l'uso dei nostri prodotti o di funzionamento non conforme a quanto descritto nella documentazione, consultare il manuale d'uso, quindi, se il problema persiste, contattare il nostro Servizio di assistenza post-vendita. Per trovare il centro di assistenza più vicino, consultare la relativa pagina nel sito web di Evident Scientific.

Introduzione

Questo manuale fornisce informazioni sull'assemblaggio, l'installazione e il funzionamento dello scanner COBRA.

Lo scanner COBRA è uno scanner manuale per l'ispezione non distruttiva di saldature in tubazioni con diametro esterno compreso tra 21,3 mm e 114,3 mm. Lo scanner COBRA viene in genere usato insieme all'OmniScan (i modelli possono variare) dotato di modulo 16:64 o 16:128 e al software OmniScan MXU per ispezionare le saldature circolari di tubazioni di diametro ridotto (vedere Figura i-1 a pagina 22).

Nota: Il modello dello strumento e il tipo di connettore possono variare.



Figura i-1 L'OmniScan MX2 e lo scanner COBRA

Con il suo profilo sottile, lo scanner manuale può effettuare ispezioni su tubazioni in aree a ridotta accessibilità con spazi limitati (vedere Figura i-2 a pagina 23). In effetti le componenti adiacenti come le tubazioni, i supporti e le strutture possono essere posizionate a una distanza minima di 12 mm. Lo scanner è munito di molle ed è disegnato per aderire su tubazioni di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile di diametro vario.

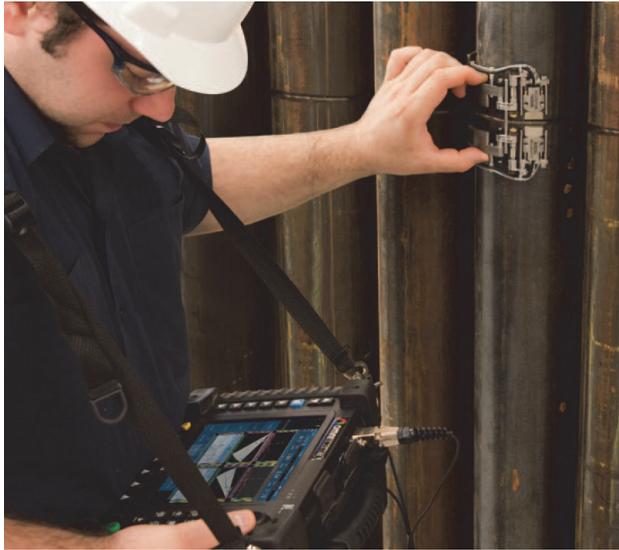


Figura i-2 Uso dello scanner COBRA in un'area ad accessibilità limitata

Lo scanner COBRA è caratterizzato da un movimento liscio e regolare di acquisizione mediante encoder per un rilevamento preciso dei dati. Può supportare due sonde phased array di profilo basso per un'ispezione completa della saldatura in un singolo passaggio. Per l'ispezione di interfacce tubazione-componente, lo scanner può passare rapidamente a una configurazione di ispezione monolaterale con una sola sonda.

Questa soluzione Evident utilizza sonde phased array con profilo basso in grado di offrire una focalizzazione ottimizzata sull'altezza, per una migliore rilevazione di difetti di ridotte dimensioni in tubazioni dallo spessore ridotto. A completamento della soluzione ispettiva sono offerti degli zoccoli disegnati specialmente per adattarsi a tutte le dimensioni delle tubazioni che lo scanner può ispezionare. Lo scanner COBRA assicura una pressione forte, stabile e costante, così da fornire un ottimale segnale UT e una precisa acquisizione mediante encoder sull'intera circonferenza della tubazione. Il kit completo è leggero, di ridotte dimensioni e semplice da trasportare. Lo scanner è inoltre resistente all'acqua, resistente alla ruggine e conforme alle norme CE.

1. Descrizione dello scanner COBRA

Lo scanner COBRA è uno scanner per acquisizione con encoder a basso profilo in grado di supportare una o due sonde. Lo scanner COBRA è dotato di un kit di componenti facilmente assemblabili dall'utente. In questo modo è possibile configurare lo scanner per adattarlo al diametro esterno della tubazione da ispezionare (vedere Figura 1-1 a pagina 25).



Figura 1-1 Lo scanner COBRA

NOTA

Il termine “tubazione” è impiegato in questo manuale come termine generico per indicare tubazioni, tubi o pezzi di forma cilindrica.

1.1 Componenti dello scanner

Le componenti dello scanner COBRA sono le sonde, gli zoccoli, i supporti delle sonde, i diversi tipi di raccordi, le code e le barre trasversali. La Figura 1-2 a pagina 27 illustra uno scanner bilaterale disteso su un piano.

È possibile configurare lo scanner in modo che si adatti a uno specifico diametro esterno della tubazione assemblando il numero e il tipo di raccordi necessari. La coda e le componenti di supporto della sonda permettono inoltre delle regolazioni precise per diversi diametri. Consultare le tabelle di configurazione dello scanner per maggiori informazioni (Tabella 13 a pagina 79 per le tubazioni di un diametro esterno inferiore a 63,5 mm e Tabella 14 a pagina 80 per le tubazioni di un diametro esterno superiore a 63,5 mm). Delle coppie di zoccoli di diverse curvature vengono usate per adattare lo scanner ai diversi diametri esterni delle tubazioni (riferirsi alla Tabella 5 a pagina 69 per la selezione degli zoccoli). Per regolare la distanza tra gli zoccoli vengono usate delle barre trasversali graduate. La Figura 1-3 a pagina 28 illustra diversi tipi di raccordi dello scanner COBRA.

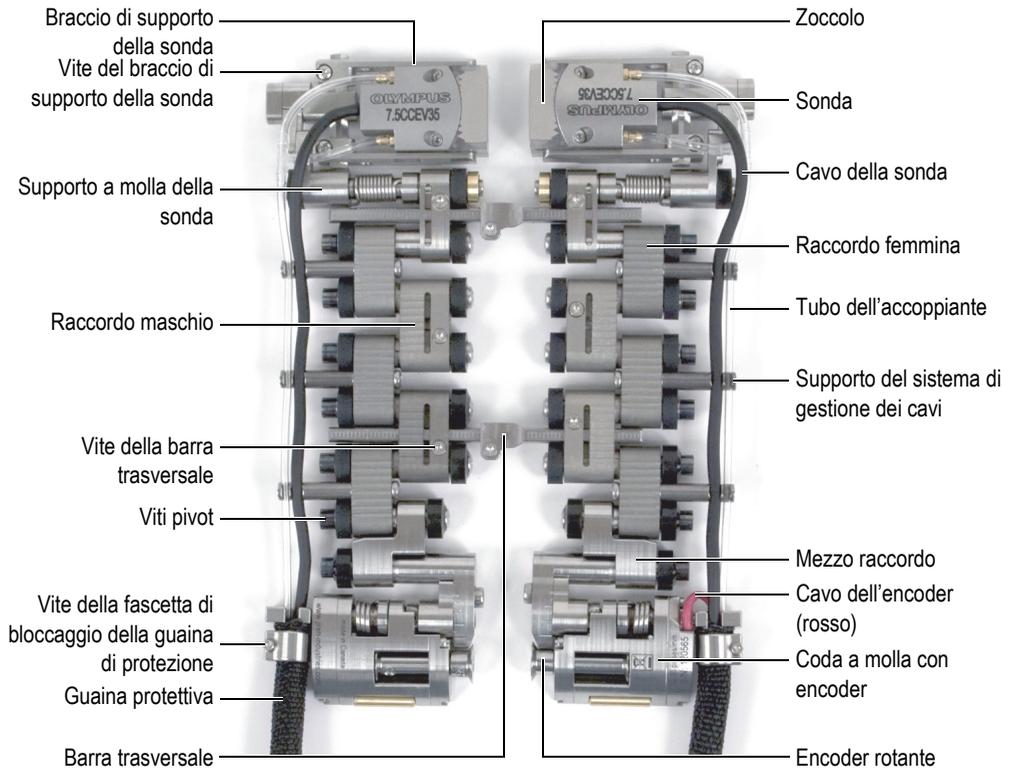


Figura 1-2 Identificazione delle componenti dello scanner

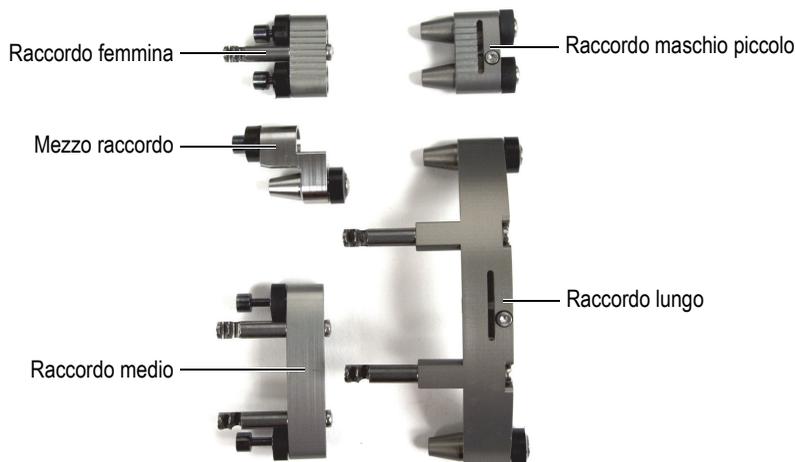


Figura 1-3 Tipi di raccordi

In riferimento alla Figura 1-2 a pagina 27 la componente della coda sul lato destro include l'encoder, il quale fornisce la posizione dello scanner attorno alla tubazione. È inoltre possibile usare solamente il lato dell'encoder dello scanner per ispezionare le interfacce tubazione-componente (vedere Figura 1-4 a pagina 28).

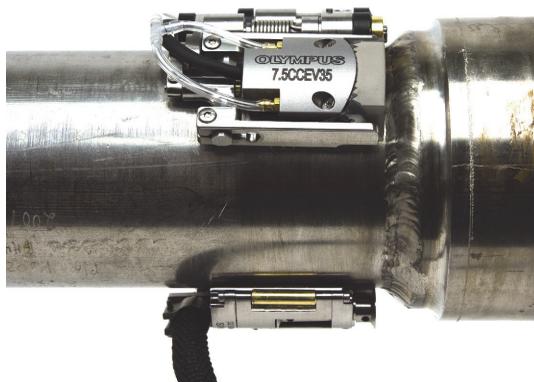


Figura 1-4 Ispezione dell'interfaccia tubazione-componente con la configurazione dello scanner monolaterale

1.2 Dime di configurazione

Lo scanner COBRA viene distribuito insieme a due dime di configurazione (vedere Figura 1-5 a pagina 29). Queste dime permettono di assemblare e configurare velocemente e facilmente lo scanner per un dato diametro esterno di una tubazione o di un tubo senza richiedere l'impiego di un campione di tubazione reale (vedere sezione "Configurazione dello scanner mediante la dima di configurazione" a pagina 39). Le dime di configurazione forniscono dei modelli di configurazione per diametri esterni standard di tubazioni e tubi (vedere Tabella 1 a pagina 30). Non è possibile usare le dime di configurazione per dimensioni di tubazioni non standard (vedere sezione "Configurazione dello scanner senza la dima di configurazione" a pagina 48).

Le dime hanno i modelli di configurazione su entrambi i lati. Uno dei lati della dima contiene i modelli di configurazione del lato dell'encoder mentre l'altro lato della dima contiene i modelli di configurazione del lato opposto.

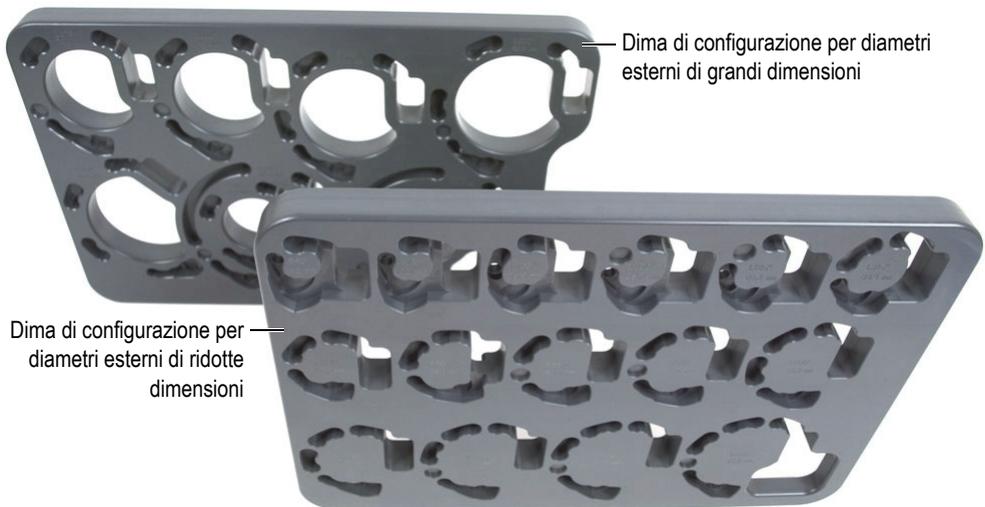


Figura 1-5 Dime di configurazione

Tabella 1 Diametri esterni di tubi e tubazioni standard supportati dalle dime di configurazione

DE tubo standard		DE tubazione standard		Dima per diametri esterni di ridotte dimensioni	Dima per diametri esterni di grandi dimensioni
(in.)	(mm)	(in.)	(mm)		
		0,840	21,34	✓	
0,875	22,23	—	—	✓	
1,000	25,40	—	—	✓	
—	—	1,050	26,67	✓	
1,125	28,58	—	—	✓	
1,315	33,40	1,315	33,40	✓	
1,375	34,93	—	—	✓	
1,500	38,10	—	—	✓	
—	—	1,660	42,16	✓	
1,750	44,45			✓	
—	—	1,900	48,26	✓	
2,000	50,80	—	—	✓	
2,250	57,15	—	—	✓	
—	—	2,375	60,33	✓	
2,500	63,50	—	—	✓	
—	—	2,875	72,39		✓
3,000	76,20	—	—		✓
3,250	82,55	—	—		✓
3,500	88,90	3,500	88,90		✓
3,750	95,25	—	—		✓
4,000	101,6	4,000	101,6		✓
4,500	114,3	4,500	114,3		✓

1.3 Attrezzi necessari per la configurazione dello scanner

I pochi attrezzi necessari per l'assemblaggio, la riconfigurazione e le regolazioni dello scanner sono inclusi con lo scanner COBRA (vedere Tabella 2 a pagina 31 e Figura 1-6 a pagina 31).

Tabella 2 Attrezzi necessari (inclusi con lo scanner)

Numero	Descrizione
1	Cacciavite Torx T6
1	Cacciavite esagonale da 2,5 mm
1	Cacciavite Phillips (a croce) n. 0
1	Attrezzo d'installazione del cablaggio (permette d'inserire i cavi e i tubi nella guaina di protezione)

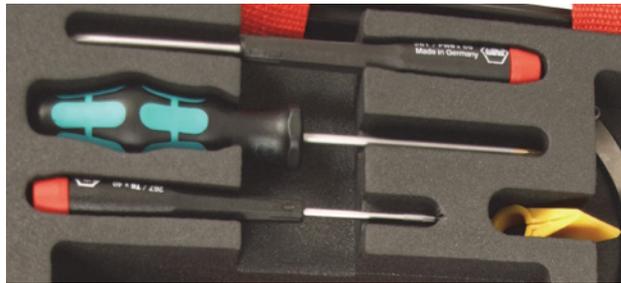


Figura 1-6 Attrezzi inclusi con lo scanner COBRA

2. Configurazione e uso

Questo capitolo contiene le procedure per configurare e rendere operativo lo scanner COBRA.



ATTENZIONE

Per evitare di danneggiare le componenti dello scanner, la tubazione sulla quale viene installato lo scanner deve essere pulito e non deve presentare residui, incrostazioni fuliggine o altri tipi di sostanze estranee.

2.1 Rimozione della sonda

Quando viene ordinato il kit (COBRA-K-XXX) la sonda o entrambe le sonde sono già installate nello scanner COBRA direttamente in fabbrica. Pertanto, quando si vuole usare la dima di configurazione è necessario rimuovere la sonda dallo zoccolo.

Se è necessario rimuovere una sonda, visto che il cavo è fissato alla sonda in maniera permanente, è necessario estrarre e reinserire il cavo e i tubi dell'accoppiante nella guaina di protezione.

Per rimuovere la sonda

1. Svitare la sonda dallo zoccolo
2. Rimuovere il cavo della sonda e il tubo dell'accoppiante dal sistema di gestione dei cavi.
3. Se è necessario sostituire la sonda:

- a) Mediante il cacciavite Torx T6, rimuovere la vite della fascetta di bloccaggio della guaina di protezione e separare la guaina di protezione e la fascetta di bloccaggio dalla coda (vedere Figura 2-1 a pagina 34).



Figura 2-1 Rimozione della fascetta di bloccaggio della guaina di protezione

- b) Rimozione completa della fascetta della guaina di protezione
- c) Rimuovere il cavo della sonda, il tubo dell'accoppiante e il cavo dell'encoder (solo nella coda dal lato dell'encoder) dalla guaina di protezione.

2.2 Installazione della sonda

Per installare la sonda

1. Rimuovere il cavo della sonda, il tubo dell'accoppiante e il cavo dell'encoder (solo dal lato dell'encoder della coda) nel supporto di gestione dei cavi della coda.
2. Mediante l'attrezzo d'installazione del cablaggio giallo, inserire la guaina di protezione sui cavi e il tubo come segue (vedere Figura 2-2 a pagina 35):
 - a) Cominciando dall'estremità dello scanner, chiudere l'attrezzo di installazione del cablaggio sul fascio di cavi orientando la parte appuntita in direzione opposta allo scanner (vedere illustrazione A).
 - b) Fare scorrere la guaina di protezione sulla parte appuntita dell'attrezzo in modo che la guaina si apra, segua l'attrezzo e avvolga gradualmente il fascio di cavi (vedere illustrazioni C e D).
 - c) Trattenendo la parte della guaina che avvolge il fascio dei cavi, fare scorrere l'attrezzo in direzione opposta allo scanner in modo che la parte rimanente della guaina circondi il fascio di cavi (vedere illustrazione D).

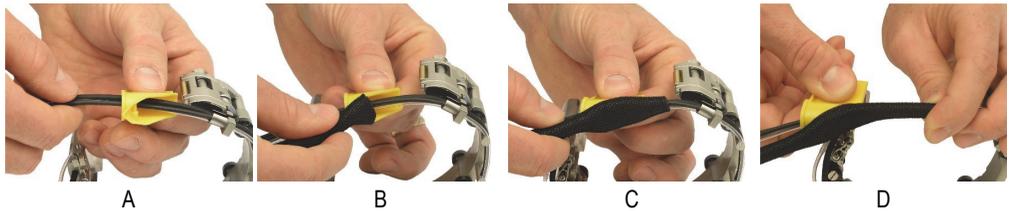


Figura 2-2 Installazione della guaina di protezione

3. Installare la fascetta di bloccaggio della guaina di protezione come segue (vedere Figura 2-3 a pagina 35):
 - a) Installare la fascetta di bloccaggio della guaina di protezione sul fascio dei cavi ed in seguito farla scorrere sulla guaina di protezione.
 - b) Avvitare la vite della fascetta di bloccaggio della guaina di protezione un minimo in modo che la filettatura possa fissarsi alla fascetta di bloccaggio della guaina (vedere illustrazione A).
 - c) Fare scorrere la guaina di protezione sul supporto di gestione dei cavi della coda.
 - d) Stringere sufficientemente la vite della fascetta di bloccaggio della guaina di protezione (vedere illustrazione B).
 - e) Assicurarsi che la fascetta di bloccaggio della guaina di protezione sia orientata in modo che la vite della fascetta non affiori al di sotto della coda entrando in contatto con la superficie da ispezionare.



Figura 2-3 Installazione della fascetta di bloccaggio della guaina di protezione

4. Assemblare la sonda e lo zoccolo come segue:

- a) Selezionare lo zoccolo pertinente per il diametro esterno della tubazione da ispezionare (vedere Tabella 13 a pagina 79 e Tabella 14 a pagina 80).
 - b) Applicare l'accoppiante sulle superfici di interfaccia della sonda e dello zoccolo.
 - c) Avvitare la sonda sullo zoccolo.
 - d) Rimuovere l'eccesso di accoppiante.
5. Inserire il perno del braccio interno di supporto della sonda nel foro di fissaggio nello zoccolo (vedere Figura 2-4 a pagina 36).

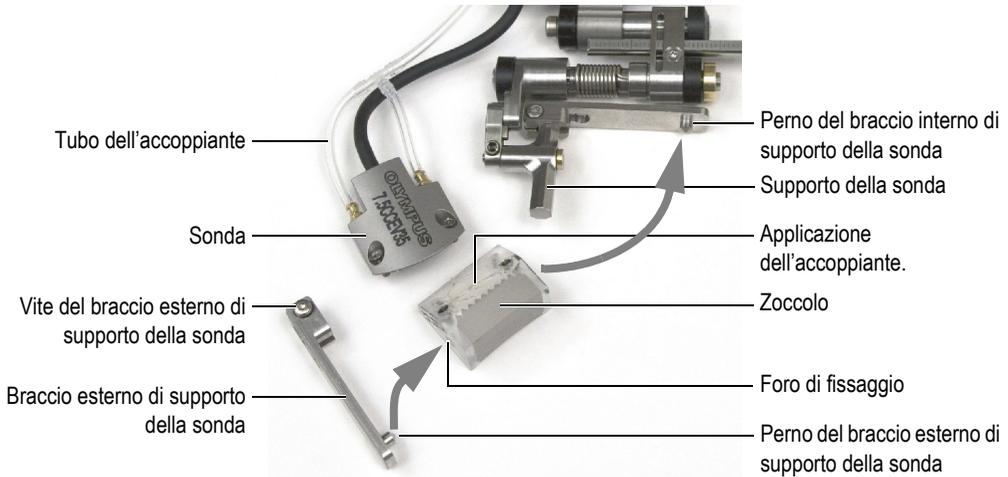


Figura 2-4 Installazione della sonda e dello zoccolo sullo scanner

6. Reinstallare il braccio esterno del supporto della sonda come segue:
 - a) Inserire il perno del braccio esterno di supporto della sonda nel foro di fissaggio nello zoccolo.
 - b) Assicurarsi che il perno del braccio esterno di supporto della sonda sia parallelo al braccio interno di supporto della sonda.
 - c) Stringere la vite del braccio esterno di supporto della sonda.
7. Assicurarsi che il gruppo sonda-zoccolo sia libero di ruotare attorno ai perni senza muoversi lateralmente.
8. Regolare la lunghezza dei cavi e tubi esposti (vedere sezione "Regolazione della lunghezza dei cavi e dei tubi esposti" a pagina 38).

9. Fissare il cavo della sonda e il tubo dell'accoppiante sul sistema di gestione dei cavi.

Assicurarsi di inserire il cavo della sonda nella scanalatura di diametro maggiore per evitare il danneggiamento del rivestimento del cavo.

2.3 Cambio dello zoccolo

È necessario cambiare lo zoccolo quando si ispeziona una tubazione con un diametro esterno differente.

Per cambiare lo zoccolo

1. Rimuovere il braccio esterno di supporto della sonda (vedere Figura 2-5 a pagina 37).
 - a) Allentare la vite del braccio di supporto della sonda senza rimuoverla.
 - b) Fare scorrere il braccio per rimuoverlo dal supporto della sonda.

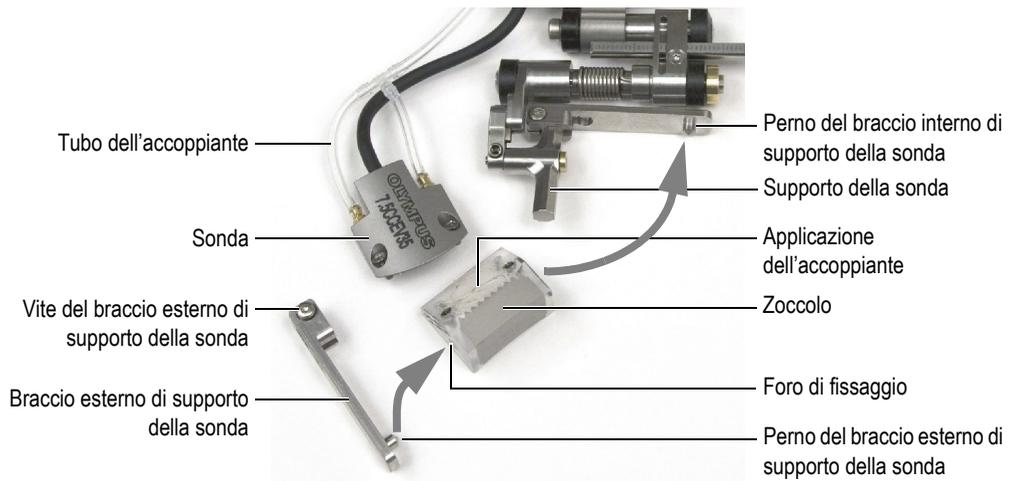


Figura 2-5 Cambio dello zoccolo nello scanner

2. Svitare le due viti di fissaggio della sonda nello zoccolo
3. Assemblare la sonda e il nuovo zoccolo come segue:

- a) Riferirsi alla Tabella 5 a pagina 69 per scegliere lo zoccolo pertinente per il diametro esterno della tubazione da ispezionare.
 - b) Applicare l'accoppiante sulle superfici di interfaccia della sonda e dello zoccolo.
 - c) Avvitare la sonda sullo zoccolo.
 - d) Rimuovere l'eccesso di accoppiante.
4. Inserire il perno del braccio interno di supporto della sonda nel foro di fissaggio nello zoccolo.
 5. Reinstallare il braccio esterno del supporto della sonda come segue:
 - a) Inserire il perno del braccio esterno di supporto della sonda nel foro di fissaggio nello zoccolo.
 - b) Assicurarsi che il perno del braccio esterno di supporto della sonda sia parallelo al braccio interno di supporto della sonda.
 - c) Stringere la vite del braccio esterno di supporto della sonda.
 6. Assicurarsi che il gruppo sonda-zoccolo sia libero di ruotare attorno ai perni senza muoversi lateralmente.

2.4 Regolazione della lunghezza dei cavi e dei tubi esposti

In seguito ad aver sostituito una sonda o riconfigurato lo scanner COBRA per un'altra dimensione di tubazione, è necessario regolare la lunghezza dei cavi e dei tubi esposti.



ATTENZIONE

Per evitare di danneggiare i cavi della sonda e dell'encoder, regolare sempre con cura la loro lunghezza in base alla circonferenza dei supporti dello scanner.

NOTA

Non è necessario rimuovere la fascetta della guaina di protezione per regolare la lunghezza dei cavi e dei tubi esposti.

Per regolare la lunghezza dei cavi e dei tubi esposti

1. Per aumentare la lunghezza dei cavi e dei tubi esposti all'estremità dello scanner, mantenere l'estremità libera dalla guaina protettiva e tirare i cavi e i tubi nella guaina di protezione partendo dall'estremità dello scanner.
2. Per diminuire la lunghezza all'estremità dello scanner, trattenere la coda dello scanner e tirare i cavi e i tubi nella guaina di protezione.
3. Nello scanner, fissare i cavi e i tubi nel supporto del sistema di gestione dei cavi (vedere Figura 2-6 a pagina 39).

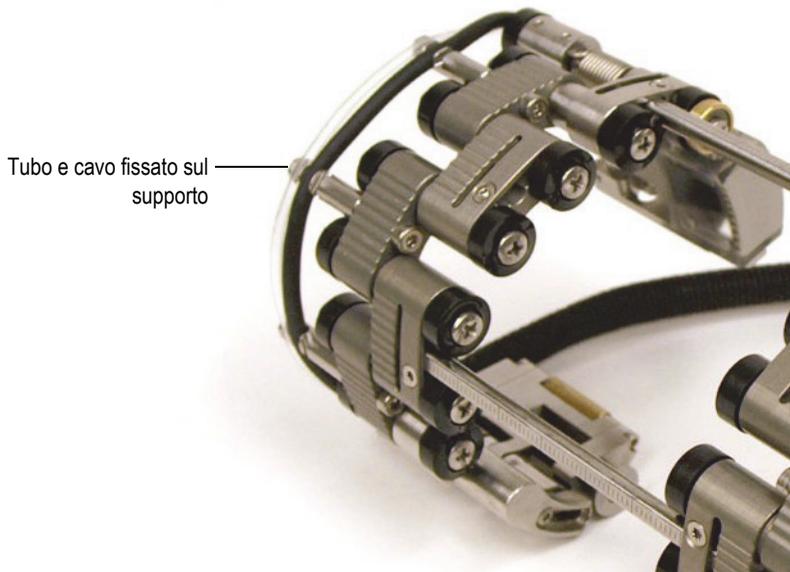


Figura 2-6 Fissaggio del tubo e del cavo sul supporto

2.5 Configurazione dello scanner mediante la dima di configurazione

È necessario configurare lo scanner COBRA per il diametro esterno della tubazione sulla quale si vuole eseguire l'ispezione. Le dime di configurazione forniscono dei modelli guida per un ampio intervallo di diametri esterni standard. Usando una dima di configurazione si semplifica la configurazione dello scanner e si elimina la necessità d'impiego di un campione di tubazione reale.

Per configurare lo scanner mediante la dima di configurazione

1. Disassemblaggio delle componenti dello scanner:
 - a) Se pertinente, allentare le viti della barra trasversale da entrambi i lati dello scanner ed in seguito rimuovere la o le sbarre trasversali.
 - b) Rimuovere i tubi dell'acqua e i cavi della sonda dai supporti del sistema di gestione dei cavi.
 - c) Svitare completamente le viti pivot prigioniera da tutti i raccordi.
 - d) Disassemblare le componenti dello scanner (raccordi, barre trasversali, code e supporti delle sonde).
-

NOTA

Se i giunti non si disassemblano facilmente lasciando allentate le viti pivot, forzare leggermente per separarli manualmente.

2. Determinare la modalità di configurazione dello scanner come segue:
 - a) Determinare il diametro esterno reale della tubazione da ispezionare. Non partire dal presupposto che il diametro nominale corrisponda al diametro esterno. Spesso questa uguaglianza non è attendibile.
 - b) Consultare la tabella di configurazione dello scanner per annotare la posizione dei supporti della sonda, oltre al numero e al tipo di raccordi necessari per il diametro esterno della tubazione da ispezionare (vedere la Tabella 13 a pagina 79 per i diametri inferiori a 63,5 mm e la Tabella 14 a pagina 80 per diametri superiori a 63,5 mm).
 - c) Nella dima di configurazione individuare il modello di configurazione di dimensioni ottimali per la configurazione dal lato dell'encoder (vedere la Figura 1-2 a pagina 27 per identificare le componenti dal lato encoder).
 - d) Riferirsi alla Tabella 5 a pagina 69 per scegliere lo zoccolo pertinente per il diametro esterno della tubazione da ispezionare.
-

NOTA

Per un'ispezione con sonde a singolo elemento è necessario usare il lato dell'encoder dello scanner.

3. Configurare la coda dello scanner come segue:
-

- a) Allentare la vite di regolazione della coda di circa mezzo giro (vedere Figura 2-7 a pagina 41) in modo che il dispositivo di regolazione della lunghezza possa scorrere liberamente.



Figura 2-7 Vite di regolazione della coda

- b) Inserire completamente il gruppo della coda nel foro di alloggiamento corrispondente alla dima di configurazione (vedere Figura 2-8 a pagina 41).



Figura 2-8 Inserimento della coda nel foro di alloggiamento corrispondente della dima di configurazione

- c) Mantenendo il gruppo della coda nel foro di alloggiamento, dal lato opposto, stringere fermamente la vite di regolazione della coda con il cacciavite esagonale da 2,5 mm (vedere Figura 2-9 a pagina 42).

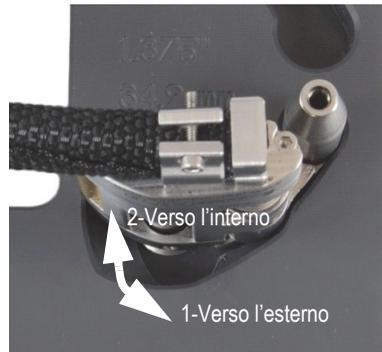


Figura 2-9 Operazione di avvvitamento della vite di regolazione

- d) Per i diametri esterni di misura ridotta (da 21,3 mm a 33,4 mm) ruotare la coda verso l'esterno quanto possibile, in modo da posizionare la ruotina della coda il più lontano possibile dal centro del modello di configurazione (vedere Figura 2-10 a pagina 42).
- e) Per i diametri esterni di misura elevata (da 33,4 mm a 114,3 mm), innanzitutto ruotare la coda verso l'esterno ed in seguito completamente verso l'interno in modo che la ruotina della coda sia posizionata il più vicino possibile al centro del modello di configurazione con la tensione ottimale (vedere Figura 2-10 a pagina 42).



Per diametri esterni inferiori a 33,4 mm



Per diametri esterni superiori a 33,4 mm

Figura 2-10 Rotazione della coda alla posizione iniziale

4. Se per la configurazione dello scanner è necessario un mezzo raccordo procedere come segue (vedere Figura 2-11 a pagina 43):
 - a) Sulla dima di configurazione installare un mezzo raccordo sulla coda.
 - b) Stringere completamente la vite pivot del mezzo raccordo ed in seguito svitare di un giro.



Figura 2-11 Installazione del mezzo raccordo

5. Configurare il supporto della sonda come segue (vedere Figura 2-12 a pagina 43):
 - a) Svitare la vite di posizione del supporto della sonda.
 - b) Scorrere il supporto della sonda nella posizione annotata nel punto 2.b alla pagina 40 ed in seguito stringere nuovamente la vite di posizione.

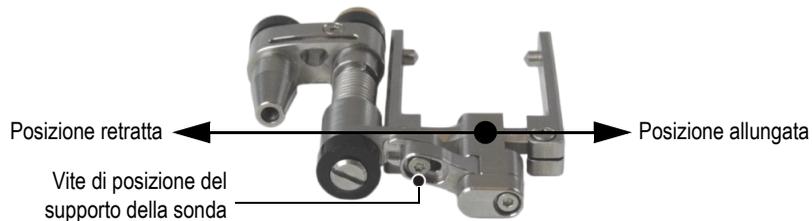


Figura 2-12 Regolazione della posizione del supporto della sonda

- c) Installare lo zoccolo appropriato e la sonda sul supporto della sonda (riferirsi alla sezione “Cambio dello zoccolo” a pagina 37 per maggiori informazioni), assicurandosi che il cavo e il tubo non siano ritorti.
- d) Se necessario, regolare la lunghezza dei cavi e dei tubi esposti (vedere la sezione “Regolazione della lunghezza dei cavi e dei tubi esposti” a pagina 38).
- e) Inserire il gruppo del supporto della sonda nel foro di alloggiamento corrispondente alla dima di configurazione. Se necessario, ruotare manualmente il giunto scorrevole fino a quando il gruppo si adatta in modo lasco nella dima di configurazione (vedere Figura 2-13 a pagina 44).



Figura 2-13 Installazione del supporto della sonda sulla dima

- 6. Nella dima di configurazione, installare i necessari raccordi maschi o lunghi nei rispettivi fori di alloggiamento (vedere Figura 2-14 a pagina 44).



Figura 2-14 Installazione dei raccordi maschi

7. Nella dima di configurazione, installare i necessari raccordi femmina e/o medi sui raccordi già installati e stringere leggermente tutte le viti pivot. Mantenendo il gruppo dello scanner nei fori di alloggiamento con una mano stringere fermamente tutte le viti pivot (vedere Figura 2-15 a pagina 45).



Figura 2-15 Installazione dei raccordi femmina o medi

8. Per le configurazioni di tubazioni con un diametro esterno superiore a 33,4 mm ruotare il supporto della sonda verso l'interno in modo che lo zoccolo entri in contatto con il bordo interno del foro passante della dima (vedere Figura 2-16 a pagina 45).



Figura 2-16 Rotazione del supporto della sonda per regolare la posizione per i diametri esterni superiori a 33,4 mm

9. Per le configurazioni di tubazioni con un diametro esterno di misura ridotta (da 21,3 mm a 33,4 mm) eseguire le seguenti operazioni:

- a) Sollevare leggermente lo scanner fino al punto nel quale è possibile ruotare la sonda e lo zoccolo verso l'interno.
- b) Ruotare la sonda e lo zoccolo verso l'interno fino a quando lo zoccolo entra in contatto con il fermo (vedere Figura 2-17 a pagina 46).



Figura 2-17 Rotazione del supporto della sonda per regolare la posizione per i diametri esterni superiori a 33,4 mm

- c) Ruotare il gruppo di supporto della sonda verso l'esterno per permettere alla sonda e allo zoccolo di scorrere indietro nel foro passante (vedere Figura 2-18 a pagina 47).
- d) Abbassare completamente lo scanner all'interno della dima di configurazione.
- e) Ruotare la coda verso l'interno quanto possibile, in modo da posizionare la rotina della coda il più lontano possibile dal centro del modello di configurazione (vedere Figura 2-18 a pagina 47).

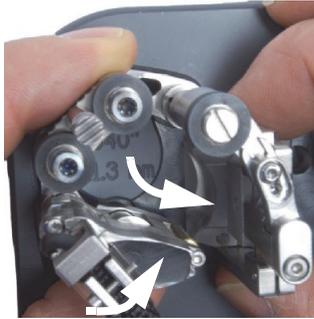


Figura 2-18 Rotazione della coda per regolare la posizione di una configurazione per una tubazione di diametro ridotto

10. Rimuovere lo scanner dalla dima di configurazione.
11. Per la scansione con sonde a doppio elemento ripetere dal punto 3 al punto 10 per l'altro lato dello scanner aiutandosi con il lato opposto della dima di configurazione.
12. Se necessario, regolare la lunghezza dei cavi e tubi esposti (riferirsi alla sezione "Regolazione della lunghezza dei cavi e dei tubi esposti" a pagina 38 per maggiori informazioni).
13. Fissare il cavo della sonda e il tubo dell'accoppiante nelle rispettive fessure del sistema di gestione dei cavi.
14. Per le scansioni con sonde a doppio elemento è necessario assemblare le due metà dello scanner:
 - a) Per diametri esterni inferiori a 32,5 mm usare solo una barra trasversale. Fare scorrere la barra trasversale attraverso il raccordo di ogni supporto della sonda ed in seguito fissare la barra trasversale nella posizione desiderata mediante la vite della barra trasversale.
 - b) Per diametri esterni superiori a 32,5 mm usare due barre trasversali:
 - (1) Fare scorrere la barra trasversale attraverso il raccordo di ogni supporto della sonda ed in seguito fissare la barra trasversale nella posizione desiderata mediante le viti della barra trasversale.
 - (2) Fare scorrere la seconda barra trasversale attraverso i raccordi maschi posizionati approssimativamente in corrispondenza del centro dello scanner ed in seguito fissare la barra trasversale mediante le viti dedicate.

- (3) Usare la graduazione delle barre trasversali (vedere Figura 2-21 a pagina 50) per regolare una distanza identica in entrambe le posizioni della barra trasversale.

NOTA

Riferirsi alla sezione "Uso degli indicatori di distanziamento degli zoccoli" a pagina 54 per le istruzioni relative alla modalità d'uso degli indicatori di distanziamento degli zoccoli.

2.6 Configurazione dello scanner senza la dima di configurazione

Quando il diametro esterno della tubazione da ispezionare non è disponibile nelle dime di configurazione, utilizzare la seguente procedura per configurare lo scanner COBRA. È necessaria una tubazione o una sezione di tubazione con il diametro esterno richiesto per configurare lo scanner.

Per configurare lo scanner senza la dima di configurazione

1. Rimuovere i tubi dell'acqua e i cavi della sonda dai supporti del sistema di gestione dei cavi.
2. Svitare di un giro le viti pivot prigioniere dei raccordi femmina e, se pertinente, dei mezzi raccordi e dei raccordi medi (vedere Figura 2-19 a pagina 48).

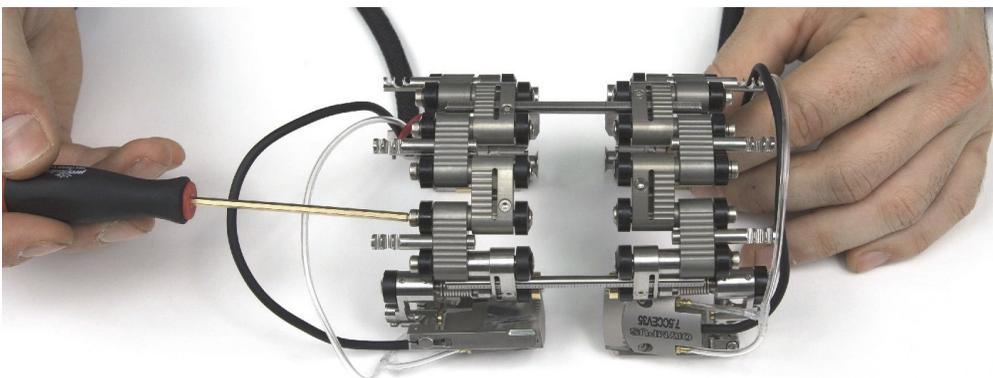


Figura 2-19 Allentamento dei raccordi

NOTA

Se i raccordi non si disassemblano facilmente lasciando allentate le viti pivot, forzare leggermente per separarli manualmente.

3. Per una scansione con sonde a singolo elemento è necessario distanziare le due metà dello scanner (vedere Figura 2-20 a pagina 49).
 - a) Svitare le viti della barra trasversale dal lato dell'encoder.
 - b) Rimuovere l'altro lato dello scanner con le barre trasversali.
 - c) Se pertinente, rimuovere la barra trasversale centrale.

NOTA

Per una scansione con sonde a singolo elemento è necessario usare il lato encoder dello scanner.

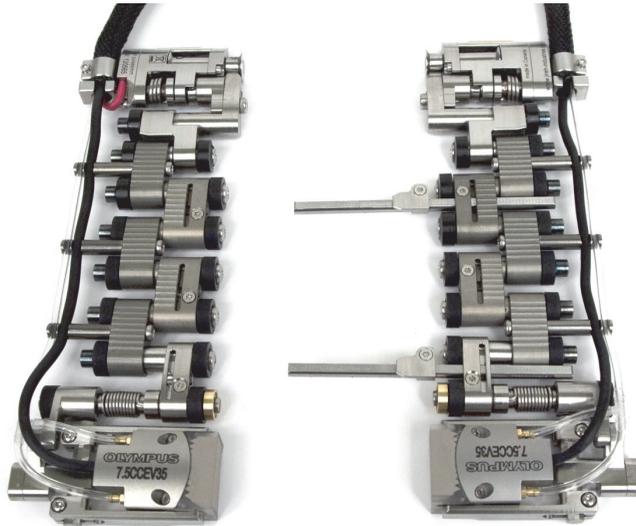


Figura 2-20 Distanziamento delle due metà dello scanner

4. Per una scansione con sonde a doppio elemento è necessario separare le due metà dello scanner (vedere Figura 2-21 a pagina 50).
 - a) Per diametri esterni inferiori a 32,5 mm usare solo una barra trasversale. Fare scorrere la barra trasversale attraverso il raccordo di ogni supporto della sonda ed in seguito fissare la barra trasversale nella posizione desiderata mediante la vite della barra trasversale.
 - b) Per diametri esterni superiori a 32,5 mm usare due barre trasversali:
 - (1) Fare scorrere la barra trasversale attraverso il raccordo di ogni supporto della sonda ed in seguito fissare la barra trasversale nella posizione desiderata mediante le viti della barra trasversale.
 - (2) Fare scorrere la seconda barra trasversale attraverso i raccordi maschi posizionati approssimativamente in corrispondenza del centro dello scanner ed in seguito fissare la barra trasversale mediante le viti dedicate.
 - (3) Usare la graduazione delle barre trasversali per regolare una distanza identica in entrambe le posizioni della barra trasversale. È possibile regolare la distanza esatta tra le sonde (riferirsi alla sezione "Uso degli indicatori di distanziamento degli zoccoli" a pagina 54 per maggiori informazioni).

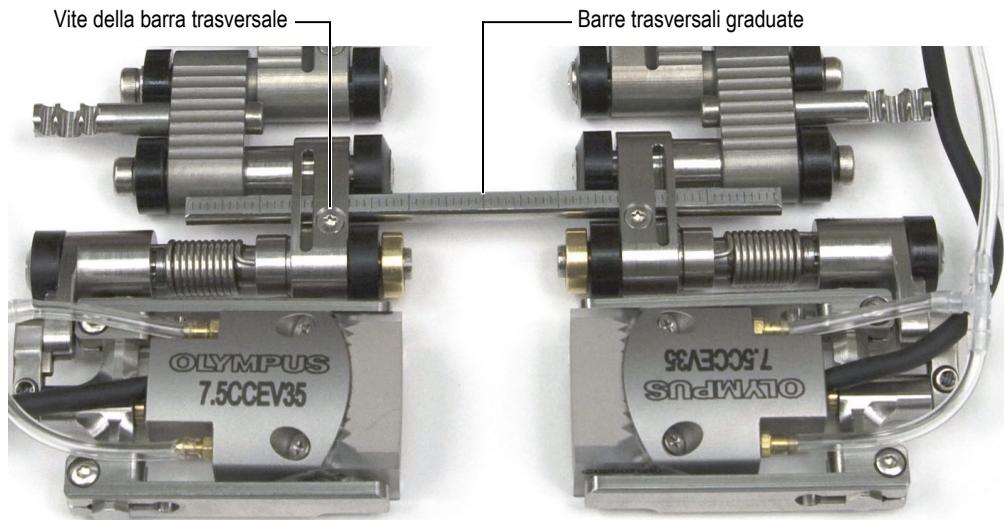


Figura 2-21 La barra trasversale graduata

5. Determinare la modalità di configurazione dello scanner come segue:

- a) Determinare il diametro esterno reale della tubazione da ispezionare. Non partire dal presupposto che il diametro nominale corrisponda al diametro esterno reale.
 - b) Riferirsi alla tabella di configurazione dello scanner per annotare la configurazione della coda, la posizione dei supporti della sonda, oltre al numero e al tipo di raccordi necessari per il diametro esterno della tubazione da ispezionare (vedere la Tabella 13 a pagina 79 per i diametri inferiori a 63,5 mm e la Tabella 14 a pagina 80 per diametri superiori a 63,5 mm).
 - c) Riferirsi alla Tabella 5 a pagina 69 per scegliere lo zoccolo pertinente per il diametro esterno della tubazione da ispezionare.
6. In base alla propria configurazione, aggiungere o rimuovere dei raccordi svitando completamente le viti pivot.
 7. Se necessario, regolare la lunghezza dei cavi e dei tubi esposti (riferirsi alla sezione "Regolazione della lunghezza dei cavi e dei tubi esposti" a pagina 38 per maggiori informazioni).
 8. Regolare la lunghezza dei cavi come segue:
 - a) Svitare la vite di regolazione della coda ed in seguito fare scorrere la coda nella posizione desiderata.
I numeri di configurazione della coda corrispondono agli intagli sulla coda (vedere Figura 2-22 a pagina 52).



Figura 2-22 Esempio della coda configurata nella posizione 2,0

- b) Riavvitare la vite di regolazione della coda.
- 9. Configurare il supporto della sonda come segue (vedere Figura 2-23 a pagina 52):
 - a) Svitare la vite di posizione del supporto della sonda.
 - b) Scorrere il supporto della sonda nella posizione annotata nel punto 5.b ed in seguito stringere nuovamente la vite di posizione del supporto della sonda.

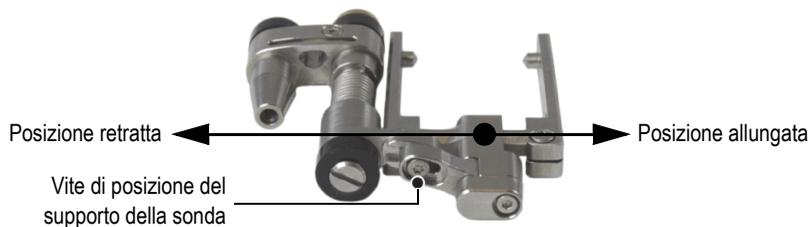


Figura 2-23 Il supporto della sonda nella posizione allungata

- c) Installare lo zoccolo appropriato e la sonda sul supporto della sonda (riferirsi alla sezione “Cambio dello zoccolo” a pagina 37 per maggiori informazioni)
10. Regolare la forma dello scanner e la tensione della coda e delle componenti del supporto della sonda attorno alla tubazione come segue:
- a) Piegare lo scanner posizionandolo attorno alla tubazione e mantenerlo in posizione con una mano (vedere la Figura 2-24 a pagina 53).



Figura 2-24 Posizionamento dello scanner

- b) Assicurarsi che tutte le ruotine sono in contatto con la superficie della tubazione.

SUGGERIMENTO

Per facilitare il contatto tra le ruotine e la superficie della tubazione sollevare i supporti della sonda e la coda in modo che lo zoccolo e la ruotina dell'encoder non entrino in contatto con la superficie da ispezionare.

- c) Avvitare le viti pivot.
- d) Assicurarsi che i supporti della sonda e le code siano in contatto con la superficie della tubazione.
- e) Rimuovere lo scanner dalla tubazione.
- f) Manualmente ruotare leggermente i supporti della sonda e le code verso l'interno senza tenere conto della frizione del giunto integrale.

In questo modo è possibile ottenere la tensione della molla sufficiente per installare lo scanner sulla tubazione da ispezionare e per assicurare che la ruotina dell'encoder rimanga in contatto con la superficie da ispezionare.

NOTA

La coda e il supporto della sonda sono progettati con dei giunti rotanti che non sono solamente a molla ma possono essere anche posizionati a mano per seguire meglio la curvatura della superficie ispezionata.

11. Nel caso di una scansione con sonde a doppio elemento, assicurarsi che i due supporti della sonda e le due code siano allineati.
12. Regolare la lunghezza dei cavi e tubi esposti (vedere sezione "Regolazione della lunghezza dei cavi e dei tubi esposti" a pagina 38).
13. Fissare i tubi dell'acqua e i cavi della sonda dai supporti del sistema di gestione dei cavi.

2.7 Uso degli indicatori di distanziamento degli zoccoli

Nel caso di una scansione con sonde a doppio elemento, gli indicatori di distanziamento degli zoccoli e le graduazioni di 1 mm sulle barre trasversali aiutano a determinare e/o a regolare la distanza tra i due lati dello zoccolo.

Per usare gli indicatori di distanziamento degli zoccoli

1. Configurare lo scanner COBRA (vedere sezione "Configurazione dello scanner mediante la dima di configurazione" a pagina 39 o sezione "Configurazione dello scanner senza la dima di configurazione" a pagina 48).
2. Svitare le viti della barra trasversale su entrambi i lati dello scanner.
3. Fare scorrere gli indicatori di distanziamento degli zoccoli sulle barre trasversali per allineare il lato destro dell'indicatore con la graduazione principale (n) richiesta, partendo dall'estremità destra della barra trasversale (vedere Figura 2-25 a pagina 55).

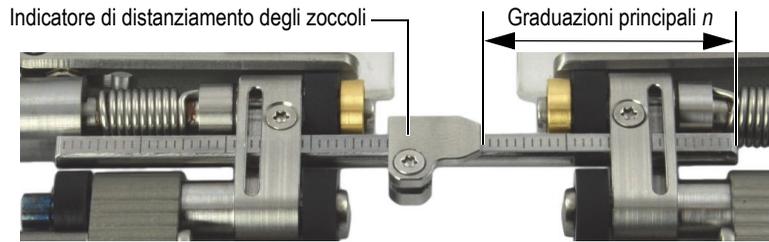


Figura 2-25 Posizionamento dell'indicatore di distanziamento degli zoccoli

4. Avvitare la vite dell'indicatore di distanziamento degli zoccoli.
5. Fare scorrere entrambi i lati dello scanner uno verso l'altro fino a quando i lati degli zoccoli entrano in contatto (vedere Figura 2-26 a pagina 55).



Indicatore di distanziamento degli zoccoli a contatto del raccordo

Figura 2-26 Avvicinamento dei lati degli zoccoli

6. Fare scorrere la barra trasversale verso destra in modo che l'indicatore di distanziamento degli zoccoli entri in contatto con il raccordo destro (vedere Figura 2-26 a pagina 55).
7. Assicurarsi che i lati dello scanner rimangano paralleli.

NOTA

Quando per la configurazione dello scanner vengono usate due barre trasversali, usare la graduazione per assicurarsi che la distanza tra i due lati dello scanner sia identica per le due barre trasversali.

8. Avvitare la vite della barra trasversale sul lato sinistro dello scanner.
9. Distanziare i due lati dello scanner.
Il numero di graduazioni tra l'indicatore di distanziamento degli zoccoli e il raccordo destro indica la distanza in millimetri tra i lati degli zoccoli (vedere Figura 2-27 a pagina 56).

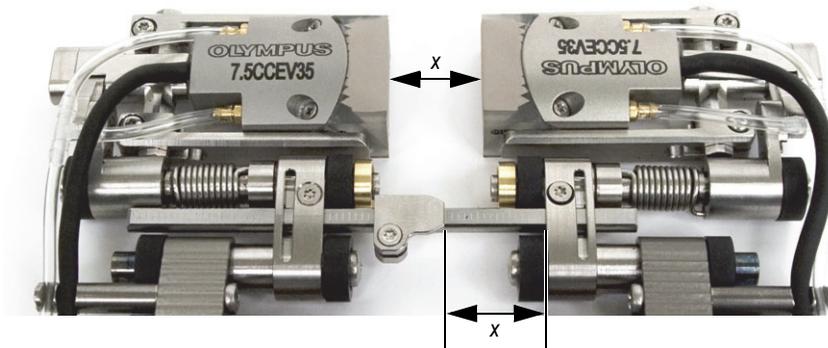


Figura 2-27 Lettura del distanziamento degli zoccoli

10. Quando viene raggiunta la distanza desiderata, avvitare le viti destre della barra trasversale.

NOTA

Una volta che sono stati regolati gli indicatori di distanziamento dello zoccolo in base alle istruzioni riportate precedentemente, è sufficiente svitare le viti della barra trasversale dal lato destro per modificare la distanza.

2.8 Uso dello scanner

Una volta che lo scanner COBRA è configurato in base alle dimensioni della tubazione da ispezionare (vedere sezione “Configurazione dello scanner mediante la dima di configurazione” a pagina 39 o sezione “Configurazione dello scanner senza la dima di configurazione” a pagina 48), usare la seguente procedura per usare lo scanner.

Se si vuole eseguire l’ispezione mediante l’OmniScan, riferirsi al documento *OmniScan Setup for Weld Inspection Using the COBRA Scanner: Getting Started Guide* per i dettagli di configurazione dell’OmniScan.

Per usare lo scanner

1. Fissare lo scanner alla tubazione da ispezionare come segue:
 - a) Aprire le sonde manualmente (vedere Figura 2-28 a pagina 57).

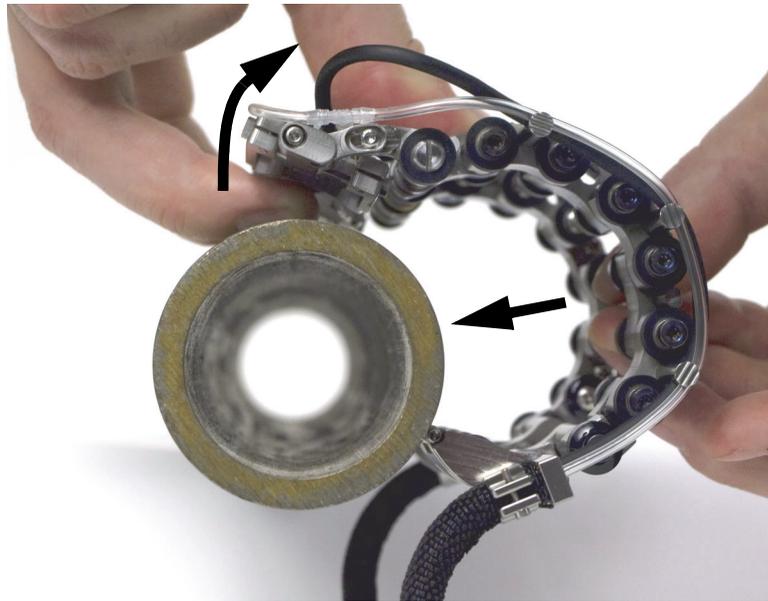


Figura 2-28 Installazione dello scanner sulla tubazione

- b) Una volta che le sonde entrano a contatto con la tubazione, spingere semplicemente lo scanner sulla tubazione.

NOTA

Non aprire le sonde più del necessario, altrimenti la posizione dei supporti delle sonde potrebbe essere modificata e si perderebbe la tensione delle molle necessaria per ottenere il contatto ottimale tra le sonde e la tubazione.

2. Collegare i cavi della sonda e dell'encoder allo strumento di acquisizione.
3. Avviare e configurare lo strumento di acquisizione.
4. Collegare la tubazione principale alla pompa dell'accoppiante
5. Aprire la valvola dell'accoppiante (vedere Figura 2-29 a pagina 58).



Figura 2-29 La valvola dell'accoppiante (aperta)

6. Avviare la pompa e regolare il flusso dell'accoppiante.
7. Chiudere la valvola dell'accoppiante per evitare lo spreco di accoppiante.
8. Ruotare lo scanner manualmente attorno alla tubazione per effettuare le seguenti verifiche:
 - a) Verificare che lo scanner possa ruotare liberamente attorno all'intera circonferenza della tubazione e che il fascio di cavi e i tubi non rappresentino un'interferenza con le strutture situate in prossimità.
 - b) Verificare che la saldatura sia centrata tra le due sonde.
 - c) Decidere la posizione iniziale d'ispezione e la direzione di spostamento dello scanner.

NOTA

L'esperienza dell'operatore e le preferenze determinano il modo ottimale con cui gestire i cavi e la direzione di ispezione (in avanti o indietro).

9. Effettuare l'ispezione come segue:
 - a) Aprire la valvola dell'accoppiante.
 - b) Avviare l'acquisizione dei dati sullo strumento di acquisizione.
 - c) Ruotare manualmente lo scanner attorno all'intera circonferenza della tubazione (vedere Figura 2-30 a pagina 59).
 - d) Chiudere la valvola dell'accoppiante
 - e) Consultare i dati acquisiti.



Figura 2-30 Rotazione dello scanner

10. Rimuovere lo scanner dalla tubazione:

- ◆ Se lo scanner è configurato per un'ispezione bilaterale, spingere semplicemente la barra trasversale.

OPPURE

Se lo scanner è configurato per un'ispezione monolaterale, tirare da un lato con un dito il supporto del cavo e tirare con un altro dito le ruotine dall'altro lato per rimuovere lo scanner.



ATTENZIONE

Per evitare il rischio di danni all'apparecchiatura, non tirare mai i cavi.

3. Manutenzione e risoluzione di problemi

3.1 Pulizia dello scanner

Se necessario, asciugare lo scanner COBRA. Non bagnare o immergere lo scanner in prodotti per la pulizia o solventi.

3.2 Risoluzione di problemi

La Tabella 3 a pagina 62 riporta un elenco di diversi tipi di risoluzione di problemi.

Tabella 3 Tipi di risoluzione di problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Lo scanner non può essere posizionato in modo ottimale sulla tubazione.	Numero non corretto di raccordi	Consultare la tabella di configurazione (vedere sezione “Tabella di configurazione dello scanner” a pagina 78) per trovare il numero di raccordi da usare in funzione del diametro esterno della tubazione da ispezionare. Ricordarsi di usare la misura del diametro esterno. Riconfigurare lo scanner con il numero corretto di raccordi (vedere sezione “Configurazione dello scanner mediante la dima di configurazione” a pagina 39 o sezione “Configurazione dello scanner senza la dima di configurazione” a pagina 48).
	Regolazione non corretta della coda	Consultare la tabella di configurazione (vedere sezione “Tabella di configurazione dello scanner” a pagina 78) per trovare la configurazione corretta della coda in funzione del diametro esterno della tubazione da ispezionare. Ricordarsi di usare la misura del diametro esterno. Regolare la configurazione della coda come segue.
	La coda dello scanner non è rivolta verso l’interno e non fornisce la tensione della molla necessaria per mantenere in contatto lo scanner sulla superficie della tubazione.	Rimuovere lo scanner dalla tubazione, ruotare leggermente la coda verso l’interno per aumentare la tensione della molla della coda sulla superficie della tubazione.

Tabella 3 Tipi di risoluzione di problemi (continua)

Problema	Possibile causa	Soluzione
Lo scanner non può essere posizionato in modo ottimale sulla tubazione. (<i>continua</i>)	Le viti pivot non sono sufficientemente avvitate e lo scanner si è aperto al momento dell'installazione sulla tubazione.	Ripetere la procedura riportata nella sezione "Configurazione dello scanner mediante la dima di configurazione" a pagina 39 o nella sezione "Configurazione dello scanner senza la dima di configurazione" a pagina 48.
Contatto della sonda non sufficiente	Non corretta installazione del supporto della sonda	Rimuovere lo scanner dalla tubazione, ruotare leggermente il supporto della sonda verso l'interno per aumentare la tensione della molla dello zoccolo sulla superficie da ispezionare. Nel momento dell'installazione dello scanner sulla tubazione, assicurarsi che il supporto della sonda non sia aperto più del necessario.

4. Accessori e parti sostitutive

Lo scanner COBRA è dotato di numerosi accessori, parti sostitutive e componenti. Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

- “Codici fabbricanti per l’ordine” a pagina 65
- “Parti sostitutive” a pagina 72

4.1 Codici fabbricanti per l’ordine

La Tabella 4 a pagina 65 fornisce i codici fabbricanti per lo scanner COBRA e gli accessori. La Tabella 5 a pagina 69 permette di scegliere lo zoccolo pertinente per il diametro esterno della tubazione da ispezionare.

Tabella 4 Scanner COBRA e accessori – Codici fabbricanti

Codice fabbricante	Codice di riferimento	Descrizione	Pacchetto
			COBRA-K-4,5
COBRA	U8750053	Kit per scanner per tubazioni di ridotte dimensioni con encoder in grado di coprire diametri esterni compresi tra 21,3 mm e 114,3 mm. Imballato in custodia da trasporto rigida.	✓

Tabella 4 Scanner COBRA e accessori – Codici fabbricanti (continua)

Codice fabbricante	Codice di riferimento	Descrizione	Pacchetto
			COBRA-K-4,5
2.25CCEV35-A15C-P-2.5-OM ^a	U8331117	Sonda phased array a profilo basso da 2,25 MHz, 16 elementi, passo di 0,5 mm e altezza di 10 mm. Gli elementi sono curvati in altezza di un raggio di 35 mm. Il cavo è lungo 2,5 m con un connettore OmniScan.	
3.5CCEV35-A15C-P-2.5-OM ^a	U8331149	Sonda phased array a profilo basso da 3,5 MHz, 16 elementi, passo di 0,5 mm e altezza di 10 mm. Gli elementi sono curvati in altezza di un raggio di 35 mm. Il cavo è lungo 2,5 m con un connettore OmniScan.	
5CCEV35-A15-P-2.5-OM	U8331163	Sonda phased array a profilo basso da 5 MHz, 16 elementi, passo di 0,5 mm e altezza di 10 mm. Gli elementi sono curvati in altezza di un raggio di 35 mm. Il cavo è lungo 2,5 m con un connettore OmniScan.	
7.5CCEV35-A15-P-2.5-OM	U8330826	Sonda phased array a profilo basso da 7,5 MHz, 16 elementi, passo di 0,5 mm e altezza di 10 mm. Gli elementi sono curvati in altezza di un raggio di 35 mm. Il cavo è lungo 2,5 m con un connettore OmniScan.	✓ ^(x2)

Tabella 4 Scanner COBRA e accessori – Codici fabbricanti (continua)

Codice fabbricante	Codice di riferimento	Descrizione	Pacchetto
			COBRA-K-4,5
10CCEV35-A15-P-2.5-OM	U8331014	Sonda phased array a profilo basso da 10 MHz, 32 elementi, passo di 0,3 mm e altezza di 7 mm. Gli elementi sono curvati in altezza di un raggio di 35 mm. Il cavo è lungo 2,5 m con un connettore OmniScan.	
COBRA-A-SA15	U8721205	Due zoccoli piani per onda trasversale (OT) e dieci paia di zoccoli curvati per onde trasversali per coprire un intervallo dei diametri esterni della tubazione compreso tra 21,3 mm e 114,3 mm.	✓
COBRA-A-SA15LW	U8722168	Due zoccoli piani per onda longitudinale (OL) e dieci paia di zoccoli curvati per onde longitudinali per coprire un intervallo dei diametri esterni della tubazione compreso tra 21,3 mm a 114,3 mm.	
COBRA-A-ST1-70L	U8701348	Due zoccoli piani e nove paia di zoccoli curvati per la diffrazione del tempo di volo (TOFD) per coprire un intervallo dei diametri esterni della tubazione compreso tra 26,7 mm e 114,3 mm. Compatibile con le sonde ST1 UT con elementi da 3 mm di diametro.	
COBRA-SP-IRRIGATION	U8775226	Kit di parti sostitutive comprese i tubi dell'acqua, i raccordi e le valvole (vedere Tabella 6 a pagina 71).	
COBRA-SP-BASIC	U8775166	Kit di parti sostitutive di base (vedere Figura 4-2 a pagina 72)	
COBRA-SP-FULL	U8775188	Kit di parti sostitutive di base con encoder e raccordi	

Tabella 4 Scanner COBRA e accessori – Codici fabbricanti (continua)

Codice fabbricante	Codice di riferimento	Descrizione	Pacchetto
			COBRA-K-4,5
COBRA-SP-SA15	U8750056	Comprende uno degli undici zoccoli necessari per coprire un intervallo dei diametri esterni della tubazione compreso tra 21,3 mm e 114,3 mm.	
OMNI-A2-SPLIT128	U8100133	Adattatore a Y (splitter) per supportare due sonde phased array su strumenti OmniScan MX2 con un modulo PA2 a 128elementi.	
OMNI-A2-SPLIT64	U8100135	Adattatore a Y (splitter) per supportare due sonde phased array su strumenti OmniScan MX2 con un modulo PA2 a 64 elementi.	
OMNI-A-ADP05	U8767016	Adattatore a Y (splitter) con connettori OmniScan per supportare due sonde phased array.	
E128P0-0000-OM	U8800428	Cavo di prolunga phased array necessario per assicurare l'interfaccia tra l'Omni-A-ADP05 e un OmniScan MX2 con un modulo PA1 a 128 elementi.	
EIB64-NT-0-P-0-OM	U8779452	Interbox per supportare due sonde phased array sugli strumenti OmniScan MX2 con un modulo PA1 da 64 elementi.	
WTR-SPRAYER-4L	U8775153	Pompa dell'acqua manuale da 4 litri con tubi e raccordi.	
Omni-A2-ADP20	U8775201	Adattatore d'interfaccia dello scanner per collegare i cavi dell'encoder provvisto di connettore LEMO a un OmniScan MX2 provvisto di connettore DE15.	

Tabella 4 Scanner COBRA e accessori – Codici fabbricanti (continua)

Codice fabbricante	Codice di riferimento	Descrizione	Pacchetto
			COBRA-K-4,5
Omni-A-ADP27	U8780329	Adattatore d'interfaccia dello scanner per collegare i cavi dell'encoder provvisto di connettore LEMO a un OmniScan MX provvisto di connettore DE-15.	
C1-LF-BXM-0.3M	U8769010	Adattatore LEMO femmina di 0,3 m per collegare il connettore maschio Bendix collegando il cavo dell'encoder LEMO al FOCUS LT.	
C1-DE15F-BXM-0.30M	U8767107	Adattatore DE-15 femmina di 0,3 m per collegare il connettore maschio Bendix collegando il cavo dell'encoder DE-15 al FOCUS LT.	
OmniScan PA o FOCUS LT	—	Possono essere utilizzati diversi modelli OmniScan e FOCUS LT. ^{b,c}	

- a. Il telaio SA15C è basato sulla stessa struttura dell'A15 ma è 2 mm più alto, in modo da aumentare lo spazio disponibile in altezza.
- b. Potrebbe essere necessario un adattatore per il cavo encoder (vedere Tabella 10 a pagina 76).
- c. Uno scanner COBRA bilaterale deve essere usato con uno strumento multigruppo.

Tabella 5 Tabella di scelta degli zoccoli

Codice fabbricante dello zoccolo	DAE ^a		DE tubazione ^b		DE massimo della tubazione ^b	
	(in.)	(mm)	(in.)	(mm)	(in.)	(mm)
SA15-N60S-IH-AOD0.84	0,840	21,3	0,800	20,3	0,840	21,3
SA15-N60S-IH-AOD1.05	1,050	26,7	0,840	21,3	1,050	26,7
SA15-N60S-IH-AOD1.315	1,315	33,4	1,050	26,7	1,315	33,4
SA15-N60S-IH-AOD1.66	1,660	42,2	1,315	33,4	1,660	42,2
SA15-N60S-IH-AOD1.9	1,900	48,3	1,660	42,2	1,900	48,3
SA15-N60S-IH-AOD2.375	2,375	60,3	1,900	48,3	2,375	60,3
SA15-N60S-IH-AOD2.875	2,875	73,0	2,375	60,3	2,875	73,0
SA15-N60S-IH-AOD3.5	3,500	88,9	2,875	73,0	3,500	88,9
SA15-N60S-IH-AOD4	4,000	101,6	3,500	88,9	4,000	101,6
SA15-N60S-IH-AOD4,5	4,500	114,3	4,000	101,6	4,500	114,3

- a. Diametro assiale esterno
- b. Diametro esterno (DE)

La Figura 4-1 a pagina 70 descrive il formato del codice fabbricante dello zoccolo.

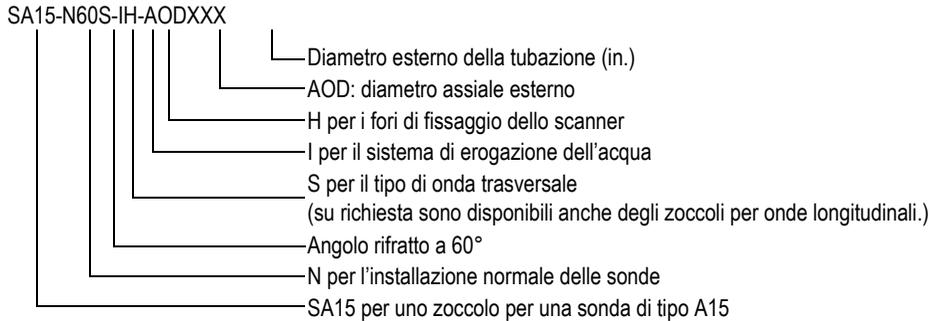


Figura 4-1 Il codice fabbricante dello zoccolo

NOTA

Lo spazio in altezza richiesto per le ispezioni a onde longitudinali è di 25 mm con gli zoccoli SA15 o di 35 mm con le sonde ST1 e il connettore ad angolo retto.

Tabella 6 Elenco delle parti sostitutive dei raccordi e dei tubi (codice fabbricante: COBRA-SP-IRRIGATION)

Elemento	Quantità o lunghezza	Descrizione
A	0,61 m	Adattatore a T portagomma per tubi di diametro interno di 1/16 in.
B	2,44 m	Tubo di 1/16 di diametro interno × 0,09 in. di diametro esterno
C	0,61 m	Adattatore a Y portagomma per tubi di diametro interno di 1/16 in.
D	0,61 m	Riduttore portagomma per tubi di diametro interno compresi tra 1/16 in. e 3/32 in.
E	2,44 m	Tubo flessibile blu di un diametro esterno di 4 mm
F	0,305 m	Valvola QH-QS-4
G	0,305 m	Riduttore raccordo rapido QS-8-4
H	Fornito con la pompa	Tubo flessibile blu di un diametro esterno di 8 mm
I	Fornito con la pompa	Valvola da 8 mm HE-2-QS-8



Figura 4-2 Contenuto del kit di parti sostitutive di base (codice fabbricante: COBRA-SP-BASIC [U8775166])

4.2 Parti sostitutive

La Figura 4-3 a pagina 73 e la Tabella 7 a pagina 73 illustrano una vista esplosa e l'elenco delle parti sostitutive dello scanner COBRA.

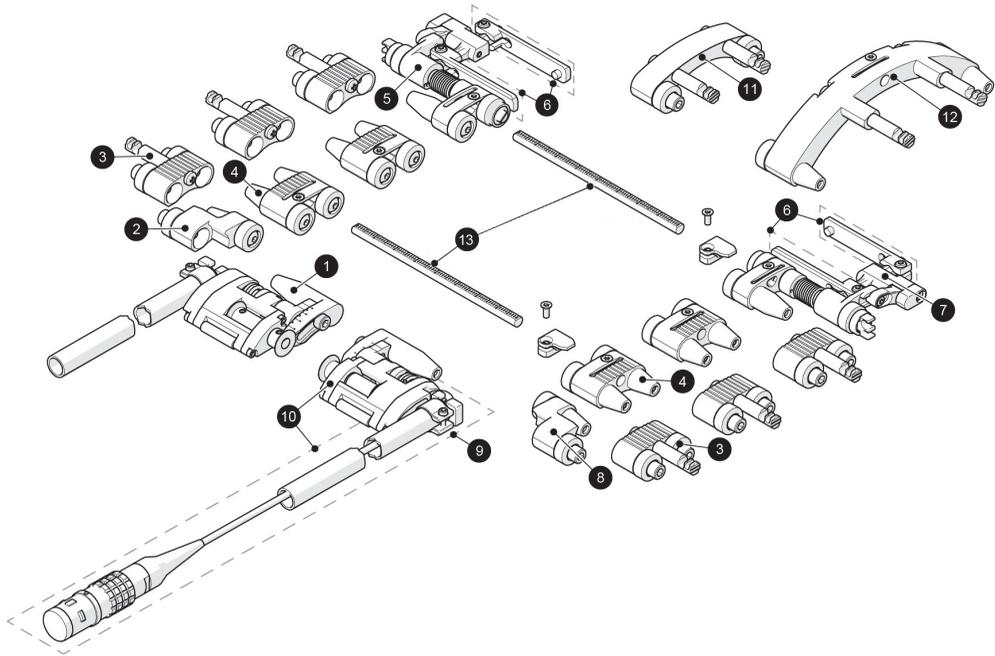


Figura 4-3 Vista esplosa

Tabella 7 Elenco di parti dello scanner COBRA

Numero nella vista	Codice di riferimento	Codice marketing	Descrizione
1	U8909466	N/A	Gruppo della coda e dei raccordi — Sinistro (senza encoder)
2	U8908870	N/A	Gruppo del mezzo raccordo — Sinistro
3	U8831689	N/A	Gruppo del raccordo femmina
4	U8908872	N/A	Gruppo del raccordo maschio
5	U8909468	N/A	Gruppo del supporto della sonda con bracci della staffa — Sinistro

Tabella 7 Elenco di parti dello scanner COBRA (continua)

Numero nella vista	Codice di riferimento	Codice marketing	Descrizione
6	U8908979	COBRA-SP-YOKEARM	Coppia di bracci della staffa e viti
7	U8909469	N/A	Gruppo del supporto della sonda con bracci della staffa – Destro
8	U8908871	N/A	Gruppo mezzo raccordo – Destro
9	U8907974	COBRA-SP-ENC	Encoder sostitutivo con cavo di 2,5 m e connettore LEMO compatibile con l’OmniScan MX2 e SX
10	U8909467	COBRA-SP-ENCTAIL	Gruppo della coda a molla (destra) con encoder e cavo di 2,5 m e connettore LEMO compatibile con l’OmniScan MX2 e SX.
11	Q8300510	N/A	Gruppo del raccordo (medio) con supporto del sistema di gestione dei cavi
12	Q8300511	N/A	Gruppo del raccordo (lungo) con supporto del sistema di gestione dei cavi
13	Q8300011	N/A	Barra trasversale del COBRA

5. Specifiche tecniche

Questo capitolo contiene le specifiche tecniche dello scanner COBRA.

5.1 Specifiche generali e ambientali

Tabella 8 Specifiche generali

Parametro	Valore
Intervallo dei diametri	Da 21,3 mm a 114,3 mm
Metà ampiezza dello scanner ^a	59 mm
Risoluzione encoder	32,08 impulsi/mm
Tensione	5 V
Corrente	100 mA massimo
Frequenza	0–3,5 kHz (velocità di spostamento massima di 100 mm/s)

a. Non include i cavi delle sonde e i tubi dell'accoppiante.

Tabella 9 Specifiche ambientali

Parametro	Valore
Temperatura operativa	Da 5 °C a 50 °C
Temperatura di immagazzinaggio	Da -30 °C a 60 °C
Umidità relativa (UR)	Umidità relativa massima dell'80%, senza condensa
Ambiente umido	Sì
Altitudine	Fino a 2000 m
Uso all'esterno	Sì
Livello di inquinamento	1
Grado di protezione IP	Resistente all'acqua (conforme al grado di protezione IP67)

5.2 Riferimenti sui connettori

Gli scanner COBRA venduti dal luglio 2013 sono dotati di serie di un connettore LEMO compatibile con gli strumenti OmniScan MX2 e SX. Si richiede un adattatore (opzionale) per permetterne l'utilizzo con un altro strumento (vedere Tabella 10 a pagina 76).

Tabella 10 Adattatore del cavo dell'encoder richiesto

Connettore dello scanner	Strumento			
	OmniScan MX	OmniScan MX2	OmniScan SX	TomoScan FOCUS LT
LEMO (dal luglio 2013)	Omni-A-ADP27	—	—	C1-LF-BXM-0.3M
DE15 (prima del luglio 2013)	—	Omni-A2-ADP20	Omni-A2-ADP20	C1-DE15F-BXM-0.30M

La Figura 5-1 a pagina 77 e la Tabella 11 a pagina 77 riportano le informazioni sulla piedinatura dei connettori LEMO usata con il modello OmniScan MX2.

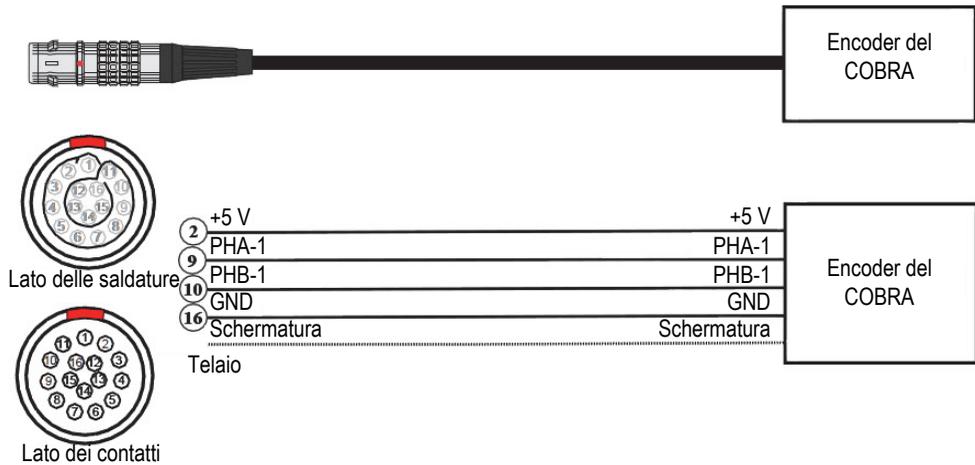


Figura 5-1 Diagramma della piedinatura del connettore LEMO

Tabella 11 Piedinatura dell'OmniScan MX2 per il connettore LEMO di interfaccia scanner

Pin	Segnale	Descrizione
1	N/A	Non usato
2	+5 V	Alimentazione esterna
3	N/A	Non usato
4	N/A	Non usato
5	N/A	Non usato
6	N/A	Non usato
7	N/A	Non usato
8	N/A	Non usato
9	PhA asse 1	Encoder 1: fase A
10	PhB asse 1	Encoder 1: fase B
11	N/A	Non usato
12	N/A	Non usato
13	N/A	Non usato
14	N/A	Non usato

Tabella 11 Piedinatura dell'OmniScan MX2 per il connettore LEMO di interfaccia scanner (continua)

Pin	Segnale	Descrizione
15	N/A	Non usato
16	GND	Massa
Telaio	Schermatura	Messa a terra

5.3 Specifiche della sonda

Tabella 12 Specifiche di una sonda phased array standard

Parametro	Valore
Codice fabbricante	7.5CCEV35-A15-P-2.5-OM
Frequenza	7,5 MHz
Numero di elementi	16
Passo	0,5 mm
Altezza	10 mm
Zoccolo corrispondente	SA15
Lunghezza cavo	2,5 m
Tipo di connettore	OmniScan
Raggio della curva dell'altezza	35 mm

5.4 Tabella di configurazione dello scanner

Le tabelle di configurazione dello scanner indicano come configurare lo scanner per un diametro esterno della tubazione specifica (vedere Tabella 13 a pagina 79 e Tabella 14 a pagina 80).

Tabella 13 Tabella di configurazione dello scanner per le tubazioni di diametro ridotto

Diametro esterno della tubazione		Config. della coda	Posizione del supporto della sonda	Numero di raccordi per lato		
in.	mm			Metà	Masch.	Femm.
Da 0,84 a 0,86	Da 21,3 a 21,8	1	Ritratto			1
Da 0,86 a 0,89	Da 21,8 a 22,6	1,5				
Da 0,89 a 0,91	Da 22,6 a 23,1	2				
Da 0,91 a 0,93	Da 23,1 a 23,6	2,5				
Da 0,93 a 0,95	Da 23,6 a 24,1	3				
Da 0,95 a 0,99	Da 24,1 a 25,1	3,5				
Da 0,99 a 1,05	Da 25,1 a 26,7	4	Centrata	1		1
Da 1,05 a 1,10	Da 26,7 a 27,9	1	Estesa			
Da 1,10 a 1,15	Da 27,9 a 29,2	2				
Da 1,15 a 1,21	Da 29,2 a 30,7	3				
Da 1,21 a 1,28	Da 30,7 a 32,5	4				
Da 1,28 a 1,36	Da 32,5 a 34,5	1	Estesa			
Da 1,36 a 1,43	Da 34,5 a 36,3	2				
Da 1,43 a 1,49	Da 36,3 a 37,8	3				
Da 1,49 a 1,56	Da 37,8 a 39,6	4				
Da 1,56 a 1,63	Da 39,6 a 41,4	1				
Da 1,63 a 1,70	Da 41,4 a 43,2	2	Estesa	1	1	2
Da 1,70 a 1,76	Da 43,2 a 44,7	3				
Da 1,76 a 1,88	Da 44,7 a 47,8	4				
Da 1,88 a 1,96	Da 47,8 a 49,8	1				
Da 1,96 a 2,03	Da 49,8 a 51,6	2				
Da 2,03 a 2,09	Da 51,6 a 53,1	3				
Da 2,09 a 2,16	Da 53,1 a 54,9	4				
Da 2,16 a 2,24	Da 54,9 a 56,9	1				
Da 2,24 a 2,30	Da 56,9 a 58,4	2				
Da 2,30 a 2,37	Da 58,4 a 60,2	3	Estesa	1	2	3
Da 2,37 a 2,5	Da 60,2 a 63,5	4				

Tabella 14 Tabella di configurazione dello scanner per le tubazioni di diametro elevato

Diametro esterno della tubazione		Config. della coda	Posizione del supporto della sonda	Numero di raccordi				
in.	mm			Metà	Masch.	Femm.	Medio	Lungo
Da 2,50 a 2,60	Da 63,5 a 66,0	1,5	Estesa		1		2	
Da 2,60 a 2,70	Da 66,0 a 68,6	2,5						
Da 2,70 a 2,80	Da 68,6 a 71,1	4						
Da 2,80 a 2,86	Da 71,1 a 72,6	1,5	Estesa	1	1		2	
Da 2,86 a 2,95	Da 72,6 a 74,9	2,5						
Da 2,95 a 3,12	Da 74,9 a 79,2	4						
Da 3,12 a 3,19	Da 79,2 a 81,0	1,5	Estesa		2	1	2	
Da 3,19 a 3,28	Da 81,0 a 83,3	2,5						
Da 3,28 a 3,39	Da 83,3 a 86,1	4						
Da 3,39 a 3,45	Da 86,1 a 87,6	1,5	Estesa	1	2	1	2	
Da 3,45 a 3,55	Da 87,6 a 90,2	2,5						
Da 3,55 a 3,67	Da 90,2 a 93,2	4						
Da 3,67 a 3,73	Da 93,2 a 94,7	1,5	Estesa		2		3	
Da 3,73 a 3,82	Da 94,7 a 97,0	2,5						
Da 3,82 a 3,94	Da 97,0 a 101,3	4						
Da 3,94 a 3,99	Da 100,1 a 101,3	1,5	Estesa	1		1	1	1
Da 3,99 a 4,08	Da 101,3 a 103,6	2,5						
Da 4,08 a 4,19	Da 103,6 a 106,4	4						
Da 4,19 a 4,25	Da 106,4 a 108,0	1,5	Estesa				2	1
Da 4,25 a 4,33	Da 108,0 a 110,0	2,5						
Da 4,33 a 4,43	Da 110,0 a 112,5	4						
Da 4,43 a 4,49	Da 112,5 a 114,0	1,5	Estesa	1			2	1
Da 4,49 a 4,58	Da 114,0 a 116,3	2,5						
Da 4,58 a 4,67	Da 116,3 a 118,6	4						

Elenco delle figure

Figura i-1	L'OmniScan MX2 e lo scanner COBRA	22
Figura i-2	Uso dello scanner COBRA in un'area ad accessibilità limitata	23
Figura 1-1	Lo scanner COBRA	25
Figura 1-2	Identificazione delle componenti dello scanner	27
Figura 1-3	Tipi di raccordi	28
Figura 1-4	Ispezione dell'interfaccia tubazione-componente con la configurazione dello scanner monolaterale	28
Figura 1-5	Dime di configurazione	29
Figura 1-6	Attrezzi inclusi con lo scanner COBRA	31
Figura 2-1	Rimozione della fascetta di bloccaggio della guaina di protezione	34
Figura 2-2	Installazione della guaina di protezione	35
Figura 2-3	Installazione della fascetta di bloccaggio della guaina di protezione	35
Figura 2-4	Installazione della sonda e dello zoccolo sullo scanner	36
Figura 2-5	Cambio dello zoccolo nello scanner	37
Figura 2-6	Fissaggio del tubo e del cavo sul supporto	39
Figura 2-7	Vite di regolazione della coda	41
Figura 2-8	Inserimento della coda nel foro di alloggiamento corrispondente della dima di configurazione	41
Figura 2-9	Operazione di avvitamento della vite di regolazione	42
Figura 2-10	Rotazione della coda alla posizione iniziale	42
Figura 2-11	Installazione del mezzo raccordo	43
Figura 2-12	Regolazione della posizione del supporto della sonda	43
Figura 2-13	Installazione del supporto della sonda sulla dima	44
Figura 2-14	Installazione dei raccordi maschi	44
Figura 2-15	Installazione dei raccordi femmina o medi	45
Figura 2-16	Rotazione del supporto della sonda per regolare la posizione per i diametri esterni superiori a 33,4 mm	45
Figura 2-17	Rotazione del supporto della sonda per regolare la posizione per i diametri esterni superiori a 33,4 mm	46

Figura 2-18	Rotazione della coda per regolare la posizione di una configurazione per una tubazione di diametro ridotto	47
Figura 2-19	Allentamento dei raccordi	48
Figura 2-20	Distanziamento delle due metà dello scanner	49
Figura 2-21	La barra trasversale graduata	50
Figura 2-22	Esempio della coda configurata nella posizione 2,0	52
Figura 2-23	Il supporto della sonda nella posizione allungata	52
Figura 2-24	Posizionamento dello scanner	53
Figura 2-25	Posizionamento dell'indicatore di distanziamento degli zoccoli	55
Figura 2-26	Avvicinamento dei lati degli zoccoli	55
Figura 2-27	Lettura del distanziamento degli zoccoli	56
Figura 2-28	Installazione dello scanner sulla tubazione	57
Figura 2-29	La valvola dell'accoppiante (aperta)	58
Figura 2-30	Rotazione dello scanner	59
Figura 4-1	Il codice fabbricante dello zoccolo	70
Figura 4-2	Contenuto del kit di parti sostitutive di base (codice fabbricante: COBRA-SP-BASIC [U8775166])	72
Figura 4-3	Vista esplosa	73
Figura 5-1	Diagramma della piedinatura del connettore LEMO	77

Elenco delle tabelle

Tabella 1	Diametri esterni di tubi e tubazioni standard supportati dalle dime di configurazione	30
Tabella 2	Attrezzi necessari (inclusi con lo scanner)	31
Tabella 3	Tipi di risoluzione di problemi	62
Tabella 4	Scanner COBRA e accessori — Codici fabbricanti	65
Tabella 5	Tabella di scelta degli zoccoli	69
Tabella 6	Elenco delle parti sostitutive dei raccordi e dei tubi (codice fabbricante: COBRA-SP-IRRIGATION)	71
Tabella 7	Elenco di parti dello scanner COBRA	73
Tabella 8	Specifiche generali	75
Tabella 9	Specifiche ambientali	76
Tabella 10	Adattatore del cavo dell'encoder richiesto	76
Tabella 11	Piedinatura dell'OmniScan MX2 per il connettore LEMO di interfaccia scanner	77
Tabella 12	Specifiche di una sonda phased array standard	78
Tabella 13	Tabella di configurazione dello scanner per le tubazioni di diametro ridotto	79
Tabella 14	Tabella di configurazione dello scanner per le tubazioni di diametro elevato	80

